

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 37D (2014.01) AS / 437 XXX



1 609 92A 37D

ANGLE EXACT

2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25-200 |
25-250 | 29CF | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

 **BOSCH**

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγίων χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna

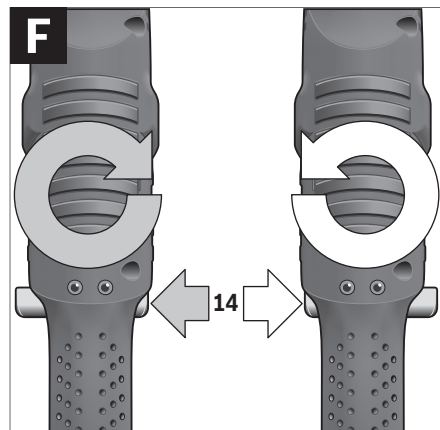
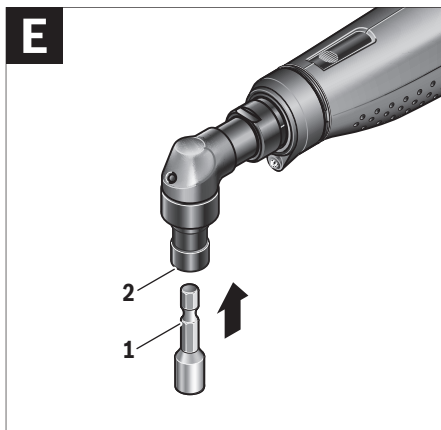
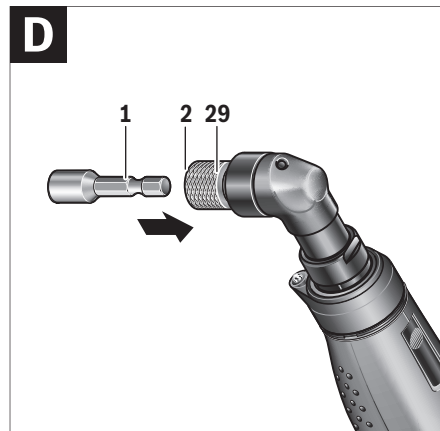
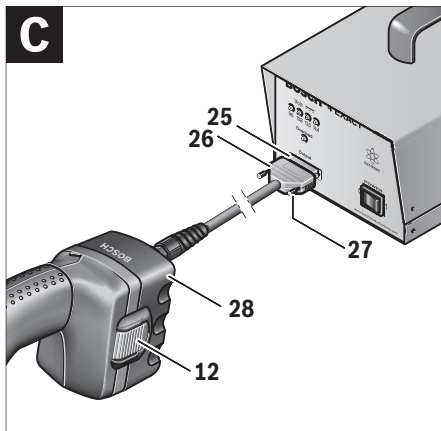
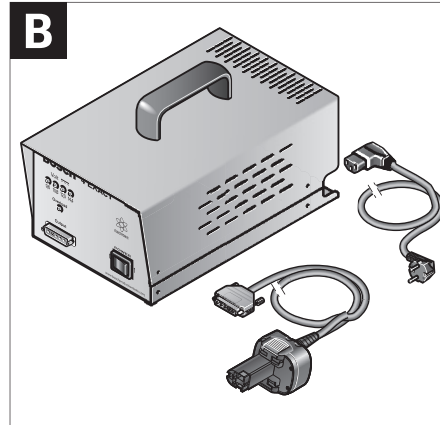
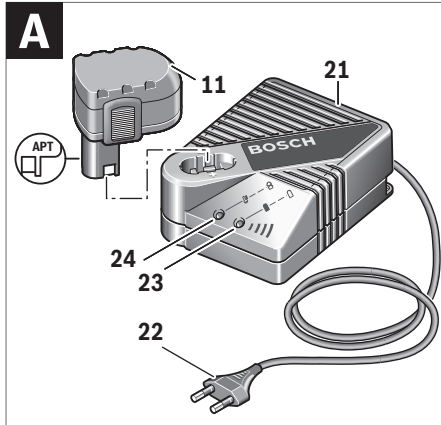
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство
по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригиналno упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad

et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ja オリジナル取扱説明書
cn 正本使用说明书
tw 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal
vi Bản gốc hướng
dẫn sử dụng
ar تعليمات التشغيل الأصلية
fa دفترچه راهنمای اصلی

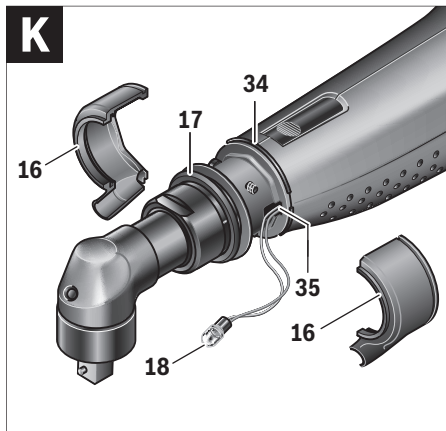
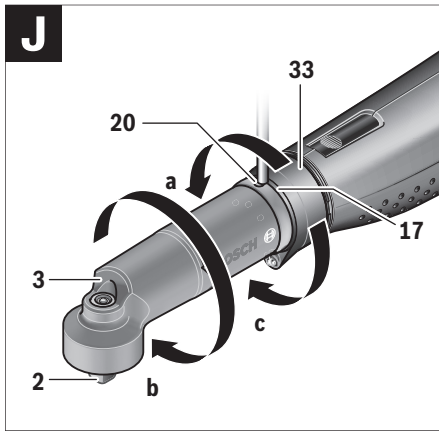
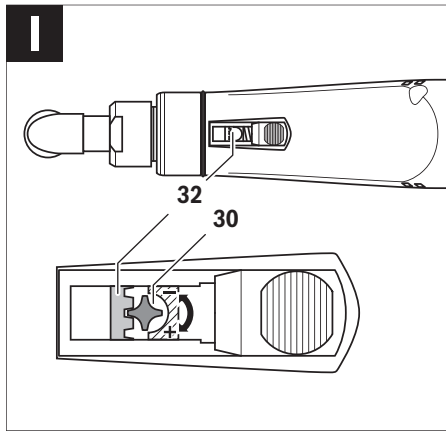
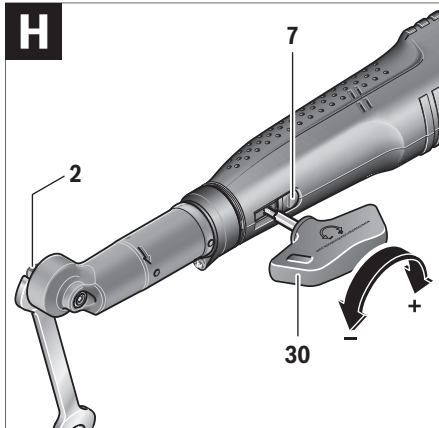
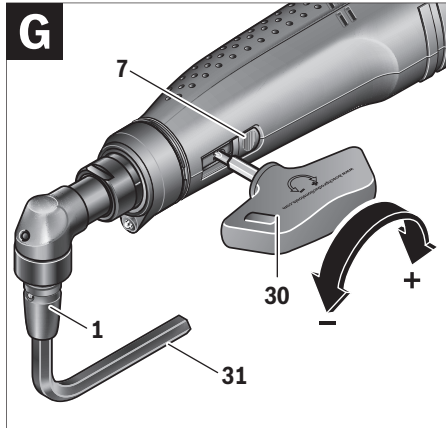


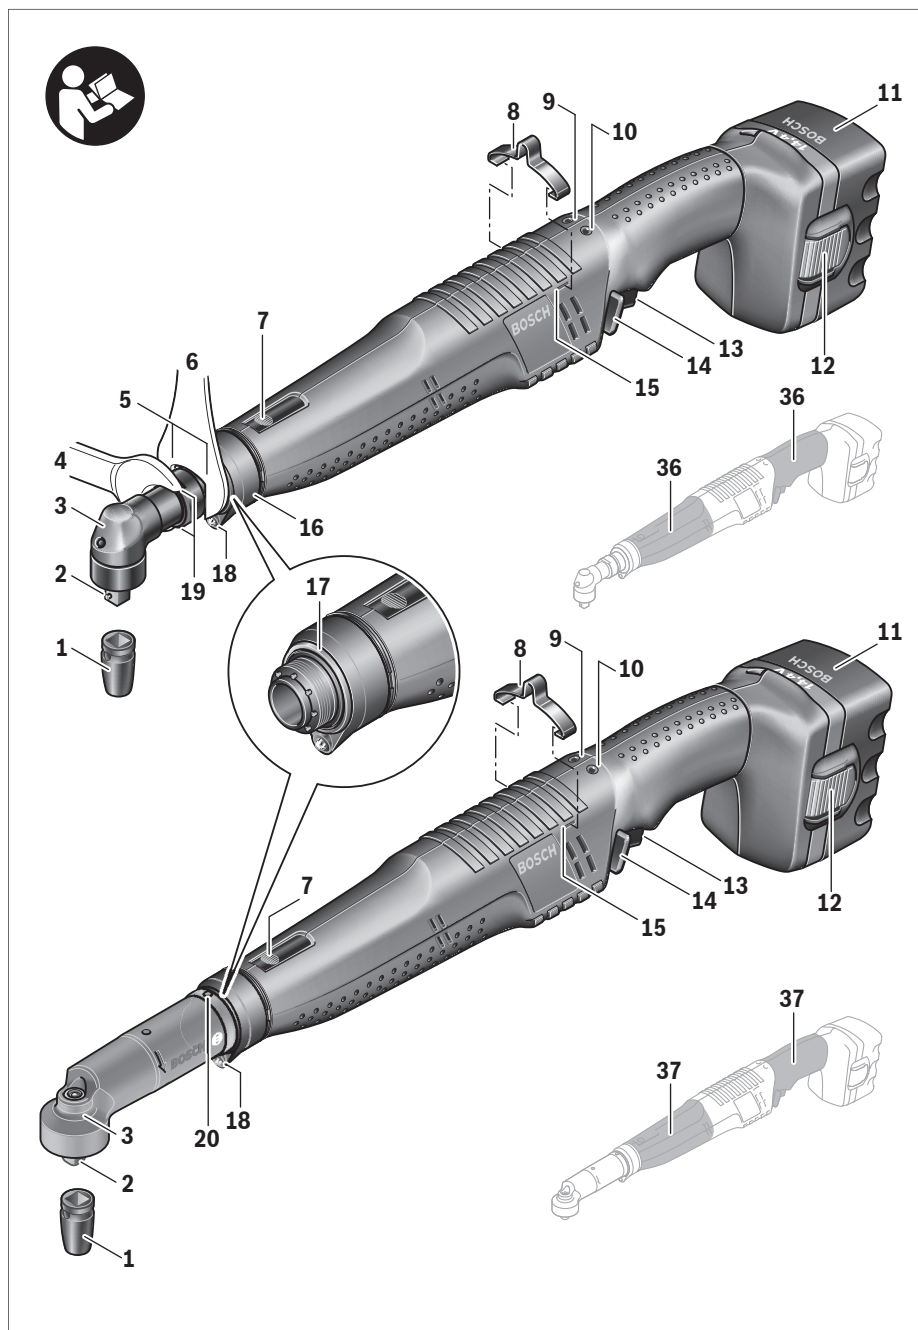
Deutsch	Seite	6
English	Page	17
Français	Page	28
Español	Página	39
Portugués	Página	50
Italiano	Pagina	62
Nederlands	Pagina	73
Dansk	Side	85
Svenska	Sida	95
Norsk	Side	105
Suomi	Sivu	116
Ελληνικά	Σελίδα	126
Türkçe	Sayfa	138
Polski	Strona	148
Česky	Strana	160
Slovensky	Strana	171
Magyar	Oldal	182
Русский	Страница	194
Українська	Сторінка	207
Қазақша	Бет	219
Română	Pagina	232
Български	Страница	243
Македонски	Страна	255
Srpski	Strana	267
Slovensko	Stran	278
Hrvatski	Stranica	288
Eesti	Lehekülj	299
Latviešu	Lappuse	309
Lietuviškai	Puslapis	321
日本語	ページ	332
中文	页	344
中文	頁	354
한국어	페이지	365
ภาษาไทย	หน้า	376
Bahasa Indonesia	Halaman	387
Tiếng Việt	Trang	399
عربي	صفحة	423
فارسی	صفحه	435

3 |



4 |





Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- ▶ **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- ▶ **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

- ▶ **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit Schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- ▶ **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Zweckfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

- ▶ **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- ▶ **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
 - ▶ **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
 - ▶ **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
 - ▶ **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
 - ▶ **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
 - ▶ **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
 - ▶ **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- #### Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges
- ▶ **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
 - ▶ **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
 - ▶ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

- ▶ **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ▶ **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- ▶ **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- ▶ **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die ausführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges

- ▶ **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- ▶ **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- ▶ **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- ▶ **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

Service

- ▶ **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für Industrie-Akku-Winkelschrauber

- ▶ **Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube verborgene Stromleitungen treffen kann.** Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

- ▶ **Bohren und schneiden Sie nicht in Wände oder andere verborgene Bereiche, in denen elektrische Leitungen verlaufen könnten, und befestigen Sie nichts darin.**

Wenn Sie das nicht vermeiden können, unterbrechen Sie alle Sicherungen oder Schutzschalter, die diesen Arbeitsbereich sichern.

- ▶ **Sichern Sie das Werkstück.** Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.
- ▶ **Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
- ▶ **Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest.** Beim Festziehen und Lösen von Schrauben können kurzfristig hohe Reaktionsmomente auftreten.
- ▶ **Verwenden Sie nur einwandfreie, nicht verschlissene Einsatzwerkzeuge.** Defekte Einsatzwerkzeuge können beispielsweise brechen und zu Verletzungen und Sachschäden führen.
- ▶ **Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.** Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.
- ▶ **Seien Sie beim Eindrehen langer Schrauben vorsichtig, es besteht Abrutschgefahr je nach Schraubenart und verwendetem Einsatzwerkzeug.** Lange Schrauben können häufig nicht so gut kontrolliert werden und es besteht die Gefahr, dass Sie beim Eindrehen abrutschen und sich verletzen.
- ▶ **Achten Sie auf die eingestellte Drehrichtung, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Wenn Sie beispielsweise eine Schraube lösen wollen und die Drehrichtung ist so eingestellt, dass die Schraube eingedreht wird, kann es zu einer heftigen unkontrollierten Bewegung des Elektrowerkzeugs kommen.
- ▶ **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht als Bohrmaschine.** Elektrowerkzeuge mit einer Abschaltkupplung sind nicht zum Bohren geeignet. Die Kupplung kann automatisch und ohne Warnung abschalten.

Akku

- ▶ **Vermeiden Sie ein versehentliches Einschalten. Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter in ausgeschalteter Position ist, bevor Sie einen Akku einsetzen.** Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit Ihrem Finger am Ein-/Ausschalter oder das Einsetzen des Akkus in das eingeschaltete Elektrowerkzeug kann zu Unfällen führen.
- ▶ **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

- ▶ **Schließen Sie den Akku nicht kurz.** Es besteht Explosionsgefahr.

8 | Deutsch

- **Unter extremen Einsatz- oder Temperaturbedingungen können Akkus undicht werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder den Augen bei einem undichten Akku.** Die Akkuflüssigkeit ist ätzend und kann chemische Verbrennungen des Gewebes verursachen. Kommt die Flüssigkeit in Kontakt mit der Haut, sofort mit Seife und Wasser und dann mit Zitronensaft oder Essig waschen. Gelangt die Flüssigkeit in die Augen, mindestens 10 Minuten lang mit Wasser spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- **Verwenden Sie nur original Bosch-Akkus mit der auf dem Typenschild Ihres Produktes angegebenen Spannung.** Bei Gebrauch anderer Akkus, z. B. Nachahmungen, aufgearbeiteter Akkus oder Fremdfabrikaten, besteht die Gefahr von Verletzungen sowie Sachschäden durch explodierende Akkus.

Produkt- und Leistungsbeschreibung



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt, während Sie die Betriebsanleitung lesen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Eindrehen und Lösen von Schrauben, Muttern und anderen Gewindeverschlüssen im angegebenen Abmessungs- und Leistungsbereich.

Das Elektrowerkzeug ist nicht als Bohrmaschine geeignet; um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, sollten Sie niemals ein Elektrowerkzeug mit Abschaltkupplung zum Bohren verwenden.

Das Licht dieses Elektrowerkzeuges ist dazu bestimmt, den direkten Arbeitsbereich des Elektrowerkzeuges zu beleuchten und ist nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Das Elektrowerkzeug ist aufgrund seines langsamen Linkslaufs zum Betrieb mit einem offenen Flachabtrieb bestimmt. Es eignet sich für Verschraubungen an nur von einer Seite zugänglichen Stellen, z. B. an Rohrleitungen.

Es ist nicht geeignet zum Lösen von Verschraubungen.

Das Elektrowerkzeug ist nicht als Bohrmaschine geeignet; um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, sollten Sie niemals ein Elektrowerkzeug mit Abschaltkupplung zum Bohren verwenden.

Das Licht dieses Elektrowerkzeuges ist dazu bestimmt, den direkten Arbeitsbereich des Elektrowerkzeuges zu beleuchten und ist nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.



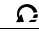

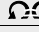
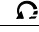

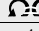
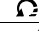
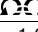
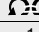
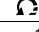

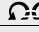
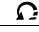
Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafikkarte.

- 1 Einsatzwerkzeug (z. B. Schraubennuss)
- 2 Werkzeugaufnahme
- 3 Winkelschraubkopf
- 4 Gabelschlüssel Schlüsselweite 27 mm
- 5 Schlüsselfläche am Winkelkopfflansch
- 6 Gabelschlüssel Schlüsselweite 22 mm
- 7 Schieber für Drehmomentvorwahl
- 8 Aufhängebügel
- 9 LED-Anzeige Verschraubungen
- 10 LED-Anzeige Akku-Ladezustand
- 11 Akku mit APT-Steckkontakt
- 12 Akku-Entriegelungstaste
- 13 Ein-/Ausschalter
- 14 Drehrichtungsumschalter
- 15 Befestigungsschlitze für Aufhängebügel
- 16 LED-Halter
- 17 Markierungsring
- 18 Arbeitslicht
- 19 Schlüsselfläche an der Überwurfmutter
- 20 Kontermutter
- 21 Ladegerät
- 22 Netzstecker
- 23 Grüne LED-Anzeige am Ladegerät
- 24 Rote LED-Anzeige am Ladegerät
- 25 Anschlussbuchse für einen Spannungsadapter am 4EXACT
- 26 D-Sub-Anschlusstecker
- 27 Schrauben am D-Sub-Anschlusstecker
- 28 Spannungsadapter
- 29 Schnellwechselfutter
- 30 Einstellwerkzeug
- 31 Sechskantstiftschlüssel
- 32 Einstellscheibe
- 33 Motorgehäuse
- 34 Sprengring
- 35 Hohlraum in der Gehäuseschale
- 36 Handgriff (isolierte Grifffläche)
- 37 Handgriff (isolierte Grifffläche)

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Technische Daten

Industrie-Akku-Winkelschrauber ANGLE EXACT		2	3	6
Sachnummer 0 602 490 647	... 656	... 652
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Leerlaufdrehzahl n_0	min^{-1}	110	420	650
Nennspannung	V	9,6	9,6	9,6
Drehrichtung				
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20
Industrie-Akku-Winkelschrauber ANGLE EXACT		7	8	15
Sachnummer 0 602 490 669	... 651	... 650
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Leerlaufdrehzahl n_0	min^{-1}	110	420	250
Nennspannung	V	9,6	9,6	9,6
Drehrichtung				
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20
Industrie-Akku-Winkelschrauber ANGLE EXACT		17	23	30
Sachnummer 0 602 490 675	... 673	... 671
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Leerlaufdrehzahl n_0	min^{-1}	560	320	220
Nennspannung	V	14,4	14,4	14,4
Drehrichtung				
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20
Industrie-Akku-Winkelschrauber ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Sachnummer 0 602 490 690	... 693	... 691
max. Drehmoment harter Schraubfall im Rechtslauf*	Nm	10	16	20
Leerlaufdrehzahl n_0 im Rechtslauf*	min^{-1}	340	440	300
Nennspannung	V	9,6	14,4	14,4
Drehrichtung				
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20
* Im Linkslauf sind die Elektrowerkzeuge langsamer und haben ein niedrigeres Drehmoment. Entsprechend dem Übersetzungsverhältnis des Flachabtriebs ändern sich Drehzahl und Drehmoment am Einsatzwerkzeug.				
Industrie-Akku-Winkelschrauber ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Sachnummer 0 602 492 611	... 609	... 607
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Leerlaufdrehzahl n_0	min^{-1}	900	650	420
Nennspannung	V	9,6	9,6	9,6
Drehrichtung				
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20

10 | Deutsch

Industrie-Akku-Winkelschrauber ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Sachnummer 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Leerlaufdrehzahl n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Nennspannung	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Drehrichtung								
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Ni-Cd-Akku-Pack			9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Sachnummer 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Zellenzahl			8	8	10	10	12	12
Akku-Spannung	V		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapazität	Ah		1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80
Ni-MH-Akku-Pack			9,6	12,0	14,4			
Sachnummer 2 607 335 681	... 683	... 685			
Zellenzahl			8	10	12			
Akku-Spannung	V		9,6	12,0	14,4			
Kapazität	Ah		2,6	2,6	2,6			
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,55	0,70	0,80			
Winkelschraubkopf		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"		
Sachnummer 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
max. Drehmoment harter Schraubfall nach ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		
Gerader Schraubkopf						SWF ○ 1/4"		
Sachnummer						0 607 453 631		
max. Drehmoment harter Schraubfall nach ISO 5393	Nm					6		
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg					0,22		

Geräusch-/Vibrationsinformation

Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60745. Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise 70 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB. Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) überschreiten.

Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745: Schrauben: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichsten Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit unterschiedlichen Zubehören, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.


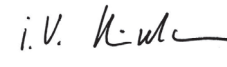
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60745, EN 50581 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2009/125/EG (Verordnung 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

 i. V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

Lieferumfang

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber werden ohne Einsatzwerkzeuge, Winkelschraubkopf, geraden Schraubkopf, Akku-Pack, Ladegerät, Spannungskonstanter oder Spannungsadapter geliefert.

Die Spannungsadapter sind ausschließlich zum Anschluss der Bosch-Industrie-Akku-Winkelschrauber an den Spannungskonstanter 4EXACT zu verwenden.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber werden ohne Einsatzwerkzeuge, Flachabtrieb, Zwischenflansch, Akku-Pack, Ladegerät, Spannungskonstanter oder Spannungsadapter geliefert.

Die Spannungsadapter sind ausschließlich zum Anschluss der Bosch-Industrie-Akku-Winkelschrauber an den Spannungskonstanter 4EXACT zu verwenden.

**ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 |
25 - 200 | 30 - 300**

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber werden ohne Einsatzwerkzeuge, Winkelschraubkopf, geraden Schraubkopf, Akku-Pack und Ladegerät geliefert.

Für den Betrieb mit dem Spannungskonstanter sind diese Elektrowerkzeuge nicht geeignet.

**ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170**

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber werden mit Winkelschraubkopf, aber ohne Einsatzwerkzeuge, Akku-Pack und Ladegerät geliefert.

Für den Betrieb mit dem Spannungskonstanter sind diese Elektrowerkzeuge nicht geeignet.

Betriebs- und Lagerumgebung



Das Elektrowerkzeug ist ausschließlich für den Betrieb an geschlossenen Einsatzorten geeignet.

Für einen einwandfreien Betrieb sollte die zulässige Umgebungstemperatur zwischen -5 °C und $+50\text{ °C}$ (23 °F und 122 °F) liegen, bei einer zulässigen relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 95 % frei von Betauung.

Der Akku sollte bei einer Temperatur zwischen 0 °C (32 °F) und 45 °C (113 °F) aufbewahrt werden, um Schaden an den Akkuzellen zu vermeiden.

Montage des Winkelschraubkopfes

**ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 30**

Bei diesen Industrie-Akku-Winkelschraubern muss zuerst ein passender Winkelschraubkopf (siehe „Winkelschraubkopf“, Seite 10) montiert werden.

► **Vergewissern Sie sich, dass der Drehrichtungsumschalter in der Mitte steht (Einschaltsperr) oder der Akku aus dem Elektrowerkzeug entfernt wurde, bevor Sie einen Schraubkopf montieren, verstellen oder demontieren.**

Halten Sie das Elektrowerkzeug mit dem Gabelschlüssel 6 an der Schlüsselfläche 5 des Winkelkopfflansches fest.

► **Gerät nie an den Gehäuseschalen einspannen!**

Setzen Sie den Winkelschraubkopf 3 in der gewünschten Position auf den Flansch auf, und drehen Sie mit dem Gabelschlüssel 4 an der Schlüsselfläche 19 die Überwurfmutter fest. Dabei mit dem Gabelschlüssel 6 am Winkelkopfflansch gehalten.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Bei diesen Industrie-Akku-Winkelschraubern muss zuerst ein passender Flachabtrieb montiert werden.

Im Handel sind verschiedene Flachabtriebe erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach dem passenden Flachabtrieb.

► **Beachten Sie die Montagevorschriften des Flachabtriebs.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber können nur mit dem Winkelschraubkopf 0 607 451 618 betrieben werden.

Aufhängevorrichtung

Mit dem Aufhängebügel 8 können Sie das Elektrowerkzeug an einer Aufhängevorrichtung befestigen.

Setzen Sie den Aufhängebügel 8 auf das Elektrowerkzeug auf und lassen Sie ihn in die Schlitz 15 einrasten.

► **Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Aufhängebügels und der Haken in der Aufhängevorrichtung.**

Ladevorgang

Hinweis: Ladegeräte und Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Der abgebildete Netzstecker kann sich von dem an Ihrem Elektrowerkzeug unterscheiden.

► **Achten Sie darauf, dass Ladegerät und Akku für Ihr landesspezifisches Stromnetz geeignet sind.**

12 | Deutsch

Ladegerät AL 2450 DV (siehe Bild A)

Schließen Sie das Ladegerät **21** mit dem Netzstecker **22** an die elektrische Energieversorgung an und stecken Sie den Akku **11** in der richtigen Position in den Ladeschacht des Ladegeräts.

► **Wenden Sie beim Einsetzen/Entnehmen des Akkus keine Gewalt an.** Akkus mit APT-Steckkontakt (**Akku Pack Top**) sind so konstruiert, dass sie nur in der richtigen Position in das Elektrowerkzeug oder Ladegerät eingesetzt werden können.

Die grüne LED-Anzeige **23** beginnt zu blinken. Dies zeigt das Fließen des Ladestroms an. Der Ladevorgang stoppt automatisch, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Wenn die grüne LED-Anzeige nicht mehr blinkt, sondern gleichmäßig leuchtet, ist der Ladevorgang beendet. Ein akustisches Signal ertönt für etwa 2 Sekunden und signalisiert die vollständige Ladung des Akkus.

Ein Dauerlicht der roten LED-Anzeige **24** signalisiert einen Ladevorgang mit reduziertem Ladestrom. Wenn die rote LED-Anzeige blinkt, ist kein Ladevorgang möglich.

Fehler – Ursachen und Abhilfe

Ursache	Abhilfe
LED-Anzeigen leuchten nicht	
Netzstecker des Ladegeräts nicht (richtig) eingesteckt	Netzstecker (vollständig) in die Steckdose einstecken
Steckdose, Netzkabel oder Ladegerät defekt	Netzspannung überprüfen, Ladegerät ggf. von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge überprüfen lassen
Kein Ladevorgang möglich	
Akku-Temperatur ist nicht im zulässigen Bereich	Akku-Temperatur durch Abkühlen oder Erwärmen in den zulässigen Temperaturbereich zwischen 0 °C (32 °F) und 45 °C (113 °F) bringen
Akkukontakte verschmutzt	Akkukontakte reinigen; z. B. durch mehrfaches Ein- und Ausstecken des Akkus, ggf. Akku ersetzen
Akku defekt	Akku ersetzen
Akku nicht (richtig) eingesteckt	Akku (vollständig) in den Akku-Ladeschacht einstecken

Spannungskonstanter (siehe Bild B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Hinweis: Industrie-Akku-Winkelschrauber können alternativ zum Akkubetrieb auch mit einem Spannungskonstanter betrieben werden.

Der abgebildete Netzstecker kann sich von dem an Ihrem Elektrowerkzeug unterscheiden.

► **Achten Sie darauf, dass der Spannungskonstanter für Ihr landesspezifisches Stromnetz geeignet ist.**

Außer dem Spannungskonstanter 4EXACT und dem passenden Netzkabel benötigen Sie einen Spannungsadapter, der die gleiche Nennspannung aufweist wie Ihr Schrauber.

► **Die Spannung am Spannungskonstanter (LED-Anzeige) muss mit der Spannung des Schraubers übereinstimmen.** Der Spannungskonstanter ist ausschließlich für Bosch-Industrie-Akkuschrauber der Reihen EXACT, ANGLE EXACT und BT-EXACT mit einer Spannung zwischen 9,6 V und 14,4 V geeignet. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Diese Industrie-Akkuschrauber können nicht mit dem Spannungskonstanter betrieben werden.

Anschluss an die Energieversorgung

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass bei Lieferung weder ein Akku noch ein Spannungsadapter in das Elektrowerkzeug eingesetzt ist.

► **Bewahren Sie Akkus nie in einem Akkugerät auf.** Akkus halten länger und lassen sich besser aufladen, wenn sie separat aufbewahrt werden. Denken Sie daran, den Akku nach längerer Aufbewahrung vor Gebrauch voll aufzuladen.

Akku laden

Laden Sie den Akku vor dem Einsetzen in das Elektrowerkzeug in einem dafür geeigneten Ladegerät auf. Die genaue Beschreibung des Ladevorgangs entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Ladegeräts und den Hinweisen in dieser Anleitung (siehe „Ladevorgang“, Seite 11).

Der Akku ist mit einer NTC-Temperaturüberwachung ausgestattet, welche ein Aufladen nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C (+32 °F) und 45 °C (+113 °F) zulässt. Dadurch wird eine hohe Akku-Lebensdauer erreicht. Bei richtigem Gebrauch kann der Akku bis zu 3000-mal wieder aufgeladen werden.

Ein neuer oder längere Zeit nicht verwendeter Akku bringt erst nach ca. 5 Lade- und Entladezyklen seine volle Leistung. Akkus sollten nur dann nachgeladen werden, wenn die LED-Anzeige „Akku-Ladezustand“ des Elektrowerkzeugs rot leuchtet.

Akku einsetzen und entnehmen

Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter **14** in die mittlere Position. Dies sperrt den Ein-/Ausschalter **13** in der Position „Aus“, wodurch das unbeabsichtigte Einschalten des Elektrowerkzeugs verhindert wird.

Schieben Sie einen geladenen Akku **11** in den Griff des Elektrowerkzeugs.

Achten Sie darauf, den Akku in der richtigen Position einzusetzen, und dass die Entriegelungstasten **12** spürbar im Griff des Elektrowerkzeugs einrasten.

► **Wenden Sie beim Einsetzen/Entnehmen des Akkus keine Gewalt an.** Akkus mit APT-Steckkontakt (**Akku Pack Top**) sind so konstruiert, dass sie nur in der richtigen Position in das Elektrowerkzeug oder Ladegerät eingesetzt werden können.

Um den Akku **11** zu entnehmen, drücken Sie auf beiden Seiten auf die Entriegelungstasten **12** und ziehen den Akku nach unten aus dem Griff.

Spannungsadapter einsetzen und entnehmen (siehe Bild C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Wählen Sie den zu der Nennspannung Ihres Elektrowerkzeugs passenden Spannungsadapter aus.

Die Spannungsadapter sind je nach Spannung an der Farbe des Gehäuses des D-Sub-Anschlusssteckers **26** zu unterscheiden. Das Gehäuse des D-Sub-Anschlusssteckers für 9,6-V-Spannung hat die Farbe Hellblau und das für 14,4-V-Spannung die Farbe Schwarz.

► **Das Adaptergehäuse 28 darf nur bei ausgeschaltetem Spannungskonstanter oder vom Spannungskonstanter getrennten Anschlussstecker 26 in den Industrie-Akkuschrauber montiert oder demontiert werden.**

Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter **14** in die mittlere Position. Dies sperrt den Ein-/Ausschalter **13** in der Position „Aus“, wodurch das unbeabsichtigte Einschalten des Elektrowerkzeugs verhindert wird.

Schieben Sie dann das Adaptergehäuse **28** in den Griff des Elektrowerkzeugs. Achten Sie darauf, das Adaptergehäuse in der richtigen Position einzusetzen, und dass die Entriegelungstasten **12** spürbar im Griff des Elektrowerkzeugs einrasten.

Stecken Sie anschließend den Anschlussstecker **26** des zu Ihrem Elektrowerkzeug passenden Spannungsadapters in die Anschlussbuchse **25**. Schrauben Sie den Anschlussstecker **26** in der Anschlussbuchse **25** fest, indem Sie die beiden Schrauben **27** handfest anziehen.

Um den Spannungsadapter zu entnehmen, lösen Sie die beiden Schrauben **27** am Anschlussstecker **26** des ausgeschalteten Spannungskonstanters und ziehen den Anschlussstecker aus der Anschlussbuchse **25**.

Drücken Sie anschließend auf beiden Seiten auf die Entriegelungstasten **12** und ziehen Sie das Adaptergehäuse **28** aus dem Griff des Elektrowerkzeugs.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Diese Industrie-Akkuschrauber können nicht mit dem Spannungskonstanter betrieben werden.

Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit Schnellwechselfutter (siehe Bild D)

► **Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.**

Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 – 900

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein gerader Schraubkopf mit 1/4"-Schnellwechselfutter (Sachnummer 0 607 453 631) erhältlich.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 1/4"-Schnellwechselfutter (Sachnummer 0 607 452 630) erhältlich.

Einsatzwerkzeug einsetzen

Ziehen Sie das Schnellwechselfutter **29** nach vorn. Stecken Sie das Einsatzwerkzeug **1** in die Werkzeugaufnahme **2**, und lassen Sie das Schnellwechselfutter wieder los.

Verwenden Sie nur Einsatzwerkzeuge mit passendem Einsteckende (1/4"-Sechskant).

Versuchen Sie nicht, Bohrer in dieses Schnellwechselfutter einzusetzen.

Industrie-Akku-Winkelschrauber mit Abschaltkupplung sind nicht zum Bohren geeignet. Die Kupplung kann automatisch und ohne Warnung abschalten. Wenn Sie nach Abschalten der Kupplung weiterbohren, kann sich das Elektrowerkzeug aus Ihrem Griff entwinden, bis die Abschaltkupplung erneut anschlägt.

Einsatzwerkzeug entnehmen

Ziehen Sie das Schnellwechselfutter **29** nach vorn. Nehmen Sie das Einsatzwerkzeug **1** aus der Werkzeugaufnahme **2**, und lassen Sie das Schnellwechselfutter wieder los.

Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit Außenvierkant

► **Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.**

Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 1/4"-Vierkant (Sachnummer 0 607 453 617) sowie ein Winkelschraubkopf mit 3/8"-Vierkant (Sachnummer 0 607 453 620) erhältlich.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 17 | 23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 3/8"-Vierkant (Sachnummer 0 607 451 618) erhältlich.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Diese Industrie-Akku-Winkelschrauber werden mit einem 3/8"-Vierkant-Winkelschraubkopf geliefert.

Einsatzwerkzeug einsetzen

Drücken Sie den Stift am Vierkant der Werkzeugaufnahme **2**, z. B. mit Hilfe eines schmalen Schraubendrehers, nach innen und schieben Sie das Einsatzwerkzeug **1** über den Vierkant. Achten Sie darauf, dass der Stift in die Aussparung des Einsatzwerkzeugs einrastet.

Einsatzwerkzeug entnehmen

Drücken Sie den Stift in der Aussparung des Einsatzwerkzeugs **1** nach innen, und ziehen Sie das Einsatzwerkzeug von der Werkzeugaufnahme **2**.

14 | Deutsch

Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit Innensechskant (siehe Bild E)

- ▶ **Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.** Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Für diese Industrie-Akku-Winkelschrauber ist ein Winkelschraubkopf mit 1/4"-Innensechskant (Sachnummer 0 607 453 618) erhältlich.

Einsatzwerkzeug einsetzen

Stecken Sie das Einsatzwerkzeug **1** in den Innensechskant der Werkzeugaufnahme **2**, bis es spürbar einrastet.

Einsatzwerkzeug entnehmen

Ziehen Sie das Einsatzwerkzeug **1** von der Werkzeugaufnahme **2**, notfalls mit Hilfe einer Zange.

Betrieb

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und

Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

Inbetriebnahme

Wenn Sie das Elektrowerkzeug starten wollen, sollten Sie zunächst die Drehrichtung mit dem Drehrichtungsumschalter **14** einstellen: Das Elektrowerkzeug startet nur, wenn der Drehrichtungsumschalter **14** nicht in der Mitte steht (Einschaltsperr).

Drehrichtung einstellen (siehe Bild F)

Rechtslauf: Zum Eindrehen von Schrauben drücken Sie den Drehrichtungsumschalter **14** nach links bis zum Anschlag durch.

Linkslauf: Zum Lösen bzw. Herausdrehen von Schrauben drücken Sie den Drehrichtungsumschalter **14** nach rechts bis zum Anschlag durch.

- ▶ **Betätigen Sie den Drehrichtungsumschalter 14 nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges.**

LED-Arbeitslicht einschalten

Das Arbeitslicht **18** ermöglicht das Ausleuchten der Schraubstelle bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Sie schalten das Arbeitslicht **18** durch leichtes Drücken des Ein-/Ausschalters **13** ein. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter fester drücken, wird das Elektrowerkzeug eingeschaltet und das Arbeitslicht leuchtet weiter.

- ▶ **Blicken Sie nicht direkt in das Arbeitslicht, es kann Sie blenden.**

Ein-/Ausschalten

Die Schrauber haben eine vom Drehmoment abhängige **Abschaltkupplung**, die im angegebenen Bereich einstellbar ist. Sie spricht an, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist.

Hinweis: Wenn Sie den Schrauber mit einem Spannungsadapter betreiben, müssen Sie zuerst den Spannungskonstanter in Betrieb nehmen.

Zum **Einschalten** des Elektrowerkzeuges drücken Sie den Ein-/Ausschalter **13** bis zum Anschlag. Das Elektrowerkzeug **schaltet sich automatisch aus**, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist.

- ▶ **Bei vorzeitigem Loslassen des Ein-/Ausschalters 13 wird das voreingestellte Drehmoment nicht erreicht.**

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur ein, wenn Sie es benutzen.

Arbeitshinweise

- ▶ **Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
- ▶ **Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf die Mutter/Schraube auf.** Sich drehende Einsatzwerkzeuge können abrutschen.

Drehmoment einstellen (siehe Bilder G – I)

Das Drehmoment hängt von der Federvorspannung der Abschaltkupplung ab. Die Abschaltkupplung löst sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf bei Erreichen des eingestellten Drehmoments aus.

Zum Einstellen des individuellen Drehmoments nur das mitgelieferte Einstellwerkzeug **30** verwenden. Schieben Sie den Schieber **7** am Elektrowerkzeug komplett zurück.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Stecken Sie einen Innensechskantschlüssel **31** in das Einsatzwerkzeug **1** und drehen Sie ihn langsam. Sobald in der Gehäuseöffnung eine kleine Ausbuchtung (Einstellscheibe **32**) in der Kupplung zu sehen ist, stecken Sie das Einstellwerkzeug **30** in diese Ausbuchtung und drehen es.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Beachten Sie die Informationen zu Ihrem zugekauften Flachabtrieb oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Drehen Sie mit einem Gabelschlüssel langsam die Werkzeugaufnahme **2**.

Sobald in der Gehäuseöffnung eine kleine Ausbuchtung (Einstellscheibe **32**) in der Kupplung zu sehen ist, stecken Sie das Einstellwerkzeug **30** in diese Ausbuchtung und drehen es.

Drehen im Uhrzeigersinn ergibt ein höheres Drehmoment, Drehen gegen den Uhrzeigersinn ein niedrigeres Drehmoment.

Entnehmen Sie das Einstellwerkzeug **30**. Schieben Sie den Schieber **7** wieder nach vorn, um die Kupplung vor Verschmutzung zu schützen.

Hinweis: Die erforderliche Einstellung ist von der Art der Schraubverbindung abhängig und lässt sich am besten im praktischen Versuch ermitteln. Probeverschraubung mit einem Drehmomentschlüssel überprüfen.

► **Stellen Sie das Drehmoment nur im angegebenen Leistungsbereich ein, da sonst die Abschaltkupplung nicht mehr anspricht.**

Drehmomenteinstellung markieren

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

Bei diesen Industrie-Akku-Winkelschraubern muss zuerst der Winkelschraubkopf entfernt werden, siehe „Verstellen und Entfernen des Winkelschraubkopfes“, Seite 15.

Nun können Sie das Drehmoment markieren, wie nachfolgend beschrieben.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF |
30 | 30 – 300

Zur Kennzeichnung individuell eingestellter Drehmomente können Sie den Markierungsring **17** gegen einen andersfarbigen Markierungsring austauschen.

Wenn Sie beispielsweise einige EXACT-Elektrowerkzeuge mit einem Drehmoment von 4,5 Nm verwenden, können Sie rote Markierungsringe zur Kennzeichnung ihres Drehmoments anbringen. Wenn Sie weitere EXACT-Elektrowerkzeuge in einem anderen Montagebereich verwenden, deren Drehmoment auf 7,5 Nm eingestellt ist, können Sie einen andersfarbigen Markierungsring (schwarz, blau, grün oder gelb) anbringen, um das Drehmoment in diesem Bereich zu kennzeichnen. Die verschiedenfarbigen Markierungsringe sind nur als Hilfe für die Monteure gedacht, um schneller erkennen zu können, welches Drehmoment an dem jeweiligen Elektrowerkzeug eingestellt ist.

Drücken Sie den Markierungsring **17** mit einem dünnen Schraubendreherblatt, einem Spachtel oder Ähnlichem ab. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug immer mit einem Markierungsring, um sicher zu sein, dass das Gehäuse gegen Staub und Schmutz geschützt ist.

LED-Anzeige



Anzeige Akku-Ladezustand

Ist das Laden des Akkus **11** erforderlich, blinkt die LED-Anzeige **10** grün, und es ertönt ein akustisches Signal. Nur 6 – 8 Verschraubungen sind dann noch möglich.

Leuchtet die LED-Anzeige rot, reicht die Kapazität nicht mehr für eine neue Verschraubung oder das Elektrowerkzeug wurde überlastet. Das Elektrowerkzeug kann nicht mehr eingeschaltet werden. Die Einschaltsperrung bleibt aktiv, bis der Akku aus dem Elektrowerkzeug gezogen und ein geladener Akku wieder eingesetzt wird.

Wenn Sie mit einem Spannungsadapter arbeiten, zeigt die rote LED-Anzeige **10** eine Überlastung an.

Blinkt die LED-Anzeige **10** rot, ist das Elektrowerkzeug überhitzt und außer Betrieb. Warten Sie, bis das Blinken nach kurzer Zeit automatisch erlischt, bevor Sie das Elektrowerkzeug erneut in Betrieb nehmen.

Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit des Elektrowerkzeugs nach jeder Aufladung zeigt an, dass der Akku bald ersetzt werden muss. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen.



Anzeige Verschraubungen

Bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments löst die Abschaltkupplung aus. Die LED-Anzeige **9** leuchtet grün.

Wurde das voreingestellte Drehmoment nicht erreicht, leuchtet die LED-Anzeige **9** rot auf, und es ertönt ein akustisches Signal. Die Verschraubung muss noch einmal durchgeführt werden.

Wiederholerschutz

Wurde bei einer Verschraubung die Abschaltkupplung ausgelöst, schaltet der Motor ab. Ein Wiedereinschalten ist erst nach 0,7 Sekunden Pause möglich. Sie vermeiden dadurch ein versehentliches Nachziehen bereits fester Verschraubungen.

Verstellen des Winkelschraubkopfes

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 |
23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Sie können den Winkelschraubkopf **3** in insgesamt acht Positionen verstellen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug mit dem Gabelschlüssel **6** an der Schlüsselfläche **5** des Winkelkopfflansches fest.

► **Gerät nie an den Gehäuseschalen einspannen!**

Lösen Sie mit dem Gabelschlüssel **4** an der Schlüsselfläche **19** die Überwurfmutter. Verstellen Sie den Winkelschraubkopf **3** um jeweils 45° in die gewünschte Position, und drehen Sie mit dem Gabelschlüssel **4** an der Schlüsselfläche **19** die Überwurfmutter wieder fest.

Dabei mit dem Gabelschlüssel **6** am Winkelkopfflansch gehalten.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Beachten Sie die Informationen zu Ihrem zugekauften Flachabtrieb oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Verstellen und Entfernen des Winkelschraubkopfes (siehe Bild J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

Der Winkelschraubkopf **3** mit Werkzeugaufnahme **2** ist stufenlos um 360° verstellbar.

Lösen Sie die Kontermutter **20**, indem Sie mit einem geeigneten Werkzeug in eine Öffnung der Kontermutter einhaken und in Pfeilrichtung **a** (Linksgewinde) drehen.

16 | Deutsch

Drehen Sie den Winkelschraubkopf **3** in Pfeilrichtung **b**, bis der gewünschte Arbeitswinkel erreicht ist, jedoch höchstens einmal um 360°.

Fixieren Sie den Winkelschraubkopf **3** in dieser Position, indem Sie die Kontermutter **20** in Pfeilrichtung **c** gegen den Winkelschraubkopf drehen. Ziehen Sie die Kontermutter **20** mit einem Anzugsmoment von max. 50 Nm wieder fest.

Der Winkelschraubkopf **3** kann auch komplett entfernt werden, wenn Sie den Markierungsring **17** durch einen andersfarbigen Markierungsring austauschen wollen oder wenn Sie das Arbeitslicht verstellen wollen. Verstellen Sie zuerst das Arbeitslicht in die gewünschte Position (siehe „LED-Arbeitslicht verstellen“, Seite 16), bevor Sie den Winkelschraubkopf verstellen.

Lösen Sie die Kontermutter **20**, indem Sie mit einem geeigneten Werkzeug in eine Öffnung der Kontermutter einhaken und in Pfeilrichtung **a** (Linksgewinde) drehen.

Drehen Sie den Winkelschraubkopf **3** in Pfeilrichtung **b**, bis Sie ihn entfernen können.

Drehen Sie die Kontermutter **20** in Pfeilrichtung **a** vom Motorgehäuse **33**.

Nun können Sie den Markierungsring austauschen oder das Arbeitslicht verstellen.

- Drehen Sie die Kontermutter **20** in Pfeilrichtung **c** auf das Motorgehäuse **33** und schrauben Sie den Winkelschraubkopf gegen die Pfeilrichtung **b** wieder auf.
- Fixieren Sie den Winkelschraubkopf, indem Sie die Kontermutter **20** in Pfeilrichtung **c** drehen.
- Ziehen Sie die Kontermutter **20** mit einem Anzugsmoment von ca. 50 Nm wieder fest.

LED-Arbeitslicht verstellen (siehe Bild K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Bei diesen Industrie-Akku-Winkelschraubern muss zuerst der Winkelschraubkopf entfernt werden, siehe „Verstellen und Entfernen des Winkelschraubkopfes“, Seite 15.

Verstellen Sie dann das Arbeitslicht wie nachfolgend beschrieben.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF | 30 | 30 – 300

Drücken Sie den Markierungsring **17** mit einem dünnen Schraubendreherblatt, einem Spachtel oder Ähnlichem ab. Schieben Sie den Sprengring **34** mit einer Sprengringzange nach hinten auf die Gehäuseschale.

Die beiden Schalenhälften des LED-Halters **16**, die das LED-Arbeitslicht **18** umschließen, lassen sich nun in jede gewünschte Position bringen. Achten Sie darauf, das Kabel am LED-Arbeitslicht nicht zu beschädigen und schieben Sie es, ohne es zu knicken, in den dafür vorgesehenen Hohlraum **35** in der Gehäuseschale. Umschließen Sie das LED-Arbeitslicht **18** wieder mit den beiden Gehäuseschalen des LED-Halters **16**.

Drücken Sie den Sprengring **34** und den Markierungsring **17** wieder zurück in die ursprüngliche Position.

Wartung und Service**Wartung und Reinigung**

- **Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
- **Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.**

Ist der Akku nicht mehr funktionsfähig, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge.

Schmierung des Elektrowerkzeugs**Schmierstoff:**

Spezial-Getriebefett (225 ml)
Sachnummer 3 605 430 009
Molykotefett
Motorenöl SAE 10/SAE 20

Reinigen Sie nach den ersten 150 Betriebsstunden das Getriebe mit einem milden Lösungsmittel. Befolgen Sie die Hinweise des Lösungsmittelherstellers zu Gebrauch und Entsorgung. Schmieren Sie das Getriebe anschließend mit Bosch-Spezial-Getriebefett. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang jeweils nach 300 Betriebsstunden ab der ersten Reinigung.

Ölen Sie die beweglichen Teile der Abschaltkupplung nach 100 000 Verschraubungen mit einigen Tropfen Motorenöl SAE 10/SAE 20. Schmieren Sie die gleitenden und rollenden Teile mit Molykotefett. Überprüfen Sie bei dieser Gelegenheit die Kupplung auf Verschleiß, um sicherzugehen, dass die Wiederholbarkeit und Genauigkeit nicht beeinflusst wurden. Anschließend muss das Drehmoment der Kupplung erneut eingestellt werden.

- **Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeiten schnell und zuverlässig aus.

- **Entsorgen Sie Schmier- und Reinigungsmittel umweltgerecht. Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften.**

Kundendienst und Anwendungsberatung

Die Robert Bosch GmbH haftet für die vertragsgemäße Lieferung dieses Produkts im Rahmen der gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen. Bei Beanstandungen an dem Produkt wenden Sie sich bitte an folgende Stelle:

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen
Unter www.bosch-pt.com können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480
Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
 Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480
 Fax: (0711) 40040482
 E-Mail: Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com

Österreich/Schweiz

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
 www.boschproductiontools.com

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Elektrowerkzeuges an.

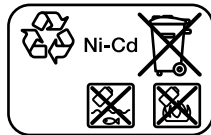
Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Akkus/Batterien:



Ni-Cd: Nickel-Cadmium

Achtung: Diese Akkus enthalten Cadmium, ein hochgiftiges Schwermetall.

Ni-MH: Nickel-Metallhydrid

Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus/Batterien sollen, wenn möglich entladen, gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Nur für EU-Länder:

Gemäß der Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt werden.

Nicht mehr gebrauchsfähige Akkus/Batterien können direkt abgegeben werden bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge
 Osteroder Landstraße 3
 37589 Kalefeld

Schweiz

Batrec AG
 3752 Wimmis BE

Änderungen vorbehalten.

English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

18 | English

- ▶ **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- ▶ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- ▶ **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Industrial Cordless Angle Wrenches**Power tool use and care**

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care


- ▶ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- ▶ **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

- ▶ **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ▶ **Do not drill, fasten or break into existing walls or other blind areas where electrical wiring may exist.** If this situation is unavoidable, disconnect all fuses or circuit breakers feeding this worksite.
- ▶ **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- ▶ **Before any work on the machine (e. g., maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direction switch to the centre position.** Unintentional actuation of the On/Off switch can lead to injuries.
- ▶ **Hold the machine with a firm grip.** High reaction torque can briefly occur while driving in and loosening screws.
- ▶ **Use only flawless tool bits that are not worn.** Defective tool bits can break, for example, and cause injury or damage.
- ▶ **When working with an application tool, pay attention that the application tool is firmly seated on the tool holder.** When the application tool is not firmly connected with the tool holder, it can come loose again and not be controlled.
- ▶ **Be careful when long screws are screwed in. Depending on the type of screw and the tool bit used, there is a danger of slipping.** Long screws are often difficult to control and the danger exists that the tool bit may slip off the fastener head and cause injury.
- ▶ **Pay attention to the direction of rotation that is set before switching on the power tool.** For example, when a screw is to be loosened and the direction of rotation is set so that the screw is tightened, this can lead to a strong torque reaction of the power tool.
- ▶ **Do not use this tool as a drill.** Tools equipped with shut-off clutches are not designed for drilling applications. The clutch can shut off automatically and without warning.

Battery

► **Avoid unintentional switching on. Ensure the On/Off switch is in the off position before inserting battery pack.** Carrying the power tool with your finger on the On/Off switch or inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.

► **Do not open the battery.** Danger of short-circuiting.

 **Protect the battery against heat, e. g., against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture.** Danger of explosion.

► **Do not short-circuit the battery.** There is danger of explosion.

► **Battery leakage may occur under extreme usage or temperature conditions. When a rechargeable battery leaks, avoid contact with the skin or eyes.** The battery liquid is caustic and could cause chemical burns to tissues. If liquid comes in contact with skin, wash quickly with soap and water, then with lemon juice or vinegar. If the liquid contacts your eyes, flush them with water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.

► **Use only original Bosch batteries with the voltage listed on the nameplate of your product.** When using other batteries, e. g. imitations, reconditioned batteries or other brands, there is danger of injury as well as property damage through exploding batteries.

Product Description and Specifications

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics page for the machine and leave it open.

Intended Use

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 4 - 420 | 15 | 17 | 23 |
25 - 200 | 25 - 250 |
30 | 30 - 300 | 30 - 380 |
40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

The power tool is intended for screwing in and loosening bolts/screws, nuts and other threaded fasteners in the specified dimension and performance range.

This power tool is not intended for use as a drill; to avoid personal injury or damage to the tool, do not use any tool with a shut-off clutch for drilling purposes.

The light of this power tool is intended to illuminate the power tool's direct area of working operation and is not suitable for household room illumination.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Due to its slow left rotation speed, the power tool is intended for operation with an open flat drive. It is suitable for screw connections that are only accessible from one side, for example, on pipework.

It is not suitable for loosening screw connections.

This power tool is not intended for use as a drill; to avoid personal injury or damage to the tool, do not use any tool with a shut-off clutch for drilling purposes.

The light of this power tool is intended to illuminate the power tool's direct area of working operation and is not suitable for household room illumination.

Product Features

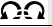


The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

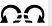

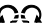
- 1 Tool bit (e. g., socket nut)
- 2 Tool holder
- 3 Angled drive head
- 4 Open-end spanner, size 27 mm
- 5 Spanner flats on the angled head flange
- 6 Open-end spanner, size 22 mm
- 7 Torque selector switch
- 8 Utility clip
- 9 LED indicator, tightening control
- 10 LED indicator, battery condition
- 11 Battery with contact APT
- 12 Battery unlocking button
- 13 On/Off switch
- 14 Rotational direction switch
- 15 Fastening slots for utility clip
- 16 LED holder
- 17 Marking ring
- 18 Worklight
- 19 Spanner flats on the sleeve nut
- 20 Lock nut
- 21 Battery charger
- 22 Power plug
- 23 Green LED indicator on the battery charger
- 24 Red LED indicator on the battery charger
- 25 Connection socket for a voltage adapter on the 4EXACT
- 26 D-sub connection plug
- 27 Screws on the D-sub connection plug
- 28 Voltage adapter
- 29 Quick-change chuck
- 30 Adjustment tool
- 31 Allen key
- 32 Adjustment disc
- 33 Motor housing
- 34 Snap ring
- 35 Cavity in the housing shell
- 36 Handle (insulated gripping surface)
- 37 Handle (insulated gripping surface)

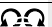


Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

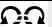


20 | English

Technical Data

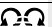

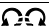
Industrial Cordless Angle Wrench ANGLE EXACT		2	3	6
Article number 0 602 490 647	... 656	... 652
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
No-load speed n_0	min^{-1}	110	420	650
Rated voltage	V	9.6	9.6	9.6
Rotational direction				
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.0	1.0	1.0
Degree of protection		IP 20	IP 20	IP 20

Industrial Cordless Angle Wrench ANGLE EXACT		7	8	15
Article number 0 602 490 669	... 651	... 650
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
No-load speed n_0	min^{-1}	110	420	250
Rated voltage	V	9.6	9.6	9.6
Rotational direction				
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.0	1.0	1.0
Degree of protection		IP 20	IP 20	IP 20


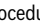





Industrial Cordless Angle Wrench ANGLE EXACT		17	23	30
Article number 0 602 490 675	... 673	... 671
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
No-load speed n_0	min^{-1}	560	320	220
Rated voltage	V	14.4	14.4	14.4
Rotational direction				
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.5	1.5	1.5
Degree of protection		IP 20	IP 20	IP 20

Industrial Cordless Angle Wrench ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Article number 0 602 490 690	... 693	... 691
Max. torque for hard screwdriving application, right rotation*	Nm	10	16	20
No-load speed n_0 , right rotation*	min^{-1}	340	440	300
Rated voltage	V	9.6	14.4	14.4
Rotational direction				
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.0	1.5	1.5
Degree of protection		IP 20	IP 20	IP 20

* In left rotation, the power tools run slower and transmits less torque. The speed and torque at the tool bit changes in accordance with the reduction ratio of the flat drive.

Industrial Cordless Angle Wrench ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Article number 0 602 492 611	... 609	... 607
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to ISO 5393	Nm	7/6.5	10/9	14/14
No-load speed n_0	min^{-1}	900	650	420
Rated voltage	V	9.6	9.6	9.6
Rotational direction				
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.0	1.0	1.0
Degree of protection		IP 20	IP 20	IP 20

English | 21

Industrial Cordless Angle Wrench ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Article number 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
No-load speed n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Rated voltage	V	9.6	9.6	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
Rotational direction								
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.2	1.6	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6
Degree of protection		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Ni-Cd battery pack			9.6	9.6	12.0	12.0	14.4	14.4
Article number 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Number of cells			8	8	10	10	12	12
Battery voltage	V		9.6	9.6	12.0	12.0	14.4	14.4
Capacity	Ah		1.8	2.4	1.8	2.4	1.8	2.4
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg		0.45	0.50	0.65	0.70	0.70	0.80
Ni-MH battery pack			9.6	12.0	14.4			
Article number 2 607 335 681	... 683	... 685			
Number of cells			8	10	12			
Battery voltage	V		9.6	12.0	14.4			
Capacity	Ah		2.6	2.6	2.6			
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg		0.55	0.70	0.80			
Angled drive head		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"		
Article number 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
Maximum torque, hard screwdriving application according to ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.23	0.23	0.27	0.23	0.23		
Straight drive head						QC ○ 1/4"		
Article number						0 607 453 631		
Maximum torque, hard screwdriving application according to ISO 5393	Nm					6		
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg					0.22		

Noise/Vibration Information

Measured sound values determined according to EN 60745.

Typically the A-weighted sound pressure level of the product is 70 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

The noise level when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection!

Vibration total values a_h (tri-ax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745, EN 50518:

Screwdriving without impact: $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$.

The vibration level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or insertion tools or is poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

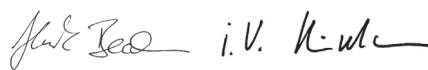
22 | English

Declaration of Conformity 

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" is in conformity with the following standards or standardisation documents: EN 60745, EN 50581 according to the provisions of the directives 2009/125/EC (Regulation 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Technical file (2006/42/EC) at:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Assembly**Delivery Scope****ANGLE EXACT** 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

These industrial cordless angle wrenches are supplied without insertion tools, angled screw head, straight screw head, battery pack, battery charger, constant voltage regulator or voltage adapter.

The voltage adapters are to be used exclusively for connection of Bosch industrial cordless angle wrenches to the 4EXACT constant voltage regulator.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

These industrial cordless angle wrenches are supplied without insertion tools, flat drive, connection flange, battery pack, battery charger, constant voltage regulator or voltage adapter.

The voltage adapters are to be used exclusively for connection of Bosch industrial cordless angle wrenches to the 4EXACT constant voltage regulator.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 |
25 - 200 | 30 - 300

These industrial cordless angle wrenches are supplied without insertion tools, angled screw head, straight screw head, battery pack and battery charger.

These power tools are not suitable for operation with constant voltage regulator.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

These industrial cordless angle wrenches are supplied with angled screw head, but without insertion tools, battery pack and battery charger.

These power tools are not suitable for operation with constant voltage regulator.

Operating and Storage Environment

The device is suitable exclusively for operation at enclosed work sites.

For trouble-free operation of the device, the allowed ambient temperature should lie between $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($23\text{ }^{\circ}\text{F}$ and $122\text{ }^{\circ}\text{F}$) at an allowed relative humidity of between 20 and 95 %, free of dew.

In order to avoid damage to the battery cells, the battery pack should be stored within a temperature range between $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) and $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$).

Mounting the Angled Screw Head**ANGLE EXACT** 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 30

On these industrial cordless angle wrenches, a fitting angled screw head (see "Angled drive head", page 21) has to be mounted first.

► **Make sure that the rotational direction switch is in the middle position (switch-on lock) or that the battery pack has been removed from the power tool before mounting a screw head, adjusting or dismounting.**

Hold the power tool with the open-end spanner 6 by the spanner flats 5 of the angled head flange.

► **Never clamp the tool by the housing shells!**

Mount the angled screw head 3 onto the flange in the requested position and tighten the sleeve nut with the open-end spanner 4 via the spanner flats 19.

Hold the angled head flange with the open-end spanner 6 to prevent turning.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

On these industrial cordless angle wrenches, a fitting flat drive has to be mounted first.

Different flat drives are available on the market. Please inquire for the fitting flat drive at your specialist shop.

► **Observe the mounting instructions of the flat drive.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

These industrial cordless angle wrenches can only be operated with the angled screw head 0 607 451 618.

Suspension Device

With the utility clip 8, the machine can be attached to a suspension device.

Fasten the utility clip 8 to the machine by engaging it into the fastening slots 15.

► **Regularly check the condition of the utility clip and the hook of the suspension device.**

Charging Procedure

Note: Battery charger and battery packs are not included in the delivery scope.

The power plug shown can vary from the one on your power tool.

► **Please take care, that the charger and the battery pack are suitable for your country specific electricity network.**

Battery Charger AL 2450 DV (see figure A)

Plug the power plug **22** of the battery charger **21** into your electrical power supply outlet and insert the battery **11** correctly into the charging compartment of the battery charger.

► **Do not exert any force when inserting/removing the battery.** Batteries with APT contact (Akku Pack Top) are designed in such a manner that they can only be inserted into the power tool or the charger in the correct position.

The green LED indicator **23** starts to flash. This indicates the flow of the charging current. The charging process automatically stops when the battery is fully charged.

The charging procedure is over when the green LED indicator no longer flashes and lights up uniformly.

An audible signal sounds for approx. 2 seconds and signals that the battery is fully charged.

Continuous lighting of the red LED indicator **24** signals a charging procedure with reduced charging current.

When the red LED indicator flashes, charging is not possible.

Errors – Causes and Corrective Measures

Cause	Corrective Measure
LED indicators do not light up	
Mains plug of battery charger not plugged in (properly)	Insert mains plug (fully) into the socket outlet
Socket outlet, mains cable or battery charger defective	Check the mains voltage; have the battery charger checked by an authorised after-sales service agent for Bosch power tools
No charging procedure possible	
Temperature of battery pack not within the specified range	Increase or reduce the battery pack temperature to within the specified range between 0 °C (32 °F) and 45 °C (113 °F)
Battery contacts contaminated	Clean the battery contacts (e.g. by inserting and removing the battery several times) or replace the battery
Battery pack defective	Replace the battery
Battery not inserted (properly)	Insert battery (fully) into the battery charging compartment

Constant Voltage regulator (see figure B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Note: Alternatively to battery operation, industrial cordless angle wrenches can also be operated with a constant voltage regulator.

The power plug shown can vary from the one on your power tool.

► **Please take care, that the constant voltage regulator is suitable for your country specific electricity network.**

Apart from the 4EXACT constant voltage regulator and the matching power cable, a voltage adapter with the same rated voltage as your cordless screwdriver is required.

► **The voltage on the constant voltage regulator (LED indicator) must be the same as the voltage of the driver.**

The constant voltage regulator is suitable exclusively for Bosch industrial battery-operated drivers of the EXACT series, the ANGLE EXACT series, and the BT-EXACT series with a voltage of between 9.6 V and 14.4 V. Otherwise, there exists the risk of fire and explosion.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

These industrial cordless screwdrivers cannot be operated with constant voltage regulator.

Connection to the Power Supply

Note: Please note that upon delivery neither a battery pack nor a voltage adapter is inserted in the power tool.

► **Never store rechargeable batteries in a battery powered tool.** Rechargeable batteries last longer and are easier to recharge when they are stored separately. Remember to fully recharge batteries that have been stored for a longer time before use.

Battery Charging

Charge the battery with a suitable charging unit before inserting it into the power tool. The exact description of the charging procedure can be found in the operating instructions of the charging unit and the hints in this manual (see "Charging Procedure", page 22).

The battery is equipped with an NTC temperature sensor that allows charging only in the temperature range between 0 °C (+32 °F) and 45 °C (+113 °F). A long service life of the battery is achieved in this manner. With correct usage, the battery can be recharged up to 3 000 times.

A battery that is new or has not been used for a longer period does not develop its full capacity until after approx. 5 charging/discharging cycles.

Batteries should only be recharged when the LED indicator "battery condition" of the power tool shows red.

Battery Insertion/Removal

Move the rotational direction switch **14** to the center position. This action locks the on/off trigger switch **13** in the "off" position, which prevents the tool from running. Insert a fully charged battery **11** into the handle of the power tools.

Insure that the battery is in the correct position and that the locking buttons **12** engage securely into the handle of the power tool.

► **Do not exert any force when inserting/removing the battery.** Batteries with APT contact (Akku Pack Top) are designed in such a manner that they can only be inserted into the power tool or the charger in the correct position.

To remove the battery **11**, squeeze the locking buttons **12** on both sides and pull the battery downward out of the handle.

24 | English

Inserting/Removing the Voltage Adapter (see figure C)**ANGLE EXACT** 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
22CF | 23 | 29CF | 30

Select the voltage adapter that matches the rated voltage of your power tool.

The voltage adapters are differentiated, depending on the voltage, by the colour of the housing of the D-sub connection plug **26**. The housing of the D-sub connection plug of 9.6 V is light blue, and that for a voltage of 14.4-V is black in colour.

► **The adapter housing 28 may be mounted in or dismounted from the industrial battery-operated screwdriver only when the constant voltage regulator is switched off or when the connector 26 is disconnected from the constant voltage regulator.**

Move the rotational direction switch **14** to the center position. This action locks the on/off trigger switch **13** in the "off" position, which prevents the tool from running. Insert the adapter housing **28** into the handle of the power tool. Insure that the adapter housing is in the correct position and that the locking buttons **12** engage securely into the handle of the power tool.

Subsequently, plug the connector **26** of the voltage adapter **25** that matches your power tool into the connection socket. Screw the connector **26** tightly in the connection socket **25** by tightening the two screws **27** by hand.

To remove the voltage adapter, loosen the two screws **27** on the connector **26** of the switched off constant voltage regulator and pull the connector out of the connection socket **25**.

Subsequently, squeeze the locking buttons **12** on both sides and pull the adapter housing **28** out of the handle of the power tool.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 |
25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380
40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

These industrial cordless screwdrivers cannot be operated with constant voltage regulator.

Changing Application Tools on the Head with Quick-change Chuck (see figure D)

► **When working with an application tool, pay attention that the application tool is firmly seated on the tool holder.** When the application tool is not firmly connected with the tool holder, it can come loose again and not be controlled.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

A straight screw head with 1/4" quick-change chuck (Article number 0 607 453 631) is available for these industrial cordless angle wrenches.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

An angled screw head with 1/4" quick-change chuck (Article number 0 607 452 630) is available for these industrial cordless angle wrenches.

Inserting

Pull the quick-change chuck **29** to the front. Insert the tool **1** into the tool holder **2** and release the quick-change chuck.

Use only insertion tools with fitting end pieces (1/4" hexagonal).

Do not attempt to insert quick-change type drill bits into this chuck.

Industrial cordless angle wrenches with shut-off clutches are not suitable for drilling applications. The clutch can shut off automatically and without warning. When continuing to drill after the clutch has shut off, the power tool can break free until the shut-off clutch engages again, and lead to loss of control.

Removing

Pull the quick-change chuck **29** to the front. Take the tool **1** out of the tool holder **2** and release the quick-change chuck.

Changing Application Tools on the Screw Head with External Square Drive

► **When working with an application tool, pay attention that the application tool is firmly seated on the tool holder.** When the application tool is not firmly connected with the tool holder, it can come loose again and not be controlled.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15

An angled screw head with 1/4" square drive (Article number 0 607 453 617) as well as one with 3/8" square drive (Article number 0 607 453 620) are available for these industrial cordless angle wrenches.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 |
23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

An angled screw head with 3/8" square drive (Article number 0 607 451 618) is available for these industrial cordless angle wrenches.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

These industrial cordless angle wrenches are supplied with a 3/8" square drive angled screw head.

Inserting

Press in the pin on the drive square of the tool holder **2**, e. g. using a small screwdriver, and slide the tool bit **1** over the drive square. Pay attention that the pin engages in the recess of the tool bit.

Removing

Press in the pin in the recess of the tool bit **1** and pull the tool bit out of the tool holder **2**.

Changing Application Tools on the Screw Head with Internal Hexagon (see figure E)

► **When working with an application tool, pay attention that the application tool is firmly seated on the tool holder.** When the application tool is not firmly connected with the tool holder, it can come loose again and not be controlled.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

An angled screw head with 1/4" internal hexagon (Article number 0 607 453 618) is available for these industrial cordless angle wrenches.

Inserting

Insert the tool bit **1** into the internal hex socket of the tool holder **2** until it can be felt to engage.

Removing

Pull the tool bit **1** off of the tool holder **2** with the aid of pliers, if necessary.

Operation

Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dusk mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Starting Operation

When starting the power tool, you should first select the direction of rotation with the rotational direction switch **14** since the power tool starts only when the rotational direction switch **14** is not in the middle position (switch-on lock).

Reversing the rotational direction (see figure F)

Right rotation: For driving in screws, push the rotational direction switch **14** left to the stop.

Left Rotation: For loosening or unscrewing screws, push the rotational direction switch **14** right to the stop.

- ▶ **Actuate the rotational direction switch 14 only when the machine is at a standstill.**

Switching on the LED Work Area Illumination

The work area illumination **18** makes possible the lighting of the screwing position for unfavorable light conditions. The work area illumination **18** is switched on by lightly pressing the on/off switch **13**. When the on/off switch is firmly pressed, the power tool is switched on and the work area illumination continues to light.

- ▶ **Do not look directly into the work area illumination – your sight can be temporarily degraded!**

Switching On and Off

The screwdriver have a **shut-off clutch** that depends on the torque and can be set in the given range. It responds when the torque that is set is reached.

Note: When operating the screwdriver with a voltage adapter, the constant voltage regulator must be put into operation first.

To **start** the machine press the on/off switch **13** to the stop. The machine **switches off automatically** as soon as the pre-set torque is reached.

- ▶ **When the on/off switch 13 is released prematurely, the preset torque is not reached.**

To save energy, only switch the power tool on when using it.

Working Advice

- ▶ **Before any work on the machine (e. g., maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direction switch to the centre position.** Unintentional actuation of the On/Off switch can lead to injuries.

- ▶ **Apply the power tool to the screw/nut only when it is switched off.** Rotating tool inserts can slip off.

Setting the Torque (see figure G – I)

The tightening torque is dependent on the spring pretension of the shut-off clutch. The shut-off clutch responds in right as well as left rotation when the torque setting is reached.

For setting the individual tightening torques, use only the adjustment tool **30** provided.

Push the torque selector switch **7** on the power tool completely back.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Insert an Allen key **31** into tool bit **1** and turn it slowly.

When a small indentation (adjusting dial **32**) is visible in the clutch, insert the adjustment tool **30** into the indentation and turn it.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Please observe the information of your bought-out flat drive or inquire at your specialist shop.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Slowly turn the tool holder **2** using an open-end spanner.

When a small indentation (adjusting dial **32**) is visible in the clutch, insert the adjustment tool **30** into the indentation and turn it.

Turning in the clockwise direction results in a higher torque, in the counterclockwise direction, a lower torque.

Remove the adjustment tool **30**. Shut the torque selector switch **7** again to protect the clutch against contamination.

Note: The required adjustment is dependent on the type of threaded connection and can be best determined by practical trials. Check the trial screwings with a torque wrench.

- ▶ **Set the torque only in the specified performance range, otherwise the shut-off clutch will no longer respond.**

Marking the Torque Setting**ANGLE EXACT** 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

For these industrial cordless angle wrenches, the angled screw head must be removed first, see "Adjusting and Removing the Angled Drive Head", page 26.

The torque can be marked now as described below.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

To identify individually adjusted tightening torques, the marking ring **17** can be replaced with a marking ring of another color.

26 | English

For example, if you are using several EXACT tools set to a torque of 4.5 Nm, you can use the red rings to mark their set values. If you are using more EXACT tools in another part of the assembly process where the torque is set to 7.5 Nm, you can use another marking ring (such as black, blue, green or yellow) to mark the torque range of these units. The different marking rings are only intended as a quick reference for production personnel to easily identify which tool is set for a given torque range.

Press off the marking ring **17** with a thin screwdriver blade, a knife, or similar.

Always use the power tool with a marking ring to insure that the housing body is sealed from dust and dirt.

LED Indicators**Battery Condition Indicator**

If the charging of the battery **11** is necessary, the LED indicator **10** blinks green and an acoustical signal sounds. Only 6 – 8 screwing operations may be possible.

When the LED indicator lights up red, the capacity is no longer sufficient for a new screw connection or the power tool has been subject to overload. The power tool can not be switched on anymore. The start lock remains active until the battery pack is removed from the power tool and a charged battery pack is inserted again.

When working with a voltage adapter, the red LED indicator **10** indicates an overload.

When the LED indicator **10** blinks red, the power tool is overheated and can no longer be switched on. Wait until the blinking automatically stops after a short period before continuing to work again with the power tool.

A considerably shortened operating time of the power tool after each charging indicates that the battery must be replaced soon. Dispose of the used battery in accordance with the legal/country-specific regulations.

**Screwing Fastener Indicator**

When the preset torque is reached, the shut off coupling responds. The LED indicator **9** lights green.

If the preset torque is not reached, the LED indicator **9** lights red and an acoustical signal sounds. The screwing fastener must be performed again.

Repeat Protection

When the shut-off coupling responds for a screwing fastener, the motor shuts off. Switching on again is possible only after a 0.7 second delay. In this manner, an unintentional re-tightening of an already seated screw is avoided.

Adjusting the Angled Drive Head

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

The angled drive head **3** can be adjusted to a total of eight positions.

Hold the power tool with the open-end spanner **6** by the spanner flats **5** of the angled head flange.

► Never clamp the tool by the housing shells!

Loosen the sleeve nut with the open-end spanner **4** by the spanner flats **19**. Adjust the angled drive head **3** in 45° steps to the desired position and retighten the sleeve nut again with the open-end spanner **4** by the spanner flats **19**.

Hold the angled head flange with the open-end spanner **6** to prevent turning.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Please observe the information of your bought-out flat drive or inquire at your specialist shop.

Adjusting and Removing the Angled Drive Head (see figure J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

The angled drive head **3** with tool bit holder **2** can be continuously adjusted around 360°.

Loosen the lock nut **20** by inserting an appropriate tool into an opening of the lock nut and turning the lock nut in the direction of the arrow **a** (left thread).

Turn the angled drive head **3** in arrow direction **b** until the desired work angle is reached, but not more than once by 360°.

Fix the angled drive head **3** in this position by turning the lock nut **20** in the direction of the arrow **c** against the angled drive head. Tighten the lock nut **20** with a tightening torque of max. 50 Nm again.

The angled drive head **3** can also be removed completely, e. g. when it is required to replace the marking ring **17** by one with another colour or to adjust the worklight. Adjust the worklight to the desired position first (see "Adjusting the LED Worklight", page 26) before adjusting the angled drive head.

Loosen the lock nut **20** by inserting an appropriate tool into an opening of the lock nut and turning the lock nut in the direction of the arrow **a** (left thread).

Unscrew the angled drive head **3** in arrow direction **b** until it can be removed.

Unscrew the lock nut **20** from the motor housing **33** in arrow direction **a**.

Now, the marking ring can be exchanged or the worklight can be adjusted.

- Turn the lock nut **20** in arrow direction **c** onto the motor housing **33** and screw on the angled screw head again turning in arrow direction **b**.
- Lock the angle nutrunner head by screwing the lock nut **20** in arrow direction **c**.
- Retighten lock nut **20** again with a tightening torque of approx. 50 Nm.

Adjusting the LED Worklight (see figure K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

For these industrial cordless angle wrenches, the angled screw head must be removed first, see "Adjusting and Removing the Angled Drive Head", page 26.

Adjust the worklight as described below.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF
30 | 30-300

Press off the marking ring **17** with a thin screwdriver blade, a knife, or similar.

Using snap-ring pliers, slide the snap ring **34** toward the rear onto the housing shell.

The two shell halves of the LED holder **16**, which enclose the LED worklight **18**, can now be adjusted to any requested position. Pay attention not to damage the cable of the LED worklight **35** and slide it into the cavity intended for it in the housing shell without kinking. Enclose the LED worklight **18** again with the two housing shells of the LED holder **16**.

Press the snap ring **34** and the marking ring **17** back to their initial positions.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

► **Before any work on the machine (e. g., maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direction switch to the centre position.** Unintentional actuation of the On/Off switch can lead to injuries.

► **For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.**

When the battery is no longer operative, please refer to an authorised after-sales service agent for Bosch power tools.

Power Tool Lubrication



Lubricants:

Special gearbox grease (225 ml)
Article number 3 605 430 009
Molycote grease
SAE 10/SAE 20 engine oil

Clean the gearbox after the first 150 running hours using a mild solvent. Follow the solvent manufacturers directions for use and disposal. Lubricate the gearbox using Bosch gearbox lube. Repeat the lubrication procedure every 300 hours after the initial gearbox service.

Oil the moving parts of the shut-off clutch after 100000 screwing operations with a few drops of SAE 10/SAE 20 motor oil. Lubricate the sliding and rolling parts with Molycote grease. At this time, inspect the clutch for wear in order to ensure that the repeatability and accuracy have not been affected. Afterwards, the torque of the clutch must be readjusted.

► **Have maintenance and repair work performed only by qualified specialists.** In this manner, it can be ensured that the safety of the power tool is maintained.

An authorized Bosch after-sales service agent will carry out this work quickly and reliably.

Observe all applicable environmental regulations when disposing of old grease and solvents.

After-sales Service and Application Service

Robert Bosch GmbH is responsible for the delivery of this product in accordance with the sales contract within the framework of the legal/country-specific regulations. For claims with respect to the product, please contact the following location:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

In all correspondence and spare parts order, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the machine.

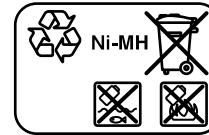
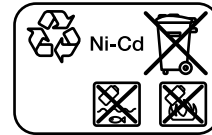
Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



According to the European Directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:



Ni-Cd: Nickel cadmium

Warning: These battery packs contain cadmium, a highly toxic heavy metal.

Ni-MH: Nickel metal hydride

Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should, if possible, be discharged, collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner.

Only for EC countries:

Defective or dead out battery packs/batteries must be recycled according the guideline 2006/66/EC.

Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0844) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- ▶ **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- ▶ **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- ▶ **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- ▶ **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- ▶ **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- ▶ **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ▶ **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

- ▶ **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- ▶ **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures des personnes.
- ▶ **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil

- ▶ **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le faire réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

► **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

► **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

► **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

► **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

► **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

► **N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

► **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.

► **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

Maintenance et entretien

► **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Consignes de sécurité pour les visseuses d'angles industrielles sans fil

► **Tenir l'outil par les surfaces de préhension isolées, lors de la réalisation d'une opération au cours de laquelle le dispositif de serrage peut entrer en contact avec un câblage non apparent.** Le contact avec un fil « sous tension » peut également mettre « sous tension » les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.

► **Ne pas percer ou couper dans des murs ou d'autres endroits cachés dans lesquelles des câbles électriques s'y trouvent et n'y rien attacher.** Si cela ne peut pas être évité, interrompre tous les fusibles ou disjoncteurs différentiels qui alimentent cette zone de travail.

► **Bloquer la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que tenue dans les mains.

► **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif (p. ex. travaux d'entretien, changement d'outils, etc.) et avant de le transporter ou de le stocker, bloquez toujours l'interrupteur Marche/Arrêt en position médiane.** Il y a un risque d'accidents lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

► **Bien tenir l'appareil électroportatif.** Lors du vissage ou du dévissage, il peut y avoir des couples de réaction instantanés élevés.

► **N'utiliser que des outils de travail en parfait état et non usés.** Les outils de travail défectueux peuvent par exemple casser et entraîner des blessures et des dégâts sur le matériel.

► **Lors du montage de l'outil de travail, veiller à ce que l'outil de travail soit bien monté sur le porte-outil.** Si l'outil de travail n'est pas monté assez fermement sur le porte-outil, l'outil peut être détaché et ne plus être contrôlable.

► **Être vigilant lors du vissage de vis longues, en fonction des vis et de l'outil de travail, il y a danger de glissement.** Les longues vis ne se laissent souvent pas bien contrôler et il y a un danger que vous glissiez lors du vissage et que vous vous blessiez.

► **Tenir compte du sens de rotation réglé avant de mettre l'outil électroportatif en fonctionnement.** Si vous voulez par exemple desserrer une vis et que le sens de rotation ait été réglé de sorte à serrer la vis, cela peut causer un mouvement fort et incontrôlé de l'outil électroportatif.

► **Ne pas utiliser l'outil électroportatif comme perceuse.** Les outils électroportatifs munis d'un couple de coupure ne sont pas conçus pour le perçage. L'accouplement peut couper automatiquement et sans avertissement.

Accumulateur

► **Éviter une mise en marche par mégarde. S'assurer que l'interrupteur Marche/Arrêt est effectivement en position d'arrêt avant de monter un accu.** Le fait de porter l'outil électroportatif en laissant le doigt sur l'interrupteur Marche/Arrêt ou de mettre en place l'accu dans l'outil électroportatif lorsque celui-ci est en marche peut entraîner des accidents.

► **Ne pas ouvrir l'accu.** Risque de court-circuit.

► **Protéger l'accu de toute source de chaleur, comme p. ex. l'exposition directe au soleil, au feu, à l'eau et à l'humidité.** Il y a un risque d'explosion.

► **Ne pas court-circuiter l'accu.** Il y a un risque d'explosion.



30 | Français

- **Dans des conditions d'utilisation ou de températures extrêmes, les accus peuvent perdre leur étanchéité. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux lorsqu'un accu n'est pas étanche.** Le liquide de l'accu est caustique et peut entraîner des brûlures chimiques du tissu. Au cas où le liquide entrerait en contact avec la peau, rincer immédiatement avec du savon et de l'eau, puis nettoyer avec du jus de citron ou du vinaigre. Au cas où le liquide pénétrerait dans les yeux, rincer avec de l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter immédiatement un médecin.
- **N'utilisez que des accumulateurs d'origine Bosch dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de votre produit.** L'utilisation d'autres accumulateurs, p. ex. accumulateurs contrefaits, accumulateurs modifiés ou d'autres fabricants, peut provoquer des blessures ainsi que des dommages matériels causés par des accumulateurs qui explosent.

Description et performances du produit



Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Dépliez le volet sur lequel l'appareil est représenté de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 4 - 420 | 15 | 17 | 23 |
25 - 200 | 25 - 250 |
30 | 30 - 300 | 30 - 380 |
40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

L'outil électroportatif est conçu pour le vissage et le dévissage de vis, d'écrous et d'autres chapeaux de fermeture dans la plage de dimensions et de puissance indiquée.

L'outil électroportatif n'est pas conçu comme perceuse ; ne jamais utiliser un appareil électroportatif avec couple de coupe pour le perçage, afin d'éviter des dommages corporels et matériels.

L'éclairage de cet outil électroportatif est destiné à éclairer l'espace de travail de l'outil. Il n'est pas conçu pour servir de source d'éclairage ambiant dans une pièce.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

A cause de sa rotation à gauche lente, l'outil électroportatif est conçu pour le service avec tête d'entraînement désaxée ouverte (Crow-Foot). Il est approprié pour des vissages à des endroits seulement accessibles d'un seul côté, p. ex. les tuyauteries.

L'appareil n'est pas conçu pour desserrer des vissages.

L'outil électroportatif n'est pas conçu comme perceuse ; ne jamais utiliser un appareil électroportatif avec couple de coupe pour le perçage, afin d'éviter des dommages corporels et matériels.

L'éclairage de cet outil électroportatif est destiné à éclairer l'espace de travail de l'outil. Il n'est pas conçu pour servir de source d'éclairage ambiant dans une pièce.



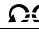
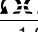
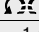
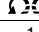
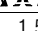
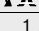
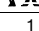
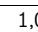
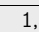
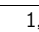
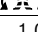
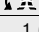
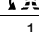
Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- 1 Outil (embout de tournevis, par exemple)
- 2 Porte-outil
- 3 Tête angulaire
- 4 Clé à fourche, ouverture 27 mm
- 5 Méplats sur la bride de la tête angulaire
- 6 Clé plate, ouverture 22 mm
- 7 Coulisse pour présélection du couple
- 8 Dispositif d'accrochage
- 9 LED vissages
- 10 Témoin (LED) d'état de charge de l'accu
- 11 Accu avec extrémité d'enfichage APT
- 12 Touche de déverrouillage de l'accumulateur
- 13 Interrupteur Marche/Arrêt
- 14 Commutateur du sens de rotation
- 15 Fentes permettant la mise en place de l'étrier de suspension
- 16 Support de la diode de travail
- 17 Anneau de marquage
- 18 Eclairage
- 19 Méplats sur l'écrou-raccord
- 20 Contre-écrou
- 21 Chargeur
- 22 Fiche de secteur
- 23 LED verte sur le chargeur
- 24 LED rouge sur le chargeur
- 25 Douille de raccordement pour un adaptateur de tension sur le 4EXACT
- 26 Fiche de raccordement D-Sub
- 27 Vis sur la fiche de raccordement D-Sub
- 28 Adaptateur de tension
- 29 Mandrin à changement rapide
- 30 Outil de réglage
- 31 Clé mâle pour vis à six pas creux
- 32 Disque de réglage
- 33 Carter moteur
- 34 Anneau de retenue
- 35 Cavité dans la coque du carter
- 36 Poignée (surface de préhension isolante)
- 37 Poignée (surface de préhension isolante)

Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

Visseuses d'angles industrielles sans fil ANGLE EXACT		2	3	6
Référence O 602 490 647	... 656	... 652
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Vitesse à vide n_0	tr/min	110	420	650
Tension nominale	V	9,6	9,6	9,6
Sens de rotation				
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Type de protection		IP 20	IP 20	IP 20
Visseuses d'angles industrielles sans fil ANGLE EXACT		7	8	15
Référence O 602 490 669	... 651	... 650
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Vitesse à vide n_0	tr/min	110	420	250
Tension nominale	V	9,6	9,6	9,6
Sens de rotation				
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Type de protection		IP 20	IP 20	IP 20
Visseuses d'angles industrielles sans fil ANGLE EXACT		17	23	30
Référence O 602 490 675	... 673	... 671
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Vitesse à vide n_0	tr/min	560	320	220
Tension nominale	V	14,4	14,4	14,4
Sens de rotation				
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Type de protection		IP 20	IP 20	IP 20
Visseuses d'angles industrielles sans fil ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Référence O 602 490 690	... 693	... 691
Couple de serrage max. vissage dur en rotation à droite*	Nm	10	16	20
Vitesse de rotation à vide n_0 en rotation à droite*	tr/min	340	440	300
Tension nominale	V	9,6	14,4	14,4
Sens de rotation				
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Type de protection		IP 20	IP 20	IP 20
* En rotation à gauche. les outils électroportatifs sont plus lents et ont un couple moins élevé. La vitesse de rotation et le couple changent suivant le rapport de transmission de la tête d'entraînement désaxée (Crow-Foot).				
Visseuses d'angles industrielles sans fil ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Référence O 602 492 611	... 609	... 607
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Vitesse à vide n_0	tr/min	900	650	420
Tension nominale	V	9,6	9,6	9,6
Sens de rotation				
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Type de protection		IP 20	IP 20	IP 20

32 | Français

Visseuses d'angles industrielles sans fil		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
ANGLE EXACT								
Référence O 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Vitesse à vide n_0	tr/min	200	245	300	380	280	210	170
Tension nominale	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Sens de rotation								
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Type de protection		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Kit d'accu Ni-Cd			9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Référence 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Nombre de cellules			8	8	10	10	12	12
Tension de l'accu	V		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Capacité	Ah		1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg		0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80
Pack d'accus Ni-MH			9,6	12,0	14,4			
Référence 2 607 335 681	... 683	... 685			
Nombre de cellules			8	10	12			
Tension de l'accu	V		9,6	12,0	14,4			
Capacité	Ah		2,6	2,6	2,6			
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg		0,55	0,70	0,80			
Têtes angulaires		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"		
Référence O 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
Couple max. vissage dur suivant ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		
Tête droite						QC ○ 1/4"		
N° d'article						0 607 453 631		
Couple max. vissage dur suivant ISO 5393	Nm					6		
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg					0,22		

Niveau sonore et vibrations

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément à la norme EN 60745.

Les mesures réelles (A) du niveau de pression acoustique de l'appareil sont de 70 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Lors du travail, le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A).

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a_h (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à la norme EN 60745 :

Vissage : $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Le niveau d'oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisation a été mesuré conformément à la norme EN 60745 et peut être utilisé pour une comparaison d'outils électroportatifs. Il est également approprié pour une estimation préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins utilisé pour d'autres applications, avec différents accessoires ou d'autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau d'oscillation peut être différent. Ceci peut augmenter considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.


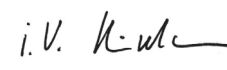
Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est recommandé de prendre aussi en considération les périodes pendant lesquelles l'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail. Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour protéger l'utilisateur des effets des vibrations, telles que par exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils de travail, maintenir les mains chaudes, organisation des opérations de travail.

Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants : EN 60745, EN 50518 conformément aux termes des directives 2009/125/CE (règlement 1194/2012), 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2006/42/CE.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

 i. V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

Accessoires fournis

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Ces visseuses d'angles industrielles sans fil sont fournies sans outils de travail, ni tête de vissage angulaire, ni tête de vissage droite, ni accu, ni chargeur, ni alimentation stabilisée ou adaptateur de tension.

N'utiliser les adaptateurs de tension que pour le raccordement des visseuses d'angle Bosch industrielles sans fil à l'alimentation stabilisée 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ces visseuses d'angles industrielles sans fil sont fournies sans outils de travail, ni tête d'entraînement désaxée, ni flasque intermédiaire, ni accu, ni chargeur, ni alimentation stabilisée ou adaptateur de tension.

N'utiliser les adaptateurs de tension que pour le raccordement des visseuses d'angle Bosch industrielles sans fil à l'alimentation stabilisée 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Ces visseuses d'angles industrielles sans fil sont fournies sans outils de travail, ni tête de vissage angulaire, ni tête de vissage droite, ni accu et chargeur.

Ces outils électroportatifs ne sont pas appropriés pour être mis en service avec l'alimentation stabilisée.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Ces visseuses d'angles industrielles sans fil sont fournies avec tête de vissage angulaire mais sans outils de travail, ni accu et chargeur.

Ces outils électroportatifs ne sont pas appropriés pour être mis en service avec l'alimentation stabilisée.

Fonctionnement et stockage



L'outil électroportatif est exclusivement conçu pour fonctionner dans des locaux fermés.

Pour un fonctionnement sans problème de l'appareil, la température ambiante admissible devrait se situer entre -5 °C et +50 °C (23 °F et 122 °F), l'humidité relative admissible de l'air se situant entre 20 et 95 %, mais sans rosée.

L'accu doit être rangé à une température se situant entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F). Ceci est important afin d'éviter d'endommager les cellules de l'accumulateur.

Montage de la tête angulaire

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30

Sur ces visseuses d'angle industrielle sans fil, il faut d'abord monter une tête angulaire appropriée (voir « Têtes angulaires », page 32).

► **S'assurer que le commutateur du sens de rotation se trouve en position centrale (verrouillage de mise en marche) ou que l'accu a été sorti de l'outil électroportatif avant de monter, de réajuster ou démonter une tête.**

Immobiliser l'outillage en engageant la clé à fourche **6** sur les méplats **5** de la tête angulaire.

► **Ne jamais immobiliser l'outillage au niveau du carter !**

Placer la tête angulaire **3** dans la position souhaitée sur la bride et serrez l'écrou-raccord à l'aide de la clé à fourche **4** sur les méplats **19**.

En même temps, maintenir la clé à fourche **6** contre la bride de la tête angulaire.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Sur ces visseuses d'angle industrielle sans fil, il faut d'abord monter une tête d'entraînement désaxée appropriée.

Différentes têtes d'entraînement désaxées sont disponibles dans le commerce. Votre revendeur spécialisé vous renseignera sur la tête d'entraînement désaxée appropriée.

► **Respectez les instructions de montage de la tête d'entraînement désaxée.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Ces visseuses d'angles industrielles sans fil ne peuvent fonctionner qu'avec la tête de vissage angulaire 0 607 451 618.

Etrier de suspension

L'étrier de suspension **8** permet d'accrocher l'outillage à un dispositif de suspension.

Disposer l'étrier de suspension **8** sur l'outillage puis le verrouiller en position dans les fentes **15**.

► **Contrôlez régulièrement l'état de l'étrier de suspension ainsi que celui du crochet du dispositif de suspension.**

Processus de charge

Note : Les chargeurs et les accus ne sont pas compris dans la livraison.

La fiche de secteur illustré peut différer de celle sur votre outil électroportatif.

► **S'assurer que le chargeur et l'accu sont appropriés au réseau électrique de votre pays.**

34 | Français

Chargeur AL 2450 DV (voir figure A)

Raccorder le chargeur **21** à l'aide de la fiche de secteur **22** sur votre alimentation électrique et introduire l'accu **11** correctement dans la douille du chargeur.

► **Ne pas appliquer de la force lors du montage ou du démontage de l'accu.** Les accus avec contact à fiche APT (Accu Pack Top) sont conçus de sorte à ne pouvoir être introduits que par le bon sens dans l'outil électroportatif ou dans le chargeur.

L'affichage LED vert **23** commence à clignoter. Ceci indique que le courant de charge circule. Le processus de charge s'arrête automatiquement lorsque l'accu est complètement chargé.

Si l'affichage LED vert ne clignote plus et s'il est, par contre, constamment allumé, le processus de charge est terminé. Un signal acoustique se fait entendre pendant 2 secondes environ et indique que l'accu est complètement chargé.

Une lumière permanente de l'affichage LED rouge **24** indique un processus de charge avec courant de charge réduit.

Si l'affichage LED rouge clignote, aucun processus de charge n'est possible.

Causes de dysfonctionnements et – remèdes

Cause	Remède
Les affichages LED ne sont pas allumés	
La fiche de secteur du chargeur n'est pas (correctement) branchée	Brancher la fiche (complètement) sur la prise de courant
Prise de courant, câble de secteur ou chargeur défectueux	Vérifier la tension du secteur, le cas échéant, faire contrôler le chargeur par une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch
Aucun processus de charge possible	
La température de l'accu ne se situe pas dans la plage admissible	Faire en sorte que la température de l'accu se situe à l'intérieur de la plage de température admissible entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F) en le refroidissant ou en le réchauffant
Contacts de l'accu encrassés	Nettoyer les contacts ; p. ex. en mettant et en retirant l'accu à plusieurs reprises, le cas échéant, remplacer l'accu
Accu défectueux	Remplacer l'accu
L'accu n'a pas été (correctement) posé	Placer l'accu (complètement) dans le compartiment d'accu

Alimentation stabilisée (voir figure B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Note : A la place de l'alimentation par accus, il est possible de faire fonctionner les visseuses d'angle industrielles sans fil au moyen d'une alimentation stabilisée.

La fiche de secteur illustré peut différer de celle sur votre outil électroportatif.

► **S'assurer que l'alimentation stabilisée est appropriée au réseau électrique de votre pays.**

En plus de l'alimentation stabilisée 4EXACT et le câble de secteur approprié, il vous faut un adaptateur de tension disposant de la même tension nominale que celle de votre visseuse.

► **La tension de l'alimentation stabilisée (affichage LED) doit correspondre à la tension de la visseuse.** L'alimentation stabilisée est exclusivement conçue pour les visseuses industrielles sans fil Bosch des séries EXACT, ANGLE EXACT et BT-EXACT dont la tension va de 9,6 V à 14,4 V. Sinon, il y a risque d'incendie et d'explosion.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Ces visseuses industrielles sans fil ne peuvent pas être mises en service avec l'alimentation stabilisée.

Raccordement au système d'alimentation en énergie

Note : Tenir en compte que ni un accu ni un adaptateur de tension ne sont montés dans l'outil électroportatif lors de la livraison.

► **Ne jamais conserver les accus dans un outillage sans fil.** Les accus ont une durée de vie plus longue et leur recharge s'effectue dans de meilleures conditions lorsqu'ils sont stockés séparément. Après une longue période de non-utilisation, penser à les recharger complètement avant de les réutiliser.

Charger la batterie

Avant de monter l'accu dans l'outil électroportatif, le charger dans un chargeur approprié. Pour la description détaillée du processus de charge, consulter les instructions d'utilisation du chargeur et les indications se trouvant dans les présentes instructions (voir « Processus de charge », page 33).

L'accu est doté d'un dispositif de surveillance de la température NTC ne permettant la charge que dans une plage de température comprise entre 0 °C (+32 °F) et 45 °C (+113 °F). La longévité de l'accu s'en trouve ainsi accrue. Si les consignes d'utilisation sont respectées, l'accu peut être rechargé jusqu'à 3 000 fois.

Un accu neuf ou un accu qui n'a pas été utilisé pour une période prolongée n'atteint sa pleine puissance qu'après environ cinq cycles de charge et de décharge.

Ne recharger les accus que lorsque l'affichage LED « état de charge de l'accu » de l'outil électroportatif est allumé rouge.

Montage et démontage de l'accu

Pousser le commutateur du sens rotation **14** dans la position central. Ceci bloque l'interrupteur Marche/Arrêt **13** dans la position « Eteint » ce qui évite une mise en marche par mégarde de l'outil électroportatif.

Pousser un accu chargé **11** dans la poignée de l'outil électroportatif.

Veiller à monter l'accu dans la bonne position et à ce que les touches de déverrouillage **12** s'encliquettent de façon perceptible dans la poignée de l'outil électroportatif.

► **Ne pas appliquer de la force lors du montage ou du démontage de l'accu.** Les accus avec contact à fiche APT (Accu Pack Top) sont conçus de sorte à ne pouvoir être introduits que par le bon sens dans l'outil électroportatif ou dans le chargeur.

Pour sortir l'accu **11**, appuyer des deux côtés sur les touches de déverrouillage **12** et sortir l'accu de la poignée en le tirant par le bas.

Montage et démontage de l'adaptateur de tension (voir figure C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Choisir l'adaptateur de tension approprié à la tension nominale de votre outil électroportatif.

En fonction de la tension, les adaptateurs de tension se reconnaissent à la couleur du boîtier de la fiche de raccordement D-Sub **26**. Le boîtier de la fiche de raccordement D-Sub pour une tension de 9,6 V est bleu clair et celui pour une tension de 14,4 V est noir.

► **Le boîtier de l'adaptateur 28 ne doit être monté dans la visseuse industrielle sans fil ou être démonté que lorsque l'alimentation stabilisée est mise hors fonctionnement ou que la fiche de raccordement 26 est séparée de l'alimentation stabilisée.**

Pousser le commutateur du sens rotation **14** dans la position central. Ceci bloque l'interrupteur Marche/Arrêt **13** dans la position « Eteint » ce qui évite une mise en marche par mégarde de l'outil électroportatif.

Ensuite pousser le boîtier d'adaptateur **28** dans la poignée de l'outil électroportatif. Veiller à monter l'accu dans la bonne position et à ce que les touches de déverrouillage **12** s'encliquettent de façon perceptible dans la poignée de l'outil électroportatif.

Ensuite, introduire la fiche de raccordement **26** de l'adaptateur de tension approprié pour votre outil électroportatif dans la douille de raccordement **25**. Bien serrer la fiche de raccordement **26** dans la douille de raccordement **25** en serrant les deux vis **27** à la main.

Pour sortir l'adaptateur de tension, desserrer les deux vis **27** se trouvant sur la fiche de raccordement **26** de l'alimentation stabilisée éteinte et retirer la fiche de raccordement de la douille de raccordement **25**.

Appuyer ensuite des deux côtés sur les touches de déverrouillage **12** et retirer le boîtier de l'adaptateur **28** de la poignée de l'outil électroportatif.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Ces visseuses industrielles sans fil ne peuvent pas être mises en service avec l'alimentation stabilisée.

Changement d'outil dans la tête avec mandrin à serrage rapide (voir figure D)

► **Lors du montage de l'outil de travail, veiller à ce que l'outil de travail soit bien monté sur le porte-outil.** Si l'outil de travail n'est pas monté assez fermement sur le porte-outil, l'outil peut être détaché et ne plus être contrôlable.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

Pour ces visseuses d'angles industrielles sans fil, une tête droite avec mandrin à changement rapide 1/4" est disponible (numéro d'article 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pour ces visseuses d'angles industrielles sans fil, une tête d'angle avec mandrin à changement rapide 1/4" est disponible (numéro d'article 0 607 453 630).

Montage des outils de travail

Tirer le mandrin à serrage rapide **29** par le devant. Mettre en place l'outil **1** dans le porte-outil **2** puis relâcher le mandrin à serrage rapide.

N'utiliser que des outils dotés d'une queue adaptée (queue d'emmanchement six pans mâle 1/4").

Ne pas essayer de monter des forets dans ce mandrin à serrage rapide.

Les visseuses d'angle industrielle sans fil munies d'un couple de coupure ne sont pas conçues pour le perçage. L'accouplement peut couper automatiquement et sans avertissement. Si vous continuez à percer après l'arrêt de l'accouplement, l'outil électroportatif peut vous échapper avant que le couple de coupure ne déclenche à nouveau.

Sortir l'outil de travail

Tirer le mandrin à serrage rapide **29** par le devant. Sortir l'outil **1** du porte-outil **2** puis relâcher le mandrin à serrage rapide.

Changement d'outil dans la tête à carré mâle

► **Lors du montage de l'outil de travail, veiller à ce que l'outil de travail soit bien monté sur le porte-outil.** Si l'outil de travail n'est pas monté assez fermement sur le porte-outil, l'outil peut être détaché et ne plus être contrôlable.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Pour ces visseuses d'angles industrielles sans fil, une tête d'angle à carré 1/4" (numéro d'article 0 607 453 617) ainsi qu'une tête d'angle à carré 3/8" (numéro d'article 0 607 453 620) est disponible.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Pour ces visseuses d'angles industrielles sans fil, une tête d'angle à carré 3/8" est disponible (numéro d'article 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Ces visseuses d'angle industrielle sans fil sont fournies avec tête angulaire à carré 3/8".

Montage des outils de travail

Avec un tournevis assez fin par exemple, enfoncer l'ergot de l'embout carré du porte-outil **2** et disposer l'outil **1** sur l'embout carré. S'assurer que l'ergot se verrouille dans l'évidement de l'outil prévu à cet effet.

36 | Français

Sortir l'outil de travail

Enfoncer l'ergot dans l'évidement de l'outil **1** et sortir l'outil du porte-outil **2**.

Changement d'outil dans la tête avec six pans creux (voir figure E)

► **Lors du montage de l'outil de travail, veiller à ce que l'outil de travail soit bien monté sur le porte-outil.** Si l'outil de travail n'est pas monté assez fermement sur le porte-outil, l'outil peut être détaché et ne plus être contrôlable.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Pour ces visseuses d'angles industrielles sans fil, une tête d'angle à six pans creux 1/4" est disponible (numéro d'article 0 607 453 618).

Montage des outils de travail

Engager l'outil **1** dans l'empreinte femelle six pans du porte-outil **2** jusqu'à ce qu'il se soit verrouillé de manière perceptible.

Sortir l'outil de travail

Extraire l'outil **1** du porte-outil **2**, si nécessaire au moyen d'une pince.

Mise en marche

Porter des équipements de protection. Porter toujours des lunettes de protection. Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes,

casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer avec l'outil électroportatif, réduit le risque de blessures.

Mise en service

Si vous voulez mettre en marche l'outil électroportatif, il est recommandé de régler d'abord le sens de rotation à l'aide du commutateur du sens de rotation **14**, puisque l'outil électroportatif ne se met en marche que lorsque le commutateur du sens de rotation **14** ne se trouve pas au centre (verrouillage de mise en marche).

Sélection du sens de rotation (voir figure F)

Rotation droite : Pour serrer des vis, tournez le commutateur du sens de rotation **14** à fond vers la gauche.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis, tournez le commutateur du sens de rotation **14** à fond vers la droite.

► **N'actionnez le commutateur du sens de rotation 14 qu'à l'arrêt total de l'appareil électroportatif.**

Activation de la diode d'éclairage de la zone de travail

Lorsque les conditions d'éclairage sont par ailleurs défavorables, la diode d'éclairage de la zone de travail **18** permet d'éclairer la zone de vissage. Pour activer la diode **18**, enfon-

cer légèrement l'interrupteur Marche/Arrêt **13**. Une pression plus ferme sur l'interrupteur Marche/Arrêt met en marche l'outillage ; la diode continue d'éclairer la zone de travail.

► **Ne pas regarder directement la diode d'éclairage de la zone de travail. Risque d'éblouissement !**

Mise en Marche/Arrêt

Les visseuses disposent d'un **couple de coupe** lié au couple, ce couple de coupe peut être réglé dans la plage indiquée. Il déclenche quand le couple réglé est atteint.

Note : Si vous exploitez la visseuse avec adaptateur de tension, mettre en marche la tension stabilisée d'abord.

Pour la **mise en marche** de l'outil électroportatif, appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt **13**.

L'outil électroportatif **s'arrête automatiquement**, dès que le couple réglé est atteint.

► **Si l'interrupteur Marche/Arrêt 13 est relâché trop tôt, le couple présélectionné n'est pas atteint.**

Afin d'économiser l'énergie, ne mettez l'outil électroportatif en marche que quand vous l'utilisez.

Instructions d'utilisation

► **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif (p. ex. travaux d'entretien, changement d'outils, etc.) et avant de le transporter ou de le stocker, bloquez toujours l'interrupteur Marche/Arrêt en position médiane.** Il y a risque d'accidents lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

► **Posez l'outil électroportatif sur la vis/sur l'écrou seulement lorsque l'appareil est arrêté.** Les outils de travail en rotation peuvent glisser.

Réglage du couple de serrage (voir figures G – I)

Le couple dépend de la tension du ressort du dispositif de débrayage. Ce dernier se déclenche lors des rotations à gauche comme à droite, à chaque fois que le couple présélectionné est atteint.

Pour procéder au réglage individuel du couple, utiliser uniquement l'outil de réglage fourni **30**.

Repousser complètement le curseur **7** se trouvant sur l'appareil.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Enfoncez une clé mâle pour vis à tête à six pans creux **31** dans l'outil de travail **1** et tournez-la lentement.

Dès qu'une petite encoche apparaît à travers l'ouverture du carter dans l'accouplement (disque de réglage **32**), enfoncer l'outil de réglage **30** dans cette encoche et le tourner.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Respectez les informations de la tête d'entraînement désaxée que vous avez achetée ou informez-vous auprès de votre revendeur spécialisé.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

A l'aide d'une clé à fourche, faire tourner lentement le porte-outil **2**.

Dès qu'une petite encoche apparaît à travers l'ouverture du carter dans l'accouplement (disque de réglage **32**), enfoncer l'outil de réglage **30** dans cette encoche et le tourner.

Pour augmenter le couple, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour diminuer le couple, tourner dans le sens inverse.

Sortir l'outil de réglage **30**. Pousser la coulisse **7** à nouveau vers l'avant afin de protéger l'accouplement d'encrassement.

Note : Le réglage nécessaire dépend du type de vissage et peut être déterminé au mieux par des essais pratiques. Contrôler le couple atteint dans l'essai pratique à l'aide d'une clé dynamométrique.

► **Ne régler le couple que dans la plage de puissance indiquée, sinon le couple de coupure ne déclenche plus.**

Marquage du réglage du couple

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

Sur ces visseuses d'angle industrielle sans fil, il faut d'abord enlever la tête angulaire appropriée (voir « Déplacement et enlèvement de la tête angulaire », page 37).

Maintenant vous pouvez marquer le couple comme décrit ci-après.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF |
30 | 30 – 300

Pour marquer les couples individuellement réglés, il est possible de remplacer l'anneau de marquage **17** par un anneau d'une autre couleur.

Si vous utilisez par exemple plusieurs outils électroportatifs EXACT d'un couple de 4,5 Nm, il est possible d'attacher des anneaux de marquage rouge pour marquer votre couple. Si vous utilisez d'autres outils électroportatifs EXACT pour une autre application dont le couple est réglé sur 7,5 Nm, vous pouvez attacher un anneau de marquage d'une autre couleur (noir, bleu, vert ou jaune) pour marquer le couple utilisée dans cette application particulière. Les anneaux de marquage des différentes couleurs ne servent qu'en tant qu'aide pour les monteurs pour pouvoir reconnaître plus facilement le couple réglé sur l'outil électroportatif respectif.

Enlever l'anneau de marquage **17** à l'aide d'une lame fine de tournevis, d'une spatule ou d'un outil similaire.

Toujours utiliser l'outil électroportatif avec un anneau de marquage pour être sûr que le boîtier est protégé contre la poussière et les encrassements.

Affichage LED



Affichage de l'état de charge de l'accu

Lorsqu'un chargement de l'accu **11** se révèle nécessaire, l'affichage LED **10** clignote en vert et un signal acoustique se fait entendre. 6 – 8 vissages au maximum sont encore possibles.

Au cas où l'affichage LED s'allumerait en rouge, cela signifie que la capacité ne suffit plus pour un nouveau vissage ou que l'outil électroportatif a été surchargé. L'outil électroportatif ne peut plus être mis en fonctionnement. Le verrouillage de mise en marche demeure actif jusqu'à ce que l'accu ait été sorti de l'outil électroportatif et qu'un accu chargé ait été monté.

Si vous travaillez avec adaptateur de tension, l'affichage LED rouge **10** indique une surcharge.

Si l'affichage LED **10** clignote rouge, l'outil électroportatif est surchauffé et hors service. Attendez à ce que le clignotement s'arrête après une courte durée de temps, avant de remettre l'outil électroportatif en service.

Si le temps de service de l'outil électroportatif diminue considérablement après un processus de charge, c'est que l'accu doit être bientôt remplacé. Éliminer les accus usagés conformément aux dispositions légales/nationales.



Affichage vissages

Le couple de coupure est déclenché dès que le couple préréglé est atteint. L'affichage LED **9** s'allume en vert.

Si le couple préréglé n'a pas été atteint, l'affichage LED **9** s'allume en rouge et un signal acoustique se fait entendre. Le vissage doit être effectué une nouvelle fois.

Protection contre un redémarrage involontaire

Si le couple de coupure a été déclenché pendant un vissage, le moteur s'arrête. Une remise en marche n'est possible qu'au bout d'une pause de 0,7 secondes. Ceci permet d'éviter un resserrage involontaire de vissages déjà bien serrés.

Autres positions de la tête angulaire

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 |
23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

La tête angulaire **3** peut être ajustée sur huit positions différentes.

Immobiliser l'outillage en engageant la clé à fourche **6** sur les méplats **5** de la tête angulaire.

► **Ne jamais immobiliser l'outillage au niveau du carter !**

A l'aide de la clé à fourche **4**, desserrer l'écrou-raccord sur les méplats **19**. Tourner la tête angulaire **3** à chaque fois de 45° jusqu'à ce qu'elle soit dans la position souhaitée et resserrer l'écrou-raccord à l'aide de la clé à fourche **4** placée au niveau des méplats **19**.

En même temps, maintenir la clé à fourche **6** contre la bride de la tête angulaire.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Respectez les informations de la tête d'entraînement désaxée que vous avez achetée ou informez-vous auprès de votre revendeur spécialisé.

Déplacement et enlèvement de la tête angulaire (voir figure J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

La tête angulaire **3** avec porte-outil **2** peut être réglée en continu de 360°.

38 | Français

Desserrer le contre-écrou **20** en accrochant un outil approprié dans une ouverture du contre-écrou et en tournant dans le sens de la flèche **a** (filet à gauche).

Tourner la tête angulaire **3** dans le sens de la flèche **b** jusqu'à ce que l'angle de travail souhaité soit atteint, cependant ne pas tourner plus de 360°.

Bloquez la tête de vissage angulaire **3** dans cette position en tournant le contre-écrou **20** dans le sens de la flèche **c** dans le sens opposé à la tête de vissage angulaire. Resserrez le contre-écrou **20** avec un couple de serrage maximal de 50 Nm.

Il est possible de retirer complètement la tête angulaire **3**, si vous voulez remplacer l'anneau de marquage **17** par un anneau d'une autre couleur ou si vous voulez réajuster la lampe de travail. Mettez d'abord la lampe de travail dans la position souhaitée (voir « Réajuster le voyant LED-lampe de travail », page 38), avant de régler la tête angulaire.

Desserrer le contre-écrou **20** en accrochant un outil approprié dans une ouverture du contre-écrou et en tournant dans le sens de la flèche **a** (filet à gauche).

Tournez la tête d'angle **3** dans le sens de la flèche **b** jusqu'à ce que vous pouvez l'enlever.

Enlevez le contre-écrou **20** dans le sens de la flèche **a** du carter moteur **33**.

Vous pouvez alors remplacer l'anneau de marquage ou déplacer la lampe de travail.

- Tournez le contre-écrou **20** dans le sens de la flèche **c** sur le carter-moteur **33** et revissez la tête angulaire dans le sens inverse de la flèche **b**.
- Bloquez la tête d'angle en tournant le contre-écrou **20** dans le sens de la flèche **c**.
- Serrez à nouveau le contre-écrou **20** avec un couple de serrage d'environ 50 Nm.

Réajuster le voyant LED-lampe de travail (voir figure K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

Sur ces visseuses d'angle industrielle sans fil, il faut d'abord enlever la tête angulaire appropriée (voir « Déplacement et enlèvement de la tête angulaire », page 37).

Déplacez ensuite la lampe de travail comme décrit ci-après.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF
30 | 30 – 300

Enlever l'anneau de marquage **17** à l'aide d'une lame fine de tournevis, d'une spatule ou d'un outil similaire.

A l'aide d'une pince, pousser vers l'arrière le circlip **34** sur la coque du boîtier.

Les deux parties de la coque de la fixation du voyant LED **16** qui protègent le voyant LED-lampe de travail **18** peuvent alors être réajustées dans la position souhaitée. Veiller à ne pas endommager le câble se trouvant sur le voyant LED-lampe de travail et le pousser, sans le plier, dans la cavité **35** prévue pour se trouvant dans la coque du boîtier. Refermer le voyant LED-lampe de travail **18** avec les deux parties de la coque de la fixation du voyant LED **16**.

Pousser le circlip **34** et l'anneau de marquage **17** pour les remettre dans leur position initiale.

1 609 92A 37D | (4.11.16)

Bosch Power Tools

Entretien et Service Après-Vente**Nettoyage et entretien**

► **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif (p. ex. travaux d'entretien, changement d'outils, etc.) et avant de le transporter ou de le stocker, bloquez toujours l'interrupteur Marche/Arrêt en position médiane.**

Il y a risque d'accidents lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

► **Veillez à ce que l'outil électroportatif ainsi que les ouïes de ventilation soient toujours propres afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Au cas où l'accu ne fonctionnerait plus, veuillez vous adresser à une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch.

Lubrification de l'outil électrique**Lubrifiant :**

Graisse spéciale pour engrenages (225 ml)

Référence 3 605 430 009

Graisse Molykote

Huile pour moteur SAE 10/SAE 20

Après les 150 premières heures de fonctionnement, nettoyez l'engrenage avec un solvant doux. Suivez les indications d'utilisation et d'élimination du fabricant du solvant. Ensuite, graissez l'engrenage avec de la graisse spéciale pour engrenages Bosch. Après le premier nettoyage, répétez l'opération de nettoyage toutes les 300 heures de fonctionnement.

Lubrifier les parties mobiles du couple de coupe après 100 000 vissages de quelques gouttes d'huile pour moteur SAE 10/SAE 20. Graisser les parties glissantes et roulantes de graisse Molykote. A cette occasion, contrôler l'usure du coupleur pour garantir que la répétabilité et la précision ne soient pas entravées. Ensuite, régler de nouveau le couple du coupleur.

► **Ne faites effectuer les travaux de réparation et d'entretien que par du personnel qualifié.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'outil électroportatif.

Un atelier de Service Après-Vente Bosch autorisé effectue ce travail rapidement et de façon fiable.

Éliminer les produits de graissage et de nettoyage en respectant les directives concernant la protection de l'environnement. Respecter les règlements en vigueur.

Service Après-Vente et Assistance

Robert Bosch GmbH garantit la livraison conformément au contrat de ce produit dans le cadre des législations/règlementations locales en vigueur. En cas de réclamations, veuillez s'adresser à :

Fax : +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la plaque signalétique.

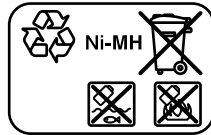
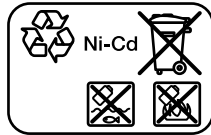
Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Batteries/piles :



Ni-Cd : Nickel-Cadmium

Attention : ces accus contiennent du cadmium, un métal lourd hautement toxique.

Ni-MH : Nickel Métal Hydride

Ne jetez pas les accus/piles avec les ordures ménagères, ni dans les flammes ou l'eau. Les accus/piles doivent être collectés, recyclés ou éliminés, si possible déchargés, en conformité avec les réglementations en vigueur se rapportant à l'environnement.

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :

Les accus/piles usés ou défectueux doivent être recyclés conformément à la directive européenne 2006/66/CE.

Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être déposées directement auprès de :

Suisse

Batrec AG
3752 Wimmis BE

Sous réserve de modifications.



Español

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

⚠ ADVERTENCIA Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

- ▶ **Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- ▶ **No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- ▶ **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

- ▶ **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- ▶ **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- ▶ **No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- ▶ **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

- ▶ **Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.** El no estar

40 | Español

atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

- ▶ **Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- ▶ **Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- ▶ **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- ▶ **Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- ▶ **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- ▶ **Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

- ▶ **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- ▶ **No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- ▶ **Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- ▶ **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.

- ▶ **Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica.** Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- ▶ **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- ▶ **Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por acumulador

- ▶ **Solamente cargar los acumuladores con los cargadores recomendados por el fabricante.** Existe un riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- ▶ **Solamente emplee los acumuladores previstos para la herramienta eléctrica.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.
- ▶ **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- ▶ **La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos recurra además inmediatamente a un médico.** El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

Servicio


- ▶ **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador

- ▶ **Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas al realizar trabajos en los que el tornillo pueda llegar a tocar conductores eléctricos ocultos.** El contacto del tornillo con conductores bajo tensión puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica le provoquen una descarga eléctrica.
- ▶ **No taladre, corte, ni fije objetos a paredes ni a otras áreas similares en las que pudieran encontrarse conductores eléctricos ocultos.** Si fuese imprescindible realizar estos trabajos en estas áreas, déjelas sin tensión, cortando los fusibles y disyuntores correspondientes.

- ▶ **Asegure la pieza de trabajo.** Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho más segura que con la mano.
- ▶ **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica (p. ej. en su mantenimiento, cambio de útil, etc.), así como al transportarla o guardarla, colocar en posición central el selector de sentido de giro.** Vd. podría accidentarse en caso de un accionamiento fortuito del interruptor de conexión/desconexión.
- ▶ **Sujete firmemente la herramienta eléctrica.** Al apretar o aflojar tornillos pueden presentarse bruscamente unos elevados pares de reacción.
- ▶ **Solamente utilice útiles sin dañar y en perfecto estado.** Los útiles defectuosos pueden romperse y provocar lesiones y daños materiales.
- ▶ **Al montar el útil preste atención a que éste quede firmemente sujeto en el portaútiles.** Un útil que no esté firmemente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse y hacerle perder el control sobre él.
- ▶ **Tenga cuidado al enroscar tornillos largos, ya que el útil puede resbalar con cierta facilidad según el tipo de tornillo y útil utilizado.** Los tornillos largos se suelen controlar con mayor dificultad, y existe el riesgo a resbalar y lesionarse al enroscarlos.
- ▶ **Antes de conectar la herramienta eléctrica, preste atención al sentido de giro ajustado.** Si al querer aflojar un tornillo, p. ej., el sentido de giro ajustado correspondiese al de apriete, ello puede ocasionar un brusco par de reacción que le haga perder el control sobre la herramienta eléctrica.
- ▶ **No emplee esta herramienta eléctrica para taladrar.** Las herramientas eléctricas provistas de un mecanismo de desconexión no son adecuadas para taladrar. El mecanismo puede desconectar la máquina automáticamente, de improviso.

Acumulador

- ▶ **Evite una puesta en marcha fortuita. Antes de montar el acumulador, asegúrese primero de que esté desconectado el interruptor de conexión/desconexión aparato.** El transporte de la herramienta eléctrica, sujetándola por el gatillo del interruptor de conexión/desconexión, o la inserción del acumulador estando conectada la herramienta eléctrica, puede provocar un accidente.
 - ▶ **No intente abrir el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.
-  **Proteja el acumulador del calor excesivo como, p. ej., de una exposición prolongada al sol, del fuego, del agua y de la humedad.** Existe el riesgo de explosión.
- ▶ **No cortocircuite el acumulador.** Existe el riesgo de explosión.
 - ▶ **Al trabajar bajo unas condiciones de uso y temperatura extremas, puede que se presenten fugas en los acumuladores. Evite el contacto con la piel u ojos si el acumulador tuviese fugas.** El líquido que contienen los acumuladores es cáustico y puede provocar quemaduras de

origen químico. En caso de que el líquido llegue a tocar la piel, lavar de inmediato la zona afectada con agua y jabón, y enjuagarla a continuación con zumo de limón o vinagre.

Si el líquido alcanza a penetrar en los ojos, enjuagarlos con agua 10 minutos, como mínimo, y a continuación, acudir de inmediato a un médico.

- ▶ **Solamente utilice acumuladores originales Bosch de la tensión indicada en la placa de características de su producto.** Si se utilizan acumuladores diferentes, como, p. ej., imitaciones, acumuladores recuperados, o de otra marca, existe el riesgo de que éstos exploten y causen daños personales o materiales.

Descripción y prestaciones del producto



Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

Utilización reglamentaria

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

La herramienta eléctrica ha sido diseñada para enroscar y aflojar tornillos, tuercas y demás cierres a rosca dentro del margen de dimensiones y potencia indicados. Esta herramienta eléctrica no es adecuada para taladrar. Para evitar daños personales y materiales, jamás intente taladrar con una herramienta eléctrica provista de un mecanismo de desconexión.

La luz de esta herramienta eléctrica está concebida para iluminar directamente el área de alcance de la herramienta y no para iluminar las habitaciones de una casa.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ya que, al girar a izquierdas, la herramienta eléctrica trabaja a bajas revoluciones, ha sido prevista para trabajar con un accionamiento plano abierto. Es adecuada para uniones roscadas accesibles desde un solo lado como, p. ej., tuberías. No es adecuada para aflojar uniones roscadas. Esta herramienta eléctrica no es adecuada para taladrar. Para evitar daños personales y materiales, jamás intente taladrar con una herramienta eléctrica provista de un mecanismo de desconexión.

La luz de esta herramienta eléctrica está concebida para iluminar directamente el área de alcance de la herramienta y no para iluminar las habitaciones de una casa.

42 | Español

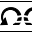








Componentes principales



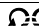










La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Útil (p.ej. llave de vaso) 2 Alojamiento del útil 3 Cabezal de atornillar acodado 4 Llave fija de entrecaras 27 mm 5 Entrecaras en la brida del cabezal de atornillar 6 Llave fija de entrecaras 22 mm 7 Corredera de preselección de par 8 Gancho 9 LED indicador de atornillado 10 LED indicador de estado de carga del acumulador 11 Acumulador con conector enchufable APT 12 Botón de extracción del acumulador 13 Interruptor de conexión/desconexión 14 Selector de sentido de giro 15 Ranuras para el estribo de suspensión 16 Soporte del LED 17 Anillo de identificación 18 Luz de trabajo 19 Entrecaras de la tuerca tensora | <ul style="list-style-type: none"> 20 Contratuerca 21 Cargador 22 Enchufe de red 23 Indicador LED verde del cargador 24 Indicador LED rojo del cargador 25 Conector hembra para conexión de un adaptador de tensión al 4EXACT 26 Conector macho D-Sub 27 Tornillos de conector macho D-Sub 28 Adaptador de tensión 29 Portabrocas de cambio rápido 30 Útil de ajuste 31 Llave macho hexagonal 32 Disco de ajuste 33 Carcasa motor 34 Anillo elástico 35 Cavidad en la semicarcasa 36 Empuñadura (zona de agarre aislada) 37 Empuñadura (zona de agarre aislada) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Atornilladora angular industrial accionada por acumulador		2	3	6
ANGLE EXACT				
Número de referencia 0 602 490 647	... 656	... 652
Par de giro máx. en unión atornillada rígida/blanda según ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Revoluciones en vacío n_0	min ⁻¹	110	420	650
Tensión nominal	V	9,6	9,6	9,6
Sentido de giro				
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20
Atornilladora angular industrial accionada por acumulador		7	8	15
ANGLE EXACT				
Número de referencia 0 602 490 669	... 651	... 650
Par de giro máx. en unión atornillada rígida/blanda según ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Revoluciones en vacío n_0	min ⁻¹	110	420	250
Tensión nominal	V	9,6	9,6	9,6
Sentido de giro				
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20
Atornilladora angular industrial accionada por acumulador		17	23	30
ANGLE EXACT				
Número de referencia 0 602 490 675	... 673	... 671
Par de giro máx. en unión atornillada rígida/blanda según ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Revoluciones en vacío n_0	min ⁻¹	560	320	220
Tensión nominal	V	14,4	14,4	14,4
Sentido de giro				
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20

Atornilladora angular industrial accionada por acumulador		14CF	22CF	29CF				
ANGLE EXACT								
Número de referencia 0 602 490 690	... 693	... 691				
Par de giro máx. en unión atornillada rígida con giro a derechas*	Nm	10	16	20				
Revoluciones en vacío n_0 con giro a derechas*	min ⁻¹	340	440	300				
Tensión nominal	V	9,6	14,4	14,4				
Sentido de giro								
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5				
Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20				
* Al girar a izquierdas las herramientas eléctricas son más lentas y disponen de un par de giro menor. Las revoluciones y el par de giro del útil varían de acuerdo a la relación de transmisión del accionamiento plano.								
Atornilladora angular industrial accionada por acumulador		7 - 900	10 - 650	14 - 420				
ANGLE EXACT								
Número de referencia 0 602 492 611	... 609	... 607				
Par de giro máx. en unión atornillada rígida/blanda según ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14				
Revoluciones en vacío n_0	min ⁻¹	900	650	420				
Tensión nominal	V	9,6	9,6	9,6				
Sentido de giro								
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20				
Atornilladora angular industrial accionada por acumulador		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
ANGLE EXACT								
Número de referencia 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Par de giro máx. en unión atornillada rígida/blanda según ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Revoluciones en vacío n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Tensión nominal	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Sentido de giro								
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Grado de protección		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Bloque acumulador Ni-Cd		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Número de referencia 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655	
Número de celdas		8	8	10	10	12	12	
Tensión de acumulador	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Capacidad	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4	
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80	
Bloque acumulador Ni-MH		9,6	12,0	14,4				
Número de referencia 2 607 335 681	... 683	... 685				
Número de celdas		8	10	12				
Tensión de acumulador	V	9,6	12,0	14,4				
Capacidad	Ah	2,6	2,6	2,6				
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80				
Cabezales de atornillar acodados		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"		
Número de referencia 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
Par máx. en unión rígida según ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		

44 | Español

Cabezal de atornillar recto		QC 1/4"
Nº de artículo		0 607 453 631
Par máx. en unión rígida según ISO 5393	Nm	6
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,22

Información sobre ruidos y vibraciones

Ruido determinado según EN 60745.

El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, es de 70 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.

El nivel de ruido al trabajar puede llegar a superar 80 dB(A).

¡Utilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a_h (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 60745:

Atornillar: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado según el procedimiento de medición fijado en la norma EN 60745 y puede servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para estimar provisionalmente la sollicitación experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios diferentes, con útiles divergentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la sollicitación por vibraciones durante el tiempo total de trabajo. Para determinar con exactitud la sollicitación experimentada por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de la sollicitación por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.


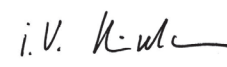
Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en los "datos técnicos" cumple con las siguientes normas y documentos normativos: EN 60745, EN 50518 según las disposiciones de las Directivas 2009/125/CE (Reglamento 1194/2012), 2011/65/UE, 2014/30/EU y 2006/42/CE.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

 i.V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

1 609 92A 37D | (4.11.16)

Bosch Power Tools

Montaje

Material que se adjunta

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador se entregan sin útiles, cabezal angular para atornillar, cabezal recto para atornillar, bloque acumulador, cargador, fuente de alimentación de tensión constante o adaptador de tensión.

Los adaptadores de tensión deberán emplearse exclusivamente para conectar a la fuente de alimentación de tensión constante 4EXACT las atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador se entregan sin útiles, salida de fuerza plana, brida intermedia, bloque de acumulador, cargador, fuente de alimentación de tensión constante o adaptador de tensión. Los adaptadores de tensión deberán emplearse exclusivamente para conectar a la fuente de alimentación de tensión constante 4EXACT las atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador se entregan sin útiles, cabezal angular para atornillar, cabezal recto para atornillar, bloque acumulador y cargador.

Estas herramientas eléctricas no son aptas para operar con una fuente de alimentación de tensión constante.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador se entregan con cabezal angular para atornillar, pero sin útiles, bloque acumulador y cargador.

Estas herramientas eléctricas no son aptas para operar con una fuente de alimentación de tensión constante.

Entorno de funcionamiento y almacenaje



La herramienta eléctrica es apta para ser utilizada exclusivamente en recintos cerrados.

Para que el funcionamiento del aparato sea óptimo, la temperatura ambiente reinante deberá encontrarse entre -5 °C y $+50 \text{ °C}$ (23 °F y 122 °F) y la humedad relativa entre el 20 y el 95 %, sin llegarse a alcanzar el punto de rocío.

El acumulador deberá guardarse a una temperatura entre 0 °C (32 °F) y 45 °C (113 °F) para no perjudicar las celdas del acumulador.

Montaje del cabezal angular

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 30

En estas atornilladoras industriales ACCU deberá montarse primero el cabezal de atornillar acodado apropiado (ver "Cabezales de atornillar acodados", página 43).

► **Antes de montar, modificar o desmontar el cabezal de atornillar, asegúrese de que haya colocado el selector de sentido de giro en la posición central (bloqueo de conexión), o que haya desmontado el acumulador de la herramienta eléctrica.**

Introduzca la llave fija 6 en el entrecaras 5 del cabezal de atornillar.

► **¡Jamás sujete el aparato aprisionándolo por la carcasa!**

Asentar el cabezal angular 3 contra la brida en la posición deseada, y apretar la tuerca tensora aplicando la llave fija 4 al entrecaras 19.

Al realizar esto hacer contrapalanca en el cabezal angular con la llave fija 6.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

En estas atornilladoras industriales ACCU deberá montarse primero un accionamiento plano apropiado.

En el comercio pueden adquirirse diferentes tipos de accionamientos planos. Consulte a su comercio especializado habitual cuál es el accionamiento plano adecuado.

► **Observe las prescripciones de montaje del accionamiento plano.**

ANGLE EXACT 25-200 | 30-300

Estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador sólo se pueden emplear con el cabezal angular para atornillar 0 607 451 618.

Suspensor

El estribo de suspensión 8 permite enganchar el aparato de un suspensor.

Monte sobre el aparato el estribo de suspensión 8 alojando sus extremos en ambas ranuras 15.

► **Controle periódicamente el estado del estribo de suspensión y del gancho perteneciente al suspensor.**

Proceso de carga

Observación: Ni los cargadores ni los acumuladores forman parte del volumen de suministro del aparato.

El enchufe de red mostrado puede que sea diferente de aquel empleado en su herramienta eléctrica.

► **Preste atención a que el cargador y el acumulador sean adecuados para la red eléctrica específica en su país.**

Cargador AL 2450 DV (ver figura A)

Conecte el enchufe 22 del cargador 21 a la alimentación eléctrica e inserte el acumulador 11, respetando la posición correcta, en el alojamiento para carga del acumulador.

► **No proceda con brusquedad al insertar o retirar el acumulador.** Los acumuladores con contacto APT (Accu Pack Top) han sido construidos de tal manera, que solamente

puedan ser montados en la posición correcta en la herramienta eléctrica o cargador.

El LED indicador verde 23 comienza a parpadear. Con ello se señala que está circulando la corriente de carga. El proceso de carga cesa automáticamente una vez que el acumulador se haya cargado del todo.

Si el LED verde intermitente se enciende permanentemente, ello señala que ha finalizado el proceso de carga.

Durante 2 segundos se emite una señal acústica para indicar que el acumulador está completamente cargado.

La luz permanente del LED rojo 24 señala que el proceso de carga se efectúa con una corriente de carga reducida.

Si el LED rojo parpadea, no es posible llevar a cabo el proceso de carga.

Fallos – Causas y solución

Causa	Solución
Los indicadores LED no se encienden	
El enchufe de red del cargador no está correctamente conectado	Introducir completamente el enchufe en la toma de corriente
Toma de corriente, cable de red o cargador defectuoso	Verifique la tensión de red, y si fuese preciso, acuda a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch para hacer revisar el cargador
No es posible realizar el proceso de carga	
Temperatura del acumulador fuera del margen permisible	Atemperere correspondientemente el acumulador hasta lograr que alcance la temperatura de régimen situada entre 0 °C (32 °F) y 45 °C (113 °F)
Contactos sucios del acumulador	Limpiar los contactos del acumulador; p. ej. metiéndolo y sacándolo repetidamente, o bien, sustituir el acumulador
Acumulador defectuoso	Sustituir el acumulador
Acumulador sin introducir del todo	Introducir completamente el acumulador en el alojamiento para carga

Fuente de alimentación de tensión constante (ver figura B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
22CF | 23 | 29CF | 30

Observación: Las atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador pueden operar alternativamente con una fuente de alimentación de tensión constante.

El enchufe de red mostrado puede que sea diferente de aquel empleado en su herramienta eléctrica.

► **Preste atención a que la fuente de alimentación de tensión constante sea la adecuada para la red eléctrica específica de su país.**

46 | Español

Además de la fuente de alimentación de tensión constante 4EXACT y del cable de red correspondiente necesita Ud. un adaptador de tensión para la misma tensión nominal indicada en su atornilladora.

- **La tensión de la fuente de alimentación (indicador LED) debe coincidir con la tensión de la atornilladora.** La fuente de alimentación de tensión constante es apropiada exclusivamente para atornilladoras industriales accionadas por acumulador de las series EXACT, ANGLE EXACT y BT-EXACT con tensiones entre 9,6 V y 14,4 V. En caso de no atenderse a ello podría originarse un incendio o explosión.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 |
25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380
40-280 | 50-210 | 60-170

Estos atornilladores industriales no son aptos para operar con la fuente de alimentación de tensión constante.

Conexión a la alimentación

Observación: Tenga en cuenta que la herramienta eléctrica se suministra sin el acumulador y sin el adaptador de tensión.

- **Jamás guarde los acumuladores dentro del cargador.** La vida útil de los acumuladores y su capacidad de carga es mayor, si se guardan por separado. No se olvide de cargar completamente un acumulador antes de su uso si no ha sido utilizado durante mucho tiempo.

Cargar acumulador

Antes de montarlo en la herramienta eléctrica, cargue el acumulador con el cargador previsto. Una descripción detallada del proceso de carga la encontrará en las instrucciones de manejo del cargador y en estas instrucciones de manejo (ver "Proceso de carga", página 45).

El acumulador está equipado con un sensor de temperatura NTC que solamente permite la carga dentro del margen de temperaturas entre 0 °C (+32 °F) y 45 °C (+113 °F). Con esto se consigue una larga duración del acumulador. Utilizándolo correctamente, el acumulador puede recargarse hasta 3000 veces.

Un acumulador nuevo, o no utilizado durante mucho tiempo, únicamente alcanza su plena potencia después de haber estado sometido a aprox. 5 ciclos de carga y descarga.

Solamente deberán recargarse los acumuladores, cuando se encienda de color rojo el indicador LED del estado de carga que incorpora la herramienta eléctrica.

Montaje y desmontaje del acumulador

Ajuste el selector de sentido de giro **14** a la posición central. Con ello se consigue que el interruptor de conexión/desconexión **13** quede bloqueado en la posición de "Desconexión", evitándose así la conexión fortuita de la herramienta eléctrica.

Inserte un acumulador cargado **11** en la empuñadura de la herramienta eléctrica.

Preste atención a introducir en la posición correcta el acumulador, de manera que los botones de extracción **12** enclaven de forma perceptible en la empuñadura.

- **No proceda con brusquedad al insertar o retirar el acumulador.** Los acumuladores con contacto APT (Accu Pack Top) han sido construidos de tal manera, que solamente puedan ser montados en la posición correcta en la herramienta eléctrica o cargador.

Para desmontar el acumulador **11**, oprima los botones de extracción **12** a ambos lados, y sáquelo hacia abajo de la empuñadura.

Montaje y desmontaje del adaptador de tensión (ver figura C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
22CF | 23 | 29CF | 30

Seleccione el adaptador de tensión apropiado para la tensión nominal de su herramienta eléctrica.

Los adaptadores para las respectivas tensiones pueden identificarse por los colores de la carcasa del conector D-Sub **26**. La carcasa del conector D-Sub para una tensión de 9,6 V es de color azul claro, para 14,4 V el color de la carcasa es negro.

- **La carcasa de adaptación 28 únicamente deberá montarse o desmontarse de la atornilladora industrial accionada por acumulador estando desconectada la fuente de alimentación de tensión constante, o habiendo desconectado el conector 26 de la misma.**

Ajuste el selector de sentido de giro **14** a la posición central. Con ello se consigue que el interruptor de conexión/desconexión **13** quede bloqueado en la posición de "Desconexión", evitándose así la conexión fortuita de la herramienta eléctrica.

Inserte entonces la carcasa de adaptación **28** en la empuñadura de la herramienta eléctrica. Preste atención a introducir en la posición correcta la carcasa de adaptación, y a que los botones de extracción **12** enclaven de forma perceptible en la empuñadura de la herramienta eléctrica.

A continuación, inserte el conector macho **26** adecuado al adaptador de tensión de su herramienta eléctrica en el conector hembra **25**. Asegure el conector macho **26** en el conector hembra **25** apretando a mano ambos tornillos **27**.

Una vez desconectada la fuente de alimentación de tensión constante, retire el adaptador de tensión tras haber aflojado ambos tornillos **27** del conector macho **26**, y extraiga éste del conector hembra **25**.

Seguidamente, presione lateralmente ambos botones de extracción **12**, y saque la carcasa de adaptación **28** de la empuñadura de la atornilladora industrial.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 |
25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380
40-280 | 50-210 | 60-170

Estos atornilladores industriales no son aptos para operar con la fuente de alimentación de tensión constante.

Cambio del útil en cabezales de atornillar con portabrocas de cambio rápido (ver figura D)

- **Al montar el útil preste atención a que éste quede firmemente sujeto en el portaútiles.** Un útil que no esté firmemente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse y hacerle perder el control sobre él.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

Para estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador puede adquirirse un cabezal de atornillar recto equipado con un portabrocas de cambio rápido de 1/4" (nº de art. 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Para estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador puede adquirirse un cabezal angular para atornillar equipado con un portabrocas de cambio rápido de 1/4" (nº de art. 0 607 453 630).

Montaje del útil

Tire hacia adelante del portabrocas de cambio rápido **29**. Inserte el útil **1** en el portaútiles **2**, y suelte el portabrocas de cambio rápido.

Solamente emplee útiles con el extremo de inserción adecuado (hexágono de 1/4").

No utilice el portabrocas de cambio rápido para montar brocas en él.

Las atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador provistas de un mecanismo de desconexión no son adecuadas para taladrar. El mecanismo puede desconectar la máquina automáticamente, de improviso. Si Ud. sigue taladrando tras haberse desactivado el mecanismo de desconexión, la herramienta eléctrica puede serle arrebatada de las manos al volver a activarse dicho mecanismo.

Desmontaje del útil

Tire hacia adelante del portabrocas de cambio rápido **29**. Retire el útil **1** del portaútiles **2**, y suelte el portabrocas de cambio rápido.

Cambio del útil en cabezales de atornillar con cuadradillo externo

► **Al montar el útil preste atención a que éste quede firmemente sujeto en el portaútiles.** Un útil que no esté firmemente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse y hacerle perder el control sobre él.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Para estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador puede adquirirse un cabezal angular para atornillar dotado con un cuadradillo de 1/4" (nº de art. 0 607 453 617), así como un cabezal angular para atornillar con cuadradillo de 3/8" (nº de art. 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Para estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador puede adquirirse un cabezal angular para atornillar equipado con un portabrocas de cambio rápido de 3/8" (nº de art. 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Estas atornilladoras industriales ACCU se suministran con un cabezal de atornillar acodado dotado con un cuadradillo de 3/8".

Montaje del útil

Presione hacia adentro la espiga en el cuadradillo del portaútiles **2**, p. ej. con un destornillador estrecho, e inserte el útil **1** sobre el cuadradillo. Observe que la espiga quede correctamente alojada en el orificio del útil.

Desmontaje del útil

Presione hacia adentro la espiga por el orificio del útil **1** y extraiga éste del portaútiles **2**.

Cambio del útil en cabezales de atornillar con cuadradillo interno (ver figura E)

► **Al montar el útil preste atención a que éste quede firmemente sujeto en el portaútiles.** Un útil que no esté firmemente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse y hacerle perder el control sobre él.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Para estas atornilladoras angulares industriales accionadas por acumulador puede adquirirse un cabezal angular para atornillar equipado con un hexágono interior de 1/4" (nº de art. 0 607 453 618).

Montaje del útil

Inserte el útil **1** en el hexágono interior del portaútiles **2** hasta enclavarlo de forma perceptible.

Desmontaje del útil

Tire del útil **1** para desmontarlo del portaútiles **2**, si fuese preciso empleando unas tenazas.

Operación

Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.

Puesta en marcha

Para poner en marcha la herramienta eléctrica, ajuste primeramente el sentido de giro con el selector **14**, ya que la herramienta eléctrica solamente arranca si no tiene ajustado en el centro (bloqueo de conexión) el selector de sentido de giro **14**.

Ajuste del sentido de giro (ver figura F)

Giro a derechas: Para enroscar tornillos presione hasta el tope hacia la izquierda el selector de sentido de giro **14**.

Giro a izquierdas: Para aflojar y desenroscar tornillos presionar hasta el tope hacia la derecha el selector de sentido de giro **14**.

► **Solamente accione el selector de sentido de giro 14 con la herramienta eléctrica detenida.**

Conexión del LED de iluminación

La luz de trabajo **18** permite alumbrar el punto de atornillado al trabajar en lugares con poca luz. La luz de trabajo **18** se en-

48 | Español

ciende ejerciendo una leve presión sobre el interruptor de conexión/desconexión **13**. Al presionar con mayor fuerza el interruptor de conexión/desconexión se conecta el aparato, manteniéndose encendida la luz de trabajo.

- **No mire directamente hacia la luz de trabajo, ya que ello puede deslumbrarle.**

Conexión/desconexión

Las atornilladoras disponen de un **mecanismo de desconexión** dependiente del par que puede ajustarse dentro del margen indicado. Se activa al alcanzarse el par de giro ajustado.

Observación: Para que la atornilladora pueda funcionar con el adaptador de tensión, es necesario que ponga en marcha primero la fuente de alimentación de tensión constante.

Para **conectar** la herramienta eléctrica presione hasta el fondo el interruptor de conexión/desconexión **13**.

La herramienta eléctrica **se desconecta automáticamente**, en el momento de alcanzarse el par de giro ajustado.

- **En caso de soltar antes de tiempo el interruptor de conexión/desconexión 13 no se alcanza el par de giro preajustado.**

Para ahorrar energía, solamente conecte la herramienta eléctrica cuando vaya a utilizarla.

Instrucciones para la operación

- **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica (p. ej. en su mantenimiento, cambio de útil, etc.), así como al transportarla o guardarla, colocar en posición central el selector de sentido de giro.** Vd. podría accidentarse en caso de un accionamiento fortuito del interruptor de conexión/desconexión.

- **Solamente aplique la herramienta eléctrica desconectada contra la tuerca o tornillo.** Los útiles en rotación pueden resbalar.

Ajuste del par (ver figuras G – I)

El par de giro depende de la tensión previa ajustada en el resorte del mecanismo de desconexión. El mecanismo de desconexión se activa al alcanzar de par de giro ajustado independientemente del sentido de giro del aparato.

Para regular el par de giro emplear solamente el útil de ajuste **30** suministrado.

Empuje completamente hacia atrás la corredera **7** del aparato.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Introduzca una llave allen **31** en el útil **1** y gírelo lentamente. Al apreciarse por la abertura de la carcasa una pequeña cavidad (disco de ajuste **32**) en el mecanismo de desconexión, inserte en ésta el útil de ajuste **30** y gire este último.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Observe las informaciones sobre el accionamiento plano adquirido o consulte a su comercio especializado habitual.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |

50-210 | 60-170

Gire lentamente el portaútiles **2** con una llave fija.

Al apreciarse por la abertura de la carcasa una pequeña cavidad (disco de ajuste **32**) en el mecanismo de desconexión, inserte en ésta el útil de ajuste **30** y gire este último.

Al girarse en el sentido de las agujas del reloj el par de giro se incrementa, y viceversa.

Retire el útil de ajuste **30**. Empuje hacia adelante la corredera **7** para proteger de la suciedad el mecanismo.

Observación: El ajuste precisado depende del tipo de la unión atornillada, recomendándose por ello determinarlo probando. Verifique el resultado obtenido con una llave dinamo-métrica.

- **Solamente ajuste el par de giro dentro del margen de trabajo indicado, ya que de lo contrario no se activaría el mecanismo de desconexión.**

Identificación del par ajustado

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

En estas atornilladoras industriales ACCU deberá desmontarse primero el cabezal de atornillar acodado, ver "Ajuste y desmontaje del cabezal de atornillar acodado", página 49.

Seguidamente puede Ud. identificar el par de giro ajustado según se describe a continuación.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Para poder diferenciar entre los diversos pares de giro ajustados, puede Ud. cambiar el anillo de identificación actual **17** por uno de color diferente.

En caso de que se utilicen varias herramientas eléctricas EXACT ajustadas a un par de 4,5 Nm, puede utilizar anillos de color rojo, p. ej., para identificar este ajuste. Al emplearse en un área de montaje diferente otras herramientas eléctricas EXACT ajustadas a un par de 7,5 Nm, pueden emplearse unos anillos de otro color (negro, azul, verde o amarillo) para identificar así el par utilizado en este área. Los anillos de identificación de diferentes colores solamente han sido pensados para ayudar a los montadores a diferenciar rápidamente los pares ajustados en las respectivas herramientas eléctricas. Desprenda el anillo de identificación **17** con un destornillador de hoja fina, una espátula, o algo similar.

Siempre utilice la herramienta eléctrica teniendo montado un anillo de identificación, para asegurar que la carcasa quede protegida contra la entrada de polvo y suciedad.

Indicador LED**Indicación del estado de carga del acumulador**

Si fuese necesario cargar el acumulador **11**, el LED **10** parpadea de color verde y se emite una señal acústica. A partir de entonces, solamente es posible realizar de 6 a 8 atornillados.

Si el LED se pone de color rojo, ello indica que la capacidad es insuficiente para realizar más atornillados, o bien, que ha sido sobrecargada la herramienta eléctrica. No es posible enton-

ces conectar la herramienta eléctrica. El bloqueo de conexión se mantiene activo hasta que se haya cambiado el acumulador de la herramienta eléctrica por un acumulador cargado.

Si trabaja con un adaptador de tensión, el LED rojo **10** señala una sobrecarga.

Si el indicador LED **10** papadea de color rojo, ello señala una desconexión de la herramienta eléctrica por sobrecalentamiento de la misma. Espere a que el parpadeo cese automáticamente tras un breve tiempo, antes de volver a poner en marcha la herramienta eléctrica.

Si tras cada recarga del acumulador, el tiempo de funcionamiento de la herramienta eléctrica fuese notablemente más corto, ello es síntoma de que éste deberá sustituirse en breve. Deseche los acumuladores inservibles de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en su país.



Indicador de atornillado

Al alcanzarse el par de giro preajustado se activa el mecanismo de desconexión. El LED **9** se ilumina de color verde.

Si no llegase a alcanzarse el par de giro preajustado, el LED **9** se ilumina de color rojo, y se emite una señal acústica. El atornillado deberá repetirse de nuevo.

Protección contra reapriete

El motor se desconecta al activarse el mecanismo de desconexión durante un atornillado. Para volver a conectarlo, es necesario esperar 0,7 segundos. De esta forma se evita que se vuelva a reapretar un tornillo por descuido.

Ajuste del cabezal de atornillar acodado

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

El cabezal de atornillar **3** puede montarse en ocho posiciones diferentes.

Introduzca la llave fija **6** en el entrecaras **5** del cabezal de atornillar.

► ¡Jamás sujete el aparato aprisionándolo por la carcasa!

Aflojar la tuerca tensora aplicando la llave fija **4** al entrecaras **19**. Ajustar el cabezal angular **3** a la posición deseada, considerando que éste solamente puede girarse en saltos de 45°, y apretar la tuerca tensora aplicando la llave fija **4** al entrecaras **19**.

Al realizar esto hacer contrapalanca en el cabezal angular con la llave fija **6**.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Observe las informaciones sobre el accionamiento plano adquirido o consulte a su comercio especializado habitual.

Ajuste y desmontaje del cabezal de atornillar acodado (ver figura J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

La posición del cabezal de atornillar acodado **3** junto con el portaútiles **2** puede variarse de forma continua 360°.

Afloje la contratuerca **20** insertando una espiga adecuada en una de las aberturas, y gírela en el sentido de la flecha **a** (rosca a izquierdas).

Gire el cabezal de atornillar acodado **3** en el sentido de la flecha **b** hasta conseguir el ángulo de trabajo deseado, pero como máximo una sola vuelta (360°).

Fije el cabezal de atornillar acodado **3** en esta posición, girando la contratuerca **20** en sentido de la flecha **c** contra el cabezal de atornillar acodado. Apriete de nuevo firmemente la contratuerca **20** con un par de apriete de como máx. 50 Nm.

El cabezal de atornillar acodado **3** puede desacoplarse del todo si desea cambiar el anillo de identificación **17** por uno de otro color, o si pretende modificar la posición de la luz de trabajo. Antes de ajustar el cabezal de atornillar acodado, ajuste primero la luz de trabajo a la posición deseada (ver "Orientación de la luz LED", página 49).

Afloje la contratuerca **20** insertando una espiga adecuada en una de las aberturas, y gírela en el sentido de la flecha **a** (rosca a izquierdas).

Gire el cabezal angular para atornillar **3** en dirección de la flecha **b** hasta que pueda retirarlo.

Afloje la contratuerca **20** en dirección de la flecha **a** de la carcasa del motor **33**.

Ahora puede Ud. cambiar el anillo de identificación o ajustar la luz de trabajo.

- Gire la contratuerca **20** en dirección de la flecha **c** sobre la carcasa motor **33** y enrosque nuevamente el cabezal de atornillar acodado en sentido contrario al que indica la flecha **b**.
- Sujete el cabezal angular para atornillar, girando la contratuerca **20** en dirección de la flecha **c**.
- Apriete la contratuerca **20** con un par aprox. de 50 Nm.

Orientación de la luz LED (ver figura K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

En estas atornilladoras industriales ACCU deberá desmontarse primero el cabezal de atornillar acodado, ver "Ajuste y desmontaje del cabezal de atornillar acodado", página 49.

Ajuste la luz de trabajo según se describe a continuación.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF
30 | 30-300

Desprenda el anillo de identificación **17** con un destornillador de hoja fina, una espátula, o algo similar.

Empuje hacia atrás el anillo elástico **34**, sobre la carcasa, empleando unos alicates especiales.

Ambos semi-casquillos del soporte LED **16** que abrazan la luz LED **18** pueden colocarse entonces en cualquier posición.

Preste atención a no dañar el cable de la luz LED y alójelo, sin doblarlo, en la cavidad **35** prevista para tal fin en la carcasa. Vuelva a abrazar la luz LED **18** con ambos semi-casquillos del soporte LED **16**.

Regrese nuevamente el anillo elástico **34** y el anillo de identificación **17**, a su posición inicial.

50 | Português

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica (p.ej. en su mantenimiento, cambio de útil, etc.), así como al transportarla o guardarla, colocar en posición central el selector de sentido de giro.** Vd. podría accidentarse en caso de un accionamiento fortuito del interruptor de conexión/desconexión.
- **Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.**

Si el acumulador fuese inservible diríjase a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

Lubricación de la herramienta eléctrica



Lubricante:
Grasa especial para engranajes (225 ml)
Número de referencia 3 605 430 009
Grasa Molykote
Aceite para motores SAE 10/SAE 20

Después de las primeras 150 horas de servicio limpie el engranaje con un disolvente suave. Siga las instrucciones de uso y eliminación del disolvente que el fabricante recomienda. Seguidamente lubrique el engranaje con una grasa especial para engranajes Bosch. Después de la primera limpieza, repita las limpiezas siguientes cada 300 horas, procediendo de igual manera.

Cada 100 000 atornillados aplique unas cuantas gotas de aceite para motores SAE 10/SAE 20 a las piezas móviles del mecanismo de desconexión. Lubrique las piezas deslizantes y rodantes con grasa Molykote. Además, controle el grado de desgaste del mecanismo de desconexión para tener la certeza de que no se ha alterado la repetibilidad ni precisión de atornillado. A continuación deberá ajustarse de nuevo el mecanismo de desconexión.

- **Únicamente deje realizar trabajos de mantenimiento y reparación por personal técnico cualificado.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

Un servicio técnico autorizado Bosch realiza estos trabajos rápida y concienzudamente.

Deseche los lubricantes y agentes limpiadores respetando el medio ambiente. Observe las prescripciones legales al respecto.

Servicio técnico y atención al cliente

Robert Bosch GmbH se responsabiliza del suministro contractual de este producto dentro del marco de las disposiciones legales y específicas de cada país. En caso de reclamación diríjase por favor al siguiente punto:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características de la herramienta eléctrica.

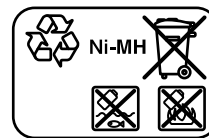
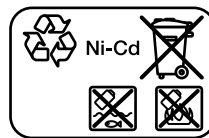
Eliminación

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

Acumuladores/pilas:



Ni-Cd: Níquel cadmio

Atención: Este tipo de acumuladores contiene cadmio, un metal pesado altamente tóxico.

Ni-MH: Níquel Metal Hidruro

No arroje los acumuladores o pilas a la basura, ni al fuego, ni al agua. Los acumuladores y pilas, a ser posible estando descargados, deberán guardarse para que sean reciclados o eliminarse de manera ecológica.

Sólo para los países de la UE:

Conforme a la directiva 2006/66/CE deberán reciclarse los acumuladores/pilas defectuosos o agotados.

Los acumuladores/pilas agotados pueden entregarse directamente a su distribuidor habitual de Bosch:

España

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.
Polig. Ind. II, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34 9 01 11 66 97

Reservado el derecho de modificación.

Português

Indicações de segurança

Indicações gerais de advertência para ferramentas eléctricas

⚠ ATENÇÃO Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O

desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "Ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- ▶ **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- ▶ **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- ▶ **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- ▶ **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- ▶ **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- ▶ **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes do aparelho em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

- ▶ **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- ▶ **Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.

- ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- ▶ **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento.** Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- ▶ **Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- ▶ **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças. Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inesperadas.
- ▶ **Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização.** Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.

52 | Português

- ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.

Manuseio e utilização cuidadosos de ferramentas com acumuladores

- ▶ **Só carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador apropriado para um certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.
- ▶ **Só utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores apropriados.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.
- ▶ **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- ▶ **No caso de aplicação incorrecta pode vaziar líquido do acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto accidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.

Serviço

- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

Instruções de segurança para aparafusadoras angulares sem fio industriais

- ▶ **Ao executar trabalhos durante os quais possam ser atingidos cabos eléctricos, deverá sempre segurar a ferramenta eléctrica pelas superfícies isoladas do punho.** O contacto com um cabo sob tensão também pode colocar sob tensão as peças metálicas da ferramenta eléctrica e levar a um choque eléctrico.
- ▶ **Não fure nem corte em paredes ou outras áreas ocultas nas quais possam passar cabos eléctricos e não fixe nada a essas paredes ou áreas.** Se não puder evitá-lo, retire todos os fusíveis ou interruptores de protecção que protegem esta área de trabalho.
- ▶ **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- ▶ **Colocar o comutador do sentido de rotação na posição central antes de todos os trabalhos na ferramenta eléctrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.), assim como o para o transporte e arrecadação.** Há perigo de lesões se o interruptor de ligar-desligar for accionado involuntariamente.

- ▶ **Segurar a ferramenta eléctrica com firmeza.** Ao apertar ou soltar parafusos podem ocorrer, por instantes, altos momentos de reacção.

- ▶ **Utilize apenas ferramentas de trabalho que se encontrem em perfeitas condições e não apresentem sinais de desgaste.** As ferramentas de trabalho com defeito podem, por exemplo, quebrar e causar ferimentos e danos materiais.
- ▶ **Ao introduzir a ferramenta de trabalho, deverá assegurar-se de que a ferramenta de trabalho esteja bem firme na fixação da ferramenta.** Se a ferramenta de trabalho não estiver bem firme na fixação da ferramenta, é possível que se solte e não possa mais ser controlada.
- ▶ **Tenha cuidado ao apertar parafusos longos, pois, consoante o tipo de parafusos a ferramenta de trabalho utilizada, existe perigo de desliz.** Muitas vezes não é possível controlar tão bem os parafusos longos e, ao apertá-los, há o perigo de escorregar e se magoar.
- ▶ **Antes de ligar a ferramenta eléctrica, tenha atenção ao sentido de rotação definido.** Se, por exemplo, pretender soltar um parafuso e o sentido de rotação estiver definido para apertar o parafuso, tal pode causar um movimento bastante descontrolado da ferramenta eléctrica.
- ▶ **Não utilize a ferramenta eléctrica como berbequim.** As ferramentas eléctricas com um acoplamento de desligamento não são adequadas para furar. O acoplamento pode desligar-se automaticamente e sem pré-aviso.

Acumulador

- ▶ **Evitar que o aparelho seja ligado sem querer. Assegurar-se de que o interruptor de ligar-desligar esteja na posição desligada, antes de colocar um acumulador.** Não deverá transportar a ferramenta eléctrica com o seu dedo sobre o interruptor de ligar-desligar nem colocar o acumulador na ferramenta eléctrica ligada, pois isto poderá causar acidentes.
- ▶ **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.
- ▶ **Proteger o acumulador contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, água e humidade.** Há risco de explosão.
- ▶ **Não curto-circuitar o acumulador.** Há risco de explosão.
- ▶ **Os acumuladores podem apresentar fugas perante condições extremas de utilização e temperatura. Em caso de um acumulador com fugas, evite o contacto com a pele e os olhos.** O líquido do acumulador é corrosivo e pode causar queimaduras químicas do tecido. Se o líquido entrar em contacto com a pele, lave de imediato com sabão e água e, de seguida, com sumo de limão ou vinagre. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, enxagúe com água durante, pelo menos, 10 minutos e consulte um médico de imediato.
- ▶ **Só utilizar acumuladores Bosch com a tensão indicada na placa de características do seu produto.** Se forem usados outros acumuladores, p. ex. imitações, acumuladores restaurados ou acumuladores de outras marcas, há perigo de lesões, assim como danos materiais devido a explosões de acumuladores.

Descrição do produto e da potência



Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Abrir a página basculante contendo a apresentação do aparelho, e deixar esta página aberta enquanto estiver lendo a instrução de serviço.

Utilização conforme as disposições

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

A ferramenta eléctrica destina-se a apertar e desapertar parafusos, porcas e outros fechos roscados nas gamas de medição e de potência indicadas.

A ferramenta eléctrica não é apropriada para usar como berbequim; para evitar danos pessoais e materiais, nunca utilize uma ferramenta eléctrica com acoplamento de desligamento para furar.

A luz desta ferramenta eléctrica serve para iluminar a área de trabalho directa da ferramenta eléctrica e não é adequada para a iluminação ambiente no âmbito doméstico.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Devido à respectiva rotação à esquerda lenta, a ferramenta eléctrica é adequada para o funcionamento com um encaixe plano aberto. Destina-se a aparafusamentos em locais acessíveis apenas de um lado, p. ex. em tubagens.

Não se destina a desapertar aparafusamentos.

A ferramenta eléctrica não é apropriada para usar como berbequim; para evitar danos pessoais e materiais, nunca utilize uma ferramenta eléctrica com acoplamento de desligamento para furar.

A luz desta ferramenta eléctrica serve para iluminar a área de trabalho directa da ferramenta eléctrica e não é adequada para a iluminação ambiente no âmbito doméstico.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta eléctrica na página de esquemas.

- 1 Ferramenta de trabalho (p. ex. boca da aparafusadora)

- 2 Fixação da ferramenta
- 3 Mandril angular
- 4 Chave de bocas, tamanho 27 mm
- 5 Área da chave na flange do mandril
- 6 Chave de forqueta; tamanho 22 mm
- 7 Corrediça para pré-selecção do binário
- 8 Arco de suspensão
- 9 Indicador LED dos aparafusamentos
- 10 Indicador LED do nível de carga do acumulador
- 11 Acumulador com contacto de encaixe APT
- 12 Tecla de destravamento do acumulador
- 13 Interruptor de ligar-desligar
- 14 Comutador do sentido de rotação
- 15 Ranhura de fixação para o aro de suspensão
- 16 Suporte LED
- 17 Anel de marcação
- 18 Luz de trabalho
- 19 Área da chave na porca de capa
- 20 Contraporca
- 21 Carregador
- 22 Ficha de rede
- 23 Indicador LED verde no carregador
- 24 Indicador LED vermelho no carregador
- 25 Tomada de conexão para um adaptador de tensão no 4EXACT
- 26 Ficha de conexão D-Sub
- 27 Parafusos na ficha de conexão D-Sub
- 28 Adaptador de tensão
- 29 Mandril de substituição rápida
- 30 Ferramenta de ajuste
- 31 Chave curva para sextavado interior
- 32 Disco de ajuste
- 33 Tampa do motor
- 34 Anel de retenção
- 35 Cavidade na carcaça
- 36 Punho (superfície isolada)
- 37 Punho (superfície isolada)

Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Aparafusadora angular sem fio industrial ANGLE EXACT		2	3	6
Número de produto 0 602 490 647	... 656	... 652
Máx. binário de aparafusamento duro/macio conforme ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Número de rotações em vazio n_0	min^{-1}	110	420	650
Tensão nominal	V	9,6	9,6	9,6
Sentido de rotação				
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Tipo de protecção		IP 20	IP 20	IP 20

54 | Português

Aparafusadora angular sem fio industrial ANGLE EXACT		7	8	15				
Número de produto 0 602 490 669	... 651	... 650				
Máx. binário de aparafusamento duro/macio conforme ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15				
Número de rotações em vazio n_0	min ⁻¹	110	420	250				
Tensão nominal	V	9,6	9,6	9,6				
Sentido de rotação								
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Tipo de protecção		IP 20	IP 20	IP 20				
Aparafusadora angular sem fio industrial ANGLE EXACT		17	23	30				
Número de produto 0 602 490 675	... 673	... 671				
Máx. binário de aparafusamento duro/macio conforme ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28				
Número de rotações em vazio n_0	min ⁻¹	560	320	220				
Tensão nominal	V	14,4	14,4	14,4				
Sentido de rotação								
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5				
Tipo de protecção		IP 20	IP 20	IP 20				
Aparafusadora angular sem fio industrial ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF				
Número de produto 0 602 490 690	... 693	... 691				
Binário máx. de um tipo de aparafusamento mais duro com rotação à direita*	Nm	10	16	20				
N.º de rotações em vazio n_0 na rotação à direita*	min ⁻¹	340	440	300				
Tensão nominal	V	9,6	14,4	14,4				
Sentido de rotação								
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5				
Tipo de protecção		IP 20	IP 20	IP 20				
* Na rotação à esquerda, as ferramentas eléctricas trabalham mais lentamente e têm um binário mais reduzido. O binário e o número de rotações na ferramenta de trabalho alteram-se em função da relação de transmissão do encaixe plano.								
Aparafusadora angular sem fio industrial ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420				
Número de produto 0 602 492 611	... 609	... 607				
Máx. binário de aparafusamento duro/macio conforme ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14				
Número de rotações em vazio n_0	min ⁻¹	900	650	420				
Tensão nominal	V	9,6	9,6	9,6				
Sentido de rotação								
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Tipo de protecção		IP 20	IP 20	IP 20				
Aparafusadora angular sem fio industrial ANGLE EXACT		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
Número de produto 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Máx. binário de aparafusamento duro/macio conforme ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Número de rotações em vazio n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Tensão nominal	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Sentido de rotação								
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Tipo de protecção		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Português | 55

Acumuladores de níquel-cádmio	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Número de produto 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Número de elementos	8	8	10	10	12	12
Tensão do acumulador	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4
Capacidade	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70

Baterias Ni-MH	9,6	12,0	14,4
Número de produto 2 607 335 681	... 683	... 685
Número de elementos	8	10	12
Tensão do acumulador	V	9,6	12,0
Capacidade	Ah	2,6	2,6
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70

Mandril angular	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"
Número de produto 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
máx. binário de aparafusamento duro conforme ISO 5393	Nm	20	25	30	20
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23

Mandril direito	SWF ○ 1/4"
Nº do produto	0 607 453 631
máx. binário de aparafusamento duro conforme ISO 5393	Nm
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg

Informação sobre ruídos/vibrações

Valores de medição para ruídos, averiguados conforme EN 60745.

O nível de pressão acústica avaliado como A do aparelho é tipicamente 70 dB(A). Incerteza K = 3 dB.

O nível de ruído durante o trabalho pode ultrapassar 80 dB(A).

Usar protecção auricular!

Totais valores de vibrações a_h (soma dos vectores de três direcções) e incerteza K averiguada conforme EN 60745: Parafusos: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

O nível de vibrações indicado nestas instruções foi medido de acordo com um processo de medição normalizado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de ferramentas eléctricas. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta eléctrica. Se, contudo, a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicações, com acessórios diferentes, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de vibrações para o período completo de trabalho.

Para uma estimacção exacta da carga de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a carga de vibrações durante o completo período de trabalho.


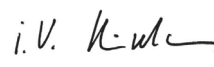
Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas eléctricas e de ferramentas de trabalho, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

Declaração de conformidade

Declaramos, sob a nossa inteira responsabilidade, que o produto descrito nos "Dados Técnicos" está em conformidade com as seguintes normas ou os seguintes documentos normativos: EN 60745, EN 50518 de acordo com as disposições das directivas 2009/125/CE (regulamento de 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/CE.

Processo técnico (2006/42/CE) em:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

 i. V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

56 | Português

Montagem

Volume de fornecimento

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Estas aparafusadoras angulares sem fio industriais são fornecidas sem ferramentas de trabalho, mandril angular, mandril direito, acumuladores, carregador, estabilizadores de tensão ou adaptadores de tensão.

Os adaptadores de tensão devem ser utilizados exclusivamente para a ligação da aparafusadora angular sem fio industrial da Bosch aos estabilizadores de tensão 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Estas aparafusadoras angulares sem fio industriais são fornecidas sem ferramentas de trabalho, encaixe plano, flange intermédia, acumuladores, carregador, estabilizadores de tensão ou adaptadores de tensão.

Os adaptadores de tensão devem ser utilizados exclusivamente para a ligação da aparafusadora angular sem fio industrial da Bosch aos estabilizadores de tensão 4EXACT.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 30-300

Estas aparafusadoras angulares sem fio industriais são fornecidas sem ferramentas de trabalho, mandril angular, mandril direito, acumuladores e carregador.

Estas ferramentas eléctricas não são apropriadas para o funcionamento com o estabilizador de tensão.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Estas aparafusadoras angulares sem fio industriais são fornecidas com mandril angular, mas sem ferramenta de trabalho, acumuladores e carregador.

Estas ferramentas eléctricas não são apropriadas para o funcionamento com o estabilizador de tensão.

Área de funcionamento e de armazenamento



A ferramenta eléctrica é exclusivamente adequada para o funcionamento em locais de utilização fechados.

Para um funcionamento em perfeitas condições, a temperatura ambiente admissível deve situar-se entre -5 °C e $+50\text{ °C}$ (23 °F e 122 °F), com uma humidade relativa do ar admissível entre 20 e 95 % sem condensação.

O acumulador deve ser armazenado a uma temperatura entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F) para evitar danos nos elementos do acumulador.

Montagem do mandril angular

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 30

Nestas aparafusadoras angulares sem fio industriais é necessário montar primeiro um mandril angular adequado (veja "Mandril angular", página 55).

► **Certifique-se de que o comutador do sentido de rotação está no centro (bloqueio de ligação) ou que o acumulador foi retirado da ferramenta eléctrica, antes de montar, deslocar ou desmontar um mandril.**

Segure bem a ferramenta eléctrica com a chave de bocas **6** na área da chave **5** da flange do mandril angular.

► **Nunca apertar o aparelho pelas metades da carcaça!**

Coloque o mandril angular **3** na posição pretendida sobre a flange e aperte a porca de capa com a chave de bocas **4** na área da chave **19**.

Nessa ocasião, segure a chave de bocas **6** pela flange do mandril angular.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Nestas aparafusadoras angulares sem fio industriais é necessário montar primeiro um encaixe plano adequado.

Existem diversos encaixes planos disponíveis no mercado. Solicite ao seu agente autorizado o encaixe plano mais adequado.

► **Respeite as prescrições de montagem do encaixe plano.**

ANGLE EXACT 25-200 | 30-300

Estas aparafusadoras angulares sem fio industriais só podem ser operadas com o mandril angular O 607 451 618.

Dispositivo de suporte

Com o aro de suspensão da ferramenta **8** é possível fixar a ferramenta eléctrica a um dispositivo de suporte.

Coloque o aro de suspensão da ferramenta **8** sobre a ferramenta eléctrica e faça-o engatar na ranhura **15**.

► **Controle regularmente o estado do aro de suspensão da ferramenta e dos ganchos no dispositivo de suporte.**

Processo de carga

Nota: Os carregadores e os acumuladores não estão incluídos no volume de fornecimento.

A ficha de rede ilustrada pode divergir da ficha de rede na sua ferramenta eléctrica.

► **Certifique-se de que o carregador e o acumulador são adequados para a rede eléctrica específica do seu país.**

Carregador AL 2450 DV (veja figura A)

Conecte o carregador **21** com a ficha de rede **22** ao abastecimento de energia eléctrica e encaixe o acumulador **11** na posição correcta no compartimento de carga do carregador.

► **Não coloque/retire o acumulador com violência.** Os acumuladores com contacto de encaixe APT (**A**kkPack **T**op) são concebidos de maneira a só poderem ser utilizados se inseridos correctamente na ferramenta eléctrica ou no carregador.

O indicador LED verde **23** começa a piscar. Isto indica o fluxo da corrente de carga. O processo de carregamento pára automaticamente quando o acumulador está completamente carregado.

Se o indicador LED verde deixar de piscar, mas se iluminar de modo uniforme, significa que o processo de carregamento está concluído.

Um sinal acústico é emitido durante aprox. 2 segundos, assinalando o carregamento completo do acumulador.

Uma luz permanente do indicador LED vermelho **24** indica um processo de carregamento com corrente de carga reduzida. Quando o indicador LED vermelho piscar, não é possível realizar nenhum processo de carregamento.

Erros – Causas e soluções

Causa	Solução
Os indicadores LED não acendem	
A ficha de rede do carregador não está (correctamente) introduzida	Introduzir a ficha de rede (totalmente) na tomada
Tomada, cabo de rede ou carregador com defeito	Controlar a tensão de rede, se necessário, permitir que o carregador seja controlado por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas eléctricas Bosch
Nenhum processo de carga possível	
A temperatura do acumulador está fora da gama permitida	Coloque a temperatura do acumulador na gama de temperatura permitida entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F) por meio das respectivas medidas de arrefecimento ou aquecimento
Contactos do acumulador sujos	Limpar os contactos do acumulador, p. ex. colocando e retirando repetidamente o acumulador, se necessário substituir o acumulador
Acumulador com defeito	Substituir o acumulador
O acumulador não foi (correctamente) introduzido	Introduzir o acumulador (completamente) no compartimento de carga do acumulador

Estabilizador de tensão (veja figura B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Nota: Em alternativa ao funcionamento por acumulador, as aparafusadoras angulares sem fio industriais podem também ser operadas com um estabilizador de tensão.

A ficha de rede ilustrada pode divergir da ficha de rede na sua ferramenta eléctrica.

- ▶ **Certifique-se de que o estabilizador de tensão é adequado para a rede eléctrica específica do seu país.**

Para além do estabilizador de tensão 4EXACT e do cabo de corrente eléctrica adequado, necessita de um adaptador de tensão com a mesma tensão nominal da sua aparafusadora.

- ▶ **A tensão no estabilizador de tensão (indicador LED) tem de coincidir com a tensão da aparafusadora.** O estabilizador de tensão é exclusivamente apropriado para as aparafusadoras sem fio industriais da Bosch das séries EXACT, ANGLE EXACT e BT-EXACT com uma tensão entre 9,6 V e 14,4 V. Caso contrário, existe perigo de incêndio e explosão.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Estas aparafusadoras sem fio industriais não podem ser operadas com um estabilizador de tensão.

Conexão à alimentação de energia

Nota: Tenha atenção ao facto de que a ferramenta eléctrica não é fornecida já com um acumulador ou um adaptador de tensão montados.

- ▶ **Nunca conserve os acumuladores dentro de uma ferramenta sem fio.** Os acumuladores duram mais e carregam mais depressa se forem armazenados em separado. Após um armazenamento prolongado, carregue o acumulador totalmente antes da utilização.

Carregar o acumulador

Carregue o acumulador antes de o instalar na ferramenta eléctrica num carregador adequado para o efeito. A descrição exacta do processo de carregamento consta do manual de operação do carregador e das indicações contidas neste manual (veja "Processo de carga", página 56).

O acumulador está equipado com um controlo de temperatura NTC que permite um carregamento apenas na gama de temperaturas entre 0 °C (+32 °F) e 45 °C (+113 °F). Isto garante uma elevada vida útil do acumulador. Uma utilização correcta pressupõe que o acumulador possa ser recarregado até 3000 vezes.

Um acumulador novo ou não utilizado durante muito tempo, só desenvolve a sua completa potência após aprox. 5 ciclos de carga e descarga.

Os acumuladores só devem ser recarregados quando o indicador LED "nível de carga do acumulador" da ferramenta eléctrica acender uma luz vermelha.

Colocação/remoção da pilha

Pressione o comutador do sentido de rotação **14** para a posição central. Isto bloqueia o interruptor de ligar-desligar **13** na posição "desligada", o que vai impedir a ligação inadvertida da ferramenta eléctrica.

Empurre o acumulador carregado **11** no punho da ferramenta eléctrica.

Assegure-se de que o acumulador é colocado na posição correcta e que as teclas de travamento **12** engatam de forma perceptível no punho da ferramenta eléctrica.

- ▶ **Não coloque/retire o acumulador com violência.** Os acumuladores com contacto de encaixe APT (Akku Pack Top) são concebidos de maneira a só poderem ser utilizados se inseridos correctamente na ferramenta eléctrica ou no carregador.

Para retirar o acumulador **11**, prima em ambos os lados das teclas de travamento **12** e puxe o acumulador para baixo, retirando-o do punho.

Colocar e retirar o adaptador de tensão (veja figura C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Selecione o adaptador de tensão adequado à tensão nominal da sua ferramenta eléctrica.

Os adaptadores de tensão distinguem-se em função da tensão pela cor da carcaça da ficha de conexão D-Sub **26**. A carcaça da ficha de conexão D-Sub para a tensão de 9,6 V é azul clara e para a tensão 14,4 V é preta.

58 | Português

- **A carcaça do adaptador 28 só pode ser montada ou desmontada na aparafusadora sem fio industrial com o estabilizador de tensão desligado ou com a ficha de conexão retirada do estabilizador de tensão 26.**

Pressione o comutador do sentido de rotação 14 para a posição central. Isto bloqueia o interruptor de ligar-desligar 13 na posição "desligada", o que vai impedir a ligação inadvertida da ferramenta eléctrica.

Deslize a carcaça do adaptador 28 no punho da ferramenta eléctrica. Certifique-se de que coloca a carcaça do adaptador na posição correcta e que as teclas de travamento 12 engatam de forma perceptível no punho da ferramenta eléctrica.

De seguida, encaixe a ficha de conexão 26 do adaptador de tensão adequado à sua ferramenta eléctrica na tomada de conexão 25. Aparafuse a ficha de conexão 26 na tomada de conexão 25, enroscando ambos os parafusos 27 manualmente.

Para retirar o adaptador de tensão, desenrosque ambos os parafusos 27 na tomada de conexão 26 do estabilizador de tensão desligado e retire a ficha de conexão da tomada 25.

De seguida, prima em ambos os lados das teclas de travamento 12 e retire a carcaça do adaptador 28 para fora do punho da ferramenta eléctrica.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 |
25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380
40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Estas aparafusadoras sem fio industriais não podem ser operadas com um estabilizador de tensão.

Troca de ferramenta no mandril com bucha de aperto rápido (veja figura D)

- **Ao introduzir a ferramenta de trabalho, deverá assegurar-se de que a ferramenta de trabalho esteja bem firme na fixação da ferramenta.** Se a ferramenta de trabalho não estiver bem firme na fixação da ferramenta, é possível que se solte e não possa mais ser controlada.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

Para estas aparafusadoras angulares sem fio industriais está disponível um mandril direito com uma bucha de aperto rápido de 1/4" (número de produto 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Para estas aparafusadoras angulares sem fio industriais está disponível um mandril angular com uma bucha de aperto rápido de 1/4" (número de produto 0 607 452 630).

Introduzir a ferramenta de trabalho

Empurre a bucha de aperto rápido 29 para a frente. Introduza a ferramenta de trabalho 1 no encaixe 2 e volte a soltar a bucha de aperto rápido.

Utilize apenas ferramentas de trabalho com a haste de encaixe adequada (sextavado de 1/4").

Não tente inserir a broca nesta bucha de aperto rápido.

As aparafusadoras angulares sem fio industriais com acoplamento de desligamento não são adequadas para furar. O acoplamento pode desligar-se automaticamente e sem pré-aviso. Se continuar a furar após o desligamento do acoplamento, a ferramenta eléctrica pode escapar-se do punho até o acoplamento de desligamento voltar a ser activado.

Retirar a ferramenta de trabalho

Empurre a bucha de aperto rápido 29 para a frente. Retire a ferramenta de trabalho 1 do encaixe 2 e volte a soltar a bucha de aperto rápido.

Troca de ferramenta no mandril com quadrado exterior

- **Ao introduzir a ferramenta de trabalho, deverá assegurar-se de que a ferramenta de trabalho esteja bem firme na fixação da ferramenta.** Se a ferramenta de trabalho não estiver bem firme na fixação da ferramenta, é possível que se solte e não possa mais ser controlada.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15

Para estas aparafusadoras angulares sem fio industriais estão disponíveis um mandril angular com quadrado de 1/4" (número de produto 0 607 453 617) e um mandril angular com quadrado de 3/8" (número de produto 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 |
23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Para estas aparafusadoras angulares sem fio industriais está disponível um mandril angular com um quadrado de 3/8" (número de produto 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

Estas aparafusadoras angulares sem fio industriais são fornecidas com um mandril angular com um quadrado de 3/8".

Introduzir a ferramenta de trabalho

Pressione o pino no quadrado do encaixe 2, p. ex. com ajuda de uma chave de parafusos fina, para dentro e introduza a ferramenta de trabalho 1 no quadrado. Certifique-se de que o pino engata no alojamento da ferramenta de trabalho.

Retirar a ferramenta de trabalho

Pressione o pino no alojamento da ferramenta de trabalho 1 para dentro e retire a ferramenta de trabalho do encaixe 2.

Troca de ferramenta no mandril com sextavado interior (veja figura E)

- **Ao introduzir a ferramenta de trabalho, deverá assegurar-se de que a ferramenta de trabalho esteja bem firme na fixação da ferramenta.** Se a ferramenta de trabalho não estiver bem firme na fixação da ferramenta, é possível que se solte e não possa mais ser controlada.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15

Para estas aparafusadoras angulares sem fio industriais está disponível um mandril angular com um sextavado interior de 1/4" (número de produto 0 607 453 618).

Introduzir a ferramenta de trabalho

Introduza a ferramenta de trabalho 1 no sextavado interior do encaixe 2, até esta engatar de forma perceptível.

Retirar a ferramenta de trabalho

Retire a ferramenta de trabalho 1 do encaixe 2, se necessário, com a ajuda de uma pinça.

Funcionamento



Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção. Utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de pó e sapatos de segurança antiderapantes. Capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduzem o risco de lesões.

Colocação em funcionamento

Quando pretender iniciar a ferramenta eléctrica, deverá primeiro ajustar o sentido de rotação com o comutador do sentido de rotação **14**: a ferramenta eléctrica só inicia quando o comutador do sentido de rotação **14** não estiver na posição central (bloqueio de ligação).

Ajustar o sentido de rotação (veja figura F)

Rotação à direita: Premir o comutador do sentido de rotação **14** completamente para a esquerda, para atarraxar parafusos.

Marcha à esquerda: Premir o comutador do sentido de rotação completamente para a direita **14** para soltar ou desatarraxar parafusos.


► **Só accionar o comutador de sentido de rotação 14 com a ferramenta eléctrica parada.**

Ligar a luz de trabalho LED

A luz de trabalho **18** permite a iluminação do local de aparafusamento em caso de condições de iluminação desfavoráveis. Para acender a luz de trabalho **18**, prima ligeiramente o interruptor de ligar-desligar **13**. Se premir o interruptor de ligar-desligar com mais firmeza, a ferramenta eléctrica é ligada e a luz de trabalho continua acesa.

► **Não olhar directamente para a luz de trabalho pois poderá ser ofuscado.**

Ligar e desligar



As aparafusadoras têm um **acoplamento de desligamento**, dependente do binário, que pode ser ajustado numa faixa abrangente. Ele actua assim que o binário ajustado for atingido.

Nota: Se operar a aparafusadora com um adaptador de tensão, terá primeiro de colocar o estabilizador de tensão em funcionamento.

Para **ligar** a ferramenta eléctrica, deverá apertar o interruptor de ligar-desligar **13** até o fim.

A ferramenta eléctrica **se desliga automaticamente** assim que o binário ajustado for alcançado.

► **O binário pré-ajustado não é alcançado se o interruptor de ligar-desligar 13 for solto antecipadamente.**

Para poupar energia só deverá ligar a ferramenta eléctrica quando ela for utilizada.

Indicações de trabalho

► **Colocar o comutador do sentido de rotação na posição central antes de todos os trabalhos na ferramenta eléctrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.), assim como o para o transporte e arrecadação.** Há perigo de lesões se o interruptor de ligar-desligar for accionado involuntariamente.

► **Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferramenta eléctrica.** A perda de controle sobre a ferramenta eléctrica pode levar a lesões.

Ajustar binário (veja figuras G – I)

O binário depende da pré-tensão de mola do acoplamento de desligamento. Ao alcançar o binário ajustado, o acoplamento de desligamento é activado tanto na rotação à direita como à esquerda.

Para ajustar o binário individual, utilize apenas a ferramenta de ajuste **30** fornecida em conjunto.

Puxe a corredeira **7** na ferramenta eléctrica completamente para trás.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Introduza uma chave sextavada interior **31** na ferramenta eléctrica **1** e rode-a lentamente.

Assim que for possível visualizar uma pequena concavidade (disco de ajuste **32**) na abertura da carcaça no acoplamento, introduza a ferramenta de ajuste **30** nesta concavidade e rode-a.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Respeite as informações relativas ao encaixe plano que adquiriu ou pergunte ao seu agente autorizado.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Rode lentamente o encaixe com uma chave de bocas **2**.

Assim que for possível visualizar uma pequena concavidade (disco de ajuste **32**) na abertura da carcaça no acoplamento, introduza a ferramenta de ajuste **30** nesta concavidade e rode-a.

Rodar para a direita aumenta o binário, rodar para a esquerda reduz o binário.

Retire a ferramenta de ajuste **30**. Volte a empurrar a corredeira **7** para a frente, para proteger o acoplamento de sujidade.

Nota: O ajuste necessário depende do tipo de união roscada e é determinado por intermédio de várias tentativas. Verificar o aparafusamento de teste com uma chave dinamométrica.

► **Ajuste o binário apenas na gama de potência indicada, pois, caso contrário, o acoplamento de desligamento não voltará a activar.**

Marcar o ajuste do binário

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

No caso destas aparafusadoras angulares sem fio industriais, é necessário remover primeiro o mandril angular, veja "Ajuste do mandril angular", página 60.

Agora já pode marcar o binário, tal como é descrito de seguida.

60 | Português

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Para a identificação de binários individualmente ajustados, pode substituir o anel de marcação **17** por um anel de marcação de outra cor.

Se, por exemplo, utilizar algumas ferramentas eléctricas EXACT com um binário de aperto de 4,5 Nm, pode utilizar anéis de marcação para a identificação do seu binário. Se utilizar mais ferramentas eléctricas EXACT numa outra área de montagem, cujo binário esteja ajustado para 7,5 Nm, pode utilizar um anel de marcação de outra cor (preto, azul, verde ou amarelo), a fim de identificar o binário nesta área. Os anéis de marcação de cores diferentes destinam-se a auxiliar os técnicos de montagem, permitindo-lhes identificar mais rapidamente qual o binário a ajustar na respectiva ferramenta eléctrica.

Pressione o anel de marcação **17** com uma lâmina fina da chave de parafusos, uma espátula ou um utensílio semelhante.

Utilize a ferramenta eléctrica sempre com um anel de marcação, a fim de se certificar de que a carcaça está protegida contra pó e sujidade.

Indicação LED**Indicação do nível de carga do acumulador**

Se for necessário carregar o acumulador **11**, o indicador LED **10** pisca a verde e é emitido um sinal acústico. Nessa ocasião, só é possível efectuar 6-8 aparafusamentos.

Se o indicador LED acender a vermelho, isso significa que a capacidade já não chega para um novo aparafusamento ou que a ferramenta eléctrica foi sobrecarregada. Não é possível voltar a ligar a ferramenta eléctrica. O bloqueio de ligação permanece activo até que o acumulador seja retirado da ferramenta eléctrica e seja novamente introduzido um acumulador carregado.

Se trabalhar com um adaptador de tensão, o indicador LED **10** vermelho indica uma sobrecarga.

Se o indicador LED **10** piscar a vermelho, significa que a ferramenta eléctrica sobreaqueceu e está fora de funcionamento. Aguarde até que a luz intermitente se apague após breves instantes, antes de voltar a colocar a ferramenta eléctrica em funcionamento.

Se, após cada carregamento, o tempo de funcionamento da ferramenta eléctrica for consideravelmente mais reduzido, isso indica que o acumulador terá de ser substituído em breve. Elimine os acumuladores usados de acordo com as disposições legais/específicas do país.

**Indicador dos aparafusamentos**

Ao alcançar o binário predefinido, o acoplamento de desligamento é activado. O indicador LED **9** acende-se a verde.

Se o binário predefinido não for alcançado, o indicador LED **9** acende-se a vermelho e é emitido um sinal acústico. É necessário voltar a realizar o aparafusamento uma vez mais.

Protecção contra repetição

Se o acoplamento de desligamento for activado durante o aparafusamento, o motor desliga-se. Só é possível religar após uma pausa de 0,7 segundos. Estará, assim, a evitar um reaperto inadvertido de aparafusamentos já realizados.

Ajuste do mandril angular

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Pode ajustar o mandril angular **3** em oito posições no total.

Segure bem a ferramenta eléctrica com a chave de bocas **6** na área da chave **5** da flange do mandril angular.

► Nunca apertar o aparelho pelas metades da carcaça!

Desaperte a porca de capa com a chave de bocas **4** na área da chave **19**. Ajuste o mandril angular **3** respectivamente em 45° para a posição pretendida e volte a apertar a porca de capa com a chave de bocas **4** na área da chave **19**.

Nessa ocasião, segure a chave de bocas **6** pela flange do mandril angular.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Respeite as informações relativas ao encaixe plano que adquiriu ou pergunte ao seu agente autorizado.

Ajuste do mandril angular (veja figura J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

O mandril angular **3** com encaixe **2** pode ser ajustado de forma contínua em 360°.

Solte a contraporca **20**, engatando uma ferramenta adequada na abertura da contraporca e rodando no sentido da seta **a** (rosca à direita).

Rode o mandril angular **3** no sentido da seta **b**, até ao ângulo de trabalho desejado, mas apenas uma vez em 360° no máximo.

Fixe o mandril angular **3** nesta posição, rodando a contraporca **20** no sentido da seta **c** contra o mandril angular. Volte a apertar a contraporca **20** com um binário de aperto de no máx. 50 Nm.

O mandril angular **3** também pode ser completamente removido, se pretender substituir o anel de marcação **17** por outro de outra cor ou ajustar a luz de trabalho. Em primeiro lugar, coloque a luz de trabalho na posição pretendida (veja "Ajustar a luz de trabalho LED", página 61), antes de ajustar o mandril angular.

Solte a contraporca **20**, engatando uma ferramenta adequada na abertura da contraporca e rodando no sentido da seta **a** (rosca à direita).

Rode o mandril angular **3** no sentido da seta **b** até ser possível removê-lo.

Rode a contraporca **20** no sentido da seta **a** da carcaça do motor **33**.

Agora já pode substituir o anel de marcação ou ajustar a luz de trabalho.

- Rode a contraporca **20** no sentido da seta **c** sobre a carcaça do motor **33** e volte a enroscar o mandril angular do motor para o lado oposto ao sentido da seta **b**.
- Fixe o mandril angular, rodando a contraporca **20** no sentido da seta **c**.

- Volte a apertar a contraporca **20** com um binário de aperto de aprox. 50 Nm.

Ajustar a luz de trabalho LED (veja figura K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

No caso destas aparafusadoras angulares sem fio industriais, é necessário remover primeiro o mandril angular, veja "Ajuste do mandril angular", página 60.

De seguida, ajuste a luz de trabalho tal como é descrito de seguida.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF 30 | 30 – 300

Pressione o anel de marcação **17** com uma lâmina fina da chave de parafusos, uma espátula ou um utensílio semelhante. Empurre o anel de retenção **34** para trás, sobre a carcaça, utilizando um alicate para anéis de retenção.

Ambas as metades da carcaça do suporte LED **16** que envolvem a luz de trabalho LED **18** podem ser agora colocadas na respectiva posição desejada. Assegure-se de que o cabo na luz de trabalho LED não é danificado e empurre-o, sem o dobrar, na cavidade **35** prevista para o efeito existente na carcaça. Volte a envolver a luz de trabalho LED **18** com ambas as metades da carcaça do suporte LED **16**.

Empurre o anel de retenção **34** e o anel de marcação **17** de volta para a posição original.

Manutenção e serviço

Manutenção e limpeza

- ▶ **Colocar o comutador do sentido de rotação na posição central antes de todos os trabalhos na ferramenta eléctrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.), assim como o para o transporte e arrecadação.** Há perigo de lesões se o interruptor de ligar-desligar for accionado involuntariamente.

- ▶ **Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

O acumulador não funciona mais; dirija-se a um serviço pós-venda autorizado para ferramentas eléctricas Bosch.

Lubrificação da ferramenta eléctrica



Lubrificante:

Massa consistente especial para engrenagens (225 ml)

Número de produto 3 605 430 009

Massa Molykote

Óleo de motor SAE 10/SAE 20

Após as primeiras 150 horas de serviço, limpe a engrenagem com um solvente suave. Siga as indicações do fabricante do solvente em termos de utilização e eliminação. No final, lubrifique a engrenagem com massa consistente especial para engrenagens da Bosch. Repita o processo de limpeza respectivamente após 300 horas de serviço a contar a partir da primeira limpeza.

Lubrifique as peças móveis do acoplamento de desligamento a cada 100.000 aparafusamentos com algumas gotas de óleo para motores SAE 10/SAE 20. Relubrifique as partes deslizantes e rotativas com massa Molykote. Nesta ocasião, verifique se o acoplamento apresenta sinais de desgaste, a fim de garantir que a capacidade de repetição e a exactidão não foram afectadas. De seguida, é necessário voltar a ajustar o binário do acoplamento.

- ▶ **Permitir que os trabalhos de manutenção e de reparação sejam executados por pessoal qualificado.** Desta forma é assegurada a segurança da ferramenta eléctrica.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch autorizada executa estes trabalhos de forma rápida e fiável.

Eliminar óleos e materiais de limpeza de acordo com as regras de protecção do meio ambiente. Observar as normas legais.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

A Robert Bosch GmbH é responsável pela entrega contratual deste produto, em conformidade com as disposições legais/específicas de cada país. Em caso de reclamações do produto, entre em contacto com o seguinte departamento:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes é imprescindível indicar o número de produto de 10 dígitos como consta na placa de características da ferramenta eléctrica.

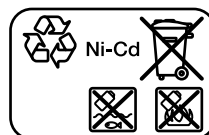
Eliminação

Ferramentas eléctricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias primas.



De acordo com a directiva europeia 2012/19/UE para aparelhos eléctricos e electrónicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, as ferramentas eléctricas que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

Acumuladores/pilhas:



Ni-Cd: Níquel cádmio

Atenção: Estes acumuladores contém cádmio, um metal pesado altamente venenoso.

Ni-MH: Hidreto metálico de níquel

Acumuladores/pilhas não devem ser deitados no lixo doméstico, nem no fogo nem na água. Acumuladores/pilhas devem ser, se possível descarregados, recolhidos, reciclados ou eliminados de forma ecológica.

Apenas países da União Europeia:

Acumuladores e pilhas defeituosos ou gastos devem ser reciclados conforme a directiva 2006/66/CE.

Sob reserva de alterações.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

⚠ AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettrotensile» utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

- ▶ **Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata.** Il disordine oppure zone della postazione di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- ▶ **Evitare d'impiegare l'elettrotensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettrotensili producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- ▶ **Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettrotensile.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettrotensile.

Sicurezza elettrica

- ▶ **La spina di allacciamento alla rete dell'elettrotensile deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad elettrotensili dotati di collegamento a terra.** Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- ▶ **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- ▶ **Custodire l'elettrotensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** La penetrazione dell'acqua in un elettrotensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- ▶ **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l'elettrotensile oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchina che siano in movimento.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- ▶ **Qualora si voglia usare l'elettrotensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

- ▶ **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettrotensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza.** L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

- ▶ **È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'elettrotensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare mai l'elettrotensile in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali.** Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettrotensile può essere causa di gravi incidenti.
 - ▶ **Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale nonché occhiali protettivi.** Indossando abbigliamento di protezione personale come la maschera per polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo e dell'applicazione dell'elettrotensile, si riduce il rischio di incidenti.
 - ▶ **Evitare l'accensione involontaria dell'elettrotensile. Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'elettrotensile sia spento.** Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elettrotensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
 - ▶ **Prima di accendere l'elettrotensile togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese.** Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.
 - ▶ **Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio in ogni situazione.** In questo modo è possibile controllare meglio l'elettrotensile in caso di situazioni inaspettate.
 - ▶ **Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento.** Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.
 - ▶ **In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.
- #### Trattamento accurato ed uso corretto degli elettrotensili
- ▶ **Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamente l'elettrotensile esplicitamente previsto per il caso.** Con un elettrotensile adatto si lavora in modo migliore e più sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazione.
 - ▶ **Non utilizzare mai elettrotensili con interruttori difettosi.** Un elettrotensile con l'interruttore rotto è pericoloso e deve essere aggiustato.

- ▶ **Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare la macchina al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile.** Tale precauzione eviterà che l'elettrotrattente possa essere messo in funzione involontariamente.
- ▶ **Quando gli elettrotrattenti non vengono utilizzati, conservarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non fare usare l'elettrotrattente a persone che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli elettrotrattenti sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.
- ▶ **Eseguire la manutenzione dell'elettrotrattente operando con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobili della macchina funzionino perfettamente, che non s'incepiscano e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la funzione dell'elettrotrattente stesso. Prima di iniziare l'impiego, far riparare le parti danneggiate.** Numerosi incidenti vengono causati da elettrotrattenti la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
- ▶ **Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'incepiscono meno frequentemente e sono più facili da condurre.
- ▶ **Utilizzare l'elettrotrattente, gli accessori opzionali, gli utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre attenendosi alle presenti istruzioni. Così facendo, tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da eseguire.** L'impiego di elettrotrattenti per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di batterie ricaricabili

- ▶ **Caricare la batteria ricaricabile solo ed esclusivamente nei dispositivi di carica consigliati dal produttore.** Per un dispositivo di carica previsto per un determinato tipo di batteria sussiste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo diverso di batteria ricaricabile.
- ▶ **Avere cura d'impiegare negli elettrotrattenti solo ed esclusivamente batterie ricaricabili esplicitamente previste.** L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso potrà dare origine a lesioni e comportare il rischio d'incendi.
- ▶ **Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti e neppure ad altri piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare un cortocircuito dei contatti.** Un eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore potrà dare origine a bruciature o ad incendi.
- ▶ **In caso d'impiego errato si provoca il pericolo di fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile. Evitarne assolutamente il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi immediatamente al medico, qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potrà causare irritazioni cutanee o ustioni.

Assistenza

- ▶ **Fare riparare l'elettrotrattente solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettrotrattente.

Avvertenze di sicurezza per avvitatori industriali angolari a batteria


- ▶ **Tenere l'apparecchio per le superfici isolate dell'impugnatura qualora venissero effettuati lavori durante i quali la vite potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nascosti.** Il contatto della vite con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione anche parti metalliche dell'apparecchio, causando una scossa elettrica.
- ▶ **Non forare e tagliare in pareti o in altri settori nascosti nei quali potrebbero passare cavi elettrici e non fissare niente negli stessi.** Se non fosse possibile evitarlo, interrompere tutti i fusibili oppure gli interruttori automatici che proteggono questo settore operativo.
- ▶ **Assicurare il pezzo in lavorazione.** Un pezzo in lavorazione può essere bloccato con sicurezza in posizione solo utilizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.
- ▶ **Prima di effettuare lavori all'elettrotrattente (ad es. lavori di manutenzione, cambio d'utensile, ecc.), nonché in caso di trasporto e di conservazione dello stesso, avere sempre cura di portare in posizione media il commutatore per la reversibilità.** In difetto, sussisterà il pericolo di lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interruttore di avvio/di arresto.
- ▶ **Tenere sempre ben saldo l'elettrotrattente.** Serrando a fondo ed allentando le viti è possibile che si verifichino temporaneamente alti momenti di reazione.
- ▶ **Utilizzare esclusivamente utensili in perfetto stato e non usurati.** Utensili ad innesto difettosi potrebbero per esempio rompersi e provocare gravi incidenti e danni materiali.
- ▶ **Applicando un utensile accessorio, assicurarsi che il gambo dell'utensile accessorio sia ben fissato con il mandrino portautensili.** Se l'utensile accessorio non è fissato bene con il mandrino portautensile vi è il pericolo che possa staccarsi e non possa più essere controllato.
- ▶ **Avvitando viti lunghe, prestare sempre particolare attenzione perché, a seconda del tipo di vite e dell'utensile accessorio utilizzato, vi è il pericolo che possa fuoriuscire dalla testa della vite.** Spesso non è possibile controllare bene le viti lunghe e, quindi, vi è il pericolo che durante l'operazione di avvitamento possa verificarsi uno scivolamento e provocare un incidente.
- ▶ **Prima di accendere l'elettrotrattente prestare attenzione al senso di rotazione regolato.** Se ad esempio si desidera allentare una vite ed il senso di rotazione è regolato in modo che la vite venga avvitata, può verificarsi un violento movimento incontrollato dell'elettrotrattente.
- ▶ **Non utilizzare l'elettrotrattente come trapano.** Elettrotrattenti dotati di una frizione di stacco non sono adatti per la foratura. La frizione può disinserirsi automaticamente senza avvertenza.

64 | Italiano

Batteria ricaricabile

► **Evitare accensioni accidentali. Prima di inserire una batteria ricaricabile, assicurarsi che l'interruttore di avvio/arresto si trovi in posizione disinserita.** Trasportando l'elettrotrattensile tenendolo con il dito all'interruttore di avvio/arresto oppure inserendo la batteria ricaricabile quando l'elettrotrattensile è acceso si possono provocare seri incidenti.

► **Non aprire la batteria.** Vi è il pericolo di un corto circuito.

 **Proteggere la batteria ricaricabile dal calore, p. es. anche dall'irradiazione solare continuo, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità.** Esiste pericolo di esplosione.

► **Non mettere la batteria ricaricabile in corto circuito.** Vi è concreto pericolo di esplosione!

► **In caso di condizioni di impiego o di temperatura estreme le batterie ricaricabili possono perdere ermeticità. In caso di una batteria ricaricabile non ermetica evitare il contatto con la pelle o gli occhi.** Il liquido della batteria ricaricabile è corrosivo e può causare ustioni chimiche dei tessuti. Se il liquido entra in contatto con la pelle, lavare immediatamente con sapone ed acqua e successivamente con succo di limone oppure aceto. Se il liquido arriva negli occhi, sciacquare almeno 10 minuti con acqua e consultare immediatamente un medico.

► **Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili originali Bosch dotate della tensione indicata sulla targhetta di identificazione del prodotto.** In caso di impiego di altre batterie ricaricabili, p. es. imitazioni, batterie ricaricabili rigenerate oppure prodotti di terzi, esiste il pericolo di lesioni e di danni alle cose causate da batterie che esplodono.

Descrizione del prodotto e caratteristiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Si prega di aprire la pagina ribaltabile su cui si trova raffigurata schematicamente la macchina e lasciarla aperta mentre si legge il manuale delle Istruzioni per l'uso.

Uso conforme alle norme

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

L'elettrotrattensile è idoneo all'avvitamento ed all'allentamento di viti, madreviti ed altre chiusure filettate nel campo di dimensioni e potenza indicato.

L'elettrotrattensile non è adatto come trapano; per evitare danni a persone ed a cose un elettrotrattensile con frizione di stacco non dovrebbe essere mai utilizzato per forare.

L'illuminazione di questo elettrotrattensile è concepita per illuminare l'area di lavoro dell'elettrotrattensile stesso e non è adatta per illuminare l'ambiente domestico.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Grazie alla sua lenta rotazione sinistrorsa, l'elettrotrattensile è destinato al funzionamento con una testa a cricchetto piatta aperta. Lo stesso è adatto per raccordi filettati su punti accessibili solo da un lato, p. es. su tubazioni.

L'avvitatore non è adatto all'allentamento di raccordi filettati. L'elettrotrattensile non è adatto come trapano; per evitare danni a persone ed a cose un elettrotrattensile con frizione di stacco non dovrebbe essere mai utilizzato per forare.

L'illuminazione di questo elettrotrattensile è concepita per illuminare l'area di lavoro dell'elettrotrattensile stesso e non è adatta per illuminare l'ambiente domestico.

Componenti illustrati




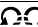

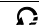


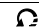



La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illustrazione dell'elettrotrattensile che si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.

- 1 Utensile accessorio (p. es. adattatore per avvitatore)
- 2 Mandrino portautensile
- 3 Testa vite angolare
- 4 Chiave fissa apertura della chiave 27 mm
- 5 Superficie per chiave sulla flangia della testa angolare
- 6 Chiave fissa, apertura della chiave 22 mm
- 7 Spingitore per la preselezione del momento torcente
- 8 Staffa di sospensione
- 9 Indicatore LED avvitamanti
- 10 Indicatore LED stato di carica della batteria ricaricabile
- 11 Batteria con contatto ad innesto APT
- 12 Tasto di sbloccaggio della batteria ricaricabile
- 13 Interruttore di avvio/arresto
- 14 Commutatore del senso di rotazione
- 15 Intagli di fissaggio per staffa di sospensione
- 16 Supporto LED
- 17 Anello marcatore
- 18 Luce di lavoro
- 19 Superficie per chiave sul dado a risvolto
- 20 Controdado
- 21 Stazione di ricarica
- 22 Spina di rete
- 23 Indicatore LED verde sul dispositivo di carica
- 24 Indicatore LED rosso sul dispositivo di carica
- 25 Presa di collegamento per un adattatore di tensione su 4EXACT
- 26 Spina di collegamento d-sub
- 27 Viti sulla spina di collegamento d-sub
- 28 Adattatore di tensione
- 29 Mandrino a cambio rapido
- 30 Utensile di registrazione
- 31 Chiave per viti ad esagono cavo
- 32 Disco di regolazione
- 33 Carcassa motore

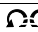

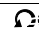
- 34** Anello elastico
35 Cavità nel rivestimento portante
36 Impugnatura (superficie di presa isolata)

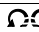
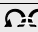
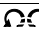
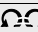
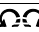


- 37** Impugnatura (superficie di presa isolata)
L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Avvitatori industriali angolari a batteria ANGLE EXACT		2	3	6
Codice prodotto O 602 490 647	... 656	... 652
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici conforme alla norma ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Numero di giri a vuoto n_0	min ⁻¹	110	420	650
Tensione nominale	V	9,6	9,6	9,6
Senso di rotazione				
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Tipo di protezione		IP 20	IP 20	IP 20
Avvitatori industriali angolari a batteria ANGLE EXACT		7	8	15
Codice prodotto O 602 490 669	... 651	... 650
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici conforme alla norma ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Numero di giri a vuoto n_0	min ⁻¹	110	420	250
Tensione nominale	V	9,6	9,6	9,6
Senso di rotazione				
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Tipo di protezione		IP 20	IP 20	IP 20
Avvitatori industriali angolari a batteria ANGLE EXACT		17	23	30
Codice prodotto O 602 490 675	... 673	... 671
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici conforme alla norma ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Numero di giri a vuoto n_0	min ⁻¹	560	320	220
Tensione nominale	V	14,4	14,4	14,4
Senso di rotazione				
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Tipo di protezione		IP 20	IP 20	IP 20
Avvitatori industriali angolari a batteria ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Codice prodotto O 602 490 690	... 693	... 691
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi in rotazione destrorsa*	Nm	10	16	20
Numero di giri vuoto n_0 in rotazione destrorsa*	min ⁻¹	340	440	300
Tensione nominale	V	9,6	14,4	14,4
Senso di rotazione				
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Tipo di protezione		IP 20	IP 20	IP 20
* Nella rotazione sinistrorsa gli elettrotensili sono più lenti ed hanno un momento torcente inferiore. Conformemente al rapporto di trasmissione della testa a cricchetto piatta si modifica il numero di giri ed il momento di coppia all'utensile accessorio.				
Avvitatori industriali angolari a batteria ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Codice prodotto O 602 492 611	... 609	... 607
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici conforme alla norma ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Numero di giri a vuoto n_0	min ⁻¹	900	650	420

66 | Italiano

Avvitatori industriali angolari a batteria ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Tensione nominale	V	9,6	9,6	9,6
Senso di rotazione				
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Tipo di protezione		IP 20	IP 20	IP 20

Avvitatori industriali angolari a batteria ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Codice prodotto 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici conforme alla norma ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Numero di giri a vuoto n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Tensione nominale	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Senso di rotazione								
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Tipo di protezione		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Batteria ricaricabile Ni-Cd		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Codice prodotto 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Numero di elementi		8	8	10	10	12	12
Tensione della batteria ricaricabile	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Autonomia	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

Pacchetto batteria ricaricabile Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Codice prodotto 2 607 335 681	... 683	... 685
Numero di elementi		8	10	12
Tensione della batteria ricaricabile	V	9,6	12,0	14,4
Autonomia	Ah	2,6	2,6	2,6
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80

Testa avvitatrice angolare		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Codice prodotto 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi conforme alla norma ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Testa avvitatrice diritta		QC ○ 1/4"
Codice prodotto		0 607 453 631
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi conforme alla norma ISO 5393	Nm	6
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,22

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori misurati per rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60745.

Il livello di pressione acustica stimato A della macchina ammonta a 70 dB(A). Incertezza della misura K = 3 dB.

Il livello di rumore durante il lavoro può superare 80 dB(A).

Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 60745:

Avvitamento: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme alla norma EN 60745 e può essere utilizzato per confrontare gli

elettrotensili. Lo stesso è idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali dell'elettrotensile. Qualora l'elettrotensile venisse utilizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può differire. Questo può aumentare sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo. Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio è spento oppure è acceso ma non è utilizzato effettivamente. Questo può ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.


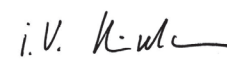
Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni come p. es.: manutenzione dell'elettrotensile e degli accessori, mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto, descritto nella sezione «Dati tecnici», è conforme alle seguenti norme o ai seguenti documenti normativi: EN 60745, EN 50518 secondo le prescrizioni delle Direttive 2009/125/CE (Disposizione 1194/2012), 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2006/42/CE.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ECS

 i. V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaggio

Volume di fornitura

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

I presenti avvitatori industriali angolari a batteria vengono forniti senza utensili, accessori, testa avvitatrice angolare, testa avvitatrice diritta, batteria ricaricabile, caricabatteria, stabilizzatore di tensione o adattatore di tensione.

Gli adattatori di tensione devono essere utilizzati esclusivamente per il collegamento degli avvitatori industriali angolari a batteria Bosch ai stabilizzatori di tensione 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

I presenti avvitatori industriali angolari a batteria vengono forniti senza utensili, accessori, testa a cricchetto piatta, flangia intermedia, batteria ricaricabile, caricabatteria, stabilizzatore di tensione o adattatore di tensione.

Gli adattatori di tensione devono essere utilizzati esclusivamente per il collegamento degli avvitatori industriali angolari a batteria Bosch ai stabilizzatori di tensione 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

I presenti avvitatori industriali angolari a batteria vengono forniti senza utensili, accessori, testa avvitatrice angolare, testa avvitatrice diritta, batteria ricaricabile e caricabatteria. Questi elettrotensili non sono adatti per il funzionamento con lo stabilizzatore di tensione.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

I presenti avvitatori industriali angolari a batteria vengono forniti con testa avvitatrice angolare, ma senza utensili, accessori, batteria ricaricabile e caricabatteria.

Questi elettrotensili non sono adatti per il funzionamento con lo stabilizzatore di tensione.

Ambiente di funzionamento e di magazzinaggio



L'elettrotensile è adatto per il funzionamento esclusivamente in luoghi chiusi.

Per un funzionamento senza problemi, la temperatura ambiente ammessa dovrebbe essere tra -5°C e $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F e 122°F), con una umidità relativa dell'aria ammessa tra il 20 ed il 95 %, senza rugiada.

La batteria ricaricabile dovrebbe essere conservata ad una temperatura tra 0°C (32°F) e 45°C (113°F) per evitare danni agli elementi della batteria ricaricabile.

Montaggio della testa avvitatrice angolare

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30

In questi avvitatori industriali angolari a batteria deve essere montata innanzitutto una testa avvitatrice angolare adatta (vedi «Testa avvitatrice angolare», pagina 66).

► **Accertarsi che il commutatore del senso di rotazione sia posizionato al centro (blocco accensione) oppure che la batteria ricaricabile sia stata tolta dall'elettrotensile prima di montare, regolare o smontare una testa avvitatrice.**

Tenere fermo l'elettrotensile con la chiave fissa **6** sulla superficie per chiave **5** della flangia della testa angolare.

► **Non bloccare mai l'apparecchio sul rivestimento portante!**

Applicare sulla flangia la testa avvitatrice angolare **3** nella posizione desiderata e avvitare saldamente il dado a risvolto utilizzando la chiave fissa **4** sulla superficie per chiave **19**.

Effettuando questa operazione fare pressione contraria con la chiave fissa **6** sulla flangia della testa angolare.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

In questi avvitatori industriali angolari a batteria deve essere montata innanzitutto una testa a cricchetto piatta adatta.

In commercio vi sono differenti teste a cricchetto piatte. Chiedete al Vostro rivenditore di fiducia una testa a cricchetto piatta adatta.

► **Osservare le istruzioni di montaggio della testa a cricchetto piatta.**

68 | Italiano

ANGLE EXACT 25 – 200 | 30 – 300

I presenti avvitatori industriali angolari a batteria sono utilizzabili esclusivamente con la testa avvitatrice angolare 0 607 451 618.

Dispositivo di sospensione

Con la staffa di sospensione **8** è possibile fissare l'elettrotensile ad un dispositivo di sospensione.

Applicare la staffa di sospensione **8** sull'elettrotensile e farla innestare in posizione nell'intaglio **15**.

- **Controllare regolarmente lo stato della staffa di sospensione e dei ganci del dispositivo di sospensione.**

Operazione di ricarica

Nota bene: Dispositivi di carica e batterie ricaricabili non sono compresi nel volume di fornitura.

La spina di rete illustrata può essere differente da quella sul Vostro elettrotensile.

- **Prestare attenzione affinché il dispositivo di carica e la batteria ricaricabile siano adatti alla rete elettrica specifica del Vostro paese.**

Dispositivo di carica AL 2450 DV (vedi figura A)

Collegare il dispositivo di carica **21** con la spina di rete **22** all'alimentazione di corrente elettrica ed inserire la batteria ricaricabile **11** in posizione corretta nel vano di carica del dispositivo di carica.

- **Durante l'inserimento/l'estrazione della batteria ricaricabile non sforzare in alcun modo.** Batterie ricaricabili con contatto ad innesto APT (Akku Pack Top) sono costruite in modo che possano essere inserite nell'elettrotensile oppure nel dispositivo di carica solamente in posizione corretta.

L'indicatore LED verde **23** inizia a lampeggiare. Questo indica lo scorrere della corrente di carica. Il processo di carica si arresta automaticamente quando la batteria ricaricabile è completamente carica.

Quando l'indicatore LED verde non lampeggia più bensì è illuminato costantemente, significa che l'operazione di ricarica è terminata.

Un segnale acustico suona per circa 2 secondi e segnala la carica completa della batteria ricaricabile.

Un'illuminazione continua dell'indicatore LED rosso **24** segnala un'operazione di ricarica con corrente di carica ridotta. Se l'indicatore LED rosso lampeggia, non è possibile alcuna operazione di ricarica.

Anomalie – cause e rimedi

Causa	Rimedi
Gli indicatori LED non sono illuminati	
La spina di collegamento alla rete della stazione di ricarica non è inserita (correttamente)	Inserire la spina di rete (completamente) nella presa per la corrente
Difetto della presa per la corrente, del cavo di rete oppure della stazione di ricarica	Controllare la tensione di rete ed, eventualmente, far controllare la stazione di ricarica presso un centro per il Servizio Clienti elettrotensili Bosch autorizzato

Causa	Rimedi
Operazione di ricarica impossibile	
La temperatura della batteria ricaricabile non è nel campo ammissibile.	Portare la temperatura della batteria ricaricabile, tramite raffreddamento o riscaldamento, nel campo di temperatura ammissibile tra 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F)
I contatti delle batterie ricaricabili sono sporchi	Pulire i contatti delle batterie ricaricabili; p. es. inserendo ed estraendo più volte le batterie o la batteria ricaricabile
Batteria ricaricabile difettosa	Sostituire la batteria
La batteria ricaricabile non è inserita (correttamente)	Inserire la batteria ricaricabile (completamente) nella sede di ricarica della batteria

Stabilizzatore di tensione (vedi figura B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Nota bene: Avvitatori industriali angolari a batteria possono essere fatti funzionare, in alternativa al funzionamento con batteria ricaricabile, anche con un stabilizzatore di tensione. La spina di rete illustrata può essere differente da quella sul Vostro elettrotensile.

- **Prestare attenzione affinché lo stabilizzatore di tensione sia adatto alla rete elettrica specifica del Vostro paese.**

Oltre allo stabilizzatore di tensione 4EXACT ed al relativo cavo di rete è necessario un adattatore di tensione che abbia la stessa tensione nominale dell'avvitatore.

- **La tensione allo stabilizzatore di tensione (indicatore LED) deve coincidere con la tensione dell'avvitatore.**

Lo stabilizzatore di tensione è adatto esclusivamente per gli avvitatori a batteria ricaricabile per uso industriale Bosch delle serie EXACT, ANGLE EXACT e BT-EXACT ed una tensione tra 9,6 V e 14,4 V. In caso contrario esiste pericolo di incendio ed esplosione.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Questi avvitatori a batteria ricaricabile per uso industriale non possono essere fatti funzionare con lo stabilizzatore di tensione.

Collegamento all'alimentazione elettrica

Nota bene: Tenere presente che alla fornitura nell'elettrotensile non è inserita né una batteria ricaricabile né un adattatore di tensione.

- **Non conservare mai la batteria ricaricabile in un dispositivo di carica.** Le batterie ricaricabili durano a lungo e possono essere caricate meglio se vengono conservate separatamente. Dopo un lungo periodo di conservazione, ricordarsi di caricare completamente la batteria prima dell'uso.

Caricare la batteria

Prima dell'inserimento nell'elettrotrattensile caricare la batteria in un dispositivo di carica adatto allo scopo. La descrizione dettagliata dell'operazione di ricarica è rilevabile nelle istruzioni d'uso del dispositivo di carica e dalle istruzioni nel presente manuale (vedi «Operazione di ricarica», pagina 68).

La batteria ricaricabile è dotata di un controllo della temperatura NTC che consente una ricarica esclusivamente nel campo di temperatura tra 0 °C (+32 °F) e 45 °C (+113 °F). In questo modo viene ottenuta un'elevata durata della batteria ricaricabile. Con un uso corretto la batteria può essere ricaricata fino a 3000 volte.

Una batteria che non sia stata utilizzata per un lungo periodo di tempo arriva a portare la sua piena prestazione solo dopo ca. 5 cicli di ricarica e scarica.

Le batterie ricaricabili dovrebbero essere poi ricaricate solo quando l'indicatore LED «stato di carica della batteria ricaricabile» dell'elettrotrattensile è illuminato in rosso.

Inserimento e rimozione della batteria ricaricabile

Premere il commutatore del senso di rotazione **14** nella posizione centrale. Questo blocca l'interruttore di avvio/arresto **13** nella posizione «Off» impedendo in questo modo l'accensione accidentale dell'elettrotrattensile.

Spingere una batteria carica **11** nell'impugnatura dell'elettrotrattensile.

Prestare attenzione affinché la batteria venga inserita in posizione corretta e che i tasti di sbloccaggio **12** vengano fatti scattare in posizione in modo percettibile nell'impugnatura dell'elettrotrattensile.

► **Durante l'inserimento/l'estrazione della batteria ricaricabile non sforzare in alcun modo.** Batterie ricaricabili con contatto ad innesto APT (Akku Pack Top) sono costruite in modo che possano essere inserite nell'elettrotrattensile oppure nel dispositivo di carica solamente in posizione corretta.

Per togliere la batteria **11** premere su entrambi i lati sui tasti di sbloccaggio **12** ed estrarre la batteria dall'impugnatura tirando verso il basso.

Inserimento e rimozione dell'adattatore di tensione (vedi figura C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Scegliere l'adattatore di tensione adatto alla tensione nominale del Vostro elettrotrattensile.

Gli adattatori di tensione si distinguono a seconda della tensione dal colore della scatola della spina di collegamento D-Sub **26**. La scatola della spina di collegamento D-Sub per tensione di 9,6-V è di colore azzurro e quella per tensione di 14,4-V è di colore nero.

► **La scatola dell'adattatore 28 può essere montata o smontata negli avvitatori a batteria ricaricabile per uso industriale esclusivamente con stabilizzatore di tensione disinserito oppure con spina di collegamento 26 staccata dal stabilizzatore di tensione.**

Premere il commutatore del senso di rotazione **14** nella posizione centrale. Questo blocca l'interruttore di avvio/arresto

13 nella posizione «Off» impedendo in questo modo l'accensione accidentale dell'elettrotrattensile.

Spingere quindi la scatola dell'adattatore **28** nell'impugnatura dell'elettrotrattensile. Prestare attenzione affinché la scatola dell'adattatore venga inserita in posizione corretta e che i tasti di sbloccaggio **12** vengano fatti scattare in posizione in modo percettibile nell'impugnatura dell'elettrotrattensile.

Al termine inserire la spina di collegamento **26** dell'adattatore di tensione adatto al Vostro elettrotrattensile nella presa di collegamento **25**. Avvitare la spina di collegamento **26** nella presa di collegamento **25** serrando saldamente a mano entrambe le viti **27**.

Per rimuovere l'adattatore di tensione, allentare entrambe le viti **27** sulla spina di collegamento **26** dello stabilizzatore di tensione disinserito e togliere la spina di collegamento dalla presa di collegamento **25**.

Al termine premere su entrambi i lati sui tasti di sbloccaggio **12** e togliere la scatola dell'adattatore **28** dall'impugnatura dell'elettrotrattensile.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Questi avvitatori a batteria ricaricabile per uso industriale non possono essere fatti funzionare con lo stabilizzatore di tensione.

Cambio dell'utensile nella testa a vite con mandrino a cambio rapido (vedi figura D)

► **Applicando un utensile accessorio, assicurarsi che il gambo dell'utensile accessorio sia ben fissato con il mandrino portautensili.** Se l'utensile accessorio non è fissato bene con il mandrino portautensile vi è il pericolo che possa staccarsi e non possa più essere controllato.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

Per questi avvitatori industriali angolari a batteria è disponibile una testa avvitatrice assiale con mandrino a cambio rapido 1/4" (codice prodotto 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Per questi avvitatori industriali angolari a batteria è disponibile una testa avvitatrice angolare con mandrino a cambio rapido 1/4" (codice prodotto 0 607 452 630).

Montaggio dell'utensile accessorio

Tirare il mandrino a cambio rapido **29** in avanti. Inserire l'utensile accessorio **1** nel mandrino portautensili **2** e rilasciare di nuovo il mandrino a cambio rapido.

Utilizzare esclusivamente utensili accessori con gambo adatto (1/4" esagonale).

Non cercare di inserire punte di trapano in questo mandrino a cambio rapido.

Avvitatori industriali angolari a batteria dotati di una frizione di stacco non sono adatti per la foratura. La frizione può disinserirsi automaticamente e senza avvertenza. Se dopo il disinserimento della frizione si continua a forare, l'elettrotrattensile può staccarsi dalla sua impugnatura fino a quando la frizione di stacco si arresta di nuovo.

70 | Italiano

Smontaggio dell'utensile accessorio

Tirare il mandrino a cambio rapido **29** in avanti. Estrarre l'utensile accessorio **1** dal mandrino portautensili **2** e rilasciare di nuovo il mandrino a cambio rapido.

Cambio dell'utensile nella testa avvitatrice con attacco quadro esterno

► **Applicando un utensile accessorio, assicurarsi che il gambo dell'utensile accessorio sia ben fissato con il mandrino portautensili.** Se l'utensile accessorio non è fissato bene con il mandrino portautensile vi è il pericolo che possa staccarsi e non possa più essere controllato.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Per questi avvitatori industriali angolari a batteria è disponibile una testa avvitatrice angolare con attacco quadro 1/4" (codice prodotto 0 607 453 617) ed una testa avvitatrice angolare con attacco quadro 3/8" (codice prodotto 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Per questi avvitatori industriali angolari a batteria è disponibile una testa avvitatrice angolare con attacco quadro 3/8" (codice prodotto 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Questi avvitatori industriali angolari a batteria vengono forniti con una testa avvitatrice angolare con attacco quadro 3/8".

Montaggio dell'utensile accessorio

Premere verso l'interno il perno all'attacco quadro del mandrino portautensile **2**, p. es. utilizzando un cacciavite di strette dimensioni, e spingere l'utensile accessorio **1** sopra l'attacco quadro. Assicurarsi sempre che il perno faccia presa nella rientranza dell'utensile accessorio.

Smontaggio dell'utensile accessorio

Premere verso l'interno il perno nella rientranza dell'utensile accessorio **1** ed estrarre l'utensile accessorio dal mandrino portautensile **2**.

Cambio dell'utensile nella testa avvitatrice con attacco esagonale interno (vedi figura E)

► **Applicando un utensile accessorio, assicurarsi che il gambo dell'utensile accessorio sia ben fissato con il mandrino portautensili.** Se l'utensile accessorio non è fissato bene con il mandrino portautensile vi è il pericolo che possa staccarsi e non possa più essere controllato.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Per questi avvitatori industriali angolari a batteria è disponibile una testa avvitatrice angolare con attacco esagonale interno 1/4" (codice prodotto 0 607 453 618).

Montaggio dell'utensile accessorio

Inserire l'utensile accessorio **1** nell'attacco esagonale interno del mandrino portautensile **2** fino a quando lo stesso scatta in posizione in modo percettibile.

Smontaggio dell'utensile accessorio

Estrarre l'utensile accessorio **1** dal mandrino portautensile **2**, se necessario con l'ausilio di una pinza.

Uso**Indossare sempre equipaggiamento protettivo personale nonché occhiali protettivi.**

Indossare equipaggiamento protettivo personale come mascherina per la polvere, scarpe protettive antiscivolo, elmo di protezione o protezione per l'udito, a seconda del tipo e di impiego dell'elettrostrumento, riduce il rischio di infortuni.

Messa in funzione

Se si desidera accendere l'elettrostrumento, si dovrebbe innanzitutto regolare il senso di rotazione con il commutatore del senso di rotazione **14**: L'elettrostrumento si accende solo se il commutatore del senso di rotazione **14** non si trova in posizione centrale (blocco dell'accensione).

Impostazione del senso di rotazione (vedi figura F)

Rotazione destrorsa: Per avvitare viti, premere completamente il commutatore del senso di rotazione **14** verso sinistra fino alla battuta di arresto.

Rotazione sinistrorsa: Per allentare oppure svitare viti, premere completamente il commutatore del senso di rotazione **14** verso destra fino alla battuta di arresto.

► **Azionare il commutatore del senso di rotazione 14 soltanto quando l'elettrostrumento si trova in posizione di fermo.**

Accensione LED luce di lavoro

La luce di lavoro **18** consente l'illuminazione del punto di avvitamento in caso di condizioni di luce sfavorevoli. La luce di lavoro **18** si accende premendo leggermente l'interruttore di avvio/arresto **13**. Se l'interruttore di avvio/arresto viene premuto più forte, viene acceso l'elettrostrumento e la luce di lavoro continua a rimanere illuminata.

► **Non guardare direttamente nella luce di lavoro, può accecare.**

Accendere/spgnere

Gli avvitatori dispongono di una **frizione di stacco** che dipende dal momento di coppia e che può essere registrata entro il campo indicato. La frizione scatta una volta raggiunto il momento torcente impostato.

Nota bene: Qualora l'avvitatore venisse fatto funzionare con un adattatore di tensione è necessario mettere in funzione innanzitutto lo stabilizzatore di tensione.

Per **accendere** l'elettrostrumento premere l'interruttore di avvio/arresto **13** fino all'arresto.

L'elettrostrumento **si spegne automaticamente** non appena è raggiunta la coppia regolata.

► **Rilasciando anticipatamente l'interruttore avvio/arresto 13 non si raggiunge il momento di coppia registrato.**

Per risparmiare energia accendere l'elettrostrumento solo se lo stesso viene utilizzato.

Indicazioni operative

► **Prima di effettuare lavori all'elettro-utensile (ad es. lavori di manutenzione, cambio d'utensile, ecc.), nonché in caso di trasporto e di conservazione dello stesso, avere sempre cura di portare in posizione media il commutatore per la reversibilità.** In difetto, sussisterà il pericolo di lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interruttore di avvio/di arresto.

► **Applicare l'elettro-utensile sul dado/vite solo quando è spento.** Utensili accessori in rotazione possono scivolare.

Impostazione della coppia (vedi figure G – I)

Il momento di coppia dipende dalla tensione della molla della frizione di stacco. La frizione di stacco si attiva sia in senso sinistrorso che in senso destrorso una volta raggiunta la coppia precedentemente impostata.

Per la registrazione del momento di coppia individuale, utilizzare esclusivamente l'utensile di registrazione in dotazione **30**.

Spingere completamente indietro lo spingitore **7** sull'elettro-utensile.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Inserire una chiave per viti ad esagono cavo **31** nell'utensile accessorio **1** e ruotarlo lentamente.

Non appena nell'apertura del corpo della macchina diventa visibile una piccola incurvatura (disco di regolazione **32**) nella frizione, inserire in questa incurvatura l'utensile di registrazione **30** e ruotarlo.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Osservare le informazioni relative alla testa a cricchetto piatta acquistata oppure domandare al Vostro rivenditore di fiducia.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Utilizzando una chiave fissa, ruotare lentamente il mandrino portautensile **2**.

Non appena nell'apertura del corpo della macchina diventa visibile una piccola incurvatura (disco di regolazione **32**) nella frizione, inserire in questa incurvatura l'utensile di registrazione **30** e ruotarlo.

Ruotando in senso orario si registra un momento di coppia maggiore, ruotando in senso antiorario si registra un momento di coppia minore.

Estrarre l'utensile di registrazione **30**. Spingere nuovamente lo spingitore **7** in avanti per proteggere la frizione dalla sporcizia.

Nota bene: La registrazione necessaria dipende dal tipo di avvitamento ed il modo migliore di determinarla è quello di eseguire delle prove pratiche. Controllare gli avvitiamenti di prova utilizzando una chiave torsionometrica.

► **Registrare il valore del momento di coppia esclusivamente nell'ambito della potenza di targa perché altrimenti la frizione di stacco non può più inserirsi.**

Contrassegno dell'impostazione della coppia

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

In questi avvitatori industriali angolari a batteria deve essere rimossa innanzitutto la testa avvitatrice angolare, vedi «Regolazione e rimozione della testa avvitatrice angolare», pagina 72.

Ora è possibile contrassegnare la coppia come descritto di seguito.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Per il contrassegno della coppia regolata individualmente è possibile sostituire l'anello marcatore **17** con un anello marcatore di un altro colore.

Utilizzando ad esempio alcuni elettro-utensili EXACT con una coppia di 4,5 Nm è possibile applicare anelli marcatori rossi per il contrassegno della loro coppia. Se vengono utilizzati altri elettro-utensili EXACT in un altro settore di montaggio, la cui coppia è regolata su 7,5 Nm, è possibile applicare un anello marcatore di un altro colore (nero, blu, verde o giallo) per contrassegnare la coppia in questo settore. Gli anelli marcatori di colore differente sono pensati solo quale aiuto per i montatori che possono riconoscere più velocemente quale coppia è regolata al rispettivo elettro-utensile.

Estrarre l'anello marcatore **17** con una punta di cacciavite sottile, una spatola oppure attrezzi simili.

Utilizzare sempre l'elettro-utensile con un anello marcatore per essere certi che il corpo sia protetto contro polvere e sporcizia.

Indicatore LED

Indicatore stato di carica della batteria ricaricabile



Se è necessaria la carica della batteria ricaricabile **11**, l'indicatore LED **10** lampeggia in verde e suona un segnale acustico. Sono quindi ancora possibili solo 6 – 8 avvitiamenti.

Se l'indicatore LED è illuminato in rosso, la capacità non è più sufficiente per un nuovo avvitamento oppure l'elettro-utensile è stato sovraccaricato. L'elettro-utensile non può più essere acceso. Il blocco di accensione rimane attivo fino a quando la batteria ricaricabile non viene tolta dall'elettro-utensile e viene inserita nuovamente una batteria carica.

Se si lavora con un adattatore di tensione, l'indicatore LED rosso **10** indica un sovraccarico.

Se l'indicatore LED **10** lampeggia rosso, l'elettro-utensile è surriscaldato e fuori servizio. Attendere fino a quando, dopo breve tempo, smette di lampeggiare automaticamente prima di rimettere l'elettro-utensile in funzione.

Un tempo di funzionamento dell'elettro-utensile notevolmente ridotto dopo ogni ricarica indica che la batteria ricaricabile deve essere presto sostituita. Smaltire batterie ricaricabili usate secondo le norme di legge specifiche del paese di impiego.

72 | Italiano

**Indicatore avvitamanti**

Al raggiungimento della coppia preimpostata la frizione di stacco si attiva. L'indicatore LED **9** è illuminato in verde.

Se la coppia preimpostata non è stata raggiunta, l'indicatore LED **9** è illuminato in rosso e suona un segnale acustico. L'avvitamento deve essere effettuato ancora una volta.

Protezione ripetizione

Se durante un avvitamento la frizione di stacco è stata attivata, il motore si spegne. Un reinserimento è possibile solo dopo 0,7 secondi di pausa. In questo modo viene evitato un serraggio successivo errato di avvitamanti già saldi.

Spostamento della testa avvitatrice angolare

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

La testa avvitatrice angolare **3** può essere regolata complessivamente in otto posizioni.

Tenere fermo l'elettrotensile con la chiave fissa **6** sulla superficie per chiave **5** della flangia della testa angolare.

► Non bloccare mai l'apparecchio sul rivestimento portante!

Con la chiave fissa **4** applicata sulla superficie per chiave **19** allentare il dado a risvolto. Spostare la testa avvitatrice angolare **3** rispettivamente di 45° nella posizione desiderata ed avvitare di nuovo saldamente il dado a risvolto con la chiave fissa **4** applicandola sulla superficie per chiave **19**. Effettuando questa operazione fare pressione contraria con la chiave fissa **6** sulla flangia della testa angolare.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Osservare le informazioni relative alla testa a cricchetto piatta acquistata oppure domandare al Vostro rivenditore di fiducia.

Regolazione e rimozione della testa avvitatrice angolare (vedi figura J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

La testa avvitatrice angolare **3** con il mandrino portautensile **2** è regolabile in continuo per 360°.

Sbloccare il controdamo **20**, agganciando con un utensile adatto in un'apertura del controdamo e ruotando in direzione della freccia **a** (filettatura sinistrorsa).

Ruotare la testa avvitatrice angolare **3** in direzione della freccia **b**, fino a raggiungere l'angolo di lavoro richiesto e, comunque, fino a un massimo di 360°.

Fissare la testa angolare **3** in questa posizione, ruotando il controdamo **20** in direzione della freccia **c** contro la testa angolare. Fissare nuovamente il controdamo **20** ad una coppia di max. 50 Nm.

La testa avvitatrice angolare **3** può essere rimossa anche completamente se si desidera sostituire l'anello marcatore **17** con un anello marcatore di un altro colore oppure se si desidera regolare la luce di lavoro. Regolare innanzitutto la luce di lavoro nella posizione desiderata (vedi «Regolazione della luce LED di lavoro», pagina 72), prima di regolare la testa avvitatrice angolare.

Sbloccare il controdamo **20**, agganciando con un utensile adatto in un'apertura del controdamo e ruotando in direzione della freccia **a** (filettatura sinistrorsa).

Ruotare la testa dell'avvitatore ad angolo **3** in direzione della freccia **b** fino a quando può essere rimossa.

Ruotare il controdamo **20** in direzione della freccia **a** della carcassa motore **33**.

Ora è possibile sostituire l'anello marcatore oppure regolare la luce di lavoro.

- Ruotare il controdamo **20** in direzione della freccia **c** sulla carcassa motore **33** e riavvitare la testa avvitatrice angolare in senso contrario alla direzione della freccia **b**.
- Serrare la testa dell'avvitatore ad angolo ruotando il controdamo **20** in direzione della freccia **c**.
- Serrare di nuovo saldamente il controdamo **20** con una coppia di serraggio di ca. 50 Nm.

Regolazione della luce LED di lavoro (vedi figura K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

In questi avvitatori industriali angolari a batteria deve essere rimossa innanzitutto la testa avvitatrice angolare, vedi «Regolazione e rimozione della testa avvitatrice angolare», pagina 72.

Regolare quindi la luce di lavoro come descritto di seguito:

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF
30 | 30-300

Estrarre l'anello marcatore **17** con una punta di cacciavite sottile, una spatola oppure attrezzi simili.

Spingere indietro sul rivestimento portante l'anello elastico **34** utilizzando una pinza per anelli elastici.

I due semigusci del supporto LED **16** che racchiudono la luce LED di lavoro **18** possono essere ora regolati in ogni posizione desiderata. Prestare attenzione a non danneggiare il cavo sulla luce LED di lavoro e spingerlo senza piegarlo nell'apposita cavità **35** nel rivestimento portante. Racchiudere di nuovo la luce LED di lavoro **18** nei due semigusci del supporto LED **16**. Premere di nuovo indietro l'anello elastico **34** e l'anello marcatore **17** nella posizione originale.

Manutenzione ed assistenza**Manutenzione e pulizia**

- **Prima di effettuare lavori all'elettrotensile (ad es. lavori di manutenzione, cambio d'utensile, ecc.), nonché in caso di trasporto e di conservazione dello stesso, avere sempre cura di portare in posizione media il commutatore per la reversibilità.** In difetto, sussisterà il pericolo di lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interruttore di avvio/di arresto.
- **Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre puliti l'elettrotensile e le prese di ventilazione.**

Se la batteria ricaricabile non dovesse più funzionare, rivolgersi ad un Centro per il Servizio Clienti elettrotensili Bosch autorizzato.

Lubrificazione dell'elettroutensile**Lubrificante:**

Grasso speciale per la trasmissione (225 ml)
Codice prodotto 3 605 430 009
Grasso Molykote
Olio per motori SAE 10/SAE 20

Dopo le prime 150 ore di funzionamento, pulire la trasmissione utilizzando un solvente non aggressivo. Attenersi alle indicazioni del produttore del solvente relativamente all'uso ed allo smaltimento. Al termine dell'operazione, lubrificare la trasmissione utilizzando apposito lubrificante speciale Bosch. Ripetere l'operazione di pulizia rispettivamente dopo 300 ore di funzionamento dalla prima operazione di pulizia. Applicare delle gocce d'olio per motori SAE 10/SAE 20 sulle parti mobili della frizione di stacco dopo 100000 avvitature. Le parti scorrevoli e ruotanti devono essere lubrificate con grasso Molykote. In questa occasione, controllare lo stato di usura della frizione in modo da essere sicuri che non vi siano condizionamenti per la ripetibilità e la precisione. Al termine dell'operazione si deve correggere la registrazione del momento di coppia della frizione.

► **Gli interventi di manutenzione e di riparazione possono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato qualificato.** In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettroutensile.

Questo tipo di lavoro viene eseguito in maniera veloce ed affidabile da ogni Centro di assistenza Clienti Bosch.

Avere cura di smaltire i lubrificanti ed i detergenti in maniera compatibile con le esigenze dell'ecologia. Attenersi alle vigenti normative di legge.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

La Robert Bosch GmbH risponde per la fornitura di questo prodotto come da contratto e conformemente alle specifiche prescrizioni legali vigenti nei rispettivi Paesi. In caso di anomalia di funzionamento del prodotto, si prega di rivolgersi presso:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

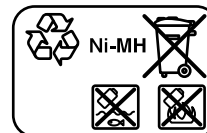
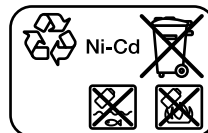
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile!

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente gli imballaggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.



Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettroutensili diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Batterie ricaricabili/Batterie:**Ni-Cd:** Nichel cadmio

Attenzione: Queste batterie ricaricabili contengono cadmio, un metallo pesante altamente velenoso.

Ni-MH: Nichel-metal-hidride

Non gettare le batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Le batterie ricaricabili/batterie, possibilmente scariche, devono essere raccolte, riciclate o pure smaltite rispettando rigorosamente la protezione dell'ambiente.

Solo per i Paesi della CE:

Ogni tipo di batteria difettosa oppure esaurita deve essere riciclata secondo la direttiva 2006/66/CE.

Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolgersi al Consorzio:

Italia

Ecoelit
Viale Misurata 32
20146 Milano
Tel.: +39 02 / 4 23 68 63
Fax: +39 02 / 48 95 18 93

Svizzera

Batrec AG
3752 Wimmis BE

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands**Veiligheidsvoorschriften****Algemene veiligheids waarschuwingen voor elektrische gereedschappen**

⚠ WAARSCHUWING Lees alle veiligheids waarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

74 | Nederlands

Veiligheid van de werkomgeving

- ▶ **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- ▶ **Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- ▶ **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

- ▶ **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- ▶ **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen.** Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Veiligheid van personen

- ▶ **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.

- ▶ **Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- ▶ **Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.** Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- ▶ **Verwijder instelgereedschappen of schroefslutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- ▶ **Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.** Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- ▶ **Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- ▶ **Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen

- ▶ **Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.** Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- ▶ **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- ▶ **Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
- ▶ **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.

- ▶ **Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren.** Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 - ▶ **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 - ▶ **Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Gebruik en onderhoud van accugereedschappen**
- ▶ **Laad accu's alleen op in oplaadapparaten die door de fabrikant worden geadviseerd.** Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu's wordt gebruikt.
 - ▶ **Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen.** Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 - ▶ **Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 - ▶ **Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.** Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.

Service

- ▶ **Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor industriële haakse accuschroevendraaiers

- ▶ **Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij de schroef verborgen stroomleidingen kan raken.** Contact van de schroef met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.

- ▶ **Boor of snijd niet in muren of op andere niet-zichtbare plaatsen waar elektrische leidingen kunnen lopen en bevestig daar niets.** Als u dat niet kunt vermijden, dient u alle zekeringen en veiligheidsschakelaars in de werkomgeving te onderbreken.
- ▶ **Zet het werkstuk vast.** Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.
- ▶ **Zet de draairichtingschakelaar in de middelste stand voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het gereedschap vervoert of opbergt.** Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
- ▶ **Houd het elektrische gereedschap goed vast.** Bij het vast- of losdraaien van schroeven kunnen gedurende korte tijd grote reactiemomenten optreden.
- ▶ **Gebruik alleen niet-beschadigde en niet-versleten inzetgereedschappen.** Defecte inzetgereedschappen kunnen bijvoorbeeld breken en tot verwondingen of materiële schade leiden.
- ▶ **Let er bij het aanbrengen van een inzetgereedschap op dat het inzetgereedschap stevig op de gereedschapopname vastzit.** Als het inzetgereedschap niet stevig met de gereedschapopname is verbonden, kan het losraken en niet meer onder controle worden gehouden.
- ▶ **Wees voorzichtig bij het indraaien van lange schroeven. Afhankelijk van het soort schroef en het gebruikte inzetgereedschap bestaat kans op wegglijden.** Lange schroeven kunnen vaak niet goed onder controle worden gehouden. Bij het indraaien bestaat de kans dat u uitglijdt en zich verwondt.
- ▶ **Controleer welke draairichting is ingesteld voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Als u bijvoorbeeld een schroef wilt losdraaien en de draairichting is ingesteld op vastdraaien, kan een heftige, ongecontroleerde beweging van het elektrische gereedschap optreden.
- ▶ **Gebruik het elektrische gereedschap niet als boormachine.** Elektrische gereedschappen met een uitschakelkoppeling zijn niet geschikt voor boorwerkzaamheden. De koppeling kan automatisch en zonder waarschuwing worden onderbroken.

Accu

- ▶ **Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat de aan/uit-schakelaar in de uitgeschakelde stand staat voordat u een accu inzet.** Het dragen van het elektrische gereedschap met uw vinger aan de aan/uit-schakelaar of het inzetten van de accu in het ingeschakelde elektrische gereedschap kan tot ongevallen leiden.
- ▶ **Open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
- ▶ **Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht.** Er bestaat explosiegevaar.
- ▶ **Sluit de accu niet kort.** Er bestaat explosiegevaar.

76 | Nederlands

- ▶ **Onder extreme gebruiks- en temperaturomstandigheden kunnen accu's gaan lekken. Voorkom contact met huid of ogen bij een lekkende accu.** De accuvloeistof is bijtend en kan chemische verbrandingen van huid- of oogweefsel veroorzaken. Was de huid onmiddellijk met water en zeep en vervolgens met citroensap of azijn wanneer de vloeistof in contact met de huid komt. Spoel minstens 10 minuten lang met water en raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer de vloeistof in de ogen komt.
- ▶ **Gebruik alleen originele Bosch-accu's met de op het typeplaatje van het product aangegeven spanning.** Bij gebruik van andere accu's, zoals imitaties, opgeknapte accu's of accu's van andere merken, bestaat gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade door exploderende accu's.

Product- en vermogensbeschrijving



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Vouw de uitbouwbaar pagina met de afbeelding van het gereedschap open en laat deze pagina opgevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het indraaien en losdraaien van schroeven, moeren en andere schroefdraadsluitingen met de aangegeven afmetingen en capaciteiten. Het elektrische gereedschap is niet geschikt als boormachine. Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, mag u nooit een elektrisch gereedschap met uitschakelpeling voor boorwerkzaamheden gebruiken.

Het licht van dit elektrische gereedschap is bestemd om het directe werkbereik van het elektrische gereedschap te verlichten en is niet geschikt voor ruimteverlichting in het huis houden.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Het elektrische gereedschap is vanwege het langzaam linksom draaien bestemd voor gebruik met een open, plat kracht-afneempunt. Het is geschikt voor schroefverbindingen op plaatsen die slechts aan één zijde bereikbaar zijn, bijvoorbeeld bij buisleidingen.

Het is niet geschikt voor het losdraaien van schroefverbindingen.

Het elektrische gereedschap is niet geschikt als boormachine. Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, mag u nooit een elektrisch gereedschap met uitschakelpeling voor boorwerkzaamheden gebruiken.

Het licht van dit elektrische gereedschap is bestemd om het directe werkbereik van het elektrische gereedschap te verlichten en is niet geschikt voor ruimteverlichting in het huis houden.









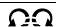






Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

- 1 Inzetgereedschap (bijv. dopsleutel)
- 2 Gereedschapopname
- 3 Haakse schroefkop
- 4 Steeksleutel sleutelwijdte 27 mm
- 5 Sleutelvlak op flens van haakse schroefkop
- 6 Steeksleutel sleutelwijdte 22 mm
- 7 Schuif voor vooraf instelbaar draaimoment
- 8 Ophangbeugel
- 9 LED-indicatie schroefverbindingen
- 10 LED-indicatie oplaadtoestand accu
- 11 Accu met APT-insteekcontact
- 12 Accu-ontgrendelingsknop
- 13 Aan/uit-schakelaar
- 14 Draairichtingschakelaar
- 15 Bevestigingssleuven voor ophangbeugel
- 16 LED-houder
- 17 Markeringsring
- 18 Werkklamp
- 19 Sleutelvlak op wartelmoer
- 20 Contraemoer
- 21 Oplaadapparaat
- 22 Netstekker
- 23 Groene LED-indicatie op oplaadapparaat
- 24 Rode LED-indicatie op oplaadapparaat
- 25 Aansluitbus voor een spanningsadapter aan 4EXACT
- 26 D-sub-aansluitstekker
- 27 Schroeven aan D-sub-aansluitstekker
- 28 Spanningsadapter
- 29 Snelwisselhouder
- 30 Instelgereedschap
- 31 Inbussleutel
- 32 Instelschijf
- 33 Motorhuis
- 34 Veerring
- 35 Holle ruimte in machinehuis
- 36 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
- 37 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)

Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma.

Technische gegevens

Industriële haakse accuschroevendraaier ANGLE EXACT		2	3	6
Productnummer O 602 490 647	... 656	... 652
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Onbelast toerental n_0	min ⁻¹	110	420	650
Nominale spanning	V	9,6	9,6	9,6
Draairichting				
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Beschermingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20
Industriële haakse accuschroevendraaier ANGLE EXACT		7	8	15
Productnummer O 602 490 669	... 651	... 650
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Onbelast toerental n_0	min ⁻¹	110	420	250
Nominale spanning	V	9,6	9,6	9,6
Draairichting				
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Beschermingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20
Industriële haakse accuschroevendraaier ANGLE EXACT		17	23	30
Productnummer O 602 490 675	... 673	... 671
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Onbelast toerental n_0	min ⁻¹	560	320	220
Nominale spanning	V	14,4	14,4	14,4
Draairichting				
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Beschermingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20
Industriële haakse accuschroevendraaier ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Productnummer O 602 490 690	... 693	... 691
Max. draaimoment harde schroefverbinding bij rechtsom draaien*	Nm	10	16	20
Onbelast toerental n_0 bij rechtsom draaien*	min ⁻¹	340	440	300
Nominale spanning	V	9,6	14,4	14,4
Draairichting				
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Beschermingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20
* Bij linksom draaien zijn de elektrische gereedschappen langzamer en hebben deze een lager draaimoment. Overeenkomstig de overbrengingsverhouding van het platte krachtafneempunt veranderen toerental en draaimoment van het inzetgereedschap.				
Industriële haakse accuschroevendraaier ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Productnummer O 602 492 611	... 609	... 607
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Onbelast toerental n_0	min ⁻¹	900	650	420
Nominale spanning	V	9,6	9,6	9,6
Draairichting				
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Beschermingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20

78 | Nederlands

Industriële haakse accuschroevendraaier		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
ANGLE EXACT								
Productnummer 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Onbelast toerental n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Nominale spanning	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Draairichting								
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Beschermingsklasse		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Ni-Cd-accupack			9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Productnummer 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655	
Aantal cellen			8	8	10	10	12	12
Accuspanning	V		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Capaciteit	Ah		1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80
Ni-MH-accupack			9,6	12,0	14,4			
Productnummer 2 607 335 681	... 683	... 685				
Aantal cellen			8	10	12			
Accuspanning	V		9,6	12,0	14,4			
Capaciteit	Ah		2,6	2,6	2,6			
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,55	0,70	0,80			
Haakse schroefkop			■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"	
Productnummer 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
Max. draaimoment harde schroefverbinding volgens ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		
Rechte schroefkop							QC ○ 1/4"	
Productnummer							0 607 453 631	
Max. draaimoment harde schroefverbinding volgens ISO 5393	Nm						6	
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg						0,22	

Informatie over geluid en trillingen

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend 70 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A) overschrijden.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:

schroeven: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met verschillende accessoires, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

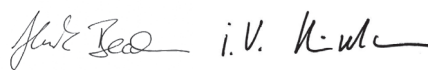
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen. Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces.

Conformiteitsverklaring 

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder „Technische gegevens” beschreven product met de volgende normen of normatieve documenten overeenstemt: EN 60745, EN 50518 conform de bepalingen van de richtlijnen 2009/125/EG (verordening 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage**Meegeleverd**

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Deze industriële haakse accuschroevendraaiers worden zonder inzetgereedschap, haakse schroefkop, rechte schroefkop, accupack, laadapparaat, spanningsregelaar of spanningsadapter geleverd.

De spanningsadapters mogen uitsluitend worden gebruikt voor het aansluiten van de Bosch haakse industrie-accuschroevendraaiers aan de spanningsstabilisator 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Deze industriële haakse accuschroevendraaiers worden zonder inzetgereedschap, platte aandrijving, tussenflens, accupack, laadapparaat, spanningsregelaar of spanningsadapter geleverd.

De spanningsadapters mogen uitsluitend worden gebruikt voor het aansluiten van de Bosch haakse industrie-accuschroevendraaiers aan de spanningsstabilisator 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Deze industriële haakse accuschroevendraaiers worden zonder inzetgereedschap, haakse schroefkop, rechte schroefkop, accupack en laadapparaat geleverd.

Voor gebruik met de spanningsstabilisator zijn deze elektrische gereedschappen niet geschikt.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Deze industriële haakse accuschroevendraaiers worden met haakse schroefkop, maar zonder inzetgereedschap, accupack en laadapparaat geleverd.

Voor gebruik met de spanningsstabilisator zijn deze elektrische gereedschappen niet geschikt.

► **Controleer of het oplaadapparaat en de accu geschikt**

Bedrijfs- en bewaaromgeving

Het elektrische gereedschap is uitsluitend bestemd voor gebruik in een gesloten ruimte.

Voor een foutloze werking moet de omgevings-temperatuur tussen -5 °C en $+50\text{ °C}$ (23 °F en 122 °F) liggen, bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 20 en 95 % vrij van bedauwing.

De accu moet bij een temperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 45 °C (113 °F) worden bewaard om schade aan de accucellen te voorkomen.

Montage van de haakse schroefkop

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30

Bij deze haakse industrie-accuschroevendraaiers moet eerst een passende haakse schroefkop (zie „Haakse schroefkop”, pagina 78) worden gemonteerd.

► **Controleer dat de draairichtingschakelaar in het midden staat (inschakelblokkering) of de accu uit het elektrische gereedschap is verwijderd voordat u een schroefkop monteert, verstelt of demonteert.**

Houd het elektrische gereedschap met de steeksleutel **6** aan het sleutelvlak **5** van de flens van de haakse schroefkop vast.

► **Span de machine nooit aan het machinehuis in.**

Plaats de haakse schroefkop **3** in de gewenste stand op de flens en draai de wartelmoer vast met de steeksleutel **4** op het sleutelvlak **19**.

Houd daarbij met de steeksleutel **6** de flens van de haakse schroefkop tegen.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Bij deze haakse industrie-accuschroevendraaiers moet eerst een passend plat krachtafneempunt worden gemonteerd. In de handel zijn verschillende platte krachtafneempunten verkrijgbaar. Vraag uw vakhandel naar het passende platte krachtafneempunt.

► **Neem de montagevoorschriften van het platte krachtafneempunt in acht.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Deze industriële haakse accuschroevendraaiers kunnen alleen met de haakse schroefkop 0 607 451 618 gebruikt worden.

Ophangvoorziening

Met de ophangbeugel **8** kunt u het elektrische gereedschap aan een ophangvoorziening bevestigen.

Plaats de ophangbeugel **8** op het elektrische gereedschap en laat deze in de sleuf **15** vastklikken.

► **Controleer regelmatig de toestand van de ophangbeugel en de haken in de ophangvoorziening.**

Opladen

Opmerking: Oplaadapparaten en accu's worden niet meegeleverd.

De afgebeelde netstekker kan afwijken van de stekker aan het elektrische gereedschap.

zijn voor het stroomnet.

80 | Nederlands

Oplaadapparaat AL 2450 DV (zie afbeelding A)

Sluit het oplaadapparaat **21** met de netstekker **22** op de elektrische stroomvoorziening aan en steek de accu **11** in de juiste positie in de oplaadschacht van het oplaadapparaat.

► **Forceer niet bij het inzetten of verwijderen van de accu.** Accu's met APT-insteekcontact (**Accu Pack Top**) zijn zodanig geconstrueerd dat ze alleen in de juiste positie in het elektrische gereedschap of oplaadapparaat kunnen worden geplaatst.

De groene LED-indicatie **23** begint te knipperen. Hierdoor wordt aangegeven dat de laadstroom stroomt. Het opladen stopt automatisch als de accu volledig is opgeladen.

Als de groene LED-indicatie niet meer knippert, maar gelijkmatig brandt, is het opladen beëindigd.

Een akoestisch signaal klinkt gedurende ca. 2 seconden en signaleert dat de accu volledig is opgeladen.

Continu branden van de rode LED-indicatie **24** signaleert op laden met gereduceerde laadstroom.

Als de rode LED-indicatie knippert, is opladen niet mogelijk.

Fouten – oorzaken en oplossing

Oorzaak	Oplossing
LED-indicaties branden niet	
Netsnoer van het oplaadapparaat is niet (of niet goed) vastgestoken	Steek de stekker (volledig) in het stopcontact
Stopcontact, netsnoer of oplaadapparaat defect	Netspanning controleren, oplaadapparaat indien nodig door een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen laten controleren
Geen opladen mogelijk	
Accutemperatuur is niet in toegestane bereik	Breng de accutemperatuur door afkoelen of verwarmen in het toegestane temperatuurbereik tussen 0 °C (32 °F) en 45 °C (113 °F)
Accucontacten vuil	Reinig de accucontacten, bijvoorbeeld door de accu enkele keren te plaatsen en te verwijderen, of vervang de accu indien nodig
Accu defect	Vervang de accu
Accu niet (goed) ingestoken	Steek de accu (volledig) in de accuoplaadschacht

Spanningsstabilisator (zie afbeelding B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Opmerking: Haakse industrie-accuschroevendraaiers kunnen in plaats van met een accu ook met een spanningsstabilisator worden gebruikt.

De afgebeelde netstekker kan afwijken van de stekker aan het elektrische gereedschap.

► **Controleer of de spanningsstabilisator geschikt is voor het stroomnet.**

Behalve de spanningsstabilisator 4EXACT en het passende netsnoer heeft u een spanningsadapter nodig met dezelfde nominale spanning als uw schroevendraaier.

► **De spanning op de spanningsstabilisator (LED-indicatie) moet overeenkomen met de spanning van de schroevendraaier.** De spanningsstabilisator is uitsluitend geschikt voor Bosch industrie-accuschroevendraaiers van de series EXACT, ANGLE EXACT en BT-EXACT met een spanning tussen 9,6 V en 14,4 V. Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Deze industrie-accuschroevendraaiers kunnen niet met de spanningsstabilisator worden gebruikt.

Aansluiting op de energievoorziening

Opmerking: Let erop dat er bij levering geen accu of spanningsadapter in het elektrische gereedschap aanwezig is.

► **Bewaar accu's nooit in het accugereedschap.** Accu's blijven langer goed en kunnen beter worden opgeladen als deze apart worden bewaard. Laad een accu na langdurig bewaren voor het gebruik altijd volledig op.

Accu opladen

Laad de accu in een daarvoor geschikt oplaadapparaat op voordat u de accu in het elektrische gereedschap plaatst. Raadpleeg voor een nauwkeurige beschrijving van het opladen de gebruiksaanwijzing van het oplaadapparaat en de desbetreffende opmerkingen in deze gebruiksaanwijzing (zie „Opladen“, pagina 79).

De accu is voorzien van een thermische beveiliging die opladen alleen in het temperatuurbereik tussen 0 °C (+32 °F) en 45 °C (+113 °F) toelaat. Daardoor wordt een lange levensduur van de accu bereikt. Bij juist gebruik kan de accu tot 3000 keer opnieuw worden opgeladen.

Een nieuwe of lang niet gebruikte accu levert pas na ca. vijf opladen- en ontladcycli zijn volledige capaciteit.

Accu's mogen alleen worden opgeladen wanneer de LED-indicatie „oplaadtoestand accu“ van het elektrische gereedschap rood brandt.

Accu inzetten of verwijderen

Druk de draairichtingschakelaar **14** in de middelste stand. Daardoor wordt de aan/uit-schakelaar **13** in de stand „uit“ geblokkeerd. Per ongeluk inschakelen van het elektrische gereedschap wordt zo voorkomen.

Schuif een opgeladen accu **11** in de greep van het elektrische gereedschap.

Let erop dat u de accu in de juiste positie in het gereedschap plaatst en dat de ontgrendelingsknoppen **12** merkbaar in de greep van het elektrische gereedschap vastklikken.

► **Forceer niet bij het inzetten of verwijderen van de accu.** Accu's met APT-insteekcontact (**Accu Pack Top**) zijn zodanig geconstrueerd dat ze alleen in de juiste positie in het elektrische gereedschap of oplaadapparaat kunnen worden geplaatst.

Om de accu **11** te verwijderen, drukt u aan beide zijden op de ontgrendelingsknoppen **12** en trekt u de accu naar onderen uit de greep.

Spanningsadapter inzetten of verwijderen (zie afbeelding C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Kies de bij de nominale spanning van het elektrische gereedschap passende spanningsadapter uit.

De spanningsadapters voor de verschillende spanningen kunnen worden herkend aan de kleur van de D-sub-aansluitstekker **26**. De D-sub-aansluitstekker voor een spanning van 9,6 V is lichtblauw. De stekker voor de spanning van 14,4 V is zwart.

► **De adapterbehuizing 28 mag alleen in de industrie-accuschroevendraaier worden gemonteerd of er uit worden gedemonteerd als de spanningsstabilisator is uitgeschakeld of als de aansluitstekker 26 van de spanningsstabilisator is losgemaakt.**

Druk de draairichtingschakelaar **14** in de middelste stand. Daardoor wordt de aan/uit-schakelaar **13** in de stand „uit“ geblokkeerd. Per ongeluk inschakelen van het elektrische gereedschap wordt zo voorkomen.

Schuif vervolgens het adapterhuis **28** in de greep van het elektrische gereedschap. Let erop dat u het adapterhuis in de juiste positie in het gereedschap plaatst en dat de ontgrendelingsknoppen **12** merkbaar in de greep van het elektrische gereedschap vastklikken.

Steek vervolgens de aansluitstekker **26** van de bij de schroevendraaier passende spanningsadapter in de aansluitbus **25**. Draai de aansluitstekker **26** in de aansluitbus **25** vast door beide schroeven **27** handvast aan te draaien.

Om de spanningsadapter te verwijderen, draait u beide schroeven **27** aan de aansluitstekker **26** van de uitgeschakelde spanningsstabilisator los en trekt u de aansluitstekker uit de aansluitbus **25**.

Druk vervolgens aan beide zijden op de ontgrendelingsknoppen **12** en trek de adapterbehuizing **28** uit de greep van het elektrische gereedschap.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Deze industrie-accuschroevendraaiers kunnen niet met de spanningsstabilisator worden gebruikt.

Inzetgereedschap wisselen bij schroefkop met snelwisselhouder (zie afbeelding D)

► **Let er bij het aanbrengen van een inzetgereedschap op dat het inzetgereedschap stevig op de gereedschapopname vastzit.** Als het inzetgereedschap niet stevig met de gereedschapopname is verbonden, kan het losraken en niet meer onder controle worden gehouden.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7-900

Voor deze haakse industrie-accuschroevendraaiers is een rechte schroefkop met een 1/4"-snelwisselhouder (productnummer 0 607 453 631) verkrijgbaar.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Voor deze haakse industrie-accuschroevendraaiers is een haakse schroefkop met een 1/4"-snelwisselhouder (productnummer 0 607 452 630) verkrijgbaar.

Inzetgereedschap inzetten

Trek de snelwisselhouder **29** naar voren. Steek het inzetgereedschap **1** in de gereedschapopname **2** en laat de snelwisselhouder weer los.

Gebruik alleen inzetgereedschappen met een passende schacht (zeskant 1/4").

Probeer geen boren in deze snelwisselhouder te plaatsen. Haakse industrie-accuschroevendraaiers met uitschakelkoppeling zijn niet geschikt voor boorwerkzaamheden. De koppeling kan automatisch en zonder waarschuwing worden onderbroken. Als u na het uitschakelen van de koppeling verder boort, kan het elektrische gereedschap uit uw handen worden gerukt tot de uitschakelkoppeling opnieuw aanslaat.

Inzetgereedschap verwijderen

Trek de snelwisselhouder **29** naar voren. Neem het inzetgereedschap **1** uit de gereedschapopname **2** en laat de snelwisselhouder weer los.

Inzetgereedschap wisselen bij schroefkop met buitenvierkant

► **Let er bij het aanbrengen van een inzetgereedschap op dat het inzetgereedschap stevig op de gereedschapopname vastzit.** Als het inzetgereedschap niet stevig met de gereedschapopname is verbonden, kan het losraken en niet meer onder controle worden gehouden.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

Voor deze haakse industrie-accuschroevendraaiers zijn een haakse schroefkop met een 1/4"-vierkant (productnummer 0 607 453 617) en een haakse schroefkop met een 3/8"-vierkant (productnummer 0 607 453 620) verkrijgbaar.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Voor deze haakse industrie-accuschroevendraaiers is een haakse schroefkop met een 3/8"-vierkant (productnummer 0 607 451 618) verkrijgbaar.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Deze haakse industrie-accuschroevendraaiers worden geleverd met een 3/8"-vierkant haakse schroefkop.

Inzetgereedschap inzetten

Duw de stift op het vierkant van de gereedschapopname **2** naar binnen, bijvoorbeeld met een smalle schroevendraaier, en duw het inzetgereedschap **1** over het vierkant. Let erop dat de stift in de uitsparing van het inzetgereedschap vastklikt.

Inzetgereedschap verwijderen

Duw de stift in de uitsparing van het inzetgereedschap **1** naar binnen en trek het inzetgereedschap van de gereedschapopname **2** los.

82 | Nederlands

Gereedschap wisselen bij schroefkop met binnenzeskant (zie afbeelding E)

- **Let er bij het aanbrengen van een inzetgereedschap op dat het inzetgereedschap stevig op de gereedschapopname vastzit.** Als het inzetgereedschap niet stevig met de gereedschapopname is verbonden, kan het losraken en niet meer onder controle worden gehouden.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15

Voor deze haakse industrie-accuschroevendraaiers is een haakse schroefkop met een 1/4"-binnenzeskant (productnummer 0 607 453 618) verkrijgbaar.

Inzetgereedschap inzetten

Steek het inzetgereedschap **1** in de binnenzeskant van de gereedschapopname **2** tot het inzetgereedschap merkbaar vastklikt.

Inzetgereedschap verwijderen

Trek het inzetgereedschap **1** van de gereedschapopname **2** los, indien nodig met een tang.

Gebruik



Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijk beschermende uitrusting zoals stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, naar gelang het type en de toepassing van het elektrische gereedschap, vermindert de kans op verwondingen.

Ingebruikneming

Als u het elektrische gereedschap wilt starten, moet u eerst de draairichting met de draairichtingschakelaar **14** instellen: Het elektrische gereedschap start alleen wanneer de draairichtingschakelaar **14** niet in het midden staat (inschakelblokkering).

Draairichting instellen (zie afbeelding F)

Rechtsdraaien: Als u schroeven wilt indraaien, duwt u de draairichtingschakelaar **14** naar links tot aan de aanslag door.

Linksdraaien: Als u schroeven wilt uit- of losdraaien, duwt u de draairichtingschakelaar **14** naar rechts tot aan de aanslag door.

- **Bedien de draairichtingschakelaar 14 alleen als het elektrische gereedschap stilstaat.**

LED-werklampje inschakelen

Met het werklampje **18** kan de schroefplaats worden verlicht wanneer de lichtomstandigheden ongunstig zijn. Schakel het werklampje **18** in door de aan/uit-schakelaar **13** licht in te drukken. Wanneer u de aan/uit-schakelaar verder indrukt, wordt de machine ingeschakeld en brandt het werklampje nog steeds.

- **Kijk niet recht in het werklampje, het kan u verblinden.**

In- en uitschakelen



De machines hebben een van het draaimoment afhankelijke **afslagkoppeling** die in het aangegeven bereik instelbaar is. Deze spreekt aan wanneer het ingestelde draaimoment is bereikt.

Opmerking: Als u de schroevendraaier met een spanningsadapter gebruikt, moet u eerst de spanningsstabilisator in bedrijf nemen.

Als u het elektrische gereedschap wilt **inschakelen**, drukt u de aan/uit-schakelaar **13** in tot deze niet meer verder kan. Het elektrische gereedschap **wordt automatisch uitgeschakeld** zodra het ingestelde draaimoment bereikt is.

- **Als u de aan/uit-schakelaar 13 te vroeg loslaat, wordt het vooraf ingestelde draaimoment niet bereikt.**

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereedschap alleen in wanneer u het gebruikt.

Tips voor de werkzaamheden

- **Zet de draairichtingschakelaar in de middelste stand voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het gereedschap vervoert of opbergt.** Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
- **Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgeschakeld op de moer of schroef.** Draaiende inzetgereedschappen kunnen uitglijden.

Draaimoment instellen (zie afbeeldingen G - I)

Het draaimoment is afhankelijk van de voorspanning van de afslagkoppeling. De afslagkoppeling wordt geactiveerd bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, zowel bij rechtsdraaien als bij linksdraaien.

Gebruik voor het instellen van het specifieke draaimoment alleen het meegeleverde instelgereedschap **30**.

Duw de schuif **7** op het elektrische gereedschap volledig terug.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Steek een inbussleutel **31** in de gereedschapopname **1** en draai de inbussleutel langzaam.

Zodra in de opening in het machinehuis een kleine uitsparing (instelschijf **32**) in de koppeling te zien is, steekt u het instelgereedschap **30** in deze uitsparing en draait u het instelgereedschap.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Neem de informatie bij het door u gekochte platte krachtafneempunt in acht of vraag uw vakhandel om advies.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

Draai de gereedschapopname **2** langzaam met een steeksleutel.

Zodra in de opening in het machinehuis een kleine uitsparing (instelschijf **32**) in de koppeling te zien is, steekt u het instelgereedschap **30** in deze uitsparing en draait u het instelgereedschap.

Draaien met de wijzers van de klok mee leidt tot een groter draaimoment. Draaien tegen de wijzers van de klok in leidt tot een kleiner draaimoment.

Verwijder het instelgereedschap **30**. Duw de schuif **7** weer naar voren om de koppeling tegen vervuiling te beschermen.

Opmerking: De vereiste instelling is afhankelijk van het soort schroefverbinding en kunt u het best proefondervindelijk vaststellen. Controleer de testverbinding met een draaimomentsleutel.

► **Stel het draaimoment alleen in het aangegeven capaciteitsbereik in, omdat anders de afslagkoppeling niet meer aanspreekt.**

Draaimomentinstelling markeren

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

Bij deze haakse industrie-accus Schroevendraaiers moet eerst de haakse schroefkop worden verwijderd, zie „Verstellen en verwijderen van de haakse schroefkop”, pagina 83.

Nu kunt u het draaimoment markeren, zoals in het onderstaande beschreven.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF |
30 | 30 – 300

U kunt de markeringsring **17** vervangen door een markeringsring van een andere kleur om apart ingestelde draaimomenten aan te geven.

Als u bijvoorbeeld enkele EXACT-gereedschappen met een draaimoment van 4,5 Nm gebruikt, kunt u rode markeringsringen aanbrengen om het draaimoment aan te geven. Als u andere EXACT-gereedschappen in een ander montagebereik gebruikt, waarvan het draaimoment op 7,5 Nm is ingesteld, kunt u een markeringsring van een andere kleur (zwart, blauw, groen, of geel) aanbrengen om het draaimoment in dit bereik aan te geven. De markeringsringen in verschillende kleuren zijn alleen als hulpmiddel voor de monteurs bedoeld, om sneller te kunnen herkennen welk draaimoment er op het desbetreffende elektrische gereedschap is ingesteld.

Druk de markeringsring **17** met een dun schroevendraaierblad, een plamuurmes of iets dergelijks los.

Gebruik het elektrische gereedschap altijd met een markeringsring om er zeker van te zijn dat het machinehuis tegen stof en vuil beschermd is.

LED-indicatie



Indicatie oplaadtoestand accu

Als de accu **11** moet worden opgeladen, knippert de LED-indicatie **10** groen en klinkt er een geluidssignaal. Slechts 6 – 8 schroefverbindingen zijn dan nog mogelijk.

Als de LED-indicatie rood brandt, is de capaciteit niet meer voldoende voor een schroefverbinding of is het elektrische gereedschap overbelast. Het elektrische gereedschap kan niet meer worden ingeschakeld. De inschakelblokkering blijft actief tot de accu uit het elektrische gereedschap is getrokken en er weer een opgeladen accu wordt ingezet.

Als u met een spanningsadapter werkt, geeft de rode LED-indicatie **10** een overbelasting aan.

Als de LED-indicatie **10** rood knippert, is het elektrische gereedschap oververhit en buiten bedrijf. Wacht tot het knippen na korte tijd automatisch ophoudt, voordat u het elektrische gereedschap opnieuw in bedrijf neemt.

Een duidelijk kortere gebruiksduur van het elektrische gereedschap telkens na het opladen geeft aan dat de accu spoedig moet worden vervangen. Voer versleten accu's af volgens de geldende bepalingen.



Indicatie schroefverbindingen

Bij het bereiken van het vooraf ingestelde draaimoment wordt de uitschakelkoppeling geactiveerd. De LED-indicatie **9** brandt groen.

Als het vooraf ingestelde draaimoment niet wordt bereikt, gaat de LED-indicatie **9** rood branden en klinkt er een geluidssignaal. De schroefverbinding moet nogmaals worden uitgevoerd.

Herhalingsbescherming

Als bij een schroefbewerking de uitschakelkoppeling is geactiveerd, wordt de motor uitgeschakeld. Opnieuw inschakelen is pas mogelijk na een pauze van 0,7 seconden. Daardoor voorkomt u per ongeluk vastdraaien van reeds vastgedraaide schroefverbindingen.

Verstellen van de haakse schroefkop

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 |
23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

U kunt de haakse schroefkop **3** in acht posities verstellen.

Houd het elektrische gereedschap met de steeksleutel **6** aan het sleutelvlak **5** van de flens van de haakse schroefkop vast.

► **Span de machine nooit aan het machinehuis in.**

Draai de wartelmoer los met de steeksleutel **4** op het sleutelvlak **19**. Verstel de haakse schroefkop **3** telkens 45° in de gewenste stand en draai de wartelmoer weer vast met de steeksleutel **4** op het sleutelvlak **19**.

Houd daarbij met de steeksleutel **6** de flens van de haakse schroefkop tegen.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Neem de informatie bij het door u gekochte platte krachtafneempunt in acht of vraag uw vakhandel om advies.

Verstellen en verwijderen van de haakse schroefkop (zie afbeelding J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

De haakse schroefkop **3** met gereedschapopname **2** kan traploos 360° worden versteld.

Draai de contraoer **20** los door met een geschikt gereedschap in een opening van de contraoer te haken en in pijlrichting **a** (linkse schroefdraad) te draaien.

Draai de haakse schroefkop **3** in de richting van de pijl **b** tot de gewenste werkhoeek bereikt is, echter hoogstens eenmaal 360°.

Zet de haakse schroefkop **3** in deze positie vast door de contraoer **20** in pijlrichting **c** tegen de haakse schroefkop te draaien. Draai de contraoer **20** met een aanhaalmoment van max. 50 Nm weer vast.

84 | Nederlands

De haakse schroefkop **3** kan ook compleet worden verwijderd als u de markeringsring **17** door een markeringsring van een andere kleur wilt vervangen of als u het werklampje wilt verstellen. Zet eerst het werklampje in de gewenste stand (zie „LED-werklampje verstellen”, pagina 84), voordat u de haakse schroefkop verstelt.

Draai de contraoer **20** los door met een geschikt gereedschap in een opening van de contraoer te haken en in pijl-richting **a** (linkse schroefdraad) te draaien.

Draai de haakse schroefkop **3** in de richting van de pijl **b** tot u deze kunt verwijderen.

Draai de contraoer **20** in de richting van de pijl **a** van het motorhuis **33**.

Nu kunt u de markeringsring vervangen of het werklampje verstellen.

- Draai de contraoer **20** in de richting van de pijl **c** op het motorhuis **33** en schroef de haakse schroefkop tegen de richting van de pijl **b** weer vast.
- Zet de haakse schroefkop vast door de contraoer **20** in de richting van de pijl **c** te draaien.
- Draai de contraoer **20** met een aandraaimoment van ca. 50 Nm weer vast.

LED-werklampje verstellen (zie afbeelding K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Bij deze haakse industrie-accuschroevendraaiers moet eerst de haakse schroefkop worden verwijderd, zie „Verstellen en verwijderen van de haakse schroefkop”, pagina 83.

Verstel het werklampje zoals hierna beschreven.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF | 30 | 30 – 300

Druk de markeringsring **17** met een dun schroevendraaierblad, een plamuurmes of iets dergelijks los.

Duw de veerring **34** met een veerringtang naar achteren op het machinehuis.

De beide schaalhelften van de LED-houder **16**, die het LED-werklampje **18** omsluiten, kunnen nu in elke gewenste stand worden gebracht. Let erop dat u de kabel van het LED-werklampje niet beschadigt en schuif het, zonder het te knikken, in de daarvoor voorziene holle ruimte **35** in het machinehuis. Omsluit het LED-werklampje **18** weer met de beide schaalhelften van de LED-houder **16**.

Duw de veerring **34** en de markeringsring **17** weer terug in de oorspronkelijke stand.

Onderhoud en service**Onderhoud en reiniging**

- **Zet de draairichtingschakelaar in de middelste stand voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het gereedschap vervoert of opbergt.** Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

► Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Neem contact op met een erkende klantenservicewerkplaats voor Bosch elektrische gereedschappen als de accu niet meer naar behoren werkt.

Smering van het elektrische gereedschap**Smeermiddel:**

Speciaal transmissievet (225 ml)
Productnummer 3 605 430 009
Molycotvet
Motorolie SAE 10/SAE 20

Reinig de transmissie met een mild oplosmiddel na de eerste 150 bedrijfsuren. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van het oplosmiddel voor het gebruik en de afvoer in acht. Smeer de transmissie aansluitend met speciaal transmissievet van Bosch. Herhaal de reiniging telkens na 300 bedrijfsuren vanaf de eerste reiniging.

Smeer de bewegende delen van de afslagkoppeling na 100 000 schroefbewerkingen met enkele druppels motorolie SAE 10/SAE 20. Smeer de glijdende en rollende delen met molycotvet. Controleer bij deze gelegenheid de koppeling op slijtage om er zeker van te zijn dat de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid niet worden beïnvloed. Aansluitend moet het draaimoment van de koppeling opnieuw worden ingesteld.

- **Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen uitvoeren door gekwalificeerde en vakbekwame personen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap in stand blijft.

Een erkende Bosch-klantenservice voert deze werkzaamheden snel en vakkundig uit.

Voer smer- en reinigingsmiddelen op een voor het milieu verantwoorde wijze af. Neem de wettelijke voorschriften in acht.

Klantenservice en gebruikadviezen

Robert Bosch GmbH is aansprakelijk voor de levering volgens overeenkomst van dit product in het kader van de wettelijke of landspecifieke bepalingen. Neem bij klachten over het product contact op met de volgende instantie:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

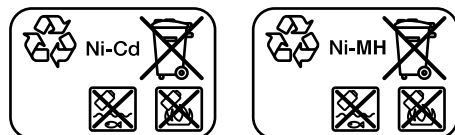
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.



Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Accu's en batterijen:**Ni-Cd:** Nikkelcadmium

Let op: deze accu's bevatten cadmium, een zeer giftig zwaar metaal.

Ni-MH: Nikkelmetaalhydride

Gooi accu's of batterijen niet bij het huisvuil en evenmin in het vuur of het water. Accu's en batterijen moeten, indien mogelijk leeg, worden ingezameld, gerecycled of op een voor het milieu verantwoorde wijze worden afgevoerd.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of versleten accu's en batterijen worden gerecycled.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj

⚠ ADVARSEL Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden netkabel).

Sikkerhed på arbejdspladsen▶ **Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.**

Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for ulykke.

▶ **Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.**

El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.

▶ **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.**Elektrisk sikkerhed**▶ **El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.▶ **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f. eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.

- ▶ **Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f. eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten).** Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

Personlig sikkerhed

- ▶ **Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer.** Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
 - ▶ **Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på.** Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. støvmaske, skridsikert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 - ▶ **Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller akkuen, løfter eller bærer det.** Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 - ▶ **Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj eller skruenøgle, før el-værktøjet tændes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 - ▶ **Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 - ▶ **Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.** Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 - ▶ **Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af en støvopsugning kan reducere støvmængden og dermed den fare, der er forbundet støv.
- Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj**
- ▶ **Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres.** Med det passende el-værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 - ▶ **Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt.** Et el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.

86 | Dansk

- ▶ **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
- ▶ **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukundige personer.
- ▶ **El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug.** Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
- ▶ **Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- ▶ **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-værktøj

- ▶ **Oplad kun akku'er i ladeaggregater, der er anbefalet af fabrikanten.** Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre batterier – brandfare.
- ▶ **Brug kun de akku'er, der er beregnet til el-værktøjet.** Brug af andre akku'er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
- ▶ **Ikke benyttede akku'er må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- ▶ **Hvis akku'en anvendes forkert, kan der slippe væske ud af akku'en. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.** Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.

Service

- ▶ **Sørg for, at el-værktøj kun reparerer af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger til industri-akku-vinkel-skruemaskine

- ▶ **Hold el-værktøjet i de isolerede gribeblader, når du udfører arbejde, hvor skruen kan ramme bøjede strømledninger.** Skruens kontakt med en spændingsførende ledning kan også sætte el-værktøjets metaldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
- ▶ **Bor og skær ikke i vægge eller andre skjulte områder, hvor elektriske ledninger kan befinde sig, og fastgør ikke noget i sådanne områder.** Kan det ikke undgås, bliver

du nødt til at afbryde alle sikringer eller beskyttelseskontakter, der sikrer dette arbejdsområde.

- ▶ **Sikr emnet.** Et emne holdes bedre fast med spændeanordninger eller skruestik end med hånden.
- ▶ **Retningsomskifteren skal altid stå i midten, før der indstilles på maskinen (f.eks. vedligeholdelse, værktøjs-skift osv.) samt før maskinen transporteres og stilles til opbevaring.** Utilsigtet start ved aktivering af start-stopkontakten kan føre til kvæstelser.
- ▶ **Hold el-værktøjet godt fast.** Når skruer spændes og løsnes, kan der opstå korte, høje reaktionsmomenter.
- ▶ **Benyt kun fejlfrit, ikke slidt indsatsværktøj.** Defekt indsatsværktøj kan f.eks. brække og føre til kvæstelser og materiel skade.
- ▶ **Sørg for at indsatsværktøjet sidder rigtigt fast på værktøjsholderen, når indsatsværktøjet isættes.** Er indsatsværktøjet ikke fast forbundet med værktøjsholderen, kan det løse sig igen, hvorved det ikke kan kontrolleres mere.
- ▶ **Der skal arbejdes forsigtigt, når der skrues lange skrueer i – fare for udskridning afhængigt af skruetype og benyttet indsatsværktøj.** Lange skrueer er ofte vanskelige at kontrollere; pas på – fare for udskridning og kvæstelser, når skrueerne skrues i.
- ▶ **Kontrollér den indstillede drejeretning, før el-værktøjet tændes.** Hvis du f.eks. vil løsne en skrue, og drejeretningen er indstillet på en sådan måde, at skruen iskrues, kan det føre til en voldsom, ukontrolleret bevægelse af el-værktøjet.
- ▶ **Anvend ikke el-værktøjet som boremaskine.** El-værktøj med en frakoblingsautomatik er ikke egnet til boring. Koblingen kan frakoble automatisk og uden advarsel.

Akku

- ▶ **Undgå utilsigtet tænding. Kontrollér, at start-stop-kontakten står i slukket position, før en akku sættes i.** Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på start-stop-kontakten eller at sætte akkuen i el-værktøjet, når det er tændt, da dette kan føre til uheld.
- ▶ **Åben ikke akkuen.** Fare for kortslutning.



Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare for eksplosion.

- ▶ **Kortslut ikke akkuen.** Fare for eksplosion.
- ▶ **Under ekstreme brugs- eller temperaturbetingelser kan akkuer blive utætte. Undgå kontakt med huden eller øjnene, hvis akkuen er utæt.** Akkuvæsken er ætsende og kan føre til kemiske forbrændinger af huden. Kommer væsken i kontakt med huden, vask straks huden ren med sæbe og vand og herefter med citronsaft eller eddike. Kommer væsken i øjnene, skylles øjnene med vand i mindst 10 minutter. Tilkald straks læge.
- ▶ **Anvend kun originale akkuer fra Bosch, der skal have den spænding, der er angivet på dit produkts typeskilt.** Bruges andre akkuer som f.eks. efterligninger, istandsatte akkuer eller fremmede fabrikater er der fare for kvæstelser samt tingskader, da akkuerne kan eksplodere.

Beskrivelse af produkt og ydelse



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Angle EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

El-værktøjet er beregnet til at idreje og løsne skruer, møtrikker og andre gevindlukninger i det angivende måle- og ydelsesområde.

El-værktøjet er ikke egnet som boremaskine; for at undgå person- og tingskader bør du aldrig anvende et el-værktøj med frakoblingsautomatik til boring.

Lyset på el-værktøjet er beregnet til at oplyse el-værktøjets umiddelbare arbejdsområde og er ikke beregnet som rumbelysning i private hjem.

Angle EXACT 14CF | 22CF | 29CF

El-værktøjet er beregnet til drift med en åben fladudgang på grund af dens langsomme venstreløb. Det er velegnet til skruearbejde på steder, der kun er tilgængelige på en side (f.eks. på rørledninger).

Det er ikke egnet til at løsne skrueforbindelser.

El-værktøjet er ikke egnet som boremaskine; for at undgå person- og tingskader bør du aldrig anvende et el-værktøj med frakoblingsautomatik til boring.

Lyset på el-værktøjet er beregnet til at oplyse el-værktøjets umiddelbare arbejdsområde og er ikke beregnet som rumbelysning i private hjem.

Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.

- 1 Indsatsværktøj (f.eks. skrueindsats)
- 2 Værktøjsholder




- 3 Vinkelskruehoved
- 4 Gaffelnøgle nøglevidde 27 mm
- 5 Nøgleflade på vinkelhovedflange
- 6 Gaffelnøgle nøglevidde 22 mm
- 7 Skubber til indstilling af drejningsmoment
- 8 Ophængningsbøjle
- 9 Kontrollampe skrueforbindelser
- 10 Kontrollampe akku-ladetilstand
- 11 Akku med APT-stikkontakt
- 12 Akku-udløserknop
- 13 Start-stop-kontakt
- 14 Retningsomskifter
- 15 Fastgørelsesslidser til ophængningsbøjle
- 16 LED-holder
- 17 Markeringsring
- 18 Arbejdslys
- 19 Nøgleflade på omløbermøtrik
- 20 Kontramøtrik
- 21 Ladeaggregat
- 22 Elstik
- 23 Grøn LED-lampe på ladeaggregatet
- 24 Rød LED-lampe på ladeaggregatet
- 25 Tilslutningsbøsning for en spændingsadapter på 4EXACT
- 26 D-Sub-tilslutningsstik
- 27 Skrue på D-Sub-tilslutningsstik
- 28 Spændingsadapter
- 29 Hurtigudskiftningspatron
- 30 Indstillingsværktøj
- 31 Unbrakonøgle
- 32 Indstillingskive
- 33 Motorhus
- 34 Låsring
- 35 Hulrum i huset
- 36 Håndgreb (isoleret gribeflade)
- 37 Håndgreb (isoleret grebsflade)




Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

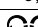


Tekniske data

Industri-akku-vinkelskruemaskine ANGLE EXACT		2	3	6
Varenummer 0 602 490 647	... 656	... 652
Max. drejningsmoment hårdt/blødt skruearbejde iht. ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Omdrejningstal i tomgang n_0	min^{-1}	110	420	650
Nominal spænding	V	9,6	9,6	9,6
Drejerejning				
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Tæthedegrad		IP 20	IP 20	IP 20

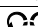


88 | Dansk



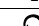
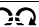



Industri-akku-vinkelskruemaskine ANGLE EXACT		7	8	15
Varenummer 0 602 490 669	... 651	... 650
Max. drejningsmoment hårdt/blødt skruearbejde iht. ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Omdrejningstal i tomgang n_0	min ⁻¹	110	420	250
Nominal spænding	V	9,6	9,6	9,6
Drejeretning				
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Tæthedegrad		IP 20	IP 20	IP 20

Industri-akku-vinkelskruemaskine ANGLE EXACT		17	23	30
Varenummer 0 602 490 675	... 673	... 671
Max. drejningsmoment hårdt/blødt skruearbejde iht. ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Omdrejningstal i tomgang n_0	min ⁻¹	560	320	220
Nominal spænding	V	14,4	14,4	14,4
Drejeretning				
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Tæthedegrad		IP 20	IP 20	IP 20

Industri-akku-vinkelskruemaskine ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Varenummer 0 602 490 690	... 693	... 691
Max. drejningsmoment til hårdt skruearbejde i højreløb*	Nm	10	16	20
Omdrejningstal i tomgang n_0 i højreløb*	min ⁻¹	340	440	300
Nominal spænding	V	9,6	14,4	14,4
Drejeretning				
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Tæthedegrad		IP 20	IP 20	IP 20

* I venstreløb er el-værktøjet langsommere og har et lavere drejningsmoment. Omdrejningstal og drejningsmoment ændrer sig på indsatsværktøjet afhængigt af fladudgangens transmissionsforhold.

Industri-akku-vinkelskruemaskine ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Varenummer 0 602 492 611	... 609	... 607
Max. drejningsmoment hårdt/blødt skruearbejde iht. ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Omdrejningstal i tomgang n_0	min ⁻¹	900	650	420
Nominal spænding	V	9,6	9,6	9,6
Drejeretning				
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Tæthedegrad		IP 20	IP 20	IP 20

Industri-akku-vinkelskruemaskine ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Varenummer 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Max. drejningsmoment hårdt/blødt skruearbejde iht. ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Omdrejningstal i tomgang n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Nominal spænding	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Drejeretning								
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Tæthedegrad		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Dansk | 89

Ni-Cd-akku-pack		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Varenummer 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Antal celler		8	8	10	10	12	12
Akku-spænding	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapacitet	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

Ni-MH-akku-pack		9,6	12,0	14,4
Varenummer 2 607 335 681	... 683	... 685
Antal celler		8	10	12
Akku-spænding	V	9,6	12,0	14,4
Kapacitet	Ah	2,6	2,6	2,6
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80

Vinkelskruehoved		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Varenummer 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
max. Omdrejningstal til hårdt skruearbejde iht. ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Lige skruehoved			QC ○ 1/4"
Typenummer			0 607 453 631
max. Omdrejningstal til hårdt skruearbejde iht. ISO 5393		Nm	6
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014		kg	0,22

Støj/vibrationsinformation

Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745, EN 50518. Maskinens A-vægtede lydtrykniveau er typisk 70 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB. Støvniveauet under arbejdet kan overskride 80 dB(A).

Brug høreværn!

Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745: Skruing: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruktioner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelastningen.

Det angivende svingningsniveau repræsenterer de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med forskellige tilbehørsdele, med afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.



Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme, organisation af arbejdsforløb.

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, opfylder følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745, EN 50518 i henhold til bestemmelserne i direktivet 2009/125/EF (forordning 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EF.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

 i.V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montering

Leveringsomfang

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Disse industri-akku-vinkelskruemaskiner leveres uden indsatsværktøjer, vinkelskruehoved, lige skruehoved, akku, lader, spændingsstabilisator eller spændingsadapter. Spændingsadapterne må kun bruges til at tilslutte Bosch industri-akku-vinkelskruemaskinerne til spændingsstabilisatoren 4EXACT.

90 | Dansk

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Disse industri-akku-vinkelskruemaskiner leveres uden indsatsværktøjer, fladdrev, mellemflange, akku, lader, spændingsstabilisator eller spændingsadapter.

Spændingsadapterne må kun bruges til at tilslutte Bosch industri-akku-vinkelskruemaskinerne til spændingsstabilisatoren 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 30 – 300

Disse industri-akku-vinkelskruemaskiner leveres uden indsatsværktøj, vinkelskruenhoved, lige skruenhoved, akku og lader.

Disse el-værktøjer er ikke egnede til drift med spændingskonstanter.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Disse industri-akku-vinkelskruemaskiner leveres med vinkelskruenhoved, men uden indsatsværktøj, akku og lader.

Disse el-værktøjer er ikke egnede til drift med spændingskonstanter.

Drifts- og opbevaringsomgivelse

El-værktøjet er udelukkende beregnet til drift på lukkede steder.

Til en fejlfri brug af apparatet skal den tilladte omgivelsestemperatur ligge mellem -5 °C og $+50\text{ °C}$ (23 °F og 122 °F), ved en tilladt, relativ luftfugtighed på mellem 20 og 95 % fri for bedugning.

Akkuen skal opbevares ved en temperatur mellem 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F) for at undgå skader på akkucellerne.

Montering af vinkelskruenhoved**ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 30**

Ved disse industri-akku-vinkelskruemaskiner skal der først monteres et passende vinkelskruenhoved (se „Vinkelskruenhoved“, side 89).

► **Sørg for, at retningsomskifteren står i midten (kontaktpærre) eller at akkuen er blevet fjernet fra el-værktøjet, før du monterer, indstiller eller demonterer et skruenhoved.**

Hold el-værktøjet fast med gaffelnøglen 6 mod vinkelhovedflangens nøgleflade 5.

► **Spænd aldrig værktøj på maskinens hus!**

Anbring vinkelskruenhovedet 3 i den ønskede position på flangen og spænd omløbermøtrikken fast med gaffelnøglen 4 på nøglefladen 19.

Dette gøres ved at holde kontra på vinkelhovedflangen med gaffelnøglen 6.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ved disse industri-akku-vinkelskruemaskiner skal der først monteres en passende fladudgang.

I handlen fås forskellige fladudgange. Spørg din forhandler om den passende fladudgang.

► **Overhold monteringsforskrifterne til fladudgangen.**

ANGLE EXACT 25 – 200 | 30 – 300

Disse industri-akku-vinkelskruemaskiner kan kun drives med vinkelskruenhoved 0 607 451 618.

Ophængningsanordning

Ophængningsbøjlen 8 benyttes til at fastgøre el-værktøjet i en ophængningsanordning.

Anbring ophængningsbøjlen 8 på el-værktøjet og lad den falde i hak i åbningerne 15.

► **Kontrollér ophængningsbøjleens tilstand og kroge i ophængningsanordningen med regelmæssige mellemrum.**

Opladning

Bemærk: Ladeaggregatet og akkuer følger ikke med leveringen.

Det illustrerede netstik kan være et andet end det på dit el-værktøj.

► **Sørg for, at ladeaggregat og akku er egnede til det strømnet, der findes i brugslandet.**

Ladeaggregat AL 2450 DV (se Fig. A)

Forbind ladeaggregatet 21 vha. netstikket 22 til den elektriske energiforsyning og sæt akkuen 11 i ladeaggregatets ladeskakt i den rigtige position.

► **Isæt/udtag akkuen uden brug af vold.** Akkuer med APT-stikkontakt (Akku Pack Top) er konstrueret på en sådan måde, at de kun kan sættes i el-værktøjet eller ladeaggregatet i den rigtige position.

Den grønne kontrollampe 23 begynder at blinke. Det betyder, at ladestrømmen løber. Opladningen stopper automatisk, når akkuen er helt opladet.

Når den grønne kontrollampe holder op med at blinke og lyser jævnt, er opladningen færdig.

Et akustisk signal høres i ca. 2 sekunder, hvilket betyder, at akkuen er helt opladet.

Lyser den røde kontrollampe hele tiden 24, oplades med reduceret ladestrøm.

Blinker den røde kontrollampe, er opladning ikke mulig.

Fejl, – årsager og afhjælpning

Årsag	Afhjælpning
Kontrollamper lyser ikke	
Ladeaggregatets netstik er ikke sat (rigtigt) i	Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller ladeaggregat er defekt	Kontrollér netspændingen, lad evt. ladeaggregatet blive kontrolleret af en autoriseret servicecenter for Bosch-el-værktøj

Årsag	Afhjælpning
Opladning er ikke mulig	
Akku-temperatur er ikke i det tilladte område	Afkøl eller opvarm akku-temperaturen, så den befinder sig i det tilladte temperatur-område mellem 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F)
Akkukontakter er snavset	Rengør akkukontakter; f.eks. ved at sætte akkuen i og tage den ud flere gange eller erstatte den
Akku defekt	Skift akkuen
Akkuen er ikke sat (rigtigt) i	Sæt akkuen (helt) ind i akkuladeskakten

Spændingsstabilisator (se Fig. B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Bemærk: Industri-akku-vinkelskruemaskiner kan som alternativ til akkudriften også drives med en spændingsstabilisator.

Det illustrerede netstik kan være et andet end det på dit el-værktøj.

► **Sørg for, at spændingsstabilisatoren er egnet til det strømnet, der findes i brugslandet.**

Ud over spændingsstabilisatoren 4EXACT og det passende netkabel har du brug for en spændingsadapter, der har den samme nominelle spænding som din skruemaskine.

► **Spændingen på spændingsstabilisatoren (LED-indikator) skal stemme overens med skruemaskinens spænding.** Spændingsstabilisatoren er udelukkende egnet til at blive brugt til industri-akku-skruemaskiner fra Bosch af typen EXACT, ANGLE EXACT og BT-EXACT med en spænding på mellem 9,6 V og 14,4 V. Ellers er der fare for brand og eksplosion.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Disse industri-akkuskrumaskiner kan ikke drives med spændingskonstanten.

Tilslutning til energiforsyningen

Bemærk: Vær opmærksom på, at el-værktøjet ikke indeholder hverken en akku eller en spændingsadapter.

► **Opbevar aldrig akkuer i et akkuaggregat.** Akkuer holder længere og er nemmere at lade, hvis de opbevares separat. Husk at lade akkuen helt, før den tages i brug efter længere tids opbevaring.

Lad akkuen

Lad akkuen med et egnet ladeaggregat, før den sættes ind i el-værktøjet. Den nøjagtige beskrivelse af opladningen fremgår af ladeaggregatets betjeningsvejledning og henvisningerne i nærværende vejledning (se „Opladning“, side 90).

Akkuen er udstyret med en NTC-temperaturovervågning, der kun tillader en opladning i temperaturområdet mellem 0 °C (+32 °F) og 45 °C (+113 °F). Derved opnås en høj levetid for akkuen. Ved rigtig brug kan akkuen genoplades op til 3000 gange.

En ny akkumulator eller en akkumulator, der ikke har været brugt i længere tid, yder først fuld kapacitet efter ca. 5 opladninger og afladninger.

Akkuer bør kun genoplades, når kontrollampen „Akku-ladetilstand“ på el-værktøjet er rød.

Isæt og udtag akkuen

Tryk retningsomskifteren **14** i den midterste position. Dette spærrer start-stop-kontakten **13** i positionen „stop“, hvorved utilsigtet tænding af el-værktøjet forhindres.

Skub en opladet akku **11** ind i el-værktøjets greb.

Sørg for, at akkuen placeres i den rigtige position og at sikkerhedstasterne **12** falder mærkbart på plads i el-værktøjets greb.

► **Isæt/udtag akkuen uden brug af vold.** Akkuer med APT-stikkontakt (Akku Pack Top) er konstrueret på en sådan måde, at de kun kan sættes i el-værktøjet eller ladeaggregatet i den rigtige position.

Akkuen **11** tages ud ved at trykke på begge sider af sikkerhedstasterne **12** og trække akkuen ud af grebet forned.

Isæt og udtag spændingsadapter (se Fig. C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Vælg den spændingsadapter, der passer til dit el-værktøjs nominelle spænding.

Den spænding, der passer til den enkelte spændingsadapter, fremgår af farven på huset til D-Sub-tilslutningsstikket **26**. Huset til D-Sub-tilslutningsstikket for 9,6-V-spænding er lyseblå, for 14,4-V-spænding sort.

► **Adapterhuset 28 må kun monteres i industri-akku-skruemaskinen eller demonteres fra denne, hvis spændingsstabilisatoren er slukket eller tilslutningsstikket 26 er afbrudt fra spændingsstabilisatoren.**

Tryk retningsomskifteren **14** i den midterste position. Dette spærrer start-stop-kontakten **13** i positionen „stop“, hvorved utilsigtet tænding af el-værktøjet forhindres.

Skub herefter adapterhuset **28** ind i grebet på el-værktøjet. Sørg for, at adapterhuset sættes i i den rigtige position og at sikkerhedstasterne **12** falder mærkbart på plads i el-værktøjets greb.

Sæt herefter tilslutningsstikket **26** på den spændingsadapter, der passer til dit el-værktøj, i tilslutningsbøsningen **25**. Skru tilslutningsstikket **26** fast i tilslutningsbøsningen **25** ved at spænde de to skruer **27** fast med hånden.

Spændingsadapteren tages ud ved at løsne de to skruer **27** på tilslutningsstikket **26** til den slukkede spændingskonstant og træk tilslutningsstikket ud af tilslutningsstikket **25**.

Tryk herefter på begge sider af låsetasterne **12** og træk adapterhuset **28** ud af el-værktøjets greb.

92 | Dansk

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 |
25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380
40-280 | 50-210 | 60-170

Disse industri-akkuskruemaskiner kan ikke drives med spændingskonstanten.

Værktøjsskift ved skruenhoved med hurtigskiftepatron (se Fig. D)

- **Sørg for at indsatsværktøjet sidder rigtigt fast på værktøjsholderen, når indsatsværktøjet isættes.** Er indsatsværktøjet ikke fast forbundet med værktøjsholderen, kan det løsne sig igen, hvorved det ikke kan kontrolleres mere.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7-900

Til disse industri-akku-vinkelskruemaskiner fås et lige skruenhoved med 1/4"-hurtigskiftepatron (typenummer 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Til disse industri-akku-vinkelskruemaskiner fås et vinkelskruenhoved med 1/4"-hurtigskiftepatron (typenummer 0 607 452 630).

Isætning af indsatsværktøj

Træk hurtigskiftepatronen **29** frem. Sæt indsatsværktøjet **1** ind i værktøjsholderen **2** og slip hurtigskiftepatronen igen.

Anvend kun indsatsværktøj med passende isætningsende (1/4"-sekskant).

Forsøg ikke at indsætte bor i denne hurtigskiftepatron. Industri-akku-vinkelskruemaskiner med frakoblingsautomatik er ikke egnet til boring. Koblingen kan slukke automatisk og uden advarsel. Borer du videre, efter at koblingen er slukket, kan el-værktøjet bevæge sig ud af dit greb, til frakoblingskoblingen aktiveres igen.

Udtagning af indsatsværktøj

Træk hurtigskiftepatronen **29** frem. Tag indsatsværktøjet **1** ud af værktøjsholderen **2** og slip hurtigskiftepatronen igen.

Værktøjsskift ved skruenhoved med udvendig firkant

- **Sørg for at indsatsværktøjet sidder rigtigt fast på værktøjsholderen, når indsatsværktøjet isættes.** Er indsatsværktøjet ikke fast forbundet med værktøjsholderen, kan det løsne sig igen, hvorved det ikke kan kontrolleres mere.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Til disse industri-akku-vinkelskruemaskiner fås et vinkelskruenhoved med 1/4"-firkant (typenummer 0 607 453 617) samt et vinkelskruenhoved med 3/8"-firkant (typenummer 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Til disse industri-akku-vinkelskruemaskiner fås et vinkelskruenhoved med 3/8"-firkant (typenummer 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Disse industri-akku-vinkelskruemaskiner leveres med et 3/8"-firkant-vinkelskruenhoved.

Isætning af indsatsværktøj

Tryk stiften på værktøjsholderens firkant **2** ind (f. eks. med en smal skrueetrækker) og skub indsatsværktøjet **1** hen over firkanten. Kontrollér, at stiften falder i hak i udsparringen på indsatsværktøjet.

Udtagning af indsatsværktøj

Tryk stiften i indsatsværktøjets udsparring **1** ind og træk indsatsværktøjet af værktøjsholderen **2**.

Værktøjsskift ved skruenhoved med indvendig firkant (se Fig. E)

- **Sørg for at indsatsværktøjet sidder rigtigt fast på værktøjsholderen, når indsatsværktøjet isættes.** Er indsatsværktøjet ikke fast forbundet med værktøjsholderen, kan det løsne sig igen, hvorved det ikke kan kontrolleres mere.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Til disse industri-akku-vinkelskruemaskiner fås et vinkelskruenhoved med 1/4"-indvendig sekskant (typenummer 0 607 453 618).

Isætning af indsatsværktøj

Sæt indsatsværktøjet **1** ind i værktøjsholderens indvendige sekskant **2**, til det sidder rigtigt fast.

Udtagning af indsatsværktøj

Træk indsatsværktøjet **1** af værktøjsholderen **2**, brug en tang, hvis det er nødvendigt.

Brug



Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Som f.eks. støvmaske og skridsikkert fodtøj. Brug af beskyttelseshjelm eller høreværn (afhængigt af el-værktøjets type og anvendelsesområde) reducerer risikoen for kvæstelser.

lbrugtagning

Før du starter el-værktøjet, skal du indstille drejeretningen med retningsomskipperen **14**: El-værktøjet starter kun, hvis retningsomskipperen **14** ikke står i midten (kontaktspærre).

Indstil drejeretning (se Fig. F)

Højreløb: Til idrejning af skruer trykkes retningsomskipperen **14** helt til venstre.

Venstreløb: Skrue løsnes og drejes ud ved at trykke drejeregningsomskipperen **14** helt mod højre.

- **Tryk på retningsomskipperen 14 kun når el-værktøjet står stille.**

Tænd for kontrollampe-arbejdslys

Arbejdslyset **18** gør det muligt at oplyse skruestedet i tilfælde af dårlig belysning på brugsstedet. Arbejdslyset **18** tændes ved at trykke let på start-stop-kontakten **13**. Et fast tryk på start-stop-kontakten medfører, at el-værktøjet tændes og at arbejdslyset lyser videre.

► **Ret ikke blikket direkte ind i arbejdslyset, det kan blænde.**

Tænd/sluk

Skruemaskiner har en **frakoblingsautomatik**, der afhænger af drejningsmomentet. Denne automatik kan indstilles i det angivende område. Den aktiveres, når det indstillede drejningsmoment er nået.

Bemærk: Drives skruemaskinen med en spændingsadapter, skal du først tage spændingskonstanten i brug.

El-værktøjet **tændes** ved at trykke start-stop-kontakten **13** helt i bund.

El-værktøjet **slukker automatisk**, så snart det indstillede drejningsmoment er nået.

► **Slippes start-stop-kontakten 13 for tidligt, når det indstillede drejningsmoment ikke.**

For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet, når du bruger det.

Arbejdsvejledning

► **Retningsomskifteren skal altid stå i midten, før der indstilles på maskinen (f.eks. vedligeholdelse, værktøjs-skift osv.) samt før maskinen transporteres og stilles til opbevaring.** Utilsigtet start ved aktivering af start-stop-kontakten kan føre til kvæstelser.

► **Sæt kun el-værktøjet på møtrikken/skruen i afbrudt tilstand.** Roterende indsatsværktøjer kan skride.

Indstil drejningsmoment (se billede G – I)

Drejningsmomentet afhænger af frakoblingsautomatikens fjederforspænding. Frakoblingsautomatikken udløses både ved højre- og venstreløb, når det indstillede drejningsmoment er nået.

Brug kun det medleverede indstillingsværktøj til at indstille det individuelle drejningsmoment **30**.

Skyd skubberen **7** helt tilbage på el-værktøjet.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Stik unbrakonøglen **31** ind i indsatsværktøjet **1** og drej den langsomt.

Så snart der i husets åbning ses en lille udbugtning (indstillingsskive **32**) i koblingen, stikkes indstillingsværktøjet **30** ind i denne udbugtning og drejes.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Overhold informationerne vedr. den købte fladudgang eller spørg din forhandler.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Drej værktøjsholderen **2** langsomt med en gaffelnøgle. Så snart der i husets åbning ses en lille udbugtning (indstillingsskive **32**) i koblingen, stikkes indstillingsværktøjet **30** ind i denne udbugtning og drejes.

Drejning mod højre giver et højere drejningsmoment, drejning mod venstre et lavere drejningsmoment.

Tag indstillingsværktøjet **30** ud. Skyd skubberen **7** frem igen for at beskytte koblingen mod snavs.

Bemærk: Den nødvendige indstilling afhænger af skrueforbindelsens art og fastlægges bedst ved at prøve sig frem. Kontrollér prøveskrueforbindelser med en momentnøgle.

► **Indstil kun drejningsmomentet i det angivne effektområde, da frakoblingsautomatikken ellers ikke aktiveres.**

Marker indstilling af drejningsmoment

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Ved disse industri-akku-vinkelskruemaskiner skal vinkelskruehovedet først fjernes, se „Indstilling og fjernelse af vinkelskruehoved“, side 94.

Nu kan du markere drejningsmomentet, som beskrevet i det følgende.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Til mærkning af individuelt indstillede drejningsmomenter kan markeringsringen **17** erstattes af en markeringsring med en anden farve.

Anvendes f.eks. nogle EXACT-el-værktøjer med et drejningsmoment på 4,5 Nm, kan du anbringe røde markeringsringe til mærkning af dit drejningsmoment. Anvender du yderligere EXACT-el-værktøjet i et andet monteringsområde, hvis drejningsmoment er indstillet på 7,5 Nm, kan du anbringe en markeringsring med en anden farve (sort, blå, grøn eller gul) for at markere drejningsmomentet i dette område. De forskellige farvede markeringsringe skal kun ses som hjælp til montørerne for hurtigere at kunne se, hvilket drejningsmoment er indstillet på det pågældende el-værktøj.

Tryk markeringsringen **17** af med et tyndt skruetrækkerblad, en spatel eller lignende.

Anvend altid el-værktøjet med en markeringsring for at være sikker på, at huset er beskyttet mod støv og snavs.

Kontrollampe**Kontrollampe akku-ladetilstand**

Hvis det er nødvendigt at lade akkuen **11**, blinker kontrollampen **10** grøn og der høres et akustisk signal. I dette tilfælde er kun 6 – 8 skrueforbindelser mulige.

Lyser kontrollampen rød, er akkuen for svag til at klare flere skrueforbindelser eller el-værktøjet er overbelastet. El-værktøjet kan ikke tændes mere. Kontaktspærren forbliver aktiv, til akkuen trækkes ud af el-værktøjet og en ladet akku sættes i igen.

94 | Dansk

Arbejder du med en spændingsadapter, viser den røde kontrollampe **10** en overbelastning.

Blinker LED-visningen **10** rød, er el-værktøjet overophedet og ude af drift. Vent, til blinkningen automatisk hører op efter kort tid, før du tager el-værktøjet i brug igen.

Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akkuen snart skal skiftes. Bortskaf gamle akkuer iht. gældende love og bestemmelser i brugslandet.

**Visning skrueforbindelser**

Når det indstillede drejningsmoment er nået, udløses frakoblingsautomatikken. Kontrollampen **9** lyser grøn.

Er det indstillede drejningsmoment ikke nået, lyser kontrollampen **9** rød, og der høres et akustisk signal. Skruearbejdet skal gentages.

Gentagelsesbeskyttelse

Er frakoblingsautomatikken blevet udløst i forbindelse med skruearbejdet, slukker motoren. Genindkobling er først mulig efter 0,7 sekunder. Hermed undgås utilsigtet spænding af allerede faste skrueforbindelser.

Indstil vinkelskruehoved

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Du kan indstille vinkelskruehovedet **3** i otte positioner ialt. Hold el-værktøjet fast med gaffelnøglen **6** mod vinkelhovedflangens nøgleflade **5**.

► Spænd aldrig værktøj på maskinens hus!

Løsne omløbermøtrikken med gaffelnøglen **4** på nøglefladen **19**. Stil vinkelskruehovedet **3** 45° i den ønskede position og spænd omløbermøtrikken igen med gaffelnøglen **4** på nøglefladen **19**.

Dette gøres ved at holde kontra på vinkelhovedflangen med gaffelnøglen **6**.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Overhold informationerne vedr. den købte fladudgang eller spørg din forhandler.

Indstilling og fjernelse af vinkelskruehoved (se Fig. J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Vinkelskruehovedet **3** med værktøjsholder **2** kan indstilles trinløst 360°.

Løsne kontramøtrikken **20** ved at anbringe et egnet værktøj i en åbning på kontramøtrikken og dreje den i pilens retning **a** (venstregevind).

Drej vinkelskruehovedet **3** i pilens retning **b**, til den ønskede arbejdsvinkel er nået, max. en gang 360°.

Fastgør vinkelskruehovedet **3** i denne position ved at dreje kontramøtrikken **20** i pilens retning **c** mod vinkelskruehovedet. Spænd kontramøtrikken igen **20** med et tilspændingsmoment på maks. 50 Nm.

Vinkelskruehovedet **3** kan også fjernes helt, hvis du vil erstatte markeringsringen **17** med en markeringsring med en anden farve eller hvis du vil ændre arbejdslyset. Stil iførst arbejdslyset i den ønskede position (se „LED-arbejdslys indstilles“, side 94), før du stiller på vinkelskruehovedet.

Løsne kontramøtrikken **20** ved at anbringe et egnet værktøj i en åbning på kontramøtrikken og dreje den i pilens retning **a** (venstregevind).

Drej vinkelskruehovedet **3** i pilens retning **b**, til du kan fjerne det.

Drej kontramøtrikken **20** i pilens retning **a** af motorhuset **33**. Nu kan du skifte markeringsringen eller ændre på arbejdslyset.

- Drej kontramøtrikken **20** i pilens retning **c** på motorhuset **33** og skru vinkelskruehovedet mod pilens retning **b** på igen.
- Fastgør vinkelskruehovedet ved at dreje kontramøtrikken **20** i pilens retning **c**.
- Spænd kontramøtrikken **20** igen med et fastspændingsmoment på ca. 50 Nm.

LED-arbejdslys indstilles (se Fig. K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Ved disse industri-akku-vinkelskruemaskiner skal vinkelskruehovedet først fjernes, se „Indstilling og fjernelse af vinkelskruehoved“, side 94.

Indstil herefter arbejdslyset som beskrevet i det følgende.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF
30 | 30-300

Tryk markeringsringen **17** af med et tyndt skruetrækkerblad, en spatel eller lignende.

Skub låseringen **34** bagud hen over huset med en låseringtang.

LED-holderens to halvdele **16**, der beskytter LED-arbejdslyset **18**, kan nu indstilles i enhver ønsket position. Sørg for, at ledningen på LED-arbejdslyset ikke beskadiges; skub det uden at det udsættes for knæk i det dertil indrettede hulrum **35** i huset. Beskyt LED-arbejdslyset **18** igen med LED-holderens to halvdele **16**.

Tryk låseringen **34** og markeringsringen **17** tilbage igen i den oprindelige position.

Vedligeholdelse og service**Vedligeholdelse og rengøring**

► **Retningsomskifteren skal altid stå i midten, før der indstilles på maskinen (f.eks. vedligeholdelse, værktøjskift osv.) samt før maskinen transporteres og stilles til opbevaring.** Utilsigtet start ved aktivering af start-stop-kontakten kan føre til kvæstelser.

► **El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.**

Når akkuen ikke fungerer mere, bedes du kontakte et autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj.

Smøring af el-værktøjet**Smøremiddel:**

Special-gearfedt (225 ml)
Varenummer 3 605 430 009
Molykotefedt
Motorolie SAE 10/SAE 20

Rengør gearret med et mildt opløsningsmiddel efter de første 150 driftstimer. Læs og overhold henvisningerne fra opløsningsmiddel-producenten vedr. brug og bortskaffelse. Smør herefter Bosch specialgearfedt på gearret. Gentag rengøringen efter hver 300 driftstimer fra den første rengøring af.

Smør de bevægelige dele på frakoblingsautomatikken efter 100000 skrueforbindelser med et par dråber motorolie SAE 10/SAE 20. Smør de glidende og rullende dele med molykotefedt. Kontrollér ved denne lejlighed koblingen for slid for at være sikker på, at reproducerbarheden og nøjagtigheden ikke er blevet påvirket. Herefter skal koblingens drejningsmoment indstilles igen.

► **Vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal udføres af kvalificeret personale.** Dermed sikres det, at el-værktøjet bliver ved med at være sikkert.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en autoriseret Bosch-servicetekniker.

Bortskaf smøre- og rengøringsmidler iht. gældende miljøforskrifter. Læs og overhold gældende lovbestemmelser.

Kundeservice og brugerrådgivning

Robert Bosch GmbH bærer ansvaret for den kontraktmæssige levering af dette produkt og overholder gældende love og bestemmelser i brugslandet. Kontakt venligst følgende kundeservice, hvis der opstår fejl:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

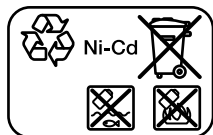
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Bortskaffelse

El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



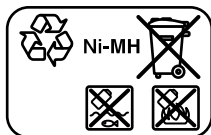
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Akkuer/batterier:

Ni-Cd: Nikkel-cadmium

Pas på: Disse akkuer indeholder cadmium, som er et meget giftigt tungmetal.

Ni-MH: Nikkel-metalhydrid



Akkuer/batterier må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, ej heller brændes eller smides i vandet. Akkuer/batterier skal hvis muligt aflades, indsamles, genbruges eller bortskaffes iht. gældende miljøforskrifter.

Gælder kun i EU-lande:

Iht. direktivet 2006/66/EF skal defekte eller brugte akkuer/batterier genbruges.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska**Säkerhetsanvisningar****Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg**

⚠ VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

Nedan använt begrepp "Elverktyg" hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

Arbetsplats säkerhet

- **Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.** Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- **Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- **Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet

- **Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.** Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad.
- **Skydda elverktyget mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- **Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar.** Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.

96 | Svenska

► **När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningsladdar som är avsedda för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningsladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt.

► **Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika elverktygets användning i fuktig miljö.** Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.

Personsäkerhet

► **Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner.** Under användning av elverktyg kan även en kort uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

► **Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.

► **Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är fränkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget.** Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.

► **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.

► **Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.

► **Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar.** Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.

► **När elverktyg används med dammsugnings- och uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt användning och hantering av elverktyg

► **Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.

► **Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.

► **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehör delar byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

► **Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning.** Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.

► **Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.

► **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa egg kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.

► **Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.** Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.

Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa elverktyg

► **Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.

► **Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg.** Används andra batterier finns risk för kroppsskada och brand.

► **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika en bygling av kontaktorna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.

► **Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare.** Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.

Service

► **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för sladdlös industrivinkelskrudragare

► **Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna när arbeten utförs på ställen där skruven kan skada dolda elledningar.** Skruvens kontakt med en spänningsförande ledning kan sätta maskinens metalldelar under spänning och leda till elstöt.

► **Borra eller skär inte i väggar eller andra dolda områden i vilka elledningar kan finnas och fäst inte heller något föremål på sådant ställe.** Om det inte går att undvika, slå ifrån alla säkringar och skydds brytare som finns för detta arbetsområde.

► **Säkra arbetsstycket.** Ett arbetsstycke som är fastspänt i en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.

► **Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex. underhåll, verktygsbyte osv) och för transport och lagring ställ riktningssomkopplaren i mittläge.** Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för kroppsskada.

- ▶ **Håll stadigt tag i elverktyget.** Vid idragning och urdragning av skruvar kan kortvarigt höga reaktionsmoment uppstå.
- ▶ **Använd endast felfria, oslitna insatsverktyg.** Defekta insatsverktyg kan brista och leda till person- eller sakskada.
- ▶ **Kontrollera efter insättning att insatsverktyget sitter stadigt i verktygsfästet.** Om insatsverktyget inte sitter stadigt i verktygsfästet kan det lossa och dess rörelser inte längre kontrolleras.
- ▶ **Var försiktig vid idragning av långa skruvar, alltefter skrutyp och använd bits finns risk för att verktyget glider av.** Det är ofta svårt att kontrollera långa skruvar och risk finns att verktyget glider av och skadar dig.
- ▶ **Kontrollera även inställd rotationsriktning innan elverktyget kopplas på.** Om t. ex. skruv ska lossas och rotationsriktningen är inställd på idragning kan tryckluftverktyget utlösa en häftig och okontrollerad reaktion.
- ▶ **Elverktyget får inte användas som bormaskin.** Elverktyg med fränslagskoppling är inte lämpliga för borrar. Kopplingen kan automatiskt och utan varning slå ifrån.

Batteri

- ▶ **Undvik oavsiktlig påkoppling. Kontrollera att strömställaren är i frånslaget läge innan batterimodulen sätts in.** Att bära elverktyget med fingret på strömställaren eller att sätta in batterimodulen i påkopplat elverktyg kan leda till olyckor.
- ▶ **Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.
- ▶ **Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, vatten och fukt.** Explosionsrisk föreligger.
- ▶ **Kortslut inte batterimodulen.** Explosionsrisk föreligger.
- ▶ **Vid extrema insats- eller temperaturbetingelser kan batterierna bli otäta. Vid hantering med otäta batterier undvik all kontakt med hud och ögon.** Batterivätskan är frätande och kan därför orsaka kemisk förbränning av vävnad. Råkar vätska komma i kontakt med huden tvätta genast med tvål och vatten och därefter med citronsaft eller ättika. Råkar vätska komma i kontakt med ögonen spola minst 10 minuter med vatten och uppsök läkare.
- ▶ **Använd endast originalbatterier från Bosch med den spänning som anges på produktens typskylt.** Om andra batterier används, t. ex. kopierade batterier, renoverade batterier eller batterier av främmande fabrikat, finns risk för att batteriet exploderar och orsakar person- och sakskador.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning



Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Fäll upp sidan med illustration av elverktyget och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen.

Ändamålsenlig användning

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Elverktyget är avsett för i- och urdragning av skruvar, muttrar och andra gängförband inom angivet mått- och effektområde. Elverktyget kan inte användas som bormaskin. För att undvika person- och materialskador ska ett elverktyg med fränslagskoppling aldrig användas för borrar.

Belysningen i detta elverktyg är avsett för att belysa verktygets direkta arbetsområde och är inte lämpligt för att lysa upp rum i bostaden.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Elverktyget är på grund av sin långsamma vänstergång avsedd för användning med ett öppet flackdrev. Det är lämpligt för förskruvning på ställen som endast är åtkomliga från en sida, t. ex. rörledningar.

Verktyget är inte avsett för lossning av skruvförband.

Elverktyget kan inte användas som bormaskin. För att undvika person- och materialskador ska ett elverktyg med fränslagskoppling aldrig användas för borrar.

Belysningen i detta elverktyg är avsett för att belysa verktygets direkta arbetsområde och är inte lämpligt för att lysa upp rum i bostaden.

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av elverktyget på grafiksida.

- 1 Insatsverktyg (t. ex. skruvhylsa)
- 2 Verktygsfäste
- 3 Vinkelskruvhuvud
- 4 Fast skruvnyckel nyckelvidd 27 mm
- 5 Nyckeltag på vinkelhuvudets fläns
- 6 Fast skruvnyckel nyckelvidd 22 mm
- 7 Slid för förval av vridmoment
- 8 Upphångningsbygel
- 9 LED-indikering skruvdragning
- 10 LED-indikering av batteriets laddningstillstånd
- 11 Batteri med APT-stickkontakt
- 12 Batteriets upplåsningsknapp
- 13 Strömställare Till/Från
- 14 Riktningssomkopplare
- 15 Fästslitsar för upphångningsbygel
- 16 LED-hållare
- 17 Märkring
- 18 Arbetsbelysning
- 19 Nyckeltag på överfallsmuttern
- 20 Motmutter
- 21 Laddare
- 22 Stickpropp
- 23 Grön lysdiodsindikering på laddaren
- 24 Röd lysdiodsindikering på laddaren

98 | Svenska

- 25 Anslutningshylsdon för en spänning på 4EXACT
- 26 D-sub-anslutningskontakt
- 27 Skruvar på D-sub-anslutningskontakten
- 28 Spänningsadapter
- 29 Snabbchuck
- 30 Inställningsverktyg
- 31 Sexkantnyckel
- 32 Ställbricka

- 33 Motorhus
- 34 Stoppring
- 35 Hållrum i motorkåpan
- 36 Handgrepp (isolerad greppyta)
- 37 Handgrepp (isolerad greppyta)

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data

Sladdlös industrivinkelskruvdragare ANGLE EXACT		2	3	6
Artikelnummer 0 602 490 647	... 656	... 652
Max. vridmoment hårt/mjukt skruvförband enligt ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Tomgångsvarvtal n_0	min^{-1}	110	420	650
Märkspänning	V	9,6	9,6	9,6
Rotationsriktning				
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Kapslingsklass		IP 20	IP 20	IP 20

Sladdlös industrivinkelskruvdragare ANGLE EXACT		7	8	15
Artikelnummer 0 602 490 669	... 651	... 650
Max. vridmoment hårt/mjukt skruvförband enligt ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Tomgångsvarvtal n_0	min^{-1}	110	420	250
Märkspänning	V	9,6	9,6	9,6
Rotationsriktning				
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Kapslingsklass		IP 20	IP 20	IP 20

Sladdlös industrivinkelskruvdragare ANGLE EXACT		17	23	30
Artikelnummer 0 602 490 675	... 673	... 671
Max. vridmoment hårt/mjukt skruvförband enligt ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Tomgångsvarvtal n_0	min^{-1}	560	320	220
Märkspänning	V	14,4	14,4	14,4
Rotationsriktning				
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Kapslingsklass		IP 20	IP 20	IP 20

Sladdlös industrivinkelskruvdragare ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Artikelnummer 0 602 490 690	... 693	... 691
Max. vridmoment för hårt skruvförband på högergång*	Nm	10	16	20
Tomgångsvarvtal n_0 på högergång*	min^{-1}	340	440	300
Märkspänning	V	9,6	14,4	14,4
Rotationsriktning				
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Kapslingsklass		IP 20	IP 20	IP 20

* I vänstergång är elverktygen långsammare och har ett lägre vridmoment. I relation till flackdrevets utväxlingsförhållande förändras insatsverktygets varvtal och vridmoment.

Sladdlös industrivinkelskruvdragare ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Artikelnummer 0 602 492 611	... 609	... 607
Max. vridmoment hårt/mjukt skruvförband enligt ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Tomgångsvarvtal n_0	min^{-1}	900	650	420

Svenska | 99

Sladdlös industrivinkelskruvdragare ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Märkspänning	V	9,6	9,6	9,6
Rotationsriktning				
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Kapslingsklass		IP 20	IP 20	IP 20

Sladdlös industrivinkelskruvdragare ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Artikelnummer 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Max. vridmoment hårt/mjukt skruvförband enligt ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Tomgångsvarvtal n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Märkspänning	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Rotationsriktning								
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Kapslingsklass		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

NiCd-batterimodul		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Artikelnummer 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Cellantal		8	8	10	10	12	12
Batterispänning	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapacitet	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

NiMH-batterimodul		9,6	12,0	14,4
Artikelnummer 2 607 335 681	... 683	... 685
Cellantal		8	10	12
Batterispänning	V	9,6	12,0	14,4
Kapacitet	Ah	2,6	2,6	2,6
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80

Vinkelskruvhuvud		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Artikelnummer 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
Max. åtdragningsmoment för hårt skruvförband enligt ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Rakt skruvhuvud		QC ○ 1/4"
Produktnummer		0 607 453 631
Max. åtdragningsmoment för hårt skruvförband enligt ISO 5393	Nm	6
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,22

Buller-/vibrationsdata

Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.
Elverktygets A-vägda ljudtrycksnivå når i typiska fall 70 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.
Ljudnivån under arbetet kan överskrida 80 dB(A).

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsemissionsvärden a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745: skruvdragning: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverktyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betydligt.

100 | Svenska

För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även de tider beaktas när elverktyget är frångkopplat eller är igång, men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen för den totala arbetsperioden.


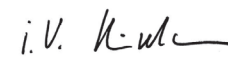
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförlöppen.

Försäkran om överensstämmelse 

Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs under "Tekniska data" stämmer överens med följande standarder och dokument: EN 60745, EN 50518 enligt bestämmelserna i direktiven 2009/125/EG (förordning 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från: Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

 i. V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage**Leveransen omfattar**

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Denna sladdlösa industrivinkelskrudragare levereras utan tillsatsverktyg, vinkelskruvhuvud, rakt skruvhuvud, batteri, laddare, spänningskonstanter eller spänningsadapter. Spänningsadapterna får endast användas för anslutning av Bosch sladdlösa industriskrudragare till konstantspänningsaggregatet 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Denna sladdlösa industrivinkelskrudragare levereras utan tillsatsverktyg, flatuttag, mellanfläns, batteri, laddare, spänningskonstanter eller spänningsadapter. Spänningsadapterna får endast användas för anslutning av Bosch sladdlösa industriskrudragare till konstantspänningsaggregatet 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Denna sladdlösa industrivinkelskrudragare levereras utan tillsatsverktyg, vinkelskruvhuvud, rakt skruvhuvud, batteri och laddare.

Elverktygen kan inte användas med en spänningsstabilisator.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Denna sladdlösa industrivinkelskrudragare levereras med vinkelskruvhuvud, men utan tillsatsverktyg, batteri och laddare. Elverktygen kan inte användas med en spänningsstabilisator.

Drifts- och lagringsomgivning

Elverktyget får användas uteslutande på hältäckta platser.

För optimal drift ska omgivningstemperaturen ligga mellan $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ och $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($23\text{ }^{\circ}\text{C}$ och $122\text{ }^{\circ}\text{C}$) vid en relativ luftfuktighet mellan 20 och 95 % utan dagbildning.

Batterimodulen ska lagras vid en temperatur mellan $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) och $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) för att undvika skada på battericellerna.

Montering av vinkelskruvhuvud

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30

På denna sladdlösa industriskrudragare måste först ett lämpligt vinkelskruvhuvud monteras (se "Vinkelskruvhuvud", sidan 99).

► **Kontrollera att riktningsskopplaren står i mittläget (inkopplingspärr) eller att batteriet tagits bort ur elverktyget innan skruvhuvudet monteras, justeras eller demonteras.**

Håll emot elverktyget med en fast skruvnyckel **6** på vinkelhuvudflänsens nyckeltag **5**.

► **Spänn aldrig fast elverktyget kring motorkåpan!**

Lägg upp vinkelskruvhuvudet **3** i önskat läge på flänsen och dra fast överfallsmuttern med fast nyckel **4** på nyckeltaget **19**. Håll emot med fast nyckel **6** på vinkelhuvudets fläns.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

På denna sladdlösa industriskrudragare måste först ett lämpligt flackdrev monteras.

I handeln erbjuds olika flackdrev. Hör med din återförsäljare beträffande ett lämpligt flackdrev.

► **Följ monteringsanvisningarna för flackdrevet.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Denna sladdlösa industrivinkelskrudragare kan endast drivas med vinkelskruvhuvud 0 607 451 618.

Upphängningsanordning

Med upphängningsbygel **8** kan elverktyget hängas upp i en upphängningsanordning.

Lägg upp upphängningsbygel **8** på elverktyget och låt bygel snäppa fast i slitsarna **15**.

► **Kontrollera regelbundet upphängningsbygelns och hakens tillstånd i balansblocket.**

Laddning

Anvisning: Laddaren och batterierna ingår inte i leveransen. Visad stickpropp kan avvika från aktuella elverktygets stickpropp.

► **Kontrollera att laddaren och batterierna är lämpliga för aktuellt strömnät.**

Laddare AL 2450 DV (se bild A)

Koppla laddaren **21** med stickproppen **22** till elförsörjningen och sätt i batterimodulen **11** i rätt läge i laddarens laddningschakt.

- **Bruka inte våld vid insättning/uttagnig av batterimodulen.** Batterier med APT-stickkontakt (Akku Pack Top) är konstruerade så att de endast kan sättas in i rätt läge i elverktyget och laddaren.

Den gröna lysdioden **23** börjar blinka. Tänd lysdiod anger att laddning pågår. Laddningen stoppar automatiskt när batterimodulen är fullständigt laddad.

När den gröna lysdioden inte längre blinkar, utan lyser konstant är laddningen avslutad.

En akustisk signal avges för ca 2 sekunder och signalerar att batterierna är fulladdade.

En konstant tänd röd lysdiod **24** signalerar en laddning med reducerad laddström.

När den röda lysdioden blinkar, kan laddning inte ske.

Fel – Orsaker och åtgärder

Orsak	Åtgärd
Lysdiодerna är inte tända	
Laddarens stickpropp är inte (korrekt) kopplad	Anslut stickproppen korrekt i vägguttaget
Vägguttaget, nätsladden eller laddaren är defekt	Kontrollera nätspänningen, låt vid behov en auktoriserad serviceverkstad för Bosch el-verktyg kontrollera laddaren

Laddning inte möjlig

Batterimodulens temperatur ligger utanför tillåtna gränser	Avkyl eller värm batterimodulen så att temperaturen ligger mellan 0 °C (32 °F) och 45 °C (113 °F)
Batterikontakterna är förorenade	Rengör kontakterna t. ex. genom att upprepade gånger sätta in och ta ut batterimodulen, eller byt batterimodulen vid behov
Batteriet är defekt	Ersätt batterimodulen
Batterimodulen inte (korrekt) insatt	Kontrollera att batterimodulen sitter korrekt i laddningsschaktet

Nätspänningsstabilisator (se bild B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Anvisning: Sladdlösa industriskruvdragare kan förutom med batterier även användas med ett konstantspänningsaggregat. Visad stickpropp kan avvika från aktuella elverktygets stickpropp.

- **Kontrollera att nätspänningsstabilisatorn är lämplig för aktuellt strömnät.**

Förutom nätspänningsstabilisatorn 4EXACT och lämplig nät-kabel behövs en spänningsadapter som har samma märkspänning som skruvdragaren.

- **Nätspänningsstabilisatorns spänning (lysdiodindikering) måste stämma överens med skruvdragarens.** Nätspänningsstabilisatorn är uteslutande lämplig för Bosch sladdlösa industriskruvdragare av typ EXACT, ANGLE EXACT och BT-EXACT Exact med en spänning på 9,6 V till 14,4 V. I annat fall finns risk för brand och explosion.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 |

**25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380
40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170**

Denna sladdlösa industriskruvdragaren kan inte drivas med spänningsstabilisatorn.

Anslutning till energiförsörjning

Anvisning: Beakta att batterimodul och spänningsadapter inte medlevereras.

- **Förvara aldrig batterimodulen i ett sladdlöst elverktyg.**

Batterierna håller längre och kan lättare laddas upp om de förvaras separat. Kom ihåg att ladda upp batterimodulen om den inte använts under en längre period.

Laddning av sekundärbatteri

Ladda batterimodulen i en härför lämplig laddare innan den sätts in i elverktyget. En exakt beskrivning av och anvisningar för laddning lämnas i laddarens bruksanvisning (se "Laddning", sidan 100).

Batterimodulen är försedd med en NTC-temperaturövervakning som endast tillåter uppladdning inom ett temperaturområde mellan 0 °C (+32 °F) och 45 °C (+113 °F). Härvid uppnår batterimodulen en lång livslängd. Vid korrekt användning kan batterimodulen återuppladdas upp till 3000 gånger.

Ett nytt eller ett under en längre tid inte använt batteri får först efter ca. 5 laddnings- och urladdningscykler sin fulla kapacitet.

Batterimodulen ska laddas upp först när elverktygets lysdiodindikering för "batterimodulens laddningstillstånd" lyser röd.

Insättning och uttagning av batterimodulen

Tryck riktningssomkopplaren **14** till mellersta läget. I detta läge spärras strömställaren **13** i läget "Från" varvid oavsiktlig påkoppling av elverktyget förhindras.

Skjut in den uppladdade batterimodulen **11** i elverktygets handtag.

Se till att batterimodulen sätts in i rätt läge och att upplåsningsknapparna **12** tydligt snäpper fast i elverktygets handtag.

- **Bruka inte våld vid insättning/uttagnig av batterimodulen.** Batterier med APT-stickkontakt (Akku Pack Top) är konstruerade så att de endast kan sättas in i rätt läge i elverktyget och laddaren.

För uttagning av batterimodulen **11** tryck in upplåsningsknapparna **12** på båda sidorna och dra batterimodulen nedåt ut handtaget.

Insättning och uttagning av spänningsadaptern (se bild C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Välj den spänningsadapter som motsvarar elverktygets märkspänning.

Spänningsadapterna kan alltefter spänning skiljas från varandra genom att D-Sub-anslutningskontaktens kåpa **26** har olika färg. Kåpan på D-Sub-anslutningskontakten för 9,6-V-spänning är ljusblå och för 14,4-V-spänning svart.

102 | Svenska

- **Adaptermodulen 28 får anslutas till eller tas bort från den sladdlösa industriskruvdragaren endast när nätspänningsstabilisatorn slagits från eller när anslutningskontakten 26 dragits ur nätspänningsstabilisatorn.**

Tryck riktningssomkopplaren **14** till mellersta läget. I detta läge spärras strömställaren **13** i läget "Från" varvid oavsiktlig påkoppling av elverktyget förhindras.

Skjut in den adaptermodulen **28** i elverktygets handtag. Se till att adaptermodulen sätts in i rätt läge och att upplåsningsknapparna **12** tydligt snäpper fast i elverktygets handtag.

Stick sedan in anslutningskontakten **26** för spänningsadaptern som passar till aktuellt elverktyg i anslutningshylsdonet **25**. Skruva fast anslutningskontakten **26** i anslutningshylsdonet **25** genom att för hand dra åt skruvarna **27**.

För borttagning av spänningsadaptern lossa de båda skruvarna **27** på anslutningskontakten **26** till frånkopplad nätspänningsstabilisator och dra anslutningskontakten ur anslutningshylsdonet **25**.

Tryck sedan på upplåsningsknapparna **12** på båda sidorna och dra adaptermodulen **28** ur elverktygets handtag.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Denna sladdlösa industriskruvdragaren kan inte drivas med spänningsstabilisatorn.

Verktygsbyte på skruvhuvud med snabbväxlingschuck (se bild D)

- **Kontrollera efter insättning att insatsverktyget sitter stadigt i verktygsfästet.** Om insatsverktyget inte sitter stadigt i verktygsfästet kan det lossa och dess rörelser inte längre kontrolleras.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 900

För dessa sladdlösa industriskruvdragare finns ett rakt skruvhuvud med 1/4"-snabbchuck att tillgå (produktnummer 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

För dessa sladdlösa industriskruvdragare finns ett vinkel-skruvhuvud med 1/4"-snabbchuck att tillgå (produktnummer 0 607 452 630).

Insättning av insatsverktyg

Dra snabbchucken **29** framåt. Stick in insatsverktyget **1** i verktygsfästet **2** och släpp åter snabbchucken.

Använd endast insatsverktyg med lämplig insticksända (1/4" sexkant).

Borrar får inte sättas in i snabbchucken.

Sladdlösa industriskruvdragare med frånslagskoppling får inte användas för borrar. Kopplingen kan automatiskt och utan varning slå ifrån. Om borrar fortsätts efter frånslagskoppling kan elverktyget slitas ur handen innan frånslagskopplingen löser ut på nytt.

Borttagning av insatsverktyget

Dra snabbchucken **29** framåt. Ta ut insatsverktyget **1** ur verktygsfästet **2** och släpp åter snabbchucken.

Verktygsbyte på skruvhuvud med fyrkantapp

- **Kontrollera efter insättning att insatsverktyget sitter stadigt i verktygsfästet.** Om insatsverktyget inte sitter stadigt i verktygsfästet kan det lossa och dess rörelser inte längre kontrolleras.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

För dessa sladdlösa vinkelskruvdragare finns ett vinkelskruvhuvud med 1/4"-fyrkant (produktnummer 0 607 453 617) samt ett vinkelskruvhuvud med 3/8"-fyrkant (produktnummer 0 607 453 620) att tillgå.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

För dessa sladdlösa industriskruvdragare finns ett vinkelskruvhuvud med 3/8"-fyrkant (produktnummer 0 607 451 618) att tillgå.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Dessa sladdlösa industriskruvdragare levereras med ett 3/8"-fyrkantvinkelhuvud.

Insättning av insatsverktyg

Tryck in pinnen på verktygsfästets fyrkant **2**, t. ex. med en smal skruvmejsel och skjut insatsverktyget **1** över fyrkanten. Kontrollera att pinnen snäpper fast i insatsverktygets urtag.

Borttagning av insatsverktyget

Tryck in pinnen i urtaget på insatsverktyget **1** och dra bort insatsverktyget från verktygsfästet **2**.

Verktygsbyte på skruvhuvud med invändig sexkant (se bild E)

- **Kontrollera efter insättning att insatsverktyget sitter stadigt i verktygsfästet.** Om insatsverktyget inte sitter stadigt i verktygsfästet kan det lossa och dess rörelser inte längre kontrolleras.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

För dessa sladdlösa industriskruvdragare finns ett vinkel-skruvhuvud med 1/4" inre sexkant att tillgå (produktnummer 0 607 453 618).

Insättning av insatsverktyg

Skjut in insatsverktyget **1** i invändiga sexkanten på verktygsfästet **2** tills det tydligt snäpper fast.

Borttagning av insatsverktyget

Dra insatsverktyget **1** ur verktygsfästet **2**, eventuellt med en tång.

Drift



Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor. Skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.

Driftstart

Innan elverktyget startas ska först rotationsriktningen ställas in med riktningsskopplaren **14**: Elverktyget startar inte om riktningsskopplaren **14** står i mellersta läget (inkopplings-spärr).

Inställning av rotationsriktning (se bild F)

Högergång: För idragning av skruvar tryck riktningsskopplaren **14** åt vänster mot stopp.

Vänstergång: För lossning och urdragning av skruvar tryck riktningsskopplaren **14** åt höger mot stopp.

► **Påverka riktningsskopplaren 14 endast på fränkopplat elverktyg.**

Inkoppling av LED-arbetsljus

Arbetsljuset **18** belyser skruvstället vid ogynnsamma ljusförhållanden. Arbetsljuset **18** slås på med en lätt tryckning på strömställaren Till/Från **13**. Vid kraftigare nedtryckning av strömställaren kopplas elverktyget på och arbetsljuset kvarstår tänd.

► **Rikta inte blicken direkt mot arbetslampan, ljuset kan blända!**

In- och urkoppling



Skruvdragarna har en av vridmomentet oberoende **Fränslagskoppling** som kan ställas in inom angivet område. Kopplingen löser ut när inställt vridmoment uppnåtts.

Anvisning: När skruvdragaren används med en spänningsadapter måste först nätspänningsstabilisatorn slås på.

För **inkoppling** av elverktyget tryck strömställaren Till/Från **13** mot stopp.

Elverktyget **slår automatiskt från** så fort inställt vridmoment uppnåtts.

► **Om strömställaren Till/Från 13 släpps för tidigt uppnås inte förinställt vridmoment.**

För att spara energi, koppla på elverktyget endast när du vill använda det.

Arbetsanvisningar

► **Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex. underhåll, verktygsbyte osv) och för transport och lagring ställ riktningsskopplaren i mittläge.** Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för kroppsskada.

► **Elverktyget ska vara fränkopplat när det förs mot muttern/skruven.** Roterande insatsverktyg kan slira bort.

Inställning av vridmoment (se bilderna G – I)

Vridmomentet är beroende av fränslagskopplingens fjäderförspänning. Fränslagskopplingen löser ut både vid höger- och vänstergång när inställt vridmoment uppnås.

Använd endast medlevererat inställningsverktyg **30** för inställning av individuellt vridmoment.

Skjut sliden **7** på elverktyget helt tillbaka.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Stick in en sexkantnyckel **31** i insatsverktyget **1** och vrid långsamt runt nyckeln.

När i motorhusets öppning en liten utbuktning (ställbricka **32**) blir synlig i kopplingen, stick in inställningsverktyget **30** i utbuktningen och vrid verktyget.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Beakta informationen för inköpt flackdrev eller hör med återförsäljaren.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Vrid med en fast nyckel långsamt verktygsfästet **2**.

När i motorhusets öppning en liten utbuktning (ställbricka **32**) blir synlig i kopplingen, stick in inställningsverktyget **30** i utbuktningen och vrid verktyget.

Medursvridning ger ett högre vridmoment, motursvridning ett lägre vridmoment.

Ta bort inställningsverktyget **30**. Skjut åter sliden **7** framåt för att skydda kopplingen mot förorening.

Anvisning: Vilken inställning av åtdragningsmomentet som krävs är beroende av skruvförbindelsen och kan lämpligast slås fast genom praktiska försök. Kontrollera provskruvdragningen med en momentnyckel.

► **Ställ in vridmomentet endast inom angivet effektområde, i annat fall reagerar inte längre fränslagskopplingen.**

Märkning av vridmomentsinställning

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

På denna sladdlösa industriskruvdragare måste först vinkel-skruvhuvudet tas bort, se "Justering och borttagning av vinkelskruvhuvudet", sidan 104.

Nu kan vridmomentet markeras enligt beskrivningen nedan.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

För märkning av individuellt inställt vridmoment kan märkningen **17** bytas ut mot en ring med annan färg.

Om exempelvis EXACT-elverktyg med ett vridmoment på 4,5 Nm används, kan röda märkningar användas för märkning av vridmomentet. Om ett annat EXACT-elverktyg används för ett område och ett vridmoment på 7,5 Nm, kan en märkning med annan färg användas (svart, blå, grön eller gul) för märkning av vridmomentet inom detta område. Märkningarna finns i olika färger för att hjälpa montören att snabbare hitta elverktyget med önskat vridmoment.

Bänd bort märkningen **17** med en liten skruvmejsel, spackel eller motsvarande.

Använd alltid elverktyget med en märkning för att skydda motorhuset mot damm och smuts.

Lysdiodindikering



Indikering av batteriets laddningstillstånd

Om batterimodulen **11** måste laddas upp, blinkar lysdioden **10** grön och en akustisk signal avges. Härefter är endast skruvdragning 6 – 8 möjlig.

104 | Svenska

Om den röda lysdioden är tänd, räcker kapaciteten inte längre till för en skruvdragning eller så har elverktyget överbelastats. Elverktyget kan inte längre kopplas på Inkopplingspärren är aktiv tills batterimodulen tas ur elverktyget och en uppladdad batterimodul sätts in.

Om en spänningsadapter används, anger den röda lysdioden **10** att elverktyget har överbelastats.

Om lysdioden **10** blinkar med rött ljus är elverktyget överhettat och ur drift. Vänta tills blinket automatiskt slocknar innan elverktyget startas på nytt.

Är elverktygets drifttid efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batteriet snart måste bytas ut. Förbrukade batterier ska omhändertas enligt lagbestämmelserna i aktuellt land.

**Indikering av skruvdragning**

När förinställt vridmoment uppnås, löser frånslagskopplingen ut. Lysdioden **9** lyser grön.

Har förinställt vridmoment inte uppnåtts, tänds den röda lysdioden **9** och en akustisk signal avges. Skruvdragningen måste upprepas.

Skydd mot upprepade skruvdragning

(Har frånslagskopplingen vid en skruvdragning löst ut, frånkopplas motorn. Återinkoppling är möjlig först efter 0,7 sekunder. Härvid förhindras oavsiktlig efterdragning av redan avslutad skruvdragning.

Justering av vinkelskruvhuvudet

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Vinkelskruvhuvudet **3** kan ställas i åtta lägen.

Håll emot elverktyget med en fast skruvnyckel **6** på vinkelhuvudflänsens nyckeltag **5**.

► Spänn aldrig fast elverktyget kring motorkåpan!

Lossa överfallsmuttern med den fasta nyckeln **4** på nyckeltaget **19**. Justera vinkelskruvhuvudet **3** i steg om 45° till önskat läge och dra åter fast överfallsmuttern med den fasta nyckeln **4** på nyckeltaget **19**.

Håll emot med fast nyckel **6** på vinkelhuvudets fläns.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Beakta informationen för inköpt flackdrev eller hör med återförsäljaren.

Justering och borttagning av vinkelskruvhuvudet (se bild J)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

Vinkelskruvhuvudet **3** med verktygsfäste **2** kan steglöst justeras 360°.

Lossa motmuttern **20** genom att med ett lämpligt verktyg haka in i en öppning på motmuttern och vrida den i pilens riktning **a** (vänstergångad).

Vrid vinkelskruvhuvudet **3** i pilriktningen **b** tills önskad arbetsvinkel uppnåtts; dock högst 360°.

Fixera vinkelskruvhuvudet **3** i denna position genom att vrida kontramuttrarna **20** i pilens riktning **c** mot vinkelskruvhuvudet. Dra åt kontramuttrarna **20** med ett åtdragningsmoment på max. 50 Nm igen.

Vinkelskruvhuvudet **3** kan även komplett tas bort om märkningen **17** ska bytas till annan färg eller om arbetsplatslyset ska justeras. Ställ först in arbetsplatslyset i önskat läge (se "Inkoppling av LED-arbetsplatslys", sidan 104) och därefter vinkelskruvhuvudet.

Lossa motmuttern **20** genom att med ett lämpligt verktyg haka in i en öppning på motmuttern och vrida den i pilens riktning **a** (vänstergångad).

Vrid vinkelskruvhuvudet **3** i pilens riktning **b** tills det kan tas bort.

Vrid bort motmuttern **20** i pilriktningen **a** från motorhuset **33**.

Nu kan märkningen bytas ut eller arbetsplatslyset justeras.

- Vrid motmuttern **20** i pilens riktning **c** på motorkåpan **33** och skruva åter upp vinkelskruvhuvudet mot pilens riktning **b**.
- Fixera vinkelskruvhuvudet genom att vrida motmuttern **20** i pilriktningen **c**.
- Dra åter fast motmuttern **20** med ett åtdragningsmoment på ca 50 Nm.

Inkoppling av LED-arbetsplatslys (se bild K)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

På denna sladdlösa industriskruvdragare måste först vinkelskruvhuvudet tas bort, se "Justering och borttagning av vinkelskruvhuvudet", sidan 104.

Justera sedan arbetsplatslyset enligt beskrivning nedan.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF
30 | 30 - 300

Bänd bort märkningen **17** med en liten skruvmejsel, spackel eller motsvarande.

Skjut stoppringen **34** med en stoppringstång bakåt mot motorkåpan.

Kåphalvorna på LED-hållaren **16** som omsluter LED-arbetsplatslyset **18** kan nu ställas i valfritt läge. Se till att LED-arbetsplatslysets kabel inte skadas; skjut in kabeln utan knäckning i motorkåpanens hålrum **35**. Omslut åter LED-arbetsplatslyset **18** med LED-hållarens båda kåphalvor **16**.

Tryck stoppringen **34** och märkningen **17** tillbaka till utgångsläget.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

- **Innan åtgärder utförs på elverktyget (t. ex. underhåll, verktygsbyte osv) och för transport och lagring ställ riktningssomkopplaren i mittläge.** Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för kroppsskada.
- **Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.**

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för Bosch-elverktyg när batteriet inte längre är funktionsdugligt.

Smörjning av elverktyget



Smörjmedel:

Specialväxelfett (225 ml)
 Artikelnummer 3 605 430 009
 Molykotefett
 Motorolja SAE 10/SAE 20

Rengör växeln efter de första 150 drifttimmarna med ett mildt lösningsmedel. Följ de anvisningar som tillverkaren av lösningsmedlet lämnat för användning och avfallshantering. Smörj sedan växeln med Bosch specialväxelfett. Upprepa rengöringen därefter i intervaller om 300 drifttimmar.

Smörj fränslagskopplingens rörliga delar efter 100 000 förskruvningar med några droppar motorolja SAE 10/SAE 20. Smörj glidande och rullande delar med Molykotefett. Kontrollera härvid kopplingen avseende slitage för att säkerställa att verktygets repeterbarhet och noggrannhet inte menligt påverkas. Härfter måste kopplingens vridmoment ställas in på nytt.

- **Låt endast kvalificerad fackpersonal utföra underhåll och reparationer.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

Hantera smörj- och rengöringsmedel på miljövänligt sätt. Beakta lagbestämmelserna.

Kundtjänst och användarrådgivning

Robert Bosch GmbH ansvarar för avtalsenlig leverans av denna produkt inom ramen för lagbestämmelserna i aktuellt land. Vid anmärkning på produkten ta kontakt med:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
 www.boschproductiontools.com

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt.

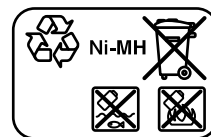
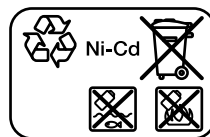
Avfallshantering

Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU för kasserade elektriska och elektroniska apparater och dess modifiering till nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

Sekundär-/primärbatterier:



Ni-Cd: Nickel-kadmium

Obs! Dessa batterier innehåller kadmium, en höggiftig tungmetall.

Ni-MH: Nickel-metallhydrid

Förbrukade batterier får inte slängas i hushållsavfall och inte heller i eld eller vatten. Batterierna ska helst vara urladdade när de samlas för återvinning eller omhändertas på miljövänligt sätt.

Endast för EU-länder:

Defekta eller förbrukade batterier måste enligt direktivet 2006/66/EG omhändertas för återvinning.

Ändringar förbehålles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktøy

⚠ ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

Sikkerhet på arbeidsplassen

- **Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra belysning.** Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- **Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.** Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damper.
- **Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.

Elektrisk sikkerhet

- **Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy.** Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.

106 | Norsk

- ▶ **Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.** Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
- ▶ **Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet.** Der- som det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- ▶ **Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av stikkkontakten.** Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med skade- de eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- ▶ **Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs bruk.** Når du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
- ▶ **Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

Personsikkerhet

- ▶ **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar- kotika, alkohol eller medikamenter.** Et øyeblikks uopp- merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al- vorlige skader.
- ▶ **Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver- nebriller.** Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv- maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av- hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.
- ▶ **Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ- rer det.** Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm- men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- ▶ **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende verktøydell, kan føre til skader.
- ▶ **Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø- dig og i balanse.** Dermed kan du kontrollere elektroverk- tøyet bedre i uventede situasjoner.
- ▶ **Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smyk- ker.** Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- ▶ **Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn- retninger, må du forvise deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte.** Bruk av et støvavsug reduserer faren på grunn av støv.

Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy

- ▶ **Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.** Med et pas- sende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det an- gitte effektområdet.

- ▶ **Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- ▶ **Trekk støpselet ut av stikkkontakten og/eller fjern batte- riet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skif- ter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.** Disse tiltak- ene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøyet.
- ▶ **Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util- gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso- ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlige når de bru- kes av uerfarne personer.
- ▶ **Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon- troller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon. La disse skadede delene repareres før elektroverktøy- et brukes.** Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
- ▶ **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
- ▶ **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

Omhyggelig bruk og håndtering av batteridrevne verktøy

- ▶ **Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten.** Det oppstår brannfare hvis et ladeappa- rat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.
- ▶ **Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverk- tøyene.** Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare.
- ▶ **Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjen- stander, som kan lage en forbindelse mellom kontakte- ne.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
- ▶ **Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege.** Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.

Service

- ▶ **Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali- fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

Sikkerhetsanvisninger for batteridrevet vinkel- skrutrekker for industribruk

- ▶ **Hold elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene, hvis du utfører arbeid der skruen kan treffe på skjulte strømledninger.** Kontakt mellom skruen og en spennings- førende ledning kan også sette elektroverktøyets metall- deler under spenning og føre til elektriske støt.

► **Ikke bor eller skjær i vegger eller andre skjulte områder, der det kan finnes seg elektriske ledninger, og fest ikke noe der.** Hvis dette ikke kan unngås, deaktiverer du alle sikringer eller feilbrytere som sikrer dette arbeidsområdet.

► **Sikre arbeidsstykket.** Et arbeidsstykke som holdes fast med spenninnetninger eller en skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.

► **Sett høyre-/venstre bryteren i midtstilling før alle arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og når den transporteres eller lagres.** Det er ellers fare for skader hvis du trykker på på-/av-bryteren ved en feiltagelse.

► **Hold elektroverktøyet godt fast.** Ved tiltrekking eller løsning av skruer kan det ett øyeblikk oppstå høye reaksjonsmomenter.

► **Bruk kun feilfrie verktøy som ikke er slitt.** Defekte verktøy kan f. eks. brette og føre til fysiske og materielle skader.

► **Når du setter inn et verktøy må du passe på at verktøyet sitter godt fast i verktøyholderen.** Hvis innsatsverktøyet ikke er fast forbundet med verktøyfestet kan det løsne igjen og ikke lenger kontrolleres.

► **Vær forsiktig ved innskruing av lange skruer, det er fare for at verktøyet glir av – avhengig av skruetypen og anvendt innsatsverktøy.** Lange skruer kan ofte ikke kontrolleres godt og det er fare for at verktøyet glir av ved innskruing, slik at du skader deg.


► **Pass på innstilt rotasjonsretning før du kobler inn elektroverktøyet.** Hvis du for eksempel vil skru ut en skrue og rotasjonsretningen er innstilt slik at skruen skrues inn, kan det oppstå en heftig ukontrollert bevegelse i elektroverktøyet.

► **Ikke bruk elektroverktøyet som boremaskin.** Elektroverktøyet med en automatisk utkobling er ikke egnet til boring. Koblingen kan utkobles automatisk og uten forhåndsvarsel.

Batteri

► **Unngå en uvilkårlig innkopling. Forviss deg om at på-/av-bryteren er i utkoplet posisjon før du setter inn et batteri.** Hvis du bærer elektroverktøyet med fingeren på på-/av-bryteren eller setter batteriet inn i et innkopledelektroverktøy kan det føre til uhell.

► **Batteriet må ikke åpnes.** Det er fare for kortslutning.

 **Beskytt batteriet mot varme, f. eks. også mot permanent solinnvirkning, ild, vann og fuktighet.** Det er fare for eksplosjoner.

► **Batteriet må ikke kortsluttes.** Det er fare for eksplosjoner.

► **Under ekstreme bruks- eller temperaturforhold kan batteriene bli utette. Unngå at huden eller øynene kommer i kontakt med utette batterier.** Batterivæsken er etsende og kan forårsake forbrenninger av huden. Hvis væsken kommer i kontakt med huden, må den straks vaskes av med såpe og vann og deretter med sitronsaft eller eddik. Hvis væske kommer i øynene, må man skylle med vann i minst 10 minutter og straks oppsøke en lege.

► **Bruk kun originale Bosch batterier med en spenning som er angitt på typeskiltet til produktet.** Ved bruk av andre batterier, f. eks. etterligninger, resirkulerte batterier eller batterier fra andre produsenter, er det fare for fysiske og materielle skader hvis batteriene eksploderer.

Produkt- og ytelsesbeskrivelse



Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne siden være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formålsmessig bruk

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Elektroverktøyet er beregnet til inndreining og løsning av skruer, mutre og andre gjengelåser i angitt mål- og ytelsesområde.

Elektroverktøyet er ikke beregnet som boremaskin; for å unngå person- og materielle skader bør du aldri bruke et elektroverktøy med automatisk utkobling til boring.

Lyset til dette elektroverktøyet brukes til å belyse selve arbeidsområdet, og er ikke egnet som rombelysning i boliger.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Elektroverktøyet er på grunn av sin langsomme venstregang beregnet til drift med åpen flat utgående tilkobling. Det egner seg til skruforbindelser på steder som kun er tilgjengelige fra en side, f. eks. på rørledninger.

Det er ikke egnet til løsning av skruforbindelser.

Elektroverktøyet er ikke beregnet som boremaskin; for å unngå person- og materielle skader bør du aldri bruke et elektroverktøy med automatisk utkobling til boring.

Lyset til dette elektroverktøyet brukes til å belyse selve arbeidsområdet, og er ikke egnet som rombelysning i boliger.

Illustrerte komponenter

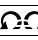

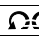
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.

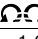

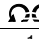
- 1 Innsatsverktøy (f. eks. skruement)
- 2 Verktøyfeste
- 3 Vinkelskruhode
- 4 Fastnøkkel nøkkelvidde 27 mm
- 5 Nøkkelflate på vinkelhodeflensen
- 6 Fastnøkkel nøkkelvidde 22 mm
- 7 Skyver for dreiemomentsforvalg
- 8 Opphengsbøyle
- 9 LED-indikator skruforbindelser
- 10 LED-indikator batteri-ladetilstand
- 11 Batteri med APT-stikkontakt

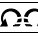

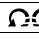
108 | Norsk

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 Batteri-låsetast | 26 D-Sub-koplingskontakt |
| 13 På-/av-bryter | 27 Skruer på D-Sub-koplingskontakt |
| 14 Høyre-/venstrebryter | 28 Spenningsadapter |
| 15 Festeslisser for opphengsbøyle | 29 Selvspennende chuck |
| 16 LED-holder | 30 Innstillingsverktøy |
| 17 Markeringsring | 31 Umbrakonøkkel |
| 18 Arbeidslys | 32 Innstillingsskive |
| 19 Nøkkelflate på mutteren | 33 Motorhus |
| 20 Kontramutter | 34 Sprengring |
| 21 Ladeapparat | 35 Hulrom i huset |
| 22 Strømstøpsel | 36 Håndtak (isolert grepflate) |
| 23 Grønn LED-anvisning på ladeapparatet | 37 Håndtak (isolert grepsflate) |
| 24 Rød LED-anvisning på ladeapparatet | |
| 25 Koplingskontakt for en spenningsadapter på 4EXACT | Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram. |

Tekniske data

Batteridrevet vinkelskrutrekker for industribruk ANGLE EXACT		2	3	6
Artikkelnummer 0 602 490 647	... 656	... 652
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Tomgangsturtall n_0	min^{-1}	110	420	650
Nominell spenning	V	9,6	9,6	9,6
Rotasjonsretning				
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Beskyttelsestype		IP 20	IP 20	IP 20

Batteridrevet vinkelskrutrekker for industribruk ANGLE EXACT		7	8	15
Artikkelnummer 0 602 490 669	... 651	... 650
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Tomgangsturtall n_0	min^{-1}	110	420	250
Nominell spenning	V	9,6	9,6	9,6
Rotasjonsretning				
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Beskyttelsestype		IP 20	IP 20	IP 20

Batteridrevet vinkelskrutrekker for industribruk ANGLE EXACT		17	23	30
Artikkelnummer 0 602 490 675	... 673	... 671
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Tomgangsturtall n_0	min^{-1}	560	320	220
Nominell spenning	V	14,4	14,4	14,4
Rotasjonsretning				
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Beskyttelsestype		IP 20	IP 20	IP 20

Batteridrevet vinkelskrutrekker for industribruk ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Artikkelnummer 0 602 490 690	... 693	... 691
Max. dreiemoment hard skruing i høyregang*	Nm	10	16	20
Tomgangsturtall n_0 i høyregang*	min^{-1}	340	440	300
Nominell spenning	V	9,6	14,4	14,4

* I venstregang er elektroverktøyene langsommere og har et lavere dreiemoment. Tilsvarende transmisjonsforholdet til den flate utgående tilkoblingen endres turtall og dreiemoment på innsatsverktøyet.

Norsk | 109

Batteridrevet vinkelskrutrekker for industribruk ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF				
Rotasjonsretning								
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5				
Beskyttelsestype		IP 20	IP 20	IP 20				
* I venstregang er elektroverktøyene langsommere og har et lavere dreiemoment. Tilsvarende transmisjonsforholdet til den flate utgående tilkoblingen endres turtall og dreiemoment på innsatsverktøyet.								
Batteridrevet vinkelskrutrekker for industribruk ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420				
Artikkelnummer 0 602 492 611	... 609	... 607				
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14				
Tomgangsturtall n_0	min^{-1}	900	650	420				
Nominell spenning	V	9,6	9,6	9,6				
Rotasjonsretning								
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Beskyttelsestype		IP 20	IP 20	IP 20				
Batteridrevet vinkelskrutrekker for industribruk ANGLE EXACT		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
Artikkelnummer 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Tomgangsturtall n_0	min^{-1}	200	245	300	380	280	210	170
Nominell spenning	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Rotasjonsretning								
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Beskyttelsestype		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Ni-Cd-batteripakke		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Artikkelnummer 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655	
Celleantall			8	8	10	10	12	
Batteri-spenning	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Kapasitet	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4	
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80	
Ni-MH-batteripakke		9,6	12,0	14,4				
Artikkelnummer 2 607 335 681	... 683	... 685				
Celleantall		8	10	12				
Batteri-spenning	V	9,6	12,0	14,4				
Kapasitet	Ah	2,6	2,6	2,6				
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80				
Vinkelskruhode		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"		
Artikkelnummer 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
max. dreiemoment for hard skruing jf. ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		
Rett skruhode		QC ○ 1/4"						
Produktnummer		0 607 453 631						
max. dreiemoment for hard skruing jf. ISO 5393	Nm	6						
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,22						

110 | Norsk

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.
Det typiske A-bedømte lydtryknivået for maskinen er 70 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.
Støynivået ved arbeid kan overskride 80 dB(A).

Bruk hørselvern!

Totale svingningsverdier a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 60745:
Skruing: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene, er målt iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre. Det egner seg også til en foreløpig vurdering av vibrasjonsbelastningen. Det angitte vibrasjonsnivået representerer de hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.


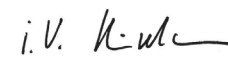
Til en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet. Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisere arbeidsforløpene.

Samsvarserklæring 

Vierklærer med eneansvar at produktet som er beskrevet under «Tekniske data» er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745, EN 50518 iht. bestemmelsene i direktivene 2009/125/EC (forordning 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ECS

 i.V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montering**Leveranseomfang****ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30**

Disse batteridrevne vinkelskrutrekkerne for industribruk leveres uten innsatsverktøy, vinkelskruhode, rett skruhode, batteripakke, lader, spenningsstabilisator og spenningsadapter. Spenningsadapterne skal utelukkende brukes til tilkobling av Bosch industri-batteri-vinkelskrutrekkerne til spenningsstabilisatoren 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Disse batteridrevne vinkelskrutrekkerne for industribruk leveres uten innsatsverktøy, flatforsats, mellomflens, batteripakke, lader, spenningsstabilisator og spenningsadapter. Spenningsadapterne skal utelukkende brukes til tilkobling av Bosch industri-batteri-vinkelskrutrekkerne til spenningsstabilisatoren 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Disse batteridrevne vinkelskrutrekkerne for industribruk leveres uten innsatsverktøy, vinkelskruhode, rett skruhode, batteripakke og lader. Dette el-verktøyet er ikke egnet til drift med spenningsstabilisatoren.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Disse batteridrevne vinkelskrutrekkerne for industribruk leveres med vinkelskruhode, men uten innsatsverktøy, batteripakke og lader. Dette el-verktøyet er ikke egnet til drift med spenningsstabilisatoren.

Drifts- og lagringsomgivelser

Elektroverktøyet er utelukkende egnet til drift på lukkede steder.

Til en feilfri drift av apparatet bør godkjent omgivelsestemperatur være mellom $-5 \text{ }^\circ\text{C}$ og $+50 \text{ }^\circ\text{C}$ ($23 \text{ }^\circ\text{F}$ og $122 \text{ }^\circ\text{C}$), ved en pålitelig relativ luftfuktighet på mellom 20 og 95 %, duggfri.

Batteriet skal oppbevares ved en temperatur mellom $0 \text{ }^\circ\text{C}$ ($32 \text{ }^\circ\text{F}$) og $45 \text{ }^\circ\text{C}$ ($113 \text{ }^\circ\text{F}$), for å unngå skader på battericellene.

Montering av vinkelskruhodet**ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30**

På disse industri-batteri-vinkelskrutrekkerne må det først monteres et passende vinkelskruhode (se «Vinkelskruhode», side 109).

► **Forviss deg om at høyre-/venstre-bryteren står i midten (innkoplingssperre) eller at batteriet er fjernet fra elektroverktøyet før du monterer, justerer eller demonterer et skruhode.**

Hold elektroverktøyet fast med fastnøkkelen **6** på nøkkelflata **5** til vinkelhodeflensen.

► **Spenn maskinen aldri fast på husdelene!**

Sett vinkelskruhodet **3** i ønsket posisjon på flensen, og skru mutteren fast med fastnøkkelen **4** på nøkkelflata **19**. Hold da mot med fastnøkkelen **6** på vinkelhodeflensen.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

På disse industri-batteri-vinkelskrutrekkerne må det først monteres en passende utgående tilkobling. Det fås kjøpt forskjellige utgående tilkoblinger. Spør forhandleren etter den passende utgående tilkoblingen.

► **Følg monteringsforskriftene for den utgående tilkoblingen.**

ANGLE EXACT 25 – 200 | 30 – 300

Disse batteridrevne vinkelskrutrekkerne for industribruk kan bare brukes med vinkelskruhode 0 607 451 618.

Oppheng

Med opphengsbøylen **8** kan du feste el-verktøyet på et oppheng.

Sett opphengsbøylen **8** på el-verktøyet og la den smekke i lås i slissene **15**.

- **Kontroller regelmessig tilstanden til opphengsbøylen og kroen på opphenget.**

Opplading

Merk: Ladeapparater og batterier inngår ikke i leveransen. Strømstøpselet på bildet kan se annerledes ut enn støpselet på el-verktøyet ditt.

- **Pass på at ladeapparat og batteri er egnet for strømmettet der du bor.**

Ladeapparat AL 2450 DV (se bilde A)

Ladeapparatet **21** kobles med strømstøpselet **22** til strømtilførselen og sett batteriet **11** i riktig posisjon inn i ladeapparatets ladesjakt.

- **Ikke bruk makt når du setter inn/tar ut batteriet.** Batterier med APT-stikkontakt (Akku Pack Top) er konstruert slik at de kun kan settes inn i elektroverktøyet eller ladeapparatet i korrekt posisjon.

Den grønne LED-indikatoren **23** begynner å blinke. Dette viser at ladestrømmen virker. Oppladingen stanser automatisk når batteriet er helt oppladet.

Når den grønne LED-indikatoren ikke blinker lenger, men lyser kontinuerlig, er oppladingen avsluttet.

Et akustisk signal lyder i ca. 2 sekunder og signaliserer en komplett opplading av batteriet.

Når den røde LED-indikatoren **24** lyser kontinuerlig, er det tegn på en opplading med redusert ladestrøm.

Når den røde LED-indikatoren blinker, er ingen opplading mulig.

Feil – Årsak og løsning

Årsak	Utbedring
LED-indikatorene lyser ikke	
Strømstøpselet til ladeapparatet er ikke satt (riktig) inn	Sett strømstøpselet (helt) inn i stikkontakten
Stikkontakt, strømledning eller ladeapparat er defekt	Sjekk strømspenningen, la ladeapparatet eventuelt kontrolleres av en autorisert kundeservice for Bosch-elektroverktøy
Ingen opplading mulig	
Batteri-temperaturen er ikke i godkjent område	Sørg med avkjøling eller oppvarming for å få batteritemperaturen inn i godkjent temperaturområde mellom 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F)

Årsak	Utbedring
Batterikontaktene er tilsmusset	Rengjør batterikontaktene; f.eks. ved hyppig innsetting og fjerning av batteriet, skift eventuelt ut batteriet
Batteriet er defekt	Skift ut batteriet
Batteriet er ikke satt (riktig) inn	Sett batteriet (helt) inn i batteriladesjakten

Spenningsstabilisator (se bilde B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Merk: Industri-batteri-vinkelskrutrekkeren kan som alternativ til batteridrift også brukes med en spenningsstabilisator. Strømstøpselet på bildet kan se annerledes ut enn støpselet på el-verktøyet ditt.

- **Pass på at spenningsstabilisatoren er egnet for strømmettet der du bor.**

Utenom spenningsstabilisatoren 4EXACT og den passende strømkabelen trenger du en spenningsadapter som har samme strømspenning som skrutrekkeren.

- **Spenningen på spenningsstabilisatoren (LED-melding) må stemme overens med spenningen på skrutrekkeren.** Spenningsstabilisatoren er utelukkende egnet til bruk med Bosch-industri-batteriskrutrekker i seriene EXACT, ANGLE EXACT og BT-EXACT med en spenning mellom 9,6 V og 14,4 V. Ellers er det fare for brann og eksplosjoner.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Denne industri-batteriskrutrekkeren kan ikke brukes med spenningsstabilisatoren.

Tilkobling til energitilførselen

Merk: Husk på at det verken er satt inn et batteri eller en spenningsstabilisator i elektroverktøyet ved leveransen.

- **Ikke oppbevar batteriene i en batteridrevet maskin.** Batteriene holder lenger og kan opplades bedre hvis de oppbevares separat. Husk å lade opp batteriene før bruk etter oppbevaring over lengre tid.

Opplading av batteriet

Lad opp batteriet i en egnet lader før det settes inn i elektroverktøyet. Den nøyaktige beskrivelsen til oppladingen finner du i bruksanvisningen for ladeapparatet og i informasjonene i denne instruksjonen (se «Opplading», side 111).

Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturovervåking, som kun aksepterer en opplading i temperaturområdet mellom 0 °C (+32 °F) og 45 °C (+113 °F). Slik oppnås en lang levetid for batteriet. Ved riktig bruk kan batteriet opplades opp til 3000 ganger.

Et nytt batteri eller et batteri som ikke har vært i bruk over lengre tid oppnår først etter ca. 5 oppladings- og utladingscykluser sin fulle effekt.

Batterier bør kun etteropplades når LED-indikatoren «Batteriladetilstand» til elektroverktøyet lyser rødt.

112 | Norsk

Innsetting og fjerning av batteriet

Trykk høyre-/venstrebryteren **14** inn i midtposisjonen. Dette sperrer på-/av-bryteren **13** i posisjonen «AV», slik at en ufrivillig innkobling av elektroverktøyet forhindres.

Skyv det oppladede batteriet **11** inn i håndtaket på elektroverktøyet.

Pass på å sette batteriet inn i riktig posisjon og at låsetastene **12** tydelig går i lås i håndtaket på elektroverktøyet.

► **Ikke bruk makt når du setter inn/tar ut batteriet.** Batterier med APT-stikkontakt (Akku Pack Top) er konstruert slik at de kun kan settes inn i elektroverktøyet eller ladeapparatet i korrekt posisjon.

Til fjerning av batteriet **11** trykker du begge sidene på låsetastene **12** og trekker batteriet nedover ut av håndtaket.

Innsetting og fjerning av spenningsadapteren (se bilde C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Velg en passende spenningsadapter for den nominelle spenningen til elektroverktøyet ditt.

Avhengig av spenningen har spenningsadapterne forskjellig farge på huset til D-Sub-støpselet **26**. Huset til D-Sub-støpselet for 9,6-V-spenning er lyseblått og huset for 14,4-V-spenning er sort.

► **Adapterhuset 28 må kun monteres eller demonteres fra industri-batteriskruttrekkeren ved utkoblet spenningsstabilisator eller hvis støpselet 26 er adskilt fra spenningsstabilisatoren.**

Trykk høyre-/venstrebryteren **14** inn i midtposisjonen. Dette sperrer på-/av-bryteren **13** i posisjonen «AV», slik at en ufrivillig innkobling av elektroverktøyet forhindres.

Skyv adapterhuset **28** inn i håndtaket på elektroverktøyet.

Pass på å sette adapterhuset inn i riktig posisjon og at låsetastene **12** tydelig går i lås i håndtaket på elektroverktøyet.

Sett deretter støpselet **26** til spenningsadapteren som passer til elektroverktøyet ditt inn i kontakten **25**. Skru støpselet **26** fast i kontakten **25** ved å trekke begge skruene **27** håndfast fast.

Til fjerning av spenningsadapteren løsner du begge skruene **27** på støpselet **26** til den utkoblede spenningsstabilisatoren og trekker støpselet ut av kontakten **25**.

Trykk deretter på begge sidene på låsetastene **12** og trekk adapterhuset **28** ut av håndtaket på elektroverktøyet.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Denne industri-batteriskruttrekkeren kan ikke brukes med spenningsstabilisatoren.

Verktøyskifte ved skruhode med hurtigchuck (se bilde D)

► **Når du setter inn et verktøy må du passe på at verktøyet sitter godt fast i verktøyholderen.** Hvis innsatsverktøyet ikke er fast forbundet med verktøyfestet kan det løsne igjen og ikke lenger kontrolleres.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

For denne industri-batteri-vinkelskruttrekkeren fås det kjøpt et rett skruhode med 1/4"-selvspennende chuck (produktnummer 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

For denne industri-batteri-vinkelskruttrekkeren fås det kjøpt et vinkelskruhode med 1/4"-selvspennende chuck (produktnummer 0 607 452 630).

Innsetting av innsatsverktøy

Trekk hurtigchucken **29** fremover. Sett verktøyet **1** inn i verktøyfestet **2**, og slipp hurtigchucken igjen.

Bruk kun verktøy med passende innstikkende (1/4"-sekskant).

Forsøk ikke å sette bor inn i denne hurtigchucken.

Industri-batteri-vinkelskruttrekkere med en automatisk utkobling er ikke egnet til boring. Koblingen kan utkobles automatisk og uten forhåndsvarsel. Hvis du borer videre etter utkobling av koplingen, kan elektroverktøyet vri seg ut av hånden din før den automatiske utkoblingen utløses igjen.

Fjerning av innsatsverktøyet

Trekk hurtigchucken **29** fremover. Ta verktøyet **1** ut av verktøyfestet **2**, og slipp hurtigchucken igjen.

Verktøyskifte ved skruhode med utvendig firkant

► **Når du setter inn et verktøy må du passe på at verktøyet sitter godt fast i verktøyholderen.** Hvis innsatsverktøyet ikke er fast forbundet med verktøyfestet kan det løsne igjen og ikke lenger kontrolleres.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

For denne industri-batteri-vinkelskruttrekkeren fås det kjøpt et vinkelskruhode med 1/4"-firkant (produktnummer 0 607 453 617) og et vinkelskruhode med 3/8"-firkant (produktnummer 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

For denne industri-batteri-vinkelskruttrekkeren fås det kjøpt et vinkelskruhode med 3/8"-firkant chuck (produktnummer 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Denne industri-batteri-vinkelskruttrekkeren leveres med et 3/8"-firkant-vinkelskruhode.

Innsetting av innsatsverktøy

Trykk stiftene på firkanten til verktøyfestet **2** inn, f. eks. ved hjelp av en smal skrutrekker og skyv innsatsverktøyet **1** over firkanten. Pass på at stiftene går i lås i utsparingen til innsatsverktøyet.

Fjerning av innsatsverktøyet

Trykk stiftene innover i utsparingen til elektroverktøyet **1**, og trekk innsatsverktøyet av fra verktøyfestet **2**.

Verktøyskifte ved skruhode med innvendig sekskant (se bilde E)

- **Når du setter inn et verktøy må du passe på at verktøyet sitter godt fast i verktøyholderen.** Hvis innsatsverktøyet ikke er fast forbundet med verktøyfestet kan det løsne igjen og ikke lenger kontrolleres.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

For denne industri-batteri-vinkelskrutrekkeren fås det kjøpt et vinkelskruhode med 1/4"-innvendig sekskant chuck (produktnummer 0 607 453 618).

Innsetting av innsatsverktøy

Sett innsatsverktøyet **1** inn i den innvendige sekskanten på verktøyfestet **2**, til det tydelig smekker i lås.

Fjerning av innsatsverktøyet

Trekk innsatsverktøyet **1** av fra verktøyfestet **2**, til nød ved hjelp av en tange.

Bruk



Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.

Igangsetting

Når du vil starte elektroverktøyet, bør du først innstille dreieretningen med høyre-/venstre bryteren **14**: Elektroverktøyet starter først når høyre-/venstre bryteren **14** ikke lenger står i midtposisjon (innkoblingssperre).

Innstilling av rotasjonsretningen (se bilde F)

Høyregang: Til innskruing av skruer trykker du høyre-/venstre bryteren **14** helt inn mot venstre.

Venstregang: Til løsning hhv. utskruing av skruer trykker du høyre-/venstre bryteren **14** helt inn mot høyre.

- **Bruk høyre-/venstre bryteren 14 kun når elektroverktøyet står stille.**

Innkobling av LED-arbeidslys

Arbeidslyset **18** gjør det mulig å lyse opp skruestedet ved ugunstige lysforhold. Du slår på arbeidslyset **18** ved å trykke forsiktig på på-/av-bryteren **13**. Hvis du trykker kraftigere på på-/av-bryteren, slås elektroverktøyet på og arbeidslyset fortsetter å lyse.

- **Ikke se rett inn i arbeidslyset, det kan blende deg.**

Inn-/utkobling



Skrutrekkerne har en **automatisk utkobling** som er avhengig av dreiemomentet, og som kan innstilles innenfor det angitte området. Den reagerer når det innstilte dreiemomentet er nådd.

Merk: Hvis du bruker skrutrekkeren med en spenningsadapter, må du først ta spenningsstabilisatoren i drift.

Til **innkobling** av elektroverktøyet trykker du på-/av-tasten **13** helt inn.

Elektroverktøyet **kopler automatisk ut**, så snart innstilt dreiemoment er nådd.

- **Hvis på-/av-bryteren 13 slippes for tidlig, oppnås ikke det forhåndsinnstilte dreiemomentet.**

Slå elektroverktøyet kun på når du bruker det for å spare energi.

Arbeidshenvisninger

- **Sett høyre-/venstre bryteren i midtstilling før alle arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og når den transporteres eller lagres.** Det er ellers fare for skader hvis du trykker på på-/av-bryteren ved en feiltagelse.

- **Sett elektroverktøyet bare mot mutteren/skruen når det er slått av.** Innsatsverktøy som dreier seg kan skli.

Innstilling av dreiemomentet (se bildene G – I)

Dreiemomentet er avhengig av fjærforspenningen til den automatiske utkoblingen. Den automatiske utkoblingen utløses både i høyre- og venstregang når det innstilte dreiemomentet nås.

Til innstilling av det individuelle dreiemomentet må du kun bruke det medleverte innstillingsverktøyet **30**.

Skyv skyvebryteren **7** på elektroverktøyet helt tilbake.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Sett en umbrakonøkkel **31** inn i innsatsverktøyet **1** og dreid den langsomt.

Så snart du kan se et liten utsparing (innstillingsskive **32**) i koplingen i husåpningen, setter du innstillingsverktøyet **30** inn i denne utsparingen og dreier det.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Følg informasjonene om den utgående tilkoblingen du har kjøpt eller spør forhandleren.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Med en fastnøkkel dreier du verktøyfestet **2** langsomt.

Så snart du kan se et liten utsparing (innstillingsskive **32**) i koplingen i husåpningen, setter du innstillingsverktøyet **30** inn i denne utsparingen og dreier det.

Dreining med urviserne medfører et høyere dreiemoment, dreining mot urviserne medfører et lavere dreiemoment.

Fjern innstillingsverktøyet **30**. Skyv skyvebryteren **7** fremover igjen for å beskytte koplingen mot smuss.

Merk: Den nødvendige innstillingen er avhengig av typen skruforbinding og finnes best frem til med praktiske forsøk. Kontroller prøveskruingen med en momentnøkkel.

- **Dreiemomentet må kun innstilles innenfor det angitte ytelsesområdet, ellers reagerer ikke den automatiske utkoblingen lenger.**

114 | Norsk

Markering av dreiemomentinnstillingen**ANGLE EXACT** 25–250 | 30–380 | 40–280 |
50–210 | 60–170

På disse industri-batteri-vinkelskrutrekkerne må først vinkelskruhodet fjernes, se «Justering og fjerning av vinkel-skruhodet», side 114.

Nå kan du markere dreiemomentet som beskrevet nedenstående.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7–900 | 8 |
10–650 | 14–420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25–200 | 29CF |
30 | 30–300

Til markering av individuelt innstilte dreiemomenter kan du bytte markeringsringen **17** ut mot en markeringsring med en annen farge.

Hvis du for eksempel bruker noen EXACT-el-verktøy med et dreiemoment på 4,5 Nm, kan du sette på røde markeringsringer til merking av deres dreiemoment. Hvis du bruker flere EXACT-el-verktøy i et annet montasjeområde med et dreiemoment som er innstilt på 7,5 Nm, kan du sette på en markeringsring med en annen farge (sort, blå, grønn eller gul), for å merke dreiemomentet i dette området. De forskjellige markeringsringene er kun ment som hjelp for montørene, slik at de hurtigere ser hvilket dreiemoment som er innstilt på det aktuelle el-verktøyet.

Vipp markeringsringen **17** av med et tynt skrutrekerblad, en sparkel eller lignende.

Bruk et elektroverktøy alltid med en markeringsring, for å være sikker på at huset er beskyttet mot støv og smuss.

LED-indikator**Indikator for batteriets ladetilstand**

Hvis det er nødvendig å lade opp batteriet **11**, blinker LED-indikatoren **10** grønt og det lyder et akustisk signal. Kun 6–8 skruinger er da fremdeles mulig.

Hvis LED-indikatoren lyser rødt, strekker kapasiteten ikke lenger til for en ny skruforbinding eller el-verktøyet ble overbelastet. El-verktøyet kan ikke lenger slås på. Innkoblingsperren forblir aktiv til batteriet trekkes ut av el-verktøyet og et oppladet batteri settes inn igjen.

Hvis du arbeider med en spenningsadapter, viser den røde LED-indikatoren **10** en overbelastning.

Hvis LED-indikatoren **10** blinker rødt, er el-verktøyet overopphetet og ute av drift. Vent til blinkingen automatisk slukner etter kort tid, før du tar el-verktøyet i drift igjen.

En vesentlig kortere driftstid for el-verktøyet etter hver opplading er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut. Kasser oppbrukte batterier i henhold til de lovfestede/nasjonale bestemmelsene.

**Indikator skruforbindinger**

Når det forhåndsinnstilte dreiemomentet nås, utløses utkoblingsmekanismen. LED-indikatoren **9** lyser grønt.

Hvis det forhåndsinnstilte dreiemomentet ikke nås, lyser LED-indikatoren **9** rødt, og det avgis et lydsignal. Skruforbindingen må utføres en gang til.

Beskyttelse mot ny innkobling

(Hvis den automatiske utkoblingen utløses ved en inn-/utskruing, kobles motoren ut. En ny innkobling er først mulig etter 0,7 sekunders pause. Du unngår da at du ved en feiltagelse trekker til en allerede fast skruforbinding.)

Justering av vinkelskruhodet**ANGLE EXACT** 2 | 3 | 6 | 7 | 7–900 | 8 |
10–650 | 14–420 | 15 | 17 |
23 | 25–200 | 30 | 30–300

Du kan innstille vinkelskruhodet **3** på tilsammen åtte posisjoner.

Hold elektroverktøyet fast med fastnøkkelen **6** på nøkkelflaten **5** til vinkelhodeffensen.

► Spenn maskinen aldri fast på husdelene!

Løsne mutteren med fastnøkkelen **4** på nøkkelflaten **19**. Innstill vinkelskruhodet **3** 45° i ønsket posisjon, og drei mutteren fast igjen med fastnøkkelen **4** på nøkkelflaten **19**.

Hold da mot med fastnøkkelen **6** på vinkelhodeffensen.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Følg informasjonene om den utgående tilkoblingen du har kjøpt eller spør forhandleren.

Justering og fjerning av vinkel-skruhodet (se bilde J)**ANGLE EXACT** 25–250 | 30–380 | 40–280 |
50–210 | 60–170

Vinkelskruhodet **3** med verktøyfestet **2** kan justeres trinnløst 360°.

Løsne kontramutteren **20** ved å hekte et egnet verktøy inn en åpning på kontramutteren og dreie i pilretning **a** (venstregjening).

Drei vinkelskruhodet **3** i pilretning **b** til ønsket arbeidsvinkel er nådd, men maksimal en gang 360°.

Fest vinkelskruhodet **3** i denne stillingen ved å dreie kontramutteren **20** i pilretningen **c** mot vinkelskruhodet. Stram kontramutteren **20** igjen med et tiltrekkingsmoment på maks. 50.

Vinkelskruhodet **3** kan også fjernes helt hvis du vil skifte ut markeringsringen **17** mot en markeringsring i en annen farge eller hvis du vil justere arbeidslyset. Juster først arbeidslyset til ønsket posisjon (se «Innstilling av LED-arbeidslyset», side 115), før du justerer vinkelskruhodet.

Løsne kontramutteren **20** ved å hekte et egnet verktøy inn en åpning på kontramutteren og dreie i pilretning **a** (venstregjening).

Drei vinkelskruhodet **3** i pilretning **b** til du kan fjerne det.

Drei kontramutteren **20** i pilretning **a** fra motorhuset **33**.

Nå kan du skifte ut markeringsringen eller justere arbeidslyset.

- Drei kontramutrene **20** i pilretning **c** på motorhuset **33** og skru vinkelskruhodet på igjen mot pilretningen **b**.
- Fikser vinkelskruhodet idet du dreier kontramutteren **20** i pilretning **c**.
- Trekk kontramutteren **20** fast igjen med et tiltrekkingsmoment på ca. 50 Nm.

Innstilling av LED-arbeidslyset (se bilde K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

På disse industri-batteri-vinkelskrutrekkerne må først vinkel-skruhodet fjernes, se «Justering og fjerning av vinkel-skruhodet», side 114.

Juster arbeidslyset som beskrevet nedenstående.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF 30 | 30 – 300

Vipp markeringsringen **17** av med et tynt skrutrekerblad, en sparkel eller lignende.

Skyv sprengningen **34** bakover på huset med en sprengring-tange.

De to husdelene til LED-holderen **16**, som ligger rundt LED-arbeidslampen **18**, kan settes i enhver ønsket posisjon. Pass på at kabelen på LED-arbeidslampen ikke skades og skyv kabelen uten bretteing inn i det passende hulrommet **35** på huset. Lukk rundt LED-arbeidslyset **18** igjen med de to husdelene til LED-holderen **16**.

Trykk sprengningen **34** og markeringsringen **17** tilbake til opprinnelig posisjon igjen.

Service og vedlikehold**Vedlikehold og rengjøring**

► **Sett høyre-/venstrebryteren i midtstilling før alle arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og når den transporteres eller lagres.** Det er ellers fare for skader hvis du trykker på på-/av-bryteren ved en feiltagelse.

► **Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.**

Hvis batteriet ikke lenger er funksjonsdyktig, må du henvende deg til en autorisert kundeservice for Bosch-elektroverktøy.

Smøring av elektroverktøyet**Smøremiddel:**

Spesial-girfett (225 ml)
Artikkelnummer 3 605 430 009
Molykotefett
Motorolje SAE 10/SAE 20

Etter de første 150 driftstimene må giret rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel. Følg informasjonene til løsemiddelprodusenten om bruk og deponering. Smør giret deretter med Bosch spesial-girfett. Gjenta rengjøringen etter 300 driftstimer fra første rengjøring.

Smør de bevegelige delene i den automatiske utkoplingen etter 100 000 skruinger med noen dråper motorolje SAE 10/SAE 20. Smør de glidende og rullende delene med molykotefett. Sjekk samtidig om koplingen er slitt, for å sikre at gjentagelsesmuligheten og nøyaktigheten ikke innskrenkes. Deretter må koplingens dreiemoment innstilles på nytt.

► **Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal kun utføres av kvalifisert fagpersonale.** Slik sikres det at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes.

En autorisert Bosch-kundeservice utfører disse arbeidene hurtig og pålitelig.

Smøre- og rengjøringsmidler må deponeres miljøvennlig. Ta hensyn til de lovmessige forskriftene.

Kundeservice og rådgivning ved bruk

Robert Bosch GmbH overtar ansvaret for den avtalte leveransen av dette produktet i henhold til de lovfestede/nasjonale bestemmelser. Ved reklamasjon på produktet må du henvende deg til følgende adresse:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

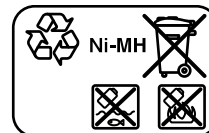
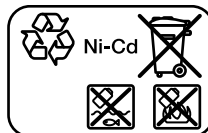
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektroverktøyet typeskilt.

Deponering

Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:**Ni-Cd:** Nikkel-kadmium

OBS! Disse oppladbare batteriene inneholder kadmium, et svært giftig tungmetall.

Ni-MH: Nikkel-metallhydrid

Ikke kast batterier i vanlig søppel, ild eller vann. Batterier skal samles inn – helst i utladet tilstand – resirkuleres eller deponeres på en miljøvennlig måte.

Kun for EU-land:

Defekte eller oppbrukte batterier må resirkuleres iht. direktiv 2006/66/EC.

Retten til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

Työpaikan turvallisuus

- ▶ **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- ▶ **Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- ▶ **Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käytettäessäsi.** Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.

Sähköturvallisuus

- ▶ **Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.** Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-adaptoreita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- ▶ **Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- ▶ **Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle.** Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- ▶ **Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista.** Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- ▶ **Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- ▶ **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

Henkilöturvallisuus

- ▶ **Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- ▶ **Käytä suojavarusteita. Käytä aina suoja-aseja.** Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakengien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää loukkaantumisriskiä.
- ▶ **Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.** Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
- ▶ **Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyöriivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
- ▶ **Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.** Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
- ▶ **Käytä tarkoituksen soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
- ▶ **Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikealla tavalla.** Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely

- ▶ **Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
- ▶ **Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä.** Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
- ▶ **Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirät sähkötyökalun varastoitavaksi.** Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.
- ▶ **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.

- ▶ **Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet osat ennen käyttöä.** Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
- ▶ **Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
- ▶ **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.** Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely ja käyttö

- ▶ **Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslaitteessa.** Latauslaite, joka soveltuu määrättyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
- ▶ **Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua.** Jonkin muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
- ▶ **Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauoista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet.** Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
- ▶ **Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nestettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä vahingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua.** Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.

Huolto

- ▶ **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Teollisuusakkukulmaruuvinvääntimien turvallisuusohjeet

- ▶ **Pidä sähkötyökalua eristetyistä pinnoista tehdessäsi työtä, jossa ruuvi saattaisi osua piilossa olevaan sähköjohtoon.** Ruuvien kosketus jännitteeseen johtoon voi saattaa myös sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
- ▶ **Älä poraa tai leikkaa seiniin tai muihin piilossa oleviin kohteisiin, joissa saattaa olla sähköjohtoja, äläkä kiinnitä mitään niihin.** Jos sitä ei voida välttää, tulee katkaista kaikki sulakkeet tai suojakytkimet, jotka suojaavat kyseistä työaluetta.
- ▶ **Varmista työkappale.** Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin kädessä pidettynä.

- ▶ **Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasentoon ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä.** Muutoin käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa loukkaantumisvaaran.
- ▶ **Pidä tukevasti kiinni sähkötyökalusta.** Ruuvia kiristettäessä ja avattaessa saattaa hetkellisesti syntyä voimakkaita vastamomenteja.
- ▶ **Käytä aina pelkästään moitteettomassa kunnossa olevia vaihtotyökaluja.** Vioittuneet vaihtotyökaluat voivat esim. katketa ja aiheuttaa paitsi tapaturman myös aineellisia vahinkoja.
- ▶ **Kun asetat vaihtotyökalun paikalleen, katso, että se tulee kunnolla kiinni työkalunpitimeen.** Jos vaihtotyökalu ei ole kunnolla paikallaan pitimessä, se voi irrota, jolloin työkalun hallinta menetetään.
- ▶ **Pitkiä ruuveja kiinnitettäessä on oltava varovainen, ruuvityypistä ja vaihtotyökalusta riippuen ruuvit voivat helposti luiskahtaa pois paikaltaan.** Pitkät ruuvit ovat vaikeammin hallittavissa ja on olemassa vaara, että ne sisäänkierrettäessä luiskahtavat sivuun. Loukkaantumisvaara!
- ▶ **Tarkista asetettu pyörimissuunta, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Jos esimerkiksi tahdot kiertää auki ruuvien ja pyörimissuunta niin, että ruuvi kiertyy sisään, saattaa se johtaa sähkötyökalun äkilliseen hallitsemattomaan liikkeeseen.
- ▶ **Älä käytä sähkötyökalua porakoneena.** Sähkötyökalut, joissa on irrotuskytkin, eivät sovellu poraamiseen. Kytkin voi lauetta automaattisesti ja varoitusetta.

Akku

- ▶ **Vältä käynnistämistä työkalua turhaan. Ennen kuin asetat akun paikalleen työkaluun, katso, että pääkytkin (ON/OFF) on kytketty pois päältä.** Jos työkalua kuljetaan mukana niin, että se roikkuu pääkytkimen varassa tai jos akku asetetaan paikalleen virran ollessa päällä, seurauksena voi olla työtapaturma.
- ▶ **Älä avaa akkua.** On olemassa oikosulun vaara.



Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.

- ▶ **Älä oikosulje akkua.** Syntyy räjähdysvaara.
- ▶ **Äärimmäisissä käyttö- tai lämpötilaosuhteissa akut saattavat vuotaa. Vältä vuotavan akun nesteiden joutumista kosketukseen ihon tai silmien kanssa.** Akkuneste on syövyttävää, ja se saattaa polttaa kudosta kemiallisesti. Jos nestettä joutuu iholle tulee se välittömästi pestä saippualla ja vedellä ja tämän jälkeen sitruunamehulla tai etikalla. Jos nestettä joutuu silmiin, tulee huuhdella niitä vähintään 10 minuuttia vedellä ja välittömästi hakeutua lääkärin hoitoon.
- ▶ **Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, joiden jännite vastaa tuotteesi tyyppikilvessä olevaa jännitettä.** Muita akkuja käytettäessä, esim. jäljitelmiä, työstettyjä akkuja tai vieraita valmisteita, on olemassa räjähtävien akkujen aiheuttama loukkaantumisvaara ja ainevahinkovaara.

118 | Suomi

Tuotekuvaus



Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se uloskäännettynä lukiessasi käyttöohjetta.

Määräyksenmukainen käyttö

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

Sähkötyökalu on tarkoitettu ruuvien, muttereiden ja muitten kierrelaitosten kiristykseen ja avaamiseen mainitulla mitta- ja tehoalueella.

Sähkötyökalu ei sovellu porakoneeksi; henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi ei koskaan tulisi käyttää irrotuskytkimellä varustettua sähkötyökalua poraamiseen.

Sähkötyökalun valo on tarkoitettu sähkötyökalun työalueen suoraan valaisuun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Sähkötyökalu on hitaan vasemmalle pyörimisen takia tarkoitettu käytettäväksi avoimen lattakäyttöpään kanssa. Se soveltuu ruuviliitoksiin, joihin pääsee käsiksi vain yhdestä suunnasta, esim putkijohdoissa.

Se ei sovellu ruuviliitosten avaamiseen.

Sähkötyökalu ei sovellu porakoneeksi; henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi ei koskaan tulisi käyttää irrotuskytkimellä varustettua sähkötyökalua poraamiseen.

Sähkötyökalun valo on tarkoitettu sähkötyökalun työalueen suoraan valaisuun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.

Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.

- 1 Vaihtotyökalu (esim. ruuvipala)
- 2 Työkalunpidin



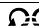
- 3 Kulmaväännin
- 4 Kiintoavain, avainväli 27 mm
- 5 Kulmapään laipan avainpinta
- 6 Kiintoavain, avainväli 22 mm
- 7 Vääntömomenttiasetuksen liuku
- 8 Ripustussanka
- 9 Ruuviliitoksen LED-merkkivalo
- 10 Akun lataustilan LED-merkkivalo
- 11 Akku jossa APT-pistoke
- 12 Akun vapautuspainike
- 13 Käynnistyskytkin
- 14 Suunnanvaihtokytkin
- 15 Kiinnityslovet ripustussankaa varten
- 16 LED-pidin
- 17 Merkintärengas
- 18 Työvalo
- 19 Kytkinmutterin avainpinta
- 20 Vastamutteri
- 21 Latauslaite
- 22 Pistotulppa
- 23 Latauslaitteen vihreä LED-merkkivalo
- 24 Latauslaitteen punainen LED-merkkivalo
- 25 Jänniteadapterin liitäntähylsy kohteessa 4EXACT
- 26 D-Sub liittin
- 27 D-Sub liittimen ruuvit
- 28 Jänniteadapteri
- 29 Pikaistukka
- 30 Säätyökalu
- 31 Kuusiotappiavain
- 32 Säätlevy
- 33 Moottorikotelo
- 34 Lukkorengas
- 35 Aukko kotelossa
- 36 Kahva (eristetty kädensija)
- 37 Kahva (eristetty kädensija)




Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakioitumitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.

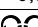

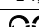
Tekniset tiedot

Teollisuusakkukulmaruuvinväännin ANGLE EXACT		2	3	6
Tuotenumero 0 602 490 647	... 656	... 652
Suurin vääntömomentti kovassa/pehmeässä ruuvinväännössä ISO 5393 mukaan	Nm	2/2	3/3	6/6
Tyhjäkäyntinopeus n_0	min^{-1}	110	420	650
Nimellisjännite	V	9,6	9,6	9,6
Pyörimissuunta				
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20




Suomi | 119


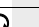
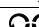




Teollisuusakkukulmaruuvinväännin ANGLE EXACT		7	8	15
Tuotenumero 0 602 490 669	... 651	... 650
Suurin vääntömomentti kovassa/pehmeässä ruuvinväännössä ISO 5393 mukaan	Nm	7/7	9/9	15/15
Tyhjäkäyntinopeus n_0	min ⁻¹	110	420	250
Nimellisjännite	V	9,6	9,6	9,6
Pyörimissuunta				
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20

Teollisuusakkukulmaruuvinväännin ANGLE EXACT		17	23	30
Tuotenumero 0 602 490 675	... 673	... 671
Suurin vääntömomentti kovassa/pehmeässä ruuvinväännössä ISO 5393 mukaan	Nm	17/13	23/20	30/28
Tyhjäkäyntinopeus n_0	min ⁻¹	560	320	220
Nimellisjännite	V	14,4	14,4	14,4
Pyörimissuunta				
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20

Teollisuusakkukulmaruuvinväännin ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Tuotenumero 0 602 490 690	... 693	... 691
Suurin vääntömomentti kovassa ruuvausliitoksessa oikealle kiertäen*	Nm	10	16	20
Tyhjäkäyntikierrosluku n_0 oikealle kiertäen*	min ⁻¹	340	440	300
Nimellisjännite	V	9,6	14,4	14,4
Pyörimissuunta				
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20

* Vasemmalle kiertäen sähkötyökalut ovat hitaampia ja niillä on pienempi vääntömomentti. Vaihtotyökalun kierros- ja vääntömomentti muuttuu lat- takäyttöpään välityssuhteen mukaan.

Teollisuusakkukulmaruuvinväännin ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Tuotenumero 0 602 492 611	... 609	... 607
Suurin vääntömomentti kovassa/pehmeässä ruuvinväännössä ISO 5393 mukaan	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Tyhjäkäyntinopeus n_0	min ⁻¹	900	650	420
Nimellisjännite	V	9,6	9,6	9,6
Pyörimissuunta				
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20

Teollisuusakkukulmaruuvinväännin ANGLE EXACT		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
Tuotenumero 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Suurin vääntömomentti kovassa/pehmeässä ruuvinväännössä ISO 5393 mukaan	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Tyhjäkäyntinopeus n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Nimellisjännite	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Pyörimissuunta								
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Suojaus		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

120 | Suomi

Ni-Cd akku		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Tuotenumero 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Kennomäärä		8	8	10	10	12	12
Akun jännite	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapasiteetti	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

Ni-MH-akkupaketti		9,6	12,0	14,4
Tuotenumero 2 607 335 681	... 683	... 685
Kennomäärä		8	10	12
Akun jännite	V	9,6	12,0	14,4
Kapasiteetti	Ah	2,6	2,6	2,6
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80

Kulmaruuvauspää		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Tuotenumero 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
maks. vääntömomentti kovaan materiaaliin, ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Suora ruuvauspää			QC ○ 1/4"
Tuotenumero			0 607 453 631
maks. vääntömomentti kovaan materiaaliin, ISO 5393		Nm	6
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014		kg	0,22

Melu-/värinäätiedot

Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan. Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on 70 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB. Melutaso saattaa työn aikana ylittää 80 dB(A).

Käytä kuulonsuojaimia!

Värähtelyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Ruuvit: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.

Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin värähtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saattaa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.

Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasitusta.

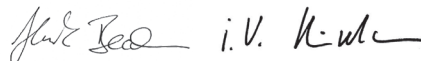
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työprosessien organisointi.

Standardinmukaisuusvakuutus 

Täten vakuutamme, että "teknisissä tiedoissa" kuvattu tuote vastaa seuraavien normien tai ohjeasiakirjojen vaatimuksia: EN 60745, EN 50518 direktiivien 2009/125/EY (asetus 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EY määräysten mukaan.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzlmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Asennus**Vakiovarusteet**

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Nämä teollisuusakkukulmaruuvinvääntimet toimitetaan ilman käyttötarvikkeita, kulmaruuvauspäätä, suoraa ruuvauspäätä, akkua, latauslaitetta, akkumuuntajaa tai jänniteadapteria. Jänniteadapteria tulisi käyttää yksinomaan Bosch-teollisuusakkuruuvinvääntimen liittämiseksi akkumuuntajaan 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Nämä teollisuusakkuruuvinvääntimet toimitetaan ilman käyttötarvikkeita, latakäyttöpäätä, välilaippaa, akkua, latauslaitetta, akkumuuntajaa tai jänniteadapteria.

Jänniteadapteria tulisi käyttää yksinomaan Bosch-teollisuusakkuruuvinvääntimen liittämiseksi akkumuuntajaan 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Nämä teollisuusakkukulmaruuvinvääntimet toimitetaan ilman käyttötarvikkeita, kulmaruuvauuspäätä, suoraa ruuvauuspäätä, akkua ja latauslaitetta.

Nämä sähkötyökäluut eivät sovi käytettäväksi akkumuuntajan kanssa.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Nämä teollisuusakkukulmaruuvinvääntimet toimitetaan kulmaruuvauuspään kanssa, mutta ilman käyttötarvikkeita, akkua ja latauslaitetta.

Nämä sähkötyökäluut eivät sovi käytettäväksi akkumuuntajan kanssa.

Käyttö- ja varastointiympäristö

Sähkötyökäluu on tarkoitettu ainoastaan sisätiläkäyttöön.

Laitteen moitteetonta käyttöä varten tulee sallitun ympäristölämpötilan olla välillä -5 °C ja $+50\text{ °C}$ (23 °F ja 122 °F), ilman sallitun suhteellisen kosteuden ollessa välillä 20 ja 95 % ja ilman kastetta.

Akku tulisi säilyttää lämpötilassa välillä 0 °C (32 °F) ja 45 °C (113 °F), jotta akkukennojen vaurioilta vältyttäisiin.

Kulmaruuvauuspään asennus

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30

Näihin teollisuusakkuruuvinvääntimiin tulee ensin asentaa sopiva kulmaruuvauuspää (katso "Kulmaruuvauuspää", sivu 120).

► **Varmista, että suunnanvaihtokytkin on keskiasennossa (käynnistysvarmistin) tai, että akku on poistettu sähkötyökäluusta, ennen kuin asennat, säädät tai irrotat ruuvauuspään.**

Pidä sähkötyökäluu kiintoavaimella 6 kiinni kulmapään laipan avainpinnasta 5.

► **Älä koskaan purista kiinni konetta kotelostaan!**

Säädä kulmaruuvauuspää 3 haluttuun asentoon laipassa, ja kiristä taas lukkomutteri avainpinnasta 19 kiintoavaimella 4. Pidä kiristettäessä vastaan kulmapään laipasta kiintoavaimella 6.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Näihin teollisuusakkuruuvinvääntimiin tulee ensin asentaa sopiva latakäyttöpäätä.

Liikkeistä löytyy erilaisia latakäyttöpäitä. Kysy sopivaa latakäyttöpäätä ammattiliikkeestä.

► **Ota huomioon latakäyttöpään asennusohjeet.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Näitä teollisuusakkukulmaruuvinvääntimiä voidaan käyttää vain kulmaruuvauuspään 0 607 451 618 kanssa.

Ripustuslaite

Ripustussangasta 8 voit kiinnittää sähkötyökäluun ripustuslaitteeseen.

Kiinnitä ripustussanka 8 sähkötyökäluun, varmistaen, että se lukkiutuu uriin 15.

► **Tarkista säännöllisin välein ripustuskahvan sekä ripustuskoukun kunto.**

Lataustapahtuma

Huomio: Toimitukseen ei kuulu latauslaitteita tai akkuja.

Kuvassa oleva verkkopistotulppa voi poiketa sähkötyökäluun pistotulppasta.

► **Varmista, että latauslaite ja akku soveltuvat maakohtaiseen sähköverkkokoosi.**

Latauslaite AL 2450 DV (katso kuva A)

Liitä latauslaite 21 verkkopistotulppalla 22 sähköverkkoon ja aseta akku 11 oikeaan asentoon latauslaitteen lataussyvennykseen.

► **Älä käytä voimaa akun asettamiseen tai poistamiseen.** Akut, joissa on APT-pistoke (Akku Pack Top) ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne voidaan asettaa sähkötyökäluun tai latauslaitteeseen ainoastaan oikeaan asentoon.

Vihreä LED-merkkivalo 23 alkaa vilkkua. Tämä osoittaa latausvirran virtaavan. Lataustapahtuma loppuu automaattisesti, kun akku on täysin latautunut.

Vihreän LED-merkkivalon vilkkumisen muututtua tasaiseksi valoksi, lataustapahtuma on päättynyt.

Noin 2 sekuntia kuuluva äänimerkki viestittää akun saavutaneen täyden latauksen.

Punaisen LED-merkkivalon 24 pysyvä valo osoittaa latauksen alennetulla latausvirralla.

Jos punainen LED-merkkivalo vilkkuu, ei lataaminen ole mahdollista.

Vika - Syyt ja korjausohjeet

Syy	Korjaus
LED-merkkivalot eivät pala	
Latauslaitteen verkkopistotulppaa ei ole liitetty (oikein)	Liitä pistotulppa (kunnolla) pistotulppaan
Pistorasia, verkkojohto tai latauslaite on viallinen	Tarkista verkkojännite, anna Bosch-sopimus huollon tarkistaa latauslaite
Lataus ei ole mahdollinen	
Akun lämpötila ei ole sallittu alueella	Saata akun lämpötila sallittuun lämpötila-alueelle välille 0 °C (32 °F) ja 45 °C (113 °F) jäädyttämällä tai lämmittämällä sitä.
Akun kosketuspinnat ovat likaisia	Puhdista akun kosketuspinnat esim. asentamalla ja irrottamalla akku useamman kerran, vaihda tarvittaessa akku uuteen
Akku on viallinen	Vaihda akku uuteen
Akkua ei ole asennettu tai se on asennettu väärin	Asenna akku (kunnolla) akun lataussyvennykseen

122 | Suomi

Akkumuuntaja (katso kuva B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
22CF | 23 | 29CF | 30

Huomio: Teollisuusakkuuvivääntimiä voidaan akkukäytön lisäksi käyttää myös akkumuuntajalla. Kuvassa oleva verkkopistotulppa voi poiketa sähkötyökalu pistotulpasta.

► **Varmista, että akkumuuntaja soveltuu maakohtaiseen sähköverkkoon.**

Akkumuuntajan 4EXACT ja sopivan verkkojohdon lisäksi tarvitset jänniteadapterin, jonka nimellijännite on sama kuin ruuvivääntimesi.

► **Akkumuuntajan jännitteen (LED-näyttö) tulee täsmätä ruuvivääntimen jännitteen kanssa.** Akkumuuntaja sopii ainoastaan sarjojen EXACT, ANGLE EXACT ja BT-EXACT Bosch-teollisuusakkuuvivääntimille, joiden jännite on välillä 9,6 V ja 14,4 V. Muussa tapauksessa syntyy tulipalo- ja räjähdysvaara.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 |
25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380
40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Näitä teollisuusakkuuvivääntimiä ei voida käyttää akkumuuntajalla.

Liitäntä sähköverkkoon

Huomio: Ota huomioon, että toimituksessa ei akkua eikä jänniteadapteria ole asennettu sähkötyökaluun.

► **Älä koskaan säilytä akkuja akkukäyttöisessä laitteessa.** Akut kestävät pitempään ja ovat helpommin ladattavissa, jos ne säilytetään erillään laitteesta. Muista aina ladata akku täyteen ennen käyttöä, jos se on ollut pitkään käyttämättä.

Akun lataus

Lataa akku sille sopivassa latauslaitteessa, ennen kuin asennat sen sähkötyökaluun. Katso lataustapahtuman tarkka se-
lostus latauslaitteen käyttöohjeesta ja tämän ohjeen ohjeista (katso "Lataustapahtuma", sivu 121).

Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonnalla, joka sallii lataamisen vain akun lämpötilan ollessa välillä 0 °C (+32 °F) ja 45 °C (+113 °F). Täten saavutetaan pitkä käyttöikä akulle. Oikein käytettynä voidaan akku ladata jopa 3000 kertaa.

Uusi tai pitkän aikaa käyttämättä ollut akku saavuttaa täyden tehonsa vasta n. 5 lataus- ja purkausvaiheen jälkeen.

Akkuja tulisi ladata vain silloin, kun sähkötyökalan LED-merkivalo "Akun lataustila" palaa punaisena.

Akun asennus ja irrotus

Paina suunnanvaihtokytkin **14** keskiasentoon. Tämä lukitsee käynnistyskytkimen **13** asentoon "OFF", jolloin sähkötyökalan tahaton käynnistys on estetty.

Työnnä ladattu akku **11** sähkötyökalan kahvaan.

Tarkista, että työnnät akun oikeinpäin paikoilleen ja että lukkopainikkeet **12** lukkiutuvat sähkötyökalan kahvaan tuntu-
vasti.

► **Älä käytä voimaa akun asettamiseen tai poistamiseen.**

Akut, joissa on APT-pistoke (Akku Pack Top) ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne voidaan asettaa sähkötyökaluun tai latauslaitteeseen ainoastaan oikeaan asentoon.

Irrota akku **11** painamalla vapautuspainikkeita **12** akun kummallakin puolella ja vedä akkua ulos alaspäin kahvasta.

Jänniteadapterin asennus ja irrotus (katso kuva C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
22CF | 23 | 29CF | 30

Valitse sähkötyökaluksi nimellijännitteeseen sopiva jänniteadapteri.

Jänniteadaptereita erottaa D-Sub-liittimen **26** kotelon väris-
tä, joka riippuu jännitteestä. D-Sub-liittimen kotelo 9,6 V jän-
nitettä varten on väriltään vaaleansininen, 14,4 V jännitettä
varten väri on musta.

► **Adapterikotelon 28 saa kiinnittää teollisuusakkuuvivääntimeen ja irrottaa siitä ainoastaan akkumuuntajan ollessa poiskytkettynä tai liittimen 26 ollessa irti akkumuuntajasta.**

Paina suunnanvaihtokytkin **14** keskiasentoon. Tämä lukitsee käynnistyskytkimen **13** asentoon "OFF", jolloin sähkötyökalan tahaton käynnistys on estetty.

Työnnä sitten adapterikotelo **28** sähkötyökalan kahvaan. Tarkista, että asennat adapterikotelon oikeaan asentoon ja että lukkopainikkeet **12** lukkiutuvat sähkötyökalan kahvaan tuntu-
vasti.

Liitä sitten sähkötyökaluksi sopiva jänniteadapterin liitin **26** liitäntähylsyyn **25**. Ruuvaa kiinni liitin **26** liitäntähylsyyn **25**, kiristämällä kaksi ruuvia **27** sormivoimin.

Irrota jänniteadapteri avaamalla poiskytketyn akkumuuntajan liittimen **26** kaksi ruuvia **27** ja vetämällä liitin liitäntähylsystä **25**.

Paina sitten vapautuspainikkeita **12** kummallakin puolella ja vedä adapterikotelo **28** ulos sähkötyökalan kahvasta.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 |
25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380
40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Näitä teollisuusakkuuvivääntimiä ei voida käyttää akkumuuntajalla.

Työkalanvaihto pikaistukalla varustetun ruuvuspään kanssa (katso kuva D)

► **Kun asetat vaihtotyökalan paikalleen, katso, että se tulee kunnolla kiinni työkalunpitimeen.** Jos vaihtotyökalu ei ole kunnolla paikallaan pitimessä, se voi irrota, jolloin työkalun hallinta menetetään.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 – 900

Tähän teollisuusakkukulmaruuvivääntimeen on saatavana suora ruuvauspää, jossa on 1/4"-pikaistukka (osanumero 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Tähän teollisuusakkukulmaruuvivääntimeen on saatavana kulmaruuvauspää, jossa on 1/4"-pikaistukka (osanumero 0 607 452 630).

Vaihtotyökalun asennus

Vedä pikaistukka **29** eteenpäin. Työnnä vaihtotyökalu **1** työkalunpitimeen **2** ja päästä taas pikaistukka vapaaksi.

Käytä ainoastaan vaihtotyökaluja, joiden varsi sopii istukkaan (1/4" kuusiokulma).

Älä koeta asentaa poranteriä tähän pikaistukkaan. Irrotuskytkimellä varustetut teollisuusakkukulmaruuvinvääntimet eivät sovellu poraamiseen. Kytkin voi laueta automaattisesti ja varoituksesta. Jos kytkimen lauettua jatkat ruuvaamista, saattaa sähkötyökalu kiertyä kädessäsi, kunnes irrotuskytkin aktivoituu uudelleen.

Vaihtotyökalun irrotus

Vedä pikaistukka **29** eteenpäin. Ota vaihtotyökalu **1** työkalunpitimestä **2** ja päästä taas pikaistukka vapaaksi.

Työkalunvaihto nelikannalla varustetun ruuvauspään kanssa

► **Kun asetat vaihtotyökalun paikalleen, katso, että se tulee kunnolla kiinni työkalunpitimeen.** Jos vaihtotyökalu ei ole kunnolla paikallaan pitimessä, se voi irrota, jolloin työkalun hallinta menetetään.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

Tähän teollisuusakkukulmaruuvinvääntimeen on saatavana kulmaruuvauspää, jossa on 1/4"-nelikanta (osnumero 0 607 453 617) sekä kulmaruuvauspää, jossa on 3/8"-nelikanta (osnumero 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Tähän teollisuusakkukulmaruuvinvääntimeen on saatavana kulmaruuvauspää, jossa on 3/8"-nelikanta (osnumero 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Tämä teollisuusakkukulmaruuvinvääntimen toimitetaan kulmaruuvauspäällä, jossa on 3/8"-nelikanta.

Vaihtotyökalun asennus

Työnnä työkalunpitimellä olevaa tappia **2** esim. kapeaa ruuviavainta käyttäen sisäänpäin ja kiinnitä vaihtotyökalu **1** pitimen nelikantaan. Katso, että tappi lukitsee vaihtotyökalun paikalleen.

Vaihtotyökalun irrotus

Paina tappia vaihtotyökalussa olevassa aukossa **1** sisäänpäin ja vedä työkalu irti sen pitimestä **2**.

Työkalunvaihto kuusiokololla varustetun ruuvauspään kanssa (katso kuva E)

► **Kun asetat vaihtotyökalun paikalleen, katso, että se tulee kunnolla kiinni työkalunpitimeen.** Jos vaihtotyökalu ei ole kunnolla paikallaan pitimessä, se voi irrota, jolloin työkalun hallinta menetetään.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

Tähän teollisuusakkukulmaruuvinvääntimeen on saatavana kulmaruuvauspää, jossa on 1/4"-kuusiokolo (osnumero 0 607 453 618).

Vaihtotyökalun asennus

Työnnä vaihtotyökalu **1** työkalunpitimen **2** kuusiokoloon, tuntuvaan lukkiutumiseen asti.

Vaihtotyökalun irrotus

Vedä irti vaihtotyökalu **1** työkalunpitimestä **2**, tarvittaessa pihtien avulla.

Käyttö

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojavarusteen, kuten pölynaamarin, luisumattomien turvakengien käyttö. kypärä tai kuulosuojaimet pienentävät, tilanteen mukaan, riippuen sähkötyökalun lajista ja käytöstä, loukkaantumisriskiä.

Käyttöönotto

Jos tahdot käynnistää sähkötyökalu, tulee sinun ensin asettaa pyörimissuunta suunnanvaihtokytkimellä **14**: Sähkötyökalu käynnistyy vain, jos suunnanvaihtokytkin **14** on muualla kuin keskellä (käynnistysvarmistin).

Pyörimissuunnan asetus (katso kuva F)

Pyörimissuunta oikealle: Ruuvien sisäänkiristämistä varten painat suunnanvaihtokytkintä **14** vasemmalle vasteeseen asti.


Pyörimissuunta vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden avaimista ja uloskiertoa varten painat suunnanvaihtokytkintä **14** oikealle vasteeseen asti.

► **Käytä suunnanvaihtokytkintä 14 ainoastaan sähkötyökalun ollessa pysähdyksissä.**

LED-työvalon sytyttäminen

Työvalo **18** mahdollistaa ruuvauskohdan valaisemisen epäsuotuisissa valo-olosuhteissa. Kytke työvalo **18** painamalla käynnistyskytkintä **13** kevyesti. Painaessasi käynnistyskytkintä kovempaa, käynnistyy sähkötyökalu, ja työvalo jatkaa valaisemistaan.

► **Älä katso suoraan työvaloon, se saattaa häikäistä sinua.**

Käynnistys ja pysäytys

Ruuvinvääntimessä on varusteena vääntömomentista riippuva **irrotuskytkin**, jota voidaan säätää tietyn alueen sisällä. Se laukeaa, kun säädetty vääntömomentti on saavutettu.

Huomio: Jos ruuvinvääntintä käytetään jänniteadapterin kanssa, tulee sinun ensin ottaa jänniteadapteri käyttöön.

Käynnistä sähkötyökalu painamalla käynnistyskytkin **13** vasteeseen asti.

Sähkötyökalu **kytkeytyy automaattisesti pois päältä** heti, kun asetettu vääntömomentti on saavutettu.

124 | Suomi

- **Jos käynnistyskytkin 13 lasketaan irti liian aikaisin, säädettyä vääntömomenttia ei saavuteta.**

Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käytät sitä.

Työskentelyohjeita

- **Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasentoon ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä.** Muutoin käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa loukkaantumisvaaran.
- **Aseta sähkötyökalu mutteriin/ruuviin ainoastaan sen ollessa pysähdyksissä.** Pyörivät vaihtotyökalut voivat luiskahtaa pois.

Vääntömomentin säätö (katso kuvat G – I)

Vääntömomentin suuruus riippuu katkaisukytkimen jousen esijännitysarvosta. Irrotuskytkin laukeaa sekä oikea- että vasenkätisellä käytöllä, kun säädetty vääntömomentti on saavutettu.

Vääntömomentin säätöön saa käyttää ainoastaan toimitukseen kuuluvaa säätötyökalua **30**.

Työnnä laitteessa sijaitseva liuku **7** kokonaan taakse.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Työnnä kuusiokoloavain **31** vaihtotyökaluun **1** ja kierrä sitä hitaasti.

Kun aukosta näkyy liittimen kohdalla pieni kaartuma (säätölevy **32**), työnnä säätötyökalu **30** ko. kohtaan ja kierrä sitä.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ota huomioon ostamasi lattakäyttöpaneelin tiedot tai kysy ammattiliikkeestä.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Kierrä sitten kiintoavaimella työkalunpidintä **2** hitaasti.

Kun aukosta näkyy liittimen kohdalla pieni kaartuma (säätölevy **32**), työnnä säätötyökalu **30** ko. kohtaan ja kierrä sitä.

Kierto myötöpäivään = suurempi vääntömomentti; kierto vastapäivään = pienempi vääntömomentti.

Poista sitten säätötyökalu **30**. Työnnä liuku **7** takaisin eteen, suojataksesi kytkin lialta.

Huomio: Säädetarve riippuu kierrelitoksen tyypistä, se selviää parhaiten kokeilemalla. Tarkasta koeliitos momenttiavaimella.

- **Valitun vääntömomentin on oltava tehoalueen rajoissa, muutoin irrotuskytkin ei reagoi.**

Vääntömomenttiasetuksen merkintä

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Näistä teollisuusakkuuväntömomenttejä on ensin poistettava kulmaruuvauspää (katso "Kulmaruuvauspään säätö ja irrotus", sivu 125).

Nyt voit merkitä vääntömomentin, alla selostetulla tavalla.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF | 30 | 30-300

Yksilöllisesti asetettujen vääntömomenttien merkitsemiseksi voit vaihtaa merkintärenkaan **17** toisen värisen merkintärenkaaseen.

Jos esimerkiksi käytät EXACT-sähkötyökalua 4,5 Nm vääntömomentilla, voit asettaa punaisen merkintärenkaan vääntömomentin merkitsemiseksi. Jos käytät muita EXACT-sähkötyökaluja toisessa asennuskohdassa, joiden vääntömomentti on asetettu arvoon 7,5 Nm, voit asettaa toisenvärisen merkintärenkaan (mustan, sinisen, vihreän tai keltaisen), merkitsemään tämän alueen vääntömomentin. Eriväriset merkintärenkaat ovat vain asentajien avuksi, jotta he nopeammin voisivat tunnistaa, mikä vääntömomentti kuhunkin sähkötyökaluun on asetettu.

Paina irti merkintärenkas **17** ohuella ruuvitaltan terällä, lastalla tai vastaavalla.

Käytä aina sähkötyökalua merkintärenkaalla varustettuna varmistaaksesi, että kotelo on suojattu pölyltä ja lialta.

LED-merkkivalo**Akun lataustilan näyttö**

Akun **11** latauksen ollessa tarpeen, LED näyttö **10** vilkkuu vihreää ja äänimerkki kuuluu. Vain 6 – 8 ruuvinvääntöä voidaan silloin vielä suorittaa.

Jos LED-merkkivalo palaa punaisena, kapasiteetti ei enää riitä uuteen ruuvinvääntöön tai sähkötyökalu on ylikuormitettu. Sähkötyökalua ei voi enää käynnistää. Käynnistysvarmistin pysyy aktiivisena, kunnes akku on irrotettu sähkötyökalusta ja ladattu akku on asennettu siihen.

Jos työskentelet jänniteadapterin kanssa, punainen LED-merkkivalo **10** osoittaa ylikuormitusta.

Jos LED-näyttö **10** vilkkuu punaista, sähkötyökalu on ylikuormitunut ja toimimaton. Odota, kunnes vilkkuminen lyhyen ajan kuluttua loppuu, ennen kuin otat sähkötyökalun uudelleen käyttöön.

Sähkötyökalun huomattavasti lyhentynyt käyttöaika jokaisen latauksen jälkeen osoittaa, että akku täytyy kohta vaihtaa uuteen. Huolehdi käytetyistä akuista lakisääteisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

**Ruuviliitoksen LED-merkkivalo**

Saavutettaessa asetettu vääntömomentti, irrotuskytkin irrottaa. LED-näyttö **9** palaa vihreänä.

Ellei asetettua vääntömomenttia saavuteta, sytty LED näyttö **9** punaisena ja äänimerkki kuuluu. Ruuvinvääntö tulee suorittaa uudelleen.

Toistosuoja

Irrotuskytkimen lauettua ruuvinvääntöä, moottori kytkeytyy pois päältä. Uudelleenkytkentä on mahdollinen vasta 0,7 sekunnin tauon jälkeen. Täten vältyt jo kiristettyjen ruuvien tahattomalta lisäkiristyksestä.

Väänninkulman säätö

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Voit asettaa kulmaruuvauspään **3** yhteensä kahdeksaan asentoon.

Pidä sähkötyökalua kiintoavaimella **6** kiinni kulmapään laipan avainpinnasta **5**.

► **Älä koskaan purista kiinni konetta kotelostaan!**

Avaa lukkomutteri kiintoavaimella **4** avainpinnasta **19**. Säädä kulmaruuvauspää **3** haluttuun asentoon 45° portaissa, ja kiristä taas lukkomutteri kiintoavaimella **4** avainpinnasta **19**. Pidä kiristettäessä vastaan kulmapään laipasta kiintoavaimella **6**.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ota huomioon ostamasi latakäyttöön tiedot tai kysy ammattiliikkeestä.

Kulmaruuvauspään säätö ja irrotus (katso kuva J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Työkalunpitimellä **2** varustettu kulmaruuvauspää **3** on portaattomasti säädettävissä 360°.

Löysää vastamutteria **20** työntämällä sopiva aputyökalu mutterissa olevaan reikään, kierrä sitten mutteria nuolen suuntaan **a** (vasen kierre).

Kierrä sitten kulmaväännintä **3** nuolen suuntaan **b**, kunnes se on oikeassa työstökulmassa, kerralla kuitenkin korkeintaan 360°.

Lukitse kulmaruuvauspää **3** tähän asentoon kääntämällä vastamutteri **20** nuolen suuntaan **c** kulmaruuvauspäätä vasten. Kiristä vastamutteri **20** enintään 50 Nm kiristysmomentilla jälleen pitävästi kiinni.

Kulmaruuvauspää **3** voidaan myös poistaa kokonaan, jos tahdot vaihtaa merkintärenkaan **17** toisenvärisen merkintärenkaaseen tai, jos tahdot säätää työvaloa. Säädä ensin työvalo haluttuun asentoon (katso "LED-työvalon säätäminen", sivu 125), ennen kuin säädät kulmaruuvauspäätä.

Löysää vastamutteria **20** työntämällä sopiva aputyökalu mutterissa olevaan reikään, kierrä sitten mutteria nuolen suuntaan **a** (vasen kierre).

Kierrä kulmaruuvauspäätä **3** nuolen suuntaan **b**, kunnes se on poistettavissa.

Kierrä vastamutteria **20** nuolen suuntaan **a** irti moottorikotelosta **33**.

Nyt voit vaihtaa merkintärenkaan tai säätää työvalon.

- Kierrä vastamutteri **20** nuolen suuntaan **c** moottorikotelossa **33** ja kierrä sitten kulmaruuvauspäätä taas auki vasten nuolen suuntaa **b**.
- Kiinnitä kulmaruuvauspäätä kiertämällä vastamutteria **20** nuolen suuntaan **c**.
- Kiristä taas vastamutteri **20** n. 50 Nm kiristysmomentilla.

LED-työvalon säätäminen (katso kuva K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Näistä teollisuusakkuuvivääntimistä on ensin poistettava kulmaruuvauspää (katso "Kulmaruuvauspään säätö ja irrotus", sivu 125).

Säädä sitten työvalo seuraavalla tavalla.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF
30 | 30-300

Paina irti merkintärengas **17** ohuella ruuvitaltan terällä, lastalla tai vastaavalla.

Työnnä lukkorengas **34** taaksepäin kotelon päälle lukkorengaspihtejä käyttäen.

LED-pitimen **16** kotelon puolikkaat, jotka sulkevat LED-työvalon **18** sisäänsä, voidaan nyt siirtää haluttuun mielivaltaiseen asentoon. Varo ettet vauriota LED-työvalon johtoa, ja työnnä se taivuttamalla sitä varten olevaan kotelon aukkoon **35**. Sulje LED-työvalo **18** takaisin LED-pitimen **16** kahden kotelopuolikkaan väliin.

Työnnä lukkorengas **34** ja merkintärengas **17** takaisin alkuperäiseen asentoon.

Hoito ja huolto**Huolto ja puhdistus**

► **Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasentoon ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säilytettäessä.** Muutoin käynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa loukkaantumisvaaran.

► **Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusaukot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.**

Jos akku ei enää toimi, käänny Bosch-sopimushuollon puoleen.

Sähkötyökalun voitelu**Voiteluaineet:**

Erikoisvaihteistorasva (225 ml)
Tuotenumero 3 605 430 009
Molykote-rasva
Moottoriöljy SAE 10/SAE 20

Ensimmäisten 150 käyttötunnin umpeuduttua vaihteisto on puhdistettava miedolla liuotinaineella. Noudata liuotinaineen valmistajan laatimia ohjeita (käyttö, aineen hävittäminen). Lopuksi vaihteisto on voideltava Boschin erikoisvaihteistorasvalla. Ensipuhdistuksen jälkeen puhdistus on toistettava aina 300 käyttötunnin välein.

Katkaisukytkimen liikkuvat osat öljytään 100000 työstökerän täytyttyä muutamalla tipalla moottoriöljyä SAE 10/SAE 20. Liukuvat ja pyörivät osat voidellaan Molykote-rasvalla. Tarkasta samalla kytkimen kunto (mahdolliset kulumat) ja kokeile, toimiiko kytkin moitteetta ja tarkasti. Lopuksi kytkimen vääntömomentti on säädettävä uudelleen.

126 | Ελληνικά

- **Ψάτε huolto- ja korjaustyöt vain koulutetun ammattihenkilön suorittaviksi.** Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Valtuutetut Bosch-huoltoilikkeet suorittavat tällaiset työt nopeasti ja luotettavasti.

Voitelu- ja puhdistusaineet on hävitettävä ympäristöstävällisesti. Muista lakisäätöiset määräykset.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Robert Bosch GmbH vastaa tämän tuotteen sopimuksenmuokaisesta toimituksesta maakohtaisten/lakisäätöisten määräyksien rajoissa. Tuotetta koskevat reklamaatiot pyydämme lähettämään seuraavaan osoitteeseen:

Faksi: 010 296 1838

Sähköposti: ew@boschasiakaspalvelu.com

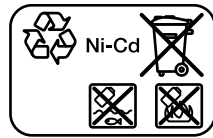
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.

Hävitys

Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöstävälliseen uusiokäyttöön.



Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektronikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstävälliseen uusiokäyttöön.

Akut/paristot:**Ni-Cd:** Nikkelikadmium

Huomio: Näissä akuissa on kadmiumia, voimakkaasti myrkyllistä raskasmetallia.

Ni-MH: Nikkelimetallihydridi

Älä heitä akkua/paristoja talousjätteisiin, tuleen tai veteen. Akut/paristot tulee mahdollisuuksien mukaan purkaa, kerätä, kierrättää tai hävittää ympäristöstävällisellä tavalla.

Vain EU-maita varten:

Vialliset tai loppuunkäytetyt akut tulee kierrättää direktiivin 2006/66/EY mukaisesti.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Ελληνικά**Υποδείξεις ασφαλείας****Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία**

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- **Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο.** Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- **Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνης.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- **Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε μακριά απ' αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.** Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- **Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετατροπή του φως. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φως σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.** Αμεταποίητα φως και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Αποφύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία.** Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- **Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία.** Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το φως από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτερές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα.** Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Όταν εργάζεσθε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο.** Η χρήση

καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- ▶ **Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD).** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ασφάλεια προσώπων

- ▶ **Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το μηχάνημα με περίσκεψη.** Μη χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οιονομεινύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
- ▶ **Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** Όταν φοράτε έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωασιπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
- ▶ **Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε.** Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.
- ▶ **Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμολογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία.** Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σε ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- ▶ **Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίστε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.** Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
- ▶ **Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.** Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- ▶ **Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- ▶ **Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν.** Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.

- ▶ **Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλασμένο διακόπτη.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

- ▶ **Βγάλτε το φις από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

- ▶ **Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.

- ▶ **Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο. Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.** Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.

- ▶ **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά.** Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.

- ▶ **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, παρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε συνθήκες και την υπό εκτέλεση εργασία.** Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Προσεκτικός χειρισμός και χρήση εργαλείων μπαταρίας

- ▶ **Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές που προτείνονται από τον κατασκευαστή.** Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταριών δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες.

- ▶ **Χρησιμοποιείτε στα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο μπαταρίες που προορίζονται γι' αυτά.** Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

- ▶ **Κρατάτε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε μακριά από συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές της μπαταρίας.** Ένα βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φωτιά.

- ▶ **Μια τυχόν εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε διарροή υγρών από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά θα έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική βοήθεια.** Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.

128 | Ελληνικά

Service

- ▶ **Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μηχανήματος.

Υποδείξεις ασφαλείας για βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας

- ▶ **Να πάνετε το μηχάνημα από τις μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης όταν πρόκειται να διεξάγετε εργασίες κατά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος η βίδα να συναντήσει τυχόν μη ορατές ηλεκτροφόρες γραμμές.** Η επαφή της βίδας με μια υπό τάση ευρισκόμενη ηλεκτρική γραμμή μπορεί να θέσει μεταλλικά τμήματα του μηχανήματος επίσης υπό τάση και να οδηγήσει έτσι σε ηλεκτροπληξία.
- ▶ **Να μην τρυπάτε, να μην κόβετε και να μην στερεώνετε τίποτα σε τοίχους ή άλλες περιοχές στις οποίες μπορεί να υπάρχουν μη ορατές ηλεκτροφόρες γραμμές.** Όταν δεν μπορείτε να το αποφύγετε, τότε αφαιρέστε/διακόψτε όλες τις ασφάλειες ή/και τους προστατευτικούς διακόπτες που εξασφαλίζουν την αντίστοιχη περιοχή εργασίας.
- ▶ **Ασφαλίστε το υπό καταργασία τεμάχιο.** Ένα υπό καταργασία τεμάχιο συγκρατείται ασφαλέστερα με μια διάταξη σύσφιξης ή με μια μέγερη παρά με το χέρι σας.
- ▶ **Πριν διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το ηλεκτρικό εργαλείο (π. χ. συντήρηση, αλλαγή εργαλείου κτλ.) καθώς και όταν πρόκειται να το μεταφέρετε θέστε το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής στη μεσαία θέση.** Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- ▶ **Κρατάτε καλά το ηλεκτρικό εργαλείο.** Όταν βιδώνετε ή λύνετε βίδες μπορεί να εμφανιστούν πρόκαιρα αντιδραστικές ροπές (κλοστήματα).
- ▶ **Να χρησιμοποιείτε μόνο άθικτα και μη φθαρμένα εργαλεία.** Χαλασμένα εργαλεία μπορούν για παράδειγμα να σπάσουν και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς ή/και να προκαλέσουν υλικές ζημιές.
- ▶ **Προσέχετε όταν τοποθετείτε το εργαλείο που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Το εργαλείο αυτό πρέπει να «καθίσει» καλά στην υποδοχή εργαλείου.** Σε περίπτωση που το εργαλείο δεν θα είναι στερεά συνδεδεμένο με την υποδοχή εργαλείου, μπορεί να λυθεί απ' αυτήν κι έτσι να μην μπορείτε πια να το ελέγχετε.
- ▶ **Προσέχετε όταν βιδώνετε μεγάλες βίδες επειδή υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης, ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε και το είδος της βίδας.** Συχνά, κατά το βιδωμα, οι μακρίες βίδες δεν μπορούν να ελεγχθούν κι έτσι υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσουν και να σας τραυματίσουν.
- ▶ **Πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία δώστε προσοχή στη φορά περιστροφής.** Όταν, για παράδειγμα, θέλετε να ξεβιδώσετε μια βίδα και το ηλεκτρικό εργαλείο είναι ρυθμισμένο για το βιδωμα βιδών, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια σφοδρή και ανεξέλεγκτη κίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Να μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σαν δρόπανο.** Ηλεκτρικά εργαλεία που είναι εξοπλισμένα με έναν συμπλέκτη διακοπής δεν είναι κατάλληλα για τρύπημα.

Ο συμπλέκτης μπορεί οδηγήσει σε απόζευξη αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση.

Μπαταρία

- ▶ **Αποφύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Πριν τοποθετήσετε μια μπαταρία βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF είναι απενεργοποιημένος (βρίσκεται στη θέση OFF).** Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ON/OFF, ή όταν τοποθετήσετε την μπαταρία στο ηλεκτρικό εργαλείο όταν αυτό είναι ακόμη συζευγμένο, δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.
- ▶ **Μην ανοίγετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος.



Να προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- ▶ **Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- ▶ **Υπό ακραίες συνθήκες χρήσης ή/και θερμοκρασίας οι μπαταρίες μπορεί να απωλέσουν τη στεγανότητά τους. Να αποφύγετε κάθε επαφή με τα μάτια σας όταν η μπαταρία δεν είναι πλέον στεγανή.** Τα υγρά των μπαταριών είναι καυστικά και μπορεί να προκαλέσουν χημικά εγκαύματα στους ιστούς. Σε περίπτωση που τα υγρά της μπαταρίας θα έρθουν σε επαφή με το δέρμα, τότε να πλύνετε αμέσως το αντίστοιχο μέρος του δέρματος με νερό και σαπούνι και ακολουθώντας να ξεπλύνετε με χυμό λεμονιού ή με ξύδι. Όταν τα υγρά μπουκ στα μάτια, τότε να τα ξεπλύνετε για 10 λεπτά με καθαρό νερό και να πάτε χωρίς καθυστέρηση σ' ένα γιατρό.
- ▶ **Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες από την Bosch με τάση αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή του προϊόντος σας.** Η χρήση άλλων μπαταριών, π. χ. απομιμήσεων, μεταποιημένων μπαταριών ή μπαταριών από άλλους κατασκευαστές συνεπάγεται κίνδυνο τραυματισμών και υλικών ζημιών από μπαταρίες που μπορεί να εκραγούν.

Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Παρακαλούμε ανοίξτε τη διπλωμένη σελίδα με την απεικόνιση της συσκευής κι αφήστε την ανοιχτή όσο θα διαβάσετε τις οδηγίες χειρισμού.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για το βιδωμα και το λύσιμο βιδών και παξιματιών καθώς και άλλων κοχλιοσυνδέσεων στην εκάστοτε αναφερόμενη περιοχή διαστάσεων και ισχύος.

Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για χρήση σαν δρόπανο. Για να αποφύγετε τυχόν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ποτέ για τρύπημα ένα ηλεκτρικό εργαλείο που είναι εξοπλισμένο με έναν συμπλέκτη διακοπής.

Το φως αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου προορίζεται για τον απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας του ηλεκτρικού εργαλείου και δεν είναι κατάλληλο για φωτισμό χώρου στο σπίτι.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται, χάρη στην αργή δεξιόστροφη κίνησή του, για λειτουργία με ένα ανοιχτό επίπεδο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης. Είναι κατάλληλο για βιδώματα σε θέσεις που είναι προσβάσιμες μόνο από μια πλευρά, π.χ. σε σωληναγωγούς.

Δεν είναι κατάλληλο για το λύσιμο κοχλιοσυνδέσεων.

Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για χρήση σαν δρόπανο. Για να αποφύγετε τυχόν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ποτέ για τρύπημα ένα ηλεκτρικό εργαλείο που είναι εξοπλισμένο με έναν συμπλέκτη διακοπής.

Το φως αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου προορίζεται για τον απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας του ηλεκτρικού εργαλείου και δεν είναι κατάλληλο για φωτισμό χώρου στο σπίτι.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

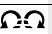
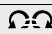
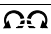
Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

- 1 Εργαλείο (παρελκόμενο) (π.χ. καρυδάκι)
- 2 Υποδοχή εργαλείου
- 3 Γωνιακή κεφαλή βιδώματος
- 4 Γερμανικό κλειδί με άνοιγμα 27 mm
- 5 Επιφάνεια εφαρμογής κλειδιού στη φλάντζα γωνιακής κεφαλής
- 6 Γερμανικό κλειδί με άνοιγμα 22 mm
- 7 Ωθούμενος διακόπτης για προεπιλογή ροπής στρέψης

- 8 Τόξο ανάρτησης
- 9 Ένδειξη με φωτοδιόδο: Κοχλιοσυνδέσεις
- 10 Ένδειξη με φωτοδιόδο: Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
- 11 Μπαταρία με βύσμα επαφής ART
- 12 Πλήκτρο απομανδάλωσης μπαταρίας
- 13 Διακόπτης ON/OFF
- 14 Διακόπτης αλλαγής φοράς περιστροφής
- 15 Σχιμές στερέωσης τόξου ανάρτησης
- 16 Συγκρατήρας φωτοδιόδων
- 17 Δακτύλιος σημάδεματος
- 18 Φως εργασίας
- 19 Επιφάνεια εφαρμογής κλειδιού στο παξιμάδι με επικάλυμμα
- 20 Παξιμάδι κόντρα
- 21 Φορτιστής
- 22 Φις δικτύου
- 23 Πράσινη ένδειξη με φωτοδιόδο στο φορτιστή
- 24 Κόκκινη ένδειξη με φωτοδιόδο στο φορτιστή
- 25 Υποδοχή σύνδεσης προσαρμοστικού τάσης στο 4EXACT
- 26 Συνδετήρας D-Sub
- 27 Βίδες στο συνδετήρα D-Sub
- 28 Προσαρμοστικό τάσης
- 29 Ταχυτόκ
- 30 Εργαλείο ρύθμισης
- 31 Χωνευτό εξάγωνο κλειδί
- 32 Δίσκος ρύθμισης
- 33 Περιβλήμα κινητήρα
- 34 Ροδέλα ασφαλείας
- 35 Κενός χώρος στο κέλυφος περιβλήματος
- 36 Λαβή (μονωμένη επιφάνεια πιασίματος)
- 37 Λαβή (μονωμένη επιφάνεια πιασίματος)

Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη σπάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτάτε το πρόγραμμα εξαρτημάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βιομηχανικό γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας ANGLE EXACT		2	3	6
Κωδικός αριθμός O 602 490 647	... 656	... 652
Μέγιστη ροπή στρέψης σκληρή/μαλακή περίπτωση βιδώματος σύμφωνα με ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0	min^{-1}	110	420	650
Ονομαστική τάση	V	9,6	9,6	9,6
Φορά περιστροφής				
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20
Βιομηχανικό γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας ANGLE EXACT		7	8	15
Κωδικός αριθμός O 602 490 669	... 651	... 650
Μέγιστη ροπή στρέψης σκληρή/μαλακή περίπτωση βιδώματος σύμφωνα με ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0	min^{-1}	110	420	250

130 | Ελληνικά

Βιομηχανικό γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας ANGLE EXACT								
		7	8	15				
Όνομαστική τάση	V	9,6	9,6	9,6				
Φορά περιστροφής								
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20				
Βιομηχανικό γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας ANGLE EXACT								
		17	23	30				
Κωδικός αριθμός O 602 490 675	... 673	... 671				
Μέγιστη ροπή στρέψης σκληρή/μαλακή περίπτωση βιδώματος σύμφωνα με ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28				
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0	min ⁻¹	560	320	220				
Όνομαστική τάση	V	14,4	14,4	14,4				
Φορά περιστροφής								
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5				
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20				
Βιομηχανικό γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας ANGLE EXACT								
		14CF	22CF	29CF				
Κωδικός αριθμός O 602 490 690	... 693	... 691				
Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρή περίπτωση βιδώματος σε δεξιόστροφη κίνηση*	Nm	10	16	20				
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0 σε δεξιόστροφη κίνηση*	min ⁻¹	340	440	300				
Όνομαστική τάση	V	9,6	14,4	14,4				
Φορά περιστροφής								
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5				
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20				
* Στην αριστερόστροφη κίνηση τα ηλεκτρικά εργαλεία έχουν μικρότερη ροπή στρέψης. Ο αριθμός στροφών και η ροπή στρέψης στο εργαλείο μεταβάλλονται ανάλογα με τη σχέση μετάδοσης των στροφών του επίπεδου μηχανισμού κίνησης.								
Βιομηχανικό γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας ANGLE EXACT								
		7 - 900	10 - 650	14 - 420				
Κωδικός αριθμός O 602 492 611	... 609	... 607				
Μέγιστη ροπή στρέψης σκληρή/μαλακή περίπτωση βιδώματος σύμφωνα με ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14				
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0	min ⁻¹	900	650	420				
Όνομαστική τάση	V	9,6	9,6	9,6				
Φορά περιστροφής								
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20				
Βιομηχανικό γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας ANGLE EXACT								
		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
Κωδικός αριθμός O 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Μέγιστη ροπή στρέψης σκληρή/μαλακή περίπτωση βιδώματος σύμφωνα με ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Όνομαστική τάση	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Φορά περιστροφής								
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Βαθμός προστασίας		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Ελληνικά | 131

Μπλοκ μπαταριών Ni-Cd	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Κωδικός αριθμός 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Αριθμός στοιχείων	8	8	10	10	12	12
Τάση μπαταρίας	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4
Χωρητικότητα	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,80

Μπλοκ μπαταριών Ni-MH	9,6	12,0	14,4
Κωδικός αριθμός 2 607 335 681	... 683	... 685
Αριθμός στοιχείων	8	10	12
Τάση μπαταρίας	V	9,6	12,0
Χωρητικότητα	Ah	2,6	2,6
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70

Γωνιακή κεφαλή βιδώματος	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Κωδικός αριθμός 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
μέγ. ροπή στρέψης περίπτωση σκληρού βιδώματος σύμφωνα με ISO 5393	Nm	20	25	30	20
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23

Ίσια κεφαλή βιδώματος	QC ○ 1/4"
Αριθμός ευρετηρίου	0 607 453 631
μέγ. ροπή στρέψης περίπτωση σκληρού βιδώματος σύμφωνα με ISO 5393	Nm
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg

Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Οι τιμές μέτρησης του θορύβου εξακριβώθηκαν κατά EN 60745.

Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης του μηχανήματος εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε 70 dB(A). Ανεσφάλεια K = 3 dB.

Όταν εργάζεσθε η στάθμη θορύβου μπορεί να ξεπεράσει τα 80 dB(A).

Φοράτε ωσασπίδες!

Οι συνολικές τιμές κραδασμών a_h (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και η ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:

Βιδώμα: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία μέτρησης τυποποιημένη στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλη για έναν προσωρινό υπολογισμό της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς.

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται αντιπροσωπεύει τις βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση όμως που το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά ή αποκλίνοντα εξαρτήματα ή χωρίς επαρκή συντήρηση, τότε η στάθμη κραδασμών μπορεί να αποκλίνει και αυτή. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη συνολική διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Για την ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το εργαλείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Γι' αυτό, πριν αρχίσει η δράση των κραδασμών, πρέπει να καθορίζετε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή όπως: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιείτε, διατήρηση ζεστών των χεριών, οργάνωση της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.

Δήλωση συμβατότητας **CE**

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά στοιχεία» ταυτίζεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή κανονιστικά έγγραφα: EN 60745, EN 50581 σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2009/125/EK (διάταξη 1194/2012), 2011/65/EE, 2014/30/EU, 2006/42/EK.

Τεχνικός φάκελος (2006/42/EK) από:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

132 | Ελληνικά

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker i.V. Helmut Heinzelmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενο συσκευασίας

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας παραδίδονται χωρίς εξαρτήματα, γωνιακή κεφαλή βιδώματος, ευθεία κεφαλή βιδώματος, μπαταρία, φορτιστή, ελεγκτή σταθερής τάσης ή προσαρμογέα τάσης.

Τα προσαρμοστικά τάσης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση του βιομηχανικού γωνιακού μπουλονόκλειδου μπαταρίας της Bosch στο σταθεροποιητή τάσης 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας παραδίδονται χωρίς εξαρτήματα, επίπεδη κεφαλή, ενδιάμεση φλάντζα, μπαταρία, φορτιστή, ελεγκτή σταθερής τάσης ή προσαρμογέα τάσης.

Τα προσαρμοστικά τάσης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση του βιομηχανικού γωνιακού μπουλονόκλειδου μπαταρίας της Bosch στο σταθεροποιητή τάσης 4EXACT.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 30-300

Αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας παραδίδονται χωρίς εξαρτήματα, γωνιακή κεφαλή βιδώματος, ευθεία κεφαλή βιδώματος, μπαταρία και φορτιστή.

Αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι κατάλληλα για λειτουργία με το σταθεροποιητή τάσης.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας παραδίδονται με γωνιακή κεφαλή βιδώματος, αλλά χωρίς εξαρτήματα, μπαταρία και φορτιστή.

Αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι κατάλληλα για λειτουργία με το σταθεροποιητή τάσης.

Περιβάλλον λειτουργίας και αποθήκευσης



Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Για να εργαστεί άψογα η επιτρεπτή θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ -5°C και $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F και 122°F), υπό επιτρεπτή σχετική υγρασία αέρα μεταξύ 20 και 95 %, χωρίς δροσοποίηση ή σχηματισμό νερού.

Η μπαταρία θα πρέπει να αποθηκεύεται υπό θερμοκρασία 0°C (32°F) έως 45°C (113°F), για να προστατευτούν τα στοιχεία από ενδεχόμενες ζημιές.

Συναρμολόγηση της γωνιακής κεφαλής βιδώματος

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 30

Σε αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας πρέπει να συναρμολογηθεί πρώτα μια κατάλληλη γωνιακή κεφαλή βιδώματος (βλέπε «Γωνιακή κεφαλή βιδώματος», σελίδα 131).

- ▶ **Πριν συναρμολογήσετε, ρυθμίσετε ή/και αποσυναρμολογήσετε την κεφαλή βιδώματος να βεβαιώνετε ότι ο διακόπτης αλλαγής φοράς περιστροφής βρίσκεται στη μέση (αποκλεισμός αθέλητης εκκίνησης) ή ότι αφαιρέθηκε η μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο.**

Συγκρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο εφαρμόζοντας το γερμανικό κλειδί **6** στην επιφάνεια εφαρμογής κλειδιού **5** της φλάντζα γωνιακής κεφαλής.

- ▶ **Μη σφίζετε ποτέ το μηχάνημα στα κελύφη του περιβλήματος!**

Τοποθετήστε τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος **3** στην επιθυμητή θέση επάνω στη φλάντζα και σφίξτε το παξιμάδι επικάλυμμα εφαρμόζοντας το γερμανικό κλειδί **4** στην αντίστοιχη επιφάνεια **19**.

Κρατώντας ταυτόχρονα κόντρα στη φλάντζα γωνιακής κεφαλής βιδώματος με το γερμανικό κλειδί **6**.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Σε αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα πρέπει να συναρμολογηθεί πρώτα ένας κατάλληλος επίπεδος μηχανισμός μετάδοσης κίνησης.

Στο εμπόριο προσφέρονται διάφοροι επίπεδοι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης. Ζητήστε πληροφορίες από έναν ειδικό έμπορο για κατάλληλους επίπεδους μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης.

- ▶ **Δώστε προσοχή στις οδηγίες συναρμολόγησης του επίπεδου μηχανισμού μετάδοσης κίνησης.**

ANGLE EXACT 25-200 | 30-300

Αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά κατασβίδια μπαταρίας μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με την γωνιακή κεφαλή βιδώματος 0 607 451 618.

Διάταξη ανάρτησης

Με το τόξο ανάρτησης **8** μπορείτε να στερεώσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε μια διάταξη ανάρτησης.

Θέστε το τόξο ανάρτησης **8** επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο και αφήστε το να ασφαλίσει στις σχισμές **15**.

- ▶ **Να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του τόξου ανάρτησης και των γάντζων της διάταξης ανάρτησης.**

Φόρτιση

Υπόδειξη: Στην συσκευασία δεν περιέχονται φορτιστές και μπαταρίες.

Το απεικονιζόμενο φως δικτύου μπορεί να διαφέρει από το φως του ηλεκτρικού εργαλείου σας.

- ▶ **Φροντίστε, ο φορτιστής και η μπαταρία να ταιριάζουν στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας σας.**

Φορτιστής AL 2450 DV (βλέπε εικόνα A)

Συνδέστε το φορτιστή **21** με το φις δικτύου **22** στο ηλεκτρικό δίκτυο και τοποθετήστε την μπαταρία **11** με τη σωστή πολικότητα στο κανάλι φόρτισης του φορτιστή.

► **Να μην εφαρμόζετε βία κατά την τοποθέτηση/την αφαίρεση της μπαταρίας.** Μπαταρίες με εμβυσατωμένη επαφή APT (Akku Pack Top) είναι έτσι κατασκευασμένες, ώστε να τοποθετούνται στο ηλεκτρικό εργαλείο, ή αντίστοιχα στο φορτιστή, πάντοτε σωστά.

Η πράσινη φωτοδίοδος **23** αρχίζει να αναβοσβήνει. Έτσι σηματοδοτείται η ροή ρεύματος. Η φόρτιση διακόπεται αυτόματα μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Όταν η πράσινη φωτοδίοδος δεν αναβοσβήνει πια αλλά ανάβει διαρκώς η φόρτιση τερματίστηκε.

Για 2 δευτερόλεπτα περίπου ηχεί ένα ακουστικό σήμα σηματοδοτώντας έτσι τον τερματισμό της φόρτισης.

Όταν η κόκκινη φωτοδίοδος **24** ανάβει διαρκώς αυτό σηματοδοτεί φόρτιση με μειωμένο ρεύμα φόρτισης.

Όταν η κόκκινη φωτοδίοδος αναβοσβήνει η φόρτιση δεν είναι εφικτή.

Σφάλματα – Αιτίες και αντιμετώπιση

Αιτία	Θεραπεία
Οι φωτοδίοδοι δεν ανάβουν	
Το φις δικτύου του φορτιστή δεν είναι (σωστά)	Τοποθετήστε το φις δικτύου (τέρμα) στην πρίζα
Χάλασε η πρίζα, το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο φορτιστής	Ελέγξτε την τάση δικτύου και, ενδεχομένως, όπως το φορτιστή για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch
Ανέφικτη φόρτιση	
Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν βρίσκεται στην επιτρεπτή περιοχή	Ψύξτε ή, ανάλογα, ζεσάνετε την μπαταρία μέχρι η θερμοκρασία της να επιστρέψει στην επιτρεπτή περιοχή μεταξύ 0 °C (32 °F) και 45 °C (113 °F)
Λερωμένες επαφές μπαταρίας	Καθαρίστε τις επαφές μπαταρίας π.χ. τοποθετώντας και αφαιρώντας πολλές φορές αλληπάλληλα την μπαταρία, ή, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε την μπαταρία
Χαλασμένη μπαταρία	Αντικαταστήστε την μπαταρία
Η μπαταρία δεν είναι (σωστά) τοποθετημένη	Τοποθετήστε την μπαταρία (τέρμα) στο κανάλι φόρτισης

Σταθεροποιητής τάσης (βλέπε εικόνα B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Υπόδειξη: Τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας μπορούν να λειτουργήσουν επίσης και με ένα σταθεροποιητή τάσης.

Το απεικονιζόμενο φις δικτύου μπορεί να διαφέρει από το φις του ηλεκτρικού εργαλείου σας.

► **Φροντίστε, ο σταθεροποιητής τάσης να είναι κατάλληλος για το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας σας.**

Εκτός από το σταθεροποιητή τάσης 4EXACT και το κατάλληλο ηλεκτρικό καλώδιο χρειάζεστε επίσης και έναν προσαρμογέα τάσης με την ίδια τάση που έχει και το μπουλονόκλειδό σας.

► **Η τάση στο σταθεροποιητή τάσης (ένδειξη με φωτοδίοδο) πρέπει να ταυτίζεται με την τάση του μπουλονόκλειδου.** Ο σταθεροποιητής τάσης προορίζεται αποκλειστικά για βιομηχανικά μπουλονόκλειδα μπαταρίας της Bosch των κατασκευαστικών σειρών EXACT, ANGLE EXACT και BT-EXACT με τάση μεταξύ 9,6 V και 14,4 V. Διαφορετικά προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Αυτά τα βιομηχανικά μπουλονόκλειδα μπαταρίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον προσαρμογέα τάσης.

Σύνδεση στην τροφοδοσία

Υπόδειξη: Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι κατά την παράδοση στο ηλεκτρικό εργαλείο δεν έχει τοποθετηθεί ούτε μπαταρία ούτε προσαρμογέας τάσης.

► **Να μην διαφυλάγετε/αποθηκεύετε τις μπαταρίες ποτέ μέσα σε έναν φορτιστή.** Οι μπαταρίες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και φορτώνονται καλύτερα όταν διαφυλάγονται/αποθηκεύονται ξεχωριστά. Να μην ξεχνάτε, πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία, να την φορτίσετε τελείως όταν δεν την είχατε χρησιμοποιήσει για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φόρτιση μπαταρίας

Να φορτίζετε την μπαταρία με έναν κατάλληλο φορτιστή πριν την τοποθετήσετε στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τον ακριβή τρόπο φόρτισης θα βρείτε στις οδηγίες χειρισμού του φορτιστή καθώς και στις υποδείξεις αυτών των οδηγιών (βλέπε «Φόρτιση», σελίδα 132).

Η μπαταρία διαθέτει μια επιτήρηση θερμοκρασίας NTC η οποία επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας μόνο όταν αυτή βρίσκεται σε μια περιοχή θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C (+32 °F) και 45 °C (+113 °F). Έτσι επιτυγχάνεται μια μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να επαναφορτιστεί μέχρι 3000 φορές.

Μια καινούργια μπαταρία, ή μια μπαταρία που δε χρησιμοποιήθηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποκτά την πλήρη χωρητικότητά της μετά από περίπου 5 κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης.

Οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται όταν η ένδειξη με φωτοδίοδο «Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας» του ηλεκτρικού εργαλείου ανάβει με χρώμα κόκκινο.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας

Ωθήστε το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής **14** στη μεσαία θέση. Ο διακόπτης ON/OFF **13** μανδάλνεται στη θέση «OFF». Έτσι εμποδίζεται η τυχόν κατά λάθος θέση σε λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.

Εισάγετε μια φορτωμένη μπαταρία **11** στη λαβή του ηλεκτρικού εργαλείου.

Φροντίστε να τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία και τα πλήκτρα απομανδάλωσης **12** να ασφαλισουν αισθητά μέσα στη λαβή του ηλεκτρικού εργαλείου.

134 | Ελληνικά

► **Να μην εφαρμόζετε βία κατά την τοποθέτηση/την αφαίρεση της μπαταρίας.** Μπαταρίες με εμβυσματώσιμη επαφή APT (Akku Pack Top) είναι έτοιμα κατασκευασμένες, ώστε να τοποθετούνται στο ηλεκτρικό εργαλείο, ή αντίστοιχα στο φορτιστή, πάντοτε σωστά.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία **11** πατήστε τα δυο πλήκτρα απομανδάλωσης **12** εκατέρωθεν της συσκευής και αφαιρέστε την μπαταρία από τη λαβή τραβώντας την προς τα κάτω.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του προσαρμογέα τάσης (βλέπε εικόνα C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Επιλέξτε τον προσαρμογέα τάσης που ταιριάζει στην ονομαστική τάση του ηλεκτρικού σας εργαλείου.

Η τάση του εκάστοτε προσαρμοστικού τάσης αναγνωρίζεται βάζει του χρώματος του περιβλήματος του συνδετήρα D-Sub **26**. Το περίβλημα του συνδετήρα D-Sub για τάση 9,6 V έχει χρώμα ανοιχτό γαλάζιο και για τάση 14,4 V χρώμα μαύρο.

► **Το περίβλημα του προσαρμογέα 28 επιτρέπεται να συναρμολογηθεί ή, ανάλογα, να αποσυναρμολογηθεί στο βιομηχανικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας μόνο όταν ο σταθεροποιητής τάσης βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή όταν το φως σύνδεσης 26 έχει αποσυνδεθεί από τον σταθεροποιητή τάσης.**

Ωθήστε το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής **14** στη μεσαία θέση. Ο διακόπτης ON/OFF **13** μανδάλωνεται στη θέση «OFF». Έτσι εμποδίζεται η τυχόν κατά λάθος θέση σε λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.

Ωθήστε το περίβλημα του προσαρμογέα **28** στη λαβή του ηλεκτρικού εργαλείου. Φροντίστε να τοποθετηθεί σωστά το περίβλημα του προσαρμογέα και τα πλήκτρα απομανδάλωσης **12** να ασφαλιστούν αισθητά μέσα στη λαβή του ηλεκτρικού εργαλείου.

Τοποθετήστε ακολούθως το φως σύνδεσης **26** του κατάλληλου για το ηλεκτρικό σας εργαλείο προσαρμογέα τάσης στην υποδοχή σύνδεσης **25**. Βιδώστε καλά το φως σύνδεσης **26** στην υποδοχή σύνδεσης **25** σφίγγοντας και τις δυο βίδες **27** με το χέρι.

Για να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα τάσης λύστε τις δυο βίδες **27** στο φως σύνδεσης **26**, του ήδη ευρισκόμενου εκτός λειτουργίας σταθεροποιητή τάσης, και αφαιρέστε το φως σύνδεσης από την υποδοχή σύνδεσης **25**.

Πατήστε ακολούθως τα δυο πλήκτρα απομανδάλωσης **12** και αφαιρέστε το περίβλημα του προσαρμογέα **28** από τη λαβή του ηλεκτρικού εργαλείου.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Αυτά τα βιομηχανικά μπουλονόκλειδα μπαταρίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον προσαρμογέα τάσης.

Αλλαγή εργαλείου σε κεφαλή βιδώματος με ταχυτσόκ (βλέπε εικόνα D)

► **Προσέχετε όταν τοποθετείτε το εργαλείο που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Το εργαλείο αυτό πρέπει να «καθίσει» καλά στην υποδοχή εργαλείου.** Σε περίπτωση που το εργαλείο δεν θα είναι στερεά συνδεδεμένο με την υποδοχή εργαλείου, μπορεί να λυθεί απ' αυτήν κι έτσι να μην μπορείτε πια να το ελέγχετε.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7-900

Γ' αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας προσφέρεται μια ευθεία κεφαλή βιδώματος με ταχυτσόκ 1/4" (κωδ. αριθ. 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Γ' αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας προσφέρεται μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με ταχυτσόκ 1/4" (κωδ. αριθ. 0 607 452 630).

Τοποθέτηση των εργαλείων

Ωθήστε το ταχυτσόκ **29** προς τα εμπρός. Τοποθετήστε το εργαλείο **1** στην υποδοχή εργαλείου **2** και αφήστε το ταχυτσόκ πάλι ελεύθερο.

Να χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία με κατάλληλο στέλεχος (εξάγωνο 1/4").

Μην προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τρυπάνια σε αυτό το ταχυτσόκ.

Βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας με συμπλέκτη διακοπής δεν είναι κατάλληλα για τρύπημα. Ο συμπλέκτης μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που μετά την απενεργοποίηση συνεχίσετε να τρυπάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να σας ξεφύγει μέχρι να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο συμπλέκτης διακοπής.

Αφαίρεση του εργαλείου

Ωθήστε το ταχυτσόκ **29** προς τα εμπρός. Αφαιρέστε το εργαλείο **1** από την υποδοχή εργαλείου **2** και αφήστε το ταχυτσόκ πάλι ελεύθερο.

Αλλαγή εργαλείου σε κεφαλή βιδώματος με εξωτερικό τετράγωνο

► **Προσέχετε όταν τοποθετείτε το εργαλείο που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Το εργαλείο αυτό πρέπει να «καθίσει» καλά στην υποδοχή εργαλείου.** Σε περίπτωση που το εργαλείο δεν θα είναι στερεά συνδεδεμένο με την υποδοχή εργαλείου, μπορεί να λυθεί απ' αυτήν κι έτσι να μην μπορείτε πια να το ελέγχετε.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

Γ' αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας προσφέρεται μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με τετράγωνο 1/4" (κωδ. αριθ. 0 607 453 617) καθώς και μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με τετράγωνο 3/8" (κωδ. αριθ. 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Γ' αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας προσφέρεται μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με τετράγωνο (κωδ. αριθ. 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας προσφέρονται με μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με τετράγωνο.

Τοποθέτηση των εργαλείων

Πατήστε προς τα μέσα τον πύρο στο τετράγωνο της υποδοχής εργαλείου **2**, π.χ. με τη βοήθεια ενός λεπτού καταβιδιού και περάστε το εργαλείο **1** πάνω στο τετράγωνο. Προσέξτε, ο πύρος να πιάσει στο κοίλωμα του εργαλείου.

Αφαίρεση του εργαλείου

Πατήστε προς τα μέσα τον πύρο στο κοίλωμα του εργαλείου **1** και αφαιρέστε το εργαλείο από την υποδοχή εργαλείου **2**.

Αλλαγή εργαλείου σε κεφαλή βιδώματος με εσωτερικό τετράγωνο (βλέπε εικόνα E)

► **Προσέχετε όταν τοποθετείτε το εργαλείο που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Το εργαλείο αυτό πρέπει να «καθίσει» καλά στην υποδοχή εργαλείου.** Σε περίπτωση που το εργαλείο δεν θα είναι στερεά συνδεδεμένο με την υποδοχή εργαλείου, μπορεί να λυθεί απ' αυτήν κι έτσι να μην μπορείτε πια να το ελέγχετε.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

Γι' αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας προσφέρεται μια γωνιακή κεφαλή βιδώματος με τετράγωνο 1/4" (κωδ. αριθ. 0 607 453 618).

Τοποθέτηση των εργαλείων

Τοποθετήστε το εργαλείο **1** στο εσωτερικό τετράγωνο της υποδοχής εργαλείου **2**, μέχρι να ακούσετε ότι ασφάλισε.

Αφαίρεση του εργαλείου

Τραβήξτε το εργαλείο **1** από την υποδοχή εργαλείου **2**. Αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε μια πένσα.

Λειτουργία

Να φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Όταν φοράτε έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.

Εκκίνηση

Πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία πρέπει να ρυθμίσετε τη φορά περιστροφής με το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής **14**: Το ηλεκτρικό εργαλείο ξεκινά μόνο όταν ο διακόπτης αλλαγής φοράς περιστροφής **14** δεν βρίσκεται στη μεσαία θέση (αποκλεισμός ζεύξης).

Ρύθμιση φοράς περιστροφής (βλέπε εικόνα F)

Δεξιόστροφη κίνηση: Για να βιδώσετε πατήστε το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής **14** τέρμα αριστερά.

Αριστερόστροφη κίνηση: Για το λύσιμο ή το ξεβίδωμα βιδών πατήστε το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής **14** τέρμα δεξιά.

► **Ο χειρισμός του διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής 14 επιτρέπεται μόνο όταν το ηλεκτρικό εργαλείο είναι ακινητοποιημένο.**

Ενεργοποίηση των φωτιδιών για το φως εργασίας

Το φως εργασίας **18** επιτρέπει την αύξηση της έντασης του φωτός υπό δυσμενείς συνθήκες φωτισμού στη θέση βιδώματος. Το φως εργασίας **18** ανάβει με ελαφρό πάτημα του διακόπτη ON/OFF **13**. Όταν πατήσετε διακόπτη ON/OFF περισσότερο, τότε τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο και το φως εργασίας παραμένει αναμμένο.

► **Να μην κοιτάζετε κατευθείαν στο φως εργασίας γιατί μπορεί να σας τυφλώσει.**

Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας

Τα μπουλονόκλειδα διαθέτουν έναν από τη ροπή στρέψης εξαρτημένο **συμπλέκτη διακοπής** που μπορεί να ρυθμιστεί μέσα στην αναφερόμενη περιοχή ρύθμισης. Ο συμπλέκτης ενεργοποιείται μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη ροπή στρέψης.

Υπόδειξη: Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μπουλονόκλειδο με έναν προσαρμογέα τάσης, πρέπει να θέσετε πρώτα σε λειτουργία τον σταθεροποιητή τάσης.

Για να **θέσετε σε λειτουργία** το ηλεκτρικό εργαλείο πατήστε τέρμα το διακόπτη ON/OFF **13**.

Το ηλεκτρικό εργαλείο **διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του** μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη ροπή στρέψης.

► **Όταν αφήσετε πρόωρα ελεύθερο το διακόπτη ON/OFF 13 δεν επιτυγχάνεται η ρυθμισμένη ροπή στρέψης.**

Να θέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία μόνο όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε. Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.

Υποδείξεις εργασίας

► **Πριν διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εργαλείου κτλ.) καθώς και όταν πρόκειται να το μεταφέρετε θέστε το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής στη μεσαία θέση.** Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

► **Να βάζετε το ηλεκτρικό εργαλείο επάνω στη βίδα/το παξιμάδι μόνο όταν αυτό βρίσκεται εκτός λειτουργίας.** Περιστρεφόμενα εργαλεία μπορεί να γλιστρήσουν.

Ρύθμιση της ροπής στρέψης (βλέπε εικόνες G-I)

Η ροπή στρέψης εξαρτάται από την αρχική τάση του ελατηρίου του συμπλέκτη διακοπής. Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη ροπή στρέψης ο συμπλέκτης διακοπής ενεργοποιείται και κατά τη δεξιάστροφη και κατά την αριστερόστροφη κίνηση.

Για να ρυθμίσετε την εκάστοτε αναγκαία ροπή στρέψης να χρησιμοποιείτε μόνο το εργαλείο ρύθμισης **30** που περιέχεται στη συσκευασία.

Ωθήστε τον ωθούμενο διακόπτη **7** στο ηλεκτρικό εργαλείο κομπλέ προς τα πίσω.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Θέστε ένα κλειδί τύπου Άλεν **31** στο εργαλείο **1** και γυρίστε το σιγά-σιγά.

Μόλις στο άνοιγμα του περιβλήματος (δίσκος ρύθμισης **32**) δείτε μια μικρή γούβα στο συμπλέκτη, τοποθετήστε σ' αυτήν το εργαλείο ρύθμισης **30** και γυρίστε το.

136 | Ελληνικά

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Προσέξτε τις πληροφορίες σχετικά με τον επίπεδο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που αγοράσατε, ή ρωτήστε έναν ειδικό έμπορο.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Γυρίστε σιγά-σιγά με ένα γερμανικό κλειδί την υποδοχή εργαλείου **2**.

Μόλις στο άνοιγμα του περιβλήματος (διάκος ρύθμισης **32**) δείτε μια μικρή γούβα στο συμπλέκτη, τοποθετήστε σ' αυτήν το εργαλείο ρύθμισης **30** και γυρίστε το.

Γύρισμα με ωρολογιακή φορά αυξάνει τη ροπή στρέψης, γύρισμα με φορά αντίθετη της ωρολογιακής ελαττώνει τη ροπή στρέψης.

Αφαιρέστε το εργαλείο ρύθμισης **30**. Ωθήστε τον ωθούμενο διακόπτη **7** πάλι προς τα εμπρός και να προστατέψετε το συμπλέκτη από τις βρωμιές.

Υπόδειξη: Η κατάλληλη ρύθμιση εξαρτάται από το είδος της κοχλιοσύνδεσης και ο καλύτερος τρόπος για να την εξακριβώσετε είναι η πρακτική δοκιμή. Ελέγξτε τη δοκιμαστική κοχλιοσύνδεση με ένα δυναμόμετρο.

► **Η ροπή στρέψης πρέπει να ρυθμίζεται μόνο μέσα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος επειδή διαφορετικά δεν ενεργοποιείται ο συμπλέκτης διακοπής.**

Σημάδεμα της ρύθμισης της ροπής στρέψης**ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170**

Σε αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας πρέπει να αφαιρεθεί πρώτα η γωνιακή κεφαλή βιδώματος, βλέπε «Ρύθμιση και αφαίρεση της γωνιακής κεφαλής βιδώματος», σελίδα 137.

Τώρα μπορείτε να σημαδέψετε τη ροπή στρέψης όπως περιγράφεται παρακάτω.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF | 30 | 30 – 300

Για να σημαδέψετε διάφορες, ατομικά ρυθμισμένες ροπές στρέψης μπορείτε να αντικαταστήσετε το δακτύλιο σημαδέματος **17** με έναν άλλο δακτύλιο διαφορετικού χρώματος. Έτσι, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα ηλεκτρικά εργαλεία EXACT με ροπή στρέψης 4,5 Nm, τότε μπορείτε να περάσετε κόκκινους δακτυλίους σημαδέματος. Όταν, όμως, θελήσετε να χρησιμοποιήσετε, σε μια άλλη περιοχή συναρμολόγησης, ηλεκτρικά εργαλεία EXACT με ροπή στρέψης ρυθμισμένη σε 7,5 Nm, τότε μπορείτε να περάσετε έναν διαφορετικό δακτύλιο σημαδέματος (μαύρο, γαλάζιο ή πράσινο) για να σημαδέψετε τη ροπή στρέψης στην περιοχή αυτή. Οι δακτύλιοι σημαδέματος της ροπής στρέψης με διαφορετικά χρώματα βοηθούν τους συναρμολογητές να αναγνωρίζουν γρήγορα, ποια ροπή στρέψης έχει ρυθμιστεί στο εκάστοτε ηλεκτρικό εργαλείο. Ανασηκώστε το δακτύλιο σημαδέματος **17** πιέζοντάς τον με τη λεπτή λάμα ενός μικρού κατσαβιδιού, μιας σπάτουλας ή με κάτι παρόμοιο.

Να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο πάντοτε με έναν δακτύλιο σημαδέματος για να προστατεύετε το περίβλημα σίγουρα από σκόνες και βρωμιές.

Φωτοдиодοι ένδειξης**Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας**

Όταν η μπαταρία **11** πρέπει να φορτιστεί αναβοσβήνει η πράσινη φωτοдиодος **10** και ηχεί ένα ακουστικό σήμα. Μπορείτε να διεξάγετε ακόμη μόνο 6 – 8 βιδώματα.

Όταν ανάψει η κόκκινη φωτοдиодος, τότε η χωρητικότητα της μπαταρίας δεν επαρκεί για τη διεξαγωγή ούτε ενός βιδώματος ή το ηλεκτρικό εργαλείο υπερφορτώνεται. Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν μπορεί πλέον να τεθεί σε λειτουργία. Ο αποκλεισμός ζεύξης παραμένει ενεργοποιημένος μέχρι η μπαταρία να αφαιρεθεί από το ηλεκτρικό εργαλείο και να τοποθετηθεί μια νέα.

Όταν εργάζεστε με έναν προσαρμογέα τάσης, τότε η κόκκινη φωτοдиодος **10** σηματοδοτεί υπερφόρτωση.

Όταν η κόκκινη φωτοдиодος **10** αναβοσβήνει, τότε το ηλεκτρικό εργαλείο έχει ζεσταθεί υπερβολικά και γι' αυτό διέκοψε τη λειτουργία του. Περιμένετε μέχρι να πάψει να αναβοσβήνει η κόκκινη φωτοдиодος πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο εκ νέου σε λειτουργία.

Όταν, μετά από κάθε φόρτιση της μπαταρίας ο χρόνος λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου μειώνεται σημαντικά, τότε η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα. Να αποσύρετε τις αναλωμένες μπαταρίες σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις/τις διατάξεις της αντίστοιχης χώρας.

**Ένδειξη βιδώματος**

Όταν επιτευχθεί η προρυθμισμένη ροπή στρέψης ενεργοποιείται ο συμπλέκτης διακοπής. Η φωτοдиодος **9** ανάβει με χρώμα πράσινο.

Όταν δεν επιτευχθεί η προρυθμισμένη ροπή στρέψης, τότε η φωτοдиодος **9** ανάβει με χρώμα κόκκινο και ηχεί ένα ακουστικό σήμα. Το βίδωμα πρέπει να επαναληφθεί.

Προστασία από επανάληψη

Όταν κατά το βίδωμα ενεργοποιηθεί ο συμπλέκτης διακοπής, τότε ο κινητήρας διακόπτει τη λειτουργία του. Η επανεκκίνηση είναι εφικτή μετά από διάλειμμα 0,7 δευτερολέπτου. Έτσι εμποδίζεται το ξανασφίξιμο μιας ήδη σφηνισμένης κοχλιοσύνδεσης.

Ρύθμιση της γωνιακής κεφαλής βιδώματος**ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300**

Η γωνιακή κεφαλή βιδώματος **3** μπορεί να ρυθμιστεί σε συνολικά οχτώ θέσεις.

Συγκρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο εφαρμόζοντας το γερμανικό κλειδί **6** στην επιφάνεια εφαρμογής κλειδιού **5** της φλάντζα γωνιακής κεφαλής.

► **Μη σφίξετε ποτέ το μηχάνημα στα κελύφη του περιβλήματος!**

Λύστε με το γερμανικό κλειδί **4** το παξιμάδι με επικάλυμμα εφαρμόζοντας το κλειδί στην αντίστοιχη επιφάνεια **19**. Ρυθμίστε τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος **3** στην επιθυμητή θέση, γυρίζοντάς την κάθε φορά κατά 45°, και ακολουθώσως σφίξτε πάλι το παξιμάδι με επικάλυμμα εφαρμόζοντας το γερμανικό κλειδί **4** στην αντίστοιχη θέση εφαρμογής κλειδιού **19**. Κρατώντας ταυτόχρονα κόντρα στη φλάντζα γωνιακής κεφαλής βιδώματος με το γερμανικό κλειδί **6**.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Προσέξτε τις πληροφορίες σχετικά με τον επίπεδο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που αγοράσατε, ή ρωτήστε έναν ειδικό έμπορο.

Ρύθμιση και αφαίρεση της γωνιακής κεφαλής βιδώματος (βλέπε εικόνα J)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Η γωνιακή κεφαλή βιδώματος **3** με υποδοχή εργαλείου **2** μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμιστα κατά 360°.

Λύστε το κόντρα παξιμάδι **20** εισάγοντας ένα κατάλληλο εργαλείο σε μια τρύπα του κόντρα παξιμαδιού και γυρίζοντάς το όπως δείχνει το βέλος **a** (αριστερόστροφο σπείρωμα).

Γυρίστε τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος **3**, όπως δείχνει το βέλος **b**, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία εργασίας. Γυρίστε το πολύ μια φορά κατά 360°.

Σταθεροποιήστε τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος **3** σε αυτή τη θέση, περιστρέφοντας το παξιμάδι ασφαλείας **20** προς την κατεύθυνση του βέλους **c** ενάντια στη γωνιακή κεφαλή βιδώματος. Σφίξτε το παξιμάδι ασφαλείας **20** ξανά σταθερά με μια ροπή σύσφιξης το πολύ 50 Nm.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος **3** κομπλέ, σε περίπτωση που θα θελήσετε να αντικαταστήσετε το δακτύλιο σημαδέματος **17** με ένα δακτύλιο σημαδέματος με διαφορετικό χρώμα, ή αν θελήσετε να ρυθμίσετε διαφορετικά το φως εργασίας. Ρυθμίστε πρώτα το φως εργασίας στην επιθυμητή θέση (βλέπε «Ρύθμιση της φωτιοδιόδου του φωτός εργασίας», σελίδα 137), και ακολούθως τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος.

Λύστε το κόντρα παξιμάδι **20** εισάγοντας ένα κατάλληλο εργαλείο σε μια τρύπα του κόντρα παξιμαδιού και γυρίζοντάς το όπως δείχνει το βέλος **a** (αριστερόστροφο σπείρωμα).

Γυρίστε τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος **3** προς τη φορά **b** του βέλους μέχρι να μπορέσετε να την αφαιρέσετε.

Γυρίστε το κόντρα παξιμάδι **20** προς τη φορά **a** του βέλους στο περίβλημα του κινητήρα **33**.

Τώρα μπορείτε να αντικαταστήσετε το δακτύλιο σημαδέματος ή να ρυθμίσετε το φως εργασίας.

- Γυρίστε το κόντρα παξιμάδι **20** όπως δείχνει το βέλος **c** επάνω στο περίβλημα του κινητήρα **33** και βιδώστε πάλι τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος με φορά αντίθετη του βέλους **b**.
- Στερεώστε τη γωνιακή κεφαλή βιδώματος γυρίζοντας το παξιμάδι κόντρα **20** προς τη φορά **c** του βέλους.
- Σφίξτε πάλι το κόντρα παξιμάδι **20** με ροπή στρέψης περίπου 50 Nm.

Ρύθμιση της φωτιοδιόδου του φωτός εργασίας (βλέπε εικόνα K)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Σε αυτά τα βιομηχανικά γωνιακά μπουλονόκλειδα μπαταρίας πρέπει να αφαιρεθεί πρώτα η γωνιακή κεφαλή βιδώματος, βλέπε «Ρύθμιση και αφαίρεση της γωνιακής κεφαλής βιδώματος», σελίδα 137.

Η φωτιοδιόδος του φωτός εργασίας ρυθμίζεται όπως περιγράφεται παρακάτω.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF 30 | 30 - 300

Ανασηκώστε το δακτύλιο σημαδέματος **17** πιέζοντάς τον με τη λεπτή λάμα ενός μικρού κατσαβιδιού, μιας σπάτουλας ή με κάτι παρόμοιο.

Ωθήστε τη ροδέλα ασφαλείας **34** με μια κατάλληλη πένα προς τα πίσω, επάνω στο κέλυφος περιβλήματος.

Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά τα δυο ημίση του συγκρατήρα φωτιοδιόδων **16**, που περικλείουν το φως εργασίας **18**, στην αντίστοιχη επιθυμητή θέση. Δώστε προσοχή να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο του φωτός εργασίας και σπρώξτε το, χωρίς να το τσακίσετε ή/και να το διπλώσετε, στον κενό χώρο **35** που προβλέπεται γι' αυτό στο κέλυφος περιβλήματος. Περικλείστε τώρα πάλι το φως εργασίας **18** με τα δυο ημίση του συγκρατήρα φωτιοδιόδων **16**.

Πατήστε τη ροδέλα ασφαλείας **34** και το δακτύλιο σημαδέματος **17** πάλι πίσω, στην αρχική τους θέση.

Συντήρηση και Service**Συντήρηση και καθαρισμός**

- ▶ **Πριν διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το ηλεκτρικό εργαλείο (π. χ. συντήρηση, αλλαγή εργαλείου κτλ.) καθώς και όταν πρόκειται να το μεταφέρετε θέστε το διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής στη μεσαία θέση.** Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- ▶ **Διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερισμού καθαρές για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και ασφαλώς.**

Όταν η μπαταρία δε λειτουργεί πλέον παρακαλούμε να απευθυνθείτε σ' ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch.

Λίπανση του ηλεκτρικού εργαλείου**Μέσο λίπανσης:**

Ειδικό λίπος για μηχανισμούς κίνησης (225 ml)
Κωδικός αριθμός 3 605 430 009

Λίπος Molykote

Λάδι κινητήρα SAE 10/SAE 20

Καθαρίστε το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης μετά από τις πρώτες 150 ώρες λειτουργίας μ' έναν ήπιο διαλύτη. Τηρήστε τις σχετικές με τη χρήση και απόσυρση του διαλύτη υποδείξεις του κατασκευαστή του. Ακολούθως λαδώστε το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης με το ειδικό για μηχανισμούς κίνησης λίπος της Bosch. Να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία καθαρισμού μετά από 300 ώρες λειτουργίας μετά τον πρώτο καθαρισμό.

Να λαδώνετε τα κινητά εξαρτήματα του συμπλέκτη διακοπής μετά από 100000 βιδώματα με μερικές σταγόνες λαδιού κινητήρα SAE 10/SAE 20. Να λιπαίνετε τα ολισθαίνοντα και κυλιόμενα εξαρτήματα με λίπος Molykote. Παράλληλα μ' αυτό να ελέγχετε το συμπλέκτη για φθορές για να βεβαιώνετε ότι δεν επηρεάζονται η αναπαραγωγή και ακρίβεια. Ακολούθως πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου η ροπή στρέψης του συμπλέκτη.

138 | Türkçe

- ▶ **Να αναθέτετε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μόνο σε άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.** Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

Ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch εκτελεί τις εργασίες αυτές γρήγορα και ασφαλώς.

- ▶ **Να αποσύρετε τα υλικά λίπανσης και καθαρισμού με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Να λαμβάνετε υπόψη σας τις σχετικές νομικές διατάξεις.**

Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Η Robert Bosch GmbH ευθύνεται για τη συμβατική παράδοση αυτού του προϊόντος μέσα στο πλαίσιο των νομικών/εθνικών κανονισμών. Για παράπονα σχετικά με το προϊόν παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εξής διεύθυνση:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

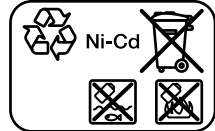
Όταν ζητάτε διασαφηντικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή.

Απόσυρση

Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:**Ni-Cd:** Νικέλιο-Κάδμιο

Προσοχή: Αυτές οι μπαταρίες περιέχουν κάδμιο, ένα ισχυρά δηλητηριώδες βαρύ μέταλλο.

Ni-MH: Νικέλιο-υδρίδιο μετάλλου

Να μην ρίχνετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας, στη φωτιά ή στο νερό. Οι μπαταρίες πρέπει, κατά το δυνατό εκφορτισμένες, να συλλέγονται, να ανακυκλώνονται ή να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες/οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Türkçe**Güvenlik Talimatı****Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı**

UYARI Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere saklayın.

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "Elektrikli El Aleti" kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu ile) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.

Çalışma yeri güvenliği

- ▶ **Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Çalıştığınız yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çıkabilir.
- ▶ **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcıklar çıkarırlar.
- ▶ **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

Elektrik Güvenliği

- ▶ **Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.** Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel teması gelmekten kaçının.** Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
- ▶ **Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.** Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma tehlikesini artırır.
- ▶ **Elektrikli el aletini kablodan tutarak taşımayın, kablouyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi çıkarmayın. Kablouyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesini artırır.
- ▶ **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın.** Arıza akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehlikesini azaltır.

Kişilerin Güvenliği

- ▶ **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün. Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın.** Aleti kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu gözlük kullanın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan emin olun.** Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
- ▶ **Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın.** Aletin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengeyi her zaman koruyun.** Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- ▶ **Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
- ▶ **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanırken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığını emin olun.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.

Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı

- ▶ **Aleti aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın.** Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
- ▶ **Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- ▶ **Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin.** Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
- ▶ **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
- ▶ **Elektrikli el aletinizin bakımını özenle yapın. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını**

kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin kötü bakımından kaynaklanır.

- ▶ **Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.** Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı sağlarlar.
- ▶ **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.** Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

Akülü aletlerin özenli bakımı ve kullanımı

- ▶ **Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile şarj edin.** Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi ortaya çıkar.
- ▶ **Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngörülen aküleri kullanın.** Başka akülerin kullanımı yaralanmalara ve yangınlara neden olabilir.
- ▶ **Kullanılmayan aküyü büro ataçları, madeni bozuk paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal nesnelere uzak tutun. Bunlar köprüleme yaparak kontaklara neden olabilir.** Akü kontaktları arasındaki bir kısa devre yangınlara veya yangınlara neden olabilir.
- ▶ **Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir. Bu sıvı ile temasa gelmeyin. Yanlışlıkla temasa gelerseniz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek olursa hemen bir hekime başvurun.** Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahrişlerine ve yangınlara neden olabilir.

Servis

- ▶ **Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.

Sanayi tipi açılı (köşeli) akülü vidalama makineleri için güvenlik talimatı

- ▶ **Vidanın görünmeyen elektrik kablolarına veya aletin kendi şebeke bağlantı kablosuna rastlama olasılığı bulunan işleri yaparken elektrikli el aletini izolasyonlu tutmağınızdan tutun.** Vidanın gerilim ileten kablolarla teması elektrikli el aletinin metal parçalarını da elektrik akımına maruz bırakabilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ▶ **İçlerinde elektrik kabloları bulunabilecek duvar veya benzeri görünmez yerleri delmeyin ve kesmeyin. Bu gibi yerlere herhangi bir tespit elemanı yerleştirmeyin.** Eğer bu işlemlerden kaçınamayacak durumda iseniz bu alanlara ait bütün sigortaları ve koruyucu iletkenleri kesin.
- ▶ **İş parçasını emniyete alın.** Bir germe tertibatı veya menegene ile sabitlenen iş parçası elle tutmaya oranla daha güvenli tutulur.
- ▶ **Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım ve uç değiştirme işlerinden önce), aleti bir yere taşıırken veya saklarken her defasında dönme yönü değiştirme şalterini orta konuma getirin.** Açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanma tehlikesi ortaya çıkabilir.

140 | Türkçe

- ▶ **Elektrikli el aletini sıkıca tutun.** Vidalar takılıp sökülürken kısa süreli yüksek reaksiyon momentleri ortaya çıkabilir.
- ▶ **Sadece kusursuz ve aşınmamış uçlar kullanın.** Hasarlı uçlar kırılabilir ve yaralanmalarla maddi hasarlara neden olabilirler.
- ▶ **Ucu takarken uç kovana sıkı biçimde oturmasına dikkat edin.** Uç uç kovani ile sıkı bir bağlantı içinde olmazsa gevşeyebilir ve kontrol edilemez.
- ▶ **Uzun vidaları takarken dikkatli olun, vidanın türüne ve kullanılan uca göre kayma tehlikesi vardır.** Uzun vidalar her zaman iyi kontrol edilemez ve takma sırasında kayabilir ve yaralanmalara neden olabilirler.
- ▶ **Elektrikli el aletini açmadan önce ayarlanmış bulunan dönme yönüne dikkat edin.** Örneğin dönme yönü vida takmaya göre ayarlı ise ve siz bir vidayı gevşetmek isterse- niz elektrikli el aletinin kontrol dışı hareket etmesine neden olabilirsiniz.
- ▶ **Bu elektrikli el aletini matkap olarak kullanmayın.** Kesici debriyajlı elektrikli el aletleri delme işlemine uygun değildir. Bu aletlerin debriyajı otomatik olarak ve herhangi bir uyarı olmadan kesme yapar.

Akü

- ▶ **Aletin yanlışlıkla çalışmaması için gerekli önlemleri alın. Aküyü yerine yerleştirmeden önce açma/kapama şalterinin kapalı pozisyonunda bulunduğundan emin olun.** Parmağınız açma/kapama şalteri üzerinde iken elektrikli el aletini taşırsanız veya elektrikli el aleti çalışır durumda iken aküyü takmak isterseniz kazalara neden olabilirsiniz.
- ▶ **Aküyü açmayın.** Kısa devre tehlikesi vardır.
- ▶ **Aküyü aşırı ölçüde ısınmaya karşı; örneğin sürekli güneş ışınına karşı ve ayrıca, ateşe, suya ve neme karşı koruyun.** Patlama tehlikesi vardır.
- ▶ **Aküye kısa devre yaptırmayın.** Patlama tehlikesi vardır.
- ▶ **Olağan dışı kullanım veya sıcaklık değişikliklerinde akünün sızdırmazlığı kaybolabilir. Sızdırma yapan bir akü ile cildinizin veya gözünüzün temasa gelmemesine dikkat edin.** Aküden sızan sıvı tahriş edicidir ve dokularda yanmaya neden olabilir. Dışarı sızan sıvı cildinize temas edecek olursa, temas yerini hemen sabunlu su ile ve daha sonra limon suyu veya sirke ile yıkayın. Sıvı gözünüze gelecek olursa en azından 10 dakika su ile yıkayın ve zaman geçirmeden bir hekime başvurun.
- ▶ **Sadece aletinizin tip etiketinde belirtilen gerilime sahip orijinal Bosch aküleri kullanın.** Örneğin taklitler, değiştirilmiş aküler veya yabancı marka aküler gibi başka akülerin kullanılması durumunda yaralanma tehlikesi veya akünün patlaması nedeniyle maddi hasar tehlikesi oluşur.

Ürün ve işlev tanımı

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Lütfen aletin resminin görüldüğü sayfayı açın ve bu kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı açık tutun.

Usulüne uygun kullanım

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Bu elektrikli el aleti; belirtilen ölçü ve performans alanındaki vidaların, somunların ve diğer dişli bağlantılarının takılması ve sökülmesi için geliştirilmiştir.

Bu elektrikli el aleti matkap olarak kullanılmaya uygun değildir; kişilere zarar vermemek ve maddi hasara neden olmamak için kesici debriyajlı bu elektrikli el aletini delme işlemi için kullanmayın.

Bu aletin ışığı çalışma alanını doğrudan aydınlatmak için tasarlanmış olup, konutlardaki mekan aydınlatmasına uygun değildir.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Bu elektrikli el aleti, sola dönüşü yavaş olduğu için açık yassı şanzımanla işletilmek üzere geliştirilmiştir. Bu alet sadece bir taraftan erişilebilen vida bağlantılarına uygundur; örneğin boru bağlantıları.

Bu alet vida bağlantılarının gevşetilmesine uygun değildir.

Bu elektrikli el aleti matkap olarak kullanılmaya uygun değildir; kişilere zarar vermemek ve maddi hasara neden olmamak için kesici debriyajlı bu elektrikli el aletini delme işlemi için kullanmayın.

Bu aletin ışığı çalışma alanını doğrudan aydınlatmak için tasarlanmış olup, konutlardaki mekan aydınlatmasına uygun değildir.













Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.



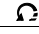
- 1 Uç (örneğin lokma anahtarı)
- 2 Uç kovani
- 3 Köşeli vidalama başı
- 4 27 mm'lik çatal anahtar
- 5 Açılı vidalama başı flanşındaki anahtar yüzeyi
- 6 Çatal anahtar 22 mm
- 7 Tork ön seçim sürgüsü
- 8 Asma halkası
- 9 Vidalama LED göstergesi
- 10 Akü şarj durumu LED göstergesi
- 11 APT-Geçme kontaklı akü
- 12 Akü boşa alma düğmesi
- 13 Açma/kapama şalteri
- 14 Dönme yönü değiştirme şalteri
- 15 Asma halkası için tespit oluğu
- 16 LED-Tutucu
- 17 İşaretleme halkası
- 18 Çalışma ışığı
- 19 Başlık somunundaki anahtar yüzeyi
- 20 Kontra somun
- 21 Şarj cihazı

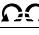

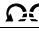
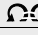
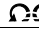

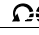
22 Şebeke fişi	31 Altıgen pimli anahtar
23 Şarj cihazındaki yeşil LED-Göstergesi	32 Ayar halkası
24 Şarj cihazındaki kırmızı LED-Göstergesi	33 Motor gövdesi
25 4EXACT deki gerilim adaptörü için bağlantı soketi	34 Yaylı rondela
26 D-Sub-Bağlantı fişi	35 Gövde kabuğundaki boşluk
27 D-Sub-Bağlantı fişindeki vidalar	36 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
28 Gerilim adaptörü	37 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
29 Hızlı değiştirmeli mandren	Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.
30 Ayar aleti	

Teknik veriler

Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi ANGLE EXACT		2	3	6
Ürün kodu O 602 490 647	... 656	... 652
ISO 5393'e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum tork	Nm	2/2	3/3	6/6
Boştaki devir sayısı n ₀	dev/dak	110	420	650
Anma gerilimi	V	9,6	9,6	9,6
Dönme yönü				
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	1,0	1,0	1,0
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20
Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi ANGLE EXACT		7	8	15
Ürün kodu O 602 490 669	... 651	... 650
ISO 5393'e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum tork	Nm	7/7	9/9	15/15
Boştaki devir sayısı n ₀	dev/dak	110	420	250
Anma gerilimi	V	9,6	9,6	9,6
Dönme yönü				
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	1,0	1,0	1,0
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20
Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi ANGLE EXACT		17	23	30
Ürün kodu O 602 490 675	... 673	... 671
ISO 5393'e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum tork	Nm	17/13	23/20	30/28
Boştaki devir sayısı n ₀	dev/dak	560	320	220
Anma gerilimi	V	14,4	14,4	14,4
Dönme yönü				
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	1,5	1,5	1,5
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20
Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Ürün kodu O 602 490 690	... 693	... 691
Sağa dönüşte sert vidalamada maksimum tork*	Nm	10	16	20
Boştaki devir sayısı n ₀ Sağa dönüşte*	dev/dak	340	440	300
Anma gerilimi	V	9,6	14,4	14,4
Dönme yönü				
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	1,0	1,5	1,5
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20
* Elektrikli el aletlerinin sola dönüşlerindeki devirleri daha düşüktür ve daha düşük torka sahiptirler. Yassı şanzımandaki çevrim oranına göre uçtaki devir sayısı ve tork değişir.				

142 | Türkçe

Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Ürün kodu O 602 492 611	... 609	... 607
ISO 5393'e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum tork	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Boştaki devir sayısı n_0	dev/dak	900	650	420
Anma gerilimi	V	9,6	9,6	9,6
Dönme yönü				
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	1,0	1,0	1,0
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20

Sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Ürün kodu O 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
ISO 5393'e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum tork	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Boştaki devir sayısı n_0	dev/dak	200	245	300	380	280	210	170
Anma gerilimi	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Dönme yönü								
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Koruma türü		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Ni-Cd-Akü paketi		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Ürün kodu 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Hücre sayısı		8	8	10	10	12	12
Akü gerilimi	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapasitesi	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

Nikel metal hidrit akü paketi		9,6	12,0	14,4
Ürün kodu 2 607 335 681	... 683	... 685
Hücre sayısı		8	10	12
Akü gerilimi	V	9,6	12,0	14,4
Kapasitesi	Ah	2,6	2,6	2,6
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	0,55	0,70	0,80

Açılı vidalama başı		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Ürün kodu O 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
ISO 5393'e göre sert vidalamada maksimum tork	Nm	20	25	30	20	20
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Düz vidalama başı		QC ○ 1/4"
Ürün kodu		0 607 453 631
ISO 5393'e göre sert vidalamada maksimum tork	Nm	6
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg	0,22

Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745'e göre tespit edilmiştir.
Aletin A-değerlendirmeli gürültü basınç seviyesi tipik olarak 70 dB(A)'dır. Tolerans K = 3 dB.

Çalışma sırasında gürültü seviyesi 80 dB(A)'yı aşabilir.

Koruyucu kulaklık kullanın!

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 60745 uyarınca:
Vidalama: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745'e göre normlandırılmış bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve havali aletlerin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur. Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım alanlarında, farklı aksesuarla, farklı uçlarla kullanılırken veya yetersiz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen değerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde artırabilir.

Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapalı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir.


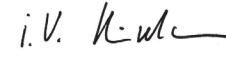
Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.

Uygunluk beyanı

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki normalara veya normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz: 2009/125/EC (Yönerge 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC yönetmelikleri uyarınca EN 60745, EN 50518.

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

 i. V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaj

Teslimat kapsamı

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makineleri uçlar, açılı vidalama başı, düz vidalama başı, akü paketi, şarj cihazı, gerilim sabitleyici veya gerilim adaptörü olmaksızın teslim edilir. Gerilim adaptörünü sadece Bosch sanayi tipi akülü açılı vidalama makinelerini 4EXACT gerilim sabitleyicilerini bağlamak için kullanın.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makineleri uçlar, baskı adaptör, ara flanş, akü paketi, şarj cihazı, gerilim sabitleyici veya gerilim adaptörü olmaksızın teslim edilir. Gerilim adaptörünü sadece Bosch sanayi tipi akülü açılı vidalama makinelerini 4EXACT gerilim sabitleyicilerini bağlamak için kullanın.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makineleri uçlar, açılı vidalama başı, düz vidalama başı, akü paketi ve şarj cihazı olmaksızın teslim edilir. Bu elektrikli el aletleri gerilim sabitleyici ile işleme uygun değildir.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makineleri açılı vidalama başı ile, ancak uçlar, akü paketi ve şarj cihazı olmaksızın teslim edilir.

Bu elektrikli el aletleri gerilim sabitleyici ile işleme uygun değildir.

İşletme ve depolama ortamı



Bu elektrikli el aleti sadece kapalı mekanlarda kullanılmaya uygundur.

Kusursuz bir işletim için müsaade edilen ortam sıcaklığı -5 °C ile +50 °C (23 °F ve 122 °F) arasında olmalıdır. Müsaade edilen hava nemi ise yoğunlaşmasız % 20 - 95 arasında olmalıdır.

Akü hücrelerindeki hasarları önlemek için akünün 0 °C (32 °F) ve 45 °C (113 °F) derece arasında saklanması gerekir.

Açılı vidalama başının takılması

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30

Su sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesine önce uygun bir açılı vidalama başı (bakınız: "Açılı vidalama başı", sayfa 142) takılmalıdır.

► **Bir vidalama başı takmadan, ayarlamadan veya sökmeden önce dönme yönü değiştirme şalterinin orta pozisyonunda (kapama emniyeti) olduğundan veya akünün elektrikli el aletinden çıkarılmış olduğundan emin olun.**

Çatal anahtarla 6 anahtar yüzeyinden 5 açılı vidalama başı flanşını tutun.

► **Aleti hiçbir zaman gövdeden germeyin!**

Açılı vidalama başını 3 flanş üzerinde istediğiniz pozisyona getirin ve çatal anahtar 4 anahtar yüzeyine 19 yerleştirerek başlık somununu sıkın.

Bu esnada çatal anahtarla 6 açılı vidalama başı flanşını tutun.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesine önce uygun bir yassı hareket prizli takılmalıdır.

Piyasada çeşitli yassı hareket prizleri bulunmaktadır. Bu konuda yetkili satıcınıza danışın.

► **Yassı hareket prizinin montaj talimatına uyun.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makineleri sadece açılı vidalama başı 0 607 451 618 ile çalıştırılabilir.

144 | Türkçe

Asma donanımı

Asma kolu **8** yardımı ile elektrikli el aletini bir asma donanımına tespit edebilirsiniz.

Asma kolunu **8** elektrikli el aletinin üzerine yerleştirin ve oluğu **15** kavrattın.

► **Asma kolunun ve asma donanımındaki kancanın durumunu düzenli olarak kontrol edin.**

Şarj işlemi

Not: Şarj cihazları ve aküler teslimat kapsamında değildir. Şekilde görülen şebeke fişi sizin elektrikli el aletinizdeki fişten farklılık gösterebilir.

► **Şarj cihazı ve akünün kendi ülkenizdeki akım şebekesine uygun olmasına dikkat edin.**

Şarj cihazı AL 2450 DV (Bakınız: Şekil A)

Şarj cihazının **21** şebeke fişini **22** elektrik şebekesine bağlayın ve üküyü **11** doğru pozisyonda şarj cihazının şarj yuvasına yerleştirin.

► **Aküyü takar ve çıkarırken zor kullanmayın.** APT geçme kontaklı aküler (Akü Paketi Top) elektrikli el aletine veya şarj cihazına ancak doğru pozisyonda takılabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Yeşil LED göstergesi **23** yanıp sönmeye başlar. Bu, şarj akımının geçtiğini gösterir. Akü tam olarak şarj olunca şarj işlemi otomatik olarak kesilir.

Yeşil LED göstergesi yanıp sönmeye yerine sürekli olarak yanmaya başlarsa şarj işlemi tamamlanmış demektir.

Yaklaşık 2 saniye sesli bir sinyal duyulur ve bu akünün tam olarak şarj olduğunu bildirir.

Kırmızı LED göstergesinin **24** sürekli olarak yanması düşük şarj akımı ile şarj yapıldığını gösterir.

Kırmızı LED göstergesi yanıp sönerse şarj işlemi mümkün değildir.

Hata – nedeni ve giderilme yöntemi

Nedeni	Giderilmesi
LED göstergeleri yanmıyor	
Şarj cihazının şebeke fişi takılı değil veya doğru takılı değil	Şebeke fişini tam olarak prize takın
Priz, şebeke kablosu veya şarj cihazı arızalı	Şebeke gerilimini kontrol edin, gerekiyorsa şarj cihazını Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir serviste kontrol ettirin
Şarj işlemi mümkün değil	
Akü sıcaklığı müsaade edilen sıcaklık aralığında değil	Soğutma veya ısıtma sağlayarak akü sıcaklığını müsaade edilen 0 °C (32 °F) ve 45 °C (113 °F) dereceler arasına getirin
Akü kontakları kirlili	Akü kontaklarını temizleyin; örneğin aküyü birkaç kez takıp çıkararak. Gerekliyse aküyü yenileyin
Akü arızalı	Aküyü yenileyin
Akü doğru olarak takılmamış	Aküyü tam olarak şarj yuvasına yerleştirin

Gerilim sabitleyici (gerilim regülatörü) (Bakınız: Şekil B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Not: Sanayi tipi akülü vidalama makineleri akülü işleme alternatif olarak bir gerilim sabitleyici ile de çalıştırılabilir. Şekilde görülen şebeke fişi sizin elektrikli el aletinizdeki fişten farklılık gösterebilir.

► **Şarj cihazı ve akünün kendi ülkenizdeki akım şebekesine uygun olmasına dikkat edin.**

Gerilim sabitleyici 4EXACT ve uygun şebeke kablosu dışında vidalama makinenizle aynı anma gerilimine sahip bir gerilim adaptörüne de ihtiyacınız vardır.

► **Gerilim sabitleyicideki gerilim (LED göstergesi) vidalama makinenizin gerilimi ile aynı olmalıdır.** Gerilim sabitleyici sadece 9,6 V – 14,4 V arasındaki EXACT, ANGLE EXACT ve BT-EXACT serisi Bosch sanayi tipi akülü vidalama makinelerine uygundur. Aksi takdirde yangın ve patlama tehlikesi ortaya çıkar.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Bu sanayi tipi akülü vidalama makinesi gerilim sabitleyici ile birlikte çalıştırılmaz.

Enerji ikmaline bağlantı

Not: Teslimat esnasında elektrikli el aleti içinde akü veya gerilim adaptörünün bulunmamasına dikkat edin.

► **Aküyü hiçbir zaman bir akülü aletin içinde saklamayın.** Aküler ayrı ayrı saklandıklarında daha fazla dayanırlar ve daha iyi şarj olurlar. Akü uzun süre kullanım dışı kaldığında onu tekrar kullanmadan önce şarj etmeyi unutmayın.

Akünün şarj edilmesi

Elektrikli el aleti içine yerleştirmeden önce aküyü kendisi için uygun bir şarj cihazında şarj edin. Şarj işlemine ilişkin ayrıntılı bilgiyi şarj cihazının kullanım talimatında bulabilirsiniz (Bakınız: "Şarj işlemi", sayfa 144).

Bu akü bir NTC-Sıcaklık kontrol sistemi ile donatılmış olup, sistem akünün sadece 0 °C (+32 °F) ile 45 °C (+113 °F) dereceler arasında şarjına izin verir. Bu sayede akünün kullanım ömrü uzar. Doğru kullanıldığı takdirde akü 3000 kez tekrar şarj edilebilir.

Yeni veya uzun süre kullanılmamış bir akü ancak yaklaşık 5 kez şarj/deşarj olduktan sonra tam performansına kavuşur.

Aküler ancak elektrikli el aletinin akü şarj durumu göstergesi kırmızı olarak yandığında şarj edilmelidir.

Akünün takılması ve çıkarılması

Dönme yönü değiştirme şalterini **14** orta pozisyona itin. Bu yolla açma/kapama şalteri **13** "Kapalı" pozisyonunda kilitlenir ve elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışması önlenir.

Şarj edilmiş bir aküyü **11** elektrikli el aletinin tutamağının içine itin.

Aküyü doğru pozisyonda yerleştirmeye ve boşa alma düğmelerinin **12** elektrikli el aletinin tutamağını hissedilir biçimde kavramasına dikkat edin.

► **Aküyü takar ve çıkarırken zor kullanmayın.** APT geçme kontaklı aküler (**Akü Paketi Top**) elektrikli el aletine veya şarj cihazına ancak doğru pozisyonda takılabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Aküyü **11** çıkarmak için boş alma düğmelerine **12** her iki taraftan basın ve aküyü aşağı doğru tutamaktan çekerek çıkarın.

Gerilim adaptörünün takılması ve çıkarılması (Bakınız: Şekil C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Elektrikli el aletinizin anma gerilimine uygun bir gerilim adaptörü seçin.

Gerilim adaptörleri gerilime göre D-Sub-Bağlantı fişi gövdesinin **26** renginden anlaşılır. 9,6 V gerilimli D-Sub-Bağlantı fişinin gövdesi açık mavi, 14,4 V'luk fişin rengi ise siyahtır.

► **Adaptör gövdesi 28 sadece gerilim sabitleyici kapalı iken veya bağlantı fişi 26 gerilim adaptöründen ayrı iken sanayi tipi akülü vidalama makinesine takılıp çıkarılabilir.**

Dönme yönü değiştirme şalterini **14** orta pozisyona itin. Bu yolla açma/kapama şalteri **13** "Kapalı" pozisyonunda kilitlenir ve elektrikli el aletin yanlılıkla çalışması önlenir. Adaptör gövdesini **28** elektrikli el aletin tutamağının içine sürün. Adaptör gövdesinin doğru pozisyonda takılmasına ve boş alma düğmelerinin **12** elektrikli el aletin tutamağını hissedilir biçimde kavramasına dikkat edin.

Daha sonra elektrikli el aletinize uygun gerilim adaptörünün bağlantı fişini **26** bağlantı soketine **25** takın. Bağlantı fişini **26** bağlantı soketinde **25** sıkın. Bunu, her iki vidayı **27** da elinizle sıkarak yapın.

Gerilim adaptörünü almak için iki vidayı **27** da bağlantı fişinde **26** gerilim sabitleyici kapalı iken gevşetin ve bağlantı fişini bağlantı soketinden **25** çekin.

Daha sonra boş alma düğmelerine **12** her iki taraftan basarak adaptör gövdesini **28** elektrikli el aletin tutamağından çekin.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Bu sanayi tipi akülü vidalama makinesi gerilim sabitleyici ile birlikte çalıştırılmaz.

Hızlı değiştirilir mandrendeki vidalama başında uç değiştirme (Bakınız: Şekil D)

► **Ucu takarken uç kovanına sıkı biçimde oturmasına dikkat edin.** Uç uç kovani ile sıkı bir bağlantı içinde olmazsa gevşeyebilir ve kontrol edilemez.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi için 1/4"lik hızlı değiştirilir mandrenli düz vidalama başı (ürün kodu: 0 607 453 631) alınabilir.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi için 1/3"lik hızlı değiştirilir mandrenli açılı vidalama başı (ürün kodu: 0 607 452 630) alınabilir.

Ucun takılması

Hızlı değiştirilir mandreni **29** öne doğru çekin. Ucu **1** uç kovanına **2** takın ve hızlı değiştirilir mandreni bırakın.

Uygun takma taraflı uçlar kullanın (1/4"-Altgen).

Bu hızlı değiştirilir mandrene matkap ucu takmayı denemeyin. Kesici debriyajlı sanayi tipi akülü açılı vidalama makineleri delme işlerine uygun değildir. Debriyaj otomatik olarak ve uyarı vermeden kesebilir. Debriyaj kesme yaptıktan sonra delmeye devam ederseniz kesici debriyaj tekrar kavrama yapıncaya kadar elektrikli el aleti elinizden kaçabilir.

Ucun çıkarılması

Hızlı değiştirilir mandreni **29** öne doğru çekin. Ucu **1** uç kovanından **2** alın ve hızlı değiştirilir mandreni bırakın.

Dış dörtgen vidalama başında uç değişimi

► **Ucu takarken uç kovanına sıkı biçimde oturmasına dikkat edin.** Uç uç kovani ile sıkı bir bağlantı içinde olmazsa gevşeyebilir ve kontrol edilemez.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi için 1/4"-Dörtgen açılı vidalama başı (ürün kodu: 0 607 453 617) ve 3/8"-Dörtgen açılı vidalama başı (ürün kodu: 0 607 453 620) alınabilir.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi için 3/8"-Dörtgen açılı vidalama başı (ürün kodu: 0 607 451 618) alınabilir.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makineleri 3/8"-Dörtgen açılı vidalama başı ile birlikte teslim edilir.

Ucun takılması

Uç kovani **2** dörgen kısmındaki pimi, örneğin ince bir tornavida ile içeri doğru bastırın ve ucu **1** dörtgen üzerine itin. Bu sırada pimin ucun oluğunu kavramasına dikkat edin.

Ucun çıkarılması

Ucun **1** oluğundaki pimi içe bastırın ve ucu uç kovanından **2** çekin.

İç altgen vidalama başında uç değişimi (Bakınız: Şekil E)

► **Ucu takarken uç kovanına sıkı biçimde oturmasına dikkat edin.** Uç uç kovani ile sıkı bir bağlantı içinde olmazsa gevşeyebilir ve kontrol edilemez.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesi için 1/4"-İç altgen açılı vidalama başı (ürün kodu: 0 607 453 618) alınabilir.

Ucun takılması

Ucu **1** uç kovanının **2** iç altgenine hissedilir biçimde kavrama yapıncaya kadar itin.

Ucun çıkarılması

Ucu **1** uç kovanından **2** gerektiğinde bir pense ile çekin.

146 | Türkçe

İşletim



Her zaman kişisel koruyucu donanım ve koruyucu gözlük kullanın. Elektrikli el aletinin türüne ve kullanım durumuna göre toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask ve kulaklık gibi kişisel koruyucu donanımın kullanılması yaralanma tehlikesini azaltır.

Çalıştırma

Elektrikli el aletini çalıştırmak istiyorsanız önce dönme yönü değiştirme şalteri **14** ile dönme yönünü ayarlamalısınız. Elektrikli el aleti ancak dönme yönü değiştirme şalteri **14** orta konumda değilse çalışır (kapama emniyeti).

Dönme yönünün ayarlanması (Bakınız: Şekil F)

Sağa dönüş: Vidaları takmak için dönme yönü değiştirme şalterini **14** sola doğru sonuna kadar bastırın.

Sola dönüş: Vidaları gevşetmek veya sökmek için dönme yönü değiştirme şalterini **14** sonuna kadar sağa bastırın.

► **Dönme yönü değiştirme şalterini 14 sadece elektrikli el aleti dururken kullanın.**

LED-Çalışma ışığının açılması

Çalışma ışığı **18** elverişsiz koşullarda vidalama yerinin aydınlatılmasına olanak sağlar. Çalışma ışığını **18** açma/kapama şalteri **13** üzerine hafifçe basarak açabilirsiniz. Açma/kapama şalteri üzerine kuvvetlice basarsanız elektrikli el aleti çalışır ve çalışma ışığı yanmaya devam eder.

► **Çalışma ışığına direkt olarak bakmayın, aksi takdirde gözleriniz kamaşabilir.**

Açma/kapama



Vidalama makinelerinin torka bağımlı bir **kesici debriyajları** vardır ve bu belirtilen tork alanında ayarlanabilir. Ayarlanan torka erişildiğinde bu sistem devreye girer.

Not: Vidalama makinesini bir gerilim adaptörü ile kullanıyorsanız önce gerilim sabitleyiciyi çalıştırmamız gerekir.

Elektrikli el aletini **açmak için** açma/kapama şalterine **13** sonuna kadar basın.

Ayarlanmış bulunan torka ulaşıldığında elektrikli el aleti **otomatik olarak kapanır.**

► **Açma/kapama şalteri 13 zamanından önce bırakılırsa önceden ayarlanan torka ulaşılmaz.**

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullanacağınız zaman açın.

Çalışırken dikkat edilecek hususlar

► **Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım ve uç değiştirme işlerinden önce), aleti bir yere taşırken veya saklarken her defasında dönme yönü değiştirme şalterini orta konuma getirin.** Açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanma tehlikesi ortaya çıkabilir.

► **Elektrikli el aletini sadece kapalı durumda somun ve vidaların üzerine yerleştirin.** Dönmekte olan uçlar kayabilir.

Torkun ayarlanması (Bakınız: Şekiller G – I)

Tork kesici debriyajın yay gerilim kuvvetine bağlıdır. Kesici debriyaj hem sağa hem de sola dönüşte ayarlanan torka erişildiğinde devreye girer.

İşinize uygun torku ayarlamak için sadece aletle birlikte teslim edilen ayar aletini **30** kullanın.

Elektrikli el aletindeki sürgüyü **7** bir bütün olarak geri itin.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

İç altıgen anahtar **31** uca **1** takın ve yavaşça çevirin. Gövde deliğinde, kuplajda küçük bir girinti (ayar disk **32**) görününce bu girintiye ayar aletini **30** yerleştirin ve çevirin.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Satın aldığınız yassı hareket prizinin kullanım talimatına uyun veya yetkili satıcınıza danışın.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Bir çatal anahtarla uç kovanını **2** yavaşça çevirin. Gövde deliğinde, kuplajda küçük bir girinti (ayar disk **32**) görününce bu girintiye ayar aletini **30** yerleştirin ve çevirin.

Saat hareket yönünde çevirme yüksek tork, saat hareket yönünün tersinde çevirme düşük tork sağlar.

Ayar aletini **30** alın. Kuplajı kirlenmeye karşı korumak için sürgüyü **7** tekrar öne itin.

Not: Gerekli ayar vida bağlantısının türüne bağlı olup, en iyi biçimde deneyerek bulunur. Deneme vidalamasını bir tork anahtarı ile kontrol edin.

► **Torku sadece belirtilen performans alanında ayarlayın, aksi takdirde kesici debriyaj işlev görmez.**

Tork ayarının işaretlenmesi

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesinden önce açılı vidalama başının sökülmesi gerekir, bakınız: "Açılı vidalama başının ayarlanması ve çıkarılması", sayfa 147.

Şimdi aşağıda açıklandığı gibi torku işaretleyebilirsiniz.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF | 30 | 30-300

Kendinize ait tork ayarını belirlemek için işaret halkasını **17** başka renkli bir işaret halkası ile değiştirebilirsiniz.

Örneğin 4,5 Nm'lik birkaç EXACT elektrikli el aleti kullanıyorsanız, kırmızı işaret halkasını kendinize ait tork ayarı için takabilirsiniz. Torkları 7,5 Nm'ye ayarlı başka EXACT elektrikli el aletini farklı bir montaj alanında kullanırken de, bu alandaki torku belirlemek için başka renkli işaret halkası (siyah, mavi, yeşil veya sarı) takabilirsiniz. Farklı renkteki işaret halkaları montörlere ilgili elektrikli el aletinde hangi torkun ayarlandığını gösteren yardımcıdır.

İşaretleme halkasına **17** ince bir tornavida, bir spatula veya benzeri bir aletle bastırın.

Gövdenin toz ve kirlere karşı korunmuş olduğundan emin olmak için elektrikli el aletini her zaman bir işaretleme halkası ile kullanın.

LED-Gösterge**Akü şarj durumu göstergesi**

Akünün **11** şarj edilme zamanı geldiğinde **10** yeşil olarak yanıp sönmeye başlar ve sesli bir sinyal duyulur. Bu durumda sadece 6 – 8 vidalama mümkündür.

LED gösterge kırmızı olarak yanarsa, akü kapasitesi bir vidalama işlemi için artık yetersiz demektir veya elektrikli el aleti aşırı ölçüde zorlanıyor demektir. Elektrikli el aleti artık açılmaz. Akü elektrikli el aletinden çıkarılıncaya ve şarj edilmiş bir akü takılıncaya kadar kapama emniyeti aktif olarak kalır.

Eğer bir gerilim adaptörü ile çalışıyorsanız kırmızı LED göstergesi **10** zorlanmayı gösterir.

LED-Gösterge **10** kırmızı olarak yanıp sönerse elektrikli el aleti aşırı ölçüde ısınmış demektir ve devre dışıdır. Elektrikli el aletini tekrar çalıştırmadan önce bu yanıp sönmeyi kesilmesini bekleyin.

Şarj işleminden sonra elektrikli el aletin işletim süresi önemli ölçüde kısalıyorsa, bu, akünün kısa süre içinde değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Aküyü yasal ve ülkenize özgü çevre koruma hükümlerine uygun olarak tasfiye edin.

**Vidalama göstergesi**

Önceden ayarlanan torka ulaşıldığında kesici kavrama devreye girer. LED gösterge **9** yeşil olarak yanar.

Önceden ayarlanan torka ulaşılmadığında LED gösterge **9** kırmızı olarak yanar ve sesli bir sinyal duyulur. Bu durumda vidalama işleminin tekrarlanması gerekir.

Tekrarlama emniyeti

Vidalama işlemi sırasında kesici debriyaj devreye girerse motor stop eder. Motorun tekrar çalışması ancak 0,7 saniye sonra mümkündür. Bu sayede takılmış olan vidaların bir kez daha sıkılmasını önlersiniz.

Köşeli vidalama başının ayarlanması

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Açılı vidalama başını **3** toplam sekiz değişik pozisyona getirebilirsiniz.

Çatal anahtarla **6** anahtar yüzeyinden **5** açılı vidalama başı flanşını tutun.

► Aleti hiçbir zaman gövdeden germeyin!

Çatal anahtar **4** anahtar yüzeyine **19** yerleştirerek başlık somununu gevşetin. Açılı vidalama başını **3** 45 derece istediğiniz pozisyona getirin ve çatal anahtar **4** anahtar yüzeyine **19** yerleştirerek başlık somununu tekrar sıkın.

Bu esnada çatal anahtarla **6** açılı vidalama başı flanşını tutun.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Satın aldığınız yassı hareket prizinin kullanım talimatına uygun veya yetkili satıcınıza danışın.

Açılı vidalama başının ayarlanması ve çıkarılması (Bakınız: Şekil J)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Açılı vidalama başı **3** uç kovani **2** ile birlikte kademesiz olarak 360 derece ayarlanabilir.

Kontra somunu **20**, uygun bir aleti kontra somunun deliklerinden birine takarak ve ok yönünde **a** (sol dişi) çevirerek gevşetin.

Köşeli vidalama başını **3** ok yönünde **b**, en fazla 360° derece olmak üzere, istenen çalışma açısına kadar çevirin.

Köşeli vidalama başını **3** bu pozisyonda sabitleyin, bunu yapmak için kontra somunu **20** ok yönünde **c** köşeli vidalama başına doğru çevirin. Kontra somunu **20** maksimum 50 Nm torkla tekrar sıkın.

Açılı vidalama başı **3** eğer markalama halkasını **17** başka renk bir markalama halkası ile değiştirmek isterseniz veya çalışma ışığını ayarlamak isterseniz komple olarak değiştirilebilirsiniz. Açılı vidalama başını ayarlamadan önce çalışma ışığını istediğiniz pozisyona ayarlayın (Bakınız: "LED-Çalışma ışığının ayarlanması", sayfa 147).

Kontra somunu **20**, uygun bir aleti kontra somunun deliklerinden birine takarak ve ok yönünde **a** (sol dişi) çevirerek gevşetin.

Açılı vidalama başını **3** ok yönünde **b** çıkarılabilecek ölçüde çevirin.

Kontra somunu **20** ok yönünde **a** motor gövdesinden **33** çevirin.

Şimdi markalama halkasını değiştirebilirsiniz veya çalışma ışığını ayarlayabilirsiniz.

- Kontra somunu **20** ok yönünde **c** motor gövdesine **33** çevirin ve açılı vidalama başını ok yönünün tersinde **b** tekar vidalayın.
- Kontra somunu **20** ok yönünde **c** çevirerek açılı vidalama başını sabitleyin.
- Kontra somunu **20** yaklaşık 50 Nm'lik torkla tekrar sıkın.

LED-Çalışma ışığının ayarlanması (Bakınız: Şekil K)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Bu sanayi tipi akülü açılı vidalama makinesinden önce açılı vidalama başının sökülmesi gerekir, bakınız: "Açılı vidalama başının ayarlanması ve çıkarılması", sayfa 147.

Daha sonra çalışma ışığını aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF | 30 | 30 - 300

İşaretleme halkasına **17** ince bir tornavida, bir spatula veya benzeri bir aletle bastırın.

Yaylı rondelayı **34** bir pense ile arkadan gövdeye itin.

LED-Tutucunun **16** LED-Çalışma ışığını **18** kapatan iki yarısını istediğiniz pozisyona getirebilirsiniz. LED-Çalışma ışığındaki kabloya hasar vermemeye dikkat edin ve kabloyu kırmadan gövde içindeki boşluğa **35** itin. LED-Çalışma ışığını **18** tekrar LED-Tutucunun **16** iki gövde parçası ile kapatın.

Yaylı rondelayı **34** işaretleme halkasını **17** tekrar geriye, eski konuma bastırın.

148 | Polski

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

- **Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım ve uç değiştirme işlerinden önce), aleti bir yere taşırken veya saklarken her defasında dönme yönü değiştirme şalterini orta konuma getirin.** Açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanma tehlikesi ortaya çıkabilir.
- **İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma deliklerini daima temiz tutun.**

Akü artık işlev görmüyorsa lütfen Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir servise başvurun.

Elektrikli el aletinin yağlanması



Yağlama maddesi:
Özel şanzıman yağı (225 ml)
Ürün kodu 3 605 430 009
Molikot yağı
Motor yağı SAE 10/SAE 20

İlk 150 işletim saatinden sonra şanzımanı yumuşak bir çözücü madde ile temizleyin. Kullanım ve tasfiye konularında çözücü madde üreticisinin talimatına uyun. Daha sonra şanzımanı Bosch Özel Şanzıman Yağı ile yağlayın. İlk temizlikten sonra her 300 işletim saatinden sonra bu temizlik işlemini tekrarlayın.

100000 vidalama işleminden sonra kesici debriyajın hareketli parçalarını birkaç damla SAE 10/SAE 20 motor yağı ile yağlayın. Kayıcı ve sürtünmeli parçaları Molikot yağı ile yağlayın. Bu sırada debriyajda aşınma olup olmadığını kontrol edin. Bu sayede çalışma sırasındaki tekrarlanabilirliği ve hassaslığı güvence altına alırsınız. Daha sonra kuplajın torkunu tekrar ayarlayın.

- **Aletinizin bakım ve onarım işlerini sadece uzman kalifiye personele yaptırın.** Bu sayede elektrikli el aletinizin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.

Yetkili Bosch Müşteri Servisi bu işleri hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

Yağlama ve temizlik maddelerini çevre dostu bir şekilde tasfiye edin. Yasal hükümlere uyun.

Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Robert Bosch GmbH bu ürünün yasal ve ülkelere özgü hükümler çerçevesinde sözleşmeye uygun olarak teslim edileceği konusunda güvence verir. Ürün hakkındaki şikayetlerinizi lütfen şu merciye yapın:

Faks: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar.

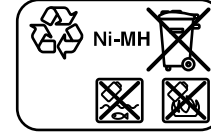
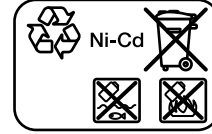
Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanım merkezine gönderilmelidir.



Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek tek ülkelerin hükümlerine uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Aküler/Bataryalar:



Ni-Cd: Nikel-Kadmium

Dikkat: Bu aküler çok zehirli ağır metal olan kadmium içerir.

Ni-MH: Nikel-Metalhidrit

Aküleri ve bataryaları evsel çöplerin, ateşin veya suyun içine atmayın. Aküler ve bataryalar mümkünse deşarj olmuş halde toplanarak yeniden değerlendirilmek veya çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek zorundadır.

Sadece AB üyesi ülkeler için:

2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler ve bataryalar yeniden kazanım işlemine tabi tutulmak zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

⚠ OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektonarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

Bezpieczeństwo miejsca pracy

- **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.** Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.

- ▶ **Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon.
- ▶ **Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości.** Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- ▶ **Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.** Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- ▶ **Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią.** Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazda pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.** Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym niebem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.** Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

- ▶ **Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozważą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.** Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
- ▶ **Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

- ▶ **Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.** Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
- ▶ **Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze.** Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
- ▶ **Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi.** W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
- ▶ **Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- ▶ **Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytyjących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.** Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.

Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi

- ▶ **Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać narzędzi, które są do tego przewidziane.** Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
- ▶ **Nie należy używać elektronarzędzia, którego wyłącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- ▶ **Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.
- ▶ **Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów.** Używane przez niedoświadczonych osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- ▶ **Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy.** Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- ▶ **Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.** O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi.

150 | Polski

- ▶ **Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy.** Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Prawidłowa obsługa i eksploatacja narzędzi akumulatorowych

- ▶ **Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, zalecanych przez producenta.** W przypadku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
- ▶ **W elektronarzędziach można używać jedynie przewidzianych do tego celu akumulatorów.** Użycie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i zagrożenie pożarem.
- ▶ **Nie używany akumulator należy trzymać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków.** Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- ▶ **Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem.** Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.

Serwis

- ▶ **Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z przemysłowymi akumulatorowymi wkrętarkami kątowymi

- ▶ **Podczas wykonywania prac, przy których śruba mogłaby natrafić na ukryte przewody elektryczne, elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie rękojeści.** Kontakt śruby z przewodem zasilającym może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Nie należy wiercić i ciąć w ścianach lub innych płaszczynach, w których mogłyby ewentualnie przebiegać przewody elektryczne. Nie należy też nic na nich mocować.** Jeżeli tego typu czynności są nieuniknione, należy wyłączyć wszystkie bezpieczniki i wyłączniki awaryjne, które zabezpieczają to stanowisko pracy.
- ▶ **Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot.** Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
- ▶ **Przed wszelkimi pracami przy elektronarzędziu (np. pielęgnacja, wymiana narzędzi itp.), jak i przy transporcie i składowaniu należy przełączyć kierunków**

obrotów nastawić na pozycję środkową. Przy niezamierzonym uruchomieniu włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo zranienia.

- ▶ **Trzymać mocno elektronarzędzie.** Podczas dokręcania i luzowania śrub mogą wystąpić krótkotrwałe wysokie momenty reakcji.
- ▶ **Należy stosować jedynie znajdujące się w technicznie nienagannym stanie, nie zużyte narzędzia robocze.** Uszkodzone narzędzia robocze mogą się na przykład złamać i doprowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych.
- ▶ **Wkładając narzędzie robocze należy zwrócić uwagę, aby jego trzpień był mocno osadzony na uchwycie narzędziowym.** Trzpień niedostatecznie mocno nasadzony na uchwyt narzędziowy narzędzia roboczego może się zsunąć i operator utraci nad nim kontrolę.
- ▶ **Przy wkręcaniu długich śrub należy zachować ostrożność, gdyż istnieje niebezpieczeństwo obsunięcia się narzędzia roboczego, w zależności od rodzaju śruby lub użytej końcówki.** Utrudniona kontrola procesu wkręcania długich śrub powoduje, iż istnieje niebezpieczeństwo obsunięcia się narzędzia roboczego i skaleczenia operatora.
- ▶ **Przed włączeniem elektronarzędzia należy zwrócić uwagę na nastawiony kierunek obrotów.** Jeżeli na przykład chcemy wykęcić śrubę, a kierunek obrotów ustawiony jest tak, aby śruby można było wkręcać, może dojść do gwałtownego, niekontrolowanego ruchu elektronarzędzia.
- ▶ **Nie wolno używać elektronarzędzia jako wiertarki.** Elektronarzędzia, wyposażone w sprzęgło wyłączające, nie nadają się do wiercenia. Sprzęgło może się nieoczekiwanie wyłączyć w sposób automatyczny.

Akumulator

- ▶ **Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do akumulatora upewnić się, że włącznik/wyłącznik znajduje się w „wyłączonej” pozycji.** Trzymanie palca na włączniku/wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub wkładanie akumulatora do załączonego elektronarzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
- ▶ **Nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.



Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie wybuchem.

- ▶ **Nie należy doprowadzać do zwarcia akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
- ▶ **W przypadku ekstremalnych warunków pracy lub ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury, może ucieść szczelność akumulatorów. W przypadku nieszczelnego akumulatora, należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami.** Elektrolit jest substancją żrącą i może spowodować chemiczne oparzenia tkanki. W razie zetknięcia się z elektrolitem należy natychmiast umyć dane miejsce ciała wodą z mydłem, a następnie przetrzeć sokiem cytrynowym lub octem. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy przepłukiwać oczy wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.

► **Stosować należy wyłącznie oryginalne akumulatory firmy Bosch, o napięciu podanym na tabliczce znamionowej nabytego wyrobu.** Użycie innych akumulatorów, np. podróbek, przeróbek lub akumulatorów innych producentów może stać się przyczyną skaleczeń lub powstania szkód materialnych spowodowanych przez eksplozję akumulatora.

Opis urządzenia i jego zastosowania



Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem urządzenia i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Elektronarzędzie przeznaczone jest do wkręcania i wykręcania śrub, nakrętek i innych wkrętów gwintowanych, w podanym zakresie wymiarów i parametrów roboczych.

Elektronarzędzia nie wolno używać jako wiertarki; chcąc uniknąć obrażeń i szkód materialnych, nie wolno nigdy stosować elektronarzędzi ze sprzęgłem wyłączeniowym do wiercenia.

Światło elektronarzędzia przeznaczone jest do oświetlenia bezpośredniej przestrzeni roboczej elektronarzędzia; nie nadaje się ono do oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ze względu na powolny lewy bieg elektronarzędzia, przeznaczone jest ono do pracy z otwartą nasadką płaską. Można je przyśrubować na miejscach dostępnych tylko z jednej strony, np. przewodów rurowych.

Nie nadaje się ono do odkręcania połączeń śrubowych.

Elektronarzędzia nie wolno używać jako wiertarki; chcąc uniknąć obrażeń i szkód materialnych, nie wolno nigdy stosować elektronarzędzi ze sprzęgłem wyłączeniowym do wiercenia.

Światło elektronarzędzia przeznaczone jest do oświetlenia bezpośredniej przestrzeni roboczej elektronarzędzia; nie nadaje się ono do oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.

- 1 Narzędzie robocze (np. nasadka)
- 2 Uchwyt narzędziowy
- 3 Głowica kątowna
- 4 Klucz widełkowy, rozwartość 27 mm
- 5 Miejsce pod klucz na kołnierzu głowicy kątownej
- 6 Klucz widełkowy, rozwartość 22 mm
- 7 Przełącznik wstępnego wyboru momentu obrotowego
- 8 Zaczep do zawieszania
- 9 Wskaźnik diody LED – wkręcanie
- 10 Wskaźnik diody LED – stan naładowania akumulatora
- 11 Akumulator z połączeniem wtykowym APT
- 12 Przycisk odblokowujący akumulator
- 13 Włącznik/wyłącznik
- 14 Przełącznik kierunku obrotów
- 15 Otwory do mocowania zaczepu do zawieszania
- 16 Uchwyt diody LED
- 17 Pierścień znacznikowy
- 18 Światło robocze
- 19 Miejsce pod klucz na nakrętce złączkowej
- 20 Nakrętka zabezpieczająca
- 21 Ładowarka
- 22 Wtyczka sieciowa
- 23 Zielony wskaźnik LED na ładowarce
- 24 Czerwony wskaźnik LED na ładowarce
- 25 Gniazdo przyłączeniowe adaptera obniżającego napięcie na 4EXACT
- 26 Wtyczka D-SUB
- 27 Śruby przy wtyczce D-SUB
- 28 Adapter obniżający napięcie (przejściówka)
- 29 Szybkowymienny uchwyt wiertarski
- 30 Narzędzie nastawcze
- 31 Sześciokątny klucz kołkowy
- 32 Podkładka regulacyjna
- 33 Obudowa silnika
- 34 Pierścień osadczy sprężynujący
- 35 Pusta przestrzeń w obudowie
- 36 Rękojeść (pokrycie gumowe)
- 37 Rękojeść (pokrycie gumowe)

Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkownika nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment osprzętu można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.



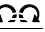
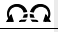

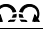
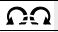
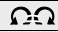
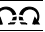
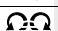

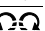
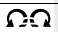
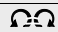
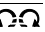
Dane techniczne

Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna ANGLE EXACT		2	3	6
Numer katalogowy O 602 490 647	... 656	... 652
maks. moment obrotowy twardego/miękkiego wkręcania wg ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Prędkość obrotów bez obciążenia n_0	min ⁻¹	110	420	650
Napięcie znamionowe	V	9,6	9,6	9,6




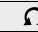



Bosch Power Tools

1 609 92A 37D | (4.11.16)

152 | Polski

Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna ANGLE EXACT								
		2	3	6				
Kierunek obrotów								
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20				
Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna ANGLE EXACT								
		7	8	15				
Numer katalogowy O 602 490 669	... 651	... 650				
maks. moment obrotowy twardego/miękkiego wkręcania wg ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15				
Prędkość obrotów bez obciążenia n_0	min ⁻¹	110	420	250				
Napięcie znamionowe	V	9,6	9,6	9,6				
Kierunek obrotów								
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20				
Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna ANGLE EXACT								
		17	23	30				
Numer katalogowy O 602 490 675	... 673	... 671				
maks. moment obrotowy twardego/miękkiego wkręcania wg ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28				
Prędkość obrotów bez obciążenia n_0	min ⁻¹	560	320	220				
Napięcie znamionowe	V	14,4	14,4	14,4				
Kierunek obrotów								
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5				
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20				
Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna ANGLE EXACT								
		14CF	22CF	29CF				
Numer katalogowy O 602 490 690	... 693	... 691				
maks. moment obrotowy wkręcanie twarde, bieg w prawo*	Nm	10	16	20				
Prędkość obrotowa na biegu jałowym n_0 przy biegu w prawo*	min ⁻¹	340	440	300				
Napięcie znamionowe	V	9,6	14,4	14,4				
Kierunek obrotów								
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5				
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20				
* Podczas obrotów w lewo, elektronarzędzia są wolniejsze i mają niski moment obrotowy. Zgodnie z przełożeniem nasadki płaskiej, prędkość obrotowa i moment obrotowy narzędzia roboczego ulegają zmianie.								
Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna ANGLE EXACT								
		7 – 900	10 – 650	14 – 420				
Numer katalogowy O 602 492 611	... 609	... 607				
maks. moment obrotowy twardego/miękkiego wkręcania wg ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14				
Prędkość obrotów bez obciążenia n_0	min ⁻¹	900	650	420				
Napięcie znamionowe	V	9,6	9,6	9,6				
Kierunek obrotów								
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20				
Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna ANGLE EXACT								
		25 – 200	25 – 250	30 – 300	30 – 380	40 – 280	50 – 210	60 – 170
Numer katalogowy O 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
maks. moment obrotowy twardego/miękkiego wkręcania wg ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Prędkość obrotów bez obciążenia n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170

Polski | 153

Przemysłowa akumulatorowa wkrętarka kątowna ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Napięcie znamionowe	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Kierunek obrotów								
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Stopień ochrony		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Pakiet akumulatorów Ni-Cd			9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Numer katalogowy 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Ilość ogniw			8	8	10	10	12	12
Napięcie akumulatora	V		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Pojemność	Ah		1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80
Pakiet akumulatorów niklowo-metalowo-wodorowych (NiMH)			9,6	12,0	14,4			
Numer katalogowy 2 607 335 681	... 683	... 685			
Ilość ogniw			8	10	12			
Napięcie akumulatora	V		9,6	12,0	14,4			
Pojemność	Ah		2,6	2,6	2,6			
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,55	0,70	0,80			
Głowica kątowna		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"		
Numer katalogowy 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde wg ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		
Prosta głowica wkręcająca						QC ○ 1/4"		
Numer katalogowy						0 607 453 631		
maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde wg ISO 5393				Nm		6		
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014				kg		0,22		

Informacja na temat hałasu i wibracji

Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60745.

Mierzony wg skali A poziom ciśnienia akustycznego, emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo 70 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.

Poziom hałas na stanowisku pracy może przekroczyć 80 dB(A).

Stosować środki ochrony słuchu!

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745 wynoszą:

Wkręcanie: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzony zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej procedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.

Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

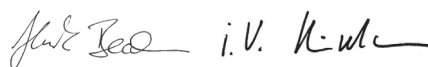
154 | Polski

Deklaracja zgodności 

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne”, odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60745, EN 50518 zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2009/125/WE (Rozporządzenie 1194/2012), 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2006/42/WE.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaż**Zakres dostawy****ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30**

W skład dostawy niniejszej przemysłowej akumulatorowej wkrętarki kątovej nie wchodzi narzędzia robocze, głowica kątova, prosta głowica wkręcająca, pakiet akumulatorów, ładowarka, stabilizator napięcia ani adapter obniżający napięcie.

Adaptory obniżające napięcie stosować wolno wyłącznie do podłączenia przemysłowych kątowych wkrętarek akumulatorowych firmy Bosch do stabilizatorów napięcia 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

W skład dostawy niniejszej przemysłowej akumulatorowej wkrętarki kątovej nie wchodzi narzędzia robocze, napęd płaski, tarcza pośrednicząca, pakiet akumulatorów, ładowarka, stabilizator napięcia ani adapter obniżający napięcie.

Adaptory obniżające napięcie stosować wolno wyłącznie do podłączenia przemysłowych kątowych wkrętarek akumulatorowych firmy Bosch do stabilizatorów napięcia 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

W skład dostawy niniejszej przemysłowej akumulatorowej wkrętarki kątovej nie wchodzi narzędzia robocze, głowica kątova, prosta głowica wkręcająca, pakiet akumulatorów ani ładowarka.

Elektronarzędzia nie są przystosowane od pracy ze stabilizatorem napięcia.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

W skład dostawy niniejszej przemysłowej akumulatorowej wkrętarki kątovej wchodzi głowica kątova, nie wchodzi jednak narzędzia robocze, pakiet akumulatorów ani ładowarka. Elektronarzędzia nie są przystosowane od pracy ze stabilizatorem napięcia.

Warunki pracy i przechowywania

Elektronarzędzie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań w zamkniętych pomieszczeniach.

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie nie należy przekraczać dopuszczalnego zakresu temperatur otoczenia, znajdującego się pomiędzy -5 °C i $+50\text{ °C}$ (23 °F i 122 °F), przy dopuszczalnej wilgotności względnej powietrza, leżącej pomiędzy 20 i 95% bez obroszenia.

Akumulator należy przechowywać w temperaturze, nieprzekraczającej 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F), gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia ogniwa.

Montaż głowicy kątovej**ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30**

W przypadku tego rodzaju przemysłowych kątowych wkrętarek akumulatorowych należy najpierw zamontować odpowiednią głowicę kątovej (zob. „Głowica kątova”, str. 153).

► **Przed przystąpieniem do montażu, regulacji lub demontażu głowicy wiertarskiej, należy upewnić się, że przełącznik kierunku obrotów znajduje się w pozycji środkowej (blokada włącznika) lub że akumulator został uprzednio usunięty z elektronarzędzia.**

Unieruchomić elektronarzędzie, przykładając klucz widelkowy **6** do przewidzianego do tego celu miejsca **5** na kołnierzu głowicy kątovej.

► **Nie należy nigdy unieruchamiać urządzenia, przytrzymując je za obudowę!**

Nałożyć głowicę kątovej **3** na kołnierz, ustawiając ją w wybranej pozycji, i mocno przekręcić nakrętkę złączkową **4** przykładając klucz do przewidzianego do tego celu miejsca **19**. Należy przy tym równocześnie przytrzymywać kołnierz głowicy kątovej za pomocą klucza widelkowego **6**.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

W przypadku tego rodzaju przemysłowych kątowych wkrętarek akumulatorowych należy najpierw zamontować odpowiednią nasadkę płaską.

W handlu detalicznym dostępne są różne rodzaje nasadek płaskich. Odpowiednią dla danego urządzenia nasadkę płaską można nabyć w specjalistycznych punktach sprzedaży.

► **Przestrzegać wszystkich przepisów montażowych nasadki płaskiej.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Niniejsze przemysłowe akumulatorowe wkrętarki kątovej można użytkować wyłącznie wraz z głowicą kątovej 0 607 451 618.

Uchwyt do zawieszania

Elektronarzędzie wiesz się na uchwycie za pomocą zaczepu do zawieszania **8**.

Nałożyć zaczep do zawieszania **8** na elektronarzędzie, tak, aby zaskoczył on w otworach **15**.

► **Należy regularnie kontrolować stan zaczepu do zawieszania i haków w uchwycie do zawieszania.**

Ładowanie

Wskazówka: Ładowarki i akumulatory nie wchodzą w zakres dostawy elektronarzędzia.

Wtyczka elektronarzędzia może się nieco różnić od przedstawionej na rysunku.

► **Należy zwrócić uwagę, aby ładowarka i akumulator dostosowane były do rodzaju napięcia charakterystycznego dla danego kraju.**

Ładowarka AL 2450 DV (zob. rys. A)

Ładowarkę **21** podłączyć za pomocą wtyczki **22** do zasilania prądem elektrycznym, a następnie włożyć akumulator **11** do wnęki ładowania ładowarki, zwracając przy tym uwagę, by znajdował się on we właściwej pozycji.

► **Wkładając/wyjmując akumulator nie należy stosować siły.** Akumulatory ze wtykiem APT (Akku Pack Top) są tak skonstruowane, że mogą być osadzone w elektronarzędziu lub ładowarce tylko we właściwej pozycji.

Zielony wskaźnik LED **23** zaczyna migać. Jest to oznaką przepływu prądu ładowania. Proces ładowania zatrzymuje się automatycznie, po całkowitym naładowaniu akumulatora.

Gdy zielony wskaźnik diody LED przestaje migać i zaczyna się świecić światłem ciągłym, proces ładowania zakończył się.

Rozlega się akustyczny sygnał, trwający ok. dwóch sekund, który sygnalizuje całkowite naładowanie akumulatora.

Światło ciągłe czerwonego wskaźnika diody LED **24** sygnalizuje proces ładowania przy zredukowanej ilości prądu ładowania.

Migająca czerwona dioda LED oznacza, że ładowanie nie jest w danym momencie możliwe.

Błędy – ich przyczyny i sposoby ich usuwania

Przyczyna	Usuwanie błędu
Wskaźniki LED nie palą się	
Wtyczka ładowarki nie (właściwie) podłączona do sieci	Wsadzić wtyczkę (całkowicie) do gniazdka
Gniazdko, przewód sieciowy lub ładowarka są uszkodzone	Sprawdzić napięcie sieci, ładowarkę wzgl. zlecić kontrolę w autoryzowanym punkcie serwisowym elektronarzędzi firmy Bosch
Nie jest możliwe ładowanie	
Temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem	Ochładzając lub ogrzewając akumulator, przywrócić go do dopuszczalnego zakresu temperatur, znajdującego się między 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F)
Styki akumulatora są zabrudzone	Wyczyścić styki akumulatora, np. przez wiele razy włożenie i wyjęcie akumulatora. W razie niepowodzenia akumulator wymienić na nowy
Akumulator jest uszkodzony	Wymienić akumulator na nowy
Akumulator nie (właściwie) wstawiony	Wstawić akumulator (całkowicie) do wnęki

Stabilizator napięcia (zob. rys. B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Wskazówka: Przemysłowe kątowne wkrętarki akumulatorowe mogą być zasilane alternatywnie do zasilania akumulatorowego, także za pomocą zasilacza (stabilizatora napięcia).

Wtyczka elektronarzędzia może się nieco różnić od przedstawionej na rysunku.

► **Należy zwrócić uwagę, aby stabilizator napięcia dostosowany był do rodzaju napięcia charakterystycznego dla danego kraju.**

Oprócz stabilizatora napięcia 4EXACT i pasującego przewodu sieciowego, konieczny jest jeszcze adapter o tym samym napięciu znamionowym, co nabyta wkrętarka.

► **Napięcie stabilizatora (wskaźnik LED) musi być zgodne z napięciem wkrętarki.** Stabilizator napięcia dostosowany jest wyłącznie do pracy z przemysłowymi wkrętkami akumulatorowymi firmy Bosch, serii EXACT, ANGLE EXACT i BT-EXACT, o napięciu pomiędzy 9,6 V i 14,4 V. Inna kombinacja może spowodować pożar lub wybuch.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Akumulatorowe wkrętarki przemysłowe tego typu nie wolno stosować przy użyciu stabilizatora napięcia.

Przyłączenie do sieci

Wskazówka: Należy wziąć pod uwagę, że w momencie dostawy, ani akumulator ani adapter nie znajdują się w elektronarzędziu.

► **Akumulatorów nie wolno przechowywać w narzędziu akumulatorowym.** Akumulatory cieszą się dłuższą żywotnością i dają się łatwiej doładować, gdy są przechowywane oddzielnie.

Ładowanie akumulatora

Przed osadzeniem akumulatora w elektronarzędziu należy doładować go ładowarce, przeznaczonej do danego typu akumulatora. Dokładny przebieg procesu ładowania można znaleźć w instrukcji obsługi ładowarki, a także we wskazówkach, zawartych w niniejszej instrukcji obsługi (zob. „Ładowanie“, str. 155).

Akumulator wyposażony został w czujnik temperatury NTC, który dopuszcza ładowanie tylko w zakresie temperatur, leżącym między 0 °C (+32 °F) i 45 °C (+113 °F). W ten sposób zagwarantowana jest długa żywotność akumulatora. W przypadku właściwego zastosowania akumulatora, można go doładować do 3000 razy.

Nowy, lub przez dłuższy czas nieużywany akumulator osiąga swoją pełną wydajność dopiero po ok. 5 cyklach ładowania i wyładowania.

Akumulatory należy tylko wtedy doładowywać, gdy wskaźnik LED, określający „stan naładowania akumulatora“ elektronarzędzia pali się kolorem czerwonym.

156 | Polski

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

Ustawić przełącznik kierunku obrotów **14** w pozycji środkowej. Powoduje to blokadę włącznika/wyłącznika **13** w pozycji „WYŁ”, co zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia.

Wsunąć naładowany akumulator **11** do rękojeści elektronarzędzia.

Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby akumulator znalazł się we właściwej pozycji i żeby przyciski zwalniające blokadę **12** w sposób wyczuwalny zaskoczyły w rękojeści elektronarzędzia.

► **Wkładając/wyjmując akumulator nie należy stosować siły.** Akumulatory ze wtykiem APT (Akku Pack Top) są tak skonstruowane, że mogą być osadzone w elektronarzędziu lub ładowarce tylko we właściwej pozycji.

Aby wyjąć akumulator **11**, należy nacisnąć z obu stron na przyciski odblokowujące **12** a następnie wyjąć akumulator z rękojeści, pociągając go ku dołowi.

Osadzanie i wyjmowanie adaptera (zob. rys. C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Wybrać adapter, który pasuje do napięcia znamionowego danego elektronarzędzia.

Adaptery obniżające napięcie można rozróżnić ze względu na ich napięcie po kolorze obudowy wtyczki D-Sub **26**. Obudowa wtyczki D-Sub do napięcia 9,6-V jest koloru jasnoniebieskiego, a do napięcia 14,4-V koloru czarnego.

► **Montażu lub demontażu obudowy adaptera 28 w przemysłowej wkrętarce akumulatorowej dokonywać wolno jedynie po wyłączeniu stabilizatora napięcia lub po odłączeniu wtyczki 26 od stabilizatora.**

Ustawić przełącznik kierunku obrotów **14** w pozycji środkowej. Powoduje to blokadę włącznika/wyłącznika **13** w pozycji „WYŁ”, co zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia.

Wsunąć obudowę adaptera **28** do rękojeści elektronarzędzia. Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby obudowa adaptera znalazła się we właściwej pozycji i żeby przyciski zwalniające blokadę **12** w sposób wyczuwalny zaskoczyły w rękojeści elektronarzędzia.

W ostatniej kolejności należy włożyć wtyk **26** pasującego do elektronarzędzia adaptera do gniazda **25**. Zablokować wtyk **26** w gnieździe **25**, dociągając ręcznie obie śruby **27**.

Aby wyjąć adapter, należy zwolnić obie śruby **27** przytrzymując wtyk **26** (po uprzednim wyłączeniu stabilizatora napięcia), a następnie wyjąć wtyk z gniazda **25**.

Na zakończenie należy nacisnąć oba przyciski zwalniające blokadę **12** i wyjąć obudowę adaptera **28** z rękojeści elektronarzędzia.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Akumulatorowe wkrętarki przemysłowe tego typu nie wolno stosować przy użyciu stabilizatora napięcia.

Wymiana narzędzi w głowicach z uchwytem szybkozaciskowym (zob. rys. D)

► **Wkładając narzędzie robocze należy zwrócić uwagę, aby jego trzpień był mocno osadzony na uchwycie narzędziowym.** Trzpień niedostatecznie mocno nasadzony na uchwyt narzędziowy narzędzia roboczego może się zsunąć i operator utraci nad nim kontrolę.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7-900

Dla tych przemysłowych akumulatorowych wkrętarek kątowych dostępne są proste głowice z szybkozmiennym uchwytem wiertarskim 1/4" (nr art. 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Dla tych przemysłowych akumulatorowych wkrętarek kątowych dostępne są głowice kątowe z szybkozmiennym uchwytem wiertarskim 1/4" (nr art. 0 607 452 630).

Montaż oprzyrządowania (narzędzia pomocniczego)

Pociągnąć uchwyt szybkozaciskowy **29** do przodu. Wstawić narzędzie robocze **1** do uchwytu narzędziowego **2**, a następnie zwolnić uchwyt szybkozaciskowy.

Stosować wolno tylko narzędzia robocze z odpowiednim chwytem (sześciokątnym 1/4").

Nie należy próbować mocować wiertel w tego rodzaju uchwytach szybkozaciskowych.

Przemysłowe akumulatorowe wkrętarki kątowe, wyposażone w sprzęgło wyłączające, nie nadają się do wiercenia. Sprzęgło może się nieoczekiwanie wyłączyć w sposób automatyczny. Wiercenie po wyłączeniu sprzęgła może spowodować „wyrwanie” elektronarzędzia z rąk – dopóki sprzęgło ponownie nie zadziała.

Wyjmowanie oprzyrządowania (narzędzia pomocniczego)

Pociągnąć uchwyt szybkozaciskowy **29** do przodu. Wyjąć narzędzie robocze **1** z uchwytu narzędziowego **2** i zwolnić uchwyt szybkozaciskowy.

Wymiana narzędzi w przypadku głowicy z gwintem czworokątnym

► **Wkładając narzędzie robocze należy zwrócić uwagę, aby jego trzpień był mocno osadzony na uchwycie narzędziowym.** Trzpień niedostatecznie mocno nasadzony na uchwyt narzędziowy narzędzia roboczego może się zsunąć i operator utraci nad nim kontrolę.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

Dla tych przemysłowych akumulatorowych wkrętarek kątowych dostępna jest głowica kąтова z gwintem czworokątnym 1/4" (nr art. 0 607 453 617) oraz głowica kąтова z gwintem czworokątnym 3/8" (nr art. 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Dla tych przemysłowych akumulatorowych wkrętarek kątowych dostępna jest głowica kąтова z gwintem czworokątnym 3/8" (nr art. 0 607 451 618).

**ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170**

W zakres dostawy tych przemysłowych akumulatorowych wkrętarek kątowych wchodzi głowica kątowa z gwintem czworokątnym 3/8".

Montaż oprzyrządowania (narzędzia pomocniczego)

Wcisnąć kołek blokujący na kwadratowym trzpieniu uchwytu **2**, na przykład za pomocą wąskiego śrubokręta i wsunąć narzędzie robocze **1** na trzpień. Należy przy tym zwrócić uwagę, by kołek blokujący zaskoczył we wgłębienie narzędzia roboczego.

Wymywanie oprzyrządowania (narzędzia pomocniczego)

Wcisnąć kołek blokujący we wgłębienie, znajdującym się w narzędziu roboczym **1**, a następnie ściągnąć narzędzie robocze z trzpienia uchwytu **2**.

Wymiana narzędzi w przypadku głowicy z gniazdem sześciokątnym (zob. rys. E)

- ▶ **Wkładając narzędzie robocze należy zwrócić uwagę, aby jego trzpień był mocno osadzony na uchwycie narzędziowym.** Trzpień niedostatecznie mocno nasadzony na uchwyt narzędziowy narzędzia roboczego może się zsunąć i operator utraci nad nim kontrolę.

**ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 15**

Dla tych przemysłowych akumulatorowych wkrętarek kątowych dostępna jest głowica kątowa z gniazdem sześciokątnym 1/4" (nr art. 0 607 453 618).

Montaż oprzyrządowania (narzędzia pomocniczego)

Wsunąć narzędzie robocze **1** do gniazda sześciokątnego uchwytu narzędziowego **2**, tak, aby w sposób wyczuwalny zaskoczyło w zapadce.

Wymywanie oprzyrządowania (narzędzia pomocniczego)

Jeżeli narzędzie robocze **1** nie daje się wyjąć z uchwytu narzędziowego **2**, należy posłużyć się kombinerkami.

Praca

Należy stosować indywidualne wyposażenie ochronne i zawsze nosić okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia o podszewkach przeciwpoślizgowych, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

Uruchamianie

Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy ustawić kierunek obrotów za pomocą przełącznika kierunku obrotów **14** – elektronarzędzie można uruchomić tylko wtedy, gdy przełącznik kierunku obrotów **14** nie znajduje się w pozycji środkowej (blokada włączania).

Ustawianie kierunku obrotów (zob. rys. F)

Bieg w prawo: Aby wkręcić śrubę, należy nacisnąć przełącznik kierunku obrotów **14** w lewo do oporu.

Bieg w lewo: W celu poluzowania lub wykręcenia śrub nacisnąć przełącznik kierunku obrotów **14** w prawo do oporu.

- ▶ **Uruchamiać przełącznik obrotów 14 tylko podczas bezruchu elektronarzędzia.**

Włączanie światła robocznego LED

Światło robocze **18** umożliwia oświetlenie obszaru roboczego w razie niekorzystnych warunków oświetleniowych. Włączenie światła robocznego **18** następuje przez lekkie naciśnięcie włącznika/wyłącznika **13**. Silniejsze naciśnięcie włącznika/wyłącznika spowoduje włączenie elektronarzędzia – światło robocze świeci się nadal.

- ▶ **Nie należy patrzeć bezpośrednio w światło robocze – może ono spowodować oślepienie.**

Włączanie/wyłączanie

Wkrętarki mają uzależnione od momentu obrotowego **sprzęgło wyłączające**, dające się nastawić w podanym zakresie. Uruchamia się ono, gdy osiągnięty zostanie nastawiony moment obrotowy.

Wskazówka: Jeżeli wkrętarka stosowana jest przy użyciu adaptera obniżającego napięcie, należy najpierw włączyć stabilizator napięcia.

Aby **włączyć** elektronarzędzie, należy wcisnąć włącznik/wyłącznik **13** aż do oporu.

Elektonarzędzie **wyłącza się automatycznie**, natychmiast po osiągnięciu uprzednio ustawionego momentu obrotowego.

- ▶ **Jeżeli włącznik/wyłącznik 13 zostanie zwolniony przedwcześnie, nastawiony uprzednio moment obrotowy nie zostanie osiągnięty.**

Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie należy włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.

Wskazówki dotyczące pracy

- ▶ **Przed wszelkimi pracami przy elektronarzędziu (np. pielęgnacja, wymiana narzędzi itp.), jak i przy transportie i składowaniu należy przełącznik kierunków obrotów nastawić na pozycję środkową.** Przy niezamierzonym uruchomieniu włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo zranienia.
- ▶ **Nie należy przykładać włączonego elektronarzędzia do nakrętki/śruby.** Obracające się narzędzia robocze mogą ześlizgnąć się z nakrętki lub z łba śruby.

Ustawianie momentu obrotowego (zob. rys. G – I)

Moment obrotowy zależy od naprężenia sprężyny sprzęgła wyłączającego. Zarówno przy obrotach w prawo jak i w lewo sprzęgło wyłączające reaguje po osiągnięciu uprzednio nastawionej wartości.

Do nastawiania momentu obrotowego należy używać wyłącznika wchodzącego w zakres dostawy narzędzia nastawcze **30**. Przesunąć przełącznik **7** na elektronarzędziu całkowicie do tyłu.

158 | Polski

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Wsunąć klucz imbusowy **31** do narzędzia roboczego **1** i powoli go przekręcić.

Jak tylko w otworze ukaże się małe wybrzuszenie (podkładka nastawcza **32**) w sprzęgle, należy do niego włożyć narzędzie nastawcze **30** i przekręcić je.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji dokupionego nasadki płaskiej lub zasięgnąć informacji w miejscu jej zakupu.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Używając klucza widełkowego powoli przekręcać uchwyt narzędziowy **2**.

Jak tylko w otworze ukaże się małe wybrzuszenie (podkładka nastawcza **32**) w sprzęgle, należy do niego włożyć narzędzie nastawcze **30** i przekręcić je.

Obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara osiągnie się wyższy moment obrotowy, kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – niższy.

Wyjąć narzędzie nastawcze **30**. Przesunąć przełącznik **7** ponownie do przodu, aby chronić sprzęgło przed zabrudzeniem.

Wskazówka: Wysokość nastawianego momentu obrotowego uzależniona jest od rodzaju połączenia śrubowego. Ustalenia jej należy dokonać dokonując praktycznych prób. Próbne połączenie śrubowe należy skontrolować za pomocą klucza dynamometrycznego.

► **Ustawiony moment obrotowy powinien znajdować się w podanym zakresie wydajności, gdyż w przeciwnym wypadku nie zadziała sprzęgło wyłączające.**

Zaznaczenie ustawionego momentu obrotowego
ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

W przypadku tego rodzaju przemysłowych kątowych wkrętarek akumulatorowych należy najpierw zdemontować głowicę kątową (zob. „Przestawianie i demontaż głowicy kątowej”, str. 159).

Teraz można zaznaczyć moment obrotowy w sposób opisany poniżej.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Aby zaznaczyć indywidualnie nastawiony moment obrotowy można wymienić zamontowany pierścień **17** na pierścień innego koloru.

Nastawiając na przykład dla niektórych elektronarzędzi serii EXACT moment obrotowy 4,5 Nm, można użyć czerwonych pierścieni do zaznaczenia wybranego momentu obrotowego. Stosując inne elektronarzędzie serii EXACT w innym zakresie montażowym, można ustawić moment obrotowy np. na 7,5 Nm i użyć do zaznaczenia wybranego momentu innego pierścienia (czarnego, niebieskiego, zielonego lub żółtego).

Pierścienie o różnych kolorach pomyślane zostały jako pomoc dla monterów, aby szybciej można było rozpoznać, jaki moment obrotowy został ustawiony na danym elektronarzędziu. Pierścień **17** można zdjąć za pomocą cienkiego śrubokręta, szpachelki lub podobnego narzędzia.

Elektronarzędzie należy zawsze używać z założonym pierścieniem, aby zabezpieczyć obudowę przed wniknięciem pyłu i brudu.

Wskaźnik diody LED



Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Jeżeli akumulator **11** wymaga naładowania, wskaźnik diody LED **10** miga na zielono i rozlega się charakterystyczny sygnał. Możliwe jest po tym wykonanie tylko 6-8 wkręceń.

Gdy wskaźnik diody LED zapala się na czerwono, oznacza to, że pojemność akumulatora nie wystarczy na ani jedno wkręcenie, lub że elektronarzędzie zostało przeciążone. Włączenie elektronarzędzia nie jest możliwe. Blokada włącznika pozostaje aktywna dopóty, dopóki akumulator nie zostanie wyjęty z elektronarzędzia, a nowy nie zostanie włożony.

W przypadku pracy z adapterem obniżającym napięcie, czerwony wskaźnik diody LED **10** oznacza przeciążenie.

Jeżeli wskaźnik diody LED **10** miga na czerwono, elektronarzędzie jest przegrzane i nie nadaje się do eksploatacji. Przed ponownym rozpoczęciem eksploatacji narzędzia, należy odcekać, aż miganie ustanie automatycznie po upływie krótkiego czasu.

Znacznie skrócony czas działania elektronarzędzia po kolejnym naładowaniu akumulatora oznacza, że akumulator należy wymienić. Zużyte akumulatory należy zutylizować zgodnie z wymaganiami ustawowymi i postanowieniami danego kraju.



Wskaźnik - wkręcanie

Po osiągnięciu wstępnie ustawionego momentu obrotowego, następuje reakcja sprzęgła wyłączającego. Wskaźnik diody LED **9** zapala się na zielono.

Jeżeli wstępnie ustawiony moment obrotowy nie został osiągnięty, wskaźnik diody LED **9** zapala się na czerwono i rozlega się akustyczny sygnał. Sekwencję wkręcania należy powtórzyć.

Ochrona przed powtórzeniem

Jeżeli podczas wkręcania zadziałało sprzęgło wyłączające, wyłączy się silnik elektronarzędzia. Ponowne włączenie możliwe jest dopiero po przerwie, trwającej 0,7 sekund. W ten sposób można uniknąć niezamierzonego dociągnięcia wystarczająco mocno dokręconego połączenia śrubowego.

Przestawianie głowicy kątowej

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Głowicę kątową **3** można ustawić w ośmiu pozycjach.

Unieruchomić elektronarzędzie, przykładając klucz widełkowy **6** do przewidzianego do tego celu miejsca **5** na kołnierzu głowicy kątowej.

► **Nie należy nigdy unieruchamiać urządzenia, przytrzymując je za obudowę!**

Zwolnić nakrętkę złączkową, przykładając klucz widełkowy **4** do miejsca do tego celu przeznaczonego **19**. Ustawić głowicę kątową **3** w wybranej pozycji, przestawiając ją co 45° i ponownie mocno dokręcić nakrętkę złączkową, przykładając klucz widełkowy **4** do przewidzianego do tego celu miejsca **19**.

Należy przy tym równocześnie przytrzymać kołnierz głowicy kątowej za pomocą klucza widełkowego **6**.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji dokupionego nasadki płaskiej lub zasięgnąć informacji w miejscu jej zakupu.

Przestawianie i demontaż głowicy kątowej (zob. rys. J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Głowicę kątową **3** wraz z uchwytem narzędziowym **2** można bezstopniowo przestawić o 360°.

Zwolnić przeciwnakrętkę **20**, wsuwając odpowiednie narzędzie w otwór przeciwnakrętki i przekręcając ją w kierunku wskazanym strzałką **a** (lewy gwint).

Przekręcić głowicę kątową **3** w kierunku wskazanym strzałką **b**, aż do osiągnięcia pożądanego kąta. Za jednym razem maksymalnie możliwy obrót wynosi 360°.

Zablokować głowicę kątową **3** w tej pozycji, przez obrócenie przeciwnakrętki **20** w kierunku wskazanym strzałką **c** dociskając ją do głowicy kątowej. Dociągnąć przeciwnakrętkę **20** momentem dokręcającym, wynoszącym maks. 50 Nm.

Głowicę kątową **3** można w całości zdemontować, aby umożliwić wymianę pierścienia znacznikowego **17** na pierścieniu innego koloru, lub przestawienie lampki (światła roboczego). Głowicę kątową należy przestawiać, dopiero po ustawieniu światła roboczego w pożądaną pozycję (zob. „Przestawianie światła roboczego LED”, str. 159).

Zwolnić przeciwnakrętkę **20**, wsuwając odpowiednie narzędzie w otwór przeciwnakrętki i przekręcając ją w kierunku wskazanym strzałką **a** (lewy gwint).

Obrócić głowicę kątową **3** w kierunku oznaczonym strzałką **b**, tak, aby można ją było wyjąć.

Przekręcić przeciwnakrętkę **20** w kierunku oznaczonym strzałką **a** od obudowy silnika **33**.

Teraz możliwa jest wymiana pierścienia znacznikowego lub przestawienie światła roboczego.

- Przekręcić przeciwnakrętkę **20** w kierunku oznaczonym strzałką **c** – do obudowy silnika **33** i ponownie nakręcić głowicę kątową, obracając ją w kierunku przeciwnym do strzałki **b**.
- Zablokować głowicę kątową przez przekręcenie przeciwnakrętki **20** w kierunku oznaczonym strzałką **c**.
- Dociągnąć przeciwnakrętkę **20** momentem dokręcającym, wynoszącym ok. 50 Nm.

Przestawianie światła roboczego LED (zob. rys. K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

W przypadku tego rodzaju przemysłowych kątowych wkrętarek akumulatorowych należy najpierw zdemontować głowicę

kątową (zob. „Przestawianie i demontaż głowicy kątowej”, str. 159).

Przestawić światło robocze w sposób opisany poniżej.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF 30 | 30 – 300

Pierścieni **17** można zdjąć za pomocą cienkiego śrubokręta, szpachelki lub podobnego narzędzia.

Przesunąć pierścieni osadczy **34** za pomocą szczypiec do pierścieni osadczych do tyłu, na skorupę obudowy.

Teraz można ustawić w wybranej pozycji obie połówki obudowy uchwyty diody LED **16**, okalające światło robocze LED **18**. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić przewodu światła roboczego LED. Należy wsunąć go (bez zginania) do przewidzianej do tego celu pustej przestrzeni **35** w obudowie. Ponownie nałożyć na światło robocze LED **18** obie połówki obudowy uchwyty diody LED **16**.

Pierścieni osadczy **34** i pierścieni znacznikowy **17** należy przepchnąć z powrotem na ich miejsce.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

- ▶ **Przed wszelkimi pracami przy elektronarzędziu (np. pielęgnacja, wymiana narzędzi itp.), jak i przy transportie i składowaniu należy przełączyć kierunków obrotów nastawić na pozycję środkową.** Przy niezamierzonym uruchomieniu włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo zranienia.
- ▶ **Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w czystości.**

W razie awarii akumulatora należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu elektronarzędzi Bosch.

Smarowanie elektronarzędzia



Środek smarny:

Smar specjalny do przekładni (225 ml)
Numer katalogowy 3 605 430 009
Środek smarny Molykote
Olej silnikowy SAE 10/SAE 20

Po ok. 150 godzinach pracy przekładnię należy oczyścić łagodnym rozpuszczalnikiem. Należy przy tym stosować się do wskazówek producenta rozpuszczalnika dotyczących użycia i likwidacji środka. Na zakończenie należy nasmarować przekładnię specjalnym smarem do przekładni firmy Bosch. Operację należy powtarzać co 300 godzin pracy, licząc od pierwszego czyszczenia.

Po użyciu narzędzia 100 000 razy należy naoliwić ruchome części sprzęgła wyłączającego kilkoma kroplami oleju silnikowego SAE 10/SAE 20. Elementy ślizgowe i toczne należy nasmarować środkiem smarnym Molykote. Przy okazji należy sprawdzić sprzęgło pod kątem zużycia, aby upewnić się, że nic nie będzie miało wpływu na powtarzalność i dokładność pracy sprzęgła. Na zakończenie należy ponownie nastawić moment dokręcania sprzęgła.

160 | Česky

► **Przeprowadzanie konserwacji i napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu personelowi.** W ten sposób zagwarantowane jest zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Autoryzowany punkt obsługi klienta firmy Bosch przeprowadza te prace szybko i niezawodnie.

Środki smarne i czyszczące należy usuwać w sposób przyjazny dla środowiska. Należy też przestrzegać przepisów prawnych.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Robert Bosch GmbH odpowiada zgodnie z umową za dostawę tego produktu w ramach ustawowych/specyficznych dla kraju przepisów. W razie reklamacji produktu należy zwracać się do:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.

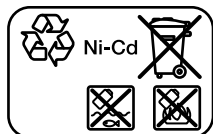
Usuwanie odpadów

Elektonarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska.



Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowaniu w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Akumulatory/Baterie:



Ni-Cd: niklowo-kadmowe

Uwaga: Te akumulatory zawierają kadm, silnie trujący metal ciężki.

Ni-MH: niklowo-wodorkowe

Zużytych akumulatorów/baterii nie należy wyrzucać do odpadów z gospodarstwa domowego, nie wolno ich też wrzucać do ognia ani do wody. Akumulatory/baterie należy zbierać i oddać do ponownego przetworzenia lub zlikwidować zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w razie możliwości po uprzednim ich rozładowaniu.

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie muszą zostać poddane utylizacji.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Česky

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí

VAROVÁNÍ Čtete všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

Bezpečnost pracovního místa

- **Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- **S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- **Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho pracovního místa.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

Elektrická bezpečnost

- **Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronářadím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.** Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- **Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje.** Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- ▶ **Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
- ▶ **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
- ▶ **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponese te či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor.** Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazům.
- ▶ **Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubováky.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
- ▶ **Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu.** Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- ▶ **Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- ▶ **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravy, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

Svědomitě zacházení a používání elektronářadí

- ▶ **Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určené elektronářadí.** S vhodným elektronářadím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- ▶ **Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný.** Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
- ▶ **Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
- ▶ **Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- ▶ **Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřichují se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit.** Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
- ▶ **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpřichují a dají se lehčeji vést.

- ▶ **Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

Svědomitě zacházení a používání akumulátorového nářadí

- ▶ **Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrobcem.** Pro nabíječku, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li používána s jinými akumulátory.
- ▶ **Do elektronářadí používejte pouze k tomu určené akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může vést k poraněním a požárům.
- ▶ **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek opálení nebo požár.
- ▶ **Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, navštivte navíc i lékaře.** Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popálení.

Servis

- ▶ **Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

Bezpečnostní pokyny pro průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky

- ▶ **Pokud provádíte práce, při kterých může šroub zasáhnout skrytá elektrická vedení, pak držte elektronářadí na izolovaných plochách rukojeti.** Kontakt šroubu s vedením pod napětím může přivést napětí i na kovové díly elektronářadí a vést k úderu elektrickým proudem.
- ▶ **Nevrtejte a neřezejte do stěn či jiných skrytých oblastí, v nichž by mohla vést elektrická vedení, ani tam nic neupevňujte.** Pokud se tomu nemůžete vyhnout, přerušete všechny pojistky nebo stykače, které tuto pracovní oblast zabezpečují.
- ▶ **Zajistěte obrobek.** Obrobek pevně uchycený upínacím přípravkem nebo svěrákem je držen bezpečněji než Vaší rukou.
- ▶ **Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástroje apod.) a též při jeho přepravě a uložení dejte přepínač směru otáčení do střední polohy.** Při neúmyslném stlačení spínače existuje nebezpečí poranění.
- ▶ **Držte elektronářadí pevně.** Při utahování a povolování šroubů se mohou krátkodobě vyskytovat vysoké reakční momenty.
- ▶ **Používejte pouze bezvadné, neopotřebované nasazovací nástroje.** Vadné nasazovací nástroje se mohou například zlomit a vést k poraněním a věcným škodám.

162 | Česky

- ▶ **Dbejte při nasazování nástroje na to, aby nástroj pevně seděl na nástrojovém držáku.** Pokud není nástroj pevně spojený s nástrojovým držákem, pak se může opět uvolnit a již jej nelze kontrolovat.
- ▶ **Bud'te opatrní při zašroubování dlouhých šroubů, podle druhu šroubu a použitého nástroje zde existuje nebezpečí sklouznutí.** Dlouhé šrouby nelze často tak dobře kontrolovat a je nebezpečí, že při zašroubování sklouznete a poraníte se.
- ▶ **Dříve než elektronářadí zapnete, dejte pozor na nastavený směr otáčení.** Pokud například chcete povolit šroub a směr otáčení je nastaven tak, že šroub bude zašroubován, pak může dojít k prudkému nekontrolovanému pohybu elektronářadí.
- ▶ **Elektronářadí nepoužívejte jako vrtačku.** Elektronářadí s rozpojovací spojkou nejsou vhodná k vrtání. Spojka se může automaticky a bez varování rozepnout.

Akumulátor

- ▶ **Zabraňte zapnutí nedopatřením. Přesvědčte se dříve než nasadíte akumulátor, že spínač je ve vypnuté poloze.** Nošení elektronářadí s prstem na spínači nebo nasazení akumulátoru do zapnutého elektronářadí může vést k úrazům.

- ▶ **Neotvírejte akumulátor.** Existuje nebezpečí zkratu.



Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí. Existuje nebezpečí výbuchu.

- ▶ **Akumulátor nezkratujte.** Existuje nebezpečí exploze.
- ▶ **Za extrémních podmínek nasazení a teplotních podmínek mohou akumulátory přestat těsnit. Při netěsnícím akumulátoru zabraňte kontaktu s pokožkou nebo očima.** Akumulátorová kapalina je žíravá a může způsobit chemické spálení tkáně. Přejde-li kapalina do styku s pokožkou, okamžitě ji umyjte mýdlem a vodou a poté citrónovou šťávou nebo octem. Vnikne-li kapalina do očí, minimálně 10 minut je vyplachujte vodou a neprodleně vyhledejte lékaře.
- ▶ **Používejte pouze originální akumulátory Bosch s napětím uvedeným na typovém štítku Vašeho výrobku.** Při používání jiných akumulátorů, např. napodobenin, dotvářených akumulátorů nebo cizích výrobků, existuje nebezpečí poranění a též věcných škod díky vybuchujícím akumulátorům.

Popis výrobku a specifikací

Čtete všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Vyklopte prosím odklápací stranu se zobrazením stroje a nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otevřenou.

Určené použití

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

Elektronářadí je určeno k zašroubování a povolování šroubů, matic a dalších závitových uzávěrů v uvedeném rozmezí rozměrů a výkonu.

Elektronářadí není vhodné jako vrtačka; aby se zabránilo újmám osob a věcí, neměli byste nikdy elektronářadí s rozpojovací spojkou používat k vrtání.

Světlo tohoto elektronářadí je určeno k osvětlení bezprostřední pracovní oblasti elektronářadí a není vhodné pro osvětlení prostoru v domácnosti.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Elektronářadí je na základě svého pomalého chodu vlevo určeno k provozu s otevřeným plochým pohonem. Hodí se pro šroubové spoje na místech přístupných pouze z jedné strany, např. na potrubních rozvodech.

Není vhodné pro povolování šroubových spojů.

Elektronářadí není vhodné jako vrtačka; aby se zabránilo újmám osob a věcí, neměli byste nikdy elektronářadí s rozpojovací spojkou používat k vrtání.

Světlo tohoto elektronářadí je určeno k osvětlení bezprostřední pracovní oblasti elektronářadí a není vhodné pro osvětlení prostoru v domácnosti.

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení elektronářadí na grafické straně.

- 1 Nasazovací nástroj (např. šroubovací hlavice)
- 2 Nástrojový držák
- 3 Úhlová šroubovací hlava
- 4 Stranový klíč s otvorem klíče 27 mm
- 5 Plocha pro klíč na přírubě úhlové hlavy
- 6 Stranový klíč s otvorem klíče 22 mm
- 7 Posuvník pro předvolbu kroutícího momentu
- 8 Zavěšovací třmen
- 9 LED ukazatel zašroubování
- 10 LED ukazatel stavu nabití akumulátoru
- 11 Akumulátor s APT kontaktem
- 12 Odjišťovací tlačítko akumulátoru
- 13 Spínač
- 14 Přepínač směru otáčení
- 15 Upevňovací zářezy pro zavěšovací třmen
- 16 Držák LED
- 17 Označovací kroužek
- 18 Pracovní osvětlení
- 19 Plocha pro klíč na převlečné matici
- 20 Kontramatice
- 21 Nabíječka
- 22 Síťová zástrčka
- 23 Zelený ukazatel LED na nabíječce

- | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 24 Červený ukazatel LED na nabíječe | 32 Nastavovací kotouč |
| 25 Připojovací zdířka napěťového adaptéru na 4EXACT | 33 Těleso motoru |
| 26 Připojovací zástrčka D-Sub | 34 Pojistný kroužek |
| 27 Šrouby na připojovací zástrčce D-Sub | 35 Dutina ve skořepině tělesa |
| 28 Napěťový adaptér | 36 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti) |
| 29 Rychlovýměnné sklíčidlo | 37 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti) |
| 30 Nastavovací nástroj | |
| 31 Šestihranný kolíkový klíč | |
- Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.**

Technická data

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák ANGLE EXACT		2	3	6
Číslo zboží O 602 490 647	... 656	... 652
max. krouticí moment tvrdý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Počet otáček při běhu naprázdno n_0	min ⁻¹	110	420	650
Jmenovité napětí	V	9,6	9,6	9,6
Směr otáčení				
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák ANGLE EXACT		7	8	15
Číslo zboží O 602 490 669	... 651	... 650
max. krouticí moment tvrdý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Počet otáček při běhu naprázdno n_0	min ⁻¹	110	420	250
Jmenovité napětí	V	9,6	9,6	9,6
Směr otáčení				
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák ANGLE EXACT		17	23	30
Číslo zboží O 602 490 675	... 673	... 671
max. krouticí moment tvrdý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Počet otáček při běhu naprázdno n_0	min ⁻¹	560	320	220
Jmenovité napětí	V	14,4	14,4	14,4
Směr otáčení				
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Číslo zboží O 602 490 690	... 693	... 691
max. krouticí moment tvrdý šroubový spoj za chodu vpravo*	Nm	10	16	20
Počet otáček při chodu naprázdno n_0 za chodu vpravo*	min ⁻¹	340	440	300
Jmenovité napětí	V	9,6	14,4	14,4
Směr otáčení				
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20

* Za chodu vlevo jsou elektronářadí pomalejší a mají nižší krouticí moment. Adekvátně převodovému poměru plochého pohonu se mění počet otáček a krouticí moment na nasazovacím nástroji.

164 | Český

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Číslo zboží 0 602 492 611	... 609	... 607
max. krouticí moment tvrdý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Počet otáček při běhu naprázdno n_0	min ⁻¹	900	650	420
Jmenovité napětí	V	9,6	9,6	9,6
Směr otáčení				
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20

Průmyslový akumulátorový úhlový šroubovák ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Číslo zboží 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
max. krouticí moment tvrdý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Počet otáček při běhu naprázdno n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Jmenovité napětí	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Směr otáčení								
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Stupeň krytí		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Akumulátor Ni-Cd		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Číslo zboží 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Počet článků		8	8	10	10	12	12
Napětí akumulátoru	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapacita	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

Akumulátorový blok Ni-MH		9,6	12,0	14,4
Číslo zboží 2 607 335 681	... 683	... 685
Počet článků		8	10	12
Napětí akumulátoru	V	9,6	12,0	14,4
Kapacita	Ah	2,6	2,6	2,6
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80

Úhlová šroubovací hlava		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Číslo zboží 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
max. krouticí moment tvrdého šroubového spoje podle ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Přímá šroubovací hlava		QC ○ 1/4"
Objednací číslo		0 607 453 631
max. krouticí moment tvrdého šroubového spoje podle ISO 5393	Nm	6
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,22

Informace o hluku a vibracích

Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745.
Hodnocená hladina akustického tlaku A stroje činí typicky 70 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.
Hladina hluku může při práci překročit 80 dB(A).
Noste ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrací a_{hv} (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 60745:
Šroubování: $a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřících metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi.

Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit. Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny i doby, v nichž je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se nepoužívá. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat.

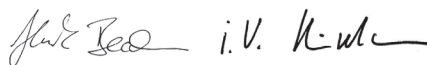
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.

Prohlášení o shodě

Na výhradní zodpovědnost prohlašujeme, že výrobek popsany v části „Technická data“ odpovídá následujícím normám nebo normativním dokumentům: EN 60745, EN 50518 podle ustanovení směrnice 2009/125/ES (nařízení 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montáž

Obsah dodávky

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky se dodávají bez nástrojů, úhlové šroubovací hlavy, přímé šroubovací hlavy, akumulátoru, nabíječky, síťového napájecího zdroje nebo napětového adaptéru.

Napětové adaptéry se výhradně používají k připojení průmyslových akumulátorových úhlových šroubováků Bosch na síťový napájecí zdroj 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky se dodávají bez nástrojů, plochého pohonu, mezipříruby, akumulátoru, nabíječky, síťového napájecího zdroje nebo napětového adaptéru.

Napětové adaptéry se výhradně používají k připojení průmyslových akumulátorových úhlových šroubováků Bosch na síťový napájecí zdroj 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 30 – 300

Tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky se dodávají bez nástrojů, úhlové šroubovací hlavy, přímé šroubovací hlavy, akumulátoru a nabíječky.

Pro provoz se síťovým napájecím zdrojem nejsou tato elektronářadí vhodná.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky se dodávají s úhlovou šroubovací hlavou, ale bez nástrojů, akumulátoru a nabíječky.

Pro provoz se síťovým napájecím zdrojem nejsou tato elektronářadí vhodná.

Provozní a skladovací prostředí



Elektronářadí je vhodné výhradně pro provoz v uzavřených místech nasazení.

Pro bezvadný provoz by měla přípustná teplota okolí ležet mezi -5 °C a $+50\text{ °C}$ (23 °F a 122 °F), při přípustné relativní vlhkosti vzduchu mezi 20 a 95 % bez orosení.

Akumulátor by měl být skladován při teplotě mezi 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F), aby se zabránilo poškození článků akumulátoru.

Montáž úhlové šroubovací hlavy

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 30

U těchto průmyslových akumulátorových úhlových šroubováků se musí nejprve namontovat příslušná úhlová šroubovací hlava (viz „Úhlová šroubovací hlava“, strana 164).

► **Dříve než šroubovací hlavu namontujete, přestavíte nebo demontujete, přesvědčte se, že je přepínač směru otáčení uprostřed (blokování zapnutí) nebo byl z elektronářadí odstraněn akumulátor.**

Elektronářadí pevně podržte stranovým klíčem **6** na ploše pro klíč **5** příruby úhlové hlavy.

► **Stroj nikdy neupínejte na skořepinách tělesa!**

Úhlovou šroubovací hlavu **3** nasadíte v požadované poloze na přírubu a stranovým klíčem **4** na ploše pro klíč **19** pevně utáhnete převlečnou maticí.

Přitom podržte stranovým klíčem **6** na přírubě úhlové hlavy proti.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

U těchto průmyslových akumulátorových úhlových šroubováků se musí nejprve namontovat příslušný plochý pohon. Rozličné ploché pohony jsou k dostání v obchodě. Zeptejte se svého odborného prodejce na vhodný plochý pohon.

► **Dbejte montážních předpisů plochého pohonu.**

ANGLE EXACT 25 – 200 | 30 – 300

Tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky lze používat pouze s úhlovou šroubovací hlavou 0 607 451 618.

Zavěšovací přípravek

Pomocí zavěšovacího třmenu **8** můžete elektronářadí upevnit na zavěšovací přípravek.

Zavěšovací třmen **8** nasadíte na elektronářadí a nechte jej zaskočit do zářezů **15**.

► **Pravidelně kontrolujte stav závěsného třmenu a závěsu v závěsném přípravku.**

166 | Česky

Proces nabíjení

Upozornění: Nabíječky a akumulátory nejsou obsaženy v do-dávce.

Zobrazená síťová zástrčka se může od té na Vašem elektroná-řadí odlišovat.

► **Dbejte na to, aby nabíječka a akumulátor byly vhodné pro Vaši specifickou národní elektrickou síť.**

Nabíječka AL 2450 DV (viz obr. A)

Připojte nabíječku **21** pomocí síťové zástrčky **22** na zdroj elektrické energie a zastrčte akumulátor **11** ve správné poloze do nabíjecí šachty nabíječky.

► **Při nasazování/odnímání akumulátoru nepoužívejte žádné násilí.** Akumulátory se zasouvacími kontakty APT (Akku Pack Top) jsou konstruovány tak, aby mohly být do elektronářadí nebo do nabíječky nasazeny pouze ve správné poloze.

Zelený ukazatel LED **23** začíná blikat. To indikuje tok nabíjecího proudu. Nabíjecí proces se automaticky zastaví, když je akumulátor plně nabitý.

Pokud zelený ukazatel LED už neblíká, nýbrž rovnoměrně svítí, je proces nabíjení ukončen.

Na asi 2 sekundy zazní akustický signál a zasignalizuje plné nabití akumulátoru.

Trvalé světlo červeného ukazatele LED **24** signalizuje proces nabíjení s redukováným nabíjecím proudem.

Pokud červený ukazatel LED bliká, není žádný proces nabíjení možný.

Závady – příčiny a odstranění

Příčina	Řešení
Ukazatelé LED nesvítí	
Síťová zástrčka nabíječky není (správně) zastrčena	Síťovou zástrčku (zcela) zastrčte do zásuvky
Zásuvka, síťový kabel nebo nabíječka mají poruchu	Zkontrolujte síťové napětí, nabíječku příp. nechte zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem pro elektronářadí Bosch
Nabíjecí proces není možný	
Teplota akumulátoru není v přípustném rozsahu	Teplotu akumulátoru vychladnutím nebo oteplením uveďte do přípustného rozsahu teploty mezi 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F)
Znečištěné kontakty akumulátoru	Kontakty akumulátoru očistěte; např. několikerým zasunutím a vytažením akumulátoru, popř. akumulátor nahradte
Vadný akumulátor	Akumulátor nahradte
Akumulátor není (správně) zastrčen	Akumulátor (zcela) zastrčte do nabíjecí šachty

Síťový napájecí zdroj (viz obr. B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Upozornění: Průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky lze alternativně k provozu na akumulátor provozovat i se síťovým napájecím zdrojem.

Zobrazená síťová zástrčka se může od té na Vašem elektroná-řadí odlišovat.

► **Dbejte na to, aby síťový napájecí zdroj byl vhodný pro Vaši specifickou národní elektrickou síť.**

Kromě síťového napájecího zdroje 4EXACT a vhodného síťového kabelu potřebujete napěťový adaptér, který vykazuje stejné jmenovité napětí jako Váš šroubovák.

► **Napětí na síťovém napájecím zdroji (ukazatel LED) musí souhlasit s napětím šroubováku.** Síťový napájecí zdroj je výhradně vhodný pro průmyslové akumulátorové šroubováky Bosch řad EXACT, ANGLE EXACT a BT-EXACT s napětím mezi 9,6 V a 14,4 V. Jinak zde existuje nebezpečí požáru a výbuchu.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Tyto průmyslové akumulátorové šroubováky nelze provozovat se síťovým napájecím zdrojem.

Připojení na zdroj energie

Upozornění: Všimněte si, prosím, že při dodání není ani akumulátor ani napěťový adaptér nasazen do elektronářadí.

► **Akumulátory nikdy nepřechovávají v akumulátorových strojích.** Akumulátory vydrží déle a nechají se lépe nabít, pokud budou skladovány separátně. Myslete na to, akumulátor po delším skladování před použitím plně nabít.

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor nabíjejte před nasazením do elektronářadí v k tomu vhodné nabíječce. Přesný popis nabíjecího procesu se znejte prosím z návodu k obsluze nabíječky a z upozornění v tomto návodu (viz „Proces nabíjení“, strana 166).

Akumulátor je vybaven kontrolou teploty NTC, jež dovolí nabíjení pouze v rozsahu teploty mezi 0 °C (+32 °F) a 45 °C (+113 °F). Tím se dosáhne vysoké životnosti akumulátoru. Při správném používání lze akumulátor až 3 000-krát znovu nabít.

Nový nebo dlouhou dobu nepoužívaný akumulátor dává svůj plný výkon až po ca. 5 nabíjecích a vybíjecích cyklech.

Akumulátory by měly být dobíjeny jen tehdy, když svítí ukazatel LED „stav nabití akumulátoru“ elektronářadí červeně.

Nasazení a odejmutí akumulátoru

Přepínač směru otáčení **14** zatlačte do prostřední polohy. To uzavře spínač **13** v poloze „vypnuto“, čímž se zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.

Nabitý akumulátor **11** zasuňte do rukojeti elektronářadí.

Dbejte na to, aby byl akumulátor nasazen ve správné poloze a odjišťovací tlačítka **12** citelně zaskočila do rukojeti elektroná-řadí.

► **Při nasazování/odnímání akumulátoru nepoužívejte žádné násilí.** Akumulátory se zasouvacími kontakty APT (Akku Pack Top) jsou konstruovány tak, aby mohly být do elektronářadí nebo do nabíječky nasazeny pouze ve správné poloze.

Pro odejmutí akumulátoru **11** zatlačte na obou stranách na odjišťovací tlačítka **12** a akumulátor vytáhněte dolů z rukojeti.

Nasazení a odejmutí napěťového adaptéru (viz obr. C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Zvolte k jmenovitému napětí Vašeho elektronářadí hodící se napěťový adaptér.

Napěťové adaptéry se podle napětí odlišují barvou tělesa přípojovací zástrčky D-Sub **26**. Těleso přípojovací zástrčky D-Sub pro napětí 9,6-V má barvu světle modrou a pro napětí 14,4-V má barvu černou.

► **Těleso adaptéru 28 se smí namontovat do/demontovat z průmyslového akumulátorového šroubováku pouze při vypnutém síťovém napájecím zdroji nebo při od síťového napájecího zdroje odděleném přípojovacím konektorem 26.**

Přepínač směru otáčení **14** zatlačte do prostřední polohy. To uzavře spínač **13** v poloze „vypnuto“, čímž se zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.

Poté nasuňte těleso adaptéru **28** do rukojeti elektronářadí. Dbejte na to, aby bylo těleso adaptéru nasazeno ve správné poloze a odjišťovací tlačítka **12** citelně zaskočila do rukojeti elektronářadí.

Následně zastrčte přípojovací konektor **26** k Vašemu elektronářadí hodícího se napěťového adaptéru do přípojovací zdířky **25**. Přípojovací konektor **26** v přípojovací zdířce **25** pevně přišroubujte tím, že oba šrouby **27** silou ruky utáhněte.

Pro odejmutí napěťového adaptéru uvolněte oba šrouby **27** na přípojovacím konektoru **26** vypnutého síťového napájecího zdroje a přípojovací konektor vytáhněte z přípojovací zdířky **25**.

Následně zatlačte na obou stranách na odjišťovací tlačítka **12** a napěťový adaptér **28** vytáhněte z rukojeti elektronářadí.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Tyto průmyslové akumulátorové šroubováky nelze provozovat se síťovým napájecím zdrojem.

Výměna nástroje u šroubovací hlavy s rychlovýměnným sklíčidlem (viz obr. D)

► **Dbejte při nasazování nástroje na to, aby nástroj pevně seděl na nástrojovém držáku.** Pokud není nástroj pevně spojený s nástrojovým držákem, pak se může opět uvolnit a již jej nelze kontrolovat.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7-900

Pro tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky je k dostání přímá šroubovací hlava s rychlovýměnným sklíčidlem 1/4" (obj. číslo 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Pro tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky je k dostání úhlová šroubovací hlava s rychlovýměnným sklíčidlem 1/4" (obj. číslo 0 607 452 630).

Nasazení nástroje

Vytáhněte rychlovýměnné sklíčidlo **29** vpřed. Nasazovací nástroj **1** nastrčte do nástrojového držáku **2** a rychlovýměnné sklíčidlo opět uvolněte.

Používejte pouze nástroje s líčujícím nástrčným koncem (šestihran 1/4").

Nepokoušejte se nasadit do tohoto rychlovýměnného sklíčidla vrták.

Průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky s rozpojovací spojkou nejsou vhodné k vrtání. Spojka se může automaticky a bez varování rozpojit. Pokud po rozpojení spojky vrtáte dále, může se elektronářadí vykrotit z Vašeho uchopení, než rozpojovací spojka znovu zaúčinkuje.

Odejmutí nástroje

Vytáhněte rychlovýměnné sklíčidlo **29** vpřed. Nasazovací nástroj **1** odejměte z nástrojového držáku **2** a rychlovýměnné sklíčidlo opět uvolněte.

Výměna nástroje u šroubovací hlavy s vnějším čtyřhranem

► **Dbejte při nasazování nástroje na to, aby nástroj pevně seděl na nástrojovém držáku.** Pokud není nástroj pevně spojený s nástrojovým držákem, pak se může opět uvolnit a již jej nelze kontrolovat.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

Pro tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky je k dostání úhlová šroubovací hlava se čtyřhranem 1/4" (obj. číslo 0 607 453 617) a též úhlová šroubovací hlava se čtyřhranem 3/8" (obj. číslo 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Pro tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky je k dostání úhlová šroubovací hlava se čtyřhranem 3/8" (obj. číslo 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky se dodávají s úhlovou šroubovací hlavou se čtyřhranem 3/8".

Nasazení nástroje

Zatlačte kolík na čtyřhranu nástrojového držáku **2**, např. pomocí úzkého šroubováku, dovnitř a nasuňte nasazovací nástroj **1** na čtyřhran. Dbejte na to, aby kolík zapadnul do vybrání nástroje.

Odejmutí nástroje

Zatlačte kolík ve vybraní nasazovacího nástroje **1** dovnitř a nástroj vytáhněte z nástrojového držáku **2**.

168 | Česky

Výměna nástroje u šroubovací hlavy s vnitřním šestihranem (viz obr. E)

- **Dbejte při nasazování nástroje na to, aby nástroj pevně seděl na nástrojovém držáku.** Pokud není nástroj pevně spojený s nástrojovým držákem, pak se může opět uvolnit a již jej nelze kontrolovat.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15

Pro tyto průmyslové akumulátorové úhlové šroubováky je k dostání úhlová šroubovací hlava s vnitřním šestihranem 1/4" (obj. číslo 0 607 453 618).

Nasazení nástroje

Nasazovací nástroj **1** nastrčte do vnitřního šestihranu nástrojového držáku **2**, až citelně zaskočí.

Odejmутí nástroje

Nasazovací nástroj **1** vytáhněte z nástrojového držáku **2**, v případě potřeby s pomocí kleští.

Provoz



Noste osobní ochranné vybavení a vždy ochranné brýle. Nošení osobního ochranného vybavení, jako masky proti prachu, neklouzavé bezpečnostní obuvi, ochranné přilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a nasazení elektronářadí, snižuje riziko poranění.

Uvedení do provozu

Pokud chcete elektronářadí nastartovat, měli byste předně nastavit směr otáčení pomocí přepínače směru otáčení **14**: elektronářadí se nastartuje pouze tehdy, když přepínač směru otáčení **14** nestojí uprostřed (blokování zapnutí).

Nastavení směru otáčení (viz obr. F)

Chod vpravo: Pro zašroubování šroubů přetlačte přepínač směru otáčení **14** až na doraz doleva.

Chod vlevo: K uvolnění popř. vyšroubování šroubů přetlačte přepínač směru otáčení **14** vpravo až na doraz.


- **Přepínač směru otáčení 14 ovládejte jen za stavu klidu elektronářadí.**

Zapnutí pracovního osvětlení LED

Pracovní osvětlení **18** umožňuje nasvícení místa šroubování při nevhodných světelných poměrech. Pracovní osvětlení **18** zapnete lehkým tlakem na spínač **13**. Když spínač stlačíte silněji, elektronářadí se zapne a pracovní osvětlení svítí dál.

- **Nedívejte se přímo do pracovního osvětlení, může Vás oslnit.**

Zapnutí - vypnutí



Šroubováky mají na kroutícím momentu závislou **rozpojovací spojku**, která je v uváděném rozsahu nastavitelná. Ta zareaguje, když je dosaženo nastaveného kroutícího momentu.

Upozornění: Pokud provozujete šroubovák s napěťovým adaptérem, musíte nejprve uvést do provozu síťový napájecí zdroj.

Pro **zapnutí** elektronářadí stlačte spínač **13** až na doraz. Elektronářadí **se automaticky vypne**, jakmile je dosaženo nastaveného kroutícího momentu.

- **Při předčasném uvolnění spínače 13 se nedosáhne přednastaveného kroutícího momentu.**

Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud jej používáte.

Pracovní pokyny

- **Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástroje apod.) a též při jeho přepravě a uložení dejte přepínač směru otáčení do střední polohy.** Při neúmyslném stlačení spínače existuje nebezpečí poranění.

- **Na matici /šroub nasad'te jen vypnuté elektronářadí.** Otáčející se nástroje mohou sklouznout.

Nastavení kroutícího momentu (viz obrázky G - I)

Kroutící moment závisí na předpětí pružiny rozpojovací spojky. Rozpojovací spojka se inicializuje při dosažení nastaveného kroutícího momentu jak při běhu doprava tak i při běhu doleva.

Pro nastavení individuálních kroutících momentů použijte pouze dodávaný nastavovací nástroj **30**.

Posuvník **7** na elektronářadí posuňte zpět.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Nastrčte klíč na vnitřní šestihrany **31** do nasazovacího nástroje **1** a pomalu jej otáčejte.

Jakmile je v otvoru tělesa vidět ve spojce malý zářez (nastavovací kotouč **32**), zastrčte do tohoto zářezu nastavovací nástroj **30** a otáčejte jím.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Dbejte informací k Vámi zakoupenému plochému pohonu nebo se zeptejte Vašeho odborného prodejce.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

Pomocí stranového klíče pomalu otáčejte nástrojovým držákem **2**.

Jakmile je v otvoru tělesa vidět ve spojce malý zářez (nastavovací kotouč **32**), zastrčte do tohoto zářezu nastavovací nástroj **30** a otáčejte jím.

Otáčení ve směru hodinových ručiček dává vyšší kroutící moment, otáčení proti směru hodinových ručiček nižší kroutící moment.

Vyjměte nastavovací nástroj **30**. Posuvník **7** posuňte opět vpřed, aby byla spojka chráněna před znečištěním.

Upozornění: Potřebné nastavení je závislé na druhu šroubového spoje a lze je nejlépe zjistit praktickými zkouškami. Zkušební zašroubování zkontrolujte pomocí momentového klíče.

- **Kroutící moment nastavte jen v udaném rozsahu výkonu, jinak rozpojovací spojka již nezareaguje.**

Označení nastavení krouticího momentu**ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170**

U těchto průmyslových akumulátorových úhlových šroubováků se musí nejprve odstranit úhlová šroubovací hlava, viz „Přestavení a odstranění úhlové šroubovací hlavy“, strana 169.

Nyní můžete, jak je následně popsáno, vyznačit krouticí moment.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF | 30 | 30 – 300

Pro vyznačení individuálně nastavených kroutících momentů můžete označovací kroužek **17** zaměnit za jinak zbarvený označovací kroužek.

Pokud například používáte několik elektronářadí EXACT s kroutícím momentem 4,5 Nm, můžete namontovat červené označovací kroužky pro vyznačení jejich krouticího momentu. Pokud používáte další elektronářadí EXACT v jiné oblasti montáže, jehož krouticí moment je nastavený na 7,5 Nm, můžete namontovat jinak zbarvený označovací kroužek (černý, modrý, zelený nebo žlutý), aby byl krouticí moment v této oblasti označen. Tyto rozličné zbarvené označovací kroužky jsou myšleny jen jako pomoc pro montéry, aby se rychleji mohlo rozpoznat, který krouticí moment je na příslušném elektronářadí nastaven.

Označovací kroužek **17** odtlačte pomocí plochého šroubováku, špachtle nebo podobného nástroje.

Elektronářadí vždy používejte s označovacím kroužkem, aby bylo zajištěno, že je těleso chráněno proti prachu a nečistotě.

Ukazatel LED**Ukazatel stavu nabití akumulátoru**

Je-li zapotřebí nabit akumulátor **11**, bliká ukazatel LED **10** zeleně a ozve se akustický signál. Poté je možno jen 6 – 8 zašroubování.

Svítil-li ukazatel LED červeně, kapacita už nestačí pro nové zašroubování nebo bylo elektronářadí přetíženo.

Elektronářadí už nelze zapnout. Blokování zapnutí zůstává aktivní, dokud není akumulátor vytažen z elektronářadí a není opět nasazen nabitý akumulátor.

Pokud pracujete s napěťovým adaptérem, indikuje červený ukazatel LED **10** přetížení.

Bliká-li ukazatel LED **10** červeně, je elektronářadí přehřáté a mimo provoz. Dříve než uvedete elektronářadí znovu do provozu, počkejte, až blikání po krátké době automaticky zhasne.

Podstatně zkrácená doba provozu elektronářadí po každém nabití ukazuje, že musí být brzy nahrazen. Opatřované akumulátory zlikvidujte podle zákonných/dle země specifických ustanovení.

**Ukazatel zašroubování**

Při dosažení přednastaveného krouticího momentu se rozpojovací spojka rozpojí. Ukazatel LED **9** svítí zeleně.

Nebylo-li dosaženo přednastaveného krouticího momentu, rozsvítí se ukazatel LED **9** červeně a zazní akustický signál. Zašroubování se musí provést ještě jednou.

Ochrana proti opakování

Zareagovala-li při zašroubování rozpojovací spojka, motor se vypne. Opětovné zapnutí je možné teprve po pauze 0,7 sec. Tím se u již pevného zašroubování zamezí dotažení z omylu.

Přestavení úhlové šroubovací hlavy**ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300**

Úhlovou šroubovací hlavu **3** můžete přestavit do celkem osmi poloh.

Elektronářadí pevně podržte stranovým klíčem **6** na ploše pro klíč **5** příruby úhlové hlavy.

► Stroj nikdy neupínejte na skořepinách tělesa!

Stranovým klíčem **4** na ploše pro klíč **19** povolte převlečnou matici. Úhlovou šroubovací hlavu **3** přestavte po 45° do požadované polohy a pomocí stranového klíče **4** na ploše pro klíč **19** převlečnou matici opět pevně utáhněte.

Přítom podržte stranovým klíčem **6** na přírubě úhlové hlavy proti.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Dbejte informací k Vámi zakoupenému plochému pohonu nebo se zeptejte Vašeho odborného prodejce.

Přestavení a odstranění úhlové šroubovací hlavy (viz obr. J)**ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170**

Úhlová šroubovací hlava **3** s nástrojovým držákem **2** je plynule přestavitelná o 360°.

Povolte kontramatici **20** tím, že se pomocí vhodného nástroje zaháknete do otvoru kontramaticy a otočíte ve směru šipky **a** (levý závit).

Otočte úhlovou šroubovací hlavu **3** ve směru šipky **b**, až se dosáhne požadovaného pracovního úhlu, avšak nejvýše jednou o 360°.

Upevněte úhlovou šroubovací hlavu **3** v této poloze otáčením kontramaticy **20** ve směru šipky **c** proti úhlové šroubovací hlavě. Znovu utáhněte kontramatici **20** utahovacím momentem max. 50 Nm.

Úhlovou šroubovací hlavu **3** lze též kompletně odstranit, když chcete vyměnit označovací kroužek **17** za jinak zbarvený nebo když chcete přestavit pracovní osvětlení. Dříve než přestavíte úhlovou šroubovací hlavu, přestavte nejprve do požadované polohy pracovní osvětlení (viz „Přestavení pracovního osvětlení LED“, strana 170).

Povolte kontramatici **20** tím, že se pomocí vhodného nástroje zaháknete do otvoru kontramaticy a otočíte ve směru šipky **a** (levý závit).

Otáčejte úhlovou šroubovací hlavu **3** ve směru šipky **b**, až ji můžete odstranit.

Vytočte kontramatici **20** ve směru šipky **a** od tělesa motoru **33**.

170 | Česky

Nyní můžete vyměnit označovací kroužek nebo přestavit pracovní osvětlení.

- Natočte kontramatici **20** ve směru šípky **c** na těleso motoru **33** a opět našroubujte úhlovou šroubovací hlavu proti směru šípky **b**.
- Úhlovou šroubovací hlavu zafixujte tím, že otáčíte kontramatici **20** ve směru šípky **c**.
- Kontramatici **20** opět utáhněte utahovacím momentem ca. 50 Nm.

Přestavení pracovního osvětlení LED (viz obr. K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

U těchto průmyslových akumulátorových úhlových šroubováků se musí nejprve odstranit úhlová šroubovací hlava, viz „Přestavení a odstranění úhlové šroubovací hlavy“, strana 169.

Poté, jak je dále popsáno, přestavte pracovní osvětlení.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF 30 | 30 – 300

Označovací kroužek **17** odtlačte pomocí plochého šroubováku, špachtle nebo podobného nástroje.

Posuňte pojistný kroužek **34** pomocí kleští na pojistné kroužky dozadu na skořepinu tělesa.

Obě skořepinové poloviny držáku LED **16**, jež obklopují pracovní osvětlení LED **18**, se nyní nechají umístit do kterékoli požadované polohy. Dbejte na to, aby se kabel pracovního osvětlení nepoškodil a vsuňte jej bez lámání do k tomu určené dutiny **35** ve skořepině tělesa. Pracovní osvětlení LED **18** opět sevřete pomocí obou skořepin tělesa držáku LED **16**. Pojistný kroužek **34** a označovací kroužek **17** opět zatlačte zpátky do původní polohy.

Údržba a servis**Údržba a čištění**

- ▶ **Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástroje apod.) a též při jeho přepravě a uložení dejte přepínač směru otáčení do střední polohy.** Při neúmyslném stlačení spínače existuje nebezpečí poranění.
- ▶ **Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.**

Pokud už akumulátor není schopný funkce, obraťte se prosím na autorizované servisní středisko pro elektronářadí Bosch.

Mazání elektronářadí**Mazací látka:**

Speciální převodový tuk (225 ml)
Číslo zboží 3 605 430 009
Molykotový tuk
Motorový olej SAE 10/SAE 20

Po prvních 150 provozních hodinách vyčistěte převodovku pomocí jemného rozpouštědla. Řiďte se upozorněními výrobce rozpouštědla k použití a likvidaci odpadů. Poté převodovku namažte speciálním převodovým tukem Bosch. Proces čištění opakujte pokaždé po 300 provozních hodinách od prvního vyčištění.

Pohyblivé díly rozpojovací spojky naolejujte po 100 000 zašroubování několika kapkami motorového oleje SAE 10/SAE 20. Kluzné a valivé díly namažte molykotovým tukem. Při této příležitosti zkontrolujte spojku na opotřebení, aby se spolehlivě určilo, že není ovlivněna opakovatelnost a přesnost. Poté se musí znovu nastavit kroutící moment spojky.

- ▶ **Práce údržby a opravy nechte provést pouze kvalifikovaným odborným personálem.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost elektronářadí zůstane zachována.

Autorizované servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

Mazací a čistící látky ekologicky zlikvidujte. Dbejte zákonných předpisů.

Zákaznická a poradenská služba

Firma Robert Bosch GmbH ručí za smluvní dodávku tohoto produktu v rámci zákonných/podle země specifických ustanovení. Při reklamaci produktu se prosím obraťte na následující místo:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

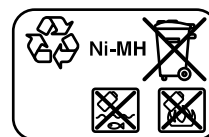
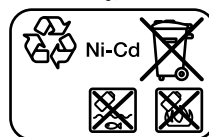
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku elektronářadí.

Zpracování odpadů

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.



Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Akumulátory/baterie:**Ni-Cd:** Nikl-kadmium

Pozor: tyto akumulátory obsahují kadmium, vysoce jedovatý těžký kov.

Ni-MH: Nikl-metalhydrid

Akumulátory/baterie neodhazujte do domovního odpadu, do ohně nebo do vody. Akumulátory/baterie mají být, pokud možno vybité, shromážděny, recyklovány nebo zlikvidovány způsobem nepoškozujícím životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Podle směrnice 2006/66/ES musí být vadné nebo vypotřebované akumulátory/baterie recyklovány.

Změny vyhrazeny.

Slovensky

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny

⚠ POZOR Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.

Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (s prírodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prírodnej šnúry).

Bezpečnosť na pracovisku

- ▶ **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.
- ▶ **Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach.** Ručné elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
- ▶ **Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržovali v blízkosti pracoviska.** Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.

Elektrická bezpečnosť

- ▶ **Zástrčka prírodnej šnúry ručného elektrického náradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.** Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.** Keby by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti.** Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Nepoužívajte prírodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prírodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčiastkami ručného elektrického náradia.** Poškodené alebo zauzlené prírodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.** Použi-

tie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch.** Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

- ▶ **Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
- ▶ **Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare.** Nosenie osobných ochranných pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižujú riziko poranenia.
- ▶ **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté.** Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
- ▶ **Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
- ▶ **Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu.** Takto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
- ▶ **Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia.** Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.
- ▶ **Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

- ▶ **Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce.** Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.

172 | Slovensky

- ▶ **Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
- ▶ **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.
- ▶ **Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajú tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny.** Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- ▶ **Ručné elektrické náradie starostlivo ošetríte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vymeniť.** Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- ▶ **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
- ▶ **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať.** Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.

Starostlivé používanie akumulátorového ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

- ▶ **Akumulátory nabíjajte len v takých nabíjačkách, ktoré odporúča výrobca akumulátora.** Ak sa používa nabíjačka, určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov, na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ **Do elektrického náradia používajte len príslušné určené akumulátory.** Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ **Nepoužívané akumulátory neuschovávajú tak, aby mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.
- ▶ **Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte aj lekára.** Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.

Servisné práce

- ▶ **Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhrad-**

né súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.


Bezpečnostné upozornenia pre priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače

- ▶ **Držte ručné elektrické náradie len za izolované plochy rúk, ak vykonávate takú prácu, pri ktorej by mohla skrutka natrafiť na skryté elektrické vedenia.** Kontakt skrutky s elektrickým vedením, ktoré je pod napätím, môže dostať pod napätie aj kovové súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- ▶ **Nevrťajte ani nezarezávajte do stien alebo iných skrytých miest, cez ktoré môžu prechádzať elektrické vedenia, a na takéto miesta nič neupevňujte.** Ak sa tomu nemôžete vyhnúť, vypnite aspoň všetky poistky alebo ochranné ističe, ktoré takéto miesto poistujú.
- ▶ **Zabezpečte obrobok.** Obrobok upnutý pomocou upínacieho zariadenia alebo zveráka je bezpečnejší ako obrobok pridržovaný rukou.
- ▶ **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja a pod.) ako aj pri transporte a úschove náradia dajte prepínač smeru otáčania do strednej polohy.** V prípade neúmyselného náhodného zapnutia vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- ▶ **Pri práci ručné elektrické náradie dobre držte.** Pri uťahovaní a uvoľňovaní skrutiek môžu krátkodobou vzniknúť veľké reakčné momenty.
- ▶ **Používajte len bezchybné, neopotrebované pracovné nástroje.** Poškodené pracovné nástroje sa môžu napríklad zlomiť, čo môže mať za následok poranenie alebo materiálnu škodu.
- ▶ **Pri vkladaní pracovného nástroja dávajte pozor na to, aby bol pracovný nástroj v skľučovadle dobre upevnený.** Ak by pracovný nástroj nebol pevne spojený so skľučovadlom (s upínacím mechanizmom), mohol by sa uvoľniť a už by sa stal nekontrolovateľným.
- ▶ **Pri skrutkovaní dlhých skrutiek buďte opatrný, hrozí nebezpečenstvo zošmyknutia so zreteľom na druh skrutky a použitého pracovného nástroja.** Dlhé skrutky sa často nedajú celkom dobre kontrolovať a hrozí pri nich nebezpečenstvo, že sa pri skrutkovaní pošmyknú a poraníte.
- ▶ **Skôr ako zapnete vypínač, všimnite si nastavený smer otáčania ručného elektrického náradia.** Keď chcete napríklad uvoľniť skrutku a smer otáčania je nastavený tak, že sa skrutka zaskrutkuje, môže dôjsť k prudkému nekontrolovanému pohybu ručného elektrického náradia.
- ▶ **Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie ako vŕtačku.** Ručné elektrické náradie s vypínacou spojkou nie je vhodné na vŕtanie. Takáto spojka by sa Vám mohla automaticky a bez akejkoľvek výstrahy vypnúť.

Akumulátor

- ▶ **Vyhýbajte sa náhodnému zapnutiu náradia. Pred vkladáním akumulátora sa vždy presvedčte, či sa vypínač nachádza v polohe vypnuté.** Prenášanie ručného elektrického náradia s prstom na vypínači alebo vkladanie akumulátora do zapnutého ručného elektrického náradia môže zapríčiniť úrazy.

► **Akumulátor neotvárajte.** Hrozí nebezpečenstvo skratovania.

 **Chráňte akumulátor pred horúčavou, napr. aj pred trvalým slnečným žiarením, pred ohňom, vodou a vlhkosťou.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

► **Akumulátor neskratujte.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

► **Za extrémnych pracovných alebo teplotných podmienok môžu akumulátory stratiť tesnosť. Ak je akumulátor netesný, vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou alebo s očami.** Akumulátorová kvapalina je leptavá a môže spôsobiť chemické popáleniny tkaniva. Ak sa dostane táto kvapalina do kontaktu s pokožkou, ihneď ju umyte mydlom a vodou a potom citrónovou šťavou alebo octom. Ak sa Vám dostane akumulátorová kvapalina do očí, po dobu najmenej 10 minút ju vyplachujte vodou a potom neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.

► **Používajte len originálne akumulátory Bosch, ktorých napätie sa zhoduje s údajom uvedeným na štítku Vášho výrobku.** V prípade používania iných akumulátorov, napríklad rôznych napodobnenín, upravovaných akumulátorov alebo výrobkov iných firiem, hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo vznik vecných škôd následkom výbuchu akumulátorov.

Popis produktu a výkonu



Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobí požiar a/alebo ťažké poranenie.

Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami produktu a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie.

Používanie podľa určenia

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

Toto ručné elektrické náradie je určené na zaskrutkovanie a uvoľňovanie skrutiek, matic a iných skrutkových spojov v uvádzanom rozsahu rozmerov a výkonov.

Toto ručné elektrické náradie nie je vhodné na používanie ako vŕtačka; kvôli ochrane osôb a zabráneniu možným vecným škodám by ste nikdy nemali používať toto ručné elektrické náradie s vypínacou spojkou ako vŕtačku.

Svetlo tohto elektrického náradia je určené na to, aby osvetľovalo priamu pracovnú oblasť elektrického náradia a nie je vhodné na osvetľovanie priestorov v domácnosti.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Toto ručné elektrické náradie je so zreteľom na svoj pomalý ľavobežný chod určené na používanie s otvoreným plochým pohonným nástavcom. Hodí sa na vytváranie skrutkových spojov, ktoré sa nachádzajú na miestach prístupných len z jednej strany, napr. na potrubíach.

Nehodí sa na uvoľňovanie skrutkových spojov.

Toto ručné elektrické náradie nie je vhodné na používanie ako vŕtačka; kvôli ochrane osôb a zabráneniu možným vecným škodám by ste nikdy nemali používať toto ručné elektrické náradie s vypínacou spojkou ako vŕtačku.

Svetlo tohto elektrického náradia je určené na to, aby osvetľovalo priamu pracovnú oblasť elektrického náradia a nie je vhodné na osvetľovanie priestorov v domácnosti.

Vyobrazené komponenty










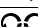

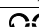



Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1 Pracovný nástroj (napr. skrutkovací nadstavec)
- 2 Upínací mechanizmus
- 3 Uhlová skrutkovacia hlava
- 4 Vidlicový kľúč veľkosti 27 mm
- 5 Plôška na kľúč na prírube uhlovej hlavy
- 6 Vidlicový kľúč veľkosti 22 mm
- 7 Posúvač na nastavovanie krútiaceho momentu
- 8 Závesný strmienok
- 9 Indikácia LED Skrutkovacie úkony
- 10 Indikácia LED Stav nabitia akumulátora
- 11 Akumulátor so zasúvacím kontaktom APT
- 12 Tlačidlo uvoľnenia aretácie akumulátora
- 13 Vypínač
- 14 Prepínač smeru otáčania
- 15 Upevňovacie štrbiny pre závesný strmienok
- 16 Držiak LED
- 17 Označovací prstenec
- 18 Pracovné svetlo
- 19 Plôška na kľúč na presuvnej matici
- 20 Kontramatica
- 21 Nabíjačka
- 22 Zástrčka
- 23 Zelená indikácia LED na nabíjačke
- 24 Červená indikácia LED na nabíjačke
- 25 Pripájacia zdierka pre napäťový adaptér na 4EXACT
- 26 Pripájací konektor (zástrčka) D-Sub
- 27 Skrutky na pripájacím konektore D-Sub
- 28 Napäťový adaptér
- 29 Rýchlovýmenné skľučovadlo
- 30 Nastavovací nástroj
- 31 Kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom
- 32 Nastavovací krúžok
- 33 Teleso motora
- 34 Poistný krúžok (Seegerova poistka)
- 35 Dutý priestor v puzdre telesa náradia
- 36 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
- 37 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)

Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celú do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

174 | Slovensky

Technické údaje

Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač ANGLE EXACT		2	3	6
Vecné číslo O 602 490 647	... 656	... 652
max. krútiaci moment tvrdé/mäkké ukončenie skrutkovania podľa ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Počet voľnobežných obrátok n_0	min ⁻¹	110	420	650
Menovité napätie	V	9,6	9,6	9,6
Smer otáčania				
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Druh ochrany		IP 20	IP 20	IP 20
Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač ANGLE EXACT		7	8	15
Vecné číslo O 602 490 669	... 651	... 650
max. krútiaci moment tvrdé/mäkké ukončenie skrutkovania podľa ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Počet voľnobežných obrátok n_0	min ⁻¹	110	420	250
Menovité napätie	V	9,6	9,6	9,6
Smer otáčania				
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Druh ochrany		IP 20	IP 20	IP 20
Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač ANGLE EXACT		17	23	30
Vecné číslo O 602 490 675	... 673	... 671
max. krútiaci moment tvrdé/mäkké ukončenie skrutkovania podľa ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Počet voľnobežných obrátok n_0	min ⁻¹	560	320	220
Menovité napätie	V	14,4	14,4	14,4
Smer otáčania				
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Druh ochrany		IP 20	IP 20	IP 20
Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Vecné číslo O 602 490 690	... 693	... 691
max. krútiaci moment tvrdé ukončenie skrutkovania pri pravobežnom chode*	Nm	10	16	20
Počet voľnobežných obrátok n_0 pri pravobežnom chode*	min ⁻¹	340	440	300
Menovité napätie	V	9,6	14,4	14,4
Smer otáčania				
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Druh ochrany		IP 20	IP 20	IP 20
* Pri ľavobežnom chode je ručné elektrické náradie pomalšie a má menší krútiaci moment. So zretelom na prevodový pomer plochého pohonného nástavca sa mení počet obrátok a krútiaci moment pracovného nástroja.				
Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Vecné číslo O 602 492 611	... 609	... 607
max. krútiaci moment tvrdé/mäkké ukončenie skrutkovania podľa ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Počet voľnobežných obrátok n_0	min ⁻¹	900	650	420
Menovité napätie	V	9,6	9,6	9,6
Smer otáčania				
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Druh ochrany		IP 20	IP 20	IP 20

Slovensky | 175

Priemyselný akumulátorový uhlový skrutkovač ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Vecné číslo 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
max. krútiaci moment tvrdé/mäkké ukončenie skrutkovania podľa ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Počet voľnoběžných obrátok n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Menovité napätie	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Smer otáčania								
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Druh ochrany		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Batéria aku-pack Ni-Cd			9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Vecné číslo 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Počet akumulátorových článkov			8	8	10	10	12	12
Napätie akumulátora	V		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapacita	Ah		1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80
Batéria aku-pack Ni-MH			9,6	12,0	14,4			
Vecné číslo 2 607 335 681	... 683	... 685			
Počet akumulátorových článkov			8	10	12			
Napätie akumulátora	V		9,6	12,0	14,4			
Kapacita	Ah		2,6	2,6	2,6			
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,55	0,70	0,80			
Uhlový skrutkovač		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"		
Vecné číslo 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
max. krútiaci moment tvrdé ukončenie skrutkovania podľa normy ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		
Priama skrutkovacia hlava						QC ○ 1/4"		
Vecné číslo						0 607 453 631		
max. krútiaci moment tvrdé ukončenie skrutkovania podľa normy ISO 5393	Nm					6		
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg					0,22		

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60745. Hodnotená hladina akustického tlaku A tohto náradia je typicky 70 dB(A). Nepresnosť merania K = 3 dB. Hladina hluku môže pri práci dosahovať hodnotu nad 80 dB(A).

Používajte chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií a_h (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 60745: Skrutkovanie: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnávanie elektronáraďia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami.

Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používania tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude elektronáradie používať na iné práce, s odlišným príslušenstvom, s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časového úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne redukovat zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

176 | Slovensky


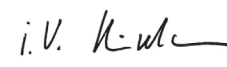
Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov.

Vyhlasenie o konformite 

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok opísaný v časti „Technické údaje“ je v zhode s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi: EN 60745, EN 50518 podľa nariadení smerníc 2009/125/ES (nariadenie 1194/2012), 2011/65/EÚ, 2014/30/EU, 2006/42/ES.

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u: Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montáž**Obsah dodávky (základná výbava)**

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače sa dodávajú bez vkladacích nástrojov, uhlovej skrutkovacej hlavy, rovnej (priamej) skrutkovacej hlavy, akumulátora, nabíjačky, stabilizátora napätia alebo napätového adaptéra. Sieťové adaptéry treba používať výlučne na pripájanie priemyselných skrutkovačov a uhlových priemyselných skrutkovačov Bosch na stabilizátor napätia 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače sa dodávajú bez vkladacích nástrojov, plochej výstupnej časti (nástavca), medziprírubby, akumulátora, nabíjačky, stabilizátora napätia alebo napätového adaptéra.

Sieťové adaptéry treba používať výlučne na pripájanie priemyselných skrutkovačov a uhlových priemyselných skrutkovačov Bosch na stabilizátor napätia 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 30 – 300

Tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače sa dodávajú bez vkladacích nástrojov, uhlovej skrutkovacej hlavy, rovnej (priamej) skrutkovacej hlavy, akumulátora a nabíjačky. Toto ručné elektrické náradie nie je vhodné na prevádzku so stabilizátorom napätia.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače sa dodávajú s uhlovou skrutkovacou hlavou, ale bez vkladacích nástrojov, akumulátora a nabíjačky.

Toto ručné elektrické náradie nie je vhodné na prevádzku so stabilizátorom napätia.

Podmienky prevádzky a skladovania

Toto ručné elektrické náradie je vhodné výlučne na prevádzku v uzavretých priestoroch. Aby sa zaručila spoľahlivá prevádzka tohto výrobku, mala by sa dodržiavať prípustná teplota okolia v rozsahu medzi -5 °C a $+50\text{ °C}$ (23 °F a 122 °F), pri dodržaní prípustnej relatívnej vlhkosti vzduchu medzi 20 a 95 % bez orosovania. Akumulátorová batéria by sa mala skladovať v rozsahu teploty medzi 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F), aby sa zabránilo poškodeniu akumulátorových článkov.

Montáž uhlovej skrutkovacej hlavy

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 30

Pri týchto priemyselných akumulátorových uhlových skrutkovačoch treba najprv namontovať vhodnú uhlovú skrutkovaciu hlavu „Uhlový skrutkovač“, strana 175).

► **Predtým, ako budete montovať, prestavovať alebo demontovať skrutkovaciu hlavu, sa presvedčte, či sa prepínač smeru otáčania nachádza v strednej polohe (blokovanie zapnutia), alebo či je ručného elektrického náradia vybratý akumulátor.**

Pridržiňte ručné elektrické náradie pomocou vidlicového kľúča 6 priloženého na plošku na kľúč 5 príruby uhlovej hlavy.

► **Náradie nikdy neupínajte za puzdro telesa náradia (za vonkajší obal)!**

Nasadíte uhlovú skrutkovaciu hlavu 3 na prírubu do železnej polohy a vidlicovým kľúčom 4 priloženým na plošku pre kľúč 19 utiahnite presuvnú maticu.

Vidlicovým kľúčom 6 pritom pridržiavajte prírubu uhlovej hlavy.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Pri týchto priemyselných akumulátorových uhlových skrutkovačoch musíte najprv namontovať vhodný plochý pohonný nástavec.

Obchod ponúka rozličné druhy plochých pohonných nástavcov. Na vhodný plochý pohonný nástavec sa opýtajte svojho odborného predajcu.

► **Dodržiavajte montážne predpisy pre plochý pohonný nástavec.**

ANGLE EXACT 25 – 200 | 30 – 300

Tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače je možné prevádzkovať len s uhlovou skrutkovacou hlavou 0 607 451 618.

Pomôcka na zavesenie – závesné zariadenie

Pomocou závesného strmienka 8 môžete toto ručné elektrické náradie upevniť do závesného zariadenia.

Nasadíte závesný strmienok 8 na ručné elektrické náradie a nechajte ho zaskočiť do upevňovacích štrbín 15.

► **Pravidelne kontrolujte stav závesného strmienka a háčik závesného prípravku.**

Nabíjanie

Upozornenie: Nabíjačky a akumulátory nie sú súčasťou dodávky (základnej výbavy) náradia.

Zobrazená sieťová zástrčka sa môže odlišovať od konkrétnej zástrčky na Vašom ručnom elektrickom náradí.

► **Dávajte pozor na to, aby nabíjačka a akumulátor boli vhodné pre Vašu domácu elektrickú sieť.**

Nabíjačka AL 2450 DV (pozri obrázok A)

Pripojte nabíjačku **21** pomocou zástrčky **22** na zdroj elektrického prúdu a zasuňte akumulátor **11** v správnej polohe do nabíjacej šachty nabíjačky.

► **Pri vkladaní alebo vyberaní akumulátora nepoužívajte nadmernú silu.** Akumulátory, ktoré sú vybavené zasúvacím kontaktom APT (Akku Pack Top), sú konštruované tak, aby sa dali vkladať do ručného elektrického náradia alebo do nabíjačky iba v správnej polohe.

Zelená dióda LED **23** začína blikať. Táto okolnosť indikuje tok nabíjacieho elektrického prúdu. Nabíjací proces sa automaticky zastaví v tej chvíli, keď bude akumulátor úplne nabitý. Keď prestane zelená dióda LED blikať, ale začne svietiť rovnomerným svetlom, nabíjací proces je ukončený.

Približne na 2 sekundy zaznie zvukový signál a takýmto spôsobom signalizuje úplné nabitie akumulátora.

Trvalé svietenie červenej indikácie LED **24** signalizuje nabíjanie redukovaným nabíjajúcim prúdom.

Keď červená indikácia LED blinká, žiadne nabíjanie nie možné.

Chyby – príčiny a odstránenie

Príčina	Odstránenie
Indikácie LED nesvietia	
Zástrčka nabíjačky nie je (nie je správne) zasunutá do zásuvky	Zástrčku zasuňte do zásuvky (zasuňte ju celkom)
Zásuvka, sieťová šnúra alebo nabíjačka je poškodená	Skontrolujte sieťové napätie, nabíjačku dajte prípadne preskúšať v autorizovanej servisnej opravovni ručného elektrického náradia Bosch
Nabíjanie nie je možné	
Teplota akumulátora sa nenachádza v prípustnom rozsahu	Ochladením alebo zohriatím znížte alebo zvýšte teplotu akumulátora tak, aby sa nachádzala v prípustnom rozsahu medzi 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F)
Kontakty akumulátora sú znečistené	Vyčistite kontakty akumulátora; napríklad viacnásobným zasunutím a vysunutím akumulátora, prípadne akumulátor vymeniť za nový
Akumulátor je pokazený	Akumulátor vymeniť za nový
Akumulátor nie je (celkom alebo správne) zasunutý	Zasuňte akumulátor (úplne) do nabíjacej šachty

Stabilizátor napätia (pozri obrázok B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Upozornenie: Priemyselné akumulátorové skrutkovače sa môžu alternatívne k prevádzke pomocou akumulátora používať aj so stabilizátorom napätia.

Zobrazená sieťová zástrčka sa môže odlišovať od konkrétnej zástrčky na Vašom ručnom elektrickom náradí.

► **Dávajte pozor na to, aby bol stabilizátor napätia vhodný pre Vašu domácu elektrickú sieť.**

Okrem stabilizátora napätia 4EXACT a vhodnej sieťovej šnúry potrebujete napätový adaptér, ktorý bude mať rovnaké menovité napätie ako Váš skrutkovač.

► **Napätie na stabilizátore napätia (indikácia diódami LED) sa musí zhodovať s napätím skrutkovača.** Tento stabilizátor napätia je vhodný výlučne pre priemyselné akumulátorové skrutkovače Bosch konštrukčných radov EXACT, ANGLE EXACT und BT-EXACT s napätím medzi 9,6 a 14,4 V. V inom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Tieto priemyselné skrutkovače sa nedajú používať so stabilizátorom napätia.

Prípojka na zdroj elektrického prúdu

Upozornenie: Pamätajte láskavo na to, že pri dodaní ručného elektrického náradia netvorí súčasť dodávky ani akumulátor, ani napätový adaptér, do ktorého by bolo ručné elektrické náradie vložené.

► **Akumulátory nikdy nenechávajte uložené v akumulátorovom náradí.** Akumulátory vydržia dlhšie a budú sa dať ľahšie nabíjať vtedy, keď ich budete uschovávať osobitne (nie v náradí). Pamätajte na to, že po dlhšom uskladnení treba akumulátor pred použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora

Pred vložením do ručného elektrického náradia nabíjate akumulátor vo vhodnej nabíjačke. Presný popis priebehu nabíjania nájdete v Návode na používanie nabíjačky a odkaz nájdete v tomto Návode na používanie (pozri „Nabíjanie“, strana 177).

Tento akumulátor je vybavený tepelnou poistkou NTC, ktorá dovoľí nabíjanie akumulátora len v rozsahu teplôt medzi 0 °C (+32 °F) a 45 °C (+113 °F). Vďaka tomu sa zabezpečí vyššia životnosť akumulátora. Ak sa akumulátor používa správnym spôsobom, môže sa dať znova nabíjať až 3 000-krát.

Nový akumulátor alebo akumulátor, ktorý sa dlhší čas nepoužíval, dáva plný výkon až po cca 5 nabíjaciach a vybiťaciach cykloch.

Akumulátory by sa mali dať nabíjať až vtedy, keď svieti indikáčna dióda LED „Stav nabitia akumulátora“ červenej farby.

178 | Slovensky

Vkladanie a vyberanie akumulátora

Posuňte prepínač smeru otáčania **14** do strednej polohy. To zablokuje vypínač **13** v polohe „VYP“, čím sa zabraňuje neúmyselnému náhodnému zapnutiu ručného elektrického náradia.

Zasuňte nabitý akumulátor **11** do rukoväte ručného elektrického náradia.

Dávajte pozor na to, aby bol akumulátor vložený v správnej polohe a aby uvoľňovacie tlačidlá **12** počuteľne zaskočili do rukoväte ručného elektrického náradia.

► **Pri vkladani alebo vyberaní akumulátora nepoužívajte nadmernú silu.** Akumulátory, ktoré sú vybavené zasúvacím kontaktom APT (Akku Pack Top), sú konštruované tak, aby sa dali vkladať do ručného elektrického náradia alebo do nabíjačky iba v správnej polohe.

Ak chcete akumulátor **11** vybrať, stlačte na oboch stranách uvoľňovacie tlačidlá **12** a vytiahnite akumulátor z rukoväte smerom dole.

Vkladanie a vyberanie napäťového adaptéra (pozri obrázok C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Vyhľadajte taký napäťový adaptér, ktorý sa hodí k sieťovému napätiu Vášho ručného elektrického náradia.

Sieťové (napäťové) adaptéry sa podľa napätia odlišujú vonkajšou farbou telesa pripájacieho konektora D-Sub **26**. Teleso pripájacieho konektora D-Sub pre napätie 9,6 V má svetlomodrú farbu a teleso pripájacieho konektora pre napätie 14,4 V má čiernu farbu.

► **Teleso adaptéra 28 sa smie montovať do priemyselného akumulátorového skrutkovača alebo z neho demontovať len vtedy, keď je stabilizátor napätia vypnutý, alebo keď je pripájací konektor 26 od stabilizátora napätia odpojený.**

Posuňte prepínač smeru otáčania **14** do strednej polohy. To zablokuje vypínač **13** v polohe „VYP“, čím sa zabraňuje neúmyselnému náhodnému zapnutiu ručného elektrického náradia.

Potom zasuňte teleso adaptéra **28** do rukoväte ručného elektrického náradia. Dávajte pozor na to, aby bolo teleso adaptéra vložené v správnej polohe a aby uvoľňovacie tlačidlá **12** počuteľne zaskočili do rukoväte ručného elektrického náradia.

Potom pripojte pripájací konektor **26** (zástrčku) napäťového adaptéra vhodného pre Vaše ručné elektrické náradie do pripájacieho konektora **25** (do zásuvky). Pripájací konektor **26** zaskrutkujte do pripájacieho konektora **25** tak, že obe skrutky **27** rukou dobre utiahnete.

Ak chcete napäťový adaptér demontovať, uvoľnite obe skrutky **27** na pripájacom konektore **26** vypnutého napäťového adaptéra a vytiahnite tento pripájací konektor (zástrčku) z pripájacieho konektora **25**.

Potom stlačte na oboch stranách uvoľňovacie tlačidlá **12** a vytiahnite teleso adaptéra **28** z rukoväte ručného elektrického náradia.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Tieto priemyselné skrutkovače sa nedajú používať so stabilizátorom napätia.

Výmena pracovného nástroja pri skrutkovacej hlave s rýchlopínacím skľučovadlom (pozri obrázok D)

► **Pri vkladani pracovného nástroja dávajte pozor na to, aby bol pracovný nástroj v skľučovadle dobre upevnený.** Ak by pracovný nástroj nebol pevne spojený so skľučovadlom (s upínacím mechanizmom), mohol by sa uvoľniť a už by sa stal nekontrolovateľným.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

Na tieto priemyselné uhlové skrutkovače si môžete objednať aj rovnú skrutkovaciu hlavu s rýchlopínacím skľučovadlom 1/4" (večné číslo 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Na tieto priemyselné uhlové skrutkovače si môžete objednať aj rovnú skrutkovaciu hlavu s rýchlopínacím skľučovadlom 1/4" (večné číslo 0 607 452 630).

Vkladanie pracovného nástroja

Rýchlopínacie skľučovadlo **29** potiahnite smerom dopredu. Zasuňte pracovný nástroj **1** do upínacej hlavy **2** a rýchlopínacie skľučovadlo opäť pusťte.

Používajte len pracovné nástroje s vhodnou stopkou (šesťhran 1/4").

Nepokúšajte sa vkladať do tohto rýchlopínacieho skľučovadla vrtáky.

Priemyselné akumulátorové skrutkovače s vypínacou spojkou nie sú vhodné na vrtanie. Táto spojka by sa Vám mohla automaticky a bez akejkoľvek výstrahy vypnúť. Ak by ste ďalej vrtali po vypnutí spojky, mohlo by sa ručné elektrické náradie z Vášho držania vyšmyknúť, a to v tom čase, keď vypínacia spojka znova zaberie.

Demontáž pracovného nástroja

Rýchlopínacie skľučovadlo **29** potiahnite smerom dopredu. Vyberte pracovný nástroj **1** z upínacej hlavy **2** a rýchlopínacie skľučovadlo opäť pusťte.

Výmena pracovného nástroja pri skrutkovacej hlave s vonkajším štvorhranom

► **Pri vkladani pracovného nástroja dávajte pozor na to, aby bol pracovný nástroj v skľučovadle dobre upevnený.** Ak by pracovný nástroj nebol pevne spojený so skľučovadlom (s upínacím mechanizmom), mohol by sa uvoľniť a už by sa stal nekontrolovateľným.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Na tieto priemyselné akumulátorové uhlové skrutkovače si môžete objednať uhlovú skrutkovaciu hlavu so štvorhranom 1/4" (večné číslo 0 607 453 617) ako aj uhlovú skrutkovaciu hlavu so štvorhranom 3/8" (večné číslo 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Na tieto priemyselné uhlové skrutkovače si môžete objednať uhlovú skrutkovaciu hlavu so štvorhranom 3/8" (večné číslo 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Tieto priemyselné uhlové skrutkovače sa dodávajú s uhlovou skrutkovacou hlavou so štvorhranom 3/8".

Vkladanie pracovného nástroja

Stlačte výstupok na štvorhrane upínacieho mechanizmu **2**, smerom dovnútra, napr. pomocou tenkého skrutkovača, a nasuňte pracovný nástroj **1** na štvorhran. Dbajte na to, aby výstupok zaskočil do príslušného otvoru ručného pneumatického náradia.

Demontáž pracovného nástroja

Zatlačte výstupok vo výreze pracovného nástroja **1** smerom dovnútra a vytiahnite pracovný nástroj zo skľučovadla **2**.

Výmena pracovného nástroja pri skrutkovacej hlavě s vnútorným šesťhranom (pozri obrázok E)

► **Pri vkladaní pracovného nástroja dávajte pozor na to, aby bol pracovný nástroj v skľučovadle dobre upevnený.** Ak by pracovný nástroj nebol pevne spojený so skľučovadlom (s upínacím mechanizmom), mohol by sa uvoľniť a už by sa stal nekontrolovateľným.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Na tieto priemyselné uhlové skrutkovače si môžete objednať uhlovú skrutkovaciu hlavu s vnútorným šesťhranom 1/4" (večné číslo 0 607 453 618).

Vkladanie pracovného nástroja

Zasuňte pracovný nástroj **1** do vnútorného šesťhranu upínacieho mechanizmu (upínacej hlavy) **2** tak, aby počuteľne zaskočil.

Demontáž pracovného nástroja

Vytiahnite pracovný nástroj **1** z upínacieho mechanizmu **2**, v nutnom prípade aj pomocou nejakých klieští.

Prevádzka



Noste osobné ochranné pomôcky a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie ochranných pomôcok ako sú ochranná prilba alebo chrániče sluchu podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižujú riziko poranenia.

Uvedenie do prevádzky

Keď budete chcieť ručné elektrické náradie zapnúť, mali by ste najprv nastaviť smer otáčania pomocou prepínača smeru otáčania **14**: Ručné elektrické náradie sa rozbehne iba v tom prípade, ak sa prepínač smeru otáčania **14** nenachádza v stredovej polohe (blokované zapnutia).

Nastavenie smeru otáčania (pozri obrázok F)

Pravobežný chod: Na zaskrutkovávanie skrutiek zatlačte prepínač smeru otáčania **14** smerom doľava až na doraz.

Ľavobežný chod: Na uvoľňovanie resp. odskrutkovávanie skrutiek zatlačte prepínač smeru otáčania **14** doprava až na doraz.

► **S prepínačom smeru otáčania 14 manipulujte len vtedy, keď je náradie vypnuté.**

Indikácia LED pracovné svetlo zapnuté

Pracovné svetlo **18** umožňuje osvetlenie miesta skrutkovania v prípade nepriaznivých svetelných pomerov. Pracovné svetlo **18** zapnete jemným stlačením vypínača **13**. Keď vypínač stlačíte silnejšie, ručné elektrické náradie sa zapne a pracovné svetlo bude svietiť ďalej.

► **Nepozerajte priamo do pracovného svetla, mohlo by Vás oslepiť.**

Zapínanie/vypínanie



Tieto skrutkovače sú vybavené **vypínacou spojku**, ktorá pracuje v závislosti od krútiaceho momentu a je nastaviteľná v uvedenom rozsahu. Inicializuje sa vtedy, keď sa dosiahne nastavený krútiaci moment.

Upozornenie: Keď používate skrutkovač s napätovým adaptérom, musíte najprv zapnúť stabilizátor napätia.

Ak chcete **zapnúť** ručné elektrické náradie stlačte vypínač **13** až na doraz.

Toto ručné elektrické náradie **sa vždy automaticky vypne**, len čo sa dosiahne nastavený krútiaci moment.

► **V prípade predčasného uvoľnenia vypínača 13 sa nastavený krútiaci moment nedosiahne.**

Aby ste ušetrili energiu, zapínajte ručné elektrické náradie iba vtedy, keď ho používate.

Pokyny na používanie

► **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja a pod.) ako aj pri transporte a úschove náradia dajte prepínač smeru otáčania do strednej polohy.** V prípade neúmyselného náhodného zapnutia vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

► **Na skrutku/maticu prikladajte ručné elektrické náradie iba vo vypnutom stave.** Otáčajúce sa pracovné nástroje by sa mohli zošmyknúť.

Nastavenie krútiaceho momentu (pozri obrázky G - I)

Krútiaci moment závisí od napätia pružiny vypínacej spojky. Táto vypínacia spojka vypína pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu rovnako pri pravobežnom ako aj pri ľavobežnom chode náradia.

Na nastavenie individuálneho krútiaceho momentu použite len nastavovací nástroj **30**, ktorý je súčasťou základnej výbavy náradia.

Posúvač nastavenia krútiaceho momentu **7** na ručnom elektrickom náradí posuňte úplne späť.

180 | Slovensky

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Zasuňte kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom **31** do pracovného nástroja **1** a pomaly ho otáčajte.

Len čo sa v otvore telesa ukáže malá priehlbinka (nastavovací kotúč **32**) v spojke, vložte do tejto priehlbinky nastavovací nástroj **30** a otáčajte ho.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Dodržiavajte informačné pokyny pre zakúpený plochý pohonný nástavec alebo záležitosť prekonzultujte so svojim odborným predajcom.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Vidlicovým kľúčom pomaly otáčajte upínací mechanizmus (upínaciu hlavu) **2**.

Len čo sa v otvore telesa ukáže malá priehlbinka (nastavovací kotúč **32**) v spojke, vložte do tejto priehlbinky nastavovací nástroj **30** a otáčajte ho.

Otáčanie v smere pohybu hodinových ručičiek dáva vyšší krútiaci moment, otáčanie proti smeru pohybu hodinových ručičiek dáva nižší krútiaci moment.

Demontujte (vyberte) nastavovací nástroj **30**. Posuňte posúvač **7** opäť smerom dopredu, aby ste chránili spojku pred znečistením.

Upozornenie: Potrebné nastavenie závisí od druhu skrutkového spojenia a najlepšie sa dá zistiť praktickou skúškou. Skúšobné skrutkové spojenie prekontrolujte pomocou momentového kľúča.

► **Nastavujte krútiaci moment len v uvedenom rozsahu výkonu, pretože inak by sa vypínacia spojka už neiniciovala.**

Označenie nastavenia krútiaceho momentu

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Pri týchto priemyselných akumulátorových uhlových skrutkovačoch treba najprv demontovať uhlovú skrutkovaciu hlavu, pozri odsek „Nastavovanie a demontovanie uhlovej skrutkovacej hlavy“, strana 181.

Teraz môžete označiť krútiaci moment podľa nasledovného popisu.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Na označovanie individuálne nastavených krútiacich momentov môžete značkový prstenec **17** zameniť za značkový prstenec inej farby.

Ak napríklad používate ručné elektrické náradie EXACT s krútiacim momentom 4,5 Nm, môžete použiť na označenie svojho krútiaceho momentu červené označovacie prstence. Ak používate v inej montážnej oblasti ďalšie ručné elektrické náradie EXACT, ktorých krútiaci moment je nastavený na 7,5 Nm, môžete použiť ďalšie označovacie prstence s inými farbami (čierny, modrý, zelený alebo žltý), aby ste označili krútiaci moment v tejto oblasti. Označovacie prstence rôz-

nych farieb sú vlastne iba pomôckou pre montérov, aby vedeli rýchlejšie identifikovať, aký krútiaci moment je na príslušnom ručnom elektrickom náradí nastavený.

Odtlačte označovací prstenec **17** pomocou nejakého tenkého skrutkovacieho hrotu, nejakej špachtle alebo niečím podobným.

Vždy používajte ručné elektrické náradie s namontovaným označovacím prstencom, aby ste si boli istí, že teleso náradia je chránené proti prachu a nečistote.

Indikácia LED**Indikácia LED Stav nabitia akumulátora**

Keď je potrebné nabíjanie akumulátora **11**, bliká indikácia LED **10** zelenej farby a okrem toho zaznieva zvukový signál. Potom je možné uskutočniť už len najviac 6-8 skrutkových spojov.

Ak svieti červená indikácia LED, kapacita akumulátora nestačí ani na jedno skrutkovanie, alebo ručné elektrické náradie bolo preťažené. Ručné elektrické náradie sa už nedá zapnúť.

Blokovanie zapínania zostáva aktívne dovtedy, kým sa z ručného elektrického náradia vyberie akumulátor a kým sa do neho znova vloží nabitý akumulátor.

Keď pracujete s napäťovým adaptérom, červená indikácia LED **10** signalizuje preťaženie.

Ak indikačná dióda LED **10** bliká červeným svetlom, je ručné elektrické náradie prehriate a mimo prevádzky. Počkajte chvíľu, nech sa blikanie po krátkej chvíli automaticky vypne, až potom začinite s ručným elektrickým náradím opäť pracovať.

Výrazne skrátená prevádzková doba ručného elektrického náradia po každom dobití akumulátora signalizuje, že akumulátor bude treba čoskoro vymeniť za nový. Spotrebované akumulátory dajte na likvidáciu podľa zákonných predpisov/podľa predpisov Vašej krajiny.

**Indikácia Skrutkové spoje**

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa aktivuje vypínacia spojka. Indikácia LED **9** svieti zelenou farbou.

Keď sa nastavený krútiaci moment nedosiahol, zasvieti indikácia LED **9** červenou farbou a súčasne sa ozýva zvukový signál. Skrutkový spoj treba urobiť znova.

Ochrana proti opakovaniu

Ak sa pri skrutkovaní iniciovala vypínacia spojka, motor sa vypne. Opätovné zapnutie je možné až po uplynutí prestávky v trvaní 0,7 sekundy. Takýmto spôsobom sa vyhnete neúmyselnému doťahovaniu už utiahnutých pevných skrutkových spojov.

Nastavenie uhlovej skrutkovacej hlavy

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Uhlovú skrutkovaciu hlavu **3** môžete prestavovať celkovo do ôsmich rozličných polôh.

Pridržte ručné elektrické náradie pomocou vidlicového kľúča **6** priloženého na plôšku na kľúč **5** príruby uhlovej hlavy.

► **Náradie nikdy neupínajte za puzdro telesa náradia (za vonkajší obal)!**

Pomocou vidlicového kľúča **4** priloženého na plôšku pre kľúč **19** uvoľnite presuvnú maticu. Posúvajte uhlovú skrutkovaciu hlavu **3** vždy o 45° až do želanej polohy a vidlicovým kľúčom **4** priloženým na plôšku pre kľúč **19** presuvnú maticu opäť utiahnite.

Vidlicovým kľúčom **6** pritom pridriavajte prírubu uhlovej hlavy.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Dodržiate informačné pokyny pre zakúpený plochý pohonný nástavec alebo záležitosť prekonzultujte so svojim odborným predajcom.

Nastavenie a demontovanie uhlovej skrutkovacej hlavy (pozri obrázok J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Uhlová skrutkovacia hlava **3** s upínacím mechanizmom **2** sa dá plynule prestavovať o 360°.

Uvoľnite kontramaticu **20**, tak, že vhodným nástrojom sa zaháčkujete do niektorého otvoru kontramaticy a budete ju otáčať v smere šípky **a** (ľavý závit).

Natočte uhlovú skrutkovaciu hlavu **3** v smere šípky **b**, až sa dosiahne požadovaný pracovný uhol, najviac však o hodnotu 360°.

Zafixujte uhlovú skrutkovaciu hlavu **3** v tejto pozícii tým, že protimaticu **20** otočíte do smeru šípky **c** proti uhlovej skrutkovacej hlave. Opäť dotiahnite protimaticu **20** s použitím uťahovacieho momentu max. 50 Nm.

Uhlová skrutkovacia hlava **3** sa dá demontovať aj kompletne, keď chcete označovací prstenec **17** zameniť za označovací prstenec inej farby, alebo keď chcete prestaviť pracovné svetlo náradia. Ešte predtým, ako budete prestavovať uhlovú skrutkovaciu hlavu, prestavte najprv pracovné svetlo do požadovanej polohy (pozri odsek „Prestavenie pracovného svetla LED“, strana 181).

Uvoľnite kontramaticu **20**, tak, že vhodným nástrojom sa zaháčkujete do niektorého otvoru kontramaticy a budete ju otáčať v smere šípky **a** (ľavý závit).

Otočte uhlovú skrutkovaciu hlavu **3** v smere šípky **b** tak, aby ste ju mohli demontovať.

Otáčajte kontramaticu **20** v smere šípky **a** smerom od telesa motora **33**.

Teraz môžete vymeniť označovací prstenec alebo prestaviť pracovné svetlo náradia.

- Otáčajte kontramaticu **20** v smere šípky **c** smerom k telesu motora **33** a uhlovú skrutkovaciu hlavu opäť naskrutkujte proti smeru šípky **b**.
- Fixujte uhlovú skrutkovaciu hlavu v tejto polohe takým spôsobom, že kontramaticu **20** otočíte v smere šípky **c**.
- Kontramaticu **20** opäť utiahnite uťahovacím momentom cca 50 Nm.

Prestavenie pracovného svetla LED (pozri obrázok K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Pri týchto priemyselných akumulátorových uhlových skrutkovačoch treba najprv demontovať uhlovú skrutkovaciu hlavu, pozri odsek „Nastavenie a demontovanie uhlovej skrutkovacej hlavy“, strana 181.

Prestavujte pracovné svetlo podľa nasledovného popisu.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF 30 | 30 – 300

Odtlačte označovací prstenec **17** pomocou nejakého tenkého skrutkovacieho hrotu, nejakej špachtle alebo niečím podobným.

Posuňte poistný krúžok **34** pomocou klieští na Seegerove poistky smerom dozadu na puzdro (obal) náradia.

Obe polovice držiaka LED **16**, ktoré obopínajú pracovné svetlo LED **18**, sa teraz dajú nastaviť do ktorejkoľvek ľubovoľnej polohy. Dávajte pozor na to, aby ste nepoškodili káblík pracovného svetla LED a zasuňte ho tak, aby ste ho nezlomili, do určeného dutého priestoru **35** v obale telesa náradia. Pracovné svetlo LED **18** znova zovrite pomocou oboch polovic telesa držiaka LED **16**.

Poistný Seegerov krúžok **34** a označovací prstenec **17** opäť potlačte späť do pôvodnej polohy.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

- ▶ **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja a pod.) ako aj pri transporte a úschove náradia dajte prepínač smeru otáčania do strednej polohy.** V prípade neúmyselného náhodného zapnutia vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- ▶ **Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.**

Keď akumulátor prestane správne fungovať, obráťte sa láskavo na autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch.

Mastenie ručného elektrického náradia



Mastivo:

Špeciálny prevodový tuk (225 ml)
Vecné číslo 3 605 430 009
Tuk Molykote
Motorový olej SAE 10/SAE 20

Každých 150 prevádzkových hodín vyčistite prevodovku pomocou málo agresívneho rozpúšťadla. Dodržiavajte pokyny výrobcu rozpúšťadla o používaní a likvidácii. Prevodovku potom namastite špeciálnym prevodovým tukom Bosch. Toto čistenie zopakujte po prvom čistení po každých ďalších 300 prevádzkových hodinách náradia.

182 | Magyar

Pohyblivé súčiastky vypínacej spojky namastite po každých uskutočnených 100 000 skrutkovacích spojoch niekoľkými kvapkami motorového oleja SAE 10/SAE 20. Klzná a rotujúca súčiastka namastite tukom Molykotefett. Pri tejto príležitosti súčasne prekontrolujte spojku, či nie je opotrebovaná, aby ste mali istotu, že nebude negatívne ovplyvnená opakovateľnosť a presnosť práce náradia. Potom treba znova nastaviť krútiaci moment spojky.

- **Práce na údržbe a oprave zverujte iba kvalifikovanému odbornému personálu.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť ručného elektrického náradia zostane zachovaná.

Autorizované servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

Mastiace a čistiace prostriedky likvidujte so zreteľom na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte zákonné predpisy.

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Firma Robert Bosch GmbH ručí za zmluvnú dodávku tohto produktu v rámci zákonných ustanovení/predpisov špecifických pre danú krajinu. V prípade reklamácie produktu sa lískavo obráťte na nasledovné pracovisko:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

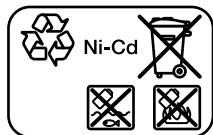
Likvidácia

Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.



Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separovane a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Akumulátory/batérie:



Ni-Cd: Nikel-kadmiové

Upozornenie: Tieto akumulátory obsahujú kadmium, vysoko jedovatý ťažký kov.

Ni-MH: Nikel-metalhydridové

Neodhadzujte opotrebované akumulátory/batérie do komunálneho odpadu, do ohňa ani do vody. Opatrebované akumulátory/batérie treba dať do zberu, na recykláciu alebo na likvidáciu neohrozujúcu životné prostredie.

Len pre krajinu EÚ:

Podľa smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie dať na recykláciu.

Zmeny vyhradené.

1 609 92A 37D | (4.11.16)

Magyar

Biztonsági előírások

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

▲ FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság

- **Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munkahelyét.** A rendtelenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- **Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújtják.
- **Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások

- **A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel látott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert.** A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- **Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését.** Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől.** Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábel hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgógépalkatrészekről.** Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon.** A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Bosch Power Tools

► **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

► **Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megdöntött dolgokon az elektromos kéziszerszámmal.** Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerzős használata közben komoly sérülésekhez vezethet.

► **Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

► **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvinné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot.** Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.

► **Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerzőszámokat vagy csavarokulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerzőszám vagy csavarokulcs sérüléseket okozhat.

► **Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa.** Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

► **Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszerket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részekről.** A bő ruhát, az ékszerket és a hosszú haját a mozgó alkatrészek magukkal rántathatják.

► **Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

► **Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.**

Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.

► **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.

► **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzattól és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerzőszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés megátalja a szerzőszám akaratlan üzembe helyezését.

► **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerzőszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.

► **A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javíttassa meg.** Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.

► **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerzőszámokat.** Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolott vágószerzőszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.

► **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerzőszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeladatok és a kivitelezendő munka sajátosságait.** Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

Az akkumulátoros elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

► **Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekben tölts fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.

► **Az elektromos kéziszerszámokban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja.** Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.

► **Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kis méretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

► **Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost.** A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égési borsérüléseket okozhat.

Szervíz-ellenőrzés

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.

Biztonsági előírások az ipari akkumulátoros könyökös csavarozók számára

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogantyúfelületeknél fogva tartsa, ha olyan munkát végez, amelynek során a csavar feszültség alatt álló, kívülről nem látható vezetékhez érhet.** Ha a csavar egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszám fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek.
- ▶ **Ne fúrjon és ne vágjon bele olyan falakba, vagy más rejtett tartományokba, amelyekben villanyvezetékek helyezkedhetnek el, és ne rögzítsen ilyen helyeken semmit se.** Ha ezt nem tudja elkerülni, kapcsoljon ki minden biztosítékot és védőkapcsolót, amely az adott terület áramellátását biztosítja.
- ▶ **A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően rögzítse.** Egy befogó szerkezettel vagy satuval rögzített munkadarab biztonságosabban van rögzítve, mintha csak a kezével tartaná.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz kapcsolja át a forgásirány-átkapcsolót a középállásba.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintések bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.
- ▶ **Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszámot.** A csavarok meghúzásakor vagy kioldásakor rövid időre igen magas reakciós nyomoték léphet fel.
- ▶ **Csak kifogástalan állapotú, nem elkopott betétszerszámokat használjon.** A megrongálódott betétszerszámok például könnyen eltörhetnek és személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhatnak.
- ▶ **A betétszerszámok beszerelésénél ügyeljen arra, hogy a betétszerszám szorosan ráilleszkedjen a szerszámbe-fogó egységbe.** Ha a betétszerszám nincs elég szorosan összekapcsolódva a szerszámbe-fogó egységgel, akkor a betétszerszám ismét kicsúszhat és nem lehet irányítani.
- ▶ **Hosszú csavarok behajtásakor dolgozzon óvatosan, a csavarfajtotól és az alkalmazásra kerülő betétszerszámtól függően a betét lecsúszhat a csavarfejről.** A hosszú csavarokat gyakran nem lehet jól kezelni és fennáll annak a veszélye, hogy a szerszám a csavarbehajtás során lecsúszik a csavarfejről és sérüléseket okoz.
- ▶ **Ügyeljen a beállított forgásirányra, mielőtt bekapcsolná az elektromos kéziszerszámot.** Ha például ki akar lazítani egy csavart és a készüléken olyan forgásirány van beállítva, hogy a készülék a csavart kilazítás helyett becsavarja, akkor az elektromos kéziszerszám gyakran egy hirtelen váratlan mozdulatot tesz.
- ▶ **Ne használja az elektromos kéziszerszámot fúrógépként.** A lekapcsoló tengelykapcsolóval felszerelt elektromos kéziszerszámok fúrásra nem alkalmazhatók. A tengelykapcsoló önműködően és figyelmeztetés nélkül lekapcsolhat.

Akkumulátor

- ▶ **Kerülje el a véletlen bekapcsolást. Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló kikapcsolt helyzetben van, mielőtt behelyezne egy akkumulátort.** Ha az elektromos kéziszerszámot egy újjával a be-/kikapcsolónál fogva tartja, vagy ha bekapcsolt elektromos kéziszerszám mellett helyezi be az akkumulátort, ez balesetekhez vezethet.
- ▶ **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.



Óvja meg az akkumulátort a forróságtól, például a tartós napsugárzástól, a tűztől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély.

- ▶ **Sohase zárja rövidre az akkumulátor pólusait.** Robbanásveszély.
- ▶ **Az akkumulátor tömítettsége különösen nagy terheléssel járó alkalmazási feltételek vagy igen magas hőmérsékletek esetén károkat szenvedhet. Egy tömítetlen akkumulátor esetén kerülje el a bőrrel vagy a szemmel való érintkezést.** Az akkumulátorfolyadék maró hatású és a szövetekben kémiai úton kiváltott égéses sérüléseket okozhat. Ha a folyadék érintkezésbe került a bőrrel, azt először szappannal és vízzel, majd citromlével és ecettel mossa le. Ha a folyadék a szembe jut, azt azonnal, legalább 10 percig öblítse vízzel, majd azonnal keressen fel egy orvost.
- ▶ **Csak az Ön termékének a típustábláján megadott feszültségű, eredeti Bosch-gyártmányú akkumulátort használjon.** Más akkumulátorok, például utánzatok, felújított akkumulátorok vagy idegen termékek használatakor a felrobbanó akkumulátorok sérüléseket és anyagi károkat okozhatnak.

A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük hajtassa ki a kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajlítva, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.

Rendeltetésszerű használat

ANGLE EXACT	2 3 6 7 7 - 900 8
	10 - 650 4 - 420 15 17 23
	25 - 200 25 - 250
	30 30 - 300 30 - 380
	40 - 280 50 - 210 60 - 170

Az elektromos kéziszerszám a megadott méret- és teljesítménytartományon belül csavarok, anyák és egyéb csavarbehajtások meghúzására és kilazítására szolgál.

Az elektromos kéziszerszám fúrógépként nem alkalmazható; a személyi sérülések és anyagi károk megelőzésére sohase használjon egy lekapcsoló tengelykapcsolóval ellátott elektromos kéziszerszámot fúrásra.

Az elektromos kéziszerszám lámpája az elektromos kéziszerszám közvetlen munkaterületének megvilágítására szolgál, a háztartásban lévő helyiségek megvilágítására nem alkalmas.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Az elektromos kéziszerszám lassú balrafordása miatt egy nyitott lapos lehajítással való üzemeltetésre szolgál. A készülék csak egy oldalról hozzáférhető helyeken való becsavarozásra alkalmas.

A készülék csavarkötések kilazítására nem alkalmas.

Az elektromos kéziszerszám fúrógépként nem alkalmazható; a személyi sérülések és anyagi károk megelőzésére sohase használjon egy lekapcsoló tengelykapcsolóval ellátott elektromos kéziszerszámot fúrásra.

Az elektromos kéziszerszám lámpája az elektromos kéziszerszám közvetlen munkaterületének megvilágítására szolgál, a háztartásban lévő helyiségek megvilágítására nem alkalmas.

Az ábrázolásra kerülő komponensek







A készülék ábrázolására kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalon található képeire vonatkozik.

- 1 Betétszerszám (például csavarhúzó-dió)
- 2 Szerszámbebefogó egység
- 3 Könyökös csavarozó fej
- 4 27 mm-es villáskulcs
- 5 Kulcsfelfektető felület a könyökös csavarozó fej karimáján
- 6 22 mm-es villáskulcs
- 7 Forgatónyomaték előválasztó tolóka
- 8 Akasztókengyel
- 9 „Csavarozás” LED-kijelző
- 10 „Akkumulátor töltési szint” LED-kijelző
- 11 Akkumulátor APT csatlakozó dugasszal
- 12 Akkumulátor reteszelés feloldó gomb




- 13 Be-/kikapcsoló
- 14 Forgásirány-átkapcsoló
- 15 A felakasztó kengyel számára szolgáló rögzítő rész
- 16 LED-tartó
- 17 Jelölőgyűrű
- 18 Munkahely megvilágító lámpa
- 19 Kulcsfelület a hollandianyán
- 20 Ellenanya
- 21 Töltőkészülék
- 22 Hálózati csatlakozó dugó
- 23 Zöld LED-kijelző a töltőkészüléken
- 24 Piros LED-kijelző a töltőkészüléken
- 25 Csatlakozó hüvely egy feszültségadapter számára a 4EXACT konstans feszültség szabályozón
- 26 D-Sub-csatlakozódugó
- 27 Csavarok a D-Sub-csatlakozódugón
- 28 Feszültség adapter
- 29 Gyorsváltó tokmány
- 30 Beállító szerszám
- 31 Hatszögletű dugóskulcs
- 32 Beállító tárcsa
- 33 Motorház
- 34 Biztosító gyűrű
- 35 A héjszerű háztést üreges része
- 36 Fogantyú (szigetelt fogantyú-felület)
- 37 Fogantyú (szigetelt fogantyú-felület)

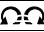


A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok




Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó ANGLE EXACT		2	3	6
Rendelési szám 0 602 490 647	... 656	... 652
Maximális forgatónyomaték kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerint	Nm	2/2	3/3	6/6
Üresjárat fordulatszám, n_0	perc ⁻¹	110	420	650
Névleges feszültség	V	9,6	9,6	9,6
Forgásirány				
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,0	1,0	1,0
Védettségi osztály		IP 20	IP 20	IP 20
Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó ANGLE EXACT		7	8	15
Rendelési szám 0 602 490 669	... 651	... 650
Maximális forgatónyomaték kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerint	Nm	7/7	9/9	15/15
Üresjárat fordulatszám, n_0	perc ⁻¹	110	420	250
Névleges feszültség	V	9,6	9,6	9,6
Forgásirány				
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,0	1,0	1,0
Védettségi osztály		IP 20	IP 20	IP 20

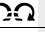

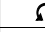
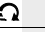
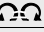
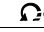

186 | Magyar

Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó ANGLE EXACT		17	23	30
Rendelési szám 0 602 490 675	... 673	... 671
Maximális forgatónyomaték kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerint	Nm	17/13	23/20	30/28
Üresjárat fordulat/szám, n ₀	perc ⁻¹	560	320	220
Névleges feszültség	V	14,4	14,4	14,4
Forgásirány				
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,5	1,5	1,5
Védettségi osztály		IP 20	IP 20	IP 20

Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Rendelési szám 0 602 490 690	... 693	... 691
max. forgatónyomaték kemény csavarozásnál, jobbraforgással*	Nm	10	16	20
n ₀ aljárati fordulatszám jobbra forgás során*	perc ⁻¹	340	440	300
Névleges feszültség	V	9,6	14,4	14,4
Forgásirány				
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,0	1,5	1,5
Védettségi osztály		IP 20	IP 20	IP 20

* Balra forgás esetén az elektromos kéziszerszámok lassabban forognak és alacsonyabb a forgatónyomatékuk. A betétszerszám fordulatszáma és forgatónyomatéka a lapos leállítás áttételi viszonyának megfelelően változik.

Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Rendelési szám 0 602 492 611	... 609	... 607
Maximális forgatónyomaték kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerint	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Üresjárat fordulat/szám, n ₀	perc ⁻¹	900	650	420
Névleges feszültség	V	9,6	9,6	9,6
Forgásirány				
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,0	1,0	1,0
Védettségi osztály		IP 20	IP 20	IP 20

Ipari akkumulátoros könyökös csavarozó ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Rendelési szám 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Maximális forgatónyomaték kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerint	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Üresjárat fordulat/szám, n ₀	perc ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Névleges feszültség	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Forgásirány								
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Védettségi osztály		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Ni-Cd-akkucsomag		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Rendelési szám 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Cellák száma		8	8	10	10	12	12
Akkumulátorfeszültség	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapacitás	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EP-TA-eljárás) szerint	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

Ni-MH-akkucsomag		9,6	12,0	14,4
Rendelési szám 2 607 335 681	... 683	... 685

Ni-MH-akkusomag		9,6	12,0	14,4
Cellák száma		8	10	12
Akkumulátorfeszültség	V	9,6	12,0	14,4
Kapacitás	Ah	2,6	2,6	2,6
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EP-TA-eljárás) szerint	kg	0,55	0,70	0,80

Könyökös csavarozó fej		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Rendelési szám 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
maximális forgatónyomaték kemény csavarozásnál az ISO 5393 szerint	Nm	20	25	30	20	20
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Egyenes csavarozófej			QC ○ 1/4"
Cikkszám			0 607 453 631
maximális forgatónyomaték kemény csavarozásnál az ISO 5393 szerint		Nm	6
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint		kg	0,22

Zaj és vibráció értékek

A zajméri eredmények az EN 60745 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű tipikus hangnyomásszintje 70 dB(A). Bizonytalanság K = 3 dB.

A munkavégzés alatti zajszint túllépheti a 80 dB(A)-t.

Viseljen fülvédőt!

a_{hp} rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K bizonytalanság az EN 60745 szabvány szerint:

Csavarozás: $a_{hp} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területein való használat során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző tartozékokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.

feszültség szabályozóhoz való csatlakoztatására szabad hasz-


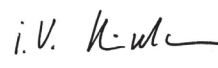
Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a „Műszaki Adatok” alatt leírt termék megfelel az alábbi szabványoknak és normatív előírásoknak: EN 60745, EN 50518 a 2009/125/EK (1194/2012. rendelet), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EK rendelkezések az irányelvek értelmében.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

 i.V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Összeszerelés

Szállítmány tartalma

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Ezek az ipari akkumulátoros könyökös csavarozók betétszerszámok, könyökös csavarozó fej, egyenes csavarozó fej, akkucsomag, töltőkészülék, konstans feszültség szabályozó vagy feszültség adapter nélkül kerülnek szállításra.

A feszültség adaptereket kizárólag a Bosch ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékeknek a 4EXACT konstansnál.

188 | Magyar

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ezek az ipari akkumulátoros könyökös csavarozók betétszerteszámok, lapos lehajtófej, közbenső karima, akkucsomag, töltőkészülék, konstans feszültség szabályozó vagy feszültség adapter nélkül kerülnek szállításra.

A feszültség adaptereket kizárólag a Bosch ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékeknek a 4EXACT konstans feszültség szabályozóhoz való csatlakoztatására szabad használni.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 30-300

Ezek az ipari akkumulátoros könyökös csavarozók betétszerteszámok, könyökös csavarozó fej, egyenes csavarozó fej, akkucsomag és töltőkészülék nélkül kerülnek szállításra.

Ezel az elektromos kéziszerszámok nem alkalmasak a konstans feszültség szabályozóval való üzemre.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Ezek az ipari akkumulátoros könyökös csavarozók könyökös csavarozó fejjel, de betétszerteszámok, akkucsomag és töltőkészülék nélkül kerülnek szállításra.

Ezel az elektromos kéziszerszámok nem alkalmasak a konstans feszültség szabályozóval való üzemre.

Üzemi és tárolási környezet

Az elektromos kéziszerszámot kizárólag zárt helyiségekben szabad üzemeltetni.

A készülék kifogástalan üzemének biztosítására a környezeti hőmérsékletnek a megengedett környezeti hőmérséklet tartományban, -5 °C és +50 °C (23 °F és 122 °F) között, kell lennie, a levegő megengedett relatív nedvességtartalma 20 és 95% között lehet, harmatképződés nélkül.

Az akkumulátort 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) közötti hőmérsékleten tárolja, nehogy az akkumulátorcellák megrongálódjanak.

A könyökös csavarozó fej felszerelése

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 30

Ezekre az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekre először egy hozzáillő könyökös csavarozó fejet (lásd „Könyökös csavarozó fej”, a 187. oldalon) kell felszerelni.

► **Győződjön meg arról, hogy a forgásirány-átkapcsoló a középső helyzetben áll (bekapcsolás reteszélése), vagy hogy az akkumulátort kivették az elektromos kéziszerszámából, mielőtt csavarozó fejet felszerelne, beállítana vagy leszerelne.**

Tartsa az elektromos kéziszerszámot a **6** villáskulccsal az **5** a könyökös csavarozó fej karimájának kulcsfelületénél fogva.

► **A berendezést sohasem fogja be a ház két felénél fogva!**

Tegye fel a **3** könyökös csavarozó fejet a kívánt helyzetben a karimára, és a **19** kulcsfelületre felhelyezett **4** villáskulccsal húzza meg szorosra a hollandiányát.

Eközben tartson ellen a sarokfej karimáján a **6** villáskulccsal.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

1 609 92A 37D | (4.11.16)

Bosch Power Tools

Ezekre az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekre először fel kell szerelni a lapos lehajtást.

A kereskedelembe különböző lapos lehajtások kaphatók. Kérdezze meg a szakboltban, milyen lapos lehajtás illik az Ön készülékéhez.

► **Tartsa be a lapos lehajtás felszerelési utasításait.**

ANGLE EXACT 25-200 | 30-300

Ezeket az ipari akkumulátoros könyökös csavarozókat csak a 0 607 451 618 számú könyökös csavarozó fejjel lehet üzemeltetni.

Felakasztó szerkezet

A **8** felakasztó kengyel segítségével az elektromos kéziszerszámot egy felakasztó szerkezetre lehet rögzíteni.

Tegye fel a **8** felakasztó kengyelt az elektromos kéziszerszámra auf, és pattintsa be a **15** részbe.

► **Rendszeresen ellenőrizze a felakasztó kengyel és a felakasztó szerkezet horgának az állapotát.**

A töltési folyamat

Megjegyzés: Töltőkészülékek és akkumulátorok nem részei a szállítmánynak.

Az ábrán látható hálózati csatlakozó dugó eltérhet az Ön elektromos kéziszerszámán található csatlakozó dugótól.

► **Ügyeljen arra, hogy a töltőkészülék és az akkumulátor megfeleljen az adott ország villamos hálózatának.**

Töltőkészülék AL 2450 DV (lásd az „A” ábrát)

Csatlakoztassa a **21** töltőkészüléket a **22** hálózati csatlakozó dugóval az elektromos energiaellátáshoz és dugja be az **11** akkumulátort a helyes helyzetben a töltőkészülék töltőkiosarába.

► **Az akkumulátor behelyezésekor/kivételkor ne alkalmazzon erőszakot.** Az APT csatlakozó érintkezővel (Akku Pack Top) ellátott akkumulátoroknak olyan a kivitele, hogy azokat csak a helyes helyzetben lehet az elektromos kéziszerszámba vagy a töltőkészülékbe behelyezni.

A zöld **23** LED-kijelző villogni kezd. Ez azt jelzi, hogy folyik a töltőáram. A töltési folyamat automatikusan leáll, amikor az akkumulátor teljesen feltöltött állapotba került.

Ha zöld LED-kijelző már nem villog, hanem egyenesen világít, a töltési folyamat befejeződött.

Ekkor kb. 2 másodpercre felhangzik egy akusztikus jel, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

A csökkentett töltőáramú töltési eljárást az piros **24** LED tartós fénye jelzi.

Ha a piros LED-kijelző villog, akkor töltésre nincs lehetőség.

Hibák – okaik és elhárításuk módja

A hiba oka	Elhárítás módja
A LED-kijelzők nem világítanak	
A töltőkészülék hálózati csatlakozó dugója nincs	Dugja be (helyesen és teljesen) a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatba
A töltőkészülék hálózati csatlakozó dugója nincs	Dugja be (helyesen és teljesen) a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatba

A hiba oka	Elhárítás módja
A dugaszoló aljzat, a hálózati csatlakozó kábel vagy a töltőkészülék hibás	Ellenőrizze a hálózati feszültséget és szükség esetén egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatával ellenőriztesse a töltőkészüléket
A készülékkal nem lehet tölteni	
Az akkumulátor hőmérséklete nincs a megengedett tartományban	Hozza az akkumulátor hőmérsékletét lehűtéssel vagy felmelegítéssel a megengedett, 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) közötti hőmérséklet tartományba
Az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek	Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit, ezt többek között az akkumulátor többszöri bedugásával és kihúzásával is el lehet érni, szükség esetén cserélje ki az akkumulátort
Az akkumulátor hibás	Cserélje ki az akkumulátort
Az akkumulátor nincs (helyesen) bedugva	Dugja be (teljesen) az akkumulátort az akkumulátor-töltőkörbe

Konstans feszültség szabályozó (lásd a „B” ábrát)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Megjegyzés: Az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékeket az akkumulátoros üzem alternatívájaként egy konstans feszültség szabályozóval is lehet üzemeltetni. Az ábrán látható hálózati csatlakozó dugó eltérhet az Ön elektromos kéziszerszámán található csatlakozó dugótól.

► Ügyeljen arra, hogy a konstans feszültség szabályozó megfeleljen az adott ország villamos hálózatának.

Az 4EXACT konstans feszültség szabályozón és a hozzáillő hálózati tápvezetéken kívül ehhez egy feszültség adapterre is szükség van, melynek a névleges feszültsége megegyezik a csavarozógép névleges feszültségével.

► A konstans feszültség szabályozó feszültségének (LED-kijelző) meg kell egyeznie a csavarozógép feszültségével. A konstans feszültség szabályozó kizárólag az EXACT, ANGLE EXACT és BT-EXACT sorozathoz tartozó Bosch gyártmányú 9,6 V és 14,4 V közötti feszültségű ipari akkumulátoros csavarozó készülékekhez használható. Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély áll fenn.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Ezeket az ipari akkumulátoros csavarozó készülékeket nem lehet a konstans feszültség szabályozóval üzemeltetni.

Csatlakozás az energiaellátáshoz

Megjegyzés: Kérjük vegye tekintetbe, hogy a szállításkor az elektromos kéziszerszámába sem egy akkumulátor, sem egy feszültség adapter nincs behelyezve.

► **Sohase tárolja az akkumulátort az akkumulátoros elektromos szerszámában.** Az akkumulátorok élettartama hosszabb marad és feltöltésük is egyszerűbb, ha az elektromos szerszámot elkülönítve kerülnek tárolásra. Ne felejtse el az akkumulátort egy hosszabb tárolás után a használat előtt teljesen feltölteni.

Az akkumulátor feltöltése

Mielőtt bedugná az akkumulátort az elektromos kéziszerszámába, egy megfelelő töltőkészülékben töltsön fel az akkumulátort. A töltési folyamat pontos leírása a töltőkészülék Kezelési Utasításában és ezen útmutató tájékoztatójában található (lásd „A töltési folyamat”, 188. oldal).

Az akkumulátor egy NTC típusú hőmérsékletellenőrző berendezéssel van felszerelve, amely az akkumulátor töltését csak 0 °C (+32 °F) és 45 °C (+113 °F) közötti hőmérséklet esetén teszi lehetővé. Ez igen magas akkumulátor-élettartamot biztosít. Helyes használat esetén az akkumulátort 3000-szer is fel lehet ismét tölteni.

Egy új, vagy hosszabb ideig használaton kívüli akkumulátor csak kb. 5 teljes feltöltési és kisütési ciklus után éri el a teljes teljesítményét.

Az akkumulátorokat csak akkor töltsön utána, ha az az elektromos kéziszerszám „Akkumulátor töltési szint” LED-kijelzője piros színben világít.

Az akkumulátor behelyezése és kivétele

Nyomja be a **14** forgásirány-átkapcsolót a középső helyzetbe. Ezzel a **13** be-/kikapcsolót a „KI” helyzetben reteszelve, ez meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan bekapcsolását.

Toljon bele egy feltöltött **11** akkumulátort az elektromos kéziszerszám fogantyújába.

Ügyeljen arra, hogy a helyes helyzetben tegye be az akkumulátort és arra, hogy a **12** reteszelésfeloldó gomb érezhetően beugorjon az elektromos kéziszerszám fogantyújába.

► **Az akkumulátor behelyezések/kivételek ne alkalmazzon erőszakot.** Az APT csatlakozó érintkezővel (Akku Pack Top) ellátott akkumulátoroknak olyan a kivétele, hogy azokat csak a helyes helyzetben lehet az elektromos kéziszerszámába vagy a töltőkészülékbe behelyezni.

A **11** akkumulátor kivételéhez nyomja meg a fogantyú mindkét oldalán található **12** reteszelésfeloldó gombot és húzza ki lefelé az elektromos kéziszerszám fogantyújából a akkumulátort.

A feszültség adapter behelyezése és kivétele (lásd a „C” ábrát)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Válasszon egy olyan feszültség adaptert, amely megfelel az elektromos kéziszerszám névleges feszültségének.

A feszültségadapterek feszültségét a **26** D-Sub csatlakozó dugó házának színjelzése segítségével lehet megkülönböztetni. A 9,6 V feszültséghez szolgáló D-Sub csatlakozó dugó háza világoskék, és a 14,4 V kivételhez fekete ház tartozik.

► **A 28 adapterházat csak kikapcsolt konstans feszültség szabályozó mellett, vagy csak abban az esetben szabad az ipari akkumulátoros csavarozó készülékbe beszerezni.**

190 | Magyar

ni, vagy abból kisserelni, ha a 26 csatlakozó dugó el van választva a konstans feszültség szabályozótól.

Nyomja be a 14 forgásirány-átkapcsolót a középső helyzetbe. Ezzel a 13 be-/kikapcsolót a „KI” helyzetben reteszelte, ez meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan bekapcsolását.

Toljon ezután bele a 28 adapterházat az elektromos kéziszerszám fogantyújába. Ügyeljen arra, hogy a helyes helyzetben tegye be az adapterházat és arra, hogy a 12 reteszelésfeloldó gomb érezhetően beugorjon az elektromos kéziszerszám fogantyújába.

Ezután dugja be az elektromos kéziszerszámához illő feszültség adapter 26 csatlakozó dugóját a 25 csatlakozó hüvelybe. Rögzítse szorosan a 26 csatlakozó dugót a 25 csatlakozó hüvelybe, ehhez kézzel szorítsa meg mindkét 27 csavart.

Ha ki akarja venni a feszültség adaptert, oldja ki a kikapcsolt állapotú konstans feszültség szabályozó 26 csatlakozó dugóján elhelyezett két 27 csavart és húzza ki a csatlakozó dugót a 25 csatlakozó hüvelyből.

Ezután nyomja meg mindkét oldalon a 12 reteszelésfeloldó gombot és húzza ki az 28 adapterházat az elektromos kéziszerszám fogantyújából.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 |
25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380
40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Ezeket az ipari akkumulátoros csavarozó készülékeket nem lehet a konstans feszültség szabályozóval üzemeltetni.

Szerszámcseré gyorsváltó tokmánnal használt csavarozó fej esetén (lásd a „D” ábrát)

▶ **A betétszerszámok beszerelésénél ügyeljen arra, hogy a betétszerszám szorosan ráilleszkedjen a szerszámbe-fogó egységbe.** Ha a betétszerszám nincs elég szorosan összekapcsolódva a szerszámbe-fogó egységgel, akkor a betétszerszám ismét kicsúszhat és nem lehet irányítani.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 – 900

Ezekhez az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekhez egy 1/4"-gyorsváltó tokmánnal felszerelt egyenes csavarozó fej (alkatrész szám 0 607 453 631) kapható.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Ezekhez az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekhez egy 1/4"-gyorsváltó tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész szám 0 607 452 630) kapható.

A betétszerszám behelyezése

Húzza le előre mutató irányban a 29 gyorsváltó fúrótokmányt. Dugja be az 1 betétszerszámot a 2 szerszámbe-fogó egységbe, majd ismét engedje el a gyorsváltó tokmányt.

Csak megfelelő végű (1/4"-os hatlap) betétszerszámot használjon.

Ne próbáljon meg ebbe a gyorsváltó tokmányba egy fúró-t behelyezni.

A lekapcsoló tengelykapcsolóval felszerelt ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékek fúrásra nem alkalmazhatók. A tengelykapcsoló önműködően és figyelmeztetés nélkül lekapcsolhat. Ha a tengelykapcsoló kikapcsolása után a keze-

lő tovább fúr, az elektromos kéziszerszám kiugorhat a kezéből, amíg a lekapcsoló tengelykapcsoló ismét le nem kapcsol.

A betétszerszám kivétele

Húzza le előre mutató irányban az 29 gyorsváltó fúrótokmányt. Vegye ki az 1 betétszerszámot a 2 szerszámbe-fogó egységből, majd ismét engedje el a gyorsváltó tokmányt.

Szerszámcseré külső négyszögös csavarozó fej esetén

▶ **A betétszerszámok beszerelésénél ügyeljen arra, hogy a betétszerszám szorosan ráilleszkedjen a szerszámbe-fogó egységbe.** Ha a betétszerszám nincs elég szorosan összekapcsolódva a szerszámbe-fogó egységgel, akkor a betétszerszám ismét kicsúszhat és nem lehet irányítani.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 15

Ezekhez az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekhez egy 1/4"-négyszögletű tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész szám 0 607 453 617), valamint egy 3/8"-négyszögletű tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész szám 0 607 453 620) kapható.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 17 |
23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Ezekhez az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekhez egy 3/8"-négyszögletű tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész szám 0 607 451 618) kapható.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

Ezek az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékek egy 3/8"-négyszögletű tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fejjel kerülnek szállításra.

A betétszerszám behelyezése

Nyomja be a 2 szerszámbe-fogó egység négyszögletű részén található csapot például egy keskeny csavarhúzóval és tolja rá az 1 betétszerszámot a négyszögletű részre. Ügyeljen arra, hogy a csap bepattanjon a betétszerszámon található bemélyedésbe.

A betétszerszám kivétele

Nyomja be az 1 betétszerszám bemélyedésében található csapot és húzza ki a betétszerszámot a 2 szerszámbe-fogó egységből.

Szerszámcseré belső hatlapos csavarozó fej esetén (lásd az „E” ábrát)

▶ **A betétszerszámok beszerelésénél ügyeljen arra, hogy a betétszerszám szorosan ráilleszkedjen a szerszámbe-fogó egységbe.** Ha a betétszerszám nincs elég szorosan összekapcsolódva a szerszámbe-fogó egységgel, akkor a betétszerszám ismét kicsúszhat és nem lehet irányítani.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 15

Ezekhez az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekhez egy 1/4"-belső hatlapos tokmánnal felszerelt könyökös csavarozó fej (alkatrész szám 0 607 453 618) kapható.

A betétszám behelyezése

Dugja be az **1** betétszámot a **2** számbefogó egység belső hatlapjába, amíg az érezhetően beugrik a reteszelési helyzetbe.

A betétszám kivétele

Húzza ki az **1** betétszámot a **2** számbefogó egységből, szükség esetén használjon erre egy fogót.

Üzemeltetés



Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata

jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.

Üzembe helyezés

Ha el akarja indítani az elektromos kéziszerszámot, akkor először állítsa be a **14** forgásirány-átkapcsolóval a forgásirányt: Az elektromos kéziszerszám csak akkor indul el, ha a **14** forgásirány-átkapcsoló nem a középhelyzetben (bekapcsolás reteszelése) van.

Forgásirány beállítása (lásd az „F” ábrát)

Jobbra forgás: A csavarok becsavarásához tolja el ütőkészig balra a **14** forgásirány-átkapcsolót.

Balra forgás: A csavarok kioldásához, illetve kicsavarásához tolja el ütőkészig jobbra a **14** forgásirány-átkapcsolót.

► **A 14 forgásirányváltó kapcsolót csak álló elektromos kéziszerszám mellett szabad átkapcsolni.**

A munkaterület megvilágító LED bekapcsolása

A munkaterület megvilágító **18** lámpa kedvezőtlen megvilágítás esetén a csavarozás helyének megvilágítására használható. A **18** munkaterület megvilágító lámpát a **13** be-/kikapcsoló enyhe megnyomásával lehet bekapcsolni. Ha a be-/kikapcsolót erősebben megnyomja, az elektromos kéziszerszám elindul és a munkaterület megvilágító lámpa továbbra is bekapcsolva marad.

► **Ne nézzen bele közvetlenül a munkaterület megvilágító lámpába, az elvakíthatja.**

Be- és kikapcsolás



A csavarozógépek egy a forgatónyomatéktól függően működésbe lépő **lekapcsoló tengelykapcsolóval** vannak felszerelve, amely a megadott tartományban beállítható. A tengelykapcsoló a beállított forgatónyomaték elérésekor lép működésbe.

Megjegyzés: Ha a csavarozógépet egy feszültség adapterrel üzemelteti, akkor a csavarozógép bekapcsolása előtt üzembe kell helyezni a konstans feszültség szabályozót.

Az elektromos kéziszerszám **bekapcsolásához** nyomja be ütőkészig a **13** be-/kikapcsoló gombot.

Az elektromos kéziszerszám a beállított forgatónyomaték elérésekor **automatikusan kikapcsolódik**.

► **Ha a 13 be-/kikapcsolót idő előtt elengedi, a készülék nem éri el az előre beállított forgatónyomatékokat.**

Az energia megtakarítására az elektromos kéziszerszámot csak akkor kapcsolja be, ha használja.

Munkavégzési tanácsok

► **Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcseré, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz kapcsolja át a forgásirány-átkapcsolót a középhelyzetbe.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

► **Az elektromos kéziszerszámot csak kikapcsolt készülék mellett tegye fel az anyacsavarra/a csavarra.** A forgó betétszerszámok lecsúszhatnak.

A forgató nyomaték beállítása (lásd a G – I ábrát)

A forgatónyomaték a lekapcsoló tengelykapcsoló rugójának előfeszítésétől függ. A lekapcsoló tengelykapcsoló a beállított nyomaték elérésekor mind jobbraforgás, mind balraforgás esetén szétkapcsol.

Az egyedi forgatónyomaték beállítására kizárólag a készülékkel szállított **30** beállítószerszámot használja.

Tolja teljesen hátra az elektromos kéziszerszám **7** tolokáját.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Dugjon bele az **1** betétszerszámba egy **31** imbuszkulcsot és lassan forgassa el.

Mihelyt a ház nyílásában láthatóvá válik a tengelykapcsoló kis méretű kiálló része (**32** beállító tárcsa), dugja bele a **30** beállítószerszámot ebbe a kiálló részbe és forgassa el.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ügyeljen a készülékhez vásárolt lapos leajtással kapcsolatos információkra, vagy kérdezze meg a szakboltot.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Forgassa el egy villáskulccsal lassan a **2** számbefogó egy séget.

Mihelyt a ház nyílásában láthatóvá válik a tengelykapcsoló kis méretű kiálló része (**32** beállító tárcsa), dugja bele a **30** beállítószerszámot ebbe a kiálló részbe és forgassa el.

Az óramutató járásával megegyező irányú elforgatás magasabb, az óramutató járásával ellenkező irányú elforgatás alacsonyabb forgatónyomatékokat eredményez.

Vegye ki a **30** beállító szerszámot. Tolja ismét előre a **7** tolokát, hogy megóvja a tengelykapcsolót az elszennyeződéstől.

Megjegyzés: A szükséges beállítás a csavaros kötés típusától függ és azt a legcélszerűbb egy gyakorlati próbával megállapítani. Egy dinamométer-kulccsal ellenőrizze a próbacsavarozást.

► **A forgatónyomatékokat csak a készülék megadott teljesítménytartományán belülre állítsa be, mivel ellenkező esetben a lekapcsoló tengelykapcsoló nem lép működésbe.**

192 | Magyar**A beállított fordulatszám megjelölése**

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Ezekről az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekről először el kell távolítani a könyökös csavarozó fejet, lásd „A könyökös csavarozó fej beállítása és eltávolítása”, az 192. oldalon.

Most a következőkben leírásra kerülő módon meg lehet jelölni a forgatónyomatékokat.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF | 30 | 30 – 300

Az individuálisan beállított forgatónyomatékok megjelölésére a **17** jelölőgyűrűt ki lehet cserélni egy más színű jelölőgyűrűre. Ha Ön például több 4,5 Nm forgatónyomatékú EXACT elektromos kéziszerszámot használ, akkor feltehet egy jelölőgyűrűt, amely ennek a forgatónyomatéknak a megjelölésére szolgál. Ha más, további EXACT elektromos kéziszerszámokat használ egy másik szerelési területen, melyek forgatónyomatéka 7,5 Nm-re van beállítva, akkor feltehet egy más színű (fekete, kék, zöld vagy sárga) jelölőgyűrűt, amely az ezen a területen használatos forgatónyomatékokat jelöli. A különböző színű jelölőgyűrű csak segítségként szolgál a szerelők számára, hogy gyorsabban felismerhessék, melyik forgatónyomaték van a mindenkori elektromos kéziszerszámon beállítva.

A **17** jelölőgyűrűt egy vékony csavarhúzóval, egy spatulyával, vagy valamilyen hasonló szerszámmal lehet a készülékről letolni.

Az elektromos kéziszerszámot mindig egy jelölőgyűrűvel használja, hogy biztos lehessen, hogy a ház a por és szennyezés behatolása ellen védve van.

LED-kijelző**„Akkumulátor töltési szint” LED-kijelző**

Ha az **11** akkumulátort fel kell tölteni, a **10** LED-kijelző zöld színben villog és egy akusztikus jel hangzik fel. Ezután már csak 6 – 8 csavarkötést lehet még végrehajtani.

Ha a LED-kijelző piros színben világít, a kapacitás már egy új csavarkötés létrehozására sem elegendő, vagy az elektromos kéziszerszámot túlterhelték. Az elektromos kéziszerszámot ekkor nem lehet bekapcsolni. A bekapcsolás reteszélése addig aktív marad, amíg ki nem húzzák az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból és be nem tesznek egy feltöltött akkumulátort.

Ha egy feszültség adapterrel dolgozik, akkor a piros **10** LED-kijelző a túlterhelési kijelzésére szolgál.

Ha a **10** LED-kijelző piros színben villog, az elektromos kéziszerszám túleledett és kikapcsolásra került. Várjon, amíg a villogás rövid idő múlva önműködően kialszik, mielőtt az elektromos kéziszerszámot ismét üzembe venné.

Ha az elektromos kéziszerszám működési időtartama minden egyes feltöltés után lényegesen rövidebb lesz, ez arra utal, hogy az akkumulátort nemsokára ki kell cserélni. Az elhasznált akkumulátort az illető országban érvényes törvényes előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

**„Csavarozás” kijelző**

A beállított forgatónyomaték elérésekor a lekapcsoló tengelykapcsoló kiold. A **9** LED-kijelző zöld színben világít.

Ha az előre beállított forgatónyomatékokat nem sikerült elérni, a **9** LED-kijelző piros színben gyullad ki és ezzel egyidejűleg felhangzik egy hangjelzés. Ekkor a csavarozást meg kell ismételní.

Visszakapcsolás eleni védelem

Ha egy csavarozás közben a lekapcsoló tengelykapcsoló működésbe lépett, a motor kikapcsolódik. A készüléket ekkor csak egy 0,7 másodperces szünet után lehet ismét bekapcsolni. Így el lehet kerülni egy már feszesre meghúzott csavar akaratlan ismételt meghúzását.

A könyökös csavarozó fej beállításának megváltoztatása

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

A **3** könyökös csavarozó fejet összesen nyolc különböző helyzetbe lehet beállítani.

Tartsa az elektromos kéziszerszámot a **6** villáskulccsal az **5** a könyökös csavarozó fej karimájának kulcsfelületénél fogva.

► A berendezést sohase fogja be a ház két felénél fogva!

Lazítsa ki a **19** kulcsfelületre felhelyezett **4** villáskulccsal a hollandianyát. Állítsa be a **3** könyökös csavarozó fejet 45°-ként elforgatva a kívánt helyzetbe, és húzza meg ismét szorosra a **19** kulcsfelületre felhelyezett **4** villáskulccsal a hollandianyát.

Eközben tartson ellen a sarokfej karimáján a **6** villáskulccsal.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ügyeljen a készülékhez vásárolt lapos leghajtással kapcsolatos információkra, vagy kérdezze meg a szakboltot.

A könyökös csavarozó fej beállítása és eltávolítása (lásd a „J” ábrát)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

A **3** könyökös csavarozó fejet a **2** szerszámbe fogó egységgel fokozatmentesen 360°-os szögben be lehet állítani.

Lazítsa ki a **20** ellenanyát, ehhez dugjon be egy megfelelő szerszámot az ellenánya egyik furatába és a nyíl által jelzett a irányba (balmenet) forgassa el.

Forgassa el a **3** könyökös csavarozó fejet a nyíl által jelzett b irányba, amíg el nem éri a kívánt munkavégzési szöveget, de az egész elforgatás nem haladhat meg egy teljes körbeforgatást 360°.

Rögzítse ebben a helyzetben a **3** könyökös csavarozó fejet, ehhez fordítsa el a **20** ellenanyát a könyökös csavarozó fejhez viszonyítva a nyíl által jelzett c irányban. Húzza meg ismét szorosra a **20** ellenanyát, használjon ehhez max. 50 Nm meghúzási nyomatékokat.

A **3** könyökös csavarozó fejet teljesen el is lehattávolítani, ha a **17** jelölőgyűrűt egy más színű jelölőgyűrűre akarja kicserélni, vagy ha be akarja állítani a munkaterület megvilágító lámpát. Állítsa először be a munkaterület megvilágító lámpát a

kívánt helyzetbe (lásd „A munkaterület megvilágító LED beállítás”, az 193. oldalon), mielőtt beállítaná a könyökös csavarozó fejet.

Lazítsa ki a **20** ellenanyát, ehhez dugjon be egy megfelelő szerszámot az ellenanya egyik furatába és a nyíl által jelzett **a** irányba (balmenet) forgassa el.

Forgassa el a **3** könyökös csavarozó fejet a nyíl által jelzett irányba **b**, amíg el nem tudja távolítani.

Csavarja le a **20** ellenanyát a nyíl által jelzett **a** irányba a **33** motorháztól.

Most kicserélheti a jelölőgyűrűt, vagy beállíthatja a munkaterület megvilágító lámpát.

- Csavarja rá a **20** ellenanyát a nyíl által jelzett **c** irányban a **33** motorháza és ismét csavarja fel a könyökös csavarozó fejet a nyíl által jelzett **b** irányba ellentétes irányban.
- Rögzítse a könyökös csavarozó fejet, ehhez forgassa el a **20** ellenanyát a nyíl által jelzett **c** irányba.
- Húzza meg ismét szorosra a **20** ellenanyát. Meghúzási nyomaték: kb. 50 Nm.

A munkaterület megvilágító LED beállítása (lásd a „K” ábrát)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Ezokról az ipari akkumulátoros könyökös csavarozó készülékekről először el kell távolítani a könyökös csavarozó fejet, lásd „A könyökös csavarozó fej beállítása és eltávolítása”, az 192. oldalon.

Ezután a következőkben leírtaknak megfelelően állítsa be a munkaterület megvilágító lámpát.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF 30 | 30 – 300

A **17** jelölőgyűrűt egy vékony csavarhúzóval, egy spatulával, vagy valamilyen hasonló szerszámmal lehet a készülékről letolni.

Tolja el a **34** biztosító gyűrűt egy biztosító gyűrű fogóval hátrafelé a héjszerű házra.

Most hozza a megfelelő helyzetbe a **16** LED-tartó két felét, amely a **18** a LED-lámpát átfogja. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a munkaterület megvilágító LED kábeljét, és tolja azt bele, megtörés nélkül a házban erre a célra kialakított **35** üregbe. Fogja át ismét a **18** munkaterület megvilágító LED-et a **16** LED-tartó mindkét héjával.

Nyomja vissza a **34** biztosító gyűrűt és a **17** jelölőgyűrűt ismét az eredeti helyzetbe.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcseré, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz kapcsolja át a forgásirány-átkapcsolót a középállásba.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

▶ Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

Ha az akkumulátor már nem működik, forduljon egy Bosch elektromos kéziszerszám Vevőszolgálathoz.

Az elektromos kéziszerszám kenése



Kenőanyag:

Különleges hajtóműzsír (225 ml)

Rendelési szám 3 605 430 009

Molykote-zsír

SAE 10/SAE 20 motorolaj

Az első 150 üzemóra elteltével tisztítsa meg egy gyenge oldószerrel a hajtóművet. Tartsa be az oldószer gyártójának az oldószer használatával és eltávolításával kapcsolatos tájékoztatóját. Ezután kenje meg a hajtóművet különleges Bosch hajtóműzsírral. Az első tisztítás után 300 üzemóránként ismételje meg a tisztítási eljárást.

100 000 csavarozás végrehajtása után olajozza meg a lekapcsoló tengelykapcsoló mozgatható részeit néhány csepp SAE 10/SAE 20 motorolajjal. A csúszó és gördülő alkatrészeket kenje meg Molykote-zsírral. Ekkor ellenőrizze a tengelykapcsoló kopását is, hogy biztos lehessen benne, hogy a kopás a megismételhetőségre és a pontosságra nincs hatással. Ezután a tengelykapcsoló forgató nyomatékát ismét be kell állítani.

- ▶ **A karbantartási- és javítási munkákkal csak szakképzett személyzetet bizzon meg.** Ez biztosítja, hogy az elektromos szerszám biztonságos szerszám maradjon.

Az erre feljogosított Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálat ezeket a munkákat gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

A kenő és tisztítószerkeket környezetbarát módon kell eltávolítani. Ügyeljen a törvényes előírások betartására.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás

A Robert Bosch Kft az illető országban érvényes törvényes előírásoknak megfelelően szavatolja az ezen termék szerződésnek megfelelő szállítását. A termékkel kapcsolatos panaszaiával forduljon a következő ponthoz:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám típusábráján található 10-jegyű cikkszámot.

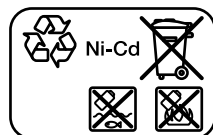
Eltávolítás

Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

194 | Русский

Akkumulátorok/elemek:**Ni-Cd:** Nikkel-kadmium

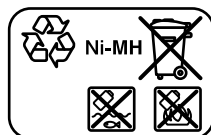
Figyelem: Ezek az akkumulátorok kadmiumot tartalmaznak, ez egy igen mérgező hatású nehézfém.

Ni-MH: Nikkel-metálhidrid

Sohase dobja ki az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétkébe, tűzbe, vagy vízbe. Az akkumulátorokat/elemeket, ha lehet, ki kell sütni, össze kell gyűjteni, újra fel kell használni, vagy a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell azokat a hulladékba eltávolítani.

Csak az EU-tagországok számára:

A 2006/66/EK irányelv értelmében a meghibásodott vagy elhasznált akkumulátorokat/elemeket újrafelhasználásra kell leadni.

A változtatások joga fenntartva.**Русский**

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- повреждён корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- ▶ **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ▶ **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- ▶ **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- ▶ **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- ▶ **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- ▶ **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.** Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под от-

крытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.

- ▶ **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- ▶ **Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
 - ▶ **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
 - ▶ **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.** Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
 - ▶ **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
 - ▶ **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
 - ▶ **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянута вращающимися частями.
 - ▶ **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылесоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- Применение электроинструмента и обращение с ним**
- ▶ **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

196 | Русский

- ▶ **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверьте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- ▶ **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками режут легче и их легче вести.
- ▶ **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Применение и обслуживание аккумуляторного инструмента

- ▶ **Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендуемых изготовителем.** Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.
- ▶ **Применяйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы.** Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.
- ▶ **Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут замкнуть полюса.** Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- ▶ **При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помо-**

щью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.

Сервис

- ▶ **Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по технике безопасности для промышленных аккумуляторных угловых шуруповертов

- ▶ **При выполнении работ, при которых шуруп может задеть скрытую электропроводку, держите электроинструмент за изолированные ручки.** Контакт шурупа с находящейся под напряжением проводкой может заряжать металлические части электроинструмента и приводить к удару электрическим током.
- ▶ **Не сверлите и не режьте в стенах или других скрытых участках, в которых могут проходить электрические провода, и не закрепляйте ничего на этих участках.** Если этого невозможно предотвратить, выключите все предохранители или защитные выключатели, которые предохраняют этот рабочий участок.
- ▶ **Закрепляйте заготовку.** Заготовка, установленная в зажимное приспособление или в тиски, удерживается более надежно, чем в Вашей руке.
- ▶ **До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т. д., а также при транспортировке электроинструмента установите переключатель направления вращения в среднее положение.** При непреднамеренном включении выключателя возникает опасность травмирования.
- ▶ **Держите крепко электроинструмент в руках.** При завинчивании и отвинчивании винтов/шурупов могут кратковременно возникать высокие обратные моменты.
- ▶ **Применяйте только безупречные, не изношенные рабочие инструменты.** Поврежденные рабочие инструменты могут, например, поломаться и привести к травмам и материальному ущербу.
- ▶ **При установке рабочего инструмента следите за тем, чтобы хвостовик инструмента был надежно вставлен в патрон.** Если рабочий инструмент не имеет прочной связи с патроном, то он может разболтаться и выйти из-под контроля.
- ▶ **Будьте осторожны при вворачивании длинных винтов/шурупов – опасность соскальзывания в зависимости от вида винта/шурупа и используемых рабочих инструментов.** Длинные винты/шурупы часто невозможно настолько контролировать, чтобы исключить опасность соскальзывания и травмирования при заворачивании.
- ▶ **Проверьте установленное направление вращения перед включением электроинструмента.** Если Вы, например, ходите вывернуть винт/шуруп, а направление вращения установлено на заворачивание, то может

возникнуть резкое неконтролируемое движение электроинструмента.

- ▶ **Не применяйте электроинструмент в качестве дрели.** Электроинструменты с отключающей муфтой не пригодны для сверления. Муфта может сработать автоматически и без предупреждения.

Аккумулятор

- ▶ **Предотвращайте непреднамеренное включение. Перед установкой аккумулятора убедитесь в том, что выключатель стоит в выключенном положении.** Ношение электроинструмента с пальцем на выключателе или установка аккумулятора во включенный электроинструмент может привести к несчастным случаям.
- ▶ **Не вскрывайте аккумулятор.** При этом возникает опасность короткого замыкания.



Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, воды и влаги. Существует опасность взрыва.

- ▶ **Не замыкайте накоротко аккумулятор.** Это создает опасность взрыва.
- ▶ **В чрезвычайных эксплуатационных или температурных условиях аккумуляторы могут стать неплотными. Вытекающая аккумуляторная жидкость не должна попадать на кожу или в глаза.** Аккумуляторная жидкость едкая и может привести к химическим ожогам ткани. Если эта жидкость попадет на кожу, то это место немедленно обмыть водой с мылом и потом обмыть лимонным соком или уксусом. При попадании этой жидкости в глаза промыть глаза в течение не менее 10 минут и немедленно обратиться к врачу.
- ▶ **Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи Bosch с напряжением, указанным на заводской табличке инструмента.** Использование других аккумуляторных батарей, напр., подделок, восстановленных аккумуляторных батарей или аккумуляторных батарей других производителей, чревато опасностью травм и материального ущерба в результате взрыва.

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями электроинструмента и оставляйте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

Применение по назначению

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Настоящий электроинструмент предназначен для заворачивания и выворачивания винтов/шурупов, гаек и других резьбовых пробок в указанном диапазоне размеров. Настоящий электроинструмент не пригоден для использования в качестве дрели; для предотвращения нанесения увечий людям и вещественного ущерба никогда не применяйте электроинструмент с отключающей муфтой для сверления.

Лампочка на электроинструменте предназначена для подсветки непосредственной зоны работы, она не пригодна для освещения помещения в доме.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

В результате низкой скорости в левом направлении вращения настоящий электроинструмент предназначен для работы с открытым плоским приводом. Он пригоден для выполнения соединений в местах, доступных только с одной стороны, например, на трубопроводах. Он не пригоден для раскрытия резьбовых соединений.

Настоящий электроинструмент не пригоден для использования в качестве дрели; для предотвращения нанесения увечий людям и вещественного ущерба никогда не применяйте электроинструмент с отключающей муфтой для сверления.

Лампочка на электроинструменте предназначена для подсветки непосредственной зоны работы, она не пригодна для освещения помещения в доме.

Изображенные составные части

Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- 1 Рабочий инструмент (например, головка)
- 2 Патрон
- 3 Угловая головка гайковерта
- 4 Гаечный ключ 27 мм
- 5 Лыски под ключ на фланце угловой головки
- 6 Вилочный ключ с размером 22 мм
- 7 Движок установки крутящего момента
- 8 Подвесная скоба
- 9 СИД-индикатор заворачивания
- 10 СИД-индикатор заряженности аккумулятора
- 11 Аккумулятор со штепсельным контактом «АРТ»
- 12 Кнопка разблокировки аккумулятора
- 13 Выключатель
- 14 Переключатель направления вращения
- 15 Шлицы для крепления подвесной скобы
- 16 Державка для СИД
- 17 Маркировочное кольцо
- 18 Подсветка
- 19 Лыски под ключ на накидной гайке
- 20 Контргайка
- 21 Зарядное устройство
- 22 Штепсельная вилка
- 23 Зеленый индикатор СИД на зарядном устройстве

198 | Русский

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 Красный индикатор СИД на зарядном устройстве | 32 Установочная шайба |
| 25 Присоединительное гнездо для адаптера напряжения на 4EXACT | 33 Корпус двигателя |
| 26 Штекере D-Sub | 34 Стопорное кольцо |
| 27 Привинтите к штекеру D-Sub | 35 Пустая полость под кожухом корпуса |
| 28 Адаптер напряжения | 36 Рукоятка (с изолированной поверхностью) |
| 29 Быстросменный патрон | 37 Рукоятка (с изолированной поверхностью) |
| 30 Настраиваемый инструмент | Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей. |
| 31 Шестигранный штифтовый ключ | |


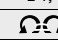
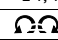
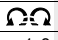
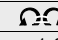
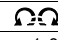


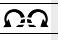
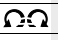



Технические данные

Промышленный аккумуляторный угловой шуруповерт ANGLE EXACT		2	3	6
Артикульный номер 0 602 490 647	... 656	... 652
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393	Нм	2/2	3/3	6/6
Число оборотов холостого хода n_0	мин ⁻¹	110	420	650
Номинальное напряжение	В	9,6	9,6	9,6
Направление вращения				
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20

Промышленный аккумуляторный угловой шуруповерт ANGLE EXACT		7	8	15
Артикульный номер 0 602 490 669	... 651	... 650
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393	Нм	7/7	9/9	15/15
Число оборотов холостого хода n_0	мин ⁻¹	110	420	250
Номинальное напряжение	В	9,6	9,6	9,6
Направление вращения				
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20

Промышленный аккумуляторный угловой шуруповерт ANGLE EXACT		17	23	30
Артикульный номер 0 602 490 675	... 673	... 671
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393	Нм	17/13	23/20	30/28
Число оборотов холостого хода n_0	мин ⁻¹	560	320	220
Номинальное напряжение	В	14,4	14,4	14,4
Направление вращения				
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,5	1,5	1,5
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20

Промышленный аккумуляторный угловой шуруповерт ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Артикульный номер 0 602 490 690	... 693	... 691
Макс. крутящий момент завинчивания при соединении жестких конструкционных материалов в правом направлении вращения*	Нм	10	16	20
Число оборотов холостого хода n_0 в правом направлении вращения*	мин ⁻¹	340	440	300
* В левом направлении электроинструменты вращаются медленнее и имеют более низкий крутящий момент. В соответствии с передаточным отношением плоского привода изменяется число оборотов и крутящий момент на рабочем инструменте.				

Промышленный аккумуляторный угловой шуруповерт ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF				
Номинальное напряжение	В	9,6	14,4	14,4				
Направление вращения								
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,5	1,5				
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20				
* В левом направлении электроинструменты вращаются медленнее и имеют более низкий крутящий момент. В соответствии с передаточным отношением плоского привода изменяется число оборотов и крутящий момент на рабочем инструменте.								
Промышленный аккумуляторный угловой шуруповерт ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420				
Артикульный номер 0 602 492 611	... 609	... 607				
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393	Нм	7/6,5	10/9	14/14				
Число оборотов холостого хода n_0	мин ⁻¹	900	650	420				
Номинальное напряжение	В	9,6	9,6	9,6				
Направление вращения								
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0				
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20				
Промышленный аккумуляторный угловой шуруповерт ANGLE EXACT		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
Артикульный номер 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393	Нм	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Число оборотов холостого хода n_0	мин ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Номинальное напряжение	В	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Направление вращения								
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Степень защиты		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Ni-Cd аккумуляторный блок		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Артикульный номер 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655	
Число ячеек		8	8	10	10	12	12	
Напряжение аккумулятора	В	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Емкость	А-ч	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4	
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80	
Аккумуляторный блок Ni-MH		9,6	12,0	14,4				
Артикульный номер 2 607 335 681	... 683	... 685				
Число ячеек		8	10	12				
Напряжение аккумулятора	В	9,6	12,0	14,4				
Емкость	А-ч	2,6	2,6	2,6				
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,55	0,70	0,80				
Угловая головка завинчивания		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	○ 1/4"		
Артикульный номер 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
Макс. крутящий момент при работе в жестких материалах по ISO 5393	Нм	20	25	30	20	20		
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		

200 | Русский

Ровная головка	QC 1/4"	
Товарный №	0 607 453 631	
Макс. крутящий момент при работе в жестких материалах по ISO 5393	Нм	6
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,22

Данные по шуму и вибрации

Уровень шума определен в соответствии с европейской нормой EN 60745.

Измеренный A-взвешенный уровень звукового давления электроинструмента составляет, как правило, 70 дБ(A). Недостоверность измерения K = 3 дБ.

Уровень шума на рабочем месте может превышать 80 дБ(A).

Пользуйтесь средствами защиты органов слуха!

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60745:

заворачивание: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Указанный в этих инструкциях уровень вибрации определен в соответствии со стандартизированной методикой измерений, прописанной в EN 60745, и может использоваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Уровень вибрации указан для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ, с различными принадлежностями, с применением сменных рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

Заявление о соответствии 

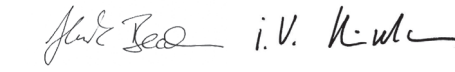
Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе «Технические данные» продукт отвечает следующим нормам и нормативным документам: EN 60745, EN 50518 в соответствии с положениями директив 2009/125/EC (Распоряжение 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Техническая документация (2006/42/EC):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Для эксплуатации со стабилизатором напряжения эти

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Сборка**Комплект поставки**

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Эти промышленные аккумуляторные угловые шуруповерты поставляются без рабочей оснастки, угловой сверлильной головки, прямой сверлильной головки, аккумуляторного блока, зарядного устройства, стабилизатора напряжения или трансформатора напряжения.

Адаптеры напряжения следует применять исключительно для присоединения промышленных аккумуляторных, угловых гайковертов Bosch к стабилизатору напряжения 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Эти промышленные аккумуляторные угловые шуруповерты поставляются без рабочей оснастки, плоской насадки, промежуточного фланца, аккумуляторного блока, зарядного устройства, стабилизатора напряжения или трансформатора напряжения.

Адаптеры напряжения следует применять исключительно для присоединения промышленных аккумуляторных, угловых гайковертов Bosch к стабилизатору напряжения 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Эти промышленные аккумуляторные угловые шуруповерты поставляются без рабочей оснастки, угловой сверлильной головки, прямой сверлильной головки, аккумуляторного блока и зарядного устройства.

Для эксплуатации со стабилизатором напряжения эти электроинструменты не пригодны.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Эти промышленные аккумуляторные угловые шуруповерты поставляются с угловой сверлильной головкой, но без рабочей оснастки, аккумуляторного блока и зарядного устройства.

Электроинструменты не пригодны.

Условия эксплуатации и хранения



Настоящий электроинструмент пригоден исключительно для эксплуатации в закрытых помещениях. Для безупречной работы допустимая температура окружающей среды должна выдерживаться в пределах от $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($23\text{ }^{\circ}\text{F}$ до $122\text{ }^{\circ}\text{F}$) при допустимой относительной влажности воздуха от 20 до 95 % без выпадения росы.

Аккумулятор следует хранить при температуре от $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) до $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$), чтобы предотвратить повреждения ячеек аккумулятора.

Установка угловой головки завинчивания

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 30

На эти промышленные, аккумуляторные, угловые гайковерты сначала следует установить соответствующую угловую головку завинчивания (см. «Угловая головка завинчивания», стр. 199).

► **Поставьте переключатель направления вращения в середину (блокировка включения) или выньте аккумулятор из электроинструмента до установки головки завинчивания.**

Гаечным ключом **6** держите электроинструмент за лыски под ключ **5** фланца угловой головки.

► **Не зажимайте электроинструмент за корпус!**

Установите угловую головку **3** в желаемое положение на фланце и закрутите гаечным ключом **4** за лыски **19** накидную гайку.

При этом удерживайте инструмент гаечным ключом **6** за фланец угловой головки.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

На эти промышленные, аккумуляторные, угловые гайковерты сначала следует установить соответствующую угловую головку завинчивания.

Торговля предлагает различные плоские приводы. Спросите Вашего специализированного продавца какой привод подходит к Вашему инструменту.

► **Учитывайте предписания по монтажу плоского привода.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Эти промышленные аккумуляторные угловые шуруповерты могут работать только с угловой сверлильной головкой 0 607 451 618.

Приспособление для подвешивания

С помощью подвесной скобы **8** Вы можете закрепить электроинструмент на приспособлении для подвешивания.

Установите на электроинструменте подвесную скобу **8** и зафиксируйте ее за прорези **15**.

► **Регулярно проверяйте состояние подвесной скобы и крюка в приспособлении для подвешивания.**

Процесс зарядки

Указание: Зарядные устройства и аккумуляторы не входят в комплект поставки.

Изображенная вилка сети может отличаться от вилки на Вашем электроинструменте.

► **Проверьте пригодность зарядного устройства и аккумулятора для Вашей электросети.**

Зарядное устройство AL 2450 DV (см. рис. А)

Подключите зарядное устройство **21** вилкой сети **22** к электропитанию и вставьте аккумулятор **11** правильно в зарядное гнездо устройства.

► **Не применяйте больших усилий при вставлении и изъятии аккумулятора.** Конструкция аккумуляторов с хвостовиком АРТ (Akku Pack Top) позволяет вставлять их в электроинструмент или в зарядное устройство только в правильной позиции.

Зеленый СИД-индикатор **23** начинает мигать. Это указывает на подачу зарядного тока. После полной зарядки аккумулятора процесс автоматически прекращается.

Постоянный свет зеленого СИД-индикатора указывает на окончание процесса зарядки.

Звуковой сигнал продолжительности ок. 2 сек говорит о полной заряженности аккумулятора.

Постоянный свет красного СИД-индикатора **24** говорит о зарядке аккумулятора с пониженным током.

Если красный СИД-индикатор мигает, то зарядка невозможна.

Неполадка – Причины и устранение

Причина	Устранение
СИД-индикаторы светятся	
Вилка сети зарядного устройства вставлена не полностью в розетку	Правильно вставить вилку в штепсельную розетку
Неисправность штепсельной розетки, кабеля питания или зарядного устройства	Проверить напряжение сети, при надобности сдать зарядное устройство в авторизованную мастерскую электроинструментов фирмы Bosch
Аккумулятор не заряжается	
Температура аккумулятора за пределами допустимого диапазона	Охлаждением или нагревом вывести температуру в допустимый диапазон от $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) до $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$).
Загрязнены контакты аккумулятора	Очистите контакты, напр., несколько раз подряд вынув и вставив аккумулятор в зарядное гнездо, при необходимости замените аккумулятор
Аккумулятор неисправный	Заменить аккумулятор
Аккумулятор вставлен не полностью	Правильно вставить аккумулятор в зарядное гнездо

202 | Русский

Стабилизатор напряжения (см. рис. В)**ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30**

Указание: Промышленные, аккумуляторные, угловые гайковерты могут эксплуатироваться с питанием от стабилизатора напряжения как альтернатива к питанию от аккумулятора.

Изображенная вилка сети может отличаться от вилки на Вашем электроинструменте.

► **Проверьте пригодность стабилизатора напряжения для Вашей электросети.**

Помимо стабилизатора напряжения 4EXACT и подходящего присоединительного шнура Вам требуется адаптер напряжения, предусмотренный для напряжения сети Вашего винтоверта.

► **Напряжение стабилизатора (светодиодный индикатор) должно соответствовать напряжению винтоверта.** Стабилизатор пригоден исключительно для промышленных винтовертов фирмы Бош типоразмерных рядов EXACT, ANGLE EXACT и VT-EXACT с напряжением от 9,6 В до 14,4 В. В противном случае возникает опасность пожара и взрыва.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Эти промышленные аккумуляторные шуруповерты не могут эксплуатироваться со стабилизатором напряжения.

Подключение питания

Указание: Учитывайте, пожалуйста, что при поставке в электроинструмент не установлен либо аккумулятор, либо адаптер напряжения.

► **Не храните аккумуляторы в аккумуляторном инструменте.** Аккумуляторы работают более продолжительно и их легче заряжать при отдельном хранении. Не забывайте, что после продолжительного хранения аккумулятор должен быть заряжен перед применением.

Зарядка аккумулятора

Заряжайте аккумулятор перед установкой в электроинструмент в пригодном зарядном устройстве. Точное описание процесса зарядки приведено в руководстве по эксплуатации зарядного устройства и в указаниях настоящего руководства (см. «Процесс зарядки», стр. 201).

Аккумулятор оснащен терморезистором для контроля температуры, который допускает зарядку только в диапазоне температуры от 0 °C (+32 °F) до 45 °C (+113 °F). Этим достигается увеличение срока службы аккумулятора. При правильной эксплуатации аккумулятор выдерживает до 3000 зарядок.

Новый или долгое время не использовавшийся аккумулятор достигает свою полную емкость только приблизительно после 5 циклов зарядки-разрядки.

Аккумуляторы следует ставить на подзарядку только при загорании красным светом СИД-индикатора заряженности «заряженность аккумулятора».

Установка и изъятие аккумулятора

Переведите переключатель направления вращения **14** в среднее положение. Этим блокируется выключатель **13** в положении «выкл.» и предотвращается случайное включение электроинструмента.

Вставьте заряженный аккумулятор **11** в рукоятку электроинструмента.

Следите за тем, чтобы аккумулятор был вставлен в правильном положении, и, чтобы клавиши фиксирования **12** слышимо защелкнулись в рукоятке электроинструмента.

► **Не применяйте больших усилий при вставлении и изъятии аккумулятора.** Конструкция аккумуляторов с хвостовиком АРТ (Akku Pack Top) позволяет вставлять их в электроинструмент или в зарядное устройство только в правильной позиции.

Для изъятия аккумулятора **11** нажмите на клавиши фиксирования на обеих сторонах **12** и вытяните аккумулятор вниз из рукоятки.

Установка и изъятие адаптера напряжения (см. рис. С)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Выберите подходящий для номинального напряжения Вашего электроинструмента адаптер напряжения.

Адаптеры напряжения отличаются цветом окраски корпуса присоединительной вилки D-Sub **26** в зависимости от напряжения. Корпус присоединительной вилки D-Sub на 9,6 В – светло-синего, на 14,4 В – черного цвета.

► **Корпус адаптера 28 допускается монтировать или демонтировать в промышленный аккумуляторный винтоверт только при выключенном стабилизаторе напряжения или при отключенной присоединительной вилке от стабилизатора напряжения 26.**

Переведите переключатель направления вращения **14** в среднее положение. Этим блокируется выключатель **13** в положении «выкл.» и предотвращается случайное включение электроинструмента.

Вставьте адаптер **28** в рукоятку электроинструмента. Следите за тем, чтобы адаптер был вставлен в правильном положении, и, чтобы клавиши фиксирования **12** слышимо защелкнулись в рукоятке электроинструмента.

Затем вставьте присоединительную вилку **26** подходящего к Вашему электроинструменту адаптера в присоединительное гнездо **25**. Привинтите присоединительную вилку **26** к присоединительному гнезду **25**, затянув для этого оба винта **27** рукой.

Для изъятия адаптера напряжения отвинтите оба винта **27** на присоединительной вилке **26** подключенного стабилизатора напряжения и выньте присоединительную вилку из присоединительного гнезда **25**.

Затем нажмите с обеих сторон на клавиши фиксирования **12** и вытяните адаптер **28** из рукоятки электроинструмента.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Эти промышленные аккумуляторные шуруповерты не могут эксплуатироваться со стабилизатором напряжения.

Смена рабочего инструмента на головке с быстросменным патроном (см. рис. D)

► При установке рабочего инструмента следите за тем, чтобы хвостовик инструмента был надежно вставлен в патрон. Если рабочий инструмент не имеет прочной связи с патроном, то он может разболтаться и выйти из-под контроля.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

Для этих промышленных, аккумуляторных, угловых гайковертов можно приобрести прямую головку с быстросменным патроном 1/4" (предметный номер 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Для этих промышленных, аккумуляторных, угловых гайковертов можно приобрести угловую головку с быстросменным патроном 1/4" (предметный номер 0 607 452 630).

Установка рабочего инструмента

Вытяните быстросъемный патрон **29** вперед. Вставьте рабочий инструмент **1** в посадочное гнездо **2** и отпустите быстросменный патрон.

Применяйте только рабочие инструменты с подходящим хвостовиком (шестигранник 1/4").

Не пытайтесь установить сверло в этот быстросменный патрон.

Промышленные, аккумуляторные, угловые гайковерты с отключающей муфтой не пригодны для сверления. Муфта может сработать автоматически и без предупреждения. Если Вы после выключения муфты будете дальше сверлить, то электроинструмент может вырваться у Вас из рук, пока отключающая муфта еще раз работает.

Изъятие инструмента из патрона

Вытяните быстросъемный патрон **29** вперед. Выньте рабочий инструмент **1** из посадочного гнезда **2**, и отпустите быстросменный патрон.

Смена рабочего инструмента на головке заворачивания с наружным четырехгранником

► При установке рабочего инструмента следите за тем, чтобы хвостовик инструмента был надежно вставлен в патрон. Если рабочий инструмент не имеет прочной связи с патроном, то он может разболтаться и выйти из-под контроля.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Для этих промышленных, аккумуляторных, угловых гайковертов можно приобрести угловую головку с четырехгранником 1/4" (предметный номер 0 607 453 617), а также угловую головку с четырехгранником 3/8" (предметный номер 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Для этих промышленных, аккумуляторных, угловых гайковертов можно приобрести угловую головку с четырехгранником 3/8" (предметный номер 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |

50 - 210 | 60 - 170

Эти промышленные, аккумуляторные, угловые гайковерты поставляются с угловой головкой с четырехгранником 3/8".

Установка рабочего инструмента

Вдавите штифт на посадочном четырехграннике головки **2**, например, с помощью узкой отвертки, и насадите рабочий инструмент **1** на четырехгранник. Следите за тем, чтобы штифт зафиксировал рабочий инструмент в выточке.

Изъятие инструмента из патрона

Вдавите штифт в выточку рабочего инструмента **1** и снимите рабочий инструмент с посадочного четырехгранника **2**.

Смена рабочего инструмента на головке с внутренним шестигранником (см. рис. E)

► При установке рабочего инструмента следите за тем, чтобы хвостовик инструмента был надежно вставлен в патрон. Если рабочий инструмент не имеет прочной связи с патроном, то он может разболтаться и выйти из-под контроля.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Для этих промышленных, аккумуляторных, угловых гайковертов можно приобрести угловую головку с внутренним шестигранником 1/4" (предметный номер 0 607 453 618).

Установка рабочего инструмента

Вставьте рабочий инструмент **1** во внутренний посадочный шестигранник инструмента **2** до фиксирования.

Изъятие инструмента из патрона

Вытяните рабочий инструмент **1** из посадочного гнезда **2**, при надобности с помощью цанги.

Работа с инструментом



Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Применяйте средства индивидуальной защиты, как то, защитную маску и спецобувь. Защитная каска и средства защиты органов слуха, согласно виду работы, снижают риск травмирования.

Включение электроинструмента

Перед включением электроинструмента сначала установите направление вращения с помощью переключателя **14**: Электроинструмент включается только в одном из крайних положений переключателя **14**, в среднем положении включение инструмента заблокировано.

Установка направления вращения (см. рис. F)

Правое направление вращения: Для завертывания шурупов прижмите переключатель направления вращения **14** влево до упора.

204 | Русский

Левое направление вращения: Для ослабления или выворачивания винтов/шурупов нажмите переключатель направления вращения **14** вправо до упора.

- ▶ **Переключатель направления вращения 14 допускается переключать только в состоянии покоя электроинструмента.**

Включение подсветки

Рабочее освещение **18** позволяет освещать место заворачивания при плохой общей освещенности. Рабочее освещение **18** включается при легком нажатии на выключатель **13**. При более сильном нажатии на этот выключатель включается электроинструмент и рабочее освещение продолжает светить.

- ▶ **Не смотрите прямо на подсветку, она может Вас ослепить.**

Включение/выключение



Шуруповерты оснащены **размыкающей муфтой**, которая настраивается в указанном диапазоне крутящего момента. Муфта срабатывает при достижении установленного крутящего момента.

Указание: При работе с питанием от стабилизатора напряжения сначала включите стабилизатор.

Для **включения** электроинструмента нажмите до упора выключатель **13**.

Электроинструмент **выключается автоматически** при достижении установленного крутящего момента.

- ▶ **При преждевременном отпуске выключателя 13 установленный крутящий момент не достигается.**

В целях экономии электроэнергии включайте электроинструмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с ним.

Указания по применению

- ▶ **До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т.д., а также при транспортировке электроинструмента установите переключатель направления вращения в среднее положение.** При непреднамеренном включении выключателя возникает опасность травмирования.
- ▶ **Устанавливайте электроинструмент на винт или гайку только в выключенном состоянии.** Вращающиеся рабочие инструменты могут соскользнуть.

Настройка крутящего момента (см. рис. G – I)

Крутящий момент зависит от предварительного напряжения пружины размыкающей муфты. Муфта срабатывает как при правом, так и левом направлении вращения при достижении установленного крутящего момента.

Для настройки индивидуального крутящего момента используйте только прилагающийся настроечный инструмент **30**.

Передвиньте движок **7** на электроинструменте полностью назад.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 |

23 | 25-200 | 30 | 30-300

Вставьте ключ для винтов с внутренним шестигранником **31** в рабочий инструмент **1** и медленно поворачивайте его.

Как только в отверстии корпуса станет видно небольшое углубление (установочная шайба **32**) в муфте, вставьте в него настроечный инструмент **30** и поверните.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Соблюдайте информации для Вашего прикупленного плоского привода или спросите Вашего специализированного продавца.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Гаечным ключом медленно поверните посадочный четырехгранник **2**.

Как только в отверстии корпуса станет видно небольшое углубление (установочная шайба **32**) в муфте, вставьте в него настроечный инструмент **30** и поверните.

Вращение по часовой стрелке увеличивает крутящий момент, вращение против часовой стрелки снижает крутящий момент.

Вывньте настроечный инструмент **30**. Передвиньте движок **7** вперед для защиты муфты от загрязнения.

Указание: Необходимая настройка зависит от вида резьбового соединения и находится лучше всего пробным путем. Пробное соединение проверить динамометрическим ключом.

- ▶ **Настраивайте крутящий момент только в указанном диапазоне, так как иначе размыкающая муфта не будет срабатывать.**

Маркировка настройки крутящего момента

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

На этих промышленных, аккумуляторных, угловых гайковертах сначала следует снять угловую головку завинчивания (см. «Изменение положения и снятие угловой головки завинчивания», стр. 205).

Теперь Вы можете сделать маркировку крутящего момента согласно следующему описанию.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF | 30 | 30-300

Для обозначения индивидуально настроенного крутящего момента Вы можете заменить маркировочное кольцо **17** на кольцо другого цвета.

Если Вы, например, используете несколько электроинструментов EXACT с крутящим моментом в 4,5 Нм, то Вы можете установить красные пометочные кольца для обозначения Вашего крутящего момента. Если Вы используете на другом монтажном участке еще несколько электроинструментов EXACT, крутящий момент которых установлен на 7,5 Нм, то Вы можете использовать пометочные кольца другого цвета для обозначения крутящего момента на этом участке. Пометочные кольца

разных цветов предусмотрены только как помощь для монтеров, чтобы иметь возможность быстро определить установленный крутящий момент соответствующего электроинструмента.

Отожмите маркировочное кольцо **17** тонким лезвием отвертки, шпателем или подобным инструментом.

Всегда используйте электроинструмент с маркировочным кольцом, чтобы быть уверенным, что корпус защищен от пыли и загрязнений.

Светодиодная индикация



СИД-индикатор заряженности аккумулятора

При необходимости зарядки аккумулятора **11** мигает СИД-индикатор **10** зеленым цветом и раздается звуковой сигнал. В таком случае можно выполнить еще 6 – 8 соединений.

Если СИД-индикатор светится красным светом, то емкости не хватит для нового соединения или электроинструмент перегружен. Электроинструмент невозможно включить. Блокировка выключателя остается активной, пока аккумулятор электроинструмента не будет заменен заряженным аккумулятором.

При работе с адаптером напряжения красный СИД-индикатор **10** сигнализирует перегрузку.

Мигание СИД-индикатора **10** указывает на перегрузку электроинструмента и его выключенное состояние. Через короткое время мигание автоматически прекращается и Вы можете снова включить электроинструмент.

Значительное сокращение продолжительности работы после зарядки указывает на старение аккумулятора и необходимость его скорой замены. Отработавшие аккумуляторы следует утилизировать согласно законным/специфичным для страны положениям.



Индикатор заворачивания

При достижении предварительно настроенного крутящего момента срабатывает размыкающая муфта. СИД-индикатор **9** светится зеленым цветом.

Если предварительно установленный крутящий момент не был достигнут, то СИД-индикатор **9** светится красным цветом и раздается звуковой сигнал. Операцию закручивания нужно повторить.

Защита от повторения

Если во время заворачивания сработала размыкающая муфта, то выключается также и двигатель. Повторное включение возможно только через 0,7 с. Этим Вы предотвращаете случайное подтягивание уже затянутых соединений.

Поворот угловой головки

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 |
23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Угловая головка заворачивания **3** имеет 8 различных рабочих положений.

Гаечным ключом **6** держите электроинструмент за лыски под ключ **5** фланца угловой головки.

► **Не зажимайте электроинструмент за корпус!**

Отвинтите гаечным ключом **4** за лыски **19** накидную гайку. Установите угловую головку **3** шагами в 45° в желаемую позицию и затяните гаечным ключом **4** за лыски **19** накидную гайку.

При этом удерживайте инструмент гаечным ключом **6** за фланец угловой головки.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Соблюдайте информации для Вашего прикупленного плоского привода или спросите Вашего специализированного продавца.

Изменение положения и снятие угловой головки заворачивания (см. рис. J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

Угловая головка заворачивания **3** с посадочным устройством **2** может быть бесступенчато повернута на 360°.

Отпустите контргайку **20**, вставив для этого подходящий инструмент в отверстие гайки и повернув ее в направлении стрелки **a** (левая резьба).

Поверните угловую головку гайковерта **3** в направлении стрелки **b** до достижения желаемого рабочего угла, но не более 360°.

Зафиксируйте угловую головку шуруповерта **3** в этом положении, поворачивая контргайку **20** в направлении стрелки **c** против угловой головки. Снова затяните контргайку **20** с макс. моментом затяжки в 50 Нм.

Угловая головка заворачивания **3** может быть полностью снята, чтобы заменить пометочное кольцо **17** кольцом другого цвета или для настройки рабочего освещения. Сначала установите рабочее освещение в желаемое положение (см. «Установка рабочего светодиодного освещения (СИД)», стр. 205), перед установкой угловой головки заворачивания.

Отпустите контргайку **20**, вставив для этого подходящий инструмент в отверстие гайки и повернув ее в направлении стрелки **a** (левая резьба).

Поверните угловую головку заворачивания **3** в направлении стрелки **b**, до положения, в котором Вы можете ее снять.

Поверните контргайку **20** в направлении стрелки **a** от корпуса двигателя **33**.

Теперь Вы можете заменить пометочное кольцо или установить рабочее освещение.

- Поверните контргайку **20** в направлении стрелки **c** к корпусу двигателя **33** и снова навинтите угловую головку заворачивания против направления стрелки **b**.
- Зафиксируйте угловую головку заворачивания вращением контргайка **20** в направлении **c**.
- Затяните контргайку **20** с моментом ок. 50 Нм.

Установка рабочего светодиодного освещения (СИД) (см. рис. K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

На этих промышленных, аккумуляторных, угловых гайковертах сначала следует снять угловую головку заворачивания (см. «Изменение положения и снятие угловой головки

206 | Русский

завинчивания», стр. 205).

Затем установите рабочее освещение согласно описанию ниже.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF
30 | 30-300

Отожмите маркировочное кольцо **17** тонким лезвием отвертки, шпателем или подобным инструментом.

Сдвиньте стопорное кольцо **34** шипцами для стопорных колец назад на кожух корпуса.

Обе полукрышки державки СИД **16**, которые закрывают со всех сторон светоизлучающий диодный светильник **18**, можно теперь установить в желаемую позицию. Осторожно, не повредите кабель светодиодного светильника и сдвиньте его без перегибов в предусмотренное полое пространство **35** в кожухе корпуса. Закройте опять светодиодный рабочий светильник **18** обеими полукрышками держателя **16**.

Запрессуйте стопорное кольцо **34** в пометочное кольцо **17** в первоначальную позицию.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

► **До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т.д., а также при транспортировке электроинструмента установите переключатель направления вращения в среднее положение.** При непреднамеренном включении выключателя возникает опасность травмирования.

► **Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать электроинструмент и вентиляционные щели в чистоте.**

Если аккумулятор больше не работает, то обратитесь, пожалуйста, в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов фирмы Bosch.

Смазка электроинструмента



Смазочный материал

Специальная редукторная смазка (225 мл)
Артикульный номер 3 605 430 009
«Моликотовая» смазка
Моторное масло SAE 10/SAE 20

После первых 150 рабочих часов очистите редуктор слабым растворителем. Следуйте указаниям изготовителя растворителя по применению и утилизации. После этого смажьте редуктор специальной редукторной смазкой Bosch. После первой очистки повторяйте эту процедуру с интервалом в 300 рабочих часов.

После 100 000 свинчиваний смазать отключающую муфту несколькими каплями моторного масла SAE 10/SAE 20. Смазывайте скользящие и катающиеся детали «моликотовой смазкой». При этой возможности проверьте муфту на износ, чтобы получить уверенность в соблюдении повторяемости и точности выключений. После этого следует заново установить крутящий момент муфты.

► **Поручайте выполнение техобслуживания и ремонта только квалифицированному персоналу.** Этим обеспечивается сохранность безопасности электроинструмента.

Сервисная мастерская фирмы Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

Смазочные материалы и средства для очистки должны утилизироваться экологически чистым образом. Выполняйте законные предписания.

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Фирма Robert Bosch GmbH несет ответственность за поставку в соответствии с договором этого продукта в рамках законных/специфичных для страны предписаний. С претензиями по этому продукту обращайтесь, пожалуйста, по адресу:

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Вашутинское шоссе, вл. 24

141400, г.Химки, Московская обл.

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приемных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте www.bosch-pt.ru
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке электроинструмента.

Утилизация

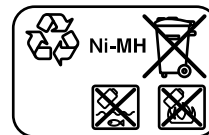
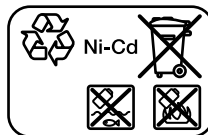
Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.



Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU о старых электрических и электронных инструментах и приборах и адекватному предписанию национального права, отслужившие свой срок электроинструменты должны отдельно

собираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

Аккумуляторы, батареи:



Ni-Cd: Никель-кадмиевые

Внимание: Эти аккумуляторы содержат кадмий – тяжелый

металл повышенной ядовитости.

Ni-MH: Никель-металлогидридные

Не выбрасывайте аккумуляторные элементы/батареи в бытовой мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторные элементы/батареи следует собирать – по возможности, в разряженном состоянии – для вторичной переработки или экологически чистой утилизации.

Только для стран-членов ЕС:

Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/ЕС.

Возможны изменения.

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Загальні застереження для електроприладів

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Прочитайте всі застереження і вказівки.

Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

Безпека на робочому місці

- ▶ **Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призвести до нещасних випадків.
- ▶ **Не працюйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- ▶ **Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей.** Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

Електрична безпека

- ▶ **Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери.** Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками.** Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ **Захищайте прилад від дощу і вологи.** Попадання води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються.** Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт.** Використання подовжувача, що

208 | Українська

розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.

- ▶ **Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

Безпека людей

- ▶ **Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся електроприладом, якщо Ви стомлені або знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків.** Мить неухважності при користуванні електроприладом може призвести до серйозних травм.
- ▶ **Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри.** Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
- ▶ **Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж увімкнути електроприлад в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений.** Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або підключення в розетку увімкнутого приладу може призвести до травм.
- ▶ **Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.** Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може призвести до травм.
- ▶ **Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу.** Це дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
- ▶ **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці до деталей приладу, що рухаються.** Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- ▶ **Якщо існує можливість монтувати пилівідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пило-відсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

Правильне поводження та користування електроприладами

- ▶ **Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для відповідної роботи.** З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.
- ▶ **Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим вимикачем.** Електроприлад, який не можна увімкнути

або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.

- ▶ **Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- ▶ **Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- ▶ **Старанно доглядайте за електроприладом. Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними знов.** Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
- ▶ **Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та легші в експлуатації.
- ▶ **Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи.** Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.

Правильне поводження та користування приладами, що працюють на акумуляторних батареях

- ▶ **Заряджайте акумуляторні батареї лише в заряджувальних пристроях, рекомендованих виготовлювачем.** Використання заряджувального пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.
- ▶ **Використовуйте в електроприладах лише рекомендовані акумуляторні батареї.** Використання інших акумуляторних батарей може призводити до травм та пожежі.
- ▶ **Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів.** Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
- ▶ **При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря.** Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри або опіки.

Сервіс

- ▶ **Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить безпеку приладу на довгий час.

Вказівки з техніки безпеки для промислових акумуляторних кутових шурупвертів

- ▶ **При роботах, коли гвинт може зачепити захвану електропроводку, тримайте електроінструмент за ізольовані рукоятки.** Зачеплення гвинтом проводки, що знаходиться під напругою, може заряджувати також і металеві частини електроінструмента та призводити до удару електричним струмом.
- ▶ **Не свердліть і не робіть прорізи в стінах або інших прихованих місцях, в яких може проходити електропроводка, і не закріплюйте там нічого.** Якщо цього не можливо уникнути, вимкніть всі запобігачі/захисні вимикачі, які захищають це робоче місце.
- ▶ **Закріплюйте оброблюваний матеріал.** За допомогою затискного пристрою або лещат оброблюваний матеріал фіксується надійніше ніж при триманні його в руці.
- ▶ **Перед будь-якими роботами з обслуговування електроприладу (напр., технічне обслуговування, заміна робочого інструмента тощо), а також перед його транспортуванням або зберіганням встановлюйте перемикач напрямку обертанням в середнє положення.** При ненавмисному приведенні в дію вимикача існує небезпека поранення.
- ▶ **Добре тримайте електроприлад.** При закручуванні і розкручуванні гвинтів можуть коротко виникати високі реакційні моменти.
- ▶ **Використовуйте лише бездоганні, не зношені робочі інструменти.** Пошкоджений робочий інструмент може, напр., переламатися та спричинити травми та пошкодження матеріальних цінностей.
- ▶ **Коли будете встромляти робочий інструмент, слідкуйте за тим, щоб робочий інструмент добре сів в затискач.** Якщо робочий інструмент не буде добре сидіти в затискачі, він може вискочити і Ви втратите контроль над ним.
- ▶ **Будьте уважними при закручуванні довгих шурупів/гвинтів: в залежності від виду шурупа/гвинта та робочого інструмента, що використовується, робочий інструмент може зісковзнути.** Іноколи важко тримати під контролем довгі шурупи/гвинти та існує небезпека того, що робочий інструмент може зісковзнути та Ви поранитеся.
- ▶ **Перед тим, як увімкнути електроприлад, перевірте встановлений напрямок обертання.** Якщо Вам, напр., треба відкрутити шуруп/гвинт, а напрямок обертання встановлений так, що шуруп/гвинт буде закручуватися, електроприлад може неконтрольовано сильно сіпнутися.
- ▶ **Не використовуйте електроприлад в якості електродріля.** Електроприлади з розчипною муфтою

не призначені для свердлення. Муфта може відключитися автоматично і без попередження.

Акумуляторна батарея

- ▶ **Уникайте ненавмисного вмикання. Перед тим, як встромляти акумуляторну батарею, впевніться, що вимикач вимкнтий.** Перенесення електроприладу з пальцем на вимикачі та встромлення акумуляторної батареї в увімкнутий електроприлад може призводити до нещасних випадків.
- ▶ **Не відкривайте акумуляторну батарею.** Існує небезпека короткого замикання.



Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, води та вологи. Існує небезпека вибуху.

- ▶ **Не можна закорочувати акумуляторну батарею.** Існує небезпека вибуху.
- ▶ **При екстремальних робочих та температурних умовах акумуляторні батареї можуть потекти. В такому разі запобігайте контакту із шкірою та очима.** В батареях міститься їдуча рідина, що може спричинити хімічний опік тканин. У разі потрапляння рідини на шкіру негайно промийте відповідне місце водою з милом і потім лимонним соком або оцтом. У разі потрапляння рідини в очі промийте очі принаймні протягом 10 хвилин водою та негайно зверніться до лікаря.
- ▶ **Використовуйте лише оригінальні акумулятори Bosch з напругою, що відповідає даним на заводській табличці Вашого інструменту.** При використанні інших акумуляторів, напр., підробок, відновлених акумуляторів або акумуляторів інших виробників, існує небезпека травм та пошкодження матеріальних цінностей внаслідок вибуху акумулятора.

Опис продукту і послуг

Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням приладу і тримайте її перед собою увесь час, коли будете читати інструкцію.

Призначення приладу

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

Електроприлад призначений для закручування і викручування гвинтів, гайок та різьбових кришок зазначеного розміру в зазначеному діапазоні потужності. Електроприлад не придатний для використання в якості електродріля; щоб запобігти травмам та пошкодженню

210 | Українська

матеріальних цінностей, ніколи не використовуйте електроприлад з розчіпною муфтою для свердлення.

Лампочка в електроінструменті призначена для підсвітлювання безпосередньої зони роботи, вона не придатна для освітлювання приміщень у будинку.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Через повільне обертання ліворуч електроприлад призначений для роботи з відкритим плоским валом відбору потужності. Він придатний для закручування гвинтів у місцях, що доступні лише з одного боку, напр., на трубопроводах.

Він не придатний для розкручування.

Електроприлад не придатний для використання в якості електродриля; щоб запобігти травмам та пошкодженню матеріальних цінностей, ніколи не використовуйте електроприлад з розчіпною муфтою для свердлення.

Лампочка в електроінструменті призначена для підсвітлювання безпосередньої зони роботи, вона не придатна для освітлювання приміщень у будинку.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінці з малюнком.

- 1 Робочий інструмент (напр., муфта)
- 2 Патрон
- 3 Кутова головка
- 4 Вилковий гайковий ключ з розміром під ключ 27 мм
- 5 Поверхня під ключ на фланці кутової головки
- 6 Вилковий гайковий ключ з розміром 22 мм
- 7 Двигок для встановлення оберտального моменту
- 8 Дужка для підвішування
- 9 Світлодіодний індикатор закручувань

10 Світлодіодний індикатор зарядженості акумуляторної батареї

- 11 Акумуляторна батарея з контактом АРТ
- 12 Кнопка розблокування акумуляторної батареї
- 13 Вимикач
- 14 Перемикач напрямку обертання
- 15 Кріпильний паз під дужку для підвішування
- 16 Кріплення для світлодіода
- 17 Маркірувальне кільце
- 18 Підсвітлювальний світлодіод
- 19 Поверхня під ключ на накладній гайці
- 20 Контргайка
- 21 Зарядний пристрій
- 22 Штпсель
- 23 Зелений світлодіод на зарядному пристрої
- 24 Червоний світлодіод на зарядному пристрої
- 25 Гніздо під адаптер напруги на 4EXACT
- 26 Роз'єм D-Sub
- 27 Гвинти на роз'ємі D-Sub
- 28 Адаптер напруги
- 29 Швидкозатискний патрон
- 30 Регульовальний інструмент
- 31 Торцовий ключ-шестигранник
- 32 Регульовальна шайба
- 33 Корпус мотора
- 34 Пружне стопорне кільце
- 35 Порожнина в корпусі
- 36 Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
- 37 Рукоятка (з ізольованою поверхнею)



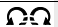
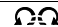
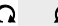


Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

Технічні дані

Промисловий акумуляторний кутовий шуруповерт ANGLE EXACT		2	3	6
Артикульний номер 0 602 490 647	... 656	... 652
Макс. оберտальний момент при закручуванні в жорсткі/м'які матеріали відп. до ISO 5393	Нм	2/2	3/3	6/6
Швидкість обертів на холостому ходу n_0	хвил. ⁻¹	110	420	650
Ном. напруга	В	9,6	9,6	9,6
Напрямок обертання				
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0
Ступінь захисту		IP 20	IP 20	IP 20

Промисловий акумуляторний кутовий шуруповерт ANGLE EXACT		7	8	15
Артикульний номер 0 602 490 669	... 651	... 650
Макс. оберտальний момент при закручуванні в жорсткі/м'які матеріали відп. до ISO 5393	Нм	7/7	9/9	15/15
Швидкість обертів на холостому ходу n_0	хвил. ⁻¹	110	420	250
Ном. напруга	В	9,6	9,6	9,6

Українська | 211

Промисловий акумуляторний кутовий шурупверт ANGLE EXACT		7	8	15				
Напрямок обертання								
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014		кг	1,0	1,0				
Ступінь захисту			IP 20	IP 20				
Промисловий акумуляторний кутовий шурупверт ANGLE EXACT		17	23	30				
Артикульний номер O 602 490 675	... 673	... 671				
Макс. обертальний момент при закручуванні в жорсткі/м'які матеріали відп. до ISO 5393		Нм	17/13	23/20				
Швидкість обертів на холостому ходу n_0		хвил. ⁻¹	560	320				
Ном. напруга		В	14,4	14,4				
Напрямок обертання								
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014		кг	1,5	1,5				
Ступінь захисту			IP 20	IP 20				
Промисловий акумуляторний кутовий шурупверт ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF				
Артикульний номер O 602 490 690	... 693	... 691				
Макс. обертальний момент, закручування в жорсткі матеріали, обертання праворуч*		Нм	10	16				
Швидкість обертів на холостому ходу n_0 , обертання праворуч*		хвил. ⁻¹	340	440				
Ном. напруга		В	9,6	14,4				
Напрямок обертання								
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014		кг	1,0	1,5				
Ступінь захисту			IP 20	IP 20				
* При обертанні ліворуч електроприлади працюють повільніше і їх обертальний момент зменшується. Відповідно до передатного відношення плоского вала відбору потужності змінюються кількість обертів і обертальний момент на робочому інструменті.								
Промисловий акумуляторний кутовий шурупверт ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420				
Артикульний номер O 602 492 611	... 609	... 607				
Макс. обертальний момент при закручуванні в жорсткі/м'які матеріали відп. до ISO 5393		Нм	7/6,5	10/9				
Швидкість обертів на холостому ходу n_0		хвил. ⁻¹	900	650				
Ном. напруга		В	9,6	9,6				
Напрямок обертання								
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014		кг	1,0	1,0				
Ступінь захисту			IP 20	IP 20				
Промисловий акумуляторний кутовий шурупверт ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Артикульний номер O 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Макс. обертальний момент при закручуванні в жорсткі/м'які матеріали відп. до ISO 5393		Нм	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45
Швидкість обертів на холостому ходу n_0		хвил. ⁻¹	200	245	300	380	280	210
Ном. напруга		В	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4
Напрямок обертання								
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014		кг	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6

212 | Українська

Промисловий акумуляторний кутовий шуруповерт ANGLE EXACT	25–200	25–250	30–300	30–380	40–280	50–210	60–170
Ступінь захисту	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Акумуляторний блок Ni-Cd		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Артикульний номер 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Кількість елементів		8	8	10	10	12	12
Напруга акумулятора	В	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Ємність	Агод.	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80
Акумуляторний блок Ni-MH		9,6	12,0	14,4			
Артикульний номер 2 607 335 681	... 683	... 685			
Кількість елементів		8	10	12			
Напруга акумулятора	В	9,6	12,0	14,4			
Ємність	Агод.	2,6	2,6	2,6			
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,55	0,70	0,80			
Кутова головка	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"		
Артикульний номер 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
Макс. обертальний момент, жорстка посадка відповід. до ISO 5393	Нм	20	25	30	20	20	
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23	
Рівна головка					QC ○ 1/4"		
Товарний номер					0 607 453 631		
Макс. обертальний момент, жорстка посадка відповід. до ISO 5393			Нм			6	
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014			кг			0,22	

Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шумів визначений відповідно до європейської норми EN 60745.

Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу становить, як правило 70 дБ(А). Похибка К = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(А).

Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка К визначені відповідно до EN 60745: закручування/відкручування гвинтів: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Зазначений в цих вказівках рівень вібрації був визначений за процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна користуватися для порівняння електроінструментів. Він придатний також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.

Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроінструменту для інших робіт, роботі з різним приладдям або з іншими змінними робочими інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього

інтервалу використання приладу може значно зростати. Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнтий або, хоч і увімкнтий, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу. Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне обслуговування електроприладу і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

Заява про відповідність 

Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що описаний у розділі «Технічні дані» продукт відповідає таким нормам і нормативним документам: EN 60745, EN 50518 відповідно до положень директив 2009/125/ЄС (Розпорядження 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ЄС.

Технічна документація (2006/42/ЄС):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Акумуляторну батарею слід зберігати при температурі від 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F), щоб запобігти пошкодженню акумуляторних елементів.

PPA
Henk Becker *i.V. K. Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Монтаж

Обсяг поставки

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Ці промислові акумуляторні кутові шуруповерти постачаються без робочих інструментів, кутової свердильної головки, рівної свердильної головки, акумуляторного блока, зарядного пристрою, стабілізатора напруги і трансформатора напруги.

Адаптери напруги дозволяється використовувати лише для під'єднання промислових акумуляторних кутових шуруповертів Bosch до стабілізатора напруги 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ці промислові акумуляторні кутові шуруповерти постачаються без робочих інструментів, плоскої насадки, проміжного фланця, акумуляторного блока, зарядного пристрою, стабілізатора напруги і трансформатора напруги.

Адаптери напруги дозволяється використовувати лише для під'єднання промислових акумуляторних кутових шуруповертів Bosch до стабілізатора напруги 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Ці промислові акумуляторні кутові шуруповерти постачаються без робочих інструментів, кутової свердильної головки, рівної свердильної головки, акумуляторного блока і зарядного пристрою. Ці електроприлади не придатні для роботи зі стабілізатором напруги.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Ці промислові акумуляторні кутові шуруповерти постачаються з кутовою свердильною головкою, але без робочих інструментів, акумуляторного блока і зарядного пристрою.

Ці електроприлади не придатні для роботи зі стабілізатором напруги.

Робоче середовище і зберігання



Електроприлад придатний для експлуатації виключно в приміщенні.

Для бездоганної роботи допустима температура зовнішнього середовища має знаходитися в межах від -5 °C до +50 °C (від 23 °F до 122 °F), при допустимій відносній вологості повітря від 20 до 95% без утворення роси.

Монтаж кутової головки

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30

В цих промислових акумуляторних кутових шуруповертах треба спочатку монтувати придатну кутову головку (див. «Кутова головка», стор. 212).

► **Перш ніж монтувати, регулювати або демонтувати головку шуруповерта, упевніться в тому, що перемикач напрямку обертання встановлено посередині (блокатор вимикача) і акумулятор вийнято з електроприладу.**

Міцно тримайте електроприлад вилковим гайковим ключем **6** за поверхню під ключ **5** на фланці кутової головки.

► **Ні в якому разі не тримайте прилад за корпус!**

Встановіть кутову головку **3** в бажаному положенні на фланець і затягніть накидну гайку, взявшись вилковим гайковим ключем **4** за поверхню під ключ **19**.

При цьому притримуйте вилковим гайковим ключем **6** фланець кутової головки.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

В цих промислових акумуляторних кутових шуруповертах треба спочатку монтувати плоский вал відбору потужності.

В продажу пропонуються різні плоскі вали відбору потужності. Зверніться в спеціалізований магазин за придатним плоским валом відбору потужності.

► **Зважайте на інструкції з монтажу плоского валу відбору потужності.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Ці промислові акумуляторні шуруповерти можуть працювати лише з кутовою свердильною головкою 0 607 451 618.

Пристосування для підвішування

Електроприлад можна підвісити за дужку для підвішування **8**.

Надіньте дужку для підвішування **8** на електроприлад і дайте їй зайти у зачеплення у пазу **15**.

► **Регулярно перевіряйте стан дужки для підвішування та гак пристосування для підвішування.**

Заряджання

Вказівка: Зарядні пристрої і акумуляторні батареї не входять в обсяг поставки.

Зображений штапсель може відрізнятись від штапселя на Вашому електроприладі.

► **Слідкуйте за тим, щоб зарядний пристрій і акумуляторна батарея були придатні для мережі Вашої країни.**

214 | Українська**Зарядний пристрій AL 2450 DV (див. мал. А)**

Підключіть зарядний пристрій **21** штепселем **22** до джерела живлення і встроміть акумуляторну батарею **11** в правильному положенні в зарядне гніздо зарядного пристрою.

► **При встромлянні/вийманні акумуляторної батареї не застосовуйте силу.** Акумуляторні батареї з контактом АРТ (Akku Pack Top) розроблені таким чином, щоб їх можна було встромити в електроприлад або зарядний пристрій лише у правильному положенні.

Зелений світлодіодний індикатор **23** починає мигати. Це свідчить про проходження зарядного струму. Процес заряджання припиняється автоматично, коли акумуляторна батарея буде повністю заряджена. Якщо зелений світлодіодний індикатор перестав мигати і загорівся рівномірним світлом, процес заряджання припинений.

Звуковий сигнал лунає протягом приблизно 2 секунд і свідчить про те, що акумуляторна батарея повністю зарядилася.

Постійне свічення червоного світлодіодного індикатора **24** свідчить про заряджання зменшеним струмом. Коли мигає червоний світлодіодний індикатор, заряджання не можливе.

Несправності – Причини і усунення

Причина	Що робити
Світлодіодні індикатори не світяться	
Не (повністю) встромлений штепсель зарядного пристрою	(Добре) встроміть штепсель зарядного пристрою у розетку
Несправна розетка зарядного пристрою	Перевірте напругу в мережі та за необхідністю перевірте зарядний пристрій в сервісній майстерні для електроприладів Bosch

Заряджання не здійснюється

Температура акумуляторної батареї поза межами допустимого діапазону	Дайте акумуляторній батареї охолонути або нагрітися до допустимого діапазону від 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F)
Забруднилися контакти акумуляторної батареї	Прочистіть контакти (наприклад, декілька разів встромивши та вийнявши акумулятор), при необхідності замініть акумуляторну батарею
Акумуляторна батарея несправна	Поміняйте акумуляторну батарею
Акумуляторна батарея не (повністю) встромлена	(Повністю) встроміть акумуляторну батарею в зарядне гніздо

Стабілізатор напруги (див. мал. В)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Вказівка: Промислові акумуляторні кутові шуруповерти можуть працювати як від акумуляторної батареї, так і від стабілізатора напруги.

Зображений штепсель може відрізнятись від штепселя на Вашому електроприладі.

► **Слідкуйте за тим, щоб стабілізатор напруги був придатний для мережі Вашої країни.**

Крім стабілізатора напруги 4EXACT та відповідного шнура живлення, Вам потрібний адаптер напруги з такою самою номінальною напругою, як у Вашого шуруповерта.

► **Напруга в стабілізаторі напруги (світлодіод) має відповідати напрузі шуруповерта.** Стабілізатор напруги придатний лише для промислових акумуляторних шуруповертів Bosch серії EXACT, ANGLE EXACT і VT-EXACT з напругою від 9,6 В до 14,4 В. В протилежному випадку існує небезпека пожежі і вибуху.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Ці промислові акумуляторні шуруповерти не можна експлуатувати разом із стабілізатором напруги.

Підключення до джерела живлення

Вказівка: Будь ласка, зверніть увагу на те, що ані акумуляторна батарея, ані адаптер напруги під час поставки не встромлені в прилад.

► **Ніколи не зберігайте акумуляторні батареї в приладі.** Акумуляторних батарей вистачає на довше і вони краще заряджаються, якщо вони зберігаються окремо. Якщо акумуляторна батарея довгий час не була в роботі, перед її застосуванням не забудьте повністю зарядити її.

Заряджання акумулятора

Перед тим, як вставити акумуляторну батарею в електроприлад, зарядіть її в придатному зарядному пристрої. Точний опис процедури заряджання див. в інструкції до зарядного пристрою і вказівках у цій інструкції (див. «Заряджання», стор. 213).

Акумуляторна батарея має NTC-елемент для контролю за температурою, який допускає заряджання лише в температурному діапазоні від 0 °C (+32 °F) до 45 °C (+113 °F). Цим забезпечується тривалий експлуатаційний резерв акумулятора. При правильній експлуатації акумуляторну батарею можна заряджати до 3 000 разів.

Новий акумулятор або такий, що не використовувався протягом тривалого часу, потребує для досягнення своєї повної ємності прибіл. 5 циклів заряджання/розряджання.

Акумуляторні батареї треба підзаряджати лише тоді, коли світлодіодний індикатор «зарядженості акумуляторної батареї» електроприладу світиться червоном кольором.

Встромляння і виймання акумуляторної батареї

Притисніть перемикач напрямку обертання **14** в середнє положення. Це блокує вимикач **13** в положенні «вимкнуто» і запобігає ненавмисному вмиканню електроприладу.

Встроміть заряджений акумулятор **11** в рукоятку електроприладу.

Слідкуйте за тим, щоб акумулятор був встромлений у правильному положенні і кнопки розблокування **12** відчутно зайшли у зачеплення в рукоятці електроприладу.

► **При встромлянні/вийманні акумуляторної батареї не застосовуйте силу.** Акумуляторні батареї з контактом АРТ (Akku Pack Top) розроблені таким чином, щоб їх можна було встромити в електроприлад або зарядний пристрій лише у правильному положенні.

Щоб вийняти акумуляторну батарею **11**, натисніть з обох боків на кнопки розблокування **12** та, потягнувши вниз, вийміть акумулятор з рукоятки.

Встромляння і виймання адаптера напруги (див. мал. С)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Виберіть адаптер напруги, що відповідає номінальній напрузі Вашого електроприладу.

Адаптери напруги розрізняються в залежності від напруги за кольором корпусу роз'єму D-Sub **26**. Корпус роз'єму D-Sub на 9,6 В має голубий колір, на 14,4 В – чорний.

► **Підключати корпус адаптера **28** до промислового акумуляторного шурупверта або відключати його дозволяється, лише коли стабілізатор напруги вимкнутий або роз'єм **26** від'єднаний від стабілізатора напруги.**

Притисніть перемикач напрямку обертання **14** в середнє положення. Це блокує вимикач **13** в положенні «вимкнуто» і запобігає ненавмисному вмиканню електроприладу.

Після цього встроміть корпус адаптера **28** в рукоятку електроприладу. Слідкуйте за тим, щоб корпус адаптера був встромлений у правильному положенні і кнопки розблокування **12** відчутно зайшли у зачеплення в рукоятці електроприладу.

Після цього встроміть роз'єм **26** адаптера напруги, що пасує до Вашого електроприладу, у гніздо **25**. Прикрутіть роз'єм **26** до гнізда **25**, добре затягнувши обидва гвинти **27**. Щоб вийняти адаптер напруги, відкрутіть обидва гвинти **27** з роз'єма **26** вимкнутого стабілізатора напруги і витягніть роз'єм з гнізда **25**.

Після цього натисніть з обох боків на кнопки розблокування **12** і витягніть корпус адаптера **28** з рукоятки електроприладу.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Ці промислові акумуляторні шурупверти не можна експлуатувати разом із стабілізатором напруги.

Заміна робочого інструмента на голівці шурупверта з швидкозатискним патроном (див. мал. D)

► **Коли будете встромляти робочий інструмент, слідкуйте за тим, щоб робочий інструмент добре сів в затискач.** Якщо робочий інструмент не буде добре сидіти в затискачі, він може вискочити і Ви втратите контроль над ним.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 – 900

До цього промислового акумуляторного кутового шурупверта пропонується рівна головка із швидкозатискним патроном 1/4" (товарний номер 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

До цього промислового акумуляторного кутового шурупверта пропонується кутова головка із швидкозатискним патроном 1/4" (товарний номер 0 607 452 630).

Встромляння робочого інструмента

Потягніть швидкозатискний патрон **29** вперед. Встроміть робочий інструмент **1** в затискач **2** і знову відпустіть швидкозатискний патрон.

Використовуйте лише робочі інструменти з відповідним кінцем (шестигранник 1/4").

Не пробуйте встромити свердло в цей швидкозатискний патрон.

Промислові акумуляторні кутові шурупверти з розчіпною муфтою не призначені для свердлення. Муфта може відключитися автоматично і без попередження. Якщо Ви продовжите свердлити після відключення муфти, електроприлад може вивратися у Вас з рук, поки розчіпна муфта не спрацює знов.

Виймання робочого інструмента

Потягніть швидкозатискний патрон **29** вперед. Вийміть робочий інструмент **1** із затискача **2** і знову відпустіть швидкозатискний патрон.

Заміна робочого інструмента на голівці шурупверта з чотирикутним хвостовиком

► **Коли будете встромляти робочий інструмент, слідкуйте за тим, щоб робочий інструмент добре сів в затискач.** Якщо робочий інструмент не буде добре сидіти в затискачі, він може вискочити і Ви втратите контроль над ним.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15

До цього промислового акумуляторного кутового шурупверта пропонується кутова головка з чотирикутним хвостовиком 1/4" (товарний номер 0 607 453 617), а також кутова головка з чотирикутним хвостовиком 3/8" (товарний номер 0 607 453 620).

216 | Українська

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 17 | 23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

До цього промислового акумуляторного кутового шурупверта пропонується кутова головка з чотирикутним хвостовиком 3/8" (товарний номер 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Ці промислові акумуляторні кутові шурупверти постачаються з кутовою головкою з чотирикутним хвостовиком 3/8".

Встромляння робочого інструмента

Притисніть штифт на чотирикутному хвостовику затискача робочого інструмента **2** усередину, напр., за допомогою вузької викрутки, та надіньте робочий інструмент **1** на чотирикутний хвостовик. Слідкуйте за тим, щоб штифт зайшов у зачеплення в канавку на робочому інструменті.

Виймання робочого інструмента

Притисніть штифт в канавці робочого інструмента **1** усередину та зніміть робочий інструмент з затискача **2**.

Заміна робочого інструмента на голівці шурупверта з внутрішнім шестигранником (див. мал. E)

► **Коли будете встромляти робочий інструмент, слідкуйте за тим, щоб робочий інструмент добре сів в затискач.** Якщо робочий інструмент не буде добре сидіти в затискачі, він може вискочити і Ви втратите контроль над ним.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15

До цього промислового акумуляторного кутового шурупверта пропонується кутова головка з внутрішнім шестигранником 1/4" (товарний номер 0 607 453 618).

Встромляння робочого інструмента

Встроміть робочий інструмент **1** в шестигранний отвір затискача робочого інструмента **2**, щоб він відчутно зайшов у зачеплення.

Виймання робочого інструмента

Зніміть робочий інструмент **1** з затискача робочого інструмента **2**, за необхідністю користуйтеся кліщами.

Робота



Вдягайте робочий одяг та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Особисте захисне спорядження, як напр., пилозахисна маска, захисне взуття, що не ковзається, захисна каска або навушники, – в залежності від виду та застосування електроприладу – зменшує ризик травм.

Початок роботи

Перш ніж вмикати електроприлад, треба спочатку встановити напрямок обертання за допомогою перемикача

напрямку обертання **14**: електроприлад не вмикається, якщо перемикач напрямку обертання **14** встановлено посередині (блокіратор вимикача).

Встановлення напрямку обертання (див. мал. F)

Обертання праворуч: Для закручування гвинтів посуньте перемикач напрямку обертання **14** до упору ліворуч.

Обертання ліворуч: Для послаблення або викручування гвинтів посуньте перемикач напрямку обертання **14** до упору праворуч.

► **Перемикайте перемикач швидкості **14**, лише коли електроприлад зупинено.**

Вмикання підсвітлювального світлодіода

Підсвітлювальний світлодіод **18** підсвітлює місце роботи при поганому освітленні. Підсвітлювальний світлодіод **18** вмикається легким натисканням вимикача **13**. Якщо Ви натиснете на вимикач сильніше, електроприлад вмикається і підсвітлювальний світлодіод продовжує світитися.

► **Не дивіться прямо в підсвітлювальний світлодіод, його світло може засліпити Вас.**

Вмикання/вимикання



Шурупверт має **розчпну муфту**, яка спрацьовує в залежності від встановленого в зазначеному діапазоні обертального моменту. Вона спрацьовує при досягненні встановленого обертального моменту.

Вказівка: Якщо Ви використовуєте шурупверт з адаптером напруги, Ви повинні спочатку увімкнути стабілізатор напруги.

Щоб увімкнути електроприлад, натисніть на вимикач **13** до упору.

Електроприлад **автоматично вмикається** після досягнення встановленого обертального моменту.

► **При занадто ранньому відпусканні вимикача **13** встановлений момент обертання не досягається.**

З міркувань заощадження електроенергії вмикайте електроінструмент лише тоді, коли Ви збираєтесь користуватися ним.

Вказівки щодо роботи

► **Перед будь-якими роботами з обслуговування електроприладу (напр., технічне обслуговування, заміна робочого інструмента тощо), а також перед його транспортуванням або зберіганням встановіть перемикач напрямку обертанням в середнє положення.** При ненавмисному приведенні в дію вимикача існує небезпека поранення.

► **Приставляйте електроприлад до гайки/гвинта лише у вимкненому стані.** Робочі інструменти, що обертаються, можуть зісковзувати.

Регулювання обертального моменту (див. мал. G – I)

Обертальний момент залежить від натягу пружини розчпної муфти. Розчпна муфта спрацьовує при досягненні встановленого обертального моменту як при правому, так і при лівому обертанні робочого інструмента.

Для встановлення індивідуального обертового моменту дозволяється використовувати лише доданий регулювальний інструмент **30**.

Повністю відтягніть назад движок **7** на електроприладі.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Встроміть ключ для гвинтів з внутрішнім шестигранником **31** в робочий інструмент **1** і повільно повертайте його.

Тільки-но в отворі на корпусі в муфті з'явиться невелика виїмка (регулювальна шайба **32**), встроміть в цю виїмку регулювальний інструмент **30** і повертайте його.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Зважайте на інформацію до Вашого докупленого плоского валу відбору потужності або зверніться в спеціалізований магазин.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Повільно повертайте вилковим гайковим ключем затискач робочого інструмента **2**.

Тільки-но в отворі на корпусі в муфті з'явиться невелика виїмка (регулювальна шайба **32**), встроміть в цю виїмку регулювальний інструмент **30** і повертайте його.

При повертанні за стрілкою годинника обертовий момент збільшується, при обертанні проти стрілки годинника обертовий момент зменшується.

Вийміть регулювальний інструмент **30**. Знову посуньте вперед движок **7**, щоб захистити муфту від забруднень.

Вказівка: Необхідний момент залежить від виду нарізного з'єднання, найкраще його визначати практичним способом. Здійсніть пробне закручування за допомогою динамометричного ключа.

► **Встановлюйте обертовий момент обов'язково в зазначеному діапазоні, в противному разі розчіпна муфта не спрацює.**

Позначення встановленого обертового моменту

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

В цих промислових акумуляторних кутових шуруповертах треба спочатку зняти кутову головку, див. «Регулювання та демонтаж кутової головки», стор. 218.

Тепер можна позначити обертовий момент, як описано нижче.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Щоб позначити індивідуально встановлений обертовий момент, маркірувальне кільце **17** можна поміняти на кільце іншого кольору.

Якщо Ви, напр., використовуєте декілька електроприладів EXACT з обертовим моментом 4,5 Нм, можна надіти червоні маркірувальні кільця для позначення Вашого обертового моменту. Якщо Ви використовуєте інші електроприлади EXACT в іншій монтажній

зоні з встановленим обертовим моментом 7,5 Нм, Ви можете надіти маркірувальне кільце іншого кольору (чорне, синє, зелене або жовте), щоб позначити обертовий момент в цій зоні. Різнокольорові маркірувальні кільця лише допомагають монтерам швидко побачити, який обертовий момент встановлений на електроприладі.

За допомогою тонкої викрутки, шпателя чи іншого інструмента зніміть маркірувальне кільце **17**.

Завжди використовуйте електроприлад з маркірувальним кільцем, щоб бути упевненим в тому, що корпус захищений від пилу і забруднень.

Світлодіодний індикатор



Світлодіодний індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Якщо акумуляторна батарея **11** потребує підзарядження, світлодіодний індикатор **10** починає мигати зеленим світлом і лунає

звуковий сигнал. Після цього можливо здійснити лише 6-8 закручувань.

Якщо світлодіодний індикатор світиться червоним кольором, акумулятора більше не вистачить на нове закручування або електроприлад був перенавантажений. Електроприлад більше не вмикається. Блокатор вмикання діє до тих пір, поки акумуляторна батарея не буде вийнята з електроприладу і не буде знову вставлений заряджений акумулятор.

Якщо Ви працюєте з адаптером напруги, світлодіодний індикатор **10** покаже перенавантаження.

Якщо світлодіодний індикатор **10** мигає червоним кольором, електроприлад перегрівся і вимкнувся. Перш ніж знову вмикати електроприлад, почекайте короткий час, поки прилад не припинить мигати.

Значно скорочена тривалість роботи електроприладу свідчить про те, що акумулятор незабаром треба буде міняти. Відпрацьовані акумуляторні батареї треба здавати відповідно до положень, що діють у Вашій країні.



Індикатор закручення

Після досягнення встановленого обертового моменту спрацьовує розчіпна муфта.

Світлодіодний індикатор **9** світиться зеленим кольором.

Якщо встановлений обертовий момент не досягнутий, світлодіодний індикатор **9** засвічується червоним кольором та подається звуковий сигнал. Операцію закручування треба повторити.

Захист від повторного вмикання

Після спрацювання розчіпної муфти мотор вимикається. Повторне вмикання можливе лише через 0,7 секунд. Це запобігає ненавмисному додатковому затягуванню вже закрученого з'єднання.

Регулювання кутової головки

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Кутова головка **3** може мати вісім положень.

218 | Українська

Міцно тримайте електроприлад вилковим гайковим ключем **6** за поверхню під ключ **5** на фланці кутової головки.

► **Ні в якому разі не тримайте прилад за корпус!**

Відпустіть накидну гайку, взявшись вилковим гайковим ключем **4** за поверхню під ключ **19**. Поверніть кутову головку **3** з інтервалом у 45° в необхідне положення та знову затягніть накидну гайку, взявшись вилковим гайковим ключем **4** за поверхню під ключ **19**.

При цьому притримайте вилковим гайковим ключем **6** фланець кутової головки.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Зважайте на інформацію до Вашого докупленого плоского валу відбору потужності або зверніться в спеціалізований магазин.

Регулювання та демонтаж кутової головки (див. мал. J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Кутову головку **3** з патроном **2** можна плавно повертати на 360°.

Відпустіть контргайку **20**, зайшовши придатним інструментом в отвір контргайки і повертаючи її за напрямком стрілки **a** (ліва різь).

Повертайте кутову головку **3** за напрямком стрілки **b**, поки не досягнете бажаного робочого кута, однак максимум один раз на 360°.

Зафіксуйте кутову головку **3** в цьому положенні, повертаючи контргайку **20** в напрямку стрілки **c** проти кутової головки. Знову затягніть контргайку **20** з макс. моментом затягування в 50 Нм.

Кутову головку **3** можна повністю демонтувати, якщо Ви хочете поміняти маркірувальне кільце **17** на маркірувальне кільце іншого кольору або відрегулювати підсвітлювальний світлодіод. Перш ніж регулювати кутову

головку, встановіть підсвітлювальний світлодіод у необхідне положення (див. «Регулювання підсвітлювального світлодіода», стр. 218).

Відпустіть контргайку **20**, зайшовши придатним інструментом в отвір контргайки і повертаючи її за напрямком стрілки **a** (ліва різь).

Повертайте кутову головку **3** за напрямком стрілки **b**, поки не зможете зняти її.

Викрутіть контргайку **20** з корпусу мотора **33**, повертаючи її за напрямком стрілки **a**.

Тепер можна поміняти маркірувальне кільце або відрегулювати підсвітлювальний світлодіод.

- Накрутіть контргайку **20** за напрямком стрілки **c** на корпус мотора **33** і знову прикрутіть кутову головку проти напрямку стрілки **b**.
- Зафіксуйте кутову головку, повернувши контргайку **20** за напрямком стрілки **c**.
- Знову затягніть контргайку **20** з моментом затягування прибіл. 50 Нм.

Регулювання підсвітлювального світлодіода (див. мал. K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

В цих промислових акумуляторних кутових шурупвертах треба спочатку зняти кутову головку, див. «Регулювання та демонтаж кутової головки», стор. 218.

Потім відрегулюйте підсвітлювальний світлодіод, як описано нижче.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF 30 | 30 – 300

За допомогою тонкої викрутки, шпателя чи іншого інструмента зніміть маркірувальне кільце **17**.

Посуньте за допомогою кліщів назад на корпус пружне стопорне кільце **34**.

Тепер обидві половинки кріплення **16**, якими тримається підсвітлювальний світлодіод **18**, можна переставити в будь-яке необхідне положення. Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити кабель підсвітлювального світлодіода, та заховайте його, не згинаючи, в передбаченій порожнині **35** в корпусі. Знову надіньте на підсвітлювальний світлодіод **18** обидві половинки кріплення для світлодіода **16**.

Поверніть пружинне стопорне кільце **34** і маркірувальне кільце **17** в їх початкове положення.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

- **Перед будь-якими роботами з обслуговування електроприладу (напр., технічне обслуговування, заміна робочого інструмента тощо), а також перед його транспортуванням або зберіганням встановіть перемикач напрямку обертанням в середнє положення.** При ненавмисному приведенні в дію вимикача існує небезпека поранення.

- **Щоб електроприлад працював якісно і надійно, тримайте прилад і вентиляційні отвори в чистоті.**

Якщо акумуляторна батарея більше не працює, будь ласка, зверніться в авторизовану сервісну майстерню електроприладів Bosch.

Змащення електроприладу



Масило:

Спеціальне трансмісійне мастило (225 мл)
 Артикульний номер 3 605 430 009
 Молікотове мастило
 Моторна олія SAE 10/SAE 20

Після перших 150 годин роботи прочистіть редуктор м'яким розчинником. Виконуйте вказівки виробника розчинника щодо користування і видалення. Потім змастіть редуктор спеціальним трансмісійним мастилом Bosch. Повторюйте процедуру очищення кожні 300 годин роботи, починаючи з першого очищення.

Змащуйте рухомі деталі розчіпної муфти через кожні 100 000 закручувань декількома краплями моторної олії

SAE 10/SAE 20. Деталі, що ковзають та котяться, треба змащувати молікотомим мастилом. З цієї нагоди перевіряйте муфту на знос, щоб упевнитися у тому, що він не впливає на повторюваність операцій та точність. Потім необхідно знову відрегулювати обертальний момент муфти.

► **Техобслуговування та ремонт приладу дозволяється виконувати лише кваліфікованим фахівцем.** Лише за таких умов Ваш електроприлад і надалі буде залишатися безпечним.

Авторизована майстерня Bosch виконує такі роботи швидко і надійно.

Видаляйте мастила і очисні засоби екологічно чистим способом. Зважайте на законодавчі приписи.

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

Robert Bosch GmbH відповідає за відповідність поставленого продукту укладеній угоді згідно законодавства/специфіки країни. З рекламациями щодо продукту, будь ласка, звертайтеся за такою адресою:

Факс: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській табличці електроприладу.

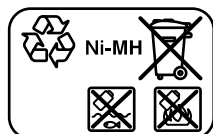
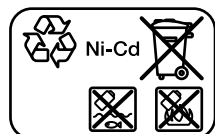
Утилізація

Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні прилади і її перетворення в національному законодавстві електроприлади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Акумулятори/батареї:



Ni-Cd: Нікель-кадмій

Увага: Такі акумулятори містять кадмій – надзвичайно отруйний важкий метал.

Ni-MH: Нікель-метал-гібрид

Не викидайте акумулятори/батареї в побутове сміття, не кидайте їх у вогонь або воду. Акумулятори/батареї повинні здаватися – за можливістю в розрядженому стані – на повторну переробку або видалитися іншим екологічно чистим способом.

Лише для країн ЄС:

Відповідно до директиви 2006/66/EC пошкоджені або відпрацьовані акумулятори/батареї повинні здаватися на повторну переробку.

Можливі зміни.

Bosch Power Tools

Қазақша

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар. Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген. Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқабә бетінде көрсетілген. Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
- көп ұшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымның тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулықтары

⚠ ЕСКЕРТУ Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз.

220 | Қазақша

Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулықтарында пайдаланылған „Электр құрал“ атауының желіден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі менен) және аккумуляторден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі жоқ) қатысы бар.

Жұмыс орнының қауіпсіздігі

- ▶ **Жұмыс орнын таза және жақсы жарықталған жағдайда ұстаңыз.** Тәртіп немесе жарық болмаған жұмыс аймақтары жазатайым оқиғаларға алып келуі мүмкін.
- ▶ **Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жиылған жарылыс қауіпі бар қоршауда электр құралды пайдаланбаңыз.** Электр құралдары ұшқын шығарып, шаң немесе буларды жандыруы мүмкін.
- ▶ **Электр құралдарын пайдалану кезінде балалар және басқа адамдарды ұзақ жерге шеттетіңіз.** Ауытқу кезінде құрал бақылауын жоғалтуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- ▶ **Электр құрал штепселінің айыры розеткаға сыюы қажет. Айырды ешқандай өзгерту мүмкін емес. Жерге қосулы электр құралдарменен ешқандай адаптерлік айырды пайдаланбаңыз.** Өзгертілмеген айыр және жарамды розеткаларды пайдалану электр тоқ соғу қауіпін төмендетеді.
- ▶ **Құбыр, жылытатын жабдық, плита және суытқыш сияқты жерге қосулы құралдар сыртына тиеңіз.** Егер денеңіз жерге қосулы болса, электр тоғының соғу қауіпі артады.
- ▶ **Электр құралдарын ылғалдан, сыздан сақтаңыз.** Электр құралының ішіне су кірсе, ол электр тоғының соғу қауіпін арттырады.
- ▶ **Электр құралды алып жүру, асып қою немесе айырын розеткадан шығару үшін кабельді пайдаланбаңыз. Кабельді ыстықтан, майдан, өткір шеттерден немесе құралдың жылжыма бөлшектерінен алыс жерде ұстаңыз.** Зақымдалған немесе шиеленіскен кабель электр тоғының соғу қауіпін арттырады.
- ▶ **Электр құралымен ашық жерде жұмыс істесеңіз, тек сыртта пайдалануға арналған ұзартқышты пайдаланыңыз.** Сыртта пайдалануға арналған ұзартқышты пайдалану электр тоғының соғу қауіпін төмендетеді.
- ▶ **Электр құралын ылғалды қоршауда пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырғыш ажыратқышын пайдаланыңыз.** Автоматты сақтандырғыш ажыратқышты пайдалану тоқ соғу қауіпін төмендетеді.

Адамдар қауіпсіздігі

- ▶ **Сақ болып, не істеп жатқаныңызға айрықша көңіл бөліп, электр құралын ретімен пайдаланыңыз. Шаршаған жағдайда немесе еліткіш, алкоголь немесе дәрі әсері астында электр құралды пайдаланбаңыз.** Электр құралды пайдалануда

секундтық абайсыздық қатты жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

- ▶ **Жеке сақтайтын киімді және әрдайым қорғаныш көзілдірікті киіңіз.** Электр құрал түріне немесе пайдалануына байланысты шаңтұтқыш, сырғудан сақтайтын бәтеңке, сақтайтын шлем немесе құлақ сақтағышы сияқты жеке қорғаныс жабдықтарын кию жарақаттану қауіпін төмендетеді.
 - ▶ **Байқаусыз пайдаланудан аулақ болыңыз. Электр құралын тоққа және/немесе аккумуляторға қосуда, оны көтергенде немесе алып жүргенде, өшірулі болуына көз жеткізіңіз.** Электр құралын көтеріп тұрғанда, бармақты ажыратқышта ұстау немесе құрылғыны қосулы күйде тоққа қосу, жазатайым оқиғаларға алып келуі мүмкін.
 - ▶ **Электр құралын қосудан алдын реттейтін аспаптарды және гайка кілттерін алыстатыңыз.** Айналатын бөлшекте тұрған аспап немесе кілт жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
 - ▶ **Қалыпсыз дене күйінде тұрмаңыз. Тірек күйде тұрып, әрқашан өзіңізді сенімді ұстаңыз.** Осылай сіз күтпеген жағдайда электр құралды жақсырақ бақылайсыз.
 - ▶ **Жұмысқа жарамды киім киіңіз. Кең немесе сәнді киім кимеңіз. Шашыңызды, киім және қолғапты қозғалмалы бөлшектерден алыс ұстаңыз.** Кең киім, әшекей немесе ұзын шаш қозғалмалы бөлшектерге тиюі мүмкін.
 - ▶ **Шаңсорғыш және шаңтұтқыш жабдықтарды құрғанда, олардың қосылғандығына және дұрыс пайдалынуына көз жеткізіңіз.** Шаңсорғышты пайдалану шаң себебінен болатын қауіптерді азайтады.
- Электр құралдарын пайдалану және күту**
- ▶ **Құралды аса көп жүктемеңіз. Жұмысыңыз үшін жарамды электр құралын пайдаланыңыз.** Жарамды электр құралымен керекті жұмыс аймағында дұрыс әрі сенімді жұмыс істейсіз.
 - ▶ **Ажыратқышы дұрыс емес электр құралын пайдаланбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті болып, оны жөндеу қажет болады.
 - ▶ **Жабдықтарды реттеу, бөлшектерін алмастыру немесе құралды алып қоюдан алдын айырды розеткадан шығарыңыз және/немесе аккумуляторды алып тастаңыз.** Бұл сақтық әрекеті электр құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді.
 - ▶ **Пайдаланылмайтын электр құралдарды балалар қолы жетпейтін жайға қойыңыз. Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл құралды пайдалануға жол бермеңіз.** Тәжірибесіз адамдар қолында электр құралдары қауіпті болады.
 - ▶ **Электр құралдарын ұқыпты күтіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің кедергісіз істеуіне және кептеліп қалмауына, бөлшектердің ақаусыз немесе зақымдалмаған болуына, электр құралының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған**

бөлшектері бар құралды пайдаланудан алдын жөндеңіз. Электр құралдарының дұрыс күтілмеуі жазатайым оқиғаларға себеп болып жатады.

- ▶ **Кескіш аспаптарды өткір және таза күйде сақтаңыз.** Дұрыс күтілген және кескіш жиектері өткір кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай бағытталады.
- ▶ **Электр құралын, жабдықтарды, алмалы-салмалы аспаптарды және т.б. осы нұсқауларға сай пайдаланыңыз. Сонымен жұмыс шарттарымен орындайтын әрекеттерге назар аударыңыз.** Электр құралдарын арналмаған жұмыстарда пайдалану қауіпті.

Аккумуляторды пайдалану және күту

- ▶ **Аккумуляторлық батареяны тек өндіруші көрсеткен зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз.** Зарядтау құрылғысы белгілі бір аккумуляторлар түріне арналған, оны басқа аккумуляторларды зарядтау үшін пайдалану өрт қаупін тудырады.
- ▶ **Электр құралдарына арналған аккумуляторларды ғана пайдаланыңыз.** Басқа аккумуляторларды пайдалану жарақаттарға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- ▶ **Пайдаланылмайтын аккумуляторды түйіспелерді тұйықтауы мүмкін қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, винттерден және басқа ұсақ темір заттардан сақтаңыз.** Аккумулятор түйіспелерінің арасындағы қысқа тұйықталу күйіктерге немесе өртке әкелуі мүмкін.
- ▶ **Дұрыс пайдаланбағандықтан, аккумулятордан сұйықтық ағуы мүмкін. Оған тиіменіңіз. Кездейсоқ тигенде, сол жерді сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тисе, медициналық көмек алыңыз.** Аккумулятордағы сұйықтық теріні тітіркендіруі немесе күйдіруі мүмкін.

Қызмет

- ▶ **Электр құралыңызды тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндеңіз.** Сол арқылы электр құралының қауіпсіздігін сақтайсыз.

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрышты бұрауышқа арналған қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ **Бұранданың жасырын тоқ сымына тиюі ықтимал жұмыстарды орындауда құралды оқшауландырылған тұтқасынан ұстаңыз.** Бұранда тоқ өтетін сымға тиген жағдайда металды құрал бөлшектеріне тоқ беріліп, соғуына алып келуі мүмкін.
- ▶ **Ішінде электр сымдар болуы мүмкін қабырға немесе басқа жасырын аймақтарды бұрғыламаңыз, араламаңыз және оған ештеңе бекітіңіз.** Егер мүмкін болмаса, жұмыс аймағын қорғайтын барлық сақтандырығыштар немесе қорғайтын өшіргішті үзіңіз.
- ▶ **Дайындаманы бекітіңіз.** Қысу құралына немесе қысқышқа орнатылған дайындама қолыңызбен салыстырғанда, берік ұсталады.
- ▶ **Электр құралын (мысалы қызмет көрсету, аспаптарды алмастыру т.б.) пайдалануда және оларды тасымалдау және сақтауда айнала**

бағытының реттеушісін орта күйге жылжытыңыз. Қосқыш/өшіргішке кездейсоқ тию жарақаттану қаупін тудырады.

- ▶ **Электр құралын берік ұстаңыз.** Шуруптарды бұрап бекіту және бұрап босату кезінде қысқаша жоғары мезеттер пайда болуы мүмкін.
- ▶ **Тек қана мінсіз, тозбаған алмалы-салмалы аспаптарды пайдаланыңыз.** Ақауы бар алмалы-салмалы аспаптар бұзылып, жарақат пен зиян келтіруі мүмкін.
- ▶ **Алмалы-салмалы аспаптарды орнатуда олардың аспап патронында сенімді тұруына көз жеткізіңіз.** Егер алмалы-салмалы аспаптар аспап патронымен қатты біріктірілмесе, босап кетіп, басқару мүмкін болмайды.
- ▶ **Ұзын бұрандаларды бұрап кіргізуде абай болыңыз, бұранда түріне және алмалы-салмалы аспапқа байланысты сырғу қаупі бар.** Кері жағдайда ұзын бұрандаларды басқару қиын болып, олар бұрауда сырғы, жарақаттауы мүмкін.
- ▶ **Электр құралын қосар алдында орнатылған бұрау бағытына назар аударыңыз.** Егер мысалы, бұранданы шығармақшы болғаныңызда бұрау бағыты бұранданы бұрап кіргізуге реттелген болса, бұл электр құралының басқарылмайтын әрекеттенуіне алып келуі мүмкін.
- ▶ **Электр құралын дрель ретінде пайдаланбаңыз.** Ажырату тіркесімі бар электр құралдары бұрғылауға арналмаған. Тіркесім автоматты ретте ескертусіз ажыратылуы мүмкін.

Аккумулятор

- ▶ **Кездейсоқ қосылуға жол бермеңіз. Аккумуляторды салудан алдын қосқыш/өшіргіш өшірулі күйде болуына көз жеткізіңіз.** Электр құралын саусақты қосқыш/өшіргішке қойып тасымалдау немесе қосулы электр құралына аккумулятор салу жазатайым оқиғаларға алып келуі мүмкін.
- ▶ **Аккумуляторды ашпаңыз.** Қысқа тұйықталу қаупі бар.



Мысалы, аккумуляторды жылудан, сондай-ақ, үздіксіз күн жарығынан, оттан, судан және ылғалдан қорғаңыз. Жарылу қаупі бар.

- ▶ **Аккумуляторды тұйықтамаңыз.** Жарылу қаупі бар.
- ▶ **Айрықша жұмыс немесе температура жағдайларында аккумулятор бітеусіз болуы мүмкін. Аккумулятор бітеусіз болса теріге немесе көзге тиюіне жол бермеңіз.** Аккумулятор сұйықтығы ащы болып терінің химиялық күйіне себеп болуы мүмкін. Егер сұйықтық теріге тисе дереу сабынды сумен сосын лимон шырыны немесе сіркемен жуыңыз. Егер сұйықтық көзге тисе, кемінде 10 минут сумен жуып дереу дәрігерге хабарласыңыз.
- ▶ **Тек өнімдің зауыттық тақтайшасында көрсетілген кернеуі бар түпнұсқа Bosch аккумуляторларын пайдаланыңыз.** Басқа аккумуляторларды, мысалы, көшірмелерді, қалпына келтірілген аккумуляторларды немесе басқа маркалы аккумуляторларды

222 | Қазақша

пайдаланғанда, батарея жарылған кезде жарақаттар алу және мүлікті зақымдау қаупі бар.

Өнім және қызмет сипаттамасы



Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз.

Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Электр құралының суреті бар бетті ашып пайдалану нұсқаулығын оқу кезінде оны ашық ұстаңыз.

Тағайындалу бойынша қолдану

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Электр құралы берілген өлшем және қуат аймағында бұрандаларды, сомындарды және басқа бұрандалы біріктірмелерді бұрап кіргізу немесе шығаруға арналған. Электр құралы дрель ретінде пайдалануға арналмаған; жарақаттану және материалдық зиянға жол бермеу үшін, ажырату тіркесімі бар электр құралын ешқашан бұрғылауға пайдаланбаңыз.

Осы электр құралының жарығы электр құралының тікелей жұмыс жайын жарықтандыруға арналған болып үйде бөлмені жарықтандыруға арналмаған.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Электр құралы өзінің сол жақтық айналуы жай болғаны үшін ашық жылжытылған сырғақтық суппортпен пайдалануға арналған. Ол тек бір жағынан қол жетімді орындардағы, мысалы құбырлардағы біріктірулерге арналған.

Ол біріктірулерді босатуға арналмаған.

Электр құралы дрель ретінде пайдалануға арналмаған; жарақаттану және материалдық зиянға жол бермеу үшін, ажырату тіркесімі бар электр құралын ешқашан бұрғылауға пайдаланбаңыз.

Осы электр құралының жарығы электр құралының тікелей жұмыс жайын жарықтандыруға арналған болып үйде бөлмені жарықтандыруға арналмаған.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірленген суреттері бар беттегі электр құралының сипаттамасына сай.

- 1 Жұмыс құралы (мысалы бұрандалық сомын)
- 2 Аспап пантроны
- 3 Бұрыштық оймалы бас
- 4 Айыр тәрізді кілт көлемі 27 мм
- 5 Бұрышты бастық фланецтегі кілт аймағы
- 6 Ені 22 мм тәрізді кілт
- 7 Бұрау моментін таңдау ысырмасы
- 8 Ілгіш
- 9 Бұрандалық біріктірме жарықдиоды
- 10 Аккумулятор зарядтау күйі жарықдиоды
- 11 Аккумулятор АРТ ашалық контактісі
- 12 Аккумуляторды босату түймесі
- 13 Қосқыш/өшіргіш
- 14 Айналу бағытының ауыстырып-қосқышы
- 15 Ілгіштегі бекіту ойығы
- 16 Жарықдиоды ұстағышы
- 17 Белгілеу шеңбері
- 18 Жұмыс жарықтығы
- 19 Жаппа сомын кілт аймағы
- 20 Контрсомын
- 21 Зарядталу құралы
- 22 Желі айыры
- 23 Зарядтау құралындағы жасыл жарық диод
- 24 Зарядтау құралындағы қызыл жарық диод
- 25 4EXACT кернеу адаптері үшін қосу төлкесі
- 26 D-Sub-штепсель айыры
- 27 D-Sub-штепсель айырында бұрандалар
- 28 Кернеу адаптері
- 29 Жылдам алмастыру патроны
- 30 Реттеу құралы
- 31 Алты қырлы штифттік кілт
- 32 Реттеу тығырығы
- 33 Қозғалтқыш корпусы
- 34 Серіппелі тоқтатқыш шығыршық
- 35 Корпус қабығы қуысы
- 36 Тұтқа (беті оқшауландырылған)
- 37 Тұтқа (беті оқшауландырылған)

Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

Техникалық мәліметтер

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш ANGLE EXACT		2	3	6
Өнім нөмірі 0 602 490 647	... 656	... 652
ISO 5393 бойынша қатты/жұмсақ материалдардағы макс. бұрау моменті	Нм	2/2	3/3	6/6
Бос істеу айналымдар саны n ₀	мин ⁻¹	110	420	650
Жұмыс кернеуі	V	9,6	9,6	9,6

1 609 92A 37D | (4.11.16)

Bosch Power Tools

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш ANGLE EXACT				
		2	3	6
Айналу бағыты				
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг	1,0	1,0	1,0
Қорғаныс түрі		IP 20	IP 20	IP 20
Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш ANGLE EXACT				
		7	8	15
Өнім нөмірі O 602 490 669	... 651	... 650
ISO 5393 бойынша қатты/жұмсақ материалдардағы макс. бұрау моменті	Нм	7/7	9/9	15/15
Бос істеу айналымдар саны n_0	мин ⁻¹	110	420	250
Жұмыс кернеуі	В	9,6	9,6	9,6
Айналу бағыты				
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг	1,0	1,0	1,0
Қорғаныс түрі		IP 20	IP 20	IP 20
Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш ANGLE EXACT				
		17	23	30
Өнім нөмірі O 602 490 675	... 673	... 671
ISO 5393 бойынша қатты/жұмсақ материалдардағы макс. бұрау моменті	Нм	17/13	23/20	30/28
Бос істеу айналымдар саны n_0	мин ⁻¹	560	320	220
Жұмыс кернеуі	В	14,4	14,4	14,4
Айналу бағыты				
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг	1,5	1,5	1,5
Қорғаныс түрі		IP 20	IP 20	IP 20
Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш ANGLE EXACT				
		14CF	22CF	29CF
Өнім нөмірі O 602 490 690	... 693	... 691
оң айналу қатты материалдардағы макс. бұрау моменті*	Нм	10	16	20
Бос айналу моменті n_0 оң айналу*	мин ⁻¹	340	440	300
Жұмыс кернеуі	В	9,6	14,4	14,4
Айналу бағыты				
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг	1,0	1,5	1,5
Қорғаныс түрі		IP 20	IP 20	IP 20
* Сол айналу электр құралдарында кішірек бұрау моменті болады. Жылжытылған сырғақтық суппортының беріліс қатынасына сай алмалы-салмалы аспап айналымдар саны мен бұрау моменті өзгереді.				
Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш ANGLE EXACT				
		7 – 900	10 – 650	14 – 420
Өнім нөмірі O 602 492 611	... 609	... 607
ISO 5393 бойынша қатты/жұмсақ материалдардағы макс. бұрау моменті	Нм	7/6,5	10/9	14/14
Бос істеу айналымдар саны n_0	мин ⁻¹	900	650	420
Жұмыс кернеуі	В	9,6	9,6	9,6
Айналу бағыты				
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг	1,0	1,0	1,0
Қорғаныс түрі		IP 20	IP 20	IP 20

224 | Қазақша

Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрауыш ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Өнім нөмірі 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
ISO 5393 бойынша қатты/жұмсақ материалдардағы макс. бұрау моменті	Нм	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Бос істеу айналымдар саны n_0	мин ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Жұмыс кернеуі	В	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Айналу бағыты								
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Қорғаныс түрі		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Ni-Cd аккумулятор жинағы			9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Өнім нөмірі 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Ұялар саны			8	8	10	10	12	12
Аккумулятор кернеуі	В		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Қуаты	Ah		1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг		0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80
Ni-MH аккумулятор жинағы			9,6	12,0	14,4			
Өнім нөмірі 2 607 335 681	... 683	... 685			
Ұялар саны			8	10	12			
Аккумулятор кернеуі	В		9,6	12,0	14,4			
Қуаты	Ah		2,6	2,6	2,6			
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг		0,55	0,70	0,80			
Бұрыштық оймалы бас		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	SWF ○ 1/4"		
Өнім нөмірі 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
ISO 5393 бойынша қатты материалдардағы ең көп айналдыру моменті	Нм	20	25	30	20	20		
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		
Тік бұрандалы бас						SWF ○ 1/4"		
Өнім нөмірі						0 607 453 631		
ISO 5393 бойынша қатты материалдардағы ең көп айналдыру моменті	Нм					6		
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг					0,22		

Шуыл және дірілдеу туралы ақпарат

Шу деңгейі EN 60745 стандартына сай анықталған.

Өлшенген А-өлшенген дыбыстық қысым деңгейі әдетте 70 дБ(А) құрайды. Өлшеу дәлсіздігі K = 3 дБ.

Жұмыс орнындағы шу деңгейі 80 дБ(А) мәнінен асуы мүмкін.

Құлақты қорғау құралдарын киіңіз!

Жиынтық діріл мәні a_h (үш бағыттың векторлық қосындысы) және K дәлсіздігі EN 60745 стандартына сай анықталған:

Бұрандалар: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Осы ескертпелерде берілген дірілдеу пәрмені EN 60745 ережесінде мөлшерленген өлшеу әдісі бойынша есептелген болып электр құралдарды бір-бірімен

салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол дірілдеу қуатын шамалап өлшеу үшін де жарамды.

Берілген діріл көлемі электр құралының негізгі жұмыстары үшін берілген. Егер электр құрал басқа жұмыстар үшін түрлі керек-жарақтармен басқа алмалы-салмалы аспаптар менен немесе жетімсіз күтумен пайдаланылса дірілдеу көлемдері өзгереді. Бұл жұмыс барысындағы діріл қуатын арттырады.

Дірілдеу қуатын нақты есептеу үшін құрал өшірілген және қосылған болып пайдаланылмаған уақыттарды да ескеру қажет. Бұл дірілдеу қуатын бүкіл жұмыс уақытында қатты төмендетеді.

Пайдаланушыны дірілдеу әсерінен сақтау үшін қосымша қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр

226 | Қазақша

Ілгішті **8** электр құралына орнатып ойыққа **15** кіргізіңіз.

► **Жүйелік түрде ілгіш күйін және ілгіш аспаптың ілгігін тексеріңіз.**

Зарядтау әдісі

Ескертпе: Зарядтау құралдары мен аккумуляторлар жеткізілетін жинақта болмайды.

Суреттегі желі айыры электр құралыңыздағыдан ерекшеленуі мүмкін.

► **Зарядтау құралы мен аккумулятордың мемлекетіңіздегі арнайы тоқ желісіне сай болуына көз жеткізіңіз.**

Зарядталу құралы AL 2450 DV (А суретін қараңыз)

Зарядтау құралын **21** желі айырымен **22** электр қорегіне қосыңыз да аккумуляторды **11** зарядтау құралының зарядтау қуысына дұрыс күйде салыңыз.

► **Аккумуляторды салу/шығаруда күш салмаңыз.** АРТ ашалық контактісі бар (Akku Pack Top) аккумуляторлар электр құралына немесе зарядтау құралына тек дұрыс күйде ғана салынатын етіп құрылған.

Жасыл жарық диоды **23** жыпылықтай бастады. Бұл зарядтау тоғының ағын көрсетеді. Аккумулятор толық зарядталғаннан соң зарядтау әдісі автоматты ретте тоқтайды.

Жасыл жарық диоды жыпылықтамай жанып тұрса, зарядтау әдісі аяқталды.

Шамамен 2 секунд акустикалық сигнал жанып, аккумулятордың толық зарядталғанын білдіреді.

Қызыл жарық диодының **24** тұрақты жаныуы азайған зарядтау тоғымен зарядтау әдісін білдіреді.

Егер жарық диоды жыпылықтаса зарядтау әдісі мүмкін емес.

Ақаулар – Себептері және шешімдері

Себебі	Шешімі
Жарық диодтары жанбай тұр	
Зарядтау құралының айыры (дұрыс) салынбаған	Айыр (толық) розеткаға салыңыз
Розетка, желі кабелі немесе зарядтау құралы бұзылған	Желі қуатын тексеру, зарядтау құралын керек болса Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында тексеріңіз
Зарядтау мүмкін емес	
Аккумулятор температурасы рұқсат етілген аймақта емес	Аккумулятор температурасын салқындату немесе жылыту арқылы рұқсат етілген 0 °C (32 °F) мен 45 °C (113 °F) температуралық аралыққа келтіріңіз

Себебі	Шешімі
Аккумулятор ластанған	Аккумулятор контактілерін тазалау; мысалы, аккумуляторды бірнеше рет зарядтау науасына салып-шығарыңыз, қажет болса оны ауыстырыңыз
Аккумулятор бұзылған	Аккумуляторды алмастыру
Аккумулятор (дұрыс) салынбаған	Аккумуляторды (толық) аккумулятор зарядтау қуысына салыңыз

Кернеу тұрақтандырғышы (В суретін қараңыз)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Ескертпе: Өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрыштық бұрағыштарды аккумуляторлар орнына кернеу тұрақтандырғышын пайдалану мүмкін. Суреттегі желі айыры электр құралыңыздағыдан ерекшеленуі мүмкін.

► **Кернеу тұрақтандырғышы елдің арнайы тоқ желісіне сәйкес келеді.**

4EXACT кернеу тұрақтандырғышы мен сәйкес желі кабелінен тыс атаулы кернеуі бұрағышыңызбен бірдей болған кернеу адаптері керек болады.

► **Кернеу тұрақтандырғышының (жарық диод) кернеуі бұрағыш кернеуімен сәйкес болуы керек.** Кернеу тұрақтандырғышы тек қана кернеуі 9,6 В пен 14,4 В болған EXACT, ANGLE EXACT және VT-EXACT қатарындағы Bosch өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрағыштарға сай. Кері жағдайда өрт немесе жарылу қаупі пайда болады.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Осы өнеркәсіптік аккумуляторлық бұрағыштарды кернеу тұрақтандырғышымен пайдалану мүмкін емес.

Энергия қорегіне қосылу

Ескертпе: Жеткізуде аккумулятор да кернеу адаптері да электр құралына салынбағанын есте сақтаңыз.

► **Аккумуляторды аккумуляторлық құралда сақтамаңыз.** Аккумуляторлар бөлек сақталса, ұзақ жұмыс істеп, дұрыс зарядталады. Аккумуляторды ұзақ уақыт сақтағаннан соң пайдаланудан алдын толық зарядтау керек.

Аккумуляторды зарядтау

Аккумуляторды электр құралына салудан алдын сәйкес зарядтау құралында зарядтаңыз. Зарядтау әдісінің дұрыс сипаттамасын зарядтау құралының пайдалану нұсқаулығында және осы нұсқаулық нұсқауларында табу мүмкін („Зарядтау әдісі“, 226 бетінде қараңыз).

Аккумулятор NTC температура бақылауымен жабдықталған, ол тек 0 °C (+32 °F) мен 45 °C (+113 °F) арасындағы температурада зарядталуға жол береді.

Майлау және тазалау құралдарын қоршаған ортаны қорғайтын ретте кәдеге жарату қажет. Заңдық нұсқаулықтарды орындаңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Robert Bosch GmbH осы өнімнің ел немесе заң белгілеулері бойынша келісім-шартқа сай ретте жеткізуді өз міндетіне алады. Өнім бойынша наразылықтар үшін төмендегі жайға хабарласыңыз:

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“ фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату өкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

ЖШС „Роберт Бош“
Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы
Алматы қаласы
Қазақстан
050050
Райымбек данғылы
Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Барлық сұраулар мен қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде электр құрал зауыттық тақтайшасындағы 10-орынды өнім нөмірін жазыңыз.

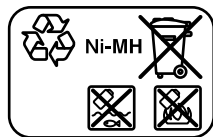
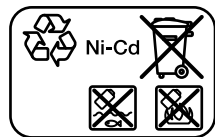
Кәдеге жарату

Электр құралдар, жабдықтар және бумаларын айналы қорғайтын кәдеге жаратуға апару қажет.



Электр және электрондық ескі құралдар бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі және оның ұлттық заңдарда орындалуы бойынша басқа пайдаланып болмайтын электр құралдар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

Аккумуляторлар/батареялар:



Ni-Cd: никель-кадмий

Назар аударыңыз: бұл аккумуляторлардың құрамында кадмий, өте улағыш, ауыр металл бар.

Ni-MH: никель-металлгидрид

Аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына, өртке немесе суға тастамаңыз! Аккумулятор/батареялар зарядын шығару, жинау қоршаған ортаға зиян келтірмейтін тәртіппен кәдеге жаратылуы керек.

Тек қана ЕО елдері үшін:

2006/66/ЕС ережесі бойынша зақымдалған немесе пайдаланылған аккумулятор/батареяларды кәдеге жарату керек.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

Indicații generale de avertizare pentru scule electrice

AVERTISMENT Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Termenul de „sculă electrică” folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

Siguranța la locul de muncă

- ▶ **Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat.** Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
- ▶ **Nu lucrați cu scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- ▶ **Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

Siguranță electrică

- ▶ **Ștecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea ștecherului. Nu folosiți fișe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecție.** Ștecherele nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ **Evitați contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca țevi, instalații de încălzire, sobe și frigider.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.
- ▶ **Feriți mașina de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.
- ▶ **Nu schimbați destinația cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ștecherul afară din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- ▶ **Atunci când lucrați cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate și pentru mediul exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ **Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase.** Întrerup-

buițarea unui întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.



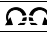
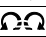
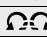
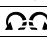


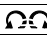
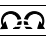
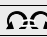
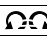


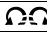
Siguranța persoanelor

- ▶ **Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu o sculă electrică. Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți obosiți sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul utilizării mașinii poate duce la răni grave.
- ▶ **Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănilor.
- ▶ **Evitați o punere în funcțiune involuntară. Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este oprită.** Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.
- ▶ **Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta.** Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de mașină care se rotește poate duce la răni.
- ▶ **Evitați o ținută corporală nefirească. Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
- ▶ **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriți părul, îmbrăcăminte și mănușile de piesele aflate în mișcare.** Îmbrăcăminte largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.
- ▶ **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

Utilizarea și manevrarea atentă a sculelor electrice

- ▶ **Nu suprasolicitați mașina. Folosiți pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată aceluși scop.** Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
- ▶ **Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă și trebuie reparată.
- ▶ **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesoriul sau de a pune mașina la o parte.** Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.
- ▶ **Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor. Nu lăsați să lucreze cu mașina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucțiuni.** Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.

Română | 235

Mașină de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator ANGLE EXACT				
		2	3	6
Tensiune nominală	V	9,6	9,6	9,6
Direcție de rotație				
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Tip de protecție		IP 20	IP 20	IP 20
Mașină de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator ANGLE EXACT				
		7	8	15
Număr de identificare 0 602 490 669	... 651	... 650
Moment de torsiune maxim, înșurubare dură/moale conform ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Turație la mersul în gol n_0	rot./min	110	420	250
Tensiune nominală	V	9,6	9,6	9,6
Direcție de rotație				
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Tip de protecție		IP 20	IP 20	IP 20
Mașină de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator ANGLE EXACT				
		17	23	30
Număr de identificare 0 602 490 675	... 673	... 671
Moment de torsiune maxim, înșurubare dură/moale conform ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Turație la mersul în gol n_0	rot./min	560	320	220
Tensiune nominală	V	14,4	14,4	14,4
Direcție de rotație				
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Tip de protecție		IP 20	IP 20	IP 20
Mașină de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator ANGLE EXACT				
		14CF	22CF	29CF
Număr de identificare 0 602 490 690	... 693	... 691
Moment de torsiune maxim, înșurubare dură la funcționarea spre dreapta*	Nm	10	16	20
Turație de mers în gol n_0 la funcționarea spre dreapta*	rot./min	340	440	300
Tensiune nominală	V	9,6	14,4	14,4
Direcție de rotație				
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Tip de protecție		IP 20	IP 20	IP 20
* La rotirea spre stânga, sculele electrice funcționează mai lent și au un moment de torsiune mai slab. Turația și momentul de torsiune la accesoriu se modifică corespunzător raportului de transmitere al capului de acționare plat.				
Mașină de înșurubat unghiulară industrială cu acumulator ANGLE EXACT				
		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Număr de identificare 0 602 492 611	... 609	... 607
Moment de torsiune maxim, înșurubare dură/moale conform ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Turație la mersul în gol n_0	rot./min	900	650	420
Tensiune nominală	V	9,6	9,6	9,6
Direcție de rotație				
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Tip de protecție		IP 20	IP 20	IP 20

- **Nu permiteți executarea lucrărilor de întreținere și reparații decât de către personal de specialitate corespunzător calificat.** Astfel este garantată menținerea siguranței în exploatarea a sculei electrice.

Un centru de service și asistență post-vânzări autorizat Bosch poate executa aceste lucrări rapid și fiabil.

- **Eliminați ecologic lubrifiantii și detergenții. Respectați prevederile legale.**

Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

Robert Bosch GmbH grantează livrarea conform contractului pentru acest produs în cadrul prevederilor legale/specifice fiecărei țări. În caz de reclamații legate de produs vă rugăm să vă adresați la:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului sculei electrice.

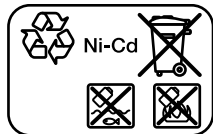
Eliminare

Sculele electrice, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.



Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind mașinile și aparatele electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Acumulatori/baterii:



Ni-Cd: Nichel-cadmium

Atenție: Acești acumulatori conțin cadmiu, un metal greu, extrem de toxic.

Ni-MH: Nichel-metal

Nu aruncați acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer, în foc sau în apă. Acumulatorii/bateriile, pe cât posibil după descărcarea lor prealabilă, trebuie colectate, reciclate sau eliminate ecologic.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei 2006/66/CE acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie reciclate.

Sub rezerva modificărilor.

Български

Указания за безопасна работа

Общи указания за безопасна работа

ВНИМАНИЕ Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведения по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Използваният по-долу термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

Безопасност на работното място

- **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
- **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток

- **Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела.** Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
- **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омекване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини.** Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

- ▶ **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, подходящи за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа

- ▶ **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства.** Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да има за последиствие изключително тежки наранявания.
- ▶ **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнотатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение «изключено».** Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- ▶ **Избягвайте неестествените положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие.** Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
- ▶ **Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите.** Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
- ▶ **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделилата се при работа прах.

Грижливо отношение към електроинструментите

- ▶ **Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение.** Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
 - ▶ **Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 - ▶ **Преди да промените настройките на електроинструмента, да замените работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвайте щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия.** Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 - ▶ **Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са познати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции.** Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
 - ▶ **Поддържайте електроинструментите си грижливо.** Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
 - ▶ **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
 - ▶ **Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните.** Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.
- #### Грижливо отношение към акумулаторни електроинструменти
- ▶ **За зареждането на акумулаторните батерии използвайте само зарядни устройства, препоръчвани от производителя.** Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.

246 | Български

Описание на продукта и възможностите му



Прочетете внимателно всички указания.
Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Моля, отворете разгъващата се корица с фигурите и, докато четете ръководството за експлоатация, я оставете отворена.

Предназначение на електроинструмента

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

Електроинструментът е предназначен за завиване и развиване на винтове, гайки и други елементи с резба в посочения диапазон на размерите и мощността. Електроинструментът не е подходящ да бъде използван като бормашина; за да избегнете травми и щети, никога не използвайте електроинструменти с изключващ съединител за пробиване.

Лампата на този електроинструмент е предназначена за непосредствено осветяване на зоната на работа и не е подходяща за осветяване на помещения или за битови цели.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Благодарение на ниската си скорост на въртене наляво електроинструментът е подходящ за работа с отворени плоски задвижващи звена. Той е подходящ за използване при винтови съединения, достъпни само от едната страна, напр. на тръбопроводи.

Той не е подходящ за развиване на винтови съединения. Електроинструментът не е подходящ да бъде използван като бормашина; за да избегнете травми и щети, никога не използвайте електроинструменти с изключващ съединител за пробиване.

Лампата на този електроинструмент е предназначена за непосредствено осветяване на зоната на работа и не е подходяща за осветяване на помещения или за битови цели.

Изобразени елементи

Номерирането на елементите на електроинструмента се отнася до изображенията на страниците с фигурите.

- 1 Работен инструмент (напр. гнездо за крайници)
- 2 Гнездо

- 3 Ъглова завиваща глава
- 4 Гаечен ключ с размер 27 mm
- 5 Скопени повърхности за захващане с гаечен ключ на фланеца на ъгловата глава
- 6 Гаечен ключ, размер 22 mm
- 7 Плъзгач за предварително регулиране на въртящия момент
- 8 Скоба за окачване
- 9 Светодиод завиване
- 10 Светодиод за степента на зареденост на акумулаторната батерия
- 11 Акумулаторна батерия с АРТ-щекер
- 12 Освобождаващи бутони за акумулаторната батерия
- 13 Пусков прекъсвач
- 14 Превключвател за посоката на въртене
- 15 Канали за захващане на скобата за окачване
- 16 Държачи за светодиодите
- 17 Маркировъчен пръстен
- 18 Работна лампа
- 19 Повърхности за захващане с ключ на холендровата гайка
- 20 Контра-гайка
- 21 Зарядно устройство
- 22 Щепсел на зарядното устройство
- 23 Зелен светодиод на зарядното устройство
- 24 Червен светодиод на зарядното устройство
- 25 Кулпунг за адаптер за напрежение на 4EXACT
- 26 Кулпунг D-Sub
- 27 Винтове на кулпунга D-Sub
- 28 Адаптер за напрежение
- 29 Патронник за бърза замяна
- 30 Инструмент за регулиране
- 31 Шестостенен ключ
- 32 Регулиращ диск
- 33 Корпус на електродвигателя
- 34 Зегер-шайба
- 35 Отвор в корпуса
- 36 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
- 37 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)

Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни

Индустиален акумулаторен ъглов винтоверт ANGLE EXACT	2	3	6
Каталожен номер O 602 490 647	... 656	... 652
Макс. въртящ момент при твърди/меки винтови съединения по ISO 5393	Nm 2/2	3/3	6/6
Скорост на въртене на празен ход n_0	min^{-1} 110	420	650

1 609 92A 37D | (4.11.16)

Bosch Power Tools

Индустриален акумулаторен ъглов винтоверт ANGLE EXACT				
		2	3	6
Номинално напрежение	V	9,6	9,6	9,6
Посока на въртене				
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Вид защита		IP 20	IP 20	IP 20
Индустриален акумулаторен ъглов винтоверт ANGLE EXACT				
		7	8	15
Каталожен номер O 602 490 669	... 651	... 650
Макс. въртящ момент при твърди/меки винтови съединения по ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Скорост на въртене на празен ход n_0	min^{-1}	110	420	250
Номинално напрежение	V	9,6	9,6	9,6
Посока на въртене				
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Вид защита		IP 20	IP 20	IP 20
Индустриален акумулаторен ъглов винтоверт ANGLE EXACT				
		17	23	30
Каталожен номер O 602 490 675	... 673	... 671
Макс. въртящ момент при твърди/меки винтови съединения по ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Скорост на въртене на празен ход n_0	min^{-1}	560	320	220
Номинално напрежение	V	14,4	14,4	14,4
Посока на въртене				
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Вид защита		IP 20	IP 20	IP 20
Индустриален акумулаторен ъглов винтоверт ANGLE EXACT				
		14CF	22CF	29CF
Каталожен номер O 602 490 690	... 693	... 691
Макс. въртящ момент при твърдо винтово съединение при въртене надясно*	Nm	10	16	20
Скорост на въртене на празен ход n_0 при въртене надясно*	min^{-1}	340	440	300
Номинално напрежение	V	9,6	14,4	14,4
Посока на въртене				
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Вид защита		IP 20	IP 20	IP 20
* Скоростта и въртящият момент при въртене наляво са по-ниски за тези електроинструменти. Вследствие на предавателното число на плоско-то задвижване скоростта на въртене и въртящият момент на работния инструмент са различни.				
Индустриален акумулаторен ъглов винтоверт ANGLE EXACT				
		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Каталожен номер O 602 492 611	... 609	... 607
Макс. въртящ момент при твърди/меки винтови съединения по ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Скорост на въртене на празен ход n_0	min^{-1}	900	650	420
Номинално напрежение	V	9,6	9,6	9,6
Посока на въртене				
Маса съгласно ЕРТА-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Вид защита		IP 20	IP 20	IP 20


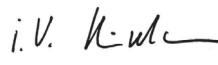
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинструмента и работните инструменти, поддръжане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.

Декларация за съответствие

С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в раздела «технически данни» продукт съответства на изискванията на следните стандарти и нормативни документи: EN 60745, EN 50518 съгласно изискванията на директиви 2009/125/ЕО (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС, 2014/30/ЕУ, 2006/42/ЕО.

Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

 i.V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Монтиране

Окомплектовка

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Тези индустриални акумулаторни ъглови винтоверти се доставят с ъглова глава за завиване, но без работни инструменти, акумулаторна батерия и зарядно устройство. Адаптерите за напрежение трябва да се използват само за включване на промишлените акумулаторни ъглови винтоверти на Бош към токоизправителя 4EХACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Тези индустриални ъглови винтоверти се доставят без работни инструменти, плоско задвижване, междинен фланец, акумулаторна батерия, зарядно устройство, токоизправител или токов адаптор.

Адаптерите за напрежение трябва да се използват само за включване на промишлените акумулаторни ъглови винтоверти на Бош към токоизправителя 4EХACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Тези индустриални ъглови винтоверти се доставят без работни инструменти, ъглова глава за завиване, права глава за завиване, акумулаторна батерия и зарядно устройство. Те не са подходящи за захранване от токоизправителя.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Тези индустриални ъглови винтоверти се доставят с ъглова глава за завиване, но без работни инструменти, акуму-

латорна батерия и зарядно устройство.

Те не са подходящи за захранване от токоизправителя.

Работни условия и среда за съхраняване



Електроинструментът е подходящ само за използване в затворени помещения.

За правилното му функциониране допустимата околна температура трябва да бъде между -5°C и $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F и 122°F), при относителна влажност на въздуха между 20 и 95 % без кондензиране.

За да се избегне увреждане на клетките на акумулаторната батерия, тя трябва да бъде съхранявана при температури между 0°C (32°F) и 45°C (113°F).

Монтиране на ъглова въртяща глава

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30

При тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти първо трябва да бъде монтирана подходяща ъглова въртяща глава (вижте «Ъглова въртяща глава», страница 248).

► Преди да монтирате, измествате или демонтирате ъглова въртяща глава, се уверете, че превключвателят за посоката на въртене е в средна позиция (блокировка на включването) или акумулаторната батерия е извадена от електроинструмента.

Захванете електроинструмента с гаечен ключ **6** за повърхностите на фланеца **5** на ъглова глава.

► Никога не застопорявайте електроинструмента за черупките на корпуса му!

Поставете ъглова въртяща глава **3** на фланеца в желаната позиция и с гаечния ключ **4** затегнете холендровата гайка, като я захванете за повърхностите **19**.

При това дръжте «контра» с гаечния ключ **6** за фланеца на ъглова въртяща глава.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

При тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти първо трябва да бъде монтирана подходяща плоска задвижваща глава.

В специализираната търговска мрежа се продават различни плоски въртяща глави. Попитайте Вашия търговец за подходяща плоска въртяща глава.

► Спазвайте указанията за монтиране на плоската задвижваща глава.

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Тези индустриални ъглови винтоверти могат да се ползват само с ъглова глава за завиване 0 607 451 618.

Приспособление за окачване

С помощта на скобата **8** можете да захванете електроинструмента с приспособление за окачване.

Поставете скобата за окачване **8** отгоре на корпуса на електроинструмента и я притиснете, за да захване каналите **15**.

► Редовно проверявайте състоянието на скобата и кука на подемотното приспособление.

250 | Български

Зареждане

Упътване: Зарядни устройства и акумулаторни батерии не са включени в окомплектовката. Щепселът на Вашия електроинструмент може да се различава от изображения на фигурите.

► **Уверете се, че зарядното устройство и акумулаторната батерия са подходящи за захранващата мрежа във Вашата страна.**

Зарядно устройство AL 2450 DV (вижте фиг. А)

Включете щепсела **22** на зарядното устройство **21** към електрическата мрежа и поставете акумулаторната батерия **11** в правилната позиция в гнездото за зареждане на зарядното устройство.

► **При поставяне/изваждане на акумулаторната батерия не използвайте сила.** Акумулаторни батерии с контактни клеми АРТ (Аку Pack Top) са конструирани така, че могат да бъдат поставени в електроинструмента или зарядното устройство само в правилната позиция.

Зеленият светодиод **23** започва да мига. Това указва за протичането на заряден ток. Процесът на зареждане спира автоматично, когато акумулаторната батерия се зареди напълно.

Когато зеленият светодиод спре да мига и започне да свети непрекъснато, процесът на зареждане е приключил. Прозвучава звук сигнал с продължителност прилб. 2 секунди, указващ за пълното зареждане на батерията.

Непрекъснатото светене на червения светодиод **24** указва зареждане с намален заряден ток.

Когато червеният светодиод мига, зареждане на акумулаторната батерия не е възможно.

Дефект – Причина и отстраняване

Причина	Отстраняване
Не светят светодиоди	
Щепселът на зарядното устройство не е вкаран в контакта (правилно)	Вкарайте (докрай) щепсела в контакта
Контактът, захранващия кабел или зарядното устройство са дефектни	Проверете захранващото напрежение, ако е необходимо занесете зарядното устройство за проверка в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош
Не е възможно зареждане	
Температурата на акумулаторната батерия не е в допустимия интервал	Приведете температурата на акумулаторната батерия в допустимия температурен интервал между 0 °С (32 °F) и 45 °С (113 °F) чрез охлаждане или нагряване

Причина	Отстраняване
Контактите на акумулаторната батерия са замърсени	Почистете контактите на акумулаторната батерия, напр. чрез неколкотократно изваждане и вкарване в гнездото, респ. заменете акумулаторната батерия
Акумулаторната батерия е дефектна	Заменете акумулаторната батерия
Акумулаторната батерия не е поставена (правилно)	Вкарайте (напълно) акумулаторната батерия в гнездото

Токоизправител (вижте фиг. В)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Упътване: Освен с акумулаторна батерия, промишлените акумулаторни ъглови винтоверти могат да бъдат захранвани и от токоизправител.

Щепселът на Вашия електроинструмент може да се различава от изображения на фигурите.

► **Уверете се, че токоизправителят е подходящ за напрежението на захранващата мрежа във Вашата страна.**

Освен от токоизправителя 4EXACT и подходящия захранващ кабел, се нуждаете и от адаптер за напрежение, който е със същото номинално напрежение, както Вашия винтоверт.

► **Напрежението на токоизправителя (светодиод) трябва да съответства на напрежението на винтоверта.** Токоизправителят е предназначен само за индустриалните акумулаторни винтоверти на Бош от сериите EXACT, ANGLE EXACT и BT-EXACT с напрежение между 9,6 V и 14,4 V. В противен случай съществува опасност от пожар и експлозия.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Тези индустриални акумулаторни винтоверти не могат да работят с посочения токоизправител.

Включване към източник на ток

Упътване: Моля, обърнете внимание, че в състояние на доставка в електроинструмента не са поставени нито акумулаторна батерия, нито адаптер за напрежение.

► **Никога не оставяйте акумулаторни батерии за съхраняване в акумулаторния електроинструмент.** Акумулаторните батерии издържат по-дълго и се зареждат по-бързо, когато се съхраняват извадени. Когато продължително време не сте използвали акумулаторната батерия, не забравяйте преди да я използвате да я заредите.

Зареждане на акумулаторната батерия

Преди да поставите акумулаторната батерия в електроинструмента, я заредете с подходящо зарядно устройство. За точното описание на процеса на зареждане моля прочетете ръководството за експлоатация на зарядното ус-

тройство и съответните указания в настоящото ръководство за експлоатация (вижте «Зареждане», страница 250).

Акумулаторната батерия има NTC-температурен контрол, който позволява зареждането само в температурния интервал между 0 °C (+32 °F) и 45 °C (+113 °F). Благодарение на това значително се увеличава дълготрайността на акумулаторната батерия. При правилна експлоатация акумулаторната батерия може да бъде зареждана до 3000 пъти.

Нова или продължително време неизползвана акумулаторна батерия достига пълния си капацитет едва след прибиране в 5 цикъла на зареждане и разреждане.

Акумулаторните батерии трябва да бъдат презареждани само когато светодиодът за «степенна зареденост» им свети с червена светлина.

Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия

Поставете превключвателя за посоката на въртене **14** в средна позиция. Това блокира пусковия прекъсвач **13**, благодарение на което се предотвратява включването на електроинструмента по невнимание.

Вкарайте заредената акумулаторна батерия **11** в ръкохватката на електроинструмента.

Внимавайте да поставите акумулаторната батерия в правилната позиция, както и освобождаващите бутони **12** да влязат в ръкохватката с отчетливо прещракване.

► **При поставяне/изваждане на акумулаторната батерия не използвайте сила.** Акумулаторни батерии с контактни клеми АРТ (Акку Pack Top) са конструирани така, че могат да бъдат поставени в електроинструмента или зарядното устройство само в правилната позиция.

За да извадите акумулаторната батерия **11** натиснете от двете страни навътре освобождаващите бутони **12** и издърпайте акумулаторната батерия надолу от ръкохватката.

Поставяне и изваждане на адаптера за напрежение (вижте фиг. С)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Изберете подходящ за Вашия електроинструмент адаптер за напрежение.

В зависимост от осигуряваното напрежение токоизправителите се различават по цвета на корпуса на D-Sub щекера **26**. Корпусът на D-Sub щекера за напрежение 9,6 V има светло-син цвят, а този за 14,4 V – черен цвят.

► **Корпусът на адаптера **28** трябва да бъде поставян в или изваждан от индустриалния акумулаторен винтоверт само при изключен токоизправител или когато щекерът **26** е откачен от токоизправителя.**

Поставете превключвателя за посоката на въртене **14** в средна позиция. Това блокира пусковия прекъсвач **13**, благодарение на което се предотвратява включването на електроинструмента по невнимание.

След това вкарайте корпуса на адаптера **28** в ръкохватката на електроинструмента. Внимавайте да поставяте адаптера в правилната позиция, както и освобождаващите бутон

ни **12** да влязат в ръкохватката на електроинструмента с отчетливо прещракване.

След това вкарайте куплунга **26** на адаптера за напрежение, подходящ за Вашия електроинструмент, в буксата **25**. Затегнете куплунга **26** в буксата **25**, като навиеете двата винта **27** на ръка.

За да извадите адаптера, развийте двата винта **27** на куплунга **26** на предварително изключения токоизправител и издърпайте куплунга от буксата **25**.

След това притиснете навътре освобождаващите бутони **12** от двете страни и издърпайте корпуса на адаптера **28** от ръкохватката на електроинструмента.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Тези индустриални акумулаторни винтоверти не могат да работят с посочения токоизправител.

Смяна на работния инструмент при глава с патронник за бърза замяна (вижте фиг. D)

► **Преди използване на работен инструмент се уверявайте, че той е захванат здраво в патронника.** Ако работният инструмент не е захванат здраво в патронника, може по време на работа да се извади, с което да стане неуправляем.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 – 900

За тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти можете да поръчате права въртяща глава с патронник за бърза замяна 1/4" (каталожен № 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

За тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти можете да поръчате ъглова въртяща глава с патронник за бърза замяна 1/4" (каталожен № 0 607 452 630).

Поставяне на работния инструмент

Издърпайте патронника за бърза замяна **29** напред. Вкарайте работния инструмент **1** в гнездото **2** и отново отпуснете патронника за бърза замяна.

Използвайте само работни инструменти с подходяща глава (шестостен 1/4").

Не се опитвайте да поставяте свредла в патронника за бърза замяна.

Промишлените акумулаторни ъглови винтоверти с изключващ съединител не са подходящи за пробиване. Съединителят може да се изключи автоматично и без предупреждение. Ако продължите да пробивате след изключване на съединителя, съществува опасност да загубите контрол над електроинструмента при повторното зацепване на съединителя.

Демонтиране на работния инструмент

Издърпайте патронника за бърза замяна **29** напред. Извадете работния инструмент **1** от гнездото **2** и отново отпуснете патронника за бърза замяна.

252 | Български

Смяна на работния инструмент при въртяща глава с външен четиристен

► **Преди използване на работен инструмент се уверявайте, че той е захванат здраво в патронника.** Ако работният инструмент не е захванат здраво в патронника, може по време на работа да се извади, с което да стане неуправляем.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

За тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти можете да поръчате ъглова въртяща глава с външен четиристен 1/4" (каталожен № 0 607 453 617), както и ъглова въртяща глава с външен четиристен 3/8" (каталожен № 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

За тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти можете да поръчате ъглова въртяща глава с външен четиристен 3/8" (каталожен № 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти се доставят с ъглова въртяща глава с външен четиристен 3/8".

Поставяне на работния инструмент

Натиснете щифта на четиристена на патронника **2**, напр. с помощта на тясна отвертка и поставете работния инструмент **1** на четиристена. Уверете се, че щифтът на работния инструмент е попаднал в предвидения за целта отвор на работния инструмент.

Демонтиране на работния инструмент

Натиснете щифта в отвора на работния инструмент **1** навътре и извадете работния инструмент от патронника **2**.

Смяна на работния инструмент при въртяща глава с вътрешен шестостен (вижте фиг. E)

► **Преди използване на работен инструмент се уверявайте, че той е захванат здраво в патронника.** Ако работният инструмент не е захванат здраво в патронника, може по време на работа да се извади, с което да стане неуправляем.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

За тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти можете да поръчате ъглова въртяща глава с вътрешен шестостен 1/4" (каталожен № 0 607 453 618).

Поставяне на работния инструмент

Вкарайте работния инструмент **1** в шестостенния отвор на патронника **2**, докато усетите отчетливо прещракване.

Демонтиране на работния инструмент

Издърпайте работния инструмент **1** от патронника **2**, при необходимост с помощта на клещи.

Работа с електроинструмента

Работете с лични предпазни средства и винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, напр. противопрахова маска, обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони в зависимост от характера на извършваната с електроинструмента дейност намалява риска от наранявания.

Пускане в експлоатация

Когато искате да включите електроинструмента, трябва предварително да зададете посоката на въртене с превключвателя **14** електроинструментът се включва само ако превключвателят за посоката на въртене **14** не е в средно положение (блокировка на включването).

Избор на посоката на въртене (вижте фигура F)

Въртене надясно: за завиване на винтове натиснете превключвателя за посоката на въртене **14** до упор наляво.

Въртене наляво: За развиване на винтове натиснете превключвателя за посоката на въртене **14** до упор надясно.

► **Задействайте превключвателя за посоката на въртене **14** само когато електроинструментът е в покой.**

Включване на LED-лампата

Лампата **18** позволява осветяването на мястото на завиване при неблагоприятни светлинни условия. Включването на лампата **18** става чрез лек натиск върху пусковия прекъсвач **13**. Ако натиснете пусковия прекъсвач по-силно, се включва и електроинструмента, а лампата продължава да свети.

► **Не гледайте непосредствено в работната лампа, можете да се заслепите.**

Включване и изключване

Винтовертите имат **прекъсвач съединител**, отделящ в зависимост от установения въртящ момент, който може да бъде регулиран в посочения диапазон. Съединителят се задейства при достигане на зададения въртящ момент.

Упътване: Когато захранвате винтоверта с адаптер за напрежение, първо трябва да включите токоизправителя.

За **включване** на електроинструмента натиснете пусковия прекъсвач **13** до упор.

Електроинструментът **се изключва автоматично**, когато бъде достигнат предварително настроеният въртящ момент.

► **При преждевременно отпускане на пусковия прекъсвач **13** не се достига предварително зададения въртящ момент.**

За да пестите енергия, дръжте електроинструмента включен само когато го ползвате.

Указания за работа

► **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента (напр. техническо обслужване, смяна на работния инструмент и т.н.), както и при**

пренасяне и съхраняване, поставяйте превключвателя за посоката на въртене в средна позиция. При задействане на пусковия прекъсвач по невнимание съществува опасност от нараняване.

► **Поставяйте електроинструмента на главата на винта/гайката само когато е изключен.** Въртящият се работен инструмент може да се изметне.

Регулиране на въртящия момент (вижте фигури G – I)

Въртящият момент зависи от предварителното натягане на пружината на прекъсващия съединител. Прекъсващият съединител се задейства при достигане на зададения въртящ момент както при въртене надясно, така и при въртене наляво.

За настройване на желания въртящ момент използвайте само включения в окомплектовката специализиран инструмент **30**.

Преместете плъзгача **7** на електроинструмента докрай назад.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 |
23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Вкарайте шестостенен ключ **31** в работния инструмент **1** и го завъртете бавно.

Когато през отвора в корпуса се види малка вдлъбнатина (регулираща шайба **32**) в съединителя, вкарайте в нея инструмента за регулиране **30** и го завъртете.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Спазвайте указанията към закупената от Вас плоска въртяща глава или попитайте Вашия търговец.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

С гаечен ключ бавно завъртете патронника **2**.

Когато през отвора в корпуса се види малка вдлъбнатина (регулираща шайба **32**) в съединителя, вкарайте в нея инструмента за регулиране **30** и го завъртете.

Завъртане по посока на часовниковата стрелка води до увеличаване на въртящия момент, завъртане обратно на часовниковата стрелка – до намаляване.

Извадете инструмента за регулиране **30**. Преместете плъзгача **7** отново напред, за да предпазите съединителя от замърсяване.

Упътване: Необходимият въртящ момент зависи от вида на винтовото съединение и се определя най-точно чрез изпробване на практика.

► **Регулирайте въртящия момент само в посочения диапазон на мощността, тъй като в противен случай изключващият съединител не се задейства.**

Обозначаване на настроеня въртящ момент

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

При тези промишлени акумулаторни ъглови винтовerti трябва първо да бъде демонтирана ъгловата въртяща глава, вижте «Изместване и демонтиране на ъгловата въртяща глава», страница 254.

След това можете да маркирате въртящия момент, както е описано по-долу.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF |
30 | 30 – 300

За обозначаване на специално настроени въртящи моменти можете да замените маркировъчния пръстен **17** с такъв с друг цвят.

Например ако използвате част от винтовертите EXACT с въртящ момент 4,5 Nm, можете да им поставите за обозначаване червени маркировъчни пръстени. Ако използвате други винтовerti EXACT за други монтажни дейности, при които се използва въртящ момент 7,5 Nm, можете да поставите за обозначаване на този въртящ момент маркировъчен пръстен с друг цвят (черен, син, зелен или жълт). Маркировъчните пръстени с различен цвят са предназначени само да служат като улеснение за монтьорите, за да се разпознава по-лесно какъв въртящ момент е установен на съответния електроинструмент.

За изваждане на маркировъчния пръстен **17** използвайте тънка отвертка, шпакла или друг подобен инструмент.

Винаги използвайте електроинструмента с поставен маркировъчен пръстен, за да бъде защитен корпуса от прах и замърсяване.

Светодиоди

Светодиод за степента на зареденост на акумулаторната батерия

Ако е необходимо зареждане на акумулаторната батерия **11**, зеленият светодиод **10** започва да мига и се чува звуков сигнал.

След това са възможни още само 6 – 8 завивания/развивания.

Ако светодиодът светне с червена светлина, капацитетът на батерията не достига за още едно завиване/развиване или електроинструментът е бил претоварен. След това електроинструментът не може да бъде включен повече. Блокаторката за включване остава активна, докато акумулаторната батерия не бъде извадена от електроинструмента и в него не бъде поставена нова заредена акумулаторна батерия.

Ако работите с адаптер за напрежение, светването на светодиода **10** с червена светлина е указание за претоварване.

Ако светодиодът **10** мига с червена светлина, електроинструментът е прегрял и е със задействана защита срещу прегряване. Преди да го включите отново, изчакайте малко, за да спре мигането на светодиода.

Съществено съкратено време за работа на електроинструмента след зареждане на акумулаторната батерия показва, че батерията е изхабена и трябва да бъде заменена. Изхвърлянето на старата акумулаторна батерия трябва да се извърши съобразно валидните разпоредби.



Светодиод завиване

При достигане на предварително установения въртящ момент изключващият съединител се задейства. Светодиодът **9** светва зелено.

254 | Български

Ако предварително установеният въртящ момент не бъде достигнат, светодиодът **9** светва червено, и се чува звуков сигнал. Процесът на завиване трябва да се повтори.

Защита срещу повторно включване

Когато в процеса на завиване изключващият съединител се задейства, електродвигателят се изключва. Повторно включване е възможно едва след интервал от 0,7 секунди. Така се избягва пренавиването на вече затегнати винтови съединения.

Промяна на позицията на ъгловата пробивна глава

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Можете да поставите ъгловата въртяща глава **3** в една от общо осем позиции.

Захванете електроинструмента с гаечен ключ **6** за повърхностите на фланеца **5** на ъгловата глава.

▶ Никога не застопорявайте електроинструмента за черупките на корпуса му!

С гаечния ключ **4** развийте холендровата гайка, като я захванете за повърхностите **19**. Завъртете ъгловата въртяща глава **3** на стъпки от 45° до желаната позиция и с гаечния ключ **4** отново затегнете холендровата гайка, като я захванете за повърхностите **19**.

При това дръжте «контра» с гаечния ключ **6** за фланеца на ъгловата въртяща глава.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Спазвайте указанията към закупената от Вас плоска въртяща глава или попитайте Вашия търговец.

Изместване и демониране на ъгловата въртяща глава (вижте фиг. J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Ъгловата въртяща глава **3** с патронника **2** може да бъде завъртана безстепенно на 360°.

Развийте контра-гайката **20**, като вкарате подходящ инструмент в отвора на контра-гайката и завъртите в посоката, указана със стрелка **a** (лява резба).

Завъртете ъгловата пробивна глава **3** в посоката, указана със стрелка **b**, докато достигнете желаната позиция на работа, но не повече от 360°.

Застопорете ъгловата глава за завиване **3** в тази позиция, като завъртите контра-гайката **20** в посоката, указана със стрелка **c** срещу ъгловата глава за завиване. Отново затегнете контра-гайката **20** с въртящ момент най-много 50 Nm.

Можете също да демонтирате цялата ъглова въртяща глава **3**, ако искате да замените маркировъчния пръстен **17** с такъв с друг цвят или ако искате да изместите работната лампа. Преди да завъртате ъгловата въртяща глава, поставете работната лампа в желаната позиция (вижте «Изместване на светодиодната работна лампа», страница 254).

Развийте контра-гайката **20**, като вкарате подходящ инструмент в отвора на контра-гайката и завъртите в посоката, указана със стрелка **a** (лява резба).

Завъртете ъгловата въртяща глава **3** в посоката, указана със стрелка **b**, докато стане възможно да я извадите. Развийте контра-гайката **20** корпус **33**, като я въртите в посоката, указана със стрелка **a**.

Сега можете да замените маркировъчния пръстен или да изместите работната лампа.

- Навийте контра-гайката **20** на корпуса **33**, като я въртите в посоката, указана със стрелка **c**, и след това навийте ъгловата въртяща глава, като я въртите обратно на посоката, указана със стрелка **b**.
- Застопорете ъгловата въртяща глава, като затегнете контра-гайката **20** в посоката, указана със стрелка **c**.
- Затегнете отново контра-гайката **20** с въртящ момент прикл. 50 Nm.

Изместване на светодиодната работна лампа (вижте фиг. K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

При тези промишлени акумулаторни ъглови винтоверти трябва първо да бъде демонтирана ъгловата въртяща глава, вижте «Изместване и демониране на ъгловата въртяща глава», страница 254.

След това изместете работната лампа, както е описано по-долу.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF
30 | 30-300

За изваждане на маркировъчния пръстен **17** използвайте тънка отвертка, шпакла или друг подобен инструмент. Преместете назад върху корпуса зегер-шайбата **34** като използвате клещи за зегер-шайби.

След това двете черупки на държача **16** на светодиода, които обхващат светодиодната работна лампа **18**, могат да бъдат поставени в желаната позиция. Внимавайте да не повредите кабела на светодиодната работна лампа и го вкарайте без да го прегъвате в предвидения за целта отвор **35** в корпуса. Затворете отново светодиодната работна лампа **18** с двете черупки на държача **16**.

Върнете зегер-шайбата **34** и маркировъчния пръстен **17** отново в първоначалните им позиции.

Поддържане и сервиз**Поддържане и почистване**

- ▶ **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента (напр. техническо обслужване, смяна на работния инструмент и т.н.), както и при пренасяне и съхраняване, поставете превключвателя за посоката на въртене в средна позиция.** При задействане на пусковия прекъсвач по невнимание съществува опасност от нараняване.
- ▶ **За да работите качествено и безопасно, поддържайте електроинструмента и вентилационните отвори чисти.**

Ако акумулаторната батерија се повреди или изхаби, мола, обврнете се към оторизиран сервис за електроинструменти на Бош.

Смазване на електроинструмента



Смазващо вещество:

Специална смазка за редуктори (225 ml)
Каталожен номер 3 605 430 009
Моликотна смазка
Двигателно масло SAE 10/SAE 20

След първите 150 работни часа почистете редуктора с мек разтворител. Спазвайте указанията на производителя на разтворителя относно начина му на използване и изхвърляне. След това смажете редуктора със специалната смазка на Бош за редуктори. След това повтаряйте тази процедура на всеки 300 работни часа.

Смажете подвижните части на изключващия съединител след 100 000 завивания с няколко капки двигателно масло SAE 10/SAE 20. Смажете плъзгачите се и търкалящи се части с моликотна смазка. Когато смазвате редуктора, винаги проверявайте степента му на износване, за да имате увереност, че повторемостта и точността няма да бъдат нарушени. Накрая отново трябва да бъде настроен въртящият момент, при който съединителят изключва.

► **Допускайте ремонти и поддръжка на електроинструмента да бъдат извършвани само от квалифицирани специалисти.** Така се гарантира запазване на безопасността на електроинструмента.

Тази дейност може да бъде изпълнена бързо и качествено в оторизиран сервис за инструменти на Бош.

Изхвърляйте смазочни и почистващи препарати по начин, който не замърсява околната среда. Спазвайте законите за разпоредби.

Сервис и технически съвети

Роберт Бош ЕООД носи отговорност за доставката на този продукт съгласно валидните нормативни актове и закони в съответната страна. За рекламации, мола, обръщайте се към:

Факс: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Когато се обръщате с Въпроси към представителите, мола, непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер, означен на табелката на електроинструмента.

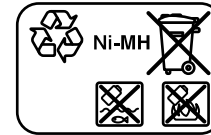
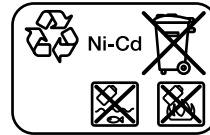
Бракуване

С оглед опазване на околната среда електроинструментът, допълнителните приспособления и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях суровини.



Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/ЕС относно бракувани електрически и електронни устройства и утвърждаването ѝ като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Акумулаторни или обикновени батерии:



Ni-Cd: Никел-кадмиеви батерии

Внимание: тези акумулаторни батерии съдържат кадмий, който е силно отровен тежък метал.

Ni-MH: Никел-металхидридни батерии

Не изхвърляйте акумулаторни или обикновени батерии при битовите отпадъци или във водохранилища, не ги изгаряйте. Обикновени или акумулаторни батерии трябва по възможност предварително да бъдат разреждани докрай и събирани и рециклирани или изхвърляни по начин, който не замърсява околната среда.

Само за страни от ЕС:

съгласно Директива 2006/66/ЕО дефектни или изхабени акумулаторни или обикновени батерии трябва да бъдат рециклирани.

Правата за изменения запазени.

Македонски

Безбедносни напомени

Општи напомени за безбедност за електричните апарати

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Прочитајте ги сите напомени и упатства за

безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносни напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Зачувајте ги безбедносни напомени и упатства за користење и за во иднина.

Поимот „електричен алат“ во напомените за безбедност се однесува на електрични апарати што користат струја (со струен кабел) и електрични апарати што користат батерии (без струен кабел).

Безбедност на работното место

► **Работниот простор секогаш нека биде чист и добро осветлен.** Неуредниот или неосветлен работен простор може да доведе до несреќи.

► **Не работете со електричниот апарат во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина.** Електричните апарати создаваат искри, кои може да ја запалат правта или пареата.

► **Држете ги децата и другите лица подалеку за време на користењето на електричниот апарат.** Доколку нешто Ви го попречи вниманието, може да ја изгубите контролата над уредот.

Електрична безбедност

- ▶ **Приклучокот на електричниот апарат мора да одговара на приклучокот во ѕидната дозна. Приклучокот во никој случај не смее да се менува. Не употребувајте прекинувач со адаптер заедно со заземјениот електричен апарат.** Неменувањето на прекинувачот и соодветните ѕидни дозни го намалуваат ризикот од електричен удар.
- ▶ **Избегнувајте физички контакт со заземјените површини на цевки, радијатори, шпорет и фрижидери.** Постои зголемен ризик од електричен удар, доколку Вашето тело е заземјено.
- ▶ **Електричните апарати држете ги подалеку од дожд и влага.** Навлегувањето на вода во електричниот апарат го зголемува ризикот од електричен удар.
- ▶ **Не го користете кабелот за друга намена, за да го носите електричниот апарат, за да го закачите или да го влечете приклучокот од ѕидната дозна. Држете го кабелот понастрана од топлина, масло, остри рабови или подвижните компоненти на уредот.** Оштетениот или свиткан кабел го зголемува ризикот за електричен удар.
- ▶ **Доколку со електричниот апарат работите на отворено, користете само продолжен кабел што е погоден за користење на надворешен простор.** Користењето на соодветен продолжен кабел на отворено го намалува ризикот од електричен удар.
- ▶ **Доколку користењето на електричниот апарат во влажна околина не може да се избегне, користете заштитен уред со диференцијална струја.** Употребата на заштитниот уред со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

Безбедност на лица

- ▶ **Бидете внимателни како работите и разумно користете го електричниот апарат. Не користете електрични апарати, доколку сте уморни или под влијание на дрога, алкохол или лекови.** Еден момент на невнимание при употребата на електричниот апарат може да доведе до сериозни повреди.
- ▶ **Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.** Носењето на заштитна опрема, како на пр. маска за прав, обувки за заштита од лизгање, заштитен шлем или заштита за слухот, во зависност од видот и примената на електричниот апарат, го намалува ризикот од повреди.
- ▶ **Избегнувајте неконтролирано користење на апаратите. Осигурете се, дека е исклучен електричниот апарат, пред да го приклучите на напојување со струја и/или на батерија, пред да го земете или носите.** Доколку при носењето на апаратот, сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување со струја, ова може да предизвика несреќа.
- ▶ **Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го вклучите електричниот апарат.** Доколку има алат или клуч во некој од деловите на уредот што се вртат, ова може да доведе до повреди.

- ▶ **Избегнувајте абнормално држење на телото. Застанете во сигурна положба и постојано држете рамнотежа.** На тој начин ќе може подобро да го контролирате електричниот апарат во неочекувани ситуации.
- ▶ **Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Тргнете ја косата, облеката и ракавиците подалеку од подвижните делови.** Лесната облека, накитот или долгата коса може да се зафатат од подвижните делови.
- ▶ **Доколку треба да се инсталираат уреди за вшмукување прав, осигурете се дека тие правилно се приклучени и прикладно се користат.** Користењето на вшмукувач за прав не ја намалува опасноста од прав.

Користење и ракување со електричниот апарат

- ▶ **Не го реоптоварувајте уредот. Користете го соодветниот електричен апарат за Вашата работа.** Со соодветниот електричен апарат ќе работите подобро и посигурно во зададениот домен на работа.
 - ▶ **Не користете го електричниот апарат, доколку има дефектен прекинувач.** Апаратот кој повеќе не може да се вклучи или исклучи, ја загрозува безбедноста и мора да се поправи.
 - ▶ **Извлечете го приклучокот од ѕидната дозна и/или извадете ја батеријата, пред да ги смените поставките на уредот, да ги замените деловите или да го тргнете настрана уредот.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на електричниот уред.
 - ▶ **Чувајте ги подалеку од дофатот на деца електричните апарати кои не ги користите. Овој уред не смее да го користат лица кои не се запознаени со него или не ги имаат прочитано овие упатства.** Електричните апарати се опасни, доколку ги користат неискусни лица.
 - ▶ **Одржувајте ги грижливо електричните апарати. Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или оштетени, што може да ја попречи функцијата на електричниот апарат. Поправете ги оштетените делови пред користењето на уредот.** Многу несреќи својата причина ја имаат во лошо одржуваните електрични апарати.
 - ▶ **Алатот за сечење одржувајте го остар и чист.** Внимателно одржуваните алати за сечење со остри рабови за сечење помалку се заглавуваат и со нив полесно се работи.
 - ▶ **Користете ги електричните апарати, опремата, додатоците за алатите итн. во согласност со ова упатство. Притоа земете ги во обзир работните услови и дејноста што треба да се изврши.** Користењето на електрични апарати за друга употреба освен наведената може да доведе до опасни ситуации.
- Користење и ракување на батерискиот апарат**
- ▶ **Батериите полнете ги со полначи што се препорачани исклучиво од производителот.**

Доколку полначот кој е прилагоден на еден соодветен вид батерија, го користите со други батерији, постои опасност од пожар.

- ▶ **Затоа користете батерији кои се предвидени за електричниот апарат.** Користењето друг вид батерији може да доведе до повреди и опасност од пожар.
- ▶ **Неупотребената батерија држете ја подалеку од канцелариски спојувалки, клучеви, железни пари, клинци, шрафови или други мали метални предмети, што може да предизвикаат премостување на контактите.** Краток спој меѓу контактите на батеријата може да предизвика изгореници или пожар.
- ▶ **При погрешно користење, може да истече течноста од батеријата. Избегнувајте контакт со неа. Доколку случајно дојдете во контакт со течност, исплакнете ја со вода. Доколку течноста дојде во контакт со очите, побарајте лекарска помош.** Истечената течност од батеријата може да предизвика кожни иритации или изгореници.

Сервис

- ▶ **Поправката на Вашиот електричен апарат смее да биде извршена само од страна на квалификуван стручен персонал и само со користење на оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот апарат.


Безбедносни напомени за индустриски батериски аголни одвртувачи

- ▶ **Држете го уредот за изолираните површини на рачките, доколку вршите работи каде алатот што се вметнува или шрафот може да најде на скриени електрични кабли.** Контактот на шрафот со струјниот кабел може металните делови на уредот да ги стави под напон и да доведе до електричен удар.
- ▶ **Не дупчете и сечете во сидови или други скриени подрачја, каде може да има електрични кабли, и не зацврстувајте на нив.** Доколку ова не може да го избегнете, прекинете ги осигурувачите или сигурносниот прекинувач, кои ги штитат овие работни полиња.
- ▶ **Зацврстете го парчето што се обработува.** Доколку го зацврстите со уред за затегнување или менгеме, тогаш парчето што се обработува се држи поцврсто отколку со Вашата рака.
- ▶ **Пред било каква интервенција на електричниот апарат (на пр. одржување, замена на алат итн.) како и при негов транспорт и складирање, прекинувачот за правец на вртење ставете го во средна позиција.** При невнимателно ракување со прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.
- ▶ **Цврсто држете го електричниот апарат.** При зацврстување и одвртување на шрафови може да настанат краткотрајни високи реактивни моменти.
- ▶ **Користете само исправни, неизабени алати за вметнување.** Дефектните алати за вметнување може

на пр. да се скршат и да доведат до повреди и материјални штети.

- ▶ **При ставањето на алатот за вметнување, внимавајте на тоа тој да лежи цврсто во прифатот за алат.** Доколку алатот за вметнување не е цврсто поврзан со прифатот на алат, може да се олабави и да се случи да не може да се контролира.
- ▶ **Бидете претпазливи при зашрафување на долги шрафови, бидејќи постои опасност од лизнување, во зависност од видот на шраф и користениот алат за вметнување.** Честопати, долгите шрафови не може да се контролираат толку добро и постои опасност да се слизнат при зашрафувањето и да се повредите.
- ▶ **Внимавајте на поставениот правец на вртење, пред да го вклучите електричниот апарат.** Доколку, на пример, сакате да одвртите шраф, а правецот на вртење е поставен за зашрафување на шрафот, може да дојде до силно неконтролирано движење на електричниот апарат.
- ▶ **Не го користете електричниот апарат како дупчалка.** Електричните апарати со една исклучна спојка не се погодни за дупчење. Спојката може автоматски и без предупредување да се исклучи.

Батерија

- ▶ **Избегнувајте случајно вклучување. Осигурете се дека прекинувачот за вклучување/исклучување е во исклучена позиција, пред да ставите батерија.** Носењето на електричниот апарат со вашиот прст на прекинувачот за вклучување/исклучување или ставање на батеријата во вклучен електричен апарат може да доведе до несреќен случај.
 - ▶ **Не ја отворајте батеријата.** Постои опасност од краток спој.
-  **Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од трајно изложување на сончеви зраци, оган, вода или влага.** Постои опасност од експлозија.
- ▶ **Не предизвикувајте краток спој на батеријата.** Инаку, постои опасност од експлозија.
 - ▶ **Во екстремни оперативни или температурни услови, батериите може да протечат. Избегнувајте контакт со кожата или очите доколку батеријата протекла.** Течноста од батеријата содржи киселина и може да предизвика хемиски изгореници на ткивата. Доколку течноста дојде во контакт со кожа, веднаш измијте ја со сапун и вода и потоа со сок од лимон или оцет. Доколку течноста доспее во очи, плакнете ја најмалку 10 минути и веднаш побарајте помош од лекар.
 - ▶ **Користете само оригинални Bosch батерији со напон кој е наведен на спецификационата плочка на Вашиот производ.** При користење на други батерији, на пр. имитации, истрошени батерији или непознати производители, постои опасност од повреди како и материјални штети доколку експлодира батеријата.

Опис на производот и моќноста



Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Ве молиме отворете ја преклопената страница со приказ на електричниот апарат, и држете ја отворена додека го читате упатството за употреба.

Употреба со соодветна намена

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

Електричниот апарат е наменет за зашрафување и отшрафување на шrafoви, мутери и други затворачи со навој во дадените граници на димензии и моќност. Електричниот апарат не е погоден да се користи како дупчалка; за да ги избегнете личните повреди и материјалните штети, никогаш не треба да го користите електричниот апарат со исклучна спојка за дупчење.

Светлото на овој електричен апарат е наменето да го осветли директно полето на работа на електричниот апарат и не егодно за просторно осветлување во домаќинството.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Електричниот апарат поради неговиот бавен тек во лево е наменет за работа со отворен плоснат погон со гонет запчаник. Тој е погоден за зашрафувања на спојници на места каде има пристап само од едната страна, на пр. на цевководи.

Не е погоден за олабавување на спојници. Електричниот апарат не е погоден да се користи како дупчалка; за да ги избегнете личните повреди и материјалните штети, никогаш не треба да го користите електричниот апарат со исклучна спојка за дупчење.

Светлото на овој електричен апарат е наменето да го осветли директно полето на работа на електричниот апарат и не егодно за просторно осветлување во домаќинството.




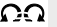

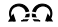

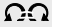







Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница.

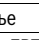
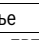
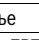
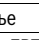
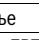
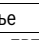
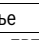
- 1 Алат за вметнување (на пр. завртки за шrafoви)
- 2 Прифат на алатот
- 3 Аголна глава на одвртувачот
- 4 Вилушкаст клуч со ширина 27 мм
- 5 Површина на клучот на приборницата на аголната глава
- 6 Вилушкаст клуч со ширина 22 мм
- 7 Лизгач за избор на вртежен момент
- 8 Обрач за закачување
- 9 LED-приказ на зашрафувањето на спојниците
- 10 LED-приказ на наполнетоста на батеријата
- 11 Батерија со АРТ-приклучен контакт
- 12 Копче за отклучување на батеријата
- 13 Прекинувач за вклучување/исклучување
- 14 Прекинувач за менување на правецот на вртење
- 15 Отвори за прицврстување на држачот за закачување
- 16 LED-држач
- 17 Прстен за обележување
- 18 Работно светло
- 19 Површина на клучот на преклопната навртка
- 20 Контра навртка
- 21 Полнач
- 22 Струен приклучок
- 23 Зелени LED-прикази на полначот
- 24 Црвени LED-прикази на полначот
- 25 Приклучен конектор за струен адаптер на 4EXACT
- 26 D-Sub-приклучок
- 27 Шrafoви на D-Sub-приклучок
- 28 Струен адаптер
- 29 Брзо променлива глава
- 30 Алат за подесување
- 31 Шестаголен инбус клуч
- 32 Плочка за подесување
- 33 Кукиште на моторот
- 34 Прстен за задржување
- 35 Шуплина во телото на кукиштето
- 36 Рачка (изолирана површина на дршката)
- 37 Рачка (изолирана површина на дршката)

Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Технички податоци

Индустриски аголен одвртувач ANGLE EXACT		2	3	6
Број на дел/артикл 0 602 490 647	... 656	... 652
макс. вртежен момент при зашрафување во цврсти/меки материјали според ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Број на празни вртежи n_0	min ⁻¹	110	420	650
Номинален напон	V	9,6	9,6	9,6
Правец на вртење				
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0
Вид на заштита		IP 20	IP 20	IP 20
Индустриски аголен одвртувач ANGLE EXACT		7	8	15
Број на дел/артикл 0 602 490 669	... 651	... 650
макс. вртежен момент при зашрафување во цврсти/меки материјали според ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Број на празни вртежи n_0	min ⁻¹	110	420	250
Номинален напон	V	9,6	9,6	9,6
Правец на вртење				
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0
Вид на заштита		IP 20	IP 20	IP 20
Индустриски аголен одвртувач ANGLE EXACT		17	23	30
Број на дел/артикл 0 602 490 675	... 673	... 671
макс. вртежен момент при зашрафување во цврсти/меки материјали според ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Број на празни вртежи n_0	min ⁻¹	560	320	220
Номинален напон	V	14,4	14,4	14,4
Правец на вртење				
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,5	1,5	1,5
Вид на заштита		IP 20	IP 20	IP 20
Индустриски аголен одвртувач ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Број на дел/артикл 0 602 490 690	... 693	... 691
макс.вртежен момент во цврсти материјали во десен тек*	Nm	10	16	20
Број на вртежи во празен од n_0 во десен тек*	min ⁻¹	340	440	300
Номинален напон	V	9,6	14,4	14,4
Правец на вртење				
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,5	1,5
Вид на заштита		IP 20	IP 20	IP 20
* При тек на лево, електричните апарати се движат побавно и имаат низок вртежен момент. Во согласност со односот на пренос на плоснатиот погон со гонет запчаник, се менуваат бројот на вртежи и вртежниот момент на алатот што се вметнува.				
Индустриски аголен одвртувач ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Број на дел/артикл 0 602 492 611	... 609	... 607
макс. вртежен момент при зашрафување во цврсти/меки материјали според ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Број на празни вртежи n_0	min ⁻¹	900	650	420
Номинален напон	V	9,6	9,6	9,6
Правец на вртење				
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,0	1,0	1,0
Вид на заштита		IP 20	IP 20	IP 20

260 | Македонски

Индустриски аголен одвртувач ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Број на дел/артикул 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
макс. вртежен момент при зашрафување во цврсти/меки материјали според ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Број на празни вртежи n_0	min^{-1}	200	245	300	380	280	210	170
Номинален напон	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Правец на вртење								
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Вид на заштита		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Ni-Cd пакување батерии			9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Број на дел/артикул 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Број на ќелии			8	8	10	10	12	12
Напон на батеријата	V		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Капацитет	Ah		1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	кг (Цилиндричен цевен навој)		0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80
Ni-MH пакување батерии			9,6	12,0	14,4			
Број на дел/артикул 2 607 335 681	... 683	... 685			
Број на ќелии			8	10	12			
Напон на батеријата	V		9,6	12,0	14,4			
Капацитет	Ah		2,6	2,6	2,6			
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	кг (Цилиндричен цевен навој)		0,55	0,70	0,80			
Аголна глава на одвртувачот		1/4"	3/8"	3/8"	1/4"	SWF 1/4"		
Број на дел/артикул 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
макс. вртежен момент при јако зашрафување според ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		
Рамна глава на одвртувачот						SWF 1/4"		
Број на дел/артикул						0 607 453 631		
макс. вртежен момент при јако зашрафување според ISO 5393	Nm					6		
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01:2014	кг					0,22		

Информации за бучава/вибрации

Мерни вредности за бучава во согласност со EN 60745.

Нивото на звучниот притисок на уредот, оценето со A ,

типично изнесува 70 dB(A). Несигурност $K = 3$ dB.

Нивото на звучниот притисок при работењето може да

пречекори и 80 dB(A).

Носете заштита за слухот!

Вкупните вредности на вибрации a_h (векторски збор на трите насоки) и несигурност K дадени се во согласност со EN 60745:

Зашрафување: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Нивото на вибрации наведено во овие упатства е измерено со нормирана постапка според EN 60745 и

може да се користи за меѓусебна споредба на електричните апарати. Исто така може да се прилагоди за предвремена процена на оптоварувањето со вибрации. Наведеното ниво на вибрации е за основната примена на електричниот апарат. Доколку електричниот апарат се користи за други примени, со различна опрема, алатот што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се одржува, може да отстапува нивото на вибрации. Ова може значително да го зголеми оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење. За прецизно одредување на оптоварувањето со вибрации, треба да се земе во обзир и периодот во кој уредот е исклучен или едвај работи, а не во моментот кога е во употреба. Ова може значително да го намали

оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење.

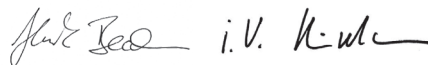
Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за заштита на корисникот од влијанието на вибрациите, како на пр.: одржувајте ги внимателно електричните апарати и алатот за вметнување, одржувајте ја топлината на дланките, организирајте го текот на работата.

Изјава за сообразност

Тврдиме на наша одговорност, дека опишаните производи во „Технички податоци“ се сообразни со следните норми или нормативни документи: EN 60745, EN 50518 според одредбите на регулативите 2009/125/EC (одредба 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Техничка документација (2006/42/EC) при:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Монтажа

Обем на испорака

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Индустриските батериски аголни одвртувачи се испорачуваат без алати за вметнување, аголна глава на одвртувач, рамна глава на одвртувачот, пакување батерии, полнач, регулатор на напон или струен адаптер. Струјните адаптери треба да се употребуваат исклучиво за приклучување на индустриските аголни батериски одвртувачи од Bosch-на регулатор на напон 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Индустрискиот батериски аголен одвртувач се испорачува без алати за вметнување, плоснат погон со гонет запчаник, меѓу-прирабница, пакувања батерии, полнач, регулатор или адаптер за напон. Струјните адаптери треба да се употребуваат исклучиво за приклучување на индустриските аголни батериски одвртувачи од Bosch-на регулатор на напон 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 30 – 300

Овие индустриски батериски аголни одвртувачи се испорачуваат без алати за вметнување, аголна глава на одвртувач, рамна глава на одвртувачот, пакување батерии и полнач. Овие електрични апарати не се погодни за употреба со регулатор на напон.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |

50 – 210 | 60 – 170

Овие индустриски батериски аголни одвртувачи се испорачуваат без аголна глава на одвртувач, алати за вметнување, пакување батерии и полнач. Овие електрични апарати не се погодни за употреба со регулатор на напон.

Работна околина и складирање



Електричниот апарат е исклучиво наменет за употреба во затворени простории.

За беспрекорна работа, дозволената околна температура треба да биде меѓу -5°C и $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F и 122°F), во границите на релативна влажност на воздухот меѓу 20 и 95 % без кондензација.

Батеријата треба да се чува на температура меѓу 0°C (32°F) и 45°C (113°F), за да се избегнат штети на ќелиите на батеријата.

Монтажа на аголната глава на одвртувачот

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 30

Кај овие индустриски батериски аголни одвртувачи најпрво мора да се монтира соодветна аголна глава на одвртувач (види „Аголна глава на одвртувачот“, страна 260).

► **Осигурете се дека прекинувачот за правец на вртење стои на средината (блокада при вклучување) или дека батеријата е извадена од електричниот апарат, пред да ја монтирате, поставите или демантирате главата на одвртувачот.**

Држете го цврсто електричниот апарат со вилушкест клуч **6** на површината на клучот **5** на прирабницата на аголната глава.

► **Не го затегајте уредот на телото на куќиштето!**

Поставете ја аголната глава на одвртувачот **3** во саканата позиција на прирабницата и со вилушкест клуч **4** цврсто зашрафете ја преклопната навртка на површината на клучот **19**.

Притоа, со вилушкест клуч **6** држете наспроти прирабницата на аголната глава.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Кај овие индустриски батериски аголни одвртувачи најпрво мора да се монтира соодветен плоснат погон со гонет запчаник.

Во продавниците постојат различни видови рамно погони. Советувајте се со специјализираниот трговец за соодветниот рамен погон.

► **Внимавајте на правилата за монтажа на рамниот погон.**

ANGLE EXACT 25 – 200 | 30 – 300

Овие индустриски батериски аголни одвртувачи може да се користат само со аголна глава за одвртувач 0 607 451 618.

262 | Македонски

Уред за закачување

Со обрачот за закачување **8** може да го прицврстите електричниот апарат на уред за закачување.

Поставете го обрачот за закачување **8** на електричниот апарат и оставете го да се вклопи во процепот **15**.

- **Редовно контролирајте ја состојбата на обрачот за закачување и куките на уредот за закачување.**

Процес на полнење

Напомена: Полначите и батериите не се содржани во обемот на испорака.

Илустрираниот струен приклучок може да се разликува од приклучокот за вашиот електричен апарат.

- **Внимавајте, полначот и батеријата да се соодветни на струјната мрежа на вашата земја.**

Полнач AL 2450 DV (види слика А)

Приклучете го полначот **21** со струен приклучок **22** на електрично напојување и ставете ја батеријата **11** во правилната позиција во отворот за полнење на полначот.

- **Не употребувајте сила при ставање/вадење на батеријата.** Батериите со АРТ-контакт за приклучување (Батериите Пакување Тор) се конструирани на тој начин, што може да се стават само во правилна позиција во електричниот апарат или полнач.

Зелените LED-прикази **23** почнуваат да трепкаат. Ова го покажува течењето на струјата за полнење. Процесот на полнење автоматски запира, доколку батеријата целосно е наполнета.

Доколку зелените LED-прикази не трепкаат повеќе, туку светат исто, процесот на полнење е завршен.

Се слуша акустичен сигнал околу 2 секунди кој ја сигнализира целосната наполнетост на батеријата.

Непрекинато светло на црвените LED-прикази **24** сигнализира процес на полнење со редуцирана струја за полнење.

Доколку црвениот LED-приказ трепка, не е возможен процес на полнење.

Дефект – Причини и помош

Причина	Помош
LED-приказите не светат	
Струјниот приклучок на полначот не е (правилно) вметнат	Струјниот приклучок (целосно) е вметнат во сидната дозна
Сидната дозна, струјниот кабел или полначот се дефектни	Проверете го струјниот напон, а полначот оставете го на проверка во авторизирана сервисна служба за Bosch-електрични алати
Не е возможен процес на полнење	

Причина	Помош
Температурата на батеријата не е во дозволените граници	Прилагодете ја температурата на батеријата со ладење или стоплување во дозволените граници на температура меѓу 0 °C (32 °F) и 45 °C (113 °F)
Контактите на батеријата се извалкани	Исчистете ги контактите на батеријата; на пр. повеќе пати вметнете ја и извадете ја батеријата, ев. заменете ја
Дефектна батерија	Менување на батеријата
Батеријата не е (правилно) вметната	Вметнете ја батеријата (целосно) во отворот за полнење

Регулатор на напон (види слика В)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Напомена: Индустриските батериски аголни одвртувачи алтернативно може да се користат со регулатор на напон за работа на батеријата.

Илустрираниот струен приклучок може да се разликува од приклучокот за вашиот електричен апарат.

- **Внимавајте, регулаторот на напон мора да е соодветен на струјната мрежа во вашата земја.**

Регулаторот на напон 4EXACT и соодветниот струен кабел, потребен ви е и струен адаптер, со истиот номинален напон како и вашиот одвртувач.

- **Напонот на регулаторот на напон (LED-приказ) мора да биде во согласност со напонот на одвртувачот.**

Регулаторот на напон исклучиво е наменет за индустриските батериски одвртувачи од Bosch од сериите EXACT, ANGLE EXACT и BT-EXACT со напон помеѓу 9,6 V и 14,4 V. Инаку постои опасност од пожар и експлозија.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Овој индустриски батериски одвртувач не може да се користи со регулатор на напон.

Приклучок на напојувањето со енергија

Напомена: Ве молиме внимавајте на тоа дека при испораката не е вметната ниту батерија ниту струен адаптер во електричниот апарат.

- **Не ги чувајте батериите во батериски уред.** Батериите траат подолго и подобро се полнат, доколку се чуваат одделно. По долгото чување, целосно наполнете ја батеријата пред употребата.

Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата пред ставањето во електричниот апарат во соодветен полнач. Точниот опис на процесот на полнење погледнете го во упатството за употреба на

полначот и напомените во ова упатство (види „Процес на полнење“, страна 262).

Батеријата е опремена со NTC-контрола на температурата, што дозволува полнење само на температура во граници меѓу 0 °C (+32 °F) и 45 °C (+113 °F). Со тоа се постигнува долг рок на употреба на батеријата. Со правилна употреба батеријата може да се наполни до 3000 пати.

Новата батерија или батеријата што не е употребувана подолго време, полната јачина ја достигнува по околу 5 циклуси на полнење и празнење.

Батериите треба да се дополнат, дури откако LED-приказот „Наполнетост на батеријата“ на електричниот уред свети црвено.

Ставање и вадење на батеријата

Притиснете го прекинувачот за правец на вртење **14** во средна позиција. Ова го фиксира прекинувачот за вклучување/исклучување **13** во позиција „Исклучено“, со што се спречува невнимателното вклучување на електричниот апарат.

Вметнете ја наполнетата батерија **11** во дршката на електричниот апарат.

Внимавајте на тоа, батеријата да ја ставите во правилна позиција, и копчињата за отклучување **12** да се притиснат на дршката на електричниот уред.

► **Не употребувајте сила при ставање/вадење на батеријата.** Батериите со APT-контакт за приклучување (Батерија Пакување Тор) се конструирани на тој начин, што може да се стават само во правилна позиција во електричниот апарат или полнач.

За да извадите батеријата **11**, притиснете на двете страни на копчињата за отклучување **12** и извлекете ја батеријата надолу од дршката.

Ставање и вадење на струјниот адаптер (види слика C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Одберете го соодветниот струен адаптер за номинален напон на вашиот електричен апарат.

Струјниот адаптер се разликува во зависност од напонот според бојата на куќиштето на D-Sub-приклучокот **26**. Куќиштето на D-Sub-приклучокот за 9,6-V-напон е во светло сина боја и за 14,4-V-напон во црна боја.

► **Куќиштето на адаптерот 28 смее да се монтира или демонтира само доколку регулаторот на напон е исклучен или во приклучок 26 изваден од регулаторот на напон во индустриските батериски одвртвачи.**

Притиснете го прекинувачот за правец на вртење **14** во средна позиција. Ова го фиксира прекинувачот за вклучување/исклучување **13** во позиција „Исклучено“, со што се спречува невнимателното вклучување на електричниот апарат.

Вметнете го куќиштето за адаптерот **28** во дршката на електричниот апарат. Внимавајте на тоа, куќиштето за адаптерот да го ставите во правилна позиција, и копчињата за отклучување **12** да се притиснат на дршката на електричниот уред.

На крај, приклучете го приклучокот **26** од соодветниот струен адаптер за вашиот електричен уред во приклучниот конектор **25**. Зашрафете го цврсто приклучокот **26** во приклучниот конектор **25**, а двата шрафа **27** затегнете ги цврсто со рака.

За да го извадите струјниот адаптер, одвртете ги двата шрафа **27** од приклучокот **26** на исклучениот регулатор на напон и извлекете го приклучокот од приклучниот конектор **25**.

На крај, притиснете на двете страни на копчињата за отклучување **12** и извлекете го куќиштето на адаптерот **28** од дршката на електричниот апарат.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Овој индустриски батериски одвртвач не може да се користи со регулатор на напон.

Замена на алатот кај шраф со брзозатегачката глава (види слика D)

► **При ставањето на алатот за вметнување, внимавајте на тоа тој да лежи цврсто во прифатот за алат.**

Доколку алатот за вметнување не е цврсто поврзан со прифатот на алат, може да се олабави и да се случи да не може да се контролира.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 – 900

За овие индустриски батериски аголни одвртвачи предвидена е и рамна глава на одвртвачот со 1/4"-брзо променлива глава (број на артикл 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

За овие индустриски батериски аголни одвртвачи предвидена е и рамна глава на одвртвачот со 1/4"-брзо променлива глава (број на артикл 0 607 452 630).

Ставање на алатот за вметнување

Извлекете ја брзо променливата глава **29** напред. Ставете во алатот за вметнување **1** во прифатот за алат **2** и повторно олабавете ја брзо променливата глава.

Користете само алати за вметнување со соодветен крај за вметнување (1/4"-шестаголен).

Не се обидувајте да ја ставите дупчалката во оваа брзо променливата глава.

Индустриските батериски аголни одвртвачи со една исклучна спојка не се погодни за дупчење. Спојката може автоматски и без предупредување да се исклучи. Доколку продолжите да дупчите по исклучување на спојката, електричниот апарат може да се повлече од дршката, додека исклучната спојка одново не се притисне.

Вадење на алатот за вметнување

Извлекете ја брзо променливата глава **29** напред. Извадете го алатот за вметнување **1** од прифатот за алат **2**, и повторно олабавете ја брзо променливата глава.

Замена на алатот кај шраф со надворешна четириаголна глава

► **При ставањето на алатот за вметнување, внимавајте на тоа тој да лежи цврсто во прифатот за алат.**

264 | Македонски

Доколку алатот за вметнување не е цврсто поврзан со прифатот на алат, може да се олабави и да се случи да не може да се контролира.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

За овие индустриски батериски аголни одвртвачи е предвидена аголна глава за одвртвачот со 1/4"-четриаголна (број на артикл 0 607 453 617) како и аголна глава за одвртвачот со 3/8"-четриаголна (број на артикл 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

За овие индустриски батериски аголни одвртвачи предвидена е и рамна глава на одвртвачот со 3/8"-брзо променлива глава (број на артикл 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Овој индустриски батериски аголен одвртвач се испорачува со 3/8"-четриаголна аголна глава за одвртвачот.

Ставање на алатот за вметнување

Притиснете ја навнатре чивијата на четриаголната глава на прифатот за алат 2, на пр. со помош на мал одвртвач, и вметнете го алатот за вметнување 1 над четриаголната глава. Внимавајте чивијата точно да влезе во отворот на алатот за вметнување.

Вадење на алатот за вметнување

Притиснете ја навнатре чивијата во отворот на алатот што се вметнува 1 и извлекете го алатот за вметнување од прифатот за алат 2.

Замена на алатот кај шраф со внатрешна шестаголна глава (види слика Е)

► При ставањето на алатот за вметнување, внимавајте на тоа тој да лежи цврсто во прифатот за алат.

Доколку алатот за вметнување не е цврсто поврзан со прифатот на алат, може да се олабави и да се случи да не може да се контролира.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

За овие индустриски батериски аголни одвртвачи предвидена е и аголна глава на одвртвачот со 1/4"-внатрешна шестаголна глава (број на артикл 0 607 453 618).

Ставање на алатот за вметнување

Вметнете го алатот за вметнување 1 во внатрешната шестаголната глава на алатот за прифат 2, додека не се вклопи.

Вадење на алатот за вметнување

Извлекете го алатот за вметнување 1 од алатот за прифат 2, доколку е потребно со помош на клешти.

Употреба**Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.**

Носењето на заштитна опрема, како на пр. маска за прав, обувки за заштита од лизгање, заштитен шлем или заштита за слухот, во зависност од видот и примената на електричниот апарат, го намалува ризикот од повреди.

Ставање во употреба

Доколку сакате да го стартувате електричниот апарат, најпрво треба да го поставите правецот на вртење со прекинувачот за правец на вртење 14. Електричниот апарат ќе стартува, доколку прекинувачот за правец на вртење 14 не стои во средината (блокада при вклучување).

Поставете го правецот на вртење (види слика F)

Тек на десно: За дупчење и зашрафување притиснете го прекинувачот за менување на правец на вртење 14 на лево до крај.

Тек на лево: За одвртување одн. отшрафување на шрафови притиснете го прекинувачот за менување на правецот на вртење 14 на десно до крај.

► **Прекинувачот за правец на вртење 14 активирајте го само доколку електричниот апарат е во состојба на мирување.**

Вклучување на LED-работно светло

Работното светло 18 овозможува осветлување на местото на одвртување при неповолни светлосни услови. Работното светло го вклучувате 18 со лесно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување 13.

Доколку го притиснете посилно прекинувачот за вклучување/исклучување, ќе се вклучи електричниот апарат, а работното светло и понатаму свети.

► **Не гледајте директно во работното светло, може да ве заслепи.**

Вклучување/исклучување

Одвртвачите имаат **исклучна спојка** која зависи од вртежниот момент, и се подесува во дадените граници. Таа реагира доколку се постигне подесениот вртежен момент.

Напомена: Доколку го употребувате одвртвачот со струјниот адаптер, најпрво мора да го активирате регулаторот на напон.

За **Вклучување** на електричниот апарат притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување 13 до крај. Електричниот апарат **автоматски се исклучува**, штом се постигне подесениот вртежен момент.

► **Доколку прекинувачот за вклучување/исклучување 13 се ослободи предвреме, претходно подесениот вртежен момент нема да се постигне.**

За да се заштеди енергија, вклучувајте го електричниот алат само доколку го користите.

Совети при работењето

- **Пред било каква интервенција на електричниот апарат (на пр. одржување, замена на алат итн.) како и при негов транспорт и складирање, прекинувачот за правец на вртење ставете го во средна позиција.** При невнимателно ракување со прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.
- **Електричниот апарат ставете го на мутерот/шрафот само доколку е исклучен.** Доколку апаратот е вклучен и се врти, тој може да се преврти и падне.

Подесување на вртежниот момент (види ги сликите G-1)

Вртежниот момент зависи од преднапонот на пружината на исклучната спојка. Исклучната спојка се отпушта веднаш штом се постигне поставениот вртежен момент како во десен, така и во лев тек.

За подесување на индивидуалниот вртежен момент, користете го само алатот за поставување **30** што е испорачан со уредот.

Турнете го лизгачот **7** од електричниот апарат комплетно наназад.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Вметнете внатрешен шестаголен клуч **31** во алатот за вметнување **1** и свртете го полека.

Веднаш штом забележите мала испакнатина (плочка за подесување **32**) на спојката, вметнете го алатот за поставување **30** во оваа испакнатина и свртете го.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Внимавајте на информациите во врска со купениот рамен погон или прашајте го специјализираниот трговец.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Полека свртете го прифатот за алат со вилушкест клуч **2**. Веднаш штом забележите мала испакнатина (плочка за подесување **32**) на спојката, вметнете го алатот за поставување **30** во оваа испакнатина и свртете го.

Вртењето во правец на стрелките на часовникот создава висок вртежен момент, а вртењето во правец спротивен од стрелките на часовникот создава помал вртежен момент.

Извадете го алатот за поставување **30**. Турнете го лизгачот **7** повторно напред, за да ја заштитите спојката од нечистотија.

Напомена: Потребната поставка зависи од видот на сврзувањето и може да се одреди со практичен обид. Проверете го зашрафувањето со клуч за вртежен момент.

- **Вртежниот момент поставете го само во наведените граници на јачина, инаку нема да одговара на исклучната спојка.**

Обележување на поставките на вртежниот момент

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Кај овие индустриски батериски аголни одвртувачи најпрво мора да се монтира соодветна аголна глава на одвртувач, види „Подесување и вадење на аголната глава на одвртувачот“, страна 266.

Сега може да го обележите вртежниот момент, како што е опишано подолу.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

За обележување на индивидуално подесен вртежен момент, прстенот за обележување **17** може да го замените со друг прстен за обележување во друга боја.

Доколку, на пример, користите неколку EXACT-електрични уреди со вртежен момент од 4,5 Nm, може да ставите црвени прстени за обележување за означување на вртежниот момент. Доколку користите други EXACT-електрични апарати во друго поле на монтажа, чиј вртежен момент е подесен на 7,5 Nm, може да ставите прстен за обележување во друга боја (црн, син, зелен или жолт), за да го означите вртежниот момент во ова поле. Прстените за обележување во различна боја се смислени за помош на монтерите, за брзо да може да ги препознаат, кој вртежен момент е поставен за односниот електричен апарат.

Притиснете го прстенот за обележување **17** со тенок одвртувач, шпатула или слично.

Секогаш користете го електричниот апарат со прстен за обележување, за да бидете сигурни дека куќиштето е заштитено од прав и нечистотија.

LED-приказ



Приказ на наполнетоста на батеријата

Доколку е потребно полнење на батеријата **11**, LED-приказот **10** трепка зелено и се слуша акустичен сигнал. Можни се само зашрафувањата 6-8.

Доколку LED-приказот свети црвено, капацитетот нема да биде доволен за ново зашрафување на спојници или електричниот апарат е преоптоварен. Електричниот апарат не може да се вклучи. Блокдата при вклучување останува активна, сè додека не се извади батеријата од електричниот апарат и повторно не се стави наполнета батерија.

Доколку работите со струен адаптер, црвениот LED-приказ **10** покажува преоптоварување.

Доколку LED-приказот **10** трепка црвено, електричниот апарат е прегреан и престанал да работи. Почекајте додека трепкањето не престане автоматски по некое време, пред повторно да го вклучите електричниот апарат.

Скратеното време на работа на електричниот апарат по полнењето покажува, дека батеријата е потрошена и мора да се замени. Употребените батерии отстранете ги според законските/одредбите во зависност од земјата.

266 | Македонски

**Приказ за зашрафување на спојниците**

Со постигнување на претходно поставениот вртежен момент, исклучната спојка се отпушта. LED-приказите **9** светат зелено.

Доколку претходно поставениот вртежен момент не се постигне, LED-приказот **9** свети црвено и се слуша акустичен сигнал. Зашрафувањето на спојниците мора да се изведе уште еднаш.

Заштита од рестартирање

Доколку при зашрафувањето на спојниците се отпушти исклучната спојка, моторот се исклучува. Повторното вклучување е возможно дури по 0,7 секунди пауза. Притоа се избегнува невнимателно зацврстување на веќе фиксираниите спојници.

Подесување на аголната глава на одвртувачот

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Аголната глава на одвртувачот **3** може да ја подесите во вкупно осум позиции.

Држете го цврсто електричниот апарат со вилушкест клуч **6** на површината на клучот **5** на прирабницата на аголната глава.

► Не го затегајте уредот на телото на куќиштето!

Со вилушкест клуч **4** олабавете ја преклопната навртка на површината на клучот **19**. Поставете ја аголната глава на одвртувачот **3** за околу 45° во саканата позиција, и со вилушкестиот клуч **4** повторно затегнете ја преклопната навртка на површината на клучот **19**.

Притоа, со вилушкестиот клуч **6** држете наспроти прирабницата на аголната глава.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Внимавајте на информациите во врска со купениот рамен погон или прашајте го специјализираниот трговец.

Подесување и вадење на аголната глава на одвртувачот (види слика J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Аголната глава на одвртувачот **3** со прифат за алат **2** може да се подеси бесстепенно за 360°.

Олабавете ја контра-навртката **20**, при што со соодветен алат ќе ја закачите контра-навртката во отворот и ќе вртите во правец на стрелката **a** (лев навој).

Аголната глава на одвртувачот вртете ја **3** во правец на стрелката **b**, додека не го постигнете саканиот агол на работа, најмногу за 360°.

3 Фиксирајте ја аголната глава на одвртувачот во оваа позиција, при што ќе ја свртите контра-навртката **20** во правец на стрелката **c** наспроти аголната глава на одвртувачот. Повторно зацврстете ја контра-навртката **20** со затезен момент од макс. 50 Nm.

Аголната глава на одвртувачот **3** исто така може комплетно да се отстрани, доколку го замените прстенот за обележување **17** со друг прстен за обележување во друга боја или доколку сакате да го подесите работното

светло. Најпрво подесете го работното светло во саканата позиција (види „Подесување на LED-работното светло“, страна 266), пред да ја поставите аголната глава за одвртувачот.

Олабавете ја контра-навртката **20**, при што со соодветен алат ќе ја закачите контра-навртката во отворот и ќе вртите во правец на стрелката **a** (лев навој).

Свртете ја аголната глава за одвртувачот **3** во правец на стрелката **b**, додека не може да се отстрани.

Свртете ја контра-навртката **20** во правец на стрелка **a** од куќиштето на моторот **33**.

Сега може да го замените прстенот за обележување или да го подесите работното светло.

- Свртете ја контра-навртката **20** во правец на стрелката **c** на куќиштето од моторот **33** и повторно зашрафете ја аголната глава за одвртувачот спроти правецот на стрелката **b**.
- Фиксирајте ја аголната глава за одвртувачот, така што ќе ја свртите контра-навртката **20** во правец на стрелката **c**.
- Повторно зацврстете ја контра-навртката **20** со затезен момент од макс. 50 Nm.

Подесување на LED-работното светло (види слика K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Кај овие индустриски батериски аголни одвртувачи најпрво мора да се монтира соодветна аголна глава на одвртувач, види „Подесување и вадење на аголната глава на одвртувачот“, страна 266.

Поставете го работното светло како што е опишано подолу.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF
30 | 30-300

Притиснете го прстенот за обележување **17** со тенок одвртувач, шпатула или слично.

Притиснете го сигурносниот прстен **34** со клешти за сигурносен прстен наназад на телото на куќиштето. Двете половини на телото на LED-држачот **16**, кои го опфаќаат LED-работното светло **18**, сега може да се постават во било која сакана позиција. Внимавајте на тоа, да не го оштетите кабелот на LED-работното светло и вметнете го, без да го виткате, во предвидената шуплина **35** во телото на куќиштето. Повторно опфатете го LED-работното светло **18** со двете тела на куќиштето на LED-држачот **16**.

Повторно притиснете го назад сигурносниот прстен **34** и прстенот за обележување **17** во претходната позиција.

Одржување и сервис**Одржување и чистење**

- **Пред било каква интервенција на електричниот апарат (на пр. одржување, замена на алат итн.) како и при негов транспорт и складирање, прекинувачот**

за правец на вртење ставете го во средна позиција.

При невнимателно ракување со прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

- ▶ **Одржувајте ја чистотата на електричниот апарат и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.**

Доколку батеријата не функционира повеќе, Ве молиме обратете се во овластената сервисна служба за Bosch електрични апарати.

Подмачкување на електричниот апарат**Средство за подмачкување**

Специјална маст за погони (225 мл)
Број на дел/артикл 3 605 430 009
Molykote маст
Моторно масло SAE 10/SAE 20

По првите 150 работни часа, исчистете го куќиштето со разреден раствор. Следете ги напомените производителот на растворот за користење и фрлање. На крај подмачкајте го куќиштето со специјална маст за погони од Bosch. Повторете го процесот на чистење по околу 300 работни часа од првото чистење.

Наместете ги подвижните делови на исклучната спојка по 100 000 зашрафувања на спојници со неколку капки моторно масло SAE 10/SAE 20. Подмачкајте ги деловите што се лизгаат и вртат со Molykote маст. Проверете дали е изабена спојката, за да се осигурате дека нема да влијае на повторливоста и прецизноста. На крај, мора одново да се постави вртежниот момент на спојката.

- ▶ **Одржувањето и поправката треба да се изведува само од страна на квалификуван стручен персонал.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот апарат.

Овластената сервисна служба на Bosch овие работи ги извршува брзо и доверливо.

Материјалот за подмачкување и чистење отстранете го на еколошки прифатлив начин. Внимавајте на законските прописи.

Сервисна служба и совети при користење

Robert Bosch GmbH гарантира за договорна испорака на овој производ во рамките на законските одредби и одредбите во зависност од земјата. При рекламации за производот ве молиме обратете се на следново место:

Македонија

Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888

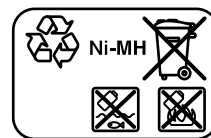
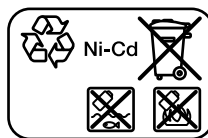
За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на уредот.

Отстранување

Електричните апарати, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, електричните апарати што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

Батерии:**Ni-Cd:** никел-кадмиумски

Внимание: Овие батерии содржат кадмиум, отровен тежок метал.

Ni-MH: никел-метал хидридни

Не ги фрлајте батериите во домашната канта за ѓубре, во оган или во вода. Доколку е возможно батериите треба да се отстрануваат испразнети, собрани, рециклирани или еколошки згрижени.

Само за земји во рамки на ЕУ

Според регулативата 2006/66/EC дефектните или искористените батерии мора да се рециклираат.

Се задржува правото на промена.

Srpski

Uputstva o sigurnosti

Opšta upozorenja za električne alate

⚠ UPOZORENJE **Čitajte sva upozorenja i uputstva.** Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat“ odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog kabla).

Sigurnost na radnom mestu

- ▶ **Držite Vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- ▶ **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alati prave varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

268 | Srpski

- ▶ **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** Prilikom rada možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

Električna sigurnost

- ▶ **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač nesme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.** Ne promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara.
- ▶ **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormari.** Postoji povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno.
- ▶ **Držite aparat što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- ▶ **Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštih ivica ili delova aparata koji se pokreću.** Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
- ▶ **Ako sa električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za spoljnu upotrebu.** Upotreba produžnog kabla uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ **Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru.** Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

Sigurnost osoblja

- ▶ **Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
- ▶ **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klišu, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuju rizik od povreda.
- ▶ **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.** Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.
- ▶ **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite električni alat.** Neki alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi nesrećama.
- ▶ **Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.** Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova.**

Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti rotirajući delovi.

- ▶ **Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba.** Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

Brizljiva upotreba i ophodjenje sa električnim alatima

- ▶ **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat određen za to.** Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području rada.
- ▶ **Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u kvaru.** Električni alat koji se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se popraviti.
- ▶ **Izvućite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat.** Ova mera opreza sprečava nenamern start električnog alata.
- ▶ **Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa dece. Ne dozvoljavajte korišćenje aparata osobama koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva.** Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
- ▶ **Održavajte brizljivo električni alat. Kontrolišite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne „lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove oštećene delove pre upotrebe.** Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održanim električnim alatima.
- ▶ **Održavajte alate za sečenja oštre i čiste.** Brizljivo održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje „slepljuju“ i lakše se vode.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.** Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu predviđene, može voditi opasnim situacijama.

Brizljivo ophodjenje i upotreba akku-alata

- ▶ **Punite akku samo u aparatima za punjenje, koje je preporučio proizvođač.** Za aparat za punjenje koji je pogodan za određenu vrstu baterija, postoji opasnost od požara, ako se upotrebljava sa drugim baterijama.
- ▶ **Upotrebljavajte samo akku predviđene za to u električnim alatima.** Upotreba drugih baterija može voditi povredama i požaru.
- ▶ **Držite ne korišćeni akku dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premošćavanje kontakata.** Kratak spoj između kontakata baterije može imati za posledicu opekotine ili vatru.
- ▶ **Kod pogrešne primene može tečnost da izadje iz akku. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, iskoristite i dodatnu lekarsku pomoć.** Tečnost baterije koja izlazi može voditi nadražajima kože ili opekotinama.

Servisi

- ▶ **Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Tako se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost aparata.

Napomene za sigurnost za industrijske akumulatorske ugaone odvrtiče

- ▶ **Držite uredjaj za izolovane hvataljke, ako izvodite radove, pri kojima zavrtnjaj može sresti skrivene vodove struje.** Kontakt zavrtnja sa nekim vodom koji provodi napon može staviti pod napon i metalne delove uredjaja i uticati na električni udar.
- ▶ **Ne bušite i ne secite zidove ili druga skrivena područja, u kojima bi se mogli nalaziti električni vodovi i ne pričvršćujte ništa u njima.** Ako ovo ne možete da izbegnete, prekinite sve osigurače ili sigurnosne sklopke, koji osiguravaju ovo radno područje.
- ▶ **Obezbedite radni komad.** Radni komad kojeg čvrsto držite zatezajući uredjaj ili stega sigurnije se drži nego sa Vašom rukom.
- ▶ **Dovedite pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanje, promena alata itd.) kao i njegovog transporta i čuvanja, preklopnik za smer okretanja u srednju poziciju.** Kod nenameravanog aktiviranja prekidača za uključivanje-isključivanje postoji opasnost od povreda.
- ▶ **Dobro i čvrsto držite električni alat.** Kod stezanja i odvrtanja zavrtnja mogu na kratko nastati visoki reakcioni momenti.
- ▶ **Koristite samo besprekorne pneumatske alate koji nisu pohabani.** Upotrebljeni alati koji su u kvaru mogu se primera radi lomiti i uticati na povrede i oštećenja predmeta.
- ▶ **Pazite pri korišćenju nekog alata na to, da upotrebljeni alat čvrsto naleže na prihvat alata.** Ako upotrebljeni alat nije čvrsto povezan sa prihvatom za alat, može se ponovo odvrnuti i ne može se više kontrolisati.
- ▶ **Budite pri uvrtnju dugačkih zavrtnja oprezni, postoji opasnost od klizanja zavisno od vrste zavrtnja i upotrebljenog alata.** Dugački zavrtnji se često ne mogu tako dobro kontrolisati i postoji opasnost, da pri uvrtnju proklizaju i da se povredite.
- ▶ **Obratite pažnju na podešeni pravac okretanja, pre nego što uključite električni alat.** Ako primera radi hoćete da odvrnete neki zavrtnjaj a pravac okretanja je tako podešen, da se zavrtnjaj uvrće, može doći do snažnog nekontrolisanog pokretanja električnog alata.
- ▶ **Ne koristite električni alat kao bušilicu.** Električni alati sa spojnicom za isključivanje nisu pogodni za bušenje. Spojnica može automatski i bez opomene da se isključi.

Baterija

- ▶ **Izbegavajte nenamerno uključivanje. Uverite se da je prekidač za uključivanje-isključivanje u isključenoj poziciji, pre nego što ubacite akumulator.** Nošenje električnog alata sa Vašim prstom na prekidaču za uključivanje-isključivanje ili ubacivanje akumulatora u uključeni električni alat može uticati na nesreće.

- ▶ **Ne otvarajte bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.



Zaštitite aku bateriju od izvora toplote, npr. i od trajnog Sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. Inače postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ **Ne prespajajte aku kratko.** Postoji opasnost od eksplozija.
- ▶ **Pod ekstremnim uslovima upotrebe ili temperature mogu akumulatori postati nezaptiveni. Izbegavajte kontakt sa kožom ili očima kod nezaptivenih akumulatora.** Tečnost iz akumulatora je agresivna i može prouzrokovati hemijska uništenja tkanine. Ako tečnost dodje u kontakt sa kožom, onda operite sa sapunom i vodom i potom sa limunovim sokom ili sirćetom. Ako tečnost dospe u oči, najmanje 10 minuta dugo ispirajte sa vodom i neodložno potražite lakara.
- ▶ **Upotrebljavajte samo originalne Bosch-akumulatore sa naponom navedenim na tipskoj tablici Vašeg proizvoda.** Kod upotrebe drugih akumulatora, na. primer. imitacija, doradjenih akumulatora ili stranih fabrikata, postoji opasnost od povreda kao i oštećenja predmeta usled akumulatora koji može eksplodirati.

Opis proizvoda i rada

Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Molimo da otvorite preklaplenu stranicu sa prikazom aparata i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok čitate uputstvo za rad.

Upotreba prema svrsi

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Električni alat je zamišljen za uvrtnje i odvrtanje zavrtnja, navrtki i drugih zatvarača sa navojem u navedenom području dimenzija i snage.

Električni alat nije zamišljen kao bušilica, da bi izbegli povrede osoblja i predmeta, ne bi trebalo nikada da upotrebljavate električni alat sa spojnicom i isključivanjem za bušenje.

Svetlo na ovom elektroalatu je namenjeno za to da se direktno osvetli radna zona elektroalata i nije adekvatno za osvetljenje prostorije u domaćinstvu.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Električni alat je zamišljen na osnovu laganog levog hoda za rad sa otvorenim ravnim prijemnim delom. Pogodan je za uvrtnja na samo sa strane pristupačnim mestima, na primer na cevovodima.

Nije pogodan za odvrtanje zavrtnja.

Električni alat nije zamišljen kao bušilica, da bi izbegli povrede osoblja i predmeta, ne bi trebalo nikada da upotrebljavate električni alat sa spojnicom i isključivanjem za bušenje.

270 | Srpski

Svetlo na ovom elektroalatu je namenjeno za to da se direktno osvetli radna zona elektroalata i nije adekvatno za osvetljenje prostorije u domaćinstvu.

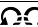
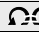

Komponente sa slike




Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj strani.




- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Upotrebljeni alat (na primer glava uvrtača) 2 Prihvat za alat 3 Glava ugaonog uvrtača 4 Viljuškasti ključ otvora 27 mm 5 Površina ključa na ugaonoj prirubnici glave 6 Viljuškasti ključ sa otvorom 22 mm 7 Klizač za biranje obrtnog momenta 8 Koleni za vešanje 9 LED-pokazivač spajanja zavrtnjima 10 LED-pokazivač stanja punjenja akumulatora 11 Akumulator sa APT-utičnim kontaktom 12 Dugme za deblokadu akumulatora 13 Prekidač za uključivanje-isključivanje 14 Preklopnik smeru okretanja 15 Prorazi za pričvršćivanje za koleno za vešanje 16 LED-držač | <ol style="list-style-type: none"> 17 Prsten marker 18 Radno svetlo 19 Površina ključa na preturnoj navrtki 20 Suprotna navrtka 21 Uredjaj za punjenje 22 Mrežni utikač 23 Zeleni LED-pokazivač na uredjaju za punjenje 24 Crveni LED-pokazivač na uredjaju za punjenje 25 Priključnica za adapter napona na 4EXACT 26 D-Sub-priključni utikač 27 Zavrtnji na D-Sub-priključnom utikaču 28 Adapter napona 29 Brza stezna glava 30 Alat za podešavanje 31 Šestostrani rakljasti ključ 32 Ploča za podešavanje 33 Kućište motora 34 Prsten za zadržavanje 35 Šupljina u telu kućišta 36 Drška (izolovana površina za prihvat) 37 Drška (izolovana površina za prihvat) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtlač ANGLE EXACT		2	3	6
Broj artikla 0 602 490 647	... 656	... 652
max. obrtni momenat tvrdji/mekši slučaj zavrtnja prema ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Broj obrtaja na prazno n_0	min ⁻¹	110	420	650
Nominalni napon	V	9,6	9,6	9,6
Pravac okretanja				
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtlač ANGLE EXACT		7	8	15
Broj artikla 0 602 490 669	... 651	... 650
max. obrtni momenat tvrdji/mekši slučaj zavrtnja prema ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Broj obrtaja na prazno n_0	min ⁻¹	110	420	250
Nominalni napon	V	9,6	9,6	9,6
Pravac okretanja				
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtlač ANGLE EXACT		17	23	30
Broj artikla 0 602 490 675	... 673	... 671
max. obrtni momenat tvrdji/mekši slučaj zavrtnja prema ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Broj obrtaja na prazno n_0	min ⁻¹	560	320	220
Nominalni napon	V	14,4	14,4	14,4
Pravac okretanja				
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

Srpski | 271

Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtlač ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF				
Broj artikla 0 602 490 690	... 693	... 691				
Maks. obrtni momenat težeg uvrtača u desnom hodu*	Nm	10	16	20				
Broj obrtaja na prazno n_0 u desnom hodu*	min ⁻¹	340	440	300				
Nominalni napon	V	9,6	14,4	14,4				
Pravac okretanja								
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5				
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20				
* U levom hodu su električni alati sporiji i imaju niži obrtni momenat. Prema odnosu prenošenja ravnog prijemnog dela menjaju se brojevi obrtaja i obrtni momenat na upotrebljenom alatu.								
Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtlač ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420				
Broj artikla 0 602 492 611	... 609	... 607				
max. obrtni momenat tvrdji/mekši slučaj zavrtanja prema ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14				
Broj obrtaja na prazno n_0	min ⁻¹	900	650	420				
Nominalni napon	V	9,6	9,6	9,6				
Pravac okretanja								
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20				
Industrijski akumulatorski ugaoni odvrtlač ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Broj artikla 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
max. obrtni momenat tvrdji/mekši slučaj zavrtanja prema ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Broj obrtaja na prazno n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Nominalni napon	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Pravac okretanja								
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Ni-Cd-akumulatorski paket		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Broj artikla 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655	
Broj ćelija		8	8	10	10	12	12	
Napon akumulatora	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Kapacitet	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4	
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80	
Ni-MH-Akumulatorski paket		9,6	12,0	14,4				
Broj artikla 2 607 335 681	... 683	... 685				
Broj ćelija		8	10	12				
Napon akumulatora	V	9,6	12,0	14,4				
Kapacitet	Ah	2,6	2,6	2,6				
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80				
Ugaona glava za uvrtačenje		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC○ 1/4"		
Broj artikla 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
max. obrtni momenat tvrdji slučaj uvrtačenja prema ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		

Kod ovih industrijskih ugaonih uvrtača sa akumulatorom se mora najpre montirati odgovarajuća ugaona glava za uvrtnje (pogledajte „Ugaona glava za uvrtnje“, stranicu 271).

- **Uverite se da preklopnik za smer okretanja stoji u sredini (blokada od uključivanja) ili je akumulator uklonjen iz električnog alata, pre nego što se montira, podešava ili demontira glava za uvrtnje.**

Držite čvrsto električni alat sa viljuškastim ključem **6** na površini za ključ **5** prirubnice ugaone glave.

- **Uređaj ne zatezati nikada za telo kućišta!**

Stavite ugaonu glavu za uvrtnje **3** u željenoj poziciji na prirubnicu, i stegnite čvrsto sa viljuškastim ključem **4** na površini za ključ **19** pretornu navrtku.

Pritom se sa viljuškastim ključem **6** mora kontra držati na prirubnici ugaone glave.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Kod ovih industrijskim ugaonih uvrtača sa akumulatorom se najpre mora montirati odgovarajući ravni prijemni deo.

U trgovini se mogu dobiti razni ravni prijemni delovi. Pitajte Vašeg stručnog trgovca za odgovarajući ravni prijemni deo.

- **Obratite pažnju na montažna uputstvaavnog prijemnog dela.**

ANGLE EXACT 25 – 200 | 30 – 300

Ovi industrijski akumulatorski ugaoni odvrtači mogu da se pokrenu samo sa ugaonom uvrtnom glavom 0 607 451 618.

Uređaj za vešanje

Sa kolenom za vešanje **8** možete pričvrstiti električni alat na uređaj za vešanje.

Stavite koleno za vešanje **8** na električni alat, i neka uskoči u proreze **15**.

- **Kontrolišite redovno stanje kolena za vešanje i kuke u uređaju za vešanje.**

Punjenje

Uputstvo: Uređaji za punjenje i akumulatori se nalaze u obimu isporuke. Mrežni utikač na slici može se razlikovati od utikača na Vašem električnom alatu.

Mrežni utikač sa slike se može razlikovati od mrežnog utikača na Vašem električnom alatu.

- **Pazite na to, da uređaj za punjenje i akumulator budu pogodni za strujnu mrežu specifičnu za Vašu zemlju.**

Uređaj za punjenje AL 2450 DV (pogledajte sliku A)

Priključite uređaj za punjenje **21** sa mrežnim utikačem **22** na snabdevanje električnom energijom i utaknite akumulator **11** u ispravnoj poziciji u otvor uređaja za punjenje.

- **Ne primenjujte pri ubacivanju/vadjenju akumulatora silu.** Akumulatori sa APT-utičnim kontaktom (Akku Pack Top) su tako konstruisani, da samo u ispravnoj poziciji mogu da se ubace u električni alat ili uređaj za punjenje.

Zeleni LED-pokazivač **23** počinje da treperi. Ovo pokazuje tok struje punjenja. Radnja punjenja se automatski zaustavlja, kada je akumulator potpuno napunjen.

Ako zeleni LED-pokazivač više ne treperi, već svetli ravnomerno, radnja punjenja je završena.

Za cca. 2 sekunde oglasit će se zvučni signal i signalizirati potpunu napunjenost aku-baterije.

Trajno svetlo crvenog LED-pokazivača **24** signalizira radnju punjenja sa redukovanom strujom punjenja. Ako crveni LED-pokazivač treperi, nije moguće punjenje.

Greška – uzroci i pomoć

Uzrok	Pomoć
LED-pokazivači ne svetle	
Mrežni utikač uređaja za punjenje nije (ispravno) utaknut	Utaknite mrežni utikač (potpuno) u utičnicu
U kvaru utičnica, mrežni kabel ili uređaj za punjenje	Prokontrolišite mrežni napon, uređaj za punjenje, u datom slučaju prokontrolišite u nekom stručnog servisu za Bosch-električne alate

Nije moguće punjenje

Temperatura akumulatora nije u dozvoljenom području	Dovesti temperaturu akumulatora hlađenjem ili zagrevanjem u dozvoljeno područje temperature između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F)
Kontakti akumulatora zaprljani	Očistite kontakte akumulatora, na primer naticanjem i svlačenjem akumulatora više puta, u datom slučaju zamenite akumulator
Akumulator je u kvaru	Zameniti akumulator
Akumulator nije (ispravno) utaknut	Utaknite akumulator (potpuno) u otvor za punjenje akumulatora

Stabilizator napona (pogledajte sliku B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Uputstvo: Industrijski ugaoni uvrtači sa akumulatorom mogu raditi alternativno na akumulatorski pogon i sa jednim stabilizatorom napona.

Mrežni utikač sa slike se može razlikovati od mrežnog utikača na Vašem električnom alatu.

- **Pazite na to, da stabilizator napona bude pogodan za strujnu mrežu specifičnu za Vašu zemlju.**

Osim stabilizatora napona 4EXACT i odgovarajućeg mrežnog kabla potreban Vam je adapter napona, koji pokazuje isti nominalni napon kao i Vaš uvrtač.

- **Napon na stabilizatoru napona (LED-pokazivač) mora biti usaglašen sa naponom uvrtača.** Stabilizator napona je isključivo zamišljen za Bosch-industrijske akumulatorske uvrtače serije EXACT, ANGLE EXACT i BT-EXACT sa naponom između 9,6 V i 14,4 V. Inače postoji opasnost od požara i eksplozije.

274 | Srpski

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 |
25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380
40-280 | 50-210 | 60-170

Ovi industrijski akumulatorski uvrtači ne mogu raditi sa uređajem za konstantan napon.

Priključak na snabdevanje energijom

Uputstvo: Obratite pažnju molimo, da pri isporuci nisu ni akumulator a ni adapter napona ubačeni u električni alat.

► **Ne čuvajte nikada akumulator u akumulatorskom uređaju.** Akumulatori traju duže i mogu se bolje puniti, ako se odvojeno čuvaju. Mislite na to, da akumulator posle dužeg čuvanja pre upotrebe potpuno napunite.

Punjenje baterije

Punite akumulator pre ubacivanja u električni alat u jednom za to pogodnom uređaju za punjenje. Tačan opis radnje punjenja možete videti u uputstvu za rad uređaja za punjenje i uputstvima u ovome uputstvu (pogledajte „Punjenje“, stranu 273).

Akumulator je opremljen sa NTC-kontrolom temperature, koja dozvoljava punjenje samo u području temperature između 0 °C (+32 °F) i 45 °C (+113 °F). Na ovaj način postiže se dugo trajanje akumulatora. Pri ispravnom korišćenju može se akumulator ponovo puniti do 3000-puta. Nova ili duže vremena neupotrebljena baterija daje tek posle oko 5 ciklusa punjenja i pražnjenja svoju punu snagu.

Akumulatore bi trebalo samo onda dopunjavati, ako LED-pokazivač stanja punjenja „akumulatora električnog“ alata svetli crveno.

Ubacivanje i vadenje akumulatora

Pritisnite preklopnik za pravac okretanja **14** u srednju poziciju. Ovo blokira prekidač za uključivanje-isključivanje **13** u poziciji „Isključeno“, čime se sprečava nenamerno uključivanje električnog alata.

Ugurajte napunjeni akumulator **11** u dršku električnog alata.

Pazite na to, da akumulator ubacite u pravoj poziciji i da tasteri za deblokadu **12** osetno uskoče na svoje mesto u dršci električnog alata.

► **Ne primenjujte pri ubacivanju/vadjenju akumulatora silu.** Akumulatori sa APT-utičnim kontaktom (**Akku Pack Top**) su tako konstruisani, da samo u ispravnoj poziciji mogu da se ubace u električni alat ili uređaj za punjenje.

Da bi akumulator **11** izvadili, pritisnite na obema stranama na tastere za deblokadu **12** i izvucite akumulator na dole iz drške.

Ubacivanje i vadenje adaptera napona (pogledajte sliku C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
22CF | 23 | 29CF | 30

Izaberite adapter napona koji odgovara nominalnom naponu Vašeg električnog alata.

Naponski adapteri se mogu razlikovati zavisno od napona po boji kućišta D-Sub-utikača **26**. Kućište D-Sub-utikača za 9,6-V-napona ima boju svetlo plavu i za 14,4-V-napona boju crnu.

► **Kućište adaptera 28 sme da se montira ili demontira samo pri isključenom stabilizatoru napona ili priključnog utikača odvojenog od stabilizatora napona 26 kod industrijskih akumulatorskih uvrtača.**

Pritisnite preklopnik za pravac okretanja **14** u srednju poziciju. Ovo blokira prekidač za uključivanje-isključivanje **13** u poziciji „Isključeno“, čime se sprečava nenamerno uključivanje električnog alata.

Gurnite kućište adaptera **28** u dršku električnog alata. Pazite na to, da se kućište adaptera uvuče u ispravnoj poziciji i da tasteri za deblokadu osetno uskoče u svoje mesto **12** u dršci električnog alata.

Utaknite na kraju priključni utikač **26** adaptera napona koji odgovara Vašem električnom alatu u priključnicu **25**. Stegnite čvrsto priključni utikač **26** u priključnici **25**, stežući čvrsto rukom oba zavrtnja **27**.

Da bi izvadili adapter napona, odvrnite oba zavrtnja **27** na priključnom utikaču **26** isključenog stabilizatora napona i izvucite priključni utikač iz utičnice **25**.

Pritisnite na kraju na obe strane tastere za deblokadu **12** i izvucite kućište adaptera **28** iz drške električnog alata.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 |
25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380
40-280 | 50-210 | 60-170

Ovi industrijski akumulatorski uvrtači ne mogu raditi sa uređajem za konstantan napon.

Promena alata kod glave uvrtača sa brzom steznom glavom (pogledajte sliku D)

► **Pazite pri korišćenju nekog alata na to, da upotrebljeni alat čvrsto naleže na prihvrat alata.** Ako upotrebljeni alat nije čvrsto povezan sa prihvatom za alat, može se ponovo odvrnuti i ne može se više kontrolisati.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7-900

Za industrijske ugaone uvrtače sa akumulatorom može se dobiti prava glava za uvrtanje sa 1/4"-brze stezne glave (Broj predmeta 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za ove industrijske ugaone uvrtače sa akumulatorom može se dobiti i jedna ugaona glava za uvrtanje sa 1/4"-brze stezne glave (Broj predmeta 0 607 452 630).

Ubacivanje alata za upotrebu

Povucite steznu glavu sa brzom promenom **29** napred. Utaknite alat za korišćenje **1** u prihvat za alat **2**, i ponovo pustite brzu steznu glavu.

Upotrebljavajte samo alate za upotrebu sa odgovarajućim utičnim krajem (1/4"-šestostrani).

Ne pokušavajte, da ubacite bušilicu u ovu brzu steznu glavu. Industrijski ugaoni uvrtači sa akumulatorom sa spojnicom za isključivanje nisu pogodni za bušenje. Spojnica može automatski i bez opomene da isključi. Ako posle isključivanja spojnice bušite dalje, može se električni alat otrgnuti iz Vaše drške sve dok spojnica za isključivanje ponovo ne počne da udara.

Vadjenje upotrebljenog alata

Povucite steznu glavu sa brzim stezanjem **29** napred. Izvucite upotrebljeni alat **1** iz prihvata za alat **2**, i ponovo pustite steznu glavu sa brzim stezanjem.

Promena alata kod glave za uvrtnje sa spoljnim četvorougrom

► **Pazite pri korišćenju nekog alata na to, da upotrebljeni alat čvrsto naleže na prihvata alata.** Ako upotrebljeni alat nije čvrsto povezan sa prihvatom za alat, može se ponovo odvrnuti i ne može se više kontrolisati.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Za ove industrijske ugaone uvrtače sa akumulatorom se može dobiti ugaona glava za uvrtnje sa 1/4"-četvorougrom (Broj predmeta 0 607 453 617) kao i ugaona glava za uvrtnje sa 3/8"-četvorougrom (Broj predmeta 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Za ove industrijske ugaone uvrtače sa akumulatorom može se dobiti ugaona glava za uvrtnje sa 3/8"-četvorougrom (Broj predmeta 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Ovi industrijski ugaoni uvrtači sa akumulatorom se isporučuju sa jednom 3/8"-četvorougrom glavom za uvrtnje.

Ubacivanje alata za upotrebu

Pritisnite čivjicu na četvorouglu prihvata alata **2**, na primer pomoću uzane odvrtke, unutra i pomerite upotrebljeni alat **1** preko četvorougla. Pazite na to, da je čivjica uskočila u udubljenje upotrebljenog alata.

Vadjenje upotrebljenog alata

Pritisnite čivjicu u udubljenje upotrebljenog alata **1** unutra, i svucite upotrebljeni alat sa prihvata za alat **2**.

Promena alata kod glave za uvrtnje sa imbusom (pogledajte sliku E)

► **Pazite pri korišćenju nekog alata na to, da upotrebljeni alat čvrsto naleže na prihvat alata.** Ako upotrebljeni alat nije čvrsto povezan sa prihvatom za alat, može se ponovo odvrnuti i ne može se više kontrolisati.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Za ove industrijske ugaone uvrtače sa akumulatorom može se dobiti jedna ugaona glava za uvrtnje sa 1/4"-imbusa (Broj predmeta 0 607 453 618).

Ubacivanje alata za upotrebu

Utaknite upotrebljeni alat **1** u imbus prihvata alata **2**, da čujno uskoči na svoje mesto.

Vadjenje upotrebljenog alata

Izvucite upotrebljeni alat **1** iz prihvata za alat **2**, u slučaju potrebe pomoću nekih klešta.

Rad



Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare. Nošenjem lične zaštitne opreme kao maske za prašinu, sigurnosnih cipela koje ne klizaju, zaštitnog šlema ili zaštite za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje se rizik od povreda.

Puštanje u rad

Ako hoćete da startujete električni alat, trebali bi najpre da podesite pravac okretanja sa preklonikom za pravac okretanja **14**: Električni alat startuje samo, ako preklonik za pravac okretanja **14** ne stoji u sredini (Blokada uključivanja).

Podešavanje smera okretanja (pogledajte sliku F)

Desni smer: Za uvrtnje zavrtanja pritisnite preklonik za smer okretanja **14** u levo do graničnika.

Levi smer: Za odpuštanje odnosno odvrtnje zavrtanja pritisnite preklonik smera okretanja u desno do graničnika **14**.


► **Aktivirajte preklonik za pravac okretanja 14 samo u stanju mirovanja električnog alata.**

LED-uključivanje radnog svetla

Radno svetlo **18** omogućuje osvetljavanje pri nepovoljnim svetlosnim uslovima. Uključujete radno svetlo **18** lakim pritiskivanjem prekidača za uključivanje-isključivanje **13**. Ako prekidač za uključivanje-isključivanje čvršće pritisnete, uključuje se električni alat i radno svetlo svetli dalje.

► **Ne gledajte direktno u radno svetlo, možete se zaslepit.**

Uključivanje-isključivanje



Uvrtači imaju **spojnicu sa isključivanjem** koja zavisi od obrtnog momenta, koja se u navedenom području može podešavati. Ona reaguje, kada se dostigne podešeni obrtni momenat.

Uputstvo: Ako radite sa uvrtačem i adapterom napona, morate najpre pustiti u rad stabilizator napona.

Za **uključivanje** električnog alata pritisnite prekidač za uključivanje-isključivanje **13** do graničnika. Električni alat **se isključuje**, čim se dostigne podešeni obrtni momenat.

► **Kod prevremenog puštanja prekidača za uključivanje-isključivanje 13 ne postiže se prethono podešeni obrtni momenat.**

Da bi štedeli energiju, uključujte električni alat samo kada ga koristite.

Uputstva za rad

► **Dovedite pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanje, promena alata itd.) kao i njegovog transporta i čuvanja, preklonik za smer okretanja u srednju poziciju.** Kod nenameravanog aktiviranja prekidača za uključivanje-isključivanje postoji opasnost od povreda.

► **Samo isključen električni alat stavljajte na navrtku/zavrtanj.** Električni alati koji se okreću mogu proklizati.

276 | Srpski

Podešavanje obrtnog momenta (videti slike G – I)

Obrtni moment zavisi od napregnute opruge spojnice za isključivanje. Spojnica za isključivanje isključuje kako u desnom tako i levom smeru pri dostizanju podešenog obrtnog momenta.

Za podešavanje individualnog obrtnog momenta koristite samo isporučeni alat za upotrebu **30**.

Gurnite klizač **7** na električnom alatu kompletno nazad.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Utaknite imbus ključ **31** u upotrebljeni alat **1** i okrećite ga lagano.

Čim ugledate u otvoru kućišta jednu malu izbočinu (ploča za podešavanje **32**) u spojnici, utaknite u ovu izbočinu alat za podešavanje **30** i okrenite ga.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Obratite pažnju na informacije za Vaš dokupljeni ravni prijemni deo ili upitajte Vašeg stručnog trgovca.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Okrenite sa viljuškastim ključem polako prihvat za alat **2**. Čim ugledate u otvoru kućišta jednu malu izbočinu (ploča za podešavanje **32**) u spojnici, utaknite u ovu izbočinu alat za podešavanje **30** i okrenite ga.

Okretanje u prvcu kazaljke na satu daje veći obrtni momenat. Okretanje suprotno od kazaljke na satu daje niži obrtni momenat.

Izvadite alat za podešavanje **30**. Gurnite klizač **7** ponovo napred, da bi zaštitili spojnicu od prljanja.

Uputstvo: Potrebno podešavanje zavisi od vrste veze sa zavrtnjima i može se najbolje dobiti praktičnom probom. Prekontrolišite probno uvrtnje sa ključem sa obrtnim momentom.

► **Podešavajte obrtni momenat samo u naznačenom području sile, pošto inače spojnica za isključivanje neće više reagovati.**

Markiranje sa podešavanjem obrtnog momenta

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Kod ovih industrijskih ugaonih uvrtača sa akumulatorom mora se najpe ukloniti ugaona glava za uvrtnje, pogledajte „Pomeranje i uklanjanje ugaone glave za uvrtnje“, stranicu 277.

Sada možete označiti obrtni momenat kao što je dalje opisano.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Za obeležavanje individualno podešenih obrtnih momenata možete prsten marker **17** da zamenite sa marker prstenom druge boje.

Ako primera radi upotrebljavate nekoliko EXACT-električnih alata sa obrtnim momentom od 4,5 Nm, možete namestiti

crveni marker prsten radi obeležavanja Vašeg obrtnog momenta. Ako koristite dalje EXACT-električne alate u nekom drugom području montaže, čiji je obrtni moment podešen na 7,5 Nm, možete namestiti neki marker prsten druge boje (crn, plav, zeleni ili žut), da bi obeležili obrtni moment u ovome području. Marker prsteni različitih boja zamišljeni su kao pomoć monterima, da bi mogli brže da prepoznaju, koji je obrtni momenat podešen na ovome električnom alatu. Pritisnite marker prsten **17** sa nekim tankim listom uvrtača, nekom špahlom ili slično.

Upotrebljavajte uvek električni alat sa marker prstenom, da bi bili sigurni, da je kućište zaštićeno od prašine i prljavštine.

LED-pokazivač**Pokazivač stanja punjenja akumulaora**

Ako je potrebno punjenje akumulatora **11**, treperi LED-pokazivač **10** zeleno i čuje se akustičan signal. Samo spajanje zavrtnjima 6 – 8 je još moguće.

Svetli li LED-pokazivač crveno, kapacitet nije više dovoljan za novo uvrtnje ili je električni alat bio preopterećen. Električni alat ne može više da se uključi. Blokada uključivanja ostaje aktivna, dok se akumulator ne izvuče iz električnog alata i ponovo ubaci novi napunjen akumulator.

Ako radite sa adapterom napona, pokazaće LED-pokazivač **10** preopterećenje.

Ako LED-pokazivač treperi **10** crveno, električni alat je pregrejan i ne radi. Sačekajte da se treperenje posle kraćeg vremena automatski ugasi, pre nego što ponovo pustite u rad električni alat.

Jedno bitno skraćeno radno vreme električnog alata posle svakog punjenja pokazuje, da akumulator uskoro mora da se menja. Uklonite istrošeni akumulator prema zakonskim odredbama specifičnim za zemlje.

**Pokazivač uvrtnja**

Kod dostizanja podešenog obrtnog momenta isključuje spojnicu za isključivanje. LED-pokazivač **9** svetli zeleno.

Ako se podešeni obrtni momenat ne dostigne, svetli LED-pokazivač **9** crveno, i čuje se akustičan signal. Zavrtnje se mora još jednom uraditi.

Zaštita od ponavljanja

Ako pri uvrtnju isključi spojnicu za isključivanje, isključuje motor. Ponovno uključivanje je moguće tek posle 0,7 sekundi pauze. Izbegavate tako omaškom dotezanje već stegnutih zavrtnja.

Podešavanje glave ugaonog uvrtača

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Možete ugaonu glavu za uvrtnje **3** pomerati u ukupno osam pozicija.

Držite čvrsto električni alat sa viljuškastim ključem **6** na površini za ključ **5** prirubnice ugaone glave.

► **Uredjaj ne zatezati nikada za telo kućišta!**

Odvrnite sa viljuškastim ključem **4** na površini za ključ **19** pretornu navrtku. Pomerajte ugaonu glavu za uvrtnje **3** za po 45° u željenu poziciju, i ponovo čvrsto uvrnite sa viljuškastim ključem **4** na površini za ključ **19** pretornu navrtku. Pritom se sa viljuškastim ključem **6** mora kontra držati na prirubnici ugaone glave.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Obratite pažnju na informacije za Vaš dokupljeni ravni prijemni deo ili upitajte Vašeg stručnog trgovca.

Pomeranje i uklanjanje ugaone glave za uvrtnje (pogledajte sliku J)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Ugaona glava za uvrtnje **3** sa prihvatom za alat **2** se može pomerati kontinuirano za 360° .

Odvrnite kontra navrtku **20**, zahvativši sa pogodnim alatom u otvor kontra navrtke i okrenuvši u pravcu strelice **a** (levi navoj).

Okrećite glavu ugaonog uvrtača **3** u pravcu strelice **b**, sve dok se ne dostigne željeni radni ugao, najviše jednom 360° .

Fiksirajte ugaonu uvrtnu glavu **3** u toj poziciji, tako što kontra maticu **20** obrćete u pravcu strelice **c** suprotno od ugaone uvrtnje glave. Ponovo čvrsto zategnite kontra maticu **20** na zatezni momenat od maks. 50 Nm.

Ugaona glava za uvrtnje **3** može se i kompletno ukloniti, ako prsten za markiranje **17** zamenite prstenom za markiranje druge boje ili ako želite da pomerite radno svetlo. Pomerite prvo radno svetlo u željenu poziciju (pogledajte „LED-podešavanje radnog svetla“, stranicu 277), pre nego što pomerite ugaonu glavu za uvrtnje.

Odvrnite kontra navrtku **20**, zahvativši sa pogodnim alatom u otvor kontra navrtke i okrenuvši u pravcu strelice **a** (levi navoj).

Okrećite ugaonu glavu za uvrtnje **3** u pravcu strelice **b**, sve dok je ne budete mogli ukloniti.

Okrenite kontra navrtku **20** u pravcu strelice **a** sa kućišta motora **33**.

Sada možete promeniti prsten za markiranje ili pomeriti radno svetlo.

- Okrenite kontra navrtku **20** u pravcu strelice **c** na kućištu motora **33** i ponovo navrnite ugaonu glavu za uvrtnje suprotno od pravca strelice **b**.
- Fiksirajte ugaonu glavu za uvrtnje, okrećući kontra navrtku **20** u pravcu strelice **c**.
- Ponovo stegnite kontra navrtku **20** sa zateznim momentom od ca. 50 Nm.

LED-podešavanje radnog svetla (pogledajte sliku K)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Kod ovih industrijskih ugaonih uvrtača sa akumulatorom mora se najpe ukloniti ugaona glava za uvrtnje, pogledajte „Pomeranje i uklanjanje ugaone glave za uvrtnje“, stranicu 277.

Podešavajte onda radno svetlo kao što je dalje opisano.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF 30 | 30 - 300

Pritisnite marker prsten **17** sa nekim tankim listom uvrtača, nekom špahlom ili slično.

Pomerite prsten za zadržavanje **34** sa kleštima za zadržavanje unazad na telo kućišta.

Obe polovine tela LED-držača **16**, koje obuhvataju LED-radno svetlo **18**, mogu se sada dovesti u svaku željenu poziciju. Pazite na to, da se ne ošteti kabl na LED-radnom svetlu i gurnite ga, bez prelamanja, u za to predviđeni šuplji prostor **35** u telu kućišta. Obujmite LED-radno svetlo **18** ponovo sa oba tela kućišta LED-držača **16**.

Vratite prsten za zadržavanje **34** i prsten za markiranje **17** ponovo nazad u prvobitnu poziciju.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

► **Dovedite pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanje, promena alata itd.) kao i njegovog transporta i čuvanja, preklopnik za smer okretanja u srednju poziciju.** Kod nenameranog aktiviranja prekidača za uključivanje-isključivanje postoji opasnost od povreda.

► **Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi dobro i sigurno radili.**

Ako akumulator više ne funkcioniše, obratite se jednom ovlašćenom servisu za Bosch-električne alate.

Podmazivanje električnog alata

Maziva:

Specijalno ulje za prenosnike (225 ml)

Broj artikla 3 605 430 009

Molykote-mast

Motorno ulje SAE 10/SAE 20



Čistite posle prvih 150 radnih sati prenosnik sa nekim blagim rastvaračem. Držite se uputstava proizvođača rastvarača radi upotrebe i uklanjanja. Podmažite prenosnik na kraju sa Bosch specijalnom mašću za prenosnike. Ponavljajte radnju čišćenja uvek posle 300 radnih sati posle prvog čišćenja.

Podmazujte uljem pokretne delove spojnice za isključivanje posle 100000 uvrtnja sa nekoliko kapi motornog ulja SAE 10/SAE 20. Podmazujte klizne i kotrljajuće delove sa molikotnom mašću. Prekontrolišite ovom prilikom spojnicu na habanje, da bi se sigurno pokretala da ne utiče na učestalost ponavljanja i tačnost. Na kraju ponovo podesite obrtni momenat spojnice.

► **Neka Vam radove održavanja i popravki izvodi samo stručno osoblje.** Time se obezbeđuje, da ostane sačuvana bezbednost električnog alata.

Jedan stručni Bosch-servis izvodi ove radove brzo i pouzdano.

Uklanjajte maziva i sredstva za čišćenje prema zaštiti čovekove okoline. Obratite pažnju na zakonske propise.

278 | Slovensko

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Robert Bosch GmbH garantuje za isporuku ovoga proizvoda prema ugovoru u okviru zakonskih odredbi specifičnih za zemlje. Kod reklamacija na proizvod obratite se molimo na sledeće mesto:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

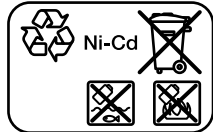
Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj tablici električnog alata.

Uklanjanje djubreta

Električni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove sredine.



Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njihovim pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Akku/baterije:**Ni-Cd:** Nickel-Cadmium

Pažnja: Ovi akku sadrže Cadmijum, jako otrovan teški metal.

Ni-MH: Nickel-Metallhydrid

Ne bacajte akumulatore/baterije u kućno djubre, u vatru ili vodu. Akumulatori/baterije ako je moguće ispražnjene sakupljati, reciklirati ili uklanjati na način koji odgovara zaštiti čovekove okoline.

Samo za EU-zemlje:

Prema smernici 2006/66/EC moraju se akku/baterije koje su u kvaru ili istrošene, regenerisati.

Zadržavamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila

Splošna varnostna navodila za električna orodja

⚠ OPOZORILO Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

Pojem „električno orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z

električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

- ▶ **Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja povzročajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.
- ▶ **Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali.** Odvratanje Vaše pozornosti drugam lahko povzroči izgubo kontrole nad napravo.

Električna varnost

- ▶ **Priključni vtičnik električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vtičnika na kakršenkoli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte vtičnikov z adapterji.** Nespremenjeni vtičniki in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Tveganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemljeno.
- ▶ **Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- ▶ **Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtičnik izvleči iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave.** Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- ▶ **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

Osebnostna varnost

- ▶ **Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.
- ▶ **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, na primer maske proti prahu, nehrsečih zaščitnih čevljev, varnostne čelade ali zaščitnih slušnikov, kar je odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
- ▶ **Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na aku-**

mulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.

- ▶ **Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite nastavljena orodja ali izvijače.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne poškodbe.
- ▶ **Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za trdno stojišče in za stalno ravnotežje.** Tako boste v nepričakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzorovali.
- ▶ **Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premikajočim se delom naprave.** Premikajoči se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
- ▶ **Če je na napravo možno montirati priprave za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te priključene in če se pravilno uporabljajo.** Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.

Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji

- ▶ **Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte električna orodja, ki so za to delo namenjena.** Z ustreznim električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem področju delali bolje in varneje.
- ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- ▶ **Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvelicite vtikač iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep preprečuje nenamern zagon električnega orodja.
- ▶ **Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovolite uporabljati.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- ▶ **Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte brezhibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne smejo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je potrebno pred uporabo naprave popraviti.** Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
- ▶ **Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostrina in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
- ▶ **Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali.** Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih orodij

- ▶ **Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname,

če ga boste uporabljali skupaj z drugačnimi akumulatorskimi baterijami.

- ▶ **V električnih orodjih uporabljajte le akumulatorske baterije, ki so zanje predvidene.** Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar.
- ▶ **Akumulatorska baterija, katere ne uporabljate, ne sme priti v stik s pisarniškiimi sponkami, kovanci, žebliji, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratak stik med akumulatorskimi kontakti lahko ima za posledico opekline ali požar.
- ▶ **V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se kontaktu z njo. Pri naključnem kontaktu s kožo spirajte z vodo. Če pride tekočina v oko, dodatno poiščite tudi zdravniško pomoč.** Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.

Servisiranje

- ▶ **Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih rezervnih delov.** Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.

Varnostna navodila za industrijski akumulatorski kotni vijaknik

- ▶ **Električno orodje smete držati le na izoliranem ročaju, če delate na območju, kjer lahko vijak pride v stik s skritimi omrežnimi napeljavami.** Stik vijaka in napeljave, ki je pod napetostjo, lahko povzroči, da so tudi kovinski deli naprave pod napetostjo, kar lahko povzroči električni udar.
- ▶ **Ne vrtajte in ne rezite v stene ali druga skrita področja, kjer bi se lahko nahajale električne napeljave in tam tudi ničesar ne pritrjujte.** Če tega ne morete preprečiti, prekinite vse varovalke ali zaščitna stikala, ki varujejo to delovno območje.
- ▶ **Zavarujte obdelovanec.** Obdelovanec bo proti premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s primežem, kot če bi ga držali z roko.
- ▶ **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju (na primer vzdrževanje, zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri transportiranju in shranjevanju premaknite stikalo za preklon smeri vrtenja v sredino.** Nenamern vklop vklopno/izklopnega stikala lahko povzroči telesne poškodbe.
- ▶ **Trdno držite električno orodje.** Pri zategovanju ali odvijanju vijakov lahko za kratek čas nastopijo visoki reakcijski momenti.
- ▶ **Uporabite samo brezhibna in neobrabljen vsadna orodja.** Defektna vsadna orodja se lahko na primer zlomijo in povzročijo materialno škodo.
- ▶ **Pri vstavljanju vsadnega orodja pazite na to, da vsadno orodje trdno sedi na prijemalu orodja.** Če vsadno orodje ni trdno vpeto v prijemalo orodja, lahko prijem popusti in orodja ne morete več nadzorovati.
- ▶ **Pri privijanju dolgih vijakov bodite previdni, kajti obstaja nevarnost za zdrs orodja – odvisno od vrste vijakov in**

280 | Slovensko

uporabljenega vsadnega orodja. Dolgih vijakov pogosto ne morete dobro nadzorovati in zato obstaja nevarnost, da vam pri privijanju orodje zdrsne in se poškodujete.

- ▶ **Preden vklopite električno orodje, pazite na nastavljen smer vrtenja.** Če npr. želite sprostiti vijak in je smer vrtenja nastavljena tako, da se vijak uvija, lahko pride do močnega nekontroliranega premika električnega orodja.
- ▶ **Električnega orodja ne uporabljajte kot vrtni stroj.** Električna orodja z izklopno spojko niso primerna za vrtnje. Spojka lahko izklopi avtomatsko in brez opozorila.

Akumulator

- ▶ **Izogibajte se nenamernemu zagonu. Prepričajte se, da je vklopno/izklopno stikalo v poziciji izklopa, preden vstavite baterijo.** Prenašanje električnega orodja s pristom na vklopno/izklopno stikalo ali vstavljanje baterije v vklopljeno električno orodje lahko povzroči nesreče.
- ▶ **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** Nevarnost kratkega stika!



Zaščitite akumulatorsko baterijo pred vročino, npr. tudi pred stalnim sončnim obsevanjem, ognjem, vodo in vlažnostjo. Obstaja nevarnost eksplozije.

- ▶ **Kratko spajanje akumulatorja ni dovoljeno.** Nevarnost eksplozije.
- ▶ **Pod ekstremnimi pogoji uporabe ali temperature lahko pričnejo akumulatorske baterije puščati. Preprečite stik kože ali oči z netesno akumulatorsko baterijo.** Tekočina akumulatorske baterije je jedka in lahko povzroči kemične opekline tkanine. Če pride tekočina v stik s kožo, takoj izpirajte z milom in vodo in nato z limoninim sokom ali kisom. Če prodre tekočina v oči, najmanj 10 minut izpirajte z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ **Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije Bosch z napetostjo, ki je navedena na tipski tablici vašega izdelka.** Pri uporabi drugih akumulatorskih baterij, na primer ponaredkov, predelanih akumulatorskih baterij ali akumulatorskih baterij tujih podjetij obstaja nevarnost poškodb in materialnih škod zaradi eksplozij akumulatorskih baterij.

Opis in zmogljivost izdelka

Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med branjem navodil za uporabo odprto.

Uporaba v skladu z namenom

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Električno orodje je namenjeno za privijanje in sproščanje vijakov, matic in drugih navojnih zapirk v navedenem območju dimenzij in zmogljivosti.

Električno orodje ni namenjeno kot vrtni stroj; da bi preprečili osebne in materialne škode, ne smete električnega orodja z izklopno spojko nikoli uporabljati za vrtnje.

Lučka na električnem orodju osvetljuje neposredno delovno območje električnega orodja in ni primerna za razsvetljavo v gospodinjstvu.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Električno orodje je zaradi svojega počasnega vrtenja v levo namenjeno za odprt ploščat odgon. Primerno je za vijaka mesta, ki so samo z ene strani dostopna, npr. na cevni napeljavi. Ni primerno za odvijanje vijasnih zvez.

Električno orodje ni namenjeno kot vrtni stroj; da bi preprečili osebne in materialne škode, ne smete električnega orodja z izklopno spojko nikoli uporabljati za vrtnje.

Lučka na električnem orodju osvetljuje neposredno delovno območje električnega orodja in ni primerna za razsvetljavo v gospodinjstvu.




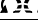

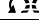
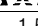

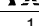
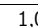
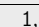
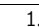



Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaša na prikaz električnega orodja na strani z grafiko.

- 1 Vsadno orodje (na primer orehasti del vijaka)
- 2 Prijemalo za orodje
- 3 Glava kotnega vijaka
- 4 Viličasti ključ – širina ključa 27 mm
- 5 Površina za ključ na prirobnici s kotno glavo
- 6 Viličasti ključ – širina ključa 22 mm
- 7 Pomikalo za predizbiro zateznega momenta
- 8 Zanka za obešanje
- 9 LED-prikaz vijacne zveze
- 10 LED-prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije
- 11 Akumulator z vtičnim kontaktom APT
- 12 Deblokirna tipka akumulatorske baterije
- 13 Vklonno/izklopno stikalo
- 14 Preklopno stikalo smeri vrtenja
- 15 Pritrdilne zareze za zanke za obešanje
- 16 LED-držalo
- 17 Označitveni obroč
- 18 Delovna luč
- 19 Površina za ključ na prekrivni matici
- 20 Protimatica
- 21 Polnilna naprava
- 22 Omrežni vtič
- 23 Zelen LED-prikaz na polnilni napravi
- 24 Rdeč LED-prikaz na polnilni napravi
- 25 Priključna odprtina za omrežni adapter na 4EXACT
- 26 D-Sub-priključni vtič
- 27 Vijaki na D-Sub-priključnem vtiču
- 28 Napetostni adapter
- 29 Hitrozamenljiva vpenjalna glava

- 30** Nastavljalno orodje
31 Šestrobni paličasti ključ
32 Nastavljalni kolot
33 Ohišje motorja
34 Vzmetna podložka
- 35** Prostor v obodu ohišja
36 Ročaj (izolirana površina ročaja)
37 Ročaj (izolirana površina ročaja)
Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

Tehnični podatki

Industrijski akumulatorski kotni vijačnik ANGLE EXACT		2	3	6
Kataloška številka 0 602 490 647	... 656	... 652
Maks. zatezni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Število vrtljajev v praznem teku n_0	min^{-1}	110	420	650
Nazivna napetost	V	9,6	9,6	9,6
Smer vrtenja				
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20
Industrijski akumulatorski kotni vijačnik ANGLE EXACT		7	8	15
Kataloška številka 0 602 490 669	... 651	... 650
Maks. zatezni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Število vrtljajev v praznem teku n_0	min^{-1}	110	420	250
Nazivna napetost	V	9,6	9,6	9,6
Smer vrtenja				
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20
Industrijski akumulatorski kotni vijačnik ANGLE EXACT		17	23	30
Kataloška številka 0 602 490 675	... 673	... 671
Maks. zatezni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Število vrtljajev v praznem teku n_0	min^{-1}	560	320	220
Nazivna napetost	V	14,4	14,4	14,4
Smer vrtenja				
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20
Industrijski akumulatorski kotni vijačnik ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Kataloška številka 0 602 490 690	... 693	... 691
Maks. vrtilni moment – trdi primer vijačenja – vrtenje v desno*	Nm	10	16	20
Število vrtljajev prosti tek n_0 pri vrtenju v desno*	min^{-1}	340	440	300
Nazivna napetost	V	9,6	14,4	14,4
Smer vrtenja				
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20
* Pri vrtenju v levo so električna orodja počasnejša in imajo nižji vrtilni moment. V skladu s prestavnim razmerjem ploščatega odgona se spremeni tudi število vrtljajev in vrtilni moment na vstavnem orodju.				
Industrijski akumulatorski kotni vijačnik ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Kataloška številka 0 602 492 611	... 609	... 607
Maks. zatezni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Število vrtljajev v praznem teku n_0	min^{-1}	900	650	420
Nazivna napetost	V	9,6	9,6	9,6
Smer vrtenja				

282 | Slovensko

Industrijski akumulatorski kotni vijaknik ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20

Industrijski akumulatorski kotni vijaknik ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Kataloška številka 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Maks. zatezni moment pri trdem/mehkem vijachenju po ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Število vrtljajev v praznem teku n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Nazivna napetost	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Smer vrtenja								
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Vrsta zaščite		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Ni-Cd-komplet akumulatorskih baterij		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kataloška številka 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Število celic		8	8	10	10	12	12
Napetost akumulatorske baterije	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapaciteta	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

Ni-MH-komplet akumulatorskih baterij		9,6	12,0	14,4
Kataloška številka 2 607 335 681	... 683	... 685
Število celic		8	10	12
Napetost akumulatorske baterije	V	9,6	12,0	14,4
Kapaciteta	Ah	2,6	2,6	2,6
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80

Kotna vijakna glava		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Kataloška številka 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
maks. zatezni moment pri trdem vijachenju po ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Ravna vijakna glava		QC ○ 1/4"
Številka artikla		0 607 453 631
maks. zatezni moment pri trdem vijachenju po ISO 5393	Nm	6
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,22

Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745.

Nivo zvočnega tlaka naprave po vrednotenju A znaša tipično 70 dB(A). Netočnost K = 3 dB.

Nivo hrupa lahko pri delu preseže 80 dB(A).

Uporabljajte zaščitne glušnike!

Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745:

Vijaki: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obreme-

njenosti z vibracijami.

Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električnega orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge namene, z različnim priborom, odstopajočimi vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdobjem uporabe občutno poveča.

Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena in teče, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibracijami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša.

Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in

vstavnih orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.


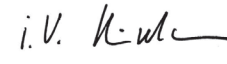
Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek, opisan v „Tehničnih podatkih“, ustreza naslednjim standardom ali normativnim dokumentom: EN 60745, EN 50518 v skladu z določili direktiv 2009/125/ES (uredba 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

 i. V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaža

Obseg pošiljke

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Ti industrijski akumulatorski kotni vijačniki se dobavijo brez nastavkov, kotne vijačne glave, preme vijačne glave, akumulatorske baterije, polnilnika, napetostnega regulatorja ali napetostnega adapterja.

Napetostni adapterji se smejo uporabljati izključno za priključitev industrijskega akumulatorskega kotnega vijačnika Bosch na regulatorja konstantne napetosti 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ti industrijski akumulatorski kotni vijačniki se dobavijo brez nastavkov, kotne vpenjalne glave, vmesne prirobnice, akumulatorske baterije, polnilnika, napetostnega stabilizatorja ali napetostnega adapterja.

Napetostni adapterji se smejo uporabljati izključno za priključitev industrijskega akumulatorskega kotnega vijačnika Bosch na regulatorja konstantne napetosti 4EXACT.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 30-300

Ti industrijski akumulatorski kotni vijačniki se dobavijo brez nastavkov, kotne vijačne glave, preme vijačne glave, akumulatorske baterije in polnilnika.

Ta električna orodja niso primerna za obratovanje z regulatorjem konstantne napetosti.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Ti industrijski akumulatorski kotni vijačniki se dobavijo s kotno vijačno glavo, vendar brez nastavkov, akumulatorske baterije in polnilnika.

Ta električna orodja niso primerna za obratovanje z regulatorjem konstantne napetosti.

Okolje obratovanja in skladiščenja



Električno orodje je namenjeno izključno za obratovanje v zaprtih mestih uporabe.

Za pravilno delovanje mora biti dopustna temperatura okolice med -5 °C in $+50\text{ °C}$ (23 °F in 122 °F), z dovoljeno relativno vlažnostjo zraka med 20 in 95 %, brez orositve.

Hranite akumulatorsko baterijo pri temperaturi med 0 °C (32 °F) in 45 °C (113 °F) in s tem preprečite poškodbe akumulatorskih celic.

Montaža kotne vijačne glave

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 30

Pri tem industrijskem akumulatorskem kotnem vijačniku morate najprej montirati ustrezno kotno vijačno glavo (glejte „Kotna vijačna glava“, stran 282).

► **Pred montažo, nastavitvijo ali demontažo vijačne glave se prepričajte, da je stikalo za preklop smeri vrtenja na sredini (zapora vklopa) ali da se je akumulatorska baterija odstranila iz električnega orodja.**

Pridržite električno orodje z viličastim ključem 6 na površini za ključ 5 prirobnice s kotno glavo.

► **Naprave nikoli ne vpnite na obodu ohišja!**

Namestite kotno vijačno glavo 3 v željeni poziciji na prirobnico in z viličastim ključem 4 na površini za ključ privijte prekrivno matico 19.

Pri tem pridržite v nasprotni smeri viličasti ključ 6 na prirobnici s kotno glavo.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Pri tem industrijskem akumulatorskem kotnem vijačniku morate najprej montirati ustrezen ploščat odgon.

Na tržišču lahko kupite različne ploščate odgone. V vaši specializirani trgovini povprašajte po ustreznem ploščatem odgonu.

► **Upoštevajte navodila za montažo ploščatega odgona.**

ANGLE EXACT 25-200 | 30-300

Te industrijske akumulatorske kotne vijačnike je mogoče uporabljati le s kotno vijačno glavo 0 607 451 618.

Priprava za obešanje

Z zanko za obešanje 8 lahko pritrdite električno orodje na pripravi za obešanje.

Namestite zanko za obešanje 8 na električnem orodju in pustite, da zaskoči v zareze 15.

► **Kontrolirajte redno stanje zanke za obešanje orodja in kljuko v obesni napravi.**

Postopek polnjenja

Opozorilo: Polnilne naprave in akumulatorske baterije niso del dobavnega obsega.

Prikazan omrežni vtič se lahko razlikuje od tistega na vašem električnem orodju.

► **Pazite na to, ustrezajo polnilne naprave in akumulatorska baterija vašemu nacionalnemu električnemu omrežju.**

284 | Slovensko

Polnilna naprava AL 2450 DV (glejte sliko A)

Priključite polnilno napravo **21** z omrežnim vtičem **22** na električno omrežje in namestite akumulatorsko baterijo **11** v pravilno pozicijo v tulec polnilne naprave.

- **Pri vstavljanju/odvzemu akumulatorske baterije ne smete uporabiti sile.** Akumulatorske baterije z vtičnim kontaktom APT (Akku Pack Top) so zasnovane tako, da jih je moč le v pravilni poziciji vstaviti v električno orodje ali polnilno napravo.

Zelen LED **23** prične utripati. To prikazuje aktiven polnilni tok. Ko je akumulatorska baterija v celoti napolnjena, se postopek polnjenja avtomatsko ustavi.

Ko zelen LED-prikaz ne utripa več, temveč sveti enakomerno, je polnilni postopek zaključen.

Pojavi se akustični signal za pribl. 2 sekundi, ki signalizira popolno napolnjenje akumulatorske baterije.

Trajna svetloba rdečega LED-prikaza **24** signalizira polnilni postopek z reduciranim polnilnim tokom.

Ko utripa rdeč LED-prikaz, polnjenje ni možno.

Napaka – Vzroki in pomoč

Vzrok	Pomoč
LED-prikazi ne svetijo	
Omrežni vtičnik polnilnika ni (pravilno) vtaknjen	Omrežni vtičnik (do konca) vtaknite v vtičnico
Defektna vtičnica, omrežni kabel ali polnilnik	Preverite omrežno napetost, polnilnik naj po potrebi pregleda servisna delavnica, pooblaščenca za električna orodja Bosch
Polnjenje ni možno	
Nedovoljena temperatura akumulatorske baterije	S hlajenjem ali segrevanjem poskrbite za dovoljeno temperaturno območje med 0 °C (32 °F) in 45 °C (113 °F)
Umazani akumulatorski kontakti	Očistite akumulatorske kontakte, na primer z večkratnim vtikanjem in iztikanjem akumulatorja, akumulator po potrebi zamenjajte
Defekten akumulator	Zamenjajte akumulator
Akumulator ni (pravilno) vtaknjen	Akumulator (do konca) vtaknite v odprtino za polnjenje

Regulator konstantne napetosti (glejte sliko B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Opozorilo: Industrijski akumulatorski kotni vijačniki lahko alternativno k delovanju z akumulatorjem delujejo tudi z regulatorjem konstantne napetosti.

Prikazan omrežni vtič se lahko razlikuje od tistega na vašem električnem orodju.

- **Pazite na to, ustreza regulator konstantne napetosti vašemu nacionalnemu električnemu omrežju.**

Poleg regulatorja konstantne napetosti 4EXACT in ustreznega omrežnega vtiča potrebujete napetostni adapter z enako omrežno napetostjo kot vaš vijačnik.

- **Napetost na regulatorju napetosti (LED-prikaz) mora biti usklajena z napetostjo vijačnika.** Regulator konstantne napetosti je primeren izključno za industrijske akumulatorske vijačnike verzij EXACT, ANGLE EXACT in BT-EXACT z napetostjo med 9,6 V in 14,4 V. Sicer obstaja nevarnost požara in eksplozije.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Teh industrijskih akumulatorskih vijačnikov ne morete uporabljati z regulatorjem konstantne napetosti.

Priključitev na oskrbovanje z el. energijo

Opozorilo: Prosimo pazite na to, da pri dobavi ni vstavljen niti akumulatorska baterija niti električno orodje.

- **Akumulatorskih baterij ne smete hraniti v polnilni napravi.** Akumulatorske baterije so dlje vzdržljive, če se jih shranjuje ločeno. Pazite na to, da po daljšem skladiščenju v celoti napolnite akumulatorsko baterijo.

Polnjenje akumulatorske baterije

Pred prvo namestitvijo akumulatorske baterije v električno orodje, se mora akumulatorska baterija napolniti v primerni polnilni napravi. Natančen opis polnilnega postopka se nahaja v navodilu za obratovanje polnilne naprave in v opozorilih tega navodila (glejte „Postopek polnjenja“, stran 283).

Akumulatorska baterija je opremljena z nadzorom temperature NTC, ki dovoljuje polnjenje le v temperaturnem območju med 0 °C (+32 °F) in 45 °C (+113 °F). Zaradi tega ima akumulatorska baterija visoko življenjsko dobo. Pri pravilni uporabi lahko akumulatorsko baterijo ponovno napolnite do 3000-krat.

Nova akumulatorska baterija ali baterija, ki dalj časa ni bila v uporabi, pridobi polno zmogljivost šele po približno petih cikliih polnjenja in praznjenja.

Akumulatorske baterije polnite le takrat, ko sveti LED-prikaz „polnilno stanje akumulatorske baterije“ rdeče.

Namestitvev/odstranitev akumulatorske baterije

Potisnite preklopno stikalo smeri vrtenja **14** v srednjo pozicijo. To zablokira vklopno/izklopno stikalo **13** v poziciji „Izklop“, kar prepreči nenameren vklop električnega orodja. Potisnite napolnjeno akumulatorsko baterijo **11** v ročaj električnega orodja.

Pazite na to, da akumulatorsko baterijo vstavite v pravilno pozicijo in da deblokirni tipki **12** občutno zaskočita v ročaju električnega orodja.

- **Pri vstavljanju/odvzemu akumulatorske baterije ne smete uporabiti sile.** Akumulatorske baterije z vtičnim kontaktom APT (Akku Pack Top) so zasnovane tako, da jih je moč le v pravilni poziciji vstaviti v električno orodje ali polnilno napravo.

Za snetje akumulatorske baterije **11** morate na obeh straneh pritisniti na deblokirni tipki **12** in potegniti akumulatorsko baterijo navzdol iz ročaja.

Namestitev/odstranitev napetostnega adapterja (glejte sliko C)**ANGLE EXACT** 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Izberite napetostni adapter, ki ustreza nazivni napetosti vaše električnega orodja.

Napetostni adapterji se razlikujejo glede na napetost po barvi ohišja priključnega vtiča D-Sub **26**. Ohišje priključnega vtiča D-Sub za napetost 9,6-V ima svetlomodro barvo, ohišje napetosti 14,4-V pa črno barvo.

► **Ohišje adapterja 28 se sme le pri izklopljenem regulatorju konstantne napetosti ali pri priključnem vtiču 26, ki je ločen od regulatorja konstantne napetosti, montirati ali demontirati v industrijski vijačnik.**

Potisnite preklopno stikalo smeri vrtenja **14** v srednjo pozicijo. To zablokira vklopno/izklopno stikalo **13** v poziciji „Izklop“, kar prepreči nenameren vklop električnega orodja.

Nato potisnite ohišje adapterja **28** v ročaj električnega orodja. Pazite na to, da adaptersko ohišje postavite v pravilno pozicijo in da deblokirni tipki **12** občutno zaskočita v ročaju električnega orodja.

Nato vtaknite priključni vtič **26** napetostnega adapterja, ki ustreza vašemu električnemu orodju v priključno dozo **25**.

Trdno privijte priključni vtič **26** v priključno dozo **25** tako, da ga z obema vijakoma **27** zategnete z roko.

Za odstranitev napetostnega adapterja, sprostite oba vijaka **27** na priključnem vtiču **26** izključenega regulatorja konstantne napetosti in potegnite priključni vtič iz doze **25**.

Nato pritisnite na obeh straneh na deblokirni tipki **12** in potegnite ohišje adapterja **28** iz ročaja električnega orodja.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Teh industrijskih akumulatorskih vijačnikov ne morete uporabljati z regulatorjem konstantne napetosti.

Menjava orodja pri vijačni glavi s hitrozamenljivo vpenjalno glavo (glejte sliko D)

► **Pri vstavljanju vsadnega orodja pazite na to, da vsadno orodje trdno sedi na prijemalu orodja.** Če vsadno orodje ni trdno vpeto v prijemalo orodja, lahko prijem popusti in orodja ne morete več nadzorovati.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 – 900

Za te industrijske akumulatorske kotne vijačnike je moč kupiti tudi ravno vijačno glavo s hitrozamenljivo vpenjalno glavo 1/4" (številka izdelka 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za te industrijske akumulatorske kotne vijačnike je moč kupiti tudi kotno vijačno glavo s hitrozamenljivo vpenjalno glavo 1/4" (številka izdelka 0 607 452 630).

Vstavljanje orodja

Potegnite hitrozamenljivo vpenjalno glavo **29** naprej. Namestite vstavno orodje **1** v prijemalo orodja **2**, in ponovno spustite hitrozamenljivo vpenjalno glavo.

Uporabljajte le vstavna orodja z ustreznim vstavnim koncem (1/4"-šestrobni).

Ne poskušajte vstaviti svedra v to hitrozamenljivo vpenjalno glavo.

Industrijski akumulatorski kotni vijačniki z izklopno spojko niso primerni za vrtnanje. Spojka lahko izklopi avtomatsko in brez opozorila. Če po izklopu spojke ne prenehate z vijačenjem, se lahko električno orodje izmakne iz vašega prijema, dokler se izklopna spojka ponovno ne aktivira.

Odstranitev vstavnega orodja

Potegnite hitrozamenljivo vpenjalno glavo **29** naprej. Odstranite vstavno orodje **1** iz prijema orodja **2**, in ponovno spustite hitrozamenljivo vpenjalno glavo.

Menjava orodja pri vijačni glavi, zunanji štiriobni

► **Pri vstavljanju vsadnega orodja pazite na to, da vsadno orodje trdno sedi na prijemalu orodja.** Če vsadno orodje ni trdno vpeto v prijemalo orodja, lahko prijem popusti in orodja ne morete več nadzorovati.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15

Za te industrijske akumulatorske kotne vijačnike je moč kupiti tudi kotno vijačno glavo, štiriobno 1/4" (številka izdelka 0 607 453 617) ter kotno vijačno glavo, štiriobno 3/8" (številka izdelka 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 17 | 23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Za te industrijske akumulatorske kotne vijačnike je moč kupiti tudi kotno vijačno glavo, štiriobno 3/8" (številka izdelka 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Navedeni industrijski akumulatorski kotni vijačniki se dobavijo s kotno vijačno glavo, štiriobno 3/8".

Vstavljanje orodja

Pritisnite zatič na štiriobniku prijemala za orodje **2**, npr. z ozkim izvijačem, navznoter in potisnite vsadno orodje **1** čez štiriobnik. Pazite na to, da se zatič zaskoči v odprtini vsadnega orodja.

Odstranitev vstavnega orodja

Pritisnite zatič v odprtini vsadnega orodja **1** navznoter in potegnite vsadno orodje iz prijema za orodje **2**.

Menjava orodja pri vijačni glavi, notranji šestrobni (glejte sliko E)

► **Pri vstavljanju vsadnega orodja pazite na to, da vsadno orodje trdno sedi na prijemalu orodja.** Če vsadno orodje ni trdno vpeto v prijemalo orodja, lahko prijem popusti in orodja ne morete več nadzorovati.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15

Za te industrijske akumulatorske kotne vijačnike je moč kupiti tudi kotno vijačno glavo, notranjo šestrobno 1/4" (številka izdelka 0 607 453 618).

286 | Slovensko

Vstavljanje orodja

Namestite vstavno orodje **1** v notranjo šestrobno prijemalo orodja **2**, dokler slišno ne zaskoči.

Odstranitev vstavnega orodja

Potegnite vstavno orodje **1** s prijemala orodja **2**, po potrebi s pomočjo klešč.

Delovanje

Nosite osebno zaščitno opremo ter vedno tudi zaščitna očala. Glede na vrsto in uporabo orodja s stisnjenim zrakom risko poškodb zmanjša nošenje osebne zaščitne opreme kot maske proti prahu, nezdrsljivih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade ali zaščite sluha.

Zagon

Preden vklopite električno orodje, morate najprej nastaviti smer vrtenja s preklopnim stikalom smeri vrtenja **14**: Električno orodje zažene samo, če se preklopno stikalo **14** ne nahaja v sredini (zapora vklopa).

Nastavitev smeri vrtenja (glejte sliko F)

Vrtenje v desno: Za privijanje vijakov pritisnite preklopno stikalo smeri vrtenja **14** v levo, vse do omejila.

Vrtenje v levo: Za popuščenje oziroma odvijanje vijakov pritisnite stikalo za prekop smeri vrtenja **14** do konca v desno.

► **Preklopno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja 14 pritiskajte samo pri mirujočem električnem orodju.**

Vklop LED-delovne svetilke

Delovna svetilka **18** vam omogoča osvetlitev vijačnega mesta pri neugodnih svetlobnih razmerah. Delovno luč **18** vklopite z lahkim pritiskom vklopnega/izklopnega stikala **13**. Če vklopno/izklopno stikalo pritisnete še bolj močno, se električno orodje vklopi in delovna luč sveti naprej.

► **Ne smete gledati neposredno v delovno luč, ker bi vas lahko slepilo.**

Vklop/izklop

Vijačniki imajo **varnostno sklopko**, odvisno od vrtilnega momenta, ki je nastavljiva v navedenem območju. Sklopka reagira, ko je dosežen nastavljeni vrtilni moment.

Opozorilo: Če vaš vijačnik deluje z napetostnim adapterjem, morate najprej zagnati regulator konstantne napetosti.

Za **vklop** električnega orodja pritisnite vklopno/izklopno stikalo **13** do naslona.

Električno orodje **se avtomatsko izklopi**, ko se doseže nastavljen vrtilni moment.

► **Če predčasno spustite vklopno/izklopno stikalo, 13 ne bo dosežen predhodno nastavljen vrtilni moment.**

Da bi privarčevali z energijo, vklopite električno orodje le takrat, ko ga boste uporabljali.

Navodila za delo

► **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju (na primer vzdrževanje, zamenjava orodja, itd.) kakor**

tudi pri transportiranju in shranjevanju premaknite stikalo za prekop smeri vrtenja v sredino. Nenameren vklop vklopno/izklopnega stikala lahko povzroči telesne poškodbe.

► **Električno orodje lahko postavite na matico/vijak samo v izklopljenem stanju.** Vrteče se električno orodje lahko zdrsne.

Nastavitev vrtilnega momenta (glejte slike G – I)

Vrtilni moment je odvisen od prednapetosti vzmeti pri sklopki. Varnostna sklopka reagira tako pri vrtenju v desno kot pri vrtenju v levo, ko je dosežen nastavljen vrtilni moment.

Za nastavitev individualnega vrtilnega momenta morate samo uporabiti nastavitveno orodje **30**, ki je priloženo pošiljki. Potisnite pomikalo **7** na električnem orodju popolnoma nazaj.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Natakните notranji šestrobni ključ **31** v vstavno orodje **1** in ga počasi zavrtite.

Takoj ko v odprtini ohišja vidite majhno izboklino (nastavitveno ploščo **32**) v sklopki, vtaknite v to izboklino nastavitveno orodje **30** in ga vrtite.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Upoštevajte informacije dokupljenega ploščatega odgona ali povprašajte vašega specializiranega trgovca.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Z viličastim ključem počasi vrtite prijemalo orodja **2**.

Takoj ko v odprtini ohišja vidite majhno izboklino (nastavitveno ploščo **32**) v sklopki, vtaknite v to izboklino nastavitveno orodje **30** in ga vrtite.

Če vrtite v smeri urinega kazalca, se vrtilni moment viša, če vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, se vrtilni moment niža. Odstranite nastavitveno orodje **30**. Potisnite pomikalo **7** ponovno naprej, saj s tem zavarujete spojko pred nečistočami.

Opozorilo: Potrebna nastavitev je odvisna od vrste vijačnih povezav in jo najbolje izračunate v praktičnem poskusu. Poskusno vijačenje preverite z momentnim ključem.

► **Nastavite vrtilni moment samo v navedenem območju zmogljivosti, sicer sklopka ne reagira več.**

Označitev nastavitve vrtilnega momenta

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Pri tem industrijskem akumulatorskem kotnem vijačniku morate najprej odstraniti kotno vijačno glavo, glejte „Prestavitev in odstranitev kotne vijačne glave“, stran 287. Sedaj lahko označite vrtilni moment, kot je opisano v nadaljevanju.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF | 30 | 30-300

Za označitev individualno nastavljenih vrtilnih momentov lahko označitveni obroč **17** zamenjate z obročem, ki ima drugo barvo.

Če npr. uporabljate nekaj EXACT-električnih orodij z vrtilnim momentom 4,5 Nm, lahko namestite rdeče označitvene obroče za označitev vašega vrtilnega momenta. Če npr. uporabljate druga EXACT-električna orodja v drugem montažnem območju, kjer je vrtilni moment nastavljen na 7,5 Nm, lahko namestite označitvene obroče drugih barv (črno, modro, zeleno ali rumeno) za označitev vrtilnega momenta na tem območju. Označitveni obroči različnih barv so le pomoč za monterje, saj lahko hitreje spoznajo, kateri vrtilni moment je nastavljen na ustreznem električnem orodju.

Označitveni obroč **17** snamete z ozkim listom vijahnika, lopatico ali podobnim.

Električno orodje uporabljajte vedno z označitvenim obročem, in s tem zagotovite, da je ohišje zavarovano proti prahu in nečistoči.

LED-prikaz



Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

Če je potrebno napolniti akumulatorsko baterijo **11**, zasveti LED-prikaz **10** zeleno ter se zaskliši akustični signal. Le 6 – 8 privojnih obratov je nato še možnih.

Če sveti LED-prikaz rdeče, kapaciteta ne zadošča več za novo vijačenje ali pa se je električno orodje preobremenilo. Električnega orodja ni moč več vklopiti. Zapora vklopa ostane aktivirana, dokler se akumulatorska baterija ne potegne iz električnega orodja in ne vstavi napolnjena akumulatorska baterija.

Če delujete z napetostnim adapterjem, rdeč LED-prikaz **10** prikazuje preobremenitev.

Ko utripa rdeč LED-prikaz **10**, se je električno orodje pregrelo in ga ni moč uporabljati. Preden ponovno zažetene električno orodje, morate počakati, da se utripanje po kratkem času avtomatsko izklopi.

Močno skrajšan čas delovanja kljub napolnitvi nakazuje, da je akumulatorska baterija izrabljena in se mora zamenjati. Potrošene akumulatorske baterije odstranite v skladu z zakonskimi državnimi določili.



Prikaz vijačne zveze

Ko se doseže prednastavljen vrtilni moment, se aktivira izklopna spojka. LED-prikaz **9** sveti zeleno.

Če se prednastavljen vrtilni moment ne doseže, zasveti LED-prikaz **9** rdeče, skupaj z akustičnim signalom. Vijačno zvezo morate ponovno zategniti.

Zaščita pred ponovitvijo

Če se je pri vijačni zvezi aktivirala izklopna spojka, se motor izklopi. Ponovni vklop je možen le po 0,7 sekundah odmora. Tako preprečite nenamerno zategnitev že pritrjenih vijačnih zvez.

Pozicioniranje kotne vijačne glave

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Kotno vijačno glavo **3** lahko prestavite v skupno osem pozicij. Pridržite električno orodje z viličastim ključem **6** na površini za ključ **5** prirobnice s kotno glavo.

► **Naprave nikoli ne vpnite na obodu ohišja!**

Sprostite prekrivno matico z viličastim ključem **4** na površini za ključ **19**. Prestavite kotno vijačno glavo **3** po 45° v željen položaj in ponovno zategnite prekrivno matico z viličastim ključem **4** na površini za ključ **19**.

Pri tem pridržite v nasprotni smeri viličasti ključ **6** na prirobnici s kotno glavo.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Upošteвайте informacije dokupljenega ploščatega odgona ali povprašajte vašega specializiranega trgovca.

Prestavitev in odstranitev kotne vijačne glave (glejte sliko J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Kotno vijačno glavo **3** je moč brezstopenjsko prestaviti s prijemalom orodja **2** za 360°.

Odvijte nasprotno matico **20** tako, da zatakneto primerno orodje v odprtino nasprotne matice in vrtite v smeri puščice **a** (levi navoj).

Vrtite kotno vijačno glavo **3** v smeri puščice **b**, dokler ne dosežete zelenega delovnega kota, vendar največ za 360°.

Fiksirajte kotno vijačno glavo **3** v tem položaju tako, da protimatico **20** zavrtite v smeri puščice **c** proti kotni vijačni glavi. Ponovno zategnite protimatico **20** s zateznim momentom maks. 50 Nm.

Kotno vijačno glavo **3** lahko tudi v celoti odstranite, če želite zamenjati označitveni obroč **17** z drugo barvnim markacijskim obročem ali če želite prestaviti delovno luč. Najprej prestavite delovno luč v željeno pozicijo (glejte „Nastavitev LED-delovne svetilke“, stran 287), preden prestavite kotno vijačno glavo.

Odvijte nasprotno matico **20** tako, da zatakneto primerno orodje v odprtino nasprotne matice in vrtite v smeri puščice **a** (levi navoj).

Zasukajte kotno vijačno glavo **3** v smeri puščice **b** tako dolgo, da ga lahko odstranite.

Zasukajte protimatico **20** v smeri puščice **a** z ohišja motorja **33**.

Sedaj lahko zamenjate označitveni obroč ali prestavite delovno luč.

- Zasukajte protimatico **20** v smeri puščice **c** na ohišje motorja **33** in privijte kotno vijačno glavo proti smeri puščice **b**.
- Fiksirajte kotno vijačno glavo tako, da zasukajte protimatico **20** v smeri puščice **c**.
- Ponovno zategnite protimatico **20** s privojnim momentom pribl. 50 Nm.

Nastavitev LED-delovne svetilke (glejte sliko K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Pri tem industrijskem akumulatorskem kotnem vijačniku morate najprej odstraniti kotno vijačno glavo, glejte „Prestavitev in odstranitev kotne vijačne glave“, stran 287.

Sedaj lahko nastavite delovno luč, kot je opisano v nadaljevanju.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF

288 | Hrvatski

30 | 30 - 300

Označitveni obroč **17** snamete z ozkim listom vijčnika, lopaticu ili podobnim.

Potisnite vzetno podložko **34** z usreznimi kleščama nazaj na obod ohišja.

Obe polovici oboda ohišja držala LED **16**, ki obdajajo delovno luč LED **18**, se lahko sedaj prestavijo v vsako željeno pozicijo. Pazite na to, da ne poškodujete kabela na delovni luči LED in potisnite ga brez prepegiba v predviden prostor **35** v obodu ohišja. Sedaj spet obdajte delovno luč LED **18** z obema obodoma ohišja držala LED **16**.

Potisnite vzetno podložko **34** in označitveni obroč **17** ponovno nazaj v prvotni položaj.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

► **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju (na primer vzdrževanje, zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri transportiranju in shranjevanju premaknite stikalo za preklon smeri vrtenja v središče.** Nenaмерen vklop vklopno/izklopnega stikala lahko povzroči telesne poškodbe.

► **Električno orodje in prezračevalne reže naj bodo vedno čisti, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.**

Če akumulatorska baterija ne deluje, se prosimo obrnite na pooblaščen servis za električna orodja Bosch.

Mazanje električnega orodja



Mazivo:

Specialna mast za gonila (225 ml)
Kataloška številka 3 605 430 009
Mazivo Molykote
Motorno olje SAE 10/SAE 20

Po 150 urah obratovanja očistite gonilo z blagim topilom. Upošteвайте navodila izdelovalca topila za uporabo in odstranitev. Nato namažite gonilo s specialnim Boschevim mazivom za gonila. Ponovite postopek čiščenja na vsakih 300 ur obratovanja od prvega čiščenja.

Gibljive dele odklopne sklopke po 100 000 postopkih vijčanja naoljite z nekaj kapljicami motornega olja SAE 10/SAE 20. Drseče in vrteče se dele namažite z mazivom Molykote. Ob tej priložnosti preverite sklopko glede obrabe, da se prepričate, da ponovljivost in natančnost nista bili oškodovani. Nato morate ponovno nastaviti vrtilni moment sklopke.

► **Vzdrževalna dela in popravila se smejo izvajati le s strani kvalificiranega osebja.** S tem je zagotovljena stalna varnost električnega orodja.

Pooblaščen servisna delavnica za Boscheve izdelke opravlja ta dela hitro in zanesljivo.

Maziva in čistilna sredstva odlagajte na okolju prijazen način. Upošteвайте zakonske predpise.

Servis in svetovanje o uporabi

Družba Robert Bosch GmbH jamči za dobavo tega izdelka v skladu s pogodbo in v okviru zakonskih/za državo specifičnih

določb. Pri reklamacijah za ta izdelek se obrnite na naslednji naslov:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov brezpogojno navedite 10-mestno številko artikla, ki je navedena na tipski ploščici naprave.

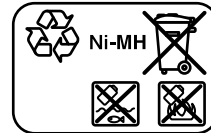
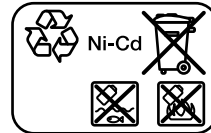
Odlaganje

Električno orodje, pribor in embalažo je treba dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.



V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opreми (OEEO) in njeni ureničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Akumulatorji/baterije:



Ni-Cd: nikelj-kadmijeve

Pozor: Te baterije vsebujejo kadmij, ki je zelo strupena težka kovina.

Ni-MH: nikelj-kovinohidridne

Akumulatorskih baterij/baterij ne vrzite med gospodinjske odpadke, v ogenj ali vodo. Če je možno, morate akumulatorske baterije/baterije izprazniti, jih zbirati, reciklirati ali jih na okolju prijazen način odstraniti med odpadke.

Samo za države EU:

V skladu s smernico 2006/66/ES je treba defektne ali izrabljene akumulatorje/baterije reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost

Opće upute za sigurnost za električne alate

UPOZORENJE Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivala napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat“ odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kablom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

- ▶ **Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
- ▶ **Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- ▶ **Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe držite dalje od mjesta rada.** U slučaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

Električna sigurnost

- ▶ **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatom.** Utikač na kojem nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bilo uzemljeno.
- ▶ **Uređaj držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ne zloupotrebjavajte priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomičnih dijelova uređaja.** Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako se ne može izbjeći uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.** Primjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od električnog udara.

Sigurnost ljudi

- ▶ **Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata može uzrokovati teške ozljede.
- ▶ **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
- ▶ **Izbjegavajte nehотиčno puštanje u rad. Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen.** Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključni na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.

- ▶ **Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili vijčani ključ.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih dijelova.** Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomični dijelovi.
- ▶ **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mogu ispravno koristiti.** Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.

Bržižljiva uporaba i ophođenje s električnim alatima

- ▶ **Ne preopterećujte uređaj. Za vaš rad koristite za to predviđen električni alat.** S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području učinka.
- ▶ **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.
- ▶ **Izvučite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja uređaja.** Ovim mjerama opreza izbjeći će se nehottično pokretanje električnog alata.
- ▶ **Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- ▶ **Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu zaglavljani, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije primjene ove oštećene dijelove treba popraviti.** Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim alatima.
- ▶ **Rezne alate održavajte ostrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s ostrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi.
- ▶ **Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove.** Uporaba električnih alata za druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.

Bržižljivo ophođenje i uporaba akumulatorskih alata

- ▶ **Aku-bateriju puniti samo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Za punjač koji je predviđen za jednu određenu vrstu aku-baterije, postoji opasnost od požara ako bi se koristio s drugom aku-baterijom.
- ▶ **U električnim alatima koristite samo za to predviđenu aku-bateriju.** Uporaba drugih aku-baterija može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.

290 | Hrvatski

- ▶ **Nekoristene aku-baterije držite dalje od uredskih spjalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata aku-baterije može imati za posljedicu opekline ili požar.
- ▶ **Kod pogrešne primjene iz aku-baterije može isteći tekućina.** Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika. Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opekline.

Servisiranje

- ▶ **Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.

Sigurnosne napomene za industrijske akumulatorske kutne odvijače

- ▶ **Kada radite na mjestima gdje bi vijak mogao oštetiti skrivene električne kablove, električni alat držite na izoliranim površinama zahvata.** Kontakt vijka sa golom žicom kabela pod naponom može dovesti pod napon metalne dijelove električnog alata i može uzrokovati strujni udar.
- ▶ **Ne bušite niti režite u zidove ili ostala skrivena područja u kojima bi mogli biti položeni električni vodovi i ništa ne pričvršćujte na njih.** Ako to ne možete izbjeći, isključite sve osigurače ili zaštitne sklopke koje osiguravaju ovo radno područje.
- ▶ **Osigurajte izradak.** Izradak stegnut pomoću stezne naprave ili škripca sigurnije će se držati nego s vašom rukom.
- ▶ **Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje (zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, preklopku smjera rotacije treba prebaciti u srednji položaj.** Kod nehomičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.
- ▶ **Električni alat držite čvrsto.** Kod stezanja i otpuštanja vijaka mogu se na kratko pojaviti veliki momenti reakcije.
- ▶ **Koristite samo besprijekorne, neistrošene radne alate.** Neispravni radni alati mogu se npr. odlomiti i dovesti do ozljeda i materijalnih šteta.
- ▶ **Kod stavljanja radnog alata pazite da radni alat čvrsto sjedi na stezaču alata.** Ako radni alat ne bi bio čvrsto spojen sa stezačem alata, mogao bi se ponovno otpustiti i više se ne bi mogao kontrolirati.
- ▶ **Kod uvijanja dugačkih vijaka budite oprezni jer postoji opasnost od klizanja, ovisno od vrste vijka i korištenog radnog alata.** Dugački vijci se često ne mogu tako dobro kontrolirati, a postoji opasnost da kod uvijanja skliznu i da vas ozlijede.
- ▶ **Prije uključivanja električnog alata pazite na namješten smjer rotacije.** Ako želite npr. otpustiti vijak, a smjer rotacije je tako namješten da se vijak uvija, može doći do žestokog nekontroliranog gibanja električnog alata.

- ▶ **Električni alat ne koristite kao bušilicu.** Električni alati sa isklonpom spojkom nisu prikladni za bušenje. Spojka se može automatski isključiti i bez upozorenja.

Aku-baterija

- ▶ **Izbjegavajte nehomično uključivanje. Prije stavljanja aku-baterije provjerite da li se prekidač za uključivanje/isključivanje nalazi u isključenom položaju.** Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču za uključivanje/isključivanje ili stavljanje aku-baterije u uključeni električni alat može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Ne otvarajte aku-bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.



Zaštitite aku-bateriju od izvora topline, npr. i od trajnog Sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. Inače postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ **Aku-bateriju ne spajajte kratko.** Postoji opasnost od eksplozije.
- ▶ **Pod ekstremnim uvjetima primjene ili temperature, aku-baterije bi mogle propuštati. U slučaju propuštanja aku-baterije izbjegavajte kontakt sa kožom ili očima.** Tekućina iz aku-baterije je nagrizačuća i može prouzročiti kemijske opekline kože. Ako bi ova tekućina došla u kontakt sa kožom, odmah kožu treba isprati sapunom ili vodom, i nakon toga oprati limunovom kiselinom ili octom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, treba ih najmanje 10 minuta ispirati vodom i odmah zatražiti pomoć liječnika.
- ▶ **Koristite samo originalne Bosch aku-baterije, s napomenom navedenim na tipskoj pločici vašeg proizvoda.** Kod uporabe nekih drugih aku-baterija, npr. imitacija, doradenih aku-baterija ili proizvoda drugih proizvođača, postoji opasnost od ozljeda kao i materijalnih šteta od eksplozivnih aku-baterija.

Opis proizvoda i radova

Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom uređaja i držite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.

Uporaba za određenu namjenu

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210- | 60-170

Električni alat je predviđen za uvijanje i otpuštanje vijaka, matica i ostalih navojnih spojeva, u navedenom području dimenzija i učinaka.

Električni alat nije prikladan kao bušilica; kako bi se izbjegle osobne i materijalne štete, električni alat se ne smije nikada koristiti za bušenje sa isklonpom spojkom.

Svjetlo na električnom alatu namijenjeno je za izravno osvjetljavanje područja rada električnog alata i nije primjereno kao sredstvo za rasvjetu prostorije u domaćinstvu.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Električni alat je zbog svoje spore rotacije u lijevo predviđen za rad sa otvorenim ravnim izlaznim dijelom. Prikladan je za navojne spojne komade na samo sa jedne strane dostupnim mjestima, npr. na cjevovodima.

Nije prikladan za otpuštanje navojnih spojnih komada.

Električni alat nije prikladan kao bušilica; kako bi se izbjegle osobne i materijalne štete, električni alat se ne smije nikada koristiti za bušenje sa isklonom spojkom.

Svjetlo na električnom alatu namijenjeno je za izravno osvjetljavanje područja rada električnog alata i nije primjereno kao sredstvo za rasvjetu prostorije u domaćinstvu.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električnog alata na stranici sa slikama.

- 1 Radni alat (npr. nastavak za glavu vijka) *
- 2 Stezač alata
- 3 Kutna glava odvijača
- 4 Viljuškasti ključ otvora ključa 27 mm
- 5 Površina otvora ključa na prirubnici kutne glave
- 6 Viljuškasti ključ otvora ključa 22 mm
- 7 Klizač za predbiranje zakretnog momenta
- 8 Stremen za vješanje
- 9 LED-pokazivač uvijanja vijaka
- 10 LED-pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije
- 11 Aku-baterija sa APT-utičnim kontaktom

- 12 Tipka za deblokadu aku-baterije
- 13 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 14 Preklopka smjera rotacije
- 15 Prorezi za pričvršćenje za stremen za vješanje
- 16 LED-držać
- 17 Prsten sa oznakama
- 18 Radno svjetlo
- 19 Površina otvora ključa na završnoj matici
- 20 Kontramatica
- 21 Punjač
- 22 Mrežni utikač
- 23 Zeleni LED-pokazivač na punjaču
- 24 Crveni LED-pokazivač na punjaču
- 25 Prikjučna utičnica za adapter napona na 4EXACT
- 26 D-Sub priključni utikač
- 27 Vijci na D-Sub-priključnom utikaču
- 28 Adapter napona
- 29 Brzoizmjenjiva stezna glava
- 30 Alat za podešavanje
- 31 Šesterokutni inbus ključ
- 32 Pločica za podešavanje
- 33 Kućište motora
- 34 Sigurnosni prsten
- 35 Šupljina u ljuski kućišta
- 36 Ručka (izolirana površina zahvata)
- 37 Ručka (izolirana površina zahvata)

Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Industrijski akumulatorski kutni odvijač ANGLE EXACT		2	3	6
Kataloški broj 0 602 490 647	... 656	... 652
max. zakretni moment za mekši/tvrđi slučaj uvijanja prema ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Broj okretaja pri praznom hodu n_0	min^{-1}	110	420	650
Nazivni napon	V	9,6	9,6	9,6
Smjer rotacije				
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20
Industrijski akumulatorski kutni odvijač ANGLE EXACT		7	8	15
Kataloški broj 0 602 490 669	... 651	... 650
max. zakretni moment za mekši/tvrđi slučaj uvijanja prema ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Broj okretaja pri praznom hodu n_0	min^{-1}	110	420	250
Nazivni napon	V	9,6	9,6	9,6
Smjer rotacije				
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

292 | Hrvatski

Industrijski akumulatorski kutni odvijač ANGLE EXACT		17	23	30
Kataloški broj 0 602 490 675	... 673	... 671
max. zakretni moment za mekši/tvrđi slučaj uvijanja prema ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Broj okretaja pri praznom hodu n_0	min ⁻¹	560	320	220
Nazivni napon	V	14,4	14,4	14,4
Smjer rotacije				
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

Industrijski akumulatorski kutni odvijač ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Kataloški broj 0 602 490 690	... 693	... 691
Max. zakretni moment za tvrdi slučaj uvijanja, kod rotacije u desno*	Nm	10	16	20
Broj okretaja pri praznom hodu n_0 kod rotacije u desno*	min ⁻¹	340	440	300
Nazivni napon	V	9,6	14,4	14,4
Smjer rotacije				
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

* Kod rotacije u lijevo, električni alati rade sportije i imaju niži zakretni moment. U ovisnosti o pretvorenom omjeru ravnog izlaznog dijela, mijenjaju se broj okretaja i zakretni moment na radnom alatu.

Industrijski akumulatorski kutni odvijač ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Kataloški broj 0 602 492 611	... 609	... 607
max. zakretni moment za mekši/tvrđi slučaj uvijanja prema ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Broj okretaja pri praznom hodu n_0	min ⁻¹	900	650	420
Nazivni napon	V	9,6	9,6	9,6
Smjer rotacije				
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20

Industrijski akumulatorski kutni odvijač ANGLE EXACT		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
Kataloški broj 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
max. zakretni moment za mekši/tvrđi slučaj uvijanja prema ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Broj okretaja pri praznom hodu n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Nazivni napon	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Smjer rotacije								
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Vrsta zaštite		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Ni-Cd aku-paket		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kataloški broj 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Broj ćelija		8	8	10	10	12	12
Napon aku-baterije	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapacitet	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

Ni-MH aku-paket		9,6	12,0	14,4
Kataloški broj 2 607 335 681	... 683	... 685
Broj ćelija		8	10	12

Hrvatski | 293

Ni-MH aku-paket		9,6	12,0	14,4
Napon aku-baterije	V	9,6	12,0	14,4
Kapacitet	Ah	2,6	2,6	2,6
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80

Kutna glava za vijke		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Kataloški broj 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
Max. okretni moment tvrdog slučaja uvijanja prema ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Ravna glava za vijke		QC ○ 1/4"
Kataloški br.		0 607 453 631
Max. okretni moment tvrdog slučaja uvijanja prema ISO 5393	Nm	6
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,22

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN 60745.

Prag zvučnog tlaka uređaja vrednovan sa A obično iznosi 70 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Prag buke kod rada može premašiti 80 dB(A).

Nositi štitnike za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 60745:

Uvijanje vijaka: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Prag vibracije naveden u ovim uputama izmjeren je postupkom mjerenja propisanim u EN 60745 i može se primijeniti za međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladan je i za privremenu procjenu opterećenja od vibracija.

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se međutim električni alat koristi za druge primjene, s različitim priborom, radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.


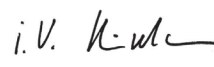
Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod opisan pod „Tehnički podaci“ sukladan sa slijedećim smjernicama i normativnim dokumentima: EN 60745, EN 50518 prema odredbama smjernice 2009/125/EC (odredba 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod: Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

 i. V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaža

Opseg isporuke

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Ovi industrijski akumulatorski kutni odvijači isporučuju se bez nastavaka, kutne glave za vijke, ravne glave za vijke, akumulatorskih paketa i punjača, stabilizatora napona ili adaptera za napon.

Adapteri napona isključivo se koriste za priključak Bosch industrijskih aku-kutnih odvijača na stabilizatore napona 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ovi industrijski akumulatorski kutni odvijači isporučuju se bez nastavaka, kutne stezne glave, međupribornice, akumulatorskih paketa, punjača, stabilizatora napona ili adaptera za napon.

Adapteri napona isključivo se koriste za priključak Bosch industrijskih aku-kutnih odvijača na stabilizatore napona 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Ovi industrijski akumulatorski kutni odvijači isporučuju se bez nasadnika, kutne glave za vijke, ravne glave za vijke, akumulatorskih paketa i punjača.

Ovi električni alati nisu prikladni za rad sa stabilizatorom napona.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

294 | Hrvatski

Ovi industrijski akumulatorski kutni odvijači isporučuju se s kutnom glavom za vijke ali bez nasadnika, akumulatorskih paketa i punjača.

Ovi električni alati nisu prikladni za rad sa stabilizatorom napona.

Radna okolina i prostor za uskladištenje

Električni alat isključivo je predviđen za rad u zatvorenim prostorima.

Za njegov besprijekoran rad dopuštena temperatura radne okoline mora se kretati između -5 °C i $+50\text{ °C}$ (23 °F i 122 °F), uz dopuštenu relativnu vlažnost zraka između 20 i 95 % bez rošenja.

Aku-baterija treba se spemiti kod temperature između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F), kako bi se izbjegle štete na ćelijama aku-baterije.

Montaža kutne glave za vijke

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 30

Kod ovih industrijskih aku-kutnih odvijača mora se najprije montirati odgovarajuća kutna glava za vijke (vidjeti „Kutna glava za vijke“, stranica 293).

► **Preklopka smjera rotacije mora se nalaziti u sredini (zapor uključivanja) ili aku-bateriju treba izvaditi iz električnog alata prije nego što se glava za vijke montira, regulira ili demontira.**

Električni alat držite čvrsto sa viljuškastim ključem 6 na površini otvora ključa 5 prirubnice kutne glave.

► **Uređaj nikada ne stezati na ljuskama kućišta!**

Postavite kutnu glavu za vijke 3 u željeni položaj na prirubnicu i stegnite završnu maticu sa viljuškastim ključem 4 na površini otvora ključa 19.

Kod toga sa viljuškastim ključem 6 kontra držite na prirubnici kutne glave.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Kod ovih industrijskih aku-kutnih odvijača mora se najprije montirati odgovarajući ravni izlazni dio.

U trgovačkoj mreži se mogu dobiti različiti ravni izlazni dijelovi. Zatražite u specijaliziranoj trgovačkoj mreži odgovarajući ravni izlazni dio.

► **Pridržavajte se propisa za montažu ravnog izlaznog dijela.**

ANGLE EXACT 25-200 | 30-300

Ovi industrijski akumulatorski kutni odvijači mogu se koristiti samo s kutnom glavom za vijke 0 607 451 618.

Naprava za vješanje

Sa stremenom za vješanje 8 električni alat možete pričvrstiti na napravu za vješanje.

Stavite stremen za vješanje 8 na električni alat i pustite da uskoči u proreze 15.

► **Redovito kontrolirajte stanje stremena za vješanje i kućka u napravi za vješanje.**

Proces punjenja

Napomena: Punjači i aku-baterije nisu sadržani u opsegu isporuke.

Prikazan mrežni utikač može se razlikovati od onog na vašem električnom alatu.

► **Pazite da punjač i aku-baterija odgovaraju električnim parametrima vaše električne mreže.**

Punjač AL 2450 DV (vidjeti sliku A)

Priključite punjač 21 sa mrežnim utikačem 22 na električnu mrežu i utaknite aku-bateriju 11 u odgovarajući položaj u otvor punjača.

► **Kod stavljanja/vadenja aku-baterije ne koristite silu.**

Aku-baterije sa APT-utičnim kontaktom (Akku Pack Top) tako su konstruirane da se mogu samo u odgovarajućem položaju utaknuti u električni alat ili punjač.

Zeleni LED-pokazivač 23 počinje treperiti. To pokazuje tečeće struje punjenja. Proces punjenja se automatski prekida kada je aku-baterija do kraja napunjena.

Kada zeleni LED pokazivač više ne treperi nego jednolično svijetli, proces punjenja je završen.

Za cca. 2 sekunde oglasit će se zvučni signal i signalizirati potpunu napunjenost aku-baterije.

Stalno svjetlo crvenog LED-pokazivača 24 signalizira proces punjenja sa smanjenom strujom punjenja.

Kada crveni LED-pokazivač treperi, nije moguć proces punjenja.

Pogreške – Uzroci i pomoć

Uzrok	Otklanjanje
LED-pokazivači ne svijetle	
Mrežni utikač punjača nije (ispravno) utaknut	Mrežni utikač (do kraja) utaknuti u utičnicu
Neispravna utičnica, mrežni kabel ili punjač	Ispitati mrežni napon, punjač prema potrebi dati na kontrolu ovlaštenom servisu za Bosch električne alate

Nije moguć proces punjenja

Temperatura aku-baterije nije u dopuštenom području	Temperaturu aku-baterije ohlađivanjem ili zagrijavanjem dovesti u dopušteno temperaturno područje između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F)
Zaprljani kontakti aku-baterije	Očistiti kontakte aku-baterije; npr. višekratnim spajanjem i odspajanjem aku-baterije, prema potrebi zamijeniti aku-bateriju
Neispravna aku-baterija	Zamijeniti aku-bateriju
Aku-baterija nije (ispravno) utaknuta	Aku-bateriju (do kraja) utaknuti u otvor punjača

Stabilizator napona (vidjeti sliku B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
22CF | 23 | 29CF | 30

Napomena: Industrijski aku-kutni odvijači, alternativno uz napajanje iz aku-baterije mogu raditi i sa stabilizatorom napona. Prikazan mrežni utikač može se razlikovati od onog na vašem električnom alatu.

► **Pazite da stabilizator napona bude prikladan za vašu električnu mrežu.**

Osim stabilizatora napona 4EXACT i odgovarajućeg mrežnog kabela, potreban vam je i adapter napona istog nazivnog napona kao i odvijač.

► **Napon stabilizatora napona (LED-pokazivač) mora biti usklađen sa naponom odvijača.** Stabilizator napona isključivo je prikladan za Bosch industrijske odvijače serije EXACT, ANGLE EXACT i BT-EXACT, sa naponom između 9,6 V i 14,4 V. Inače postoji opasnost od požara i eksplozije.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Ovaj industrijski aku-odvijač ne može raditi sa stabilizatorom napona.

Priključak na izvor struje

Napomena: Molimo obratite pozornost da u isporučenom stanju u električnom alatu nije ugrađena aku-baterija niti adapter napona.

► **Aku-bateriju nikada dulje vrijeme ne ostavljajte u aku-uređaju.** Aku-baterija će dulje trajati i moći će se bolje napuniti ako se zasebno spremi. Podsjećamo da aku-bateriju nakon duljeg spremanja, prije uporabe treba do kraja napuniti.

Punjenje aku-baterije

Aku-bateriju prije stavljanja u električni alat treba napuniti u za to prikladnom punjaču. Točan opis procesa punjenja dan je u uputama za uporabu punjača i u ovim uputama za uporabu električnog alata (vidjeti „Proces punjenja“, stranica 294).

Aku-baterija je opremljena sa NTC-kontrolom temperature koja dopušta punjenje samo u temperaturnom području između 0 °C (+32 °F) i 45 °C (+113 °F). Na taj će se način postići dugi vijek trajanja aku-baterije. Kod ispravne uporabe, aku-baterija se može dopunjavati do 3000 puta.

Nova ili dulje vrijeme nekorištena aku-baterija dati će svoj puni učinak tek nakon pet ciklusa punjenja i pražnjenja.

Aku-baterije se trebaju dopuniti samo kada se upali crveni LED-pokazivač „stanja napunjenosti aku-baterije“ električnog alata.

Stavljanje i vadenje aku-baterije

Pritisnite preklopku smjera rotacije **14** u srednji položaj. Time se blokira prekidač za uključivanje/isključivanje **13** u položaju „isključeno“, na koji je način spriječeno nehotično uključivanje električnog alata.

Umetnite napunjenu aku-bateriju **11** u ručku električnog alata.

Pazite da se aku-baterija umetne u ispravan položaj i da tipka za deblokiranje **12** osjetno uskoči u ručku električnog alata.

► **Kod stavljanja/vadenja aku-baterije ne koristite silu.** Aku-baterije sa APT-utičnim kontaktom (Akku Pack Top)

tako su konstruirane da se mogu samo u odgovarajućem položaju utaknuti u električni alat ili punjač.

Za vadenje aku-baterije **11** pritisnite na obje strane tipke za deblokiranje **12** i izvucite aku-bateriju prema dolje iz ručke.

Stavljanje i vadenje adaptera napona (vidjeti sliku C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Odaberite adapter napona odgovarajući nazivnom naponu vašeg električnog alata.

Adapteri napona se prema naponu razlikuju bojom kućišta D-Sub priključnog utikača **26**. Kućište D-Sub priključnog utikača za 9,6 V napon je svjetlo plave boje, a za napon 14,4 V je crne boje.

► **Kućište adaptera 28 smije se u industrijski aku-odvijač montirati ili demontirati samo kod isključenog stabilizatora napona ili od priključnog utikača 26 odspojenog od stabilizatora napona.**

Pritisnite preklopku smjera rotacije **14** u srednji položaj. Time se blokira prekidač za uključivanje/isključivanje **13** u položaju „isključeno“, na koji je način spriječeno nehotično uključivanje električnog alata.

Uvucite kućište adaptera **28** u ručku električnog alata. Pazite da kućište adaptera umetnete u ispravan položaj i da tipka za deblokiranje **12** osjetno uskoči u ručku električnog alata.

Nakon toga utaknite priključni utikač **26** adaptera napona pripadajućeg vašem električnom alatu, u priključnu utičnicu **25**. Čvrsto uvijte priključni utikač **26** u priključnu utičnicu **25**, tako da oba vijka **27** stegnute rukom.

Za uklanjanje adaptera napona otpustite oba vijka **27** na priključnom utikaču **26** isključenog stabilizatora napona i izvucite priključni utikač iz priključne utičnice **25**.

Nakon toga pritisnite na obje strane tipke za deblokiranje **12** i izvucite kućište adaptera **28** iz ručke električnog alata.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Ovaj industrijski aku-odvijač ne može raditi sa stabilizatorom napona.

Zamjena alata u brzo izmjenjivoj steznoj glavi (vidjeti sliku D)

► **Kod stavljanja radnog alata pazite da radni alat čvrsto sjedi na stezaču alata.** Ako radni alat ne bi bio čvrsto spojen sa stezačem alata, mogao bi se ponovno otpustiti i više se ne bi mogao kontrolirati.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7-900

Za ove industrijske aku-kutne odvijače može se dobiti ravna glava za vijke sa 1/4" brzoizmjenjivom steznom glavom (kataloški br. 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Za ove industrijske aku-kutne odvijače može se dobiti kutna glava za vijke sa 1/4" brzoizmjenjivom steznom glavom (kataloški br. 0 607 452 630).

296 | Hrvatski

Umetanje radnog alata

Povucite brzo izmjenjivu steznu glavu **29** prema naprijed. Utaknite radni alat **1** u stezač alata **2** i ponovno oslobodite brzo izmjenjivu steznu glavu.

Koristite samo radne alate sa odgovarajućim usadnim krajevima (1/4"-šesterokut).

Ne pokušavajte umetati svrdlo u ovu brzo izmjenjivu steznu glavu.

Industrijski aku-kutni odvijači sa isključnom spojkom nisu prikladni za bušenje. Spojka se može isključiti automatski i bez upozorenja. Ako bi se nakon isključivanja spojke i dalje nastavilo sa bušenjem, električni alat bi se mogao iz vaše ruke istrnuti, sve dok se isključna spojka ponovno ne aktivira.

Vađenje radnog alata

Povucite brzo izmjenjivu steznu glavu **29** prema naprijed. Izvadite radni alat **1** iz stezača alata **2** i ponovno otpustite brzo izmjenjivu steznu glavu.

Zamjena alata kod glave za vijke sa vanjskim četverokutom

► **Kod stavljanja radnog alata pazite da radni alat čvrsto sjedi na stezaču alata.** Ako radni alat ne bi bio čvrsto spojen sa stezačem alata, mogao bi se ponovno otpustiti i više se ne bi mogao kontrolirati.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Za ove industrijske aku-kutne odvijače može se dobiti kutna glava za vijke sa 1/4"-četverokutom (kataloški br. 0 607 453 617), kao i kutna glava za vijke vijaka sa 3/8"-četverokutom (kataloški br. 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Za ove industrijske aku-kutne odvijače može se dobiti kutna glava za vijke vijaka sa 3/8"-četverokutom (kataloški br. 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170|

Ovi industrijski aku-kutni odvijači isporučuju se sa kutnom glavom za vijke sa 3/8"-četverokutom.

Umetanje radnog alata

Pritisnite zatik na četvrtci stezača alata **2**, npr. pomoću uskog kutnog odvijača, prema unutra i navucite radni alat **1** preko četvrtke. Kod toga pazite da zatik uskoči u izrez radnog alata.

Vađenje radnog alata

Pritisnite zatik u izrez radnog alata **1** prema unutra i odvojite radni alat od stezača alata **2**.

Zamjena alata kod glave za vijke sa unutarnjim šesterokutom (vidjeti sliku E)

► **Kod stavljanja radnog alata pazite da radni alat čvrsto sjedi na stezaču alata.** Ako radni alat ne bi bio čvrsto spojen sa stezačem alata, mogao bi se ponovno otpustiti i više se ne bi mogao kontrolirati.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Za ove industrijske aku kutne odvijače može se dobiti kutna glava za vijke sa 1/4" unutarnjim šesterokutom (kataloški br. 0 607 453 618).

Umetanje radnog alata

Utaknite radni alat **1** u unutarnji šesterokut stezača alata **2**, sve dok osjetno ne uskoči.

Vađenje radnog alata

Skinite radni alat **1** sa stezača alata **2**, u slučaju potrebe pomoću klijesta.

Rad

Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.

Puštanje u rad

Ako želite startati električni alat, trebate najprije namjestiti smjer rotacije sa preklopkom smjera rotacije **14**: Električni alat će startati samo ako preklopka smjera rotacije **14** nije u srednjem položaju (zapor uključivanja).

Namještanje smjera rotacije (vidjeti sliku F)

Rotacija u desno: Za uvijanje vijaka pritisnite preklopkom smjera rotacije **14** u lijevo, do graničnika.

Rotacija u lijevo: Za otpuštanje, odnosno odvijanje vijaka pritisnite preklopkom smjera rotacije **14** u desno do graničnika.

► **Preklopkom smjera rotacije 14 pritisnite samo u stanju mirovanja električnog alata.**

Uključivanje LED-radnog svjetla

Radno svjetlo **18** omogućava osvjetljenje mjesta uvijanja vijaka kod nepovoljnih uvjeta rasvjete. Radno svjetlo **18** uključite laganim pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje **13**. Ako bi se prekidač za uključivanje/isključivanje čvršće pritisnuo, električni alat će se uključiti i radno svjetlo će dalje svijetliti.

► **Ne gledajte izravno u radno svjetlo jer vas ono može zaslijepiti.**

Uključivanje/isključivanje

Odvijači imaju **isklopnu spojku** ovisnu od okretnog momenta, koja je podesiva u navedenom području. Ona će reagirati kada se dosegne namješteni okretni moment.

Napomena: Kada odvijač radi sa adapterom napona, najprije trebate uključiti stabilizator napona.

Za **uključivanje** električnog alata pritisnite do graničnika prekidač za uključivanje/isključivanje **13**.

Električni alat će se **automatski isključiti** čim se dosegne namješteni zakretni moment.

► **Kod prijevremenog otpuštanja prekidača za uključivanje/isključivanje 13, neće se doseći prethodno namješteni okretni moment.**

Za štednju električne energije, električni alat uključite samo ako ćete ga koristiti.

10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF | 30 | 30 – 300

Upute za rad

- **Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje (zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, preklopku smjera rotacije treba prebaciti u srednji položaj.** Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.
- **Električni alat stavljajte na maticu/vijak samo u isključenom stanju.** Radni alati koji se okreću mogu kliznuti.

Namještanje okretnog momenta (vidjeti slike G – I)

Okretni moment ovisi od prednaprezanja opruge iskladne spojke. Isklodna spojka reagira kako kod okretanja u desno, tako i kod okretanja u lijevo, kod dosizanja namještenog okretnog momenta.

Za namještanje pojedinačnog okretnog momenta treba primiti samo isporučeni alat za podešavanje **30**.

Pomaknite klizač **7** električnog alata do kraja natrag.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Utaknite inbus šesterokutni ključ **31** u radni alat **1** i polako ga okrenite.

Čim se u otvoru kućišta može vidjeti malo izbočenje (pločice za podešavanje **32**) u spojci, utaknite ovo izbočenje alata za podešavanje **30** i okrenite.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Pridržavajte se informacija za vaš kupljeni ravni izlazni dio ili zatražite informacije u specijaliziranoj trgovačkoj mreži.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Okrenite sa viljuškastim ključem polako stezač alata **2**.

Čim se u otvoru kućišta može vidjeti malo izbočenje (pločice za podešavanje **32**) u spojci, utaknite ovo izbočenje alata za podešavanje **30** i okrenite.

Okretanjem u smjeru kazaljke na satu postiže se veći okretni moment, a okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu postiže se manji okretni moment.

Uklonite alat za podešavanje **30**. Pomaknite klizač **7** ponovno prema naprijed, u svrhu zaštite spojke od zaprljanja.

Napomena: Potrebno podešavanje ovisno je od vrste vijčanog spoja i može se najbolje odrediti praktičnim pokusom. Probno uvijanje treba provjeriti momentnim ključem.

- **Okretni moment namjestite samo u navedenom području snage, jer inače isklodna spojka neće više reagirati.**

Oznake namještanja zakretnog momenta

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Kod ovih industrijskih aku-kutnih odvijača mora se najprije ukloniti kutna glava za vijke, vidjeti „Reguliranje i uklanjanje kutne glave za vijke“, stranica 298.

Sada možete označiti zakretni moment, kako je opisano u daljnjem tekstu.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |

Za označavanje pojedinačno namještenog zakretnog momenta, prsten sa oznakama **17** možete zamijeniti prstenom sa oznakama druge boje.

Ako npr. neke EXACT električne alate koristite sa zakretnim momentom od 4,5 Nm, tada crveni prsten sa oznakama možete staviti za označavanje vašeg zakretnog momenta. Ako neke druge EXACT električne alate koristite u nekom drugom području montaže čiji je zakretni moment namješten na 7,5 Nm, možete ugraditi prsten sa oznakama neke druge boje (crne, plave, zelene ili žute), kako bi se zakretni moment označio u ovom području. Prsteni sa oznakama različitih boja zamišljeni su samo kao pomoć monterima, kako bi mogli brže prepoznati koji je zakretni moment namješten na dotičnom električnom alatu.

Pritisnite prsten sa oznakama **17** sa tankim vrhom odvijača, lopaticom ili nekim sličnim predmetom.

Koristite uvijek električni alat sa prstenom sa oznakama, kako bi bili sigurni da će kućište biti zaštićeno od prašine i prljavštine.

LED-pokazivač



Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

Ako je potrebno punjenje aku-baterije **11**, tada treperi zeleni LED-pokazivač **10** i oglasit će se zvučni signal. U tom je slučaju moguće samo 6 – 8 uvijanja vijaka.

Ako svijetli crveni LED-pokazivač, kapacitet aku-baterije nije dovoljan za novo uvijanje vijaka, ili je električni alat preopterećen. Električni alat se više ne može uključiti. Zapor uključivanja ostaje aktivan sve dok se aku-baterija ne izvuče iz električnog alata i ponovno umetne napunjena aku-baterija.

Kada radite sa adapterom napona, crveni LED-pokazivač **10** pokazuje preopterećenje.

Ako treperi crveni LED-pokazivač **10**, električni alat je pregrijan i izvan pogona. Prije nego što električni alat ponovno pustite u rad pričekajte da se treperenje nakon kraćeg vremena automatski ugasi.

Znatno skraćeno vrijeme rada električnog alata nakon punjenja pokazuje da aku-bateriju treba uskoro zamijeniti. Istrošenu aku-bateriju zbrinite u otpad prema važećim propisima.



Pokazivač uvijanja vijaka

Kod dosizanja prethodno namještenog zakretnog momenta aktivirat će se isklodna spojka. Upalit će se zeleni LED-pokazivač **9**.

Ako se ne bi dosegao prethodno namješten zakretni moment, upalit će se crveni LED pokazivač **9** i oglasit će se zvučni signal. Uvijanje vijka treba se provesti još jednom.

Zaštita od ponovnog uključivanja

Ako bi se kod uvijanja vijaka aktivirala isklodna spojka, motor će se isključiti. Ponovno uključivanje je moguće tek nakon stanke od 0,7 sekundi. Na taj će se način izbjeći nehotično dozezanje već stegnutih vijčanih spojeva.

Reguliranje kutne glave za vijke

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 |

298 | Hrvatski

23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Kutnu glavu za vijke **3** možete regulirati u ukupno osam položaja.

Električni alat držite čvrsto sa viljuškastim ključem **6** na površini otvora ključa **5** prirubnice kutne glave.

► **Uređaj nikada ne stezati na ljuskama kućišta!**

Sa viljuškastim ključem **4** otpustite završnu maticu na površini otvora ključa **19**. Regulirajte kutnu glavu za vijke **3** za 45° u željeni položaj i sa viljuškastim ključem **4** na površini otvora ključa **19** ponovno stegnite završnu maticu.

Kod toga sa viljuškastim ključem **6** kontra držite na prirubnici kutne glave.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Pridržavajte se informacija za vaš kupljeni ravni izlazni dio ili zatražite informacije u specijaliziranoj trgovačkoj mreži.

Reguliranje i uklanjanje kutne glave za vijke (vidjeti sliku J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Kutna glava za vijke **3** je sa stezačem alata **2** bestupnjevito podesiva za 360°.

Otpustite kontramaticu **20**, tako da sa prikladnim alatom zahvatite u otvor kontramatrice i okrenete u smjeru strelice **a** (lijevi navoj).

Okrenite kutnu glavu za vijke **3** u smjeru strelice **b**, sve dok se ne postigne željeni radni kut, ali maksimalno za 360°.

Fiksirajte kutnu glavu za vijke **3** u tom položaju tako da okrenete kontramaticu **20** u smjeru strelice **c** prema kutnoj glavi za vijke. Ponovno pritegnite kontramaticu **20** privlačnim momentom od max. 50 Nm.

Kutna glava za vijke **3** može se i kompletno ukloniti, ako se prsten sa oznakama **17** želi zamijeniti sa prstenom sa oznakama neke druge boje ili ako se želi regulirati radno svjetlo. Regulirajte najprije radno svjetlo u željeni položaj (vidjeti „Reguliranje LED-radnog svjetla“, stranica 298), prije reguliranja kutne glave za vijke.

Otpustite kontramaticu **20**, tako da sa prikladnim alatom zahvatite u otvor kontramatrice i okrenete u smjeru strelice **a** (lijevi navoj).

Okrenite kutnu glavu za vijke **3** u smjeru strelice **b**, sve dok je ne uklonite.

Okrenite kontramaticu **20** u smjeru strelice **a** od kućišta motora **33**.

Sada možete zamijeniti prsten sa oznakama ili regulirati radno svjetlo.

- Okrenite kontramaticu **20** u smjeru strelice **c** na kućištu motora **33** i ponovno navrnite kutnu glavu vijke suprotno smjeru strelice **b**.
- Fiksirajte kutnu glavu za vijke, tako da kontramaticu **20** okrenete u smjeru strelice **c**.
- Ponovno stegnite kontramaticu **20** sa momentom pritezanja od cca. 50 Nm.

Reguliranje LED-radnog svjetla (vidjeti sliku K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Kod ovih industrijskih aku-kutnih odvijača mora se najprije ukloniti kutna glava za vijke, vidjeti „Reguliranje i uklanjanje kutne glave za vijke“, stranica 298.

Nakon toga regulirajte radno svjetlo kako je dalje opisano.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF 30 | 30 – 300

Pritisnite prsten sa oznakama **17** sa tankim vrhom odvijača, lopaticom ili nekim sličnim predmetom.

Pomaknite sigurnosni prsten **34** prema natrag na ljuski kućišta, sa kliještima za sigurnosni prsten.

Obje polovice ljuske LED-držača **16**, koje obuhvaćaju LED-radno svjetlo **18**, mogu se sada dovesti u svaki željeni položaj. Trebate paziti da se ne ošteti kabel na LED-radnom svjetlu i bez oštrog pregibanja pomaknite ga u za to predviđenu šuplinu **35** u ljuski kućišta. LED-radno svjetlo **18** ponovno obuhvatite sa obje ljuske kućišta LED-držača **16**.

Sigurnosni prsten **34** i prsten sa oznakama **17** ponovno pritisnite natrag u prvotni položaj.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

► **Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje (zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, preklopku smjera rotacije treba prebaciti u srednji položaj.** Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

► **Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistim kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.**

Ako aku-baterija nije više radno sposobna, molimo obratite se ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.

Podmazivanje električnog alata



Mazivo:

Specijalna mast za prijenosnike (225 ml)
Kataloški broj 3 605 430 009
Molykot mast
Motorno ulje SAE 10/SAE 20

Nakon prvih 150 sati rada prijenosnik očistite sa blagim otapalom. Pridržavajte se uputa proizvođača otapala i zbrinite ga. Prijenosnik nakon toga podmažite sa Bosch specijalnom mašću za prijenosnike. Ponovite postupak čišćenja nakon svakih 300 sati rada, počevši od prvog čišćenja.

Podmažite uljem pomične dijelove isklopne spojke nakon 100 000 uvijanja vijaka sa nekoliko kapi motornog ulja SAE 10/SAE 20. Podmažite klizne i kotrljajuće dijelove sa Molykot mašću. Kod toga provjerite spojku na trošenje, kako bi bili sigurni da neće utjecati na ponovljivost i točnost. Nakon toga se okretni moment spojke mora ponovno podesiti.

► **Radove održavanja i popravaka prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju.** Time će se održati sigurnost električnog alata.

Ovlašteni Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

Maziva i sredstva za čišćenje zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Kod toga se pridržavajte zakonskih propisa.

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Robert Bosch GmbH jamči za ugovornu isporuku ovih proizvoda u okviru važećih zakonskih propisa. U slučaju reklamacija na proizvod molimo obratite se na slijedeća mjesta:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navesti 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice električnog alata.

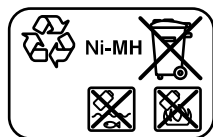
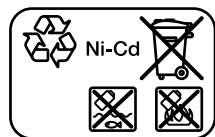
Zbrinjavanje

Električni alat, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje, električni alati koji više nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Aku-baterije/baterije:



Ni-Cd: Nikal-kadmij

Pažnja: Ove aku-baterije sadrže kadmij, jako otrovan teški metal.

Ni-MH: Nikal-metalhidrid

Ne bacajte aku-baterije/baterije u kućni otpad, u vatra ili u vodu. Aku-baterije/baterije ako je moguće treba isprazniti, sakupiti, reciklirati ili zbrinuti u otpad na ekološki prihvatljivi način.

Samo za zemlje EU:

Prema smjernicama 2006/66/EC, neispravne ili istrošene aku-baterije/baterije moraju se reciklirati.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnõuded

Üldised ohutusjuhised



TÄHELEPANU Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist“ käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

Ohutusnõuded tööpiirkonnas

- ▶ **Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Töökohtas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada õnnetusi.
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- ▶ **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eema.** Kui Teie tähelepanu kõrvale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

Elektriohtus

- ▶ **Elektrilise tööriista pistik peab pistikupesast sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
- ▶ **Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidad ja külmikud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilise tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.** Kahjustatud või keerduläänud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Inimeste turvalisus

- ▶ **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimaste, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- ▶ **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, näiteks tolumumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusala – vähendab vigastuste ohtu.
- ▶ **Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku ühendamist pistikupesast, aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud.** Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülilil või ühendate vooluõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õnnetused.

300 | Eesti

- ▶ **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja nutrivõtmed.** Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või nutrivõti võib põhjustada vigastusi.
- ▶ **Vältige ebataolist kehaasendit. Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- ▶ **Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal.** Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
- ▶ **Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmu kogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmu põhjustatud ohte.

Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- ▶ **Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista.** Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides efektiivsemalt ja ohutumalt.
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
- ▶ **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud.** Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- ▶ **Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini.** Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- ▶ **Hoidke löiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud, teravate löikeservadega löiketarvikud kiiluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- ▶ **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konkreetse seadmetüübi jaoks ette nähtud. Arvestage seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga.** Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlike olukordi.

Akutööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- ▶ **Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijatega.** Akulaadija, mis sobib teatud tüüpi akudele, muudab tuleohtlikuks, kui seda kasutatakse teiste akudega.

- ▶ **Kasutage elektrilistes tööriistades ainult selleks ettenähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahjuohtu.
- ▶ **Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metallsemetest, mis võivad kontaktid omavahel ühendada.** Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.
- ▶ **Väärkasutuse korral võib akuvedelik välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole.** Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.

Teenindus

- ▶ **Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.

Ohutusnõuded tööstuslike akunurkkruvikeerajate kasutamisel

- ▶ **Kui teostate töid, mille puhul võib kruvi tabada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke seadet ainult isoleeritud käepidemetest.** Kruvi kokkupuude pinges all oleva elektrijuhtmega võib pingestada seadme metalloosid ja põhjustada elektrilöögi.
- ▶ **Ärge puurige ega löigake seinu või teisi varjatud piirkondi, kus võivad paikneda elektrijuhtmed, ning ärge kinnitage sellistesse kohtadesse midagi.** Kui seda ei ole võimalik vältida, lahutage kõik seda piirkonda hõlmavad kaitsmed või kaitselülitid.
- ▶ **Kinnitage töödeldav toorik.** Kinnitusseadmete või kruusangidega kinnitatud toorik püsib kindlamalt kui käega hoides.
- ▶ **Elektrilise tööriista hooldusel, tarvikute vahetusel jt tööde teostamisel tööriista kallal, samuti tööriista transportimisel ja säilitamisel peab reverslüüti olema keskasendis.** Tahtmatul vajutamisel lülile (sisse/välja) tekib vigastuste oht.
- ▶ **Hoidke elektrilist tööriista kindlalt käes.** Kruvide kinnija lahtikeeramisel võib lühiajaliselt esineda tugevaid reaktsioonimomente.
- ▶ **Kasutage üksnes laitmatus korras olevaid kulumata tarvikuid.** Defektsed tarvikud võivad murduda ja tekitada vigastusi ja varalist kahju.
- ▶ **Tarviku paigaldamisel veenduge, et tarvik tarvikukinnitusse kindlalt kinnitub.** Kui tarvik ei kinnitu tarvikukinnitusse kindlalt, võib see lahti tulla ja kontrollimatuks osutada.
- ▶ **Pikkade kruvide sissekeeramisel olge ettevaatlik, kruvi võib sõltuvalt tüübist ja kasutatud tarvikust paigast libiseda.** Pikad kruvid võivad tihti kontrolli alt väljuda ja seadme kasutajat vigastada.
- ▶ **Enne seadme sisselülitamist pöörake tähelepanu seadistatud pöörlemissuunale.** Kui soovite näiteks kruvi lahti keerata ja pöörlemissuund on seadistatud nii, et kruvi kee-

ratakse sisse, võib see kaasa tuua seadme äkilise kontrollimatu liikumise.

- ▶ **Ärge kasutage seadet puurtrellina.** Väljalülitussiduriga seadmed ei sobi puurimiseks. Sidur võib automaatselt ja ette hoiatamata välja lülitada.

Aku

- ▶ **Vältige juhulikku sisselülitamist. Enne aku paigaldamist veenduge, et lüliti (sisse/välja) on väljalülitatud asendis.** Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lüliti või paigaldate aku sisselülitatud tööriista, võib tagajärjeks olla õnnetus.

- ▶ **Ärge avage akut.** Esineb lühise oht.



Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest, samuti vee, tule ja niiskuse eest. Esineb plahvatusoht.

- ▶ **Ärge tekitage akukontaktide vahel lühist.** Esineb plahvatusoht.

- ▶ **Äärmuslikes kasutustingimustes või äärmuslikel temperatuuridel võivad akud lekkima hakata. Vältige lekkiva aku kokkupuudet naha ja silmadega.** Akuvedelik on söövitav ja võib põhjustada kudede keemilist põletust. Akuvedeliku sattumisel nahale pehke vastavat kohta kohe seebi ja veega ning seejärel sidrunimahla või äädikaga. Kui vedelik satub silma, peske silma vähemalt 10 minutit veega ja pöörduge kohe arsti poole.

- ▶ **Kasutage üksnes Boschi originaalakusid, mille pingevastab seadme andmesildil toodud pingele.** Muude akude, nt järeletehtud või parandatud akude või teiste tootjate akude kasutamine põhjustab plahvatuse ja varalise kahju ohu.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöökk, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Avage kokkuvõlditud lehekülj, millel on toodud joonised seadme kohta, ja jätkke see kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.

Nõuetekohane kasutamine

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Seade on ette nähtud kruvide, mutrite ja teiste ettenähtud mootmetega keermestatud kinnituselementide sisse- ja väljakeeramiseks.

Seade ei sobi kasutamiseks puurtrellina; vigastuste ja varalise kahju vältimiseks ei tohi väljalülitussiduriga seadet kasutada kunagi puurimiseks.

Elektrilise tööriista tuli on mõeldud vaid elektrilise tööriista tööpiirkonna valgustamiseks, tuli ei sobi ruumide valgustamiseks kodus majapidamises.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Aeglase töö tõttu vasakul käigul on seade ette nähtud kasutamiseks avatud lapikadapteriga. Seetõttu sobib see kruvide sissekeeramiseks vaid ühest küljest ligipääsetavatesse kohtadesse, nt torujuhtmetesse.

Seade ei sobi kruvide lahtikeeramiseks.

Seade ei sobi kasutamiseks puurtrellina; vigastuste ja varalise kahju vältimiseks ei tohi väljalülitussiduriga seadet kasutada kunagi puurimiseks.

Elektrilise tööriista tuli on mõeldud vaid elektrilise tööriista tööpiirkonna valgustamiseks, tuli ei sobi ruumide valgustamiseks kodus majapidamises.

Seadme osad

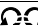


Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.



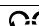
- 1 Tarvik (nt kruvikeeramistarvik)
- 2 Padrun
- 3 Nurkpuuripea
- 4 Lehtvõti avaga 27 mm
- 5 Nurkkruvikeerajapea võtmepind
- 6 Lehtvõti avaga 22 mm
- 7 Pöördemomendi regulaator
- 8 Riputuskaar
- 9 Keeratud kruvide näit
- 10 Aku laetuse astme näit
- 11 APT-pistikühendusega aku
- 12 Aku vabastusklahv
- 13 Lüliti (sisse/välja)
- 14 Reverslüli
- 15 Riputuskaare kinnitusavad
- 16 LED-hoidik
- 17 Märgistusrõngas
- 18 Töötuli
- 19 Ülemutri võtmepind
- 20 Kontramutter
- 21 Akulaadimisseade
- 22 Võrgupistik
- 23 Akulaadimisseadme roheline LED-indikaator
- 24 Akulaadimisseadme punane LED-indikaator
- 25 Ühenduspuks 4EXACT pingeadapteri jaoks
- 26 D-Sub-ühendus pistik
- 27 D-Sub-ühendus pistiku kruvid
- 28 Pingeadapter
- 29 Kiirvahetuspadrun
- 30 Reguleerimisvõti
- 31 Kuuskantvõti
- 32 Reguleerimisseeb
- 33 Mootorikorpus
- 34 Vedruseib




302 | Eesti**35** Õõnsus korpuse kattes**36** Käepide (isoleeritud haardepind)**37** Käepide (isoleeritud haardepind)




Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Tehnilised andmed




Tööstuslik akunurkkruvikeeraja ANGLE EXACT		2	3	6
Artiklinumber 0 602 490 647	... 656	... 652
max pöördemoment tugeval/nõrgal kruvikeeramisrežiimil ISO 5393 kohaselt	Nm	2/2	3/3	6/6
Tühikäigupöörded n_0	min^{-1}	110	420	650
Nimipinge	V	9,6	9,6	9,6
Pöörlemissuund				
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	1,0	1,0	1,0
Kaitseaste		IP 20	IP 20	IP 20

Tööstuslik akunurkkruvikeeraja ANGLE EXACT		7	8	15
Artiklinumber 0 602 490 669	... 651	... 650
max pöördemoment tugeval/nõrgal kruvikeeramisrežiimil ISO 5393 kohaselt	Nm	7/7	9/9	15/15
Tühikäigupöörded n_0	min^{-1}	110	420	250
Nimipinge	V	9,6	9,6	9,6
Pöörlemissuund				
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	1,0	1,0	1,0
Kaitseaste		IP 20	IP 20	IP 20

Tööstuslik akunurkkruvikeeraja ANGLE EXACT		17	23	30
Artiklinumber 0 602 490 675	... 673	... 671
max pöördemoment tugeval/nõrgal kruvikeeramisrežiimil ISO 5393 kohaselt	Nm	17/13	23/20	30/28
Tühikäigupöörded n_0	min^{-1}	560	320	220
Nimipinge	V	14,4	14,4	14,4
Pöörlemissuund				
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	1,5	1,5	1,5
Kaitseaste		IP 20	IP 20	IP 20

Tööstuslik akunurkkruvikeeraja ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Artiklinumber 0 602 490 690	... 693	... 691
max pöördemoment tugeval kruvikeeramisrežiimil paremal käigul*	Nm	10	16	20
Tühikäigupöörded n_0 paremal käigul*	min^{-1}	340	440	300
Nimipinge	V	9,6	14,4	14,4
Pöörlemissuund				
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	1,0	1,5	1,5
Kaitseaste		IP 20	IP 20	IP 20

* Vasakul käigul on seade aeglasem ja madalama pöördemomendiga. Sõltuvalt lapikadapteri ülekandesuhtest muutub tarviku pöörete arv ja pöördemoment.

Tööstuslik akunurkkruvikeeraja ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Artiklinumber 0 602 492 611	... 609	... 607
max pöördemoment tugeval/nõrgal kruvikeeramisrežiimil ISO 5393 kohaselt	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Tühikäigupöörded n_0	min^{-1}	900	650	420
Nimipinge	V	9,6	9,6	9,6
Pöörlemissuund				

Eesti | 303

Tööstuslik akunurkkruvikeeraja ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	1,0	1,0	1,0
Kaitseaste		IP 20	IP 20	IP 20

Tööstuslik akunurkkruvikeeraja ANGLE EXACT	25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170	
Artiklinumber 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617	
max pöördemoment tugeval/nõrgal kruvikeeramisrežiimil ISO 5393 kohaselt	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Tühikäigupöörded n_0	min^{-1}	200	245	300	380	280	210	170
Nimipinge	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Pöörlemis-suund								
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Kaitseaste		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Ni-Cd-aku	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Artiklinumber 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655	
Akuelementide arv		8	8	10	10	12	12
Aku pingeline	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Mahtuvus	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

Ni-MH-aku	9,6	12,0	14,4	
Artiklinumber 2 607 335 681	... 683	... 685	
Akuelementide arv		8	10	12
Aku pingeline	V	9,6	12,0	14,4
Mahtuvus	Ah	2,6	2,6	2,6
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	0,55	0,70	0,80

Nurkkruvikeerajapea	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"	
Artiklinumber 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630	
max pöördemoment, tugev kruvikeeramisrežiim ISO 5393 järgi	Nm	20	25	30	20	20
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Sirge kruvipea	QC ○ 1/4"	
Tootenumbr	0 607 453 631	
max pöördemoment, tugev kruvikeeramisrežiim ISO 5393 järgi	Nm	6
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	0,22

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.

Seadme A-karakteristikuga mõõdetud helirõhu tase on üldjuhul 70 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB.

Müratase võib töötamisel ületada 80 dB(A).

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60745: Kruvide keeramisel: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud standardi EN 60745 kohase mõõtemetodi järgi ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui elektrilist tööriista kasutatakse muudeks töödeks, kui kasutatakse teisi tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase olla siiski teistsugune. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt suurem.

Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem.

Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriista ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökorraldus.



304 | Eesti

Vastavus normidele 

Deklareerime ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele normidele või standarditele: EN 60745, EN 50518 kooskõlas direktiivide 2009/125/EÜ (määrus 1194/2012), 2011/65/EL, 2014/30/EU, 2006/42/EÜ nõuetega.

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

 i.V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaaž**Tarnekomplekt****ANGLE EXACT** 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Tööstusliku akunurkkruvikeeraja tarnekomplektis ei sisaldu tarvikud, nurkkruvikeerajapea, sirge kruvikeerajapea, aku, akulaadimisseade, pingestabilisaator ega pingeadapter. Pingeadapterid on ette nähtud üksnes Boschi tööstuslike akunurkkruvikeerajate ühendamiseks pinget konstantsena hoidva seadisega 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Tööstusliku akunurkkruvikeeraja tarnekomplektis ei sisaldu tarvikud, lapikadapter, vaheflants, aku, akulaadimisseade, pingestabilisaator ega pingeadapter. Pingeadapterid on ette nähtud üksnes Boschi tööstuslike akunurkkruvikeerajate ühendamiseks pinget konstantsena hoidva seadisega 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 30 – 300

Tööstusliku akunurkkruvikeeraja tarnekomplektis ei sisaldu tarvikud, nurkkruvikeerajapea, sirge kruvikeerajapea, aku ega akulaadimisseade. Nimetatud elektrilised tööriistad ei sobi kasutamiseks koos pinget konstantsena hoidva seadisega.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Tööstusliku akunurkkruvikeeraja tarnekomplektis sisaldub nurkkruvikeerajapea, kuid ei sisaldu tarvikud, aku ega akulaadimisseade. Nimetatud elektrilised tööriistad ei sobi kasutamiseks koos pinget konstantsena hoidva seadisega.

Töö- ja hoiutingimused

Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes sisetingimustes.
Veatu töö tagamiseks peaks ümbritseva keskkonna

temperatuur jääma vahemikku –5 °C kuni +50 °C (23 °F kuni 122 °F), suhteline õhuniiskus vahemikku 20 kuni 95 %, esineda ei tohi kastet.

Akut tuleks hoida temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F), et vältida akuelementide kahjustumist.

Nurkkruvikeerajapea montaaž**ANGLE EXACT** 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 30

Nimetatud tööstuslike akunurkkruvikeerajate puhul tuleb kõigepealt paigaldada sobiv nurkkruvikeerajapea (vt „Nurkkruvikeerajapea“, lk 303).

► **Enne kruvikeerajapea paigaldamist, reguleerimist või mahavõtmist veenduge, et reverslüüti on keskasendis (siselülitustükis) või et aku on seadmest eemaldatud.**

Hoidke lehtvõtit 6 nurkkruvikeerajapea võtmepinnal 5.

► **Ärge kasutage seadme kinnitamiseks korpuse katet!**

Asetage nurkkruvikeerajapea 3 soovitud asendis flantsile ja keerake ülemutter lehtvõtmega 4 võtmepinnalt 19. Seejuures hoidke lehtvõtit 6 nurkkruvikeerajapea flantsil.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Nimetatud tööstuslike akunurkkruvikeerajate puhul tuleb kõigepealt paigaldada sobiv lapikadapter. Saadaval on erinevad lapikadapterid. Küsige sobivat lapikadapterit müügiesindusest.

► **Järgige lapikadapteri paigaldusjuhiseid.**

ANGLE EXACT 25 – 200 | 30 – 300

Seda tööstuslikku akukruvikeerajat saab kasutada ainult nurkkruvikeerajapeaga 0 607 451 618.

Riputusseadis

Riputuskaare 8 abil saate kinnitada seadme riputusseadise külge.

Asetage riputuskaar 8 seadmele ja laske sel fikseeruda avadesse 15.

► **Kontrollige regulaarselt riputuskaare ja riputusseadise konksu seisundit.**

Laadimine

Märkus: Akulaadimisseadmed ja akud ei sisaldu tarnekomplektis.

Joonisel kujutatud võrgupistik võib konkreetse seadme pistikust erineda.

► **Veenduge, et akulaadimisseade ja aku vooluvõrguga sobivad.**

Akulaadimisseade AL 2450 DV (vt joonist A)

Ühendage akulaadimisseadme 21 võrgupistik 22 vooluvõrku ja asetage aku 11 õiges asendis akulaadimisseadme laadimispeassa.

► **Ärge rakendage aku paigaldamisel ja eemaldamisel jõudu.** APT-pistikühendusega akud (Akku Pack Top) on konstrueeritud nii, et neid saab seadmesse või akulaadimisseadmesse asetada üksnes õiges asendis.

Eesti | 305

Roheline LED-tuli **23** hakkab vilkuma. See näitab laadimisvoolu olemasolu. Laadimisprotsess seiskub automaatselt, kui aku on täielikult laetud.

Kui roheline LED-tuli enam ei vilgu, vaid põleb pideva tulega, on laadimisprotsess lõppenud.

Umbes 2 sekundi vältel kõlab helisignaali, mis annab märku sellest, et aku on täielikult laetud.

Punane LED-tuli **24** annab märku sellest, et laadimisprotsess toimub vähendatud laadimisvooluga.

Kui punane LED-tuli vilgub, ei ole laadimine võimalik.

Vead – põhjused ja kõrvaldamine

Põhjus	Vea kõrvaldamine
LED-tuled ei põle	
Akulaadija pistik ei ole (korrektselt) pistikupessa ühendatud	Ühendage pistik (korrektselt) pistikupessa
Pistikupesa, toitejuhe või akulaadija on defektne	Kontrollige võrgupinget, vajaduse korral toimetage akulaadija Boschi elektriliste tööriistade volitatud parandustöökotta
Laadimine ei ole võimalik	
Aku temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku	Viige aku temperatuur akut ja hutades või soojendades lubatud vahemikku 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F)
Aku kontaktid on määrdunud	Puhastage aku kontakte, akut näiteks mitu korda laadimisalusele asetades ja sealt eemaldades, vajadusel vahetage aku välja
Aku on defektne	Vahetage aku välja
Aku ei ole (korrektselt) laadimisalusele asetatud	Asetage aku (täielikult) laadimisalusele

Pinget konstantsena hoidev seadis (vt joonist B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Märkus: Tööstuslikke akunurkkruvikeerajaid võib alternatiivina akutoitele kasutada ka koos pinget konstantsena hoidva seadisega.

Joonisel kujutatud võrgupistik võib konkreetse seadme pistikut erineda.

► **Veenduge, et pinget konstantsena hoidev seadis vooluvõrguga sobib.**

Lisaks pinget konstantsena hoidvale seadisele 4EXACT ja sobivale toitejuhtmele läheb vaja pingeadapterit, mille nimipinge ühtib kruvikeeraja nimipingega.

► **Pinget konstantsena hoidva seadise (LED-tuli) pingepaab ühtima kruvikeeraja pingega.** Pinget konstantsena hoidev seadis sobib üksnes Boschi EXACT, ANGLE EXACT ja BT-EXACT seeria tööstuslikele akukruvikeerajatele, mille pinge on vahemikus 9,6 V kuni 14,4 V. Selle nõude eiramisel tekib tulekahju- ja plahvatusoht.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 |

**25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380
40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170**

Neid tööstuslikke akukruvikeerajaid ei saa kasutada koos pinget konstantsena hoidva seadisega.

Vooluvõrguga ühendamine

Märkus: Pidage palun meeles, et tarnimisel ei ole seadmesse paigaldatud ei akut ega pingeadapterit.

► **Ärge kunagi hoidke akusid akulaadimisseadmes.** Akud peavad kauem vastu ja neid on parem laadida, kui neid hoida eraldi. Pärast pikemaajalist seismist laadige aku enne kasutamist täielikult täis.

Aku laadimine

Enne seadmesse paigaldamist laadige aku sobivas akulaadimisseadmes täis. Täpsed laadimisjuhised leiate akulaadimisseadme kasutusjuhendist ja käesolevast juhendist (vt „Laadimine“, lk 304).

Aku on varustatud NTC-temperatuurikontrolliga, mis lubab akut laadida üksnes temperatuurivahemikus 0 °C (+32 °F) kuni 45 °C (+113 °F). See tagab aku pika kasutusea. Õige kasutuse korral saab akut laadida kuni 3000 korda.

Uus või pikemat aega kasutamata aku saavutab täisvõimsuse alles umbes 5 laadimis- ja tühjenemistsükli järel.

Akut tuleks laadida alles siis, kui „aku laetuse astme näit“ süttib punase tulega.

Aku paigaldamine ja eemaldamine

Lükake reverslüüti **14** keskmisse asendisse. Sellega lukustate lüüti (sisse/välja) **13** asendisse „väljas“, mis hoiab ära seadme soovimatut sisselülitamist.

Lükake laetud aku **11** seadme pidemesse.

Veenduge, et asetate aku kohale õiges asendis ja et vabastusklahvid **12** seadme pidemes tuntuvalt kohale fikseeruvad.

► **Ärge rakendage aku paigaldamisel ja eemaldamisel jõudu.** APT-pistikühendusega akud (Akku Pack Top) on konstrueeritud nii, et neid saab seadmesse või akulaadimisseadmesse asetada üksnes õiges asendis.

Aku **11** eemaldamiseks suruge mõlemal pool vabastusnuppudele **12** ja tõmmake aku suunaga alla pidemest välja.

Pingeadapteri paigaldamine ja eemaldamine (vt joonist C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Valige seadme nimipingega sobiv pingeadapter.

Pingeadaptereid tuleb eristada pinge järgi vastavalt D-Sub-ühendus pistiku **26** korpuse värvile. 9,6 V pingele ette nähtud D-Sub-ühendus pistiku korpus on helesinist värvi ja 14,4 V pingele ettenähtud D-Sub-ühendus pistiku korpus on musta värvi.

► **Adapteri korpust 28 tohib tööstuslikku akukruvikeerajasse monteerida üksnes siis, kui pinget konstantsena hoidev seadis on välja lülitatud või kui ühenduspistik 26 on pinget konstantsena hoidvast seadist lahutatud.**

306 | Eesti

Lükake reverslüüti **14** keskmisse asendisse. Sellega lukustate lüüti (sisse/välja) **13** asendisse „väljas“, mis hoiab ära seadme soovimatut sisselülitamist.

Seejärel lükake adapteri korpus **28** seadme pidemisse. Veenduge, et asetate adapteri korpuse kohale õiges asendis ja et vabastusklahvid **12** fikseeruvad seadme pidemisse tuntuvalt kohale.

Seejäre ühendage seadmega sobiva pingeadapteri ühenduspistik **26** ühenduspessa **25**. Ühenduspistiku **26** kinnikeeramiseks ühenduspessa **25** pingutage mõlemad kruvid **27** käega kinni.

Pingeadapteri eemaldamiseks keerake lahti mõlemad kruvid **27** väljalülitatud pinget konstantsena hoidva seadise ühenduspistikus **26** ja tõmmake ühenduspistik ühenduspessast **25** välja.

Seejärel vajutage mõlemal pool vabastusklahvidele **12** ning tõmmake adapteri korpus **28** seadme pidemest välja.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Neid tööstuslike akukruvikeerajaid ei saa kasutada koos pinget konstantsena hoidva seadisega.

Tarviku vahetus kiirkinnituspadruniga kruvipea puhul (vt joonist D)

► **Tarviku paigaldamisel veenduge, et tarvik tarvikukinnitusse kindlalt kinnitub.** Kui tarvik ei kinnitu tarvikukinnitusse kindlalt, võib see lahti tulla ja kontrollimatuks osutuda.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7-900

Nimetatud tööstuslike akunurkkruvikeerajatele on saadaval 1/4"-kiirvahetuspadruniga sirge kruvikeerajapea (tootenumbr 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Nimetatud tööstuslikele akunurkkruvikeerajatele on saadaval 1/4"-kiirvahetuspadruniga nurkkruvikeerajapea (tootenumbr 0 607 452 630).

Tarviku paigaldamine

Tõmmake kiirkinnituspadrun **29** suunaga ette maha. Asetage tarvik **1** padrunisse **2**, ja vabastage kiirkinnituspadrun uuesti. Kasutage üksnes sobiva kinnitusega tarvikuid (1/4"-kuuskant).

Ärge püüdke paigaldada kiirkinnituspadrunisse puure. Väljalülitussiduriga tööstuslikud akunurkkruvikeerajad ei sobi puurimiseks. Sidur võib automaatselt ja ette hoiatamata välja lülituda. Kui puurite pärast siduri väljalülitumist edasi, võib seade Teie haardest lahti pääseda.

Tarviku eemaldamine

Tõmmake kiirkinnituspadrun **29** suunaga ette maha. Võtke tarvik **1** padrunis **2** välja ja vabastage kiirkinnituspadrun uuesti.

Tarviku vahetus välisnelikandiga kruvikeerajapea puhul

► **Tarviku paigaldamisel veenduge, et tarvik tarvikukinnitusse kindlalt kinnitub.** Kui tarvik ei kinnitu tarvikukinnitusse kindlalt, võib see lahti tulla ja kontrollimatuks osutuda.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

Nimetatud tööstuslike akunurkkruvikeerajate jaoks on saadaval 1/4"-nelikant-nurkkruvikeerajapea (tootenumbr 0 607 453 617) ning 3/8"-nelikant-nurkkruvikeerajapea (tootenumbr 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Nimetatud tööstuslikele akunurkkruvikeerajatele on saadaval 3/8"-nelikant-nurkkruvikeerajapea (tootenumbr 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Nimetatud tööstuslikud akunurkkruvikeerajad tarnitakse 3/8"-nelikant-nurkkruvikeerajapeaga.

Tarviku paigaldamine

Suruge padruni **2** nelikandi küljes olev varras näiteks kitsa kruvikeeraja abil sisse ja lükake tarvik **1** nelikandi peale. Veenduge, et varras fikseerub tarviku avasse.

Tarviku eemaldamine

Suruge varras tarviku **1** avas sisse ja tõmmake tarvik padrunist **2** välja.

Tarviku vahetus sisekuuskant-kruvikeerajapea puhul (vt joonist E)

► **Tarviku paigaldamisel veenduge, et tarvik tarvikukinnitusse kindlalt kinnitub.** Kui tarvik ei kinnitu tarvikukinnitusse kindlalt, võib see lahti tulla ja kontrollimatuks osutuda.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

Nimetatud tööstuslikele akunurkkruvikeerajatele on saadaval 1/4"-sisekuuskant-nurkkruvikeerajapea (tootenumbr 0 607 453 618).

Tarviku paigaldamine

Asetage tarvik **1** padrunisse **2**, kuni see tuntuvalt kohale fikseerub.

Tarviku eemaldamine

Tõmmake tarvik **1** padrunist **2** välja, vajaduse korral võtke abiks tangid.

Kasutus



Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Sobivate isikukaitsevahendite, näiteks tolmuaitsemaski, mittelibisevate turvajalatsite, kaitsekiivri ja kuulmis- kaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.

Seadme kasutuselevõtt

Kui soovite seadet käivitada, peaksite kõigepealt seadistama reverslülitiga **14** seadme pöörlemis-suuna: Seade käivitub üksnes siis, kui reverslülitit **14** ei paikne keskasendis (sisselülitustöökis).

Pöörlemis-suuna ümberlülitamine (vt joonist F)

Parem käik: Kruvide sissekeeramiseks viige reverslülitit **14** lõpuni vasakule.

Vasak käik: Kruvide lahti- või väljakeeramiseks viige reverslülitit **14** lõpuni paremale.

► **Reverslülitit 14 käsitsege ainult siis, kui seadme spindel ei pöörle.**

LED-töötule sisselülitamine

Töötuli **18** võimaldab kohta, kuhu kruvi keerate, halbades valgusoludes valgustada. Töötule **18** sisselülitamiseks vajutage kergelt lülile (sisse/välja) **13**. Kui vajutate lülile (sisse/välja) kõvemini, lülitub seade sisse ja töötuli põleb edasi.

► **Ärge suunake pilku otse vastu töötuld, see võib Teid pimestada.**

Sisse-/väljalülitus



Kruvikeerajad on varustatud pöörlemomendist sõltuva **väljalülitussiduriga**, mida saab seadistada toodud vahemikus. See rakendub seadistatud pöörlemomendi saavutamisel.

Märkus: Kui kasutate kruvikeerajat koos pingeadapteriga, peate kõigepealt tööle rakendama pinget konstantsena hoidva seadise.

Tööriista **sisselülitamiseks** vajutage lüliti (sisse/välja) **13** lõpuni sisse.

Tööriist **lülitub automaatselt välja** niipea, kui seadistatud pöörlemoment on saavutatud.

► **Lüliti (sisse/välja) 13 enneagel vabastamisel ei saavutata seadistatud pöörlemomenti.**

Energia säästmiseks lülitage elektriline tööriist sisse vaid siis, kui seda kasutate.

Tööjuhised

► **Elektrilise tööriista hooldusel, tarvikute vahetusel jt tööde teostamisel tööriista kallal, samuti tööriista transportimisel ja säilitamisel peab reverslülitit olema keskasendis.** Tahtmatul vajutamisel lülile (sisse/välja) tekib vigastuste oht.

► **Mutrite/kruvide asetamisel peab seade olema välja lülitatud.** Pöörlevad tarvikud võivad kohalt libiseda.

Pöörlemomendi seadistamine (vt jooniseid G – I)

Pöörlemoment sõltub väljalülitussiduri vedrupingest. Väljalülitussidur rakendub seadistatud pöörlemomendi saavutamisel nii vasaku kui parema käigu puhul.

Pöörlemomendi seadistamiseks kasutage üksnes tarnekomplekti kuuluvat seadistustarvikut **30**.

Lükake regulaator **7** seadmel täielikult tagasi.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Asetage kuuskantvõti **31** tarvikusse **1** ja keerake seda aeglaselt.

Niipea kui korpuse avast on siduris näha väike kumerus (seadistusketas **32**), torgake sellesse seadistustarvik **30** ja keerake seda.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Juhinduge ostetud lapikadapteri kohta käivast informatsioonist või pidage nõu müügiesindajaga.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Keerake lehtvõtmega aeglaselt padrunit **2**.

Niipea kui korpuse avast on siduris näha väike kumerus (seadistusketas **32**), torgake sellesse seadistustarvik **30** ja keerake seda.

Päripäeva keeramine annab kõrgema pöörlemomendi, vastupäeva pööramine madalama pöörlemomendi.

Eemaldage seadistustarvik **30**. Lükake regulaator **7** uuesti ette, et kaitsta sidurit määrdumise eest.

Märkus: Vajalik seadistus sõltub kruviühenduse liigist ja seda saab kõige paremini kindlaks teha praktilise testi käigus. Kontrollige prooviühendust pöörlemomendivõtmega.

► **Seadistage pöörlemomenti üksnes toodud võimsusvahemikus, kuna vastasel korral ei rakendu väljalülitussidur.**

Pöörlemomendi seadistuse märgistamine

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Nimetatud tööstuslike akunurkkruvikeerajate puhul tuleb kõigepealt eemaldada nurkkruvikeerajapea (vt „Nurkkruvikeerajapea reguleerimine ja eemaldamine“, lk 308).

Nüüd saate märgistada pöörlemomendi, nagu järgnevalt kirjeldatud.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF | 30 | 30-300

Individuaalselt seadistatud pöörlemomentide märgistamiseks võite märgistusrõnga **17** asendada mõnda teist värvi märgistusrõngaga.

Kui soovite näiteks kasutada mõnda EXACT-seadet pöörlemomendiga 4,5 Nm, võite oma pöörlemomendi märgistamiseks kinnitada punased märgistusrõngad. Kui soovite kasutada teisi EXACT-seadmeid mõnes teises vahemikus, mille pöörlemoment on 7,5 Nm, võite külge kinnitada mõnda teist värvi märgistusrõnga (must, sinine, roheline või kollane),

308 | Eesti

et märgistada sellesse vahemikku jäävat pöördemomenti. Eri-
nevat värvi märgistusrõngad on mõeldud abivahendiks mon-
toõridele, et kiiremini tuvastada, milline pöördemoment on
konkreetsel seadmel seadistatud.

Suruge märgistusrõngast **17** õhukese kruvikeerajalehega,
pahtliilabidaga või muu taolise abivahendiga.

Kasutage seadet alati koos märgistusrõngaga, et olla kindel,
et korpus on tolmuga ja mustuse vastu kaitstud.

LED-tuli



Aku laetuse astme näit

Kui akut **11** on vaja laadida, hakkab aku laetuse
astme näit **10** rohelise tulega vilkuma ja kõlab he-
lisingnaal. Siis saab keerata veel vaid 6 – 8 kruvi.

Kui aku laetuse astme näit süttib punase tulega, ei
piisa mahtuvusest enam ühegi kruvi keeramiseks või on seade
üle koormatud. Seadet ei ole enam võimalik sisse lülitada.
Sisselülitustõkis on aktiivne seni, kuni aku seadmest eemal-
datakse ja seadmesse paigaldatakse laetud aku.

Pingeadapteriga töötades annab aku laetuse astme punase
tulega põlev näit **10** märku ülekoormusest.

Kui LED-näit **10** on punane, on seade üle kuumenenud ja ei
tööta. Enne seadme töölerakendamist oodake, kuni vilkumine
veidi aja pärast automaatselt kaob.

Oluliselt lühenenud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku
tuleb peatselt välja vahetada. Utiliseerige kasutusressursi
ammendanud akud vastavalt kohalikele nõuetele.



Keeratud kruvide arvu näit

Eelseadistatud pöördemomendi saavutamisel rak-
endub väljalülitussidur. Keeratud kruvide arvu
näit **9** süttib rohelise tulega.

Kui eelseadistatud pöördemomenti ei saavutatud, süttib näit
9 punase tulega ja kõlab helisingnaal. Kruvi tuleb keerata veel-
kord.

Korduva keeramise vältimine

Kui kruvi keeramise juures rakendus väljalülitussidur, lülitub
mootor välja. Taaskäivitamine on võimalik alles 0,7 sekundi
pärast. Nii väldite juba sissekeeratud kruvide juhuslikku
järelpingutamist.

Nurkkruvikeerajapea reguleerimine

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Nurkkruvikeerajapead **3** saab seada kokku kaheksasse asen-
disse.

Hoidke lehtvõtit **6** nurkkruvikeerajapea võtmepinnal **5**.

► Ärge kasutage seadme kinnitamiseks korpuse katet!

Keerake lehtvõtmega **4** võtmepinnalt **19** lahti ülemutter. Kee-
rake nurkkruvikeerajapead **3** 45° sammuga soovitud asendis-
se ja keerake ülemutter lehtvõtmega **4** võtmepinnal **19** uuesti
kinni.

Seejuures hoidke lehtvõtit **6** nurkkruvikeerajapea flantsil.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Juhinduge ostenud lapikadapteri kohta käivast informatsioo-
nist või pidage nõu müügiesindajaga.

Nurkkruvikeerajapea reguleerimine ja eemaldamine
(vt joonist J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Nurkkruvikeerajapead **3** saab koos padruniga **2** sujuvalt 360°
reguleerida.

Vabastage kontramutter **20**. Selleks torgake sobiv tarvik
kontramutri avasse ja keerake noole **a** suunas (vasak keere).

Keerake nurkkruvikeerajapead **3** noole **b** suunas, kuni soovitud
töönurk on saavutatud, ent maksimaalselt siiski üks kord 360°.

Fikseerige nurkkruvikeerajapea **3** sellesse asendisse, selleks
keerake kontramutrit **20** noole **c** suunas vastu nurkkruvikee-
rajapead. Pingutage kontramutter **20** maksimaalse pingutus-
momendiga 50 Nm uuesti kinni.

Nurkkruvikeerajapead **3** saab ka täielikult eemaldada, kui
soovite märgistusrõngast **17** vahetada teist värvi märgistus-
rõnga vastu või kui soovite reguleerida töötuld. Enne nurkkru-
vikeerajapea reguleerimist seadke kõigepealt töötuli soovitud
asendisse (vt „LED-töötule reguleerimine“, lk 308).

Vabastage kontramutter **20**. Selleks torgake sobiv tarvik
kontramutri avasse ja keerake noole **a** suunas (vasak keere).

Keerake nurkkruvikeerajapead **3** noole **b** suunas, enne kui
saate seda eemaldada.

Keerake kontramutter **20** noole **a** suunas mootorikorpuse **33**
küljest maha.

Nüüd saate välja vahetada märgistusrõnga ja reguleerida töö-
tuld.

- Keerake kontramutter **20** noole **c** suunas mootorikorpuse
33 külge ja kruvige nurkkruvikeerajapea noole **b** suunale
vastupidises suunas tagasi külge.
- Fikseerige nurkkruvikeerajapea, keerates kontramutrit **20**
noole **c** suunas.
- Pingutage kontramutter **20** pingutusmomendiga ca 50 Nm
uuesti kinni.

LED-töötule reguleerimine (vt joonist K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Nimetatud tööstuslike akunurkkruvikeerajate puhul tuleb kõi-
gepealt eemaldada nurkkruvikeerajapea (vt „Nurkkruvikee-
rajapea reguleerimine ja eemaldamine“, lk 308).

Seejärel reguleerige töötuld nagu järgnevalt kirjeldatud.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF
30 | 30-300

Suruge märgistusrõngast **17** õhukese kruvikeerajalehega,
pahtliilabidaga või muu taolise abivahendiga.

Lükake vedruseib **34** vedruseibi tangidega taha korpuse katte
peale.

LED-hoidiku **16** mõlemaid pooli, mis ümbritsevad LED-töötuld
18, saab nüüd viia igasse soovitud asendisse. Veenduge, et Te
ei kahjusta LED-töötule juheta ja lükake see, ilma seda kokku
murdmata, korpuse kattes olevasse õõnsusse **35**. Asetage
LED-töötule **18** ümber uuesti LED-hoidiku **16** korpuse pooled.
Suruge vedruseib **34** ja märgistusrõngas **17** tagasi algasen-
disse.

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

- Elektrilise tööriista hooldusel, tarvikute vahetusel jt tööde teostamisel tööriista kallal, samuti tööriista transportimisel ja säilitamisel peab reverslülitil olema keskasendis. Tahtmatul vajutamisel lülile (sisse/välja) tekib vigastuste oht.
- Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsioonivad puhtad.

Kui aku enam ei tööta, pöörduge palun Boschi elektriliste tööriistade volitatud remonditöökotta.

Seadme määrimine



Määre:

Spetsiaalne reduktorimääre (225 ml)
Artiklinumber 3 605 430 009
Molykote-määre
Mootoriõli SAE 10/SAE 20

Pärast esimese 150 töötunni möödumist puhastage reduktorit mahedatoimelise lahustiga. Järgige lahusti tootja kasutus- ja utiliseerimisjuhiseid. Seejärel määrige reduktorit Boschi spetsiaalse reduktorimäärdega. Korra puhastamist 300-töötunnise intervalliga.

Õlitage väljalülitussiduri liikuvaid osi pärast 100 000 kruvi-keeramist paari tilga mootoriõliga SAE 10/SAE 20. Liug- ja pöörd detaile määrige Molykote-määrdega. Seejuures kontrollige sidurit kulumise suhtes, et veenduda töötäpsuse säilimises. Seejärel tuleb siduri pöördemoment uuesti seadistada.

- Hooldus- ja parandustöid laske teha üksnes kvalifitseeritud tehnikutel. Nii tagate seadme püsivalt ohutu töö.

Boschi volitatud parandustöökogas tehakse need tööd kiiresti ja usaldusvärselt.

Määrdeained ja puhastusvahendid utiliseerige keskkonda säästval viisil. Järgige kasutusriigis kehtivaid nõudeid.

Klienditeenindus ja müüjijärgne nõustamine

Robert Bosch GmbH vastutab antud toote lepingujärgse tarne eest kooskõlas kasutusriigis kehtivate õigusaktide sätetega. Reklamatsioonidega pöörduge järgmisel aadressil:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

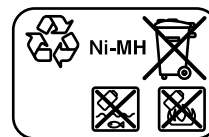
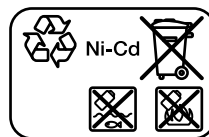
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.



Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Akud/patareid:



Ni-Cd: Nikkel-kaadmium

Tähelepanu: Need akud sisaldavad kaadmiumi, mis on äärmiselt mürgine raskemetall.

Ni-MH: Nikkel-metallhüdriid

Ärge visake akuelemente/patareid olmejäätmete hulka, tullege vette. Akuelementid/patareid tuleb võimaluse korral kokku koguda, ringlusse võtta või keskkonnahoidlikul viisil hävitada.

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ tuleb defektset või kasutusressursi ammendanud akud/patareid ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu

Drošības noteikumi

Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

⚠ BRĪDINĀJUMS Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstrumenti” attiecas gan uz tikla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeļi), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).

Drošība darba vietā

- **Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.** Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsdrošību vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā elektroinstrumenti nedaudz dzirksteļo, un tas var izsautīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- **Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

310 | Latviešu

Elektrodrošība

- ▶ **Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktlīgzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotājus, ja elektroinstrumenti caur kabeli tiek savienoti ar aizsargzēmējuma ķēdi.** Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktlīgzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- ▶ **Darba laikā nepieskarieties saņemtiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim vai ledusskapjiem.** Pieskaroties saņemtiem virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nenesiet un nepiekarīet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktlīgzdas. Sargājiet elektrokabeļi no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām.** Bojāts vai samēzģļojies elektrokabeļis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- ▶ **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojot elektrokabeļi, kas piemēroti darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreleju.** Lietojot noplūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

Personiskā drošība

- ▶ **Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.** Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
- ▶ **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
- ▶ **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārņemšanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts.** Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstrumenti ir ieslēgti, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas.** Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.

- ▶ **Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un centieties saglabāt līdzsvaru.** Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- ▶ **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus elektroinstrumenta kustīgajām daļām.** Elektroinstrumenta kustīgajās daļās var ieķerties vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
- ▶ **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi darbotos.** Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās personas veselību.

Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem

- ▶ **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu.** Elektroinstrumenti darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Elektroinstrumenti, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstami lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomainīšanas atvienojiet tā kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru.** Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos.
- ▶ **Ja elektroinstrumenti netiek lietoti, uzglabājiet tos piemērotā vietā, kur elektroinstrumenti nav sasniedzami bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem noteikumiem.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- ▶ **Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remonta darbnīcā.** Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstrumenti pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpoti.
- ▶ **Savlaicīgi notifyiet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus.** Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējumiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- ▶ **Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

Saudzējoša apiešanās un darbs ar akumulatora elektroinstrumentiem

- ▶ **Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlādes ierīci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotājfirma.** Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie uzlādes ierīces un/vai akumulatora aizdegšanās.
- ▶ **Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu akumulatoru, ko ir ieteikusi ražotājfirma.** Cita tipa akumulatoru lietošana var būt par cēloni savainojumam vai novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora aizdegšanās.
- ▶ **Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet, lai tā kontakti saskartos ar saspaudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt isslēgumu.** Isslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt par cēloni ugunsgrēkam.
- ▶ **Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrāis elektrolīts. Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejausi noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezieties pie ārsta.** No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.

Apkalpošana

- ▶ **Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomainīti izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Tikai tā iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

Drošības noteikumi rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgriežiem

- ▶ **Veicot darbu, kura laikā ieskrūvējamā skrūve var skart slēptus elektriskos vadus, turiet instrumentu tikai aiz izolētajām virsmām.** Skrūvei skarot spriegumnesošus vadus, spriegums nonāk arī uz instrumenta metāla daļām un var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- ▶ **Neveiciet urbšanu un zāģēšanu sienās vai citos objektos, kurās var atrasties slēpti elektriskie vadi, kā arī nepiestipriniet priekšmetus pie šādām sienām vai objektiem.** Ja tas tomēr ir nepieciešams, nodrošinieties pret nelaimes gadījumiem, atvienojot visus drošinātājus un izslēdzot ķēžu pārtraucējus, caur kuriem spriegums varētu tikt pievadīts minētajām sienām vai objektiem.
- ▶ **Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu.** Iestiprinot apstrādājamo priekšmetu skrūvspilēs vai citā stiprinājuma ierīcē, strādāt ir drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām.
- ▶ **Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta apkalpošanu saistītas darbības (piemēram, pirms apkopes, darbinstrumenta nomainīšanas u. t. t.), kā arī pirms elektroinstrumenta transportēšanas vai uzglabāšanas pārvietojiet tā griešanās virziena pārslēdzēju vidus stāvoklī.** Ieslēdzēja nejausa nospiešana var kļūt par cēloni savainojumam.
- ▶ **Darba laikā stingri turiet instrumentu.** Skrūvju pieskrūvēšanas vai atskrūvēšanas laikā uz rokām var īslaicīgi iedarboties ievērojams reaktīvais moments.

- ▶ **Lietojiet tikai nenodilušus darbinstrumentus, kas ir nevainojamā stāvoklī.** Bojāti darbinstrumenti var salūzt, izraisot savainojumus un nodarot materiālus zaudējumus.
- ▶ **Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas stingri turētos stiprinājumā.** Ja darbinstruments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolējams.
- ▶ **Ievērojiet piesardzību, ieskrūvējot garas skrūves, jo dažos gadījumos, atkarībā no ieskrūvējamās skrūves un skrūvgrieža veida, ir iespējama skrūvgrieža uzgaļa noslīdēšana.** Garas skrūves parasti ir grūtāk kontrolējamas, tāpēc ieskrūvēšanas laikā skrūvgrieža uzgalis var viegli noslīdēt no skrūves galvas, izraisot savainojumu.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas pārliecinieties, ka ir izvēlēts pareizs griešanās virziens.** Piemēram, ja skrūvi nepieciešams izskrūvēt, bet ir izvēlēts griešanās virziens, kas atbilst skrūves ieskrūvēšanai, tas var izraisīt elektroinstrumenta pēkšņu, nekontrolējamu pārvietošanos.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu kā urbjmašīnu.** Elektroinstrumenti ar automātiskās apstāšanās sajūgu nav piemēroti urbšanai. To sajūgs var nostrādāt automātiski un bez brīdinājuma.

Akumulators

- ▶ **Novērsiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos.** Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka ieslēdzējs atrodas stāvoklī „Izslēgts”. Elektroinstrumenta pārņemšana, turot pirkstu uz ieslēdzēja, vai akumulatora ievietošana ieslēgtā elektroinstrumentā var izraisīt nelaimes gadījumu.
- ▶ **Neatveriet akumulatoru.** Tas var radīt isslēgumu.
- ▶ **Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros vai uguns tuvumā, kā arī no ūdens un mitruma.** Tas var izraisīt sprādzienu.
- ▶ **Nepieļaujiet isslēguma veidošanos izsaukt starp akumulatora kontaktiem.** Tas var izsaukt sprādzienu.
- ▶ **Ārkārtējos lietošanas vai temperatūras apstākļos akumulators var kļūt nehermētisks. Nepieļaujiet no nehermētiska akumulatora izplūduša šķidrā elektrolīta saskaršanos ar ādu vai iekļūšanu acīs.** Akumulatora šķidrāis elektrolīts ir kodīgs un var izraisīt aušu ķīmiskos apdegumus. Ja šķidrāis elektrolīts nonāk uz ādas, nekavējoties nomazgājiet to ar ūdeni un ziepēm un tad apstrādājiet cietušo vietu ar citrona sulu vai etiķi. Ja šķidrāis elektrolīts iekļūst acīs, vismaz 10 minūtes ilgi skalojiet tās ar tekošu ūdens strūklu un pēc tam noteikti apmeklējiet ārstu.
- ▶ **Lietojiet tikai oriģinālos Bosch akumulatorus, kuru spriegums atbilst uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes norādītajai vērtībai.** Lietojot citus akumulatorus, piemēram, pakalpinātājus un pārveidotus vai citās firmās ražotus akumulatorus, tie var eksplodēt, radot savainojumus un materiālo vērtību bojājumus.

312 | Latviešu

Izstrādājuma un tā darbības apraksts



Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar elektroinstrumenta attēlu un turēt to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

Pielietojums

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Elektroinstrumenti ir paredzēti skrūvju ieskrūvēšanai un izskrūvēšanai, kā arī uzgriežņu un citu vītņu savienojumu elementu pieskrūvēšanai un atskrūvēšanai izmēru un jaudas robežās, ko nosaka tā tehniskie parametri.

Elektroinstrumenti nav paredzēti izmantošanai urbjmašīnas vietā: lai izvairītos no kaitējumiem cilvēku veselībai un materiālajām vērtībām, elektroinstrumentus ar automātiskās apstāšanās sajūgu nekādā gadījumā nedrīkst lietot urbsšanai.

Šajā elektroinstrumentā iebūvēta apgaismošanas spuldze ir paredzēta darba vietas izgaismošanai, bet ne apgaismojuma nodrošināšanai dzīvojamajās telpās.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Pateicoties nelielajam griešanās ātrumam pa kreisi, elektroinstrumenti ir piemēroti darbam ar vaļēju plakano piedziņas mezglu. Tas ir derīgs vītņsavienotāju pieskrūvēšanai tikai no vienas puses pieejamās vietās, piemēram, uz cauruļvadiem. Instrumenti nav piemēroti vītņsavienotāju atskrūvēšanai. Elektroinstrumenti nav paredzēti izmantošanai urbjmašīnas vietā: lai izvairītos no kaitējumiem cilvēku veselībai un materiālajām vērtībām, elektroinstrumentus ar automātiskās apstāšanās sajūgu nekādā gadījumā nedrīkst lietot urbsšanai.

Šajā elektroinstrumentā iebūvēta apgaismošanas spuldze ir paredzēta darba vietas izgaismošanai, bet ne apgaismojuma nodrošināšanai dzīvojamajās telpās.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroinstrumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē.

Tehniskie parametri

Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis ANGLE EXACT		2	3	6
Izstrādājuma numurs 0 602 490 647	... 656	... 652
Maks. griezes moments cietam/mīkstam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Svārstību biežums brīvgaitā n_0	min. ⁻¹	110	420	650
Nominālais spriegums	V	9,6	9,6	9,6
Griešanās virziens				
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Aizsardzības tips		IP 20	IP 20	IP 20



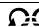



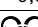
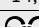
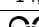
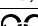

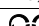


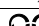




1 609 92A 37D | (4.11.16)

Bosch Power Tools

- 1 Darbinstruments (piemēram, ligzdatslēgas ieliktnis)
- 2 Darbinstrumenta stiprinājums
- 3 Skrūvēšanas leņķgalva
- 4 Vaļējā tipa atslēga ar platumu 27 mm
- 5 Atslēgas noturplaknes uz skrūvēšanas leņķgalvas uzmalas
- 6 Vaļējā atslēga ar platumu 22 mm
- 7 Atbīdāms vāciņš griezes momenta regulēšanai
- 8 Lokveida turētājs piekarināšanai
- 9 Mirdzdiode ieskrūvēšanas rezultāta indikācijai
- 10 Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
- 11 Akumulators ar APT tipa kontaktierīci
- 12 Akumulatora fiksatora taustiņš
- 13 Ieslēdzējs
- 14 Griešanās virziena pārslēdzējs
- 15 Ierobes lokveida turētāja stiprināšanai
- 16 Mirdzdiodes turētājs
- 17 Marķējošais gredzens
- 18 Apgaismojošā mirdzdiode
- 19 Atslēgas noturplaknes uz virsuzgriežņa
- 20 Pretuzgrieznis
- 21 Uzlādes ierīce
- 22 Elektrotīkla kabeļa kontaktdakša
- 23 Zaļš mirdzdiodes indikators uz uzlādes ierīces
- 24 Sarkans mirdzdiodes indikators uz uzlādes ierīces
- 25 Kontaktlīdzda sprieguma adapteram uz 4EXACT
- 26 D-Sub tipa kontaktspraudnis
- 27 D-Sub tipa kontaktspraudņa skrūves
- 28 Sprieguma adapters
- 29 Ātrās nomainīšanas patrona
- 30 Regulējošais instruments
- 31 Sešstūra stienātslēga
- 32 Regulējošā paplāksne
- 33 Dzinēja korpusa
- 34 Atspērgredzens
- 35 Niša korpusa apvalkā
- 36 Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
- 37 Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)

Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

Latviešu | 313

Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis ANGLE EXACT		7	8	15				
Izstrādājuma numurs 0 602 490 669	... 651	... 650				
Maks. griezes moments cietam/mikstam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15				
Svārstību biežums brīvgaitā n_0	min. ⁻¹	110	420	250				
Nominālais spriegums	V	9,6	9,6	9,6				
Griešanās virziens								
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Aizsardzības tips		IP 20	IP 20	IP 20				
Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis ANGLE EXACT		17	23	30				
Izstrādājuma numurs 0 602 490 675	... 673	... 671				
Maks. griezes moments cietam/mikstam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28				
Svārstību biežums brīvgaitā n_0	min. ⁻¹	560	320	220				
Nominālais spriegums	V	14,4	14,4	14,4				
Griešanās virziens								
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5				
Aizsardzības tips		IP 20	IP 20	IP 20				
Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF				
Izstrādājuma numurs 0 602 490 690	... 693	... 691				
Maks. griezes moments griešanās virzienam pa labi*	Nm	10	16	20				
Griešanās ātrums brīvgaitā n_0 griešanās virzienam pa labi*	min. ⁻¹	340	440	300				
Nominālais spriegums	V	9,6	14,4	14,4				
Griešanās virziens								
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5				
Aizsardzības tips		IP 20	IP 20	IP 20				
* Virzienā pa kreisi elektroinstrumenti darbojas lēnāk un ar mazāku griezes momentu. Nomaināmā darbinstrumenta griešanās ātrums un griezes moments mainās atbilstoši plakanā piedziņas mezgla pārnese koeficientam.								
Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420				
Izstrādājuma numurs 0 602 492 611	... 609	... 607				
Maks. griezes moments cietam/mikstam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14				
Svārstību biežums brīvgaitā n_0	min. ⁻¹	900	650	420				
Nominālais spriegums	V	9,6	9,6	9,6				
Griešanās virziens								
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0				
Aizsardzības tips		IP 20	IP 20	IP 20				
Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Izstrādājuma numurs 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Maks. griezes moments cietam/mikstam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Svārstību biežums brīvgaitā n_0	min. ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Nominālais spriegums	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Griešanās virziens								
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6

314 | Latviešu**Rūpnieciskais akumulatora leņķa skrūvgriezis 25-200 25-250 30-300 30-380 40-280 50-210 60-170**
ANGLE EXACT

Aizsardzības tips IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Ni-Cd akumulators	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Izstrādājuma numurs 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Elementu skaits	8	8	10	10	12	12
Akumulatora spriegums	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4
Akumulatora ietilpība	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,80

Ni-MH akumulatora	9,6	12,0	14,4
Izstrādājuma numurs 2 607 335 681	... 683	... 685
Elementu skaits	8	10	12
Akumulatora spriegums	V	9,6	12,0
Akumulatora ietilpība	Ah	2,6	2,6
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70

Skrūvēšanas leņķgalva	■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Izstrādājuma numurs 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
Maks. griezes moments cietam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393	Nm	20	25	30	20
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23

Taisnā skrūvēšanas galva	QC ○ 1/4"
Izstrādājuma numurs	0 607 453 631
Maks. griezes moments cietam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393	Nm
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg

Informācija par troksni un vibrāciju

Troksņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745.

Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlienes A izvērtā troksņa skaņas spiediena tipiskais līmenis ir 70 dB(A). Izkliede K = 3 dB.

Troksņa līmenis darba laikā var pārsniegt 80 dB(A).

Izmantojiet ausu aizsargus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745.

Skrūvēšana: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbilstoši standartam EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lietots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai. Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstrumenti tomēr tiek izmantoti citiem pielietojuma veidiem, kopā ar citādiem piederumiem vai kopā ar atšķirīgiem darbinstrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pietiekošā apjomā apkalpots, instrumenta radītais vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt vibrācijas ra-

dīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.

Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstrumenti ir izslēgti vai arī darbojas, taču faktiski netiek izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var būtiski samazināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam. Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novērsiet roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.

Atbilstības deklarācija 

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri” aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60745, EN 50518, kā arī direktīvām 2009/125/EK (rikojums 1194/2012), 2011/65/ES, 2014/30/EU un 2006/42/EK.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker *i. V. Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montāža

Piegādes komplekts

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Šie rūpnieciskie akumulatora leņķa skrūvgrieži tiek piegādāti bez iestiprinājamiem darbinstrumentiem, skrūvēšanas leņķgalvas, taisnās skrūvēšanas galvas, akumulatora, uzlādes ierīces un sprieguma stabilizatora vai sprieguma adaptera. Sprieguma adapters ir lietojams vienīgi Bosch rūpniecisko akumulatora skrūvgriežu pievienošanai pie sprieguma stabilizatora 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Šie rūpnieciskie akumulatora leņķa skrūvgrieži tiek piegādāti bez iestiprinājamiem darbinstrumentiem, plakanā piedziņas mezgla, starpatmalas, akumulatora, uzlādes ierīces un sprieguma stabilizatora vai sprieguma adaptera. Sprieguma adapters ir lietojams vienīgi Bosch rūpniecisko akumulatora skrūvgriežu pievienošanai pie sprieguma stabilizatora 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 30 – 300

Šie rūpnieciskie akumulatora leņķa skrūvgrieži tiek piegādāti bez iestiprinājamiem darbinstrumentiem, skrūvēšanas leņķgalvas, taisnās skrūvēšanas galvas, akumulatora un uzlādes ierīces.

Šie elektroinstrumenti nav paredzēti darbam no sprieguma stabilizatora.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Šie rūpnieciskie akumulatora leņķa skrūvgrieži tiek piegādāti kopā ar skrūvēšanas leņķgalvu, taču bez iestiprinājamiem darbinstrumentiem, akumulatora un uzlādes ierīces.

Šie elektroinstrumenti nav paredzēti darbam no sprieguma stabilizatora.

Darba un uzglabāšanas apstākļi



Elektroinstrumenti ir paredzēti izmantošanai vienīgi slēgtās darba telpās.

Lai tas nevainojami darbotos, apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt robežās no -5 °C līdz $+50\text{ °C}$ (23 °F līdz 122 °F) pie relatīvā gaisa mitruma no 20 līdz 95 % bez mitruma kondensācijas.

Lai novērstu akumulatora sabojāšanos, tas jāuzglabā pie temperatūras no 0 °C (32 °F) līdz 45 °C (113 °F).

Skrūvēšanas leņķgalvas nostiprināšana

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 30

Uz šiem rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgriežiem jānostiprina piemērota skrūvēšanas leņķgalva (skatīt sadaļu „Skrūvēšanas leņķgalva”, lappusē 314).

► **Pirms skrūvēšanas leņķgalvas nostiprināšanas, pagriešanas vai noņemšanas pārliecinieties, ka griešanās virziena pārslēdzējs atrodas vidējā stāvoklī (ieslēdzēja bloķēšana) vai no elektroinstrumenta ir izņemts akumulators.**

Stingri turiet elektroinstrumentu ar vaļējā tipa atslēgu **6**, novietojot to uz skrūvēšanas leņķgalvas uzmalas noturplaknēm **5**.

► **Nemēģiniet nostiprināt instrumentu, iespiežot tā korpusa apvalku!**

Novietojiet skrūvēšanas leņķgalvu **3** vēlamajā stāvoklī uz stiprinājuma uzmalas un stingri pieskrūvējiet virsuzgriezni, novietojot vaļējā tipa atslēgu **4** uz noturplaknēm **19**.

Noturiet skrūvēšanas leņķgalvu nekustīgi ar uz tās uzmalas noturplaknēm novietotu vaļējā tipa atslēgu **6**.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Uz šiem rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgriežiem jānostiprina piemērots plakanais piedziņas mezgls.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi plakanie piedziņas mezgli. Lai izvēlētos piemērotu plakano piedziņas mezglu, griežieties specializētā tirdzniecības vietā.

► **Ievērojiet plakanā piedziņas mezgla montāžas pamācību.**

ANGLE EXACT 25 – 200 | 30 – 300

Šie rūpnieciskie akumulatora leņķa skrūvgrieži ir izmantojami vienīgi kopā ar skrūvēšanas leņķgalvu O 607 451 618.

Lokveida turētājs piekarināšanai

Izmantojot lokveida turētāju **8**, elektroinstrumentu var iekārt piemērotā turētājierīcē.

Novietojiet lokveida turētāju **8** uz elektroinstrumenta un ļaujiet tam fiksēties ierobēs **15**.

► **Regulāri pārbaudiet instrumenta lokveida turētāju un turētājierīces āķus vai iekares.**

Uzlādes gaita

Piezīme. Uzlādes ierīce un akumulatori neietilpst elektroinstrumenta piegādes komplektā.

Attēlā parādītā elektrotīkla kontaktdakša var atšķirties no Jūsu elektroinstrumentā pielietotās kontaktdakšas.

► **Pārliecinieties, ka uzlādes ierīce un akumulators atbilst Jūsu valstī pieņemtajiem elektrotīkla parametriem.**

Uzlādes ierīce AL 2450 DV (attēls A)

Pievienojiet uzlādes ierīces **21** elektriskā vada kontaktdakšu **22** barojošajam elektrotīklam un ievietojiet akumulatoru **11** uzlādes ierīces kontaktatverē pareizā stāvoklī.

316 | Latviešu

► **Ievietojot akumulatoru kontaktatverē un to izņemot, nelietojiet pārlietu lielu spēku.** Akumulatori ar APT kontaktierīci (Akku Pack Top) ir konstruēti tā, lai tos varētu ievietot elektroinstrumenta vai uzlādes ierīces kontaktatverē tikai pareizā stāvoklī.

Pēc akumulatora ievietošanas sāk mirgot zaļais mirdzdiodes indikators **23**. Tas rāda, ka ir sākusī plūst uzlādes strāva. Uzlāde automātiski izbeidzas brīdī, kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

Uzlāde ir beigusies, ja zaļais mirdzdiodes indikators vairs ne mirgo, bet iedegas pastāvīgi.

Uz aptuveni 2 sekundēm ieslēdzas tonālais skaņas signāls, signalizējot, ka akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

Ja pastāvīgi deg sarkanais mirdzdiodes indikators **24**, tas liecina, ka uzlāde notiek ar samazinātu strāvu.

Ja sarkanais mirdzdiodes indikators mirgo, tas nozīmē, ka uzlāde nav iespējama.

Kļūmes – cēloņi un novēršana

Kļūmes cēlonis	Novēršana
Mirdzdiodes indikatori neiedegas	
Uzlādes ierīces kontaktakdašā nav pievienota vai ir slikti pievienota elektrotīkla kontaktligzdai	Pievienojiet elektrobarošanas bloku elektrotīklam vai stingrāk iebīdīet tā kontaktakdašu elektrotīkla kontaktligzdā
Ir bojāta elektrotīkla kontaktligzda, savienojošais kabelis vai uzlādes ierīce	Pārbaudiet spriegumu elektrotīkla kontaktligzdā vai nogādājiet uzlādes ierīci pārbaudei Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā
Uzlāde nenotiek	
Akumulatora temperatūra ir ārpus pieļaujamo vērtību diapazona robežām	Atdzesējot vai sasildot akumulatoru, panāciet, lai tā temperatūra nonāktu pieļaujamo vērtību diapazona robežās, kas ir no 0 °C (32 °F) līdz 45 °C (113 °F)
Akumulatora kontakti ir netīri	Notīriet akumulatora kontaktus, piemēram, vairākkārt pievienojot akumulatoru uzlādes ierīcei un atvienojot no tās, vai arī nomainiet akumulatoru
Akumulators ir bojāts	Nomainiet akumulatoru
Akumulators nav pievienots vai ir slikti pievienots	Pievienojiet akumulatoru uzlādes ierīcei vai stingrāk iebīdīet to uzlādes ierīces kontaktatverē

Sprieguma stabilizators (attēls B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Piezīme. Rūpniecisko akumulatora skrūvgriežu elektrobarošanai kā alternatīvu akumulatoriem var izmantot sprieguma stabilizatoru.

Attēlā parādītā elektrotīkla kontaktakdaša var atšķirties no Jūsu elektroinstrumentā pielietotās kontaktakdašas.

► **Pārliecinieties, ka sprieguma stabilizators atbilst Jūsu valsti pieņemtajiem elektrotīkla parametriem.**

Bez sprieguma stabilizatora 4EXACT un tam piemērota elektrotīkla kabeļa ir nepieciešams arī sprieguma adapters, kas paredzēts tādām pašām nominālajam spriegumam, kā skrūvgriezis.

► **Sprieguma stabilizatora izejas spriegumam (ko norāda mirdzdiodes indikators) jāatbilst skrūvgrieža barojamajam spriegumam.** Sprieguma stabilizators ir paredzēts vienīgi Bosch sēriju EXACT, ANGLE EXACT un BT-EXACT rūpniecisko akumulatora skrūvgriežu darbināšanai, kuru spriegums ir no 9,6 V līdz 14,4 V. Stabilizatora izmantošana citādā veidā var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Šo rūpniecisko akumulatora skrūvgriezi nevar darbināt no sprieguma stabilizatora.

Pievienošana elektrotīklam

Piezīme. Lūdzam pārliecināties, ka piegādātajā elektroinstrumentā ir ievietots akumulators vai sprieguma adapters.

► **Neuzglabājiet akumulatorus elektroinstrumentā.** Akumulatori ilgāk saglabā enerģiju un ir vieglāk uzlādējami, ja tie tiek uzglabāti atsevišķi no elektroinstrumenta. Uzsākot akumulatora lietošanu pēc ilgāka pārtraukuma, neaizmirstiet to pilnīgi uzlādēt.

Akumulatora uzlāde

Pirms akumulatora ievietošanas elektroinstrumentā uzlādējiet to piemērotā uzlādes ierīcē. Uzlādes gaitas pilnīgs apraksts ir atrodams uzlādes ierīcei pievienotajā lietošanas pamācībā, kā arī šajā pamācībā sniegtajos norādījumos (skatīt sadaļu „Uzlādes gaita” lappusē 315).

Akumulators ir apgādāts ar NTC temperatūras kontroles ierīci, kas ļauj uzlādēt akumulatoru vienīgi tad, ja tā temperatūra ir robežās no 0 °C (+32 °F) līdz 45 °C (+113 °F). Tā tiek panākts liels akumulatora kalpošanas laiks. Pareizi lietojot akumulatoru, tas var nodrošināt līdz 3000 uzlādes un izlādes cikliem.

Jauna vai ilgāku laiku nelietota akumulatora ietilpība sasniedz nominālo vērtību tikai pēc aptuveni 5 uzlādes un izlādes cikliem.

Akumulators atkārtoti jāuzlādē pēc tam, kad elektroinstrumenta mirdzdiodes indikators „Akumulatora uzlādes pakāpe” iedegas sarkanā krāsā.

Akumulatora pievienošana un atvienošana

Pārvietojiet griešanās virziena pārslēdzēju **14** vidējā stāvoklī. Tas ļauj bloķēt ieslēdzēju **13** stāvoklī „Izslēgts”, novēršot elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos.

Iebīdīet uzlādētu akumulatoru **11** elektroinstrumenta rokturī.

Sekojiet, lai akumulators tiktu ievietots pareizā stāvoklī un lai tā fiksējošie taustiņi **12** fiksētos elektroinstrumenta rokturī ar skaidri sadzirdamu klikšķi.

► **Ievietojot akumulatoru kontaktatverē un to izņemot, nelietojiet pārlietu lielu spēku.** Akumulatori ar APT kontaktierīci (Akku Pack Top) ir konstruēti tā, lai tos varētu ievietot elektroinstrumenta vai uzlādes ierīces kontaktatverē tikai pareizā stāvoklī.

Lai izņemtu akumulatoru **11**, nospiediet fiksējošos taustiņus **12** abās tā pusēs un izvelciet akumulatoru no elektroinstrumenta roktura.

Sprieguma adaptera ievietošana un izņemšana (attēls C)
ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Izvēlieties sprieguma adapteru, kas atbilst elektroinstrumenta nominālajam spriegumam.

Dažādam spriegumam paredzētie sprieguma adapteri atšķiras ar D-Sub tipa kontaktspraudņa **26** korpusa krāsu. D-Sub tipa kontaktspraudņa korpusi 9,6-V spriegumam ir gaiši zils, bet 14,4-V spriegumam tas ir melnā krāsā.

► **Sprieguma adaptera korpusu **28** drīkst pievienot rūpnieciskajam skrūvgriežim vai atvienot no tā vienīgi tad, ja sprieguma stabilizators ir izslēgts, kā arī tad, ja kontaktspraudnis **26** ir atvienots no sprieguma stabilizatora.**

Pārvietojiet griešanās virziena pārslēdzēju **14** vidējā stāvoklī. Tas ļauj bloķēt ieslēdzēju **13** stāvoklī „Izslēgts”, novēršot elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos.

Ievietojiet adaptera korpusu **28** elektroinstrumenta rokturī. Sekojiet, lai adaptera korpusi tiktu ievietoti pareizā stāvoklī un lai tā fiksējošie taustiņi **12** fiksētos elektroinstrumenta rokturī ar skaidri sadzirdamu klikšķi.

Pievienojiet elektroinstrumentam piemērota sprieguma adaptera kontaktspraudni **26** sprieguma stabilizatora kontaktilgždaļai **25**. Stingri iestipriniet kontaktspraudni **26** kontaktilgždaļai **25**, ar pirkstiem pieskrūvējot abas skrūves **27**.

Lai atvienotu sprieguma adapteru, atskrūvējiet abas skrūves **27** uz kontaktspraudņa **26** laikā, kad sprieguma stabilizators ir izslēgts, un izvelciet kontaktspraudni no kontaktilgždas **25**. Tad nospiediet fiksējošos taustiņus **12** abās adaptera korpusa pusēs un izvelciet adaptera korpusu **28** no elektroinstrumenta roktura.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Šo rūpniecisko akumulatora skrūvgrieži nevar darbināt no sprieguma stabilizatora.

Darbinstrumenta nomaīņa ātrās nomaīņas turētājaptverē (attēls D)

► **Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas stingri turētos stiprinājumā.** Ja darbinstruments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolējams.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

Šiem rūpnieciskajiem akumulatora skrūvgriežiem var iegādāties taisno skrūvēšanas galvu ar 1/4" ātrās nomaīņas turētājaptverī (izstrādājuma numurs 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Šiem rūpnieciskajiem akumulatora skrūvgriežiem var iegādāties skrūvēšanas leņķgalvu ar 1/4" ātrās nomaīņas turētājaptverī (izstrādājuma numurs 0 607 452 630).

Darbinstrumenta iestiprināšana

Pavelciet uz priekšu ātrās nomaīņas turētājaptverī **29**. Ievietojiet darbinstrumentu **1** stiprinājumā **2** un atlaidiet ātrās nomaīņas turētājaptverī.

Lietojiet tikai darbinstrumentus ar piemērotu stiprinājuma daļu (1/4" sešstūra kātu).

Nemēģiniet iestiprināt parasto urbi šajā ātrās nomaīņas turētājaptverē.

Rūpnieciskie akumulatora skrūvgrieži ar apstāšanās sajūgu nav piemēroti uršanai. To sajūgs var automātiski un bez brīdinājuma pārtraukt darbinstrumenta kustību. Ja uršana tiek turpināta pēc apstāšanās sajūga nostrādāšanas, elektroinstrumenta var pagriezties lietotāja rokā un izrauties no tās, pirms apstāšanās sajūgs nostrādā no jauna.

Darbinstrumenta izņemšana

Pavelciet uz priekšu ātrās nomaīņas turētājaptverī **29**. Izņemiet darbinstrumentu **1** no stiprinājuma **2** un atlaidiet ātrās nomaīņas turētājaptverī.

Darbinstrumenta nomaīņa skrūvēšanas galvā ar četrstūra kātu

► **Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas stingri turētos stiprinājumā.** Ja darbinstruments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolējams.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Šiem rūpnieciskajiem akumulatora skrūvgriežiem var iegādāties skrūvēšanas leņķgalvu ar 1/4" četrstūra kātu (izstrādājuma numurs 0 607 453 617), kā arī skrūvēšanas leņķgalvu ar 3/8" četrstūra kātu (izstrādājuma numurs 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Šiem rūpnieciskajiem akumulatora skrūvgriežiem var iegādāties skrūvēšanas leņķgalvu ar 3/8" četrstūra kātu (izstrādājuma numurs 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Šie rūpnieciskie akumulatora skrūvgrieži tiek piegādāti kopā ar skrūvēšanas leņķgalvu ar 3/8" četrstūra kātu.

Darbinstrumenta iestiprināšana

Lietojot piemērotu priekšmetu, piemēram, tievu skrūvgriezi, piespiediet fiksatoru uz darbinstrumenta stiprinājuma **2** četrstūra kāta un uzbīdīet darbinstrumentu **1** uz stiprinājuma kāta. Sekojiet, lai fiksators ievietotos darbinstrumenta izgriezumā, to fiksējot uz kāta.

Darbinstrumenta izņemšana

Piespiediet fiksatoru darbinstrumenta **1** izgriezumā un novelciet darbinstrumentu no stiprinājuma **2** kāta.

Darbinstrumenta nomaīņa skrūvēšanas galvā ar sešstūra ligzdu (attēls E)

► **Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas stingri turētos stiprinājumā.** Ja darbinstruments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolējams.

318 | Latviešu

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15

Šiem rūpnieciskajiem akumulatora skrūvgriežiem var iegādāties skrūvēšanas leņķgalvu ar 1/4" sešstūra ligzdu (izstrādājuma numurs 0 607 453 618).

Darbinstrumenta iestiprināšana

Ievietojiet darbinstrumentu **1** darbinstrumenta stiprinājuma **2** sešstūra ligzdā, līdz tas fiksējas ar skaidri sadzirdamu klikšķi.

Darbinstrumenta izņemšana

Izvelciet darbinstrumentu **1** no darbinstrumenta stiprinājuma **2**, nekādā gadījumā nelietojot knaibles.

Lietošana

Lietojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un noteikti nēsājiet aizsargbrilles.

Lietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu aizsargmasku, neslidošus apavus, aizsargķiveri un ausu aizsargus, atbilstoši elektroinstrumenta tipam un pielietojuma veidam, samazinās nelaimes gadījumu izcelšanās risks.

Uzsākot lietošanu

Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas jāizvēlas tā griešanās virziens, pārvietojot griešanās virziena pārslēdzēju **14** vajadzīgajā stāvoklī. Elektroinstrumentu var ieslēgt tikai tad, ja tā griešanās virziena pārslēdzējs **14** neatrodas vidējā stāvoklī (kad ieslēgšana ir bloķēta).

Griešanās virziena izvēle (attēls F)

Griešanās virziens pa labi: lai ieskrūvētu skrūves, pārvietojiet griešanās virziena pārslēdzēju **14** līdz galam pa kreisi.

Griešanās virziens pa kreisi: lai atskrūvētu vai izskrūvētu skrūves, pārvietojiet griešanās virziena pārslēdzēju **14** līdz galam pa labi.

► **Pārvietojiet griešanās virziena pārslēdzēju 14 tikai laikā, kad elektroinstrumenti nedarbojas.**

Apgaismojošās mirdzdiodes ieslēgšana

Apgaismojošā mirdzdiode **18** ļauj apgaismot skrūvēšanas vietu nepietiekošā apgaismojuma apstākļos. Apgaismojošā mirdzdiode **18** ieslēdzas, viegli nospiežot ieslēdzēju **13**. Ja ieslēdzējs tiek nospiests stiprāk, sāk darboties elektroinstrumenti, bet apgaismojošā mirdzdiode turpina degt.

► **Neskatieties tieši apgaismojošās mirdzdiodes veidotajā gaismas starā, jo tas var apžilbināt.**

Ieslēgšana un izslēgšana

Skrūvgriezis ir apgādāts ar regulējamu **automātiskās apstāšanās sajūgu**, kas pārtrauc darbinstrumenta griezes kustību, griezes momentam sasniedzot izvēlēto vērtību.

Piezīme. Ja skrūvgriezis tiek lietots kopā ar sprieguma adapteru, vispirms jāiedarbina sprieguma stabilizators.

Lai **ieslēgtu** elektroinstrumentu, līdz galam nospiediet ieslēdzēju **13**.

Elektroinstrumenti **automātiski izslēdzas**, līdzko tā griezes moments sasniedz izvēlēto vērtību.

► **Priekšlaicīgi atlaižot ieslēdzēju 13, netiek sasniegta iestādītā griezes momenta vērtība.**

Lai taupītu enerģiju, ieslēdziet elektroinstrumentu tikai tad, kad tas tiek lietots.

Norādījumi darbam

► **Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta apkalpošanu saistītas darbības (piemēram, pirms apkopes, darbinstrumenta nomaiņas u. t. t.), kā arī pirms elektroinstrumenta transportēšanas vai uzglabāšanas pārvietojiet tā griešanās virziena pārslēdzēju vidus stāvoklī.** Ieslēdzēja nejauša nospiešana var kļūt par cēloni savainojumam.

► **Kontaktējiet darbinstrumentu ar uzgriezni vai skrūvi tikai laikā, kad elektroinstrumenti ir izslēgti.** Rotējošs darbinstruments var noslidēt no skrūves galvas.

Griezes momenta iestādīšana (attēls G – I)

Griezes momenta ierobežošanas vērtība ir atkarīga no atsperes spiediena automātiskās apstāšanās sajūgā. Sajūgs ierobežo griezes momentu izvēlētajā līmenī abos darbinstrumenta griešanās virzienos.

Lai iestādītu vēlamo griezes momenta vērtību, jālieto īpašs regulējošais instruments **30**, kas tiek piegādāts kopā ar elektroinstrumentu.

Līdz galam pabīdīet atpakaļ elektroinstrumenta vāciņu **7**.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Ievietojiet sešstūra stienātslēgu **31** darbinstrumentā **1** un lēni griežiet to.

Pēc tam, kad korpusa atvērumā kļūst redzams neliels izcilnis (sajūga regulējošā paplāksne **32**), ievietojiet tajā regulējošo instrumentu **30** un griežiet to.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ievērojiet kopā ar iegādāto plakano piedziņas mezglu saņemtos norādījumus vai arī pieprasiet nepieciešamo informāciju tuvākajā specializētajā tirdzniecības vietā.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Ar vaļēja tipa atslēgu lēni griežiet darbinstrumenta stiprinājumu **2**.

Pēc tam, kad korpusa atvērumā kļūst redzams neliels izcilnis (sajūga regulējošā paplāksne **32**), ievietojiet tajā regulējošo instrumentu **30** un griežiet to.

Griežot skrūvatslēgu pulksteņa rādītāju kustības virzienā, griezes momenta ierobežošanas līmenis palielinās, bet, griežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, griezes momenta ierobežošanas līmenis samazinās.

Izņemiet regulējošo instrumentu **30**. Lai pasargātu sajūgu no netīrumiem, pabīdīet vāciņu **7** uz priekšu.

Piezīme. Optimālais griezes momenta ierobežošanas līmenis ir atkarīgs no skrūvju savienojuma tipa, un to vislabāk izvēlēt praktisku mēģinājumu ceļā. Pirms darba veiciet mēģinājuma ieskrūvēšanu, izmantojot īpašu atslēgu griezes momenta mērīšanai.

► **Iestādiet griezes momenta ierobežošanas līmeni tikai norādītajās jaudas robežās, ārpus kurām automātiskās apstāšanās sajūgs nedarbojas.**

Griezes momenta iestādījumu iezīmēšana

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

No šiem rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgriežiem vispirms jānoņem skrūvēšanas leņķgalva, kā norādīts sadaļā „Skrūvēšanas leņķgalvas pagriešana un noņemšana“, lappusē 319.

Tikai pēc tam var veikt griezes momenta iestādījumu iezīmēšanu, kā aprakstīts tālākajā izklāstā.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF | 30 | 30 – 300

Lai iezīmētu individuāli iestādīto griezes momenta vērtību, marķējošo gredzenu **17** var nomainīt pret citu, atšķirīgas krāsas marķējošo gredzenu.

Piemēram, ja tiek lietots viens atsevišķs sērijas EXACT elektroinstrumenti, kuram ir iestādīts griezes moments 4,5 Nm, šā griezes momenta iezīmēšanai var lietot sarkanu marķējošo gredzenu. Ja darba vietā tiek lietots arī cits sērijas EXACT elektroinstrumenti, kuram ir iestādīts griezes moments 7,5 Nm, šā griezes momenta iezīmēšanai var lietot citas, atšķirīgas krāsas marķējošo gredzenu (melnu, zilu, zaļu vai sarkanu), lai abi elektroinstrumenti darba vietā būtu atšķirami. Šie dažādās krāsas marķējošie gredzeni ir izmantojami tikai kā palīgizdevumi, lai būtu vieglāk atšķirt, kāds griezes moments ir iestādīts katram no vienā darba vietā lietojamiem elektroinstrumentiem.

Izbīdi marķējošo gredzenu **17**, lietojot plānu skrūvgriezi, špakteli vai citu līdzīgu instrumentu.

Lai novērstu putekļu un netīrumu iekļūšanu elektroinstrumenta korpusā, lietojiet elektroinstrumentu tikai tad, ja uz tā ir nostiprināts kāds no marķējošajiem gredzeniem.

Mirdzdiodes indikatori



Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Ja akumulatoru **11** nepieciešams uzlādēt, mirdzdiodes indikators **10** mirgo zaļā krāsā un ir dzirdams tonāls skaņas signāls. Šādā gadījumā vairs ir iespējams veikt tikai 6 – 8 skrūvēšanas operācijas.

Ja mirdzdiodes indikators deg sarkanā krāsā, akumulatora enerģija vairs nenodrošina pat vienas skrūves ieskrūvēšanu, vai arī elektroinstrumenti ir pārslēgti. Šādā gadījumā elektroinstrumentu vairs nevar ieslēgt. Ieslēdzēja bloķēšana saglabājas, līdz akumulators tiek atvienots no elektroinstrumenta un tam tiek pievienots uzlādēts akumulators.

Ja elektroinstrumenti tiek lietoti kopā ar sprieguma adapteru mirdzdiodes indikators **10** iedegšanās sarkanā krāsā norāda, ka elektroinstrumenti ir pārslēgti.

Ja mirdzdiodes indikators **10** mirgo sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka elektroinstrumenti ir pārslēgti un nespēj darboties. Pirms elektroinstrumenta atkārtotas iedarbināšanas nogaidiet, līdz izdziest mirgojošais mirdzdiodes indikators.

Ja ievērojami samazinās elektroinstrumenta darbības laiks starp divām akumulatora uzlādēm, tas liecina, ka akumulators ir nolietojies un to nepieciešams nomainīt. No nolietotajiem akumulatoriem nepieciešams atbrīvoties veidā, kas noteikts attiecīgās valsts likumdošanā.



Ieskrūvēšanas rezultāta indikators

Elektroinstrumenta griezes momentam sasniegtot iepriekš iestādīto vērtību, nostrādā automātiskais apstāšanās sajūgs. Šajā brīdī mirdzdiodes indikators **9** iedegas zaļā krāsā.

Ja iepriekš iestādītā griezes momenta vērtība netiek sasniegta, mirdzdiodes indikators **9** iedegas sarkanā krāsā, un ir dzirdams tonāls skaņas signāls. Šādā gadījumā skrūvēšanas operācija jāveic atkārtoti.

Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos

Ja skrūvēšanas laikā nostrādā automātiskais apstāšanās sajūgs, tas izslēdz elektroinstrumenta dzinēju. Šādā gadījumā elektroinstrumenta atkārtota ieslēgšana ir iespējama tikai pēc 0,7 sekunžu ilgas pauzes. Tas ļauj novērst jau pieskrūvētu skrūvju nejaušu atkārtotu pieskrūvēšanu.

Skrūvēšanas leņķgalvas pagriešana

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 | 23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Skrūvēšanas leņķgalvu **3** var pagriezt un nostiprināt astoņos dažādos stāvokļos.

Stingri turiet elektroinstrumentu ar vaļējā tipa atslēgu **6**, novietojot to uz skrūvēšanas leņķgalvas uzmalas noturplaknēm **5**.

► **Nemēģiniet nostiprināt instrumentu, iespējot tā korpusa apvalku!**

Atskrūvējiet virsuzgriezni ar vaļējā tipa atslēgu **4**, novietojot to uz noturvirsām **19**. Pagrieziet skrūvēšanas leņķgalvu **3** vēlamajā stāvoklī, kurā tā fiksējas ik pēc 45°, un stingri pieskrūvējiet virsuzgriezni ar vaļējā tipa atslēgu **4**, novietojot to uz noturvirsām **19**.

Noturiet skrūvēšanas leņķgalvu nekustīgi ar uz tās uzmalas noturplaknēm novietotu vaļējā tipa atslēgu **6**.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Ievērojiet kopā ar iegādāto plakano piedziņas mezglu saņemtos norādījumus vai arī pieprasiet nepieciešamo informāciju tuvākajā specializētajā tirdzniecības vietā.

Skrūvēšanas leņķgalvas pagriešana un noņemšana (attēls J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Skrūvēšanas leņķgalva **3** kopā ar darbinstrumenta stiprinājumu **2** ir bezpakāpju veidā pagriežama un nostiprināma 360° robežās.

320 | Latviešu

Atskrūvējiet kontruzgriezni **20**, šim nolūkam ievietojot tā atvērumā piemērotu instrumentu un pagriežot kontruzgriezni bultas **a** virzienā (kreisā vītne).

Pagrieziet skrūvēšanas leņķgalvu **3** bultas **b** virzienā, līdz tiek sasniegts vēlams darba leņķis, taču kopējais pagriešanas leņķis nedrīkst pārsniegt 360°.

Fiksējiet leņķskrūvēšanas galvu **3** šajā stāvoklī, pagriežot kontruzgriezni **20** bultas **c** virzienā. No jauna pievelciet kontruzgriezni **20** ar griezes momentu, kas nepārsniedz 50 Nm.

Skrūvēšanas leņķgalvu **3** var arī pilnīgi noņemt, ja marķējošais gredzens **17** jānomaina pret citas krāsas marķējošo gredzenu vai arī jāneregulē apgaismojošā mirdzdiode. Pirms skrūvēšanas leņķgalvas pagriešanas vai noņemšanas ieregulējiet vēlamo stāvokli apgaismojošo mirdzdiodes (skatīt sadaļu „Apgaismojošās mirdzdiodes regulēšana”, lappusē 320).

Atskrūvējiet kontruzgriezni **20**, šim nolūkam ievietojot tā atvērumā piemērotu instrumentu un pagriežot kontruzgriezni bultas **a** virzienā (kreisā vītne).

Grieziet skrūvēšanas leņķgalvu **3** bultas **b** virzienā, līdz to kļūst iespējams noņemt.

Noskrūvējiet kontruzgriezni **20**, griežot to bultas **a** virzienā atiecībā pret dzinēja korpusu **33**.

Pēc tam var nomainīt marķējošo gredzenu vai noregulēt apgaismojošo mirdzdiodes.

- Pieskrūvējiet kontruzgriezni **20**, griežot to bultas **c** virzienā attiecībā pret dzinēja korpusu **33**, un tad uzskrūvējiet skrūvēšanas leņķgalvu, griežot to bultas **b** virzienā.
- Nostipriniet skrūvēšanas leņķgalvu, griežot kontruzgriezni **20** bultas **c** virzienā.
- Pievelciet kontruzgriezni **20** ar griezes momentu aptuveni 50 Nm.

Apgaismojošās mirdzdiodes regulēšana (attēls K)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

No šiem rūpnieciskajiem akumulatora leņķa skrūvgriežiem vispirms jānoņem skrūvēšanas leņķgalva, kā norādīts sadaļā „Skrūvēšanas leņķgalvas pagriešana un noņemšana”, lappusē 319.

Tad noregulējiet apgaismojošo mirdzdiodes, kā aprakstīts tālākajā izklāstā.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF 30 | 30 – 300

Izbīdīet marķējošo gredzenu **17**, lietojot plānu skrūvgriezi, špakteli vai citu līdzīgu instrumentu.

Ar īpašām stangām pabīdīet atspērgredzenu **34** pa korpusa apvalku virzienā uz aizmuguri.

Pēc tam atdaliet abas mirdzdiodes turētāja **16** apvalka puses, kas ietver apgaismojošo mirdzdiodes **18**, un pārvietojiet to vēlamo stāvoklī. Sekojiet, lai apgaismojošās mirdzdiodes vads netiktu bojāts, un iebīdīet to šim nolūkam paredzētajā korpusa apvalka nišā **35**, nesalokot asā leņķi un cenšoties nesalauzt. Ievietojiet apgaismojošo mirdzdiodes **18** starp abām mirdzdiodes turētāja **16** apvalka pusēm.

Pārvietojiet atspērgredzenu **34** un marķējošo gredzenu **17** sākotnējā stāvoklī.

1 609 92A 37D | (4.11.16)

Bosch Power Tools

Apkalpošana un apkope**Apkalpošana un tīrīšana**

► **Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta apkalpošanu saistītas darbības (piemēram, pirms apkopes, darbinstrumenta nomaiņas u. t. t.), kā arī pirms elektroinstrumenta transportēšanas vai uzglabāšanas pārvietojiet tā griešanās virziena pārslēdzēju vidus stāvoklī.** Ieslēdzēja nejausa nospiešana var kļūt par cēloni savainojumam.

► **Lai nodrošinātu ilgstošu un nevainojamu elektroinstrumenta darbību, uzturiet tīru tā korpusu un ventilācijas atveres.**

Ja akumulators ir nolietojies, nogādājiet to firmas Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā.

Elektroinstrumenta eļļošana**Smērviela**

Speciālā pārnese smērviela (225 ml)
Izstrādājuma numurs 3 605 430 009
Molikota (grafīta) smērviela
Dzinēju eļļa SAE 10/SAE 20

Pēc pirmajām 150 nostrādātajām stundām instrumenta pārnese jāiztīra ar vāju šķīdinātāju. Ievērojiet šķīdinātāja ražotāja norādījumus par tā lietošanu un utilizēšanu. Pēc tīrīšanas iemēriet pārnese ar speciālo pārnese smērvielu. Atkārtojiet šādu tīrīšanu ik pēc 300 nostrādātajām stundām.

Pēc 100 000 ieskrūvētajām skrūvēšanas automātiskās apstāšanās sajūga kustīgās daļas jāieeļļo ar dažiem pilieniem dzinēju eļļas SAE 10/SAE 20. Iemēriet instrumenta slidošās un ritošās daļas ar molikota (grafīta) smērvielu. Eļļošanas laikā pārbaudiet automātiskās apstāšanās sajūga daļu nodiluma pakāpi, lai pārlicinātos, ka nav pasliktinājusies ieskrūvēšanas operāciju atkārtojamība un precizitāte. Nobeigumā no jauna veiciet automātiskās apstāšanās sajūga regulēšanu, iestādot vēlamo griezes momenta ierobežošanas līmeni.

► **Uzticiet elektroinstrumenta tehnisko apkalpošanu un remontu tikai kvalificētam speciālistam.** Tikai tā elektroinstrumentam iespējams saglabāt nepieciešamo darba drošības līmeni.

Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā šie darbi tiks veikti ātri un kvalitatīvi.

Atbrīvojieties no izlietotajām smērvielām un tīrīšanas līdzekļiem, ņemiet vērā ar apkārtējās vides aizsardzību saistītos apsvērumus. Ievērojiet spēkā esošos priekšrakstus un noteikumus.

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Firma Robert Bosch GmbH nes atbildību par šā izstrādājuma piegādi atbilstoši spēkā esošajiem līgumiem starptautiskās un nacionālās likumdošanas ietvaros. Rodoties pretenzijām pret izstrādājuma darbību, lūdzam griezties sekojošā vietā:

Telefakss: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

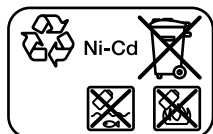
Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Akumulatori un baterijas



Ni-Cd: niķeļa-kadmija akumulatori
Uzmanību: šie akumulatori satur kadmiju, kas ir ļoti indīgs smagais metāls.

Ni-MH: niķeļa-metālhidrīda akumulatori

Neizmetiet akumulatorus un baterijas sadzīves atkritumu tvertnē un nemēģiniet no tiem atbrīvoties, sadedzinot vai nogremdējot ūdenskrātuvē. Akumulatori un baterijas pēc iespējas jāizlādē un tad jāsavāc un jānogādā otrreizējai pārstrādei vai arī no tiem jāatbrīvojas apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tikai ES valstīm

Saskaņā ar direktīvu 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc un jānogādā otrreizējai pārstrādei.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai

Saugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos

⚠️ ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulatorinius įrankius (be maitinimo laido).

Darbo vietos saugumas

- ▶ **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- ▶ **Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.
- ▶ **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

- ▶ **Elektrinio įrankio maitinimo laidu kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokių būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais.** Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.
- ▶ **Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.** Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t. y. nenėškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys.** Pažeisti arba susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugiklį.** Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

Žmonių sauga

- ▶ **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų.** Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- ▶ **Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiniais.** Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystantčius batus, apsauginį šalną, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
- ▶ **Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumulatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitinkinkite, kad jis yra išjungtas.** Jeigu nešdami

322 | Lietuviškai

elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržinius raktus.** Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- ▶ **Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje.** Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- ▶ **Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.
- ▶ **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- ▶ **Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- ▶ **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- ▶ **Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydami prietaisą, iš elektros tinklo ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
- ▶ **Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- ▶ **Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti sutaisytos.** Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- ▶ **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
- ▶ **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

Rūpestinga akumuliatorių įrankių priežiūra ir naudojimas

- ▶ **Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik tuos įkroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą įkroviklį, iškyla gaisro pavojus.

▶ **Su elektriniu įrankiu galima naudoti tik jam skirtą akumuliatorių.** Naudojant kitokius akumuliatorius iškyla susižalojimo ir gaisro pavojus.

- ▶ **Nelaikykite sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti ištraukto iš prietaiso akumuliatoriaus kontaktų.** Užtrumpinus akumuliatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.
- ▶ **Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skystičiu. Jei skystis pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu, jei pateko į akis – nedelsdami kreipkitės į gydytoją.** Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.

Aptarnavimas

- ▶ **Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.

Saugos nuorodos dirbantiems su pramoniniais akumuliatoriniais kampiniais suktuvais

- ▶ **Jei atliekate darbus, kurių metu varžtas gali kliudyti paslėptus elektros laidus, tai elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų rankenų.** Varžtui prisilietus prie laido, kuriuo teka elektros srovė, metalinėse elektrinio įrankio dalyse gali atsirasti įtampa ir trenkti elektros smūgis.
- ▶ **Negrežkite ir nesukite į sienas arba kitokias uždengtas zonas, per kurias gali eiti elektros laidai, ir jose nieko netvirtinkite.** Jei to negalite išvengti, išjunkite visus saugiklius ir atjunkite visus šią zoną saugančius apsauginius (įžeminimo, įnulinimo) laidus.
- ▶ **Įtvirtinkite ruošinį.** Tvirtinimo įranga arba spaustuvais įtvirtintas ruošinys yra užfiksuojamas žymiai patikimiau nei laikant ruošinį ranka.
- ▶ **Prieš atliekant elektrinio įrankio aptarnavimo darbus (pvz., techninę priežiūrą, keičiant darbo įrankius ir t. t.), o taip pat jį transportuojant ir sandėliuojant, būtinai nustatyti sukimosi krypties perjungiklį į vidurinę padėtį.** Iškyla pavojus susižeisti netyčia nuspaudus įjungimo išjungimo jungiklį ir elektriniam įrankiui ėmus veikti.
- ▶ **Tvirtai laikykite elektrinį įrankį.** Užveržiant ir atlaisvinant varžtus gali atsirasti trumpalaikis reakcijos momentas.
- ▶ **Naudokite tik nepriekaištingus, nesudilusių darbo įrankius.** Netinkami darbo įrankiai gali lūžti, sužeisti ir padaryti materialinės žalos.
- ▶ **Įstatydami darbo įrankį atkreipkite dėmesį, kad darbo įrankis būtų tvirtai įstatytas į įrankių įtvartą.** Jeigu darbo įrankis įstatytas netinkamai, jis gali atsijungti ir tapti nevaldomas.
- ▶ **Atsargiai sukite ilgus varžtus; priklausomai nuo varžto tipo ir naudojamo darbo įrankio, gresia nuslydimo pavojus.** Ilgi varžtai dažnai sunkiau valdomi. Jeigu įrankis nuslysta į sukimo metu, jūs galite susižeisti.
- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį patikrinkite, kokia yra nustatyta sukimosi kryptis.** Jei norite, pvz., išsukti varžtą, o sukimosi kryptis nustatyta taip, jog varžtas bus įsukamas, elektrinis įrankis gali tapti nevaldomas.

- ▶ **Nenaudokite elektrinio įrankio kaip gręžimo mašinos.** Elektriniai įrankiai su atjungimo sankaba nėra skirti gręžti. Sankaba gali išjungti automatiškai ir be įspėjimo.

Akumuliatorius

- ▶ **Saugokite, kad elektrinis įrankis neįsijungtų netyčia.** Prieš įstatydami akumuliatorių įsitikinkite, kad įjungimo-išjungimo jungiklis nustatytas į padėtį „išjungta“. Jei nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant įjungimo-išjungimo jungiklio arba akumuliatorių įstатыsite į įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- ▶ **Neardykite akumulatoriaus.** Galimas trumpojo sujungimo pavojus.



Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgo saulės spindulių poveikio, ugnies, vandens ir drėgmės. Iškyla sprogimo pavojus.

- ▶ **Nesujunkite akumulatoriaus kontaktų trumpuoju jungimu.** Gali kilti sprogimo pavojus.
- ▶ **Naudojant ekstremaliomis sąlygomis arba ypač aukštoje ar žemoje temperatūroje, akumulatoriai gali tapti nesandarūs. Jei akumuliatorius nesandarus, venkite kontakto su oda ir akimis.** Akumuliatoriaus skystis yra ėdus ir gali sukelti cheminius audinio nudegimus. Skystis patekus ant odos, nedelsiant plauti muilu ir vandeniu, o po to – citrinų sultimis arba actu. Skystis patekus į akis, ne mažiau kaip 10 minučių skalauti vandeniu ir nedelsiant iškviešti gydytoją.
- ▶ **Naudokite tik originalius Bosch akumuliatorius, kurių įtampa atitinka jūsų gaminio firminėje lentelėje nurodytą įtampą.** Naudojant kitokius akumuliatorius, pvz., falsifikuotus ar perdirbtus akumuliatorius arba kitų gamintojų baterijas, jie gali sprogti ir sukelti sužalojimo bei materialinės žalos pavojų.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Atverskite lapą su elektrinio įrankio schema ir, skaitydami instrukciją, palikite šį lapą atverstą.

Elektrinio įrankio paskirtis

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Elektrinis įrankis skirtas nurodytų matmenų varžtams, veržlėms ir kitoms srieginėms dalims nurodytame galios intervale įsukti ir išsukti.

Elektrinis įrankis nėra skirtas naudoti kaip gręžimo mašina; kad išvengtumėte žmonių sužalojimo ir materialinės žalos, elektriniu įrankiu su atjungimo sankaba niekada negręžkite.

Šio elektrinio įrankio šviesa skirta tiesioginei jo darbo sričiai apšviesti ir netinka buitinių patalpų apšvietimui.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Kadangi elektrinio įrankio kairinis sukimasis yra lėtas, jis skirtas naudoti su atvira plokščiąja pavara. Jis skirtas srieginėms jungtims tik iš vienos pusės prieinamose vietose, pvz., vamzdinių srieginėms jungtims.

Jis nėra skirtas srieginėms jungtims atlaisvinti.

Elektrinis įrankis nėra skirtas naudoti kaip gręžimo mašina; kad išvengtumėte žmonių sužalojimo ir materialinės žalos, elektriniu įrankiu su atjungimo sankaba niekada negręžkite.

Šio elektrinio įrankio šviesa skirta tiesioginei jo darbo sričiai apšviesti ir netinka buitinių patalpų apšvietimui.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveikslėliuose.

- 1 Darbo įrankis (pvz., suktuvo antgalis)
- 2 Įrankių įtvartas
- 3 Kampinė suktuvo galvutė
- 4 Veržliaraktis, rakto plotis 27 mm
- 5 Kampinės galvutės jungės briaunos raktui uždėti
- 6 Veržliaraktis, rakto plotis 22 mm
- 7 Jungiklis sukimo momentui nustatyti
- 8 Lankelis prietaisui pakabinti
- 9 Sukimo šviesadiodis indikatorius
- 10 Akumuliatoriaus įkrovos būklės šviesadiodis indikatorius
- 11 Akumuliatorius su APT įstatomuoju galu
- 12 Akumuliatoriaus atblokavimo klavišas
- 13 Įjungimo-išjungimo jungiklis
- 14 Sukimosi krypties perjungiklis
- 15 Išpjovos lankeliui, skirtam prietaisui pakabinti, tvirtinti
- 16 Šviesos diodo laikiklis
- 17 Žymėjimo žiedas
- 18 Darbinė lemputė
- 19 Gaubiamosios veržlės briaunos raktui uždėti
- 20 Antveržlė
- 21 Kroviklis
- 22 Kištukas
- 23 Žalias šviesadiodis indikatorius ant kroviklio
- 24 Raudonas šviesadiodis indikatorius ant kroviklio
- 25 Jungiamasis lizdas įtampos adapteriui ant 4EXACT
- 26 D-Sub jungiamasis kištukas
- 27 Varžtai ant D-Sub jungiamojo kištuko
- 28 Įtampos adapteris
- 29 Greitojo keitimo griebtuvas
- 30 Reguliavimo įrankis
- 31 Įstatomasis šešiabriaunis raktas
- 32 Reguliavimo veržlė
- 33 Variklio korpusas
- 34 Spyruoklinis fiksuojamasis žiedas
- 35 Ertmė korpuse
- 36 Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
- 37 Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)

324 | Lietuviškai

Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

Techniniai duomenys

Pramoninis akumuliatorinis kampinis suktuvus ANGLE EXACT		2	3	6
Gaminio numeris 0 602 490 647	... 656	... 652
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n_0	min ⁻¹	110	420	650
Nominalioji ātampa	V	9,6	9,6	9,6
Sukimosi kryptis				
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	1,0	1,0	1,0
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20

Pramoninis akumuliatorinis kampinis suktuvus ANGLE EXACT		7	8	15
Gaminio numeris 0 602 490 669	... 651	... 650
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n_0	min ⁻¹	110	420	250
Nominalioji ātampa	V	9,6	9,6	9,6
Sukimosi kryptis				
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	1,0	1,0	1,0
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20

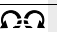
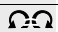
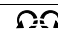
Pramoninis akumuliatorinis kampinis suktuvus ANGLE EXACT		17	23	30
Gaminio numeris 0 602 490 675	... 673	... 671
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n_0	min ⁻¹	560	320	220
Nominalioji ātampa	V	14,4	14,4	14,4
Sukimosi kryptis				
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	1,5	1,5	1,5
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20

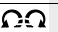

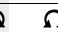

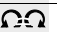
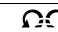

Pramoninis akumuliatorinis kampinis suktuvus ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Gaminio numeris 0 602 490 690	... 693	... 691
Maks. sukimo momentas kietosios jungties atveju, esant dešiniam sukimuisi*	Nm	10	16	20
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n_0 , esant dešiniam sukimuisi*	min ⁻¹	340	440	300
Nominalioji ātampa	V	9,6	14,4	14,4
Sukimosi kryptis				
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	1,0	1,5	1,5
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20

* Esant kairiniam sukimuisi, elektriniai įrankiai veikia lėčiau ir jų sukimo momentas mažesnis. Priklausomai nuo plokščiosios pavaros perdavimo santykio kinta darbo įrankio sūkių skaičius ir sukimo momentas.

Pramoninis akumuliatorinis kampinis suktuvus ANGLE EXACT		7 – 900	10 – 650	14 – 420
Gaminio numeris 0 602 492 611	... 609	... 607
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n_0	min ⁻¹	900	650	420

Lietuviškai | 325

Pramoninis akumuliatorinis kampinis suktuvas ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
Nominalioji átampa	V	9,6	9,6	9,6
Sukimosi kryptis				
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	1,0	1,0	1,0
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20

Pramoninis akumuliatorinis kampinis suktuvas ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Gaminio numeris 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Nominalioji átampa	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Sukimosi kryptis								
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Apsaugos tipas		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Ni-Cd akumuliatoriai		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Gaminio numeris 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Celių kiekis		8	8	10	10	12	12
Akumuliatoriaus átampa	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Talpa	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

Ni-MH akumuliatorių baterija		9,6	12,0	14,4
Gaminio numeris 2 607 335 681	... 683	... 685
Celių kiekis		8	10	12
Akumuliatoriaus átampa	V	9,6	12,0	14,4
Talpa	Ah	2,6	2,6	2,6
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	0,55	0,70	0,80

Kampinė suktuvo galvutė		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
Gaminio numeris 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
Maks. sukimo momentas, esant standžiai jungčiai, pagal ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

Tiesi suktuvo galvutė		QC ○ 1/4"
Gaminio numeris		0 607 453 631
Maks. sukimo momentas, esant standžiai jungčiai, pagal ISO 5393	Nm	6
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	0,22

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745. Pagal A skalę išmatuotas prietaiso garso slėgio lygis tipiniu atveju siekia 70 dB(A). Paklaida K = 3 dB. Triukšmo lygis dirbant su prietaisu gali viršyti 80 dB(A). **Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!**

Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745: Sukimas: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir jį galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jis skirtas vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis nau-

326 | Lietuviškai

dojamas kitokiai paskirčiai, su kitokia papildoma įranga arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.



Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės. Dirbančiam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.

Atitikties deklaracija 

Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka toliau įvardytus standartus ir norminius dokumentus: EN 60745, EN 50518 pagal direktyvų 2009/125/EB (Reglamentas 1194/2012), 2011/65/ES, 2014/30/EU, 2006/42/EB reikalavimus.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ECS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montavimas**Tiekiamas komplektas**

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Šie pramoniniai akumulatoriniai kampiniai suktuvai tiekiami be darbo įrankių, kampinės suktuvo galvutės, tiesios suktuvo galvutės, akumuliatorių baterijos, kroviklio, įtampos lygintuvo ir įtampos adapterio.

Įtampos adapteris skirtas tik Bosch pramoniniam akumulatoriniam kampiniam suktuvui prie įtampos lygintuvo 4EXACT prijungti.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Šie pramoniniai akumulatoriniai kampiniai suktuvai tiekiami be darbo įrankių, plokščiosios pavaros, tarpinės jungės, akumuliatorių baterijos, kroviklio, įtampos lygintuvo arba be įtampos adapterio.

Įtampos adapteris skirtas tik Bosch pramoniniam akumulatoriniam kampiniam suktuvui prie įtampos lygintuvo 4EXACT prijungti.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 |
25 – 200 | 30 – 300

Šie pramoniniai akumulatoriniai kampiniai suktuvai tiekiami be darbo įrankių, kampinės suktuvo galvutės, tiesios suktuvo

galvutės, akumuliatorių baterijos ir kroviklio.


Šie elektriniai įrankiai netinka naudoti su įtampos lygintuvu.

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

Šie pramoniniai akumulatoriniai kampiniai suktuvai tiekiami su kampine suktuvo galvute, tačiau be darbo įrankių, akumuliatorių baterijos ir kroviklio.

Šie elektriniai įrankiai netinka naudoti su įtampos lygintuvu.

Eksplotavimo ir sandėliavimo aplinka

 Elektrinis įrankis pritaikytas naudoti tik uždaroje patalpose.

Kad prietaisas nepriekaištingai veiktų, leidžiama aplinkos temperatūra turi būti nuo –5 °C iki +50 °C (nuo 23 °F iki 122 °F), esant leidžiamam santykiniam oro drėgnumui nuo 20 iki 95 %, kai prietaisas nerasoja.

Siekiant išvengti akumulatoriaus celių pažeidimo, akumulatorius turi būti laikomas nuo 0 °C (32 °F) iki 45 °C (113 °F) temperatūroje.

Kampinės suktuvo galvutės montavimas

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 |
23 | 30

Naudojant šiuos pramoninius akumulatorinius kampinius suktuvus pirmiausia reikia uždėti tinkamą kampinę suktuvo galvutę (žr. „Kampinė suktuvo galvutė“, 325 psl.).

► **Prieš pradėdami montuoti, reguliuoti ar išmontuoti suktuvo galvutę įsitikinkite, kad sukimosi krypties perjungiklis nustatytas į vidurinę padėtį (jungimo blokvimas) arba iš elektrinio įrankio buvo išimtas akumulatorius.**

Tvirtai laikykite elektrinį įrankį, uždėję veržliaraktį 6 ant kampinės galvutės jungės briaunų 5, skirtų raktui uždėti.

► **Niekada neįtvirtinkite prietaiso korpuso pusmovėse!**

Įstatykite kampinę suktuvo galvutę 3 norimoje padėtyje ant jungės ir tvirtai užsukite gaubiamąją veržlę, uždėję veržliaraktį 4 ant briaunų, skirtų raktui uždėti 19.

Sukdami prilaikykite veržliaraktį 6, uždėtu ant kampinės galvutės jungės.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Naudojant šiuos pramoninius akumulatorinius kampinius suktuvus pirmiausia reikia uždėti tinkamą plokščiąją pavarą. Prekybos vietose galima įsigyti įvairių plokščiųjų pavarų. Kokios reikia plokščiosios pavaros, pasiteiraukite specializuotos prekybos atstovo.

► **Laikykites plokščiosios pavaros montavimo nuorodų.**

ANGLE EXACT 25 – 200 | 30 – 300

Šie pramoniniai akumulatoriniai kampiniai suktuvai gali būti naudojami tik su kampine suktuvo galvute 0 607 451 618.

Pakabinimo įtaisas

Naudodamiesi pakabinimo lankeliu 8 elektrinį įrankį galite pakabinti ant pakabinimo įtaiso.

Pakabinimo lankelį 8 uždėkite ant elektrinio įrankio taip, kad jis įsistatytų į išpjovą 15.

- **Periodiškai patikrinkite pakabinimo lankelio ir pakabinimo įtaiso kablo būklę.**

Įkrovimo procesas

Nuoroda: krovikliai ir akumulatoriai į tiekiamą komplektą neįeina.

Pavaizduotas kištukas gali skirtis nuo kai kurių elektrinių įrankių kištuko.

- **Patikrinkite, ar kroviklis ir akumulatorius tinkami naudoti jūsų šalies reikalavimus atitinkančiame elektros tinkle.**

Kroviklis AL 2450 DV (žr. pav. A)

Įjunkite kroviklio **21** kištuką **22** į elektros tinklą ir akumulatorių **11** tinkama padėtimi įstatykite į kroviklio lizdą.

- **Įstatydami ar išimdami akumuliatorių nenaudokite jėgos.** Akumulatoriai su APT įstatomuju galu (**Akku Pack Top**) yra sukonstruoti taip, kad juos į elektrinį įrankį arba kroviklį būtų galima įdėti tik tinkama padėtimi.

Žalias šviesadiodis indikatorius **23** pradeda mirksėti. Jis rodo, kad teka įkrovimo srovė. Įkrovimo procesas automatiškai nutraukiamas, kai akumulatorius visiškai įkraunamas.

Jei žalias šviesadiodis indikatorius nebemirksi, bet dega tolygiai, vadinasi įkrovimo procesas yra baigtas.

Pasigirsta apie 2 sekundes trunkantis garsinis signalas, kuris praneša apie visišką akumulatoriaus įkrovimą.

Nuolat degantis raudonas šviesadiodis indikatorius **24** praneša, kad įkrovimas vyksta mažesne įkrovimo srove.

Jei raudonas šviesadiodis indikatorius mirksi, vadinasi įkrovimo procesas vykti negali.

Gedimas – Priežastis ir pašalinimas

Priežastis	Pašalinimas
Šviesadiodžiai indikatoriai nedega	
Neįkištas (netinkamai įkištas) kroviklio kištukas	Kištuką tinkamai įkiškite į kištukinį lizdą
Pažeistas kištukinis lizdas, maitinimo laidas arba kroviklis	Patikrinkite maitinimo įtampą, jei reikia, dėl kroviklio patikrinimo kreipkitės į Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuves
Nevyksta įkrovimo procesas	
Akumulatoriaus temperatūra nėra leistiname temperatūros intervale	Palaukite, kol akumulatorius atvės arba įšils iki leistos temperatūros intervalo nuo 0 °C (32 °F) iki 45 °C (113 °F)
Nešvarūs akumulatoriaus kontaktai	Nuvalykite akumulatoriaus kontaktus (pvz., daug kartų įstatykite ir išimkite akumuliatorių), jei reikia, akumuliatorių pakeiskite
Akumulatorius pažeistas	Akumuliatorių pakeiskite
Akumulatorius neįstatytas (netinkamai įstatytas)	Akumuliatorių tinkamai įstatykite į kroviklio lizdą

Įtampas lygintuvas (žr. pav. B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Nuoroda: Pramoniniai akumulatoriniai kampiniai suktuvai gali būti naudojami ne tik su akumulatoriumi, bet ir su įtampas lygintuvu.

Pavaizduotas kištukas gali skirtis nuo kai kurių elektrinių įrankių kištuko.

- **Patikrinkite, ar įtampas lygintuvas tinkamas naudoti jūsų šalies reikalavimus atitinkančiame elektros tinkle.**

Be įtampas lygintuvo 4EXACT ir tinkamo maitinimo laido jums reikia įtampas adapterio, kurio nominalioji įtampa būtų tokia pati kaip ir suktuvo.

- **Įtampas lygintuvo įtampa (šviesadiodis indikatorius) turi sutapti su suktuvo įtampa.** Įtampas lygintuvas skirtas tik EXACT, ANGLE EXACT ir BT-EXACT serijos Bosch akumulatoriniams suktuvams, kurių įtampa nuo 9,6 V iki 14,4 V. Naudojant kitaip iškyla gaisro ir sproginimo pavojus.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Šių pramoninių akumulatorinių suktuvų negalima naudoti su įtampas lygintuvu.

Prijungimas prie elektros tinklo

Nuoroda: prašome atkreipti dėmesį į tai, kad į tiekiamą elektrinį įrankį nėra įstatytas nei akumulatorius, nei įtampas adapteris.

- **Niekada nelaikykite akumuliatorių akumulatoriniuose įrankiuose.** Akumulatoriai ilgiau veikia ir geriau įkraunami, jei laikomi atskirai. Nepamirškite, kad ilgesnį laiką nenaudotą akumuliatorių prieš naudojimą reikia visiškai įkrauti.

Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš įdėdami akumuliatorių į elektrinį įrankį specialiu krovikliu jį įkraukite. Tikslų įkrovimo proceso aprašymą rasite kroviklio naudojimo instrukcijoje ir šios instrukcijos nuorodose (žr. „Įkrovimo procesas“, 327 psl.).

Akumulatorius yra su NTC temperatūros kontrolės įtaisu, kuris leidžia įkrauti tik tada, kai temperatūra yra nuo 0 °C (+32 °F) iki 45 °C (+113 °F). Todėl labai pailgėja akumulatoriaus eksploatavimo laikas. Tinkamai naudojamą akumuliatorių galima įkrauti iki 3 000 kartų.

Naujas arba ilgą laiką nenaudotas akumulatorius visą galingumą išvystys tik po maždaug 5 įkrovimo – iškrovimo ciklų.

Akumulatorius reikia įkrauti tik tada, kai elektrinio įrankio šviesadiodis indikatorius „Akumulatoriaus įkrovos būklė“ dega raudonai.

Akumulatoriaus įdėjimas ir išėmimas

Paspauskite sukimosi krypties perjungiklį **14** į vidurinę padėtį. Atlikus šį veiksmą įjungimo-išjungimo jungiklis **13** užblokuojamas padėtyje „išjungta“, todėl elektrinis įrankis yra apsaugomas nuo netikėto įjungimo.

Stumkite įkrautą akumuliatorių **11** į elektrinio įrankio rankeną.

Stebėkite, kad akumuliatorių įstatytumėte tinkama padėtimi, o taip pat turite jausti, kad akumulatoriaus fiksavimo klavišai **12** įsistato į elektrinio įrankio rankeną.

328 | Lietuviškai

► **Įstatydami ar išimdami akumuliatorių nenaudokite jėgos.** Akumulatoriai su APT įstatomuoju galu (**Akku Pack Top**) yra sukonstruoti taip, kad juos į elektrinį įrankį arba kroviklį būtų galima įdėti tik tinkama padėtimi.

Norėdami akumuliatorių **11** išimti, abejuose pusėse paspauskite akumulatoriaus fiksavimo klavišus **12** ir išimkite akumuliatorių iš rankenos, traukdami jį žemyn.

Įtampos adapterio įdėjimas ir išėmimas (žr. pav. C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Pasirinkite pagal jūsų elektrinio įrankio nominaliąją įtampą tinkamą įtampos adapterį.

Priklausomai nuo įtampos skiriasi įtampos adapterių D-Sub kištukų **26** korpusų spalvos. D-Sub kištuko, skirto 9,6-V įtampai, korpuso spalva yra šviesiai mėlyna, o 14,4-V įtampai skirto kištuko – juoda.

► **Adapterio korpusą 28 į pramoninį akumuliatorinį sukutuvą galima įdėti ar iš jo išimti tik tada, kai išjungtas įtampos lygintuvas arba ištrauktas įtampos lygintuvo kištukas 26.**

Paspauskite sukimosi krypties perjungiklį **14** į vidurinę padėtį. Atlikus šį veiksmą įjungimo-išjungimo jungiklis **13** užblokuojamas padėtyje „išjungta“, todėl elektrinis įrankis yra apsaugomas nuo netikėto įjungimo.

Tada stumkite adapterio korpusą **28** į elektrinio įrankio rankeną. Stebėkite, kad adapterio korpusą įstatytumėte tinkama padėtimi, o taip pat turite jausti, kad fiksavimo klavišai **12** įsistato į elektrinio įrankio rankeną.

Jūsų elektriniam įrankiui tinkamo įtampos adapterio kištuką **26** įstatykite į jungiamąjį lizdą **25**. Tvirtai prisukite kištuką **26** jungiamajame lizde **25**, t. y. abu varžtus **27** užveržkite ranka.

Norėdami įtampos adapterį išimti, atlaisvinkite abu varžtus **27**, esančius ant išjungto įtampos lygintuvo kištuko **26** ir ištraukite kištuką iš jungiamojo lizdo **25**.

Tada paspauskite abu fiksavimo klavišus **12** ir traukite adapterio korpusą **28** iš elektrinio įrankio rankenos.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Šių pramoninių akumuliatorinių sukutuvų negalima naudoti su įtampos lygintuvu.

Darbo įrankio keitimas, kai sukutuvo galvutė yra su greitojo keitimo griebtuvu (žr. pav. D)

► **Įstatydami darbo įrankį atkreipkite dėmesį, kad darbo įrankis būtų tvirtai įstatytas į įrankių įtvarą.** Jeigu darbo įrankis įstatytas netinkamai, jis gali atsijungti ir tapti nevaldomas.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 – 900

Šiems pramoniniams akumuliatoriniams kampiniams sukutuvams galima įsigyti tiesią sukutuvo galvutę su 1/4" greitojo keitimo griebtuvu (gaminio numeris 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Šiems pramoniniams akumuliatoriniams kampiniams sukutuvams galima įsigyti kampinę sukutuvo galvutę su 1/4" greitojo keitimo griebtuvu (gaminio numeris 0 607 452 630).

Darbo įrankio įdėjimas

Traukite greitojo keitimo griebtuvą **29** į priekį. Įstatykite darbo įrankį **1** į įrankių įtvarą **2** ir greitojo keitimo griebtuvą vėl atleiskite.

Naudokite tik tokius darbo įrankius, kurių įstatomasis galas yra tinkamas (1/4" šešiabriaunis).

Nebandykite į šį greitojo keitimo griebtuvą įstatyti grąžtą.

Pramoniniai akumuliatoriniai kampiniai sukutuvai su atjungimo sankaba nėra skirti gręžti. Sankaba gali išjungti automatiškai ir be įspėjimo. Jei sankabai išsijungus gręšite toliau, elektrinis įrankis, kol atjungimo sankaba vėl įsijungs, gali iškristi jums iš rankų.

Darbo įrankio išėmimas

Traukite greitojo keitimo griebtuvą **29** į priekį. Išimkite darbo įrankį **1** iš įrankių įtvaro **2** ir greitojo keitimo griebtuvą vėl atleiskite.

Įrankio keitimas, kai sukutuvo galvutė yra su išoriniu keturbriauniu

► **Įstatydami darbo įrankį atkreipkite dėmesį, kad darbo įrankis būtų tvirtai įstatytas į įrankių įtvarą.** Jeigu darbo įrankis įstatytas netinkamai, jis gali atsijungti ir tapti nevaldomas.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 | 10 – 650 | 14 – 420 | 15

Šiems pramoniniams akumuliatoriniams kampiniams sukutuvams galima įsigyti kampinę sukutuvo galvutę su 1/4" keturbriauniu (gaminio numeris 0 607 453 617) bei kampinę sukutuvo galvutę su 3/8" keturbriauniu (gaminio numeris 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 | 17 | 23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Šiems pramoniniams akumuliatoriniams kampiniams sukutuvams galima įsigyti kampinę sukutuvo galvutę su 3/8" keturbriauniu (gaminio numeris 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Šie pramoniniai akumuliatoriniai kampiniai sukutuvai tiekiami su kampine sukutuvo galvute su 3/8" keturbriauniu.

Darbo įrankio įdėjimas

Paspauskite kaištį, esantį įrankio griebtuve **2**, panaudodami, pvz., siaurą atsuktuvą, į vidų ir užstumkite darbo įrankį **1** ant keturkampio. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kaištis įeity į darbo įrankio išdrožą.

Darbo įrankio išėmimas

Paspauskite kaištį, esantį darbo įrankio **1** išdrožoje, vidun ir nuimkite darbo įrankį, traukdami jį nuo įrankio griebtuvo **2**.

Įrankio keitimas, kai suktuvo galvutė yra su vidiniu šešiabriauniu (žr. pav. E)

► Įstatydami darbo įrankį atkreipkite dėmesį, kad darbo įrankis būtų tvirtai įstatytas į įrankių įtvarą. Jeigu darbo įrankis įstatytas netinkamai, jis gali atsijungti ir tapti nevaldomas.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

Šiems pramoniniams akumulatoriniams kampiniams suktuvams galima įsigyti kampinę suktuvo galvutę su 1/4" vidiniu šešiabriauniu (gaminio numeris 0 607 453 618).

Darbo įrankio įdėjimas

Stumkite darbo įrankį **1** į įrankių įtvaro **2** vidinį šešiabraunį, kol pajusite, kad užsifiksavo.

Darbo įrankio išėmimas

Traukite darbo įrankį **1** iš įrankių įtvaro **2**, jei būtina, naudokite replėmis.

Naudojimas



Dirbkite su asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir visada užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius batus, apsauginį šalną ar klausos apsaugos priemones, priklausomai nuo elektrinio įrankio ir jo naudojimo pobūdžio, sumažėja rizika susižeisti.

Paruošimas naudoti

Jei norite įjungti elektrinį įrankį, pirmiausia sukimo krypties perjungikliu **14** nustatykite sukimosi kryptį: elektrinis įrankis įsijungia tik tada, kai sukimosi krypties perjungiklis **14** nėra vidurinėje padėtyje (įjungimo blokatorius).

Sukimosi krypties keitimas (žr. pav. F)

Dešininis sukimasis: norėdami įsukti varžtus, spauskite sukimosi krypties perjungiklį **14** į kairę iki atramos.

Kairinis sukimasis: norėdami atlaisvinti arba išsukti varžtus, perstumkite sukimosi krypties perjungiklį **14** į dešinę iki atramos.

► **Sukimosi krypties perjungiklį 14 stumkite tik tada, kai prietaiso besisukančios dalys yra visiškai sustojusios.**

Šviesadiodės darbinės lemputės įjungimas

Darbinė lemputė **18** apšviečia sukimo vietą, kai yra nepalankios apšvietimo sąlygos. Darbinę lemputę **18** galite įjungti paspaudę įjungimo-išjungimo jungiklį **13**. Jei įjungimo-išjungimo jungiklį paspausite stipriau, elektrinis įrankis įsijungs, o darbinė lemputė ir toliau švies.

► **Nežiūrėkite tiesiogiai į darbinės lemputės šviesą, nes ji gali apakinti.**

Įjungimas ir išjungimas



Šie suktuvai turi priklausomai nuo sukimo momento įsijungiančią **atjungimo sankabą**, kurią galima reguliuoti nurodytame diapazone. Atjungimo sankaba įsijungia tuo metu, kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas.

Nuoroda: jei suktuvą naudojate su įtampos adapteriu, pirmiausia turite įjungti įtampos lygintuvą.

Norėdami elektrinį įrankį **įjungti**, spauskite įjungimo-išjungimo jungiklį **13** iki atramos.

Elektrinis įrankis **įsijungia automatiškai**, kai tik pasiekiamas nustatytas sukimo momentas.

► **Jeigu įjungimo-išjungimo jungiklis 13 atleidžiamas per anksti, tai nustatytas sukimo momentas nepasiekiamas.**

Kad tausotumėte energiją, elektrinį įrankį įjunkite tik tada, kai naudosite.

Darbo patarimai

► **Prieš atliekant elektrinio įrankio aptarnavimo darbus (pvz., techninę priežiūrą, keičiant darbo įrankius ir t.t.), o taip pat jį transportuojant ir sandėliuojant, būtinai nustatyti sukimosi krypties perjungiklį į vidurinę padėtį.** Išskyla pavojus susižeisti netyčia nuspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį ir elektriniam įrankiui ėmus veikti.

► **Ant veržlės uždėkite ar į varžtą įremkite tik išjungtą prietaisą.** Besisukantys darbo įrankiai gali nuslysti.

Sukimo momento nustatymas (žr. pav. G – I)

Sukimo momentas priklauso nuo iš anksto nustatyto atjungimo sankabos spyruoklės įtempimo. Atjungimo sankaba įsijungia tiek sukimosi dešinėn, tiek ir sukimosi kairėn metu, kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas.

Reikiamam sukimo momentui nustatyti naudokite tik kartu tiekiamą reguliavimo įrankį **30**.

Visiškai pastumkite elektrinio įrankio jungiklį **7** atgal.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

Įstatykite šešiabraunį raktą **31** į darbo įrankį **1** ir lėtai jį sukite. Kai korpuso angoje matysis mažas sankabos išsikišimas (reguliavimo veržlė **32**), įstatykite į šią veržlę reguliavimo įrankį **30** ir pasukite įrankį.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Laikykitės informacijos, skirtos įsigyti plokščiajai pavarai, arba teiraukitės specializuotos prekybos atstovo.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Veržliarakčiu lėtai sukite įrankio griebtuvą **2**.

Kai korpuso angoje matysis mažas sankabos išsikišimas (reguliavimo veržlė **32**), įstatykite į šią veržlę reguliavimo įrankį **30** ir pasukite įrankį.

Sukant pagal laikrodžio rodyklę, nustatomas didesnis sukimo momentas, sukant prieš laikrodžio rodyklę, nustatomas mažesnis sukimo momentas.

Ištraukite reguliavimo įrankį **30**. Jungiklį **7** vėl pastumkite į priekį, kad apsaugotumėte sankabą nuo nešvarumų.

Nuoroda: reikiamas sukimo momentas priklauso nuo srieginės jungties tipo ir geriausiai pasirenkamas praktinių bandymų būdu. Patikrinkite bandomą srieginę jungtį dinamometriiniu raktu.

330 | Lietuviškai

- **Nustatykite sukimo momentą tik nurodytame galingumo diapazone, nes priešingu atveju atjungimo sankaba neįsijungs.**

Sukimo momento nustatymo pažymėjimas

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

Naudojant šiuos pramoninius akumulatorinius kampinius suktuvus pirmiausia reikia nuimti kampinę suktuvo galvutę (žr. „Kampinės suktuvo galvutės perstatymas ir išėmimas“, 330 psl.).

Tada galite pažymėti sukimo momentą, kaip aprašyta toliau.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 – 200 | 29CF |
30 | 30 – 300

Norėdami pažymėti individualiai nustatytą sukimo momentą, žymėjimo žiedą **17** galite pakeisti kitos spalvos žymėjimo žiedu.

Pvz., jei naudojate EXACT elektrinius įrankius su 4,5 Nm sukimo momentu, savo sukimo momentui žymėti galite uždėti raudonus žymėjimo žiedus. Jei norite naudoti kitus EXACT elektrinius įrankius kitos rūšies montavimo darbams atlikti, kai sukimo momentas nustatytas 7,5 Nm, galite uždėti kitos spalvos žymėjimo žiedą (juodą, mėlyną, žalią arba geltoną), kad pažymėtumėte šios srities sukimo momentą. Įvairių spalvų žymėjimo žiedai yra pagalba montuotojams, kad jie galėtų greičiau atpažinti, koks sukimo momentas nustatytas elektriniame įrankyje.

Paspauskite žymėjimo žiedą **17** plonu atsuktuvu, mentele ar kt.

Elektrinį įrankį visada naudokite su žymėjimo žiedu, kad būtų mėtė įsitikinę, jog korpusas yra apsaugotas nuo dulkių ir teršalų.

Šviesadiodis indikatorius**Akumulatoriaus įkrovos būklės indikatorius**

Jei akumuliatorių **11** reikia įkrauti, šviesadiodis indikatorius **10** mirksi žaliai ir pasigirsta garsinis signalas. Tada galima atlikti tik 6 – 8 sukimo operacijas.

Jei šviesadiodis indikatorius dega raudonai, įkrovos nebeužtenka nei vienai sukimo operacijai arba elektrinis įrankis buvo veikiamas per didelę apkrovą. Elektrinio įrankio įjungti nebegalima. Įjungimo blokatorius lieka įjungtas, kol akumuliatorių neištraukiamas iš elektrinio įrankio ir neįdedamas įkrautas akumuliatorius.

Jei dirbate su įtampos adapteriu, raudonas šviesadiodis indikatorius **10** praneša apie per didelę apkrovą.

Jei šviesadiodis indikatorius **10** mirksi raudonai, vadinasi elektrinis įrankis perkaito ir neveikia. Prieš vėl įjungdami elektrinį įrankį palaukite, kol, praėjus šiek tiek laiko, indikatorius nustos mirksėti.

Jei po kiekvieno įkrovimo elektrinio įrankio veikimo laikas žymiai sutrumpėja, vadinasi akumuliatorių reikia pakeisti. Susidėvėjusius akumuliatorius šalinkite laikydamiesi jūsų šalyje galiojančių Atliekų šalinimo taisyklių.

**Sukimo šviesadiodis indikatorius**

Pasiekus nustatytą sukimo momentą įsijungia atjungimo sankaba. Šviesadiodis indikatorius **9** dega žaliai.

Jei nustatytas sukimo momentas nebuvo pasiektas, šviesadiodis indikatorius **9** dega raudonai ir pasigirsta garsinis signalas. Sukimo operaciją reikia pakartoti.

Apsauga nuo pakartotinio įjungimo

Jei sukant srieginę jungtį įsijungia atjungimo sankaba, variklis išsijungia. Vėl įjungti bus galima tik po 0,7 sekundžių pertraukos. Tokiu būdu per neapsižiūrėjimą neužversite jau tvirtai įsuktos srieginės jungties.

Kampinės suktuvo galvutės perstatymas

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 – 900 | 8 |
10 – 650 | 14 – 420 | 15 | 17 |
23 | 25 – 200 | 30 | 30 – 300

Kampinę suktuvo galvutę **3** galite nustatyti vienoje iš aštuonių padėčių.

Tvirtai laikykite elektrinį įrankį, uždėję veržliaraktį **6** ant kampinės galvutės jungės briaunų **5**, skirtų raktui uždėti.

► Niekada neįtvirtinkite prietaiso korpuso pusmėve!

Uždėję veržliaraktį **4** ant briaunų raktui uždėti **19**, atlaisvinkite gaubiamąją veržlę. Pasukite kampinę suktuvo galvutę **3** 45° laipsnių kampą į norimą padėtį ir tvirtai užsukite gaubiamąją veržlę, uždėję veržliaraktį **4** ant briaunų, skirtų raktui uždėti **19**.

Sukdami prilaikykite veržliaraktį **6**, uždėtu ant kampinės galvutės jungės.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Laikykites informacijos, skirtos įsigyti plokščiajai pavarai, arba teiraukitės specializuotos prekybos atstovo.

Kampinės suktuvo galvutės perstatymas ir išėmimas (žr. pav. J)

ANGLE EXACT 25 – 250 | 30 – 380 | 40 – 280 |
50 – 210 | 60 – 170

Kampinę suktuvo galvutę **3** su įrankių įtvaru **2** tolygiai galima reguliuoti 360° kampų.

Atleiskite antveržlę **20**, įstatę į antveržlės skylę tinkamą įrankį ir sukdami rodyklės kryptimi **a** (kairysis sriegis).

Sukite kampinę suktuvo galvutę **3** rodyklės kryptimi **b**, tol, kol pasieksite pageidaujama darbinį kampą, tačiau ne daugiau kaip 360° kampų.

Užfiksuokite kampinę suktuvo galvutę **3** šioje pozicijoje, t. y. sukite antveržlę **20** rodyklės kryptimi **c** link kampinės suktuvo galvutės. Antveržlę **20** vėl užveržkite maks. 50 Nm sukimo momentu.

Galima nuimti ir visą kampinę suktuvo galvutę **3**, jei žymėjimo žiedą **17** norite pakeisti kitos spalvos žymėjimo žiedu arba jei norite pareguliuoti darbinę lempuotę. Prieš pradėdami reguliuoti kampinę suktuvo galvutę, pirmiausia į norimą padėtį nustatykite darbinę lempuotę (žr. „Šviesadiodės darbinės lempuotės reguliavimas“, 331 psl.).

Atleiskite antveržlę **20**, įstatę į antveržlės skylę tinkamą įrankį ir sukdami rodyklės kryptimi **a** (kairysis sriegis).

Sukite kampinę suktuvo galvutę **3** rodyklės kryptimi **b**, kol galėsite ją išimti.

Sukite antveržlę **20** rodyklės kryptimi **a** nuo variklio korpuso **33**.

Dabar galite pakeisti žymėjimo žiedą ar pareguliuoti darbinę lemputę.

- Sukite antveržlę **20** rodyklės **c** kryptimi ant variklio korpuso **33** ir sukite kampinę suktuvo galvutę priešinga rodyklei **b** kryptimi.
- Užfiksukite kampinę suktuvo galvutę, t. y. sukite antveržlę **20** rodyklės **c** kryptimi.
- Užveržkite antveržlę **20** apie 50 Nm užveržimo momentu.

Šviesadiodės darbinės lemputės reguliavimas (žr. pav. K)

ANGLE EXACT 25–250 | 30–380 | 40–280 | 50–210 | 60–170

Naudojant šiuos pramoninius akumuliatorinius kampinius suktuvus pirmiausia reikia nuimti kampinę suktuvo galvutę (žr. „Kampinės suktuvo galvutės perstatymas ir išėmimas“, 330 psl.).

Darbinę lemputę reguliuokite, kaip aprašyta žemiau.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7–900 | 8 | 10–650 | 14–420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25–200 | 29CF | 30 | 30–300

Paspauskite žymėjimo žiedą **17** plonu atsuktuvu, mentele ar kt.

Stumkite spyruoklinį fiksuojamą žiedą **34** spyruoklinio fiksuojamo žiedo replėmis atgal ant korpuso.

Dabar abi šviesos diodo laikiklio **16** dalis, kurios gaubia šviesadiodę darbinę lemputę **18**, galima nustatyti į norimą padėtį. Saugokite, kad nepažeistumėte šviesadiodės darbinės lemputės laido ir stumkite jį nesulenkdami į specialią korpuso pusmėvėse esančią ertmę **35**. Šviesadiodę darbinę lemputę **18** vėl apgaubkite abiem šviesos diodo laikiklio **16** korpuso pusmėvėmis.

Spyruoklinį fiksuojamą žiedą **34** ir žymėjimo žiedą **17** vėl įspauskite atgal į pirminę padėtį.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- **Prieš atliekant elektrinio įrankio aptarnavimo darbus (pvz., techninę priežiūrą, keičiant darbo įrankius ir t. t.), o taip pat jį transportuojant ir sandėliuojant, būtina nustatyti sukimosi krypties perjungiklį į vidurinę padėtį.** Iškyla pavojus susižeisti netyčia nuspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį ir elektriniam įrankiui ėmus veikti.
- **Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir ventiliacines angas jo korpuse, tuomet galėsite dirbti kokybiškai ir saugiai.**

Jei akumuliatorius nebeveikia, prašome kreiptis į Bosch įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Elektrinio įrankio tepimas



Tepimo medžiaga:

Specialus pavarų tepalas (225 ml)
Gaminio numeris 3 605 430 009
Tepalas su molibdenu
Variklių alyva SAE 10/SAE 20

Po pirmųjų 150 darbo valandų išvalykite pavarą švelniai veikiančiu tirpiklio tirpalu. Vykdykite tirpiklio gamintojo pateiktus naudojimo ir šalinimo nurodymus. Po to sutepkite pavarą specialiu Bosch tepalu, skirtu pavaroms tepti. Po pirmojo išvalymo kartokite šią išvalymo procedūrą kas 300 darbo valandų.

Tepkite alyva judančias atjungimo sankabos detales po 100 000 sukimo operacijų keliais variklio alyvos SAE 10/SAE 20 lašais. Tepkite slystančias ir riedančias detales tepalu, kurio sudėtyje yra molibdenu. Tuo pačiu patikrinkite, ar sankaba nesusiėvėjusi, siekiant užtikrinti nustatyto sukimo momento kartotinumą ir tikslumą. Po to iš naujo nustatykite atjungimo sankabos sukimo momentą.

- **Dėl techninės priežiūros ir remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.** Taip bus užtikrinama, jog elektrinis įrankis išliks saugus.

Įgaliota Bosch klientų aptarnavimo įmonė greitai ir patikimai atlieka techninės priežiūros ir remonto darbus.

Tepimo ir valymo medžiagas šalinkite aplinkai nekenksmingu būdu. Vykdykite įstatymų reikalavimus.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Robert Bosch GmbH atsako už šio gaminio pateikimą pagal sutartį, kuriai galioja įstatymų ir specifinės šalies nuostatos. Jeigu turite pretenzijų dėl pateikto produkto, prašome kreiptis:

Faksas: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti dešimtženklį gaminio užsakymo numerį.

Šalinimas

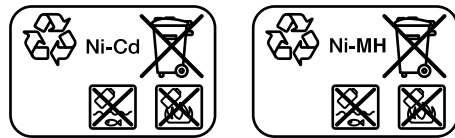
Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo būti atitinkamai perdirbti.



Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

332 | 日本語

Akumulatoriai ir baterijos

**Ni-Cd:** nikelio ir kadmio akumulatoriai

Dėmesio: šiuose akumulatoriuose yra labai nuodingo sunkiojo metalo kadmio.

Ni-MH: nikelio ir metalo hidrido akumulatoriai

Nemeskite akumuliatorių ir baterijų į buitinių atliekų konteinerius, ugnį ar vandenį. Akumulatoriai ir baterijos turi būti surenkamos ir perdirbamos arba šalinamos nekenkiant aplinkai.

Tik ES šalims:

Susidėveję akumulatoriai ir akumulatoriai su defektais turi būti perdirbti pagal Direktyvos 2006/66/EB reikalavimus.

Galimi pakeitimai.

日本語

安全上のご注意

電動工具の使用にあたっての安全上のご注意

警告 安全上の注意と指示をすべてよくお読みください。安全上の注意と指示事項を厳守しないと、感電、火災、けが等の事故発生の恐れがあります。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

本書で使用する用語「電動工具」とは、お手持ちの電動工具（電源コード使用）およびバッテリー工具（コードレス）を指します。

作業場の安全

- ▶ 作業場は、いつもきれいに保ち、十分に明るくしてください。ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- ▶ 爆発の危険性のある環境（可燃性液体、ガスおよび粉塵のある場所）では電動工具を使用しないでください。電動工具から火花が散り、粉塵や蒸気に引火する恐れがあります。
- ▶ 電動工具のご使用中は、子供や無関係者を近づけないでください。無関係者により気がそらされると、工具に対するコントロールを失ってしまう恐れがあります。

電気の安全について

- ▶ 電動工具の接続用プラグがコンセントに適していることを確認してください。プラグは絶対に改造

しないでください。アースされた電動工具とアダプタープラグを併用しないでください。プラグを改造したりコンセントが不適合であったりすると感電の危険性を高めます。

- ▶ アースされているものに身体を接触させないようにしてください（パイプ、暖房器具、電磁コンロ、冷蔵庫など）。身体に電流が流れ、感電の危険性を高めます。
- ▶ 電動工具を雨中およびぬれた場所で保管・使用しないでください。電気工具内に水分が浸入し、感電の危険性を高めます。
- ▶ コードを乱暴に扱わないでください。コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。コードを熱、油、角のどがった所や電動工具の可動部分に近づけないでください。コードが破損していたり、絡み合っていたりすると感電の危険性を高めます。
- ▶ 電動工具を屋外で使用する際には、屋外使用に合った延長コードを使用してください。延長コードが屋外使用に合っていないと、感電の危険性を高めます。
- ▶ 湿度の高い環境でやむをえず電動工具を使用する場合には、漏電遮断器を併用してください。漏電遮断器の使用により、感電のリスクを低下させることができます。

作業者の安全

- ▶ 油断しないで十分注意して作業を行ってください。疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- ▶ 各自に適した保護具および保護めがねを常時着用してください。けがに備え、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、防滑性安全靴、ヘルメット、耳栓などの作業保護具を使用してください。
- ▶ 不意な始動は避けてください。電動工具のスイッチが切れていることを必ず確認してから、電動工具やバッテリーの電源接続や運搬をおこなってください。オン/オフスイッチに指を掛けて電動工具を運んだり、電動工具のスイッチが入った状態で電源接続をおこなったりすると、事故の原因となる恐れがあります。
- ▶ 電動工具のスイッチを入れる前に、必ず調節キーやレンチを取り外してください。調節キーやレンチが本機の回転部に装着されたままでは、けがの原因となる恐れがあります。
- ▶ 無理な姿勢で作業をしないでください。足元を安定させ、常にバランスを保つようにしてください。

い。これにより、電動工具が不意の異常状況に陥った場合にも適切な対応が可能となります。

- ▶ **きちんとした服装で作業してください。だぶだぶの衣服や装身具は着用しないでください。髪、衣服、手袋を本機の可動部に近づけないでください。だぶだぶの衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れがあります。**
- ▶ **集塵装置の接続ができるものは接続して適切に使用してください。集塵装置を使用することにより、粉塵公害を防ぎます。**

電動工具の慎重な取り扱いおよび使用について

- ▶ **無理のある装置の使用を避けてください。用途に適した電動工具を使用してください。適切な電動工具の使用により、効率よく、スムーズかつ安全な作業がおこなえます。**
- ▶ **損傷した部品がないか点検してください。スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険ですので、必ず修理が必要です。**
- ▶ **ツール設定や付属品交換などの作業をおこなう前、またはツールを保管する際には、電動工具の電源プラグを電源コンセントから抜き、バッテリーが装備されている場合にはバッテリーを取り外してください。このような安全措置をとることで、電動工具の不意の始動を防げます。**
- ▶ **電動工具をご使用にならない場合には、子供の手の届かない場所に保管してください。本機の使用に関する知識のない方、本説明書をお読みでない方による本機のご使用はお避けください。未経験者による電動工具の使用は危険です。**
- ▶ **電動工具は、注意深く手入れをしてください。可動部分が正常に作動し、引っ掛かりがないこと、電動工具の運転に影響を及ぼす部品が折損・破損していないかを確認してください。部品が破損している場合は、装置使用前に修理を依頼してください。発生事故の多くは保守管理の不十分な電動工具が原因となっています。**
- ▶ **切削ツールは切れの良い、きれいな状態を維持できるように管理してください。手入れのゆきとどいた切れの良い切削ツールの使用により、作業が簡単かつスムーズになります。**
- ▶ **本説明書の指示に従った電動工具、アクセサリ、先端工具を使用してください。この際、作業環境および用途に関してもよくご注意ください。指定された用途以外に電動工具を使用しないでください。**

充電工具の慎重な取扱いおよび使用

- ▶ **メーカーが推奨する充電器のみを用いてバッテリーの充電をおこなってください。特定のバッテリーの充電を目的に製造された充電器で他のバッ**

テリーを充電すると、火災の原因となることがあります。

- ▶ **それぞれの電動工具への使用を指定されたバッテリーのみを使用してください。他のバッテリーを使用すると、けがや火災の原因となることがあります。**
- ▶ **不要となったバッテリーがクリップ・硬貨・鍵・クギ・ネジなどと接触するとショートが生じる可能性があります。このため、これらの金属物から離れた場所に保管してください。バッテリーが接触するとショートが生じ、火傷や火災の原因となることがあります。**
- ▶ **不適切な使用方法をとると、バッテリーから液体が漏れ出ることがあります。これらの液体に触れないでください。液体に接触した場合には、水で洗ってください。液体が目に入ったら水で洗うとともに医師の治療を受けてください。バッテリーから漏れ出した液体は肌に刺激を与えたり火傷の原因となったりすることがあります。**

サービス

- ▶ **電動工具の修理は必ず認定サービスマンにお申し付けください。また、必ずポッシュ純正部品を使用してください。これによりツールの安全性維持が確実におこなわれます。**

産業用バッテリーアングルスクリュードライバーに関する安全上の注意

- ▶ **作業する箇所に、電線管や水道管、ガス管など埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。ネジが電線に触れると、電動工具の金属部分を通じて感電する恐れがあります。**
- ▶ **埋設電線付近では、穴あけや切断、固定などの作業をおこなわないでください。やむおえず埋設電線付近で作業をおこなう場合には、この付近に供給されている電気システムのヒューズおよび保護用遮断器を切ってください。**
- ▶ **加工するものをしっかりと固定してください。加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手でバッテリー工具を使用できます。**
- ▶ **電動工具に何らかの作業をおこなう場合（メンテナンス、アクセサリ交換など）や持ち運び、保管の際には必ず切替スイッチを中立位置にしてください。オン/オフスイッチを不意に投入すると、けがをする危険があります。**
- ▶ **電動工具をしっかりと保持してください。ネジを締めたりゆるめたりした際に、急に高い反動トルクが発生する場合があります。**
- ▶ **磨耗のない正常な先端工具のみを使用してください。破損した先端工具をご使用になると、工具が**


334 | 日本語

折れて、けがや物的損傷の原因となる恐れがあります。

- ▶ **先端工具を装着する際には、先端工具を差込部にしっかりと固定させてください。**先端工具が差込部に十分に固定されていないと、先端工具がはずれてしまい、コントロールを失う恐れがあります。
- ▶ **長いネジを締める際に、ネジおよび先端工具の種類によっては先端工具がネジ頭から滑ってしまう恐れがありますので、ご注意ください。**長いネジは扱いが難しく、締め付けの際にネジ頭から先端工具がはずれると、けがをする恐れがあります。
- ▶ **電動工具のスイッチを入れる前に、設定中の回転方向を必ず確認してください。**締め付け回転への設定がされているにも関わらず、誤ってネジをゆるめようとすると、突然の反動で電動工具がコントロール不可能な状態に陥る恐れがあります。
- ▶ **本電動工具を穴あけドリルとして使用しないでください。**本電動工具にはカットアウトクラッチが装備されていますので、穴あけ作業には適していません。自動的にかつ警告なくクラッチが切れることがあります。

バッテリー

- ▶ **不意な始動は避けてください。**オン/オフスイッチが切られていることを確認してから、バッテリーを挿入してください。オン/オフスイッチに指を掛けて電源工具を運んだり、電源工具のスイッチが入った状態でバッテリーを挿入したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
- ▶ **バッテリーを分解しないでください。**ショートをおこす危険があります。

 **熱（長時間にわたる直射日光の照射等）、火、水、湿気からバッテリーを保護してください。**爆発の危険があります。

- ▶ **バッテリーがショートしないようにご注意ください。**爆発の危険があります。
- ▶ **過酷な使用環境および温度条件下では、バッテリー液体漏れが発生する恐れがあります。**バッテリー液体の漏れが発生した場合、バッテリーが皮膚や目と接触しないようご注意ください。バッテリー液体は腐食性が強く、皮膚に接触すると化学やけどをおこす恐れがあります。バッテリー液体が皮膚に接触した場合、直ちに石鹸および水で洗い流した後、レモン汁もしくは酢でさらに洗浄してください。バッテリー液体が目に入った場合、水で最低 10 分間洗い流した後、直ちに医者による処方を受けてください。
- ▶ **必ず純正のボッシュ製バッテリーを、お客様の製品の銘板に記載されている電圧で使用してください。**模造品、再生バッテリー、他社メーカーのバッテリーなど、純正品以外のバッテリーを使用

すると、バッテリーが爆発して、けがや物的損傷が生じる恐れがあります。

製品および性能について



安全上の注意と指示をすべてよくお読みください。安全上の注意と指示事項を厳守しないと、感電、火災、重傷等の事故発生の恐れがあります。

電動工具のイラストが表示された折り返しページを開いたままにし、本取扱説明書をお読みください。

用途

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 25-250 | 30 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

この電動工具は、記載中の寸法・性能を持つネジやナット、その他のスクリュー部品の締め付けおよびゆるめ作業に使用します。

本電動工具は穴あけドリルとしては使用できません。人身事故や物的損傷の発生を防ぐため、カットアウトクラッチ機能の装備された電動工具を穴あけ作業に使用しないでください。

本電動工具のライトは、電動工具のすぐ近くの作業領域を照らすためのもので、室内の照明には適していません。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

本電動工具は低速左回転を行いません。このため開口フラットドライブとの併用に適しています。パイプ管などの片側からだけしか手が届かない箇所での締め付け作業に適しています。

ねじのゆるめ作業には適していません。

本電動工具は穴あけドリルとしては使用できません。人身事故や物的損傷の発生を防ぐため、カットアウトクラッチ機能の装備された電動工具を穴あけ作業に使用しないでください。

本電動工具のライトは、電動工具のすぐ近くの作業領域を照らすためのもので、室内の照明には適していません。

構成図の内容

以下の番号はイラストページの電動工具構成図に一致しています。

- 1 先端工具（ソケットなど）
- 2 先端工具差込部
- 3 アングルヘッド
- 4 開口スパナ 開口径 27 mm
- 5 アングルヘッドフランジのスパナ面



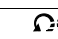
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 6 開口スパナ 開口径 22 mm | 22 電源プラグ |
| 7 トルク設定用スライド | 23 充電器上の LED 表示 (緑) |
| 8 吊りフック | 24 充電器上の LED 表示 (赤) |
| 9 LED ランプ ネジ締め | 25 4EXACT の電圧アダプター差込部 |
| 10 LED ランプ バッテリー充電容量 | 26 D-Sub 接続プラグ |
| 11 バッテリー (APT コンタクト付き) | 27 D-Sub 接続プラグのネジ |
| 12 バッテリーロック解除スイッチ | 28 電圧アダプター |
| 13 オン/オフスイッチ | 29 クイックチェンジチャック |
| 14 正転・逆転切り替えスイッチ | 30 調整ツール |
| 15 吊りフック用固定溝 | 31 六角キー |
| 16 LED ホルダー | 32 調整板 |
| 17 マーカーリング | 33 モーターハウジング |
| 18 作業用ライト | 34 スナップリング |
| 19 スリーブナットのスパナ面 | 35 ハウジングシェル内の空洞部 |
| 20 逆ネジナット | 36 グリップ (絶縁グリップ面) |
| 21 充電器 | 37 グリップ (絶縁グリップ面) |

イラストまたは本文中に記載されたアクセサリは標準付属品に含まれません。ご使用可能なアクセサリは全てアクセサリプログラムに記載されています。

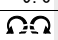
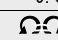
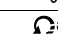
仕様


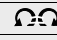
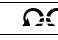

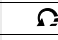
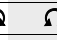
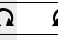
産業用バッテリーアングルスクリュードライバー ANGLE EXACT		2	3	6
部品番号 0 602 490 647	... 656	... 652
ハード / ソフトジョイントの最大トルク (ISO 5393 準拠)	Nm	2/2	3/3	6/6
空送り速度 n_0	rpm	110	420	650
定格電圧	V	9.6	9.6	9.6
回転方向				
重量 (EPTA-Procedure 01:2014 準拠)	kg	1.0	1.0	1.0
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20
産業用バッテリーアングルスクリュードライバー ANGLE EXACT		7	8	15
部品番号 0 602 490 669	... 651	... 650
ハード / ソフトジョイントの最大トルク (ISO 5393 準拠)	Nm	7/7	9/9	15/15
空送り速度 n_0	rpm	110	420	250
定格電圧	V	9.6	9.6	9.6
回転方向				
重量 (EPTA-Procedure 01:2014 準拠)	kg	1.0	1.0	1.0
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20
産業用バッテリーアングルスクリュードライバー ANGLE EXACT		17	23	30
部品番号 0 602 490 675	... 673	... 671
ハード / ソフトジョイントの最大トルク (ISO 5393 準拠)	Nm	17/13	23/20	30/28
空送り速度 n_0	rpm	560	320	220
定格電圧	V	14.4	14.4	14.4
回転方向				
重量 (EPTA-Procedure 01:2014 準拠)	kg	1.5	1.5	1.5
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20

336 | 日本語

産業用バッテリーアングルスクリュードライバー ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
部品番号 0 602 490 690	... 693	... 691
右回転時におけるハードジョイントの最大トルク *	Nm	10	16	20
右回転時の空回転数 n_0 *	rpm	340	440	300
定格電圧	V	9.6	14.4	14.4
回転方向				
重量 (EPTA-Procedure 01:2014 準拠)	kg	1.0	1.5	1.5
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20

* 左回転時には回転数、トルクともに低くなります。先端工具の回転数およびトルクはフラットドライブの回転数比によって異なります。

産業用バッテリーアングルスクリュードライバー ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420
部品番号 0 602 492 611	... 609	... 607
ハード/ソフトジョイントの最大トルク (ISO 5393 準拠)	Nm	7/6.5	10/9	14/14
空送り速度 n_0	rpm	900	650	420
定格電圧	V	9.6	9.6	9.6
回転方向				
重量 (EPTA-Procedure 01:2014 準拠)	kg	1.0	1.0	1.0
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20

産業用バッテリーアングルスクリュードライバー ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
部品番号 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
ハード/ソフトジョイントの最大トルク (ISO 5393 準拠)	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
空送り速度 n_0	rpm	200	245	300	380	280	210	170
定格電圧	V	9.6	9.6	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
回転方向								
重量 (EPTA-Procedure 01:2014 準拠)	kg	1.2	1.6	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6
保護クラス		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

ニカドバッテリーパック		9.6	9.6	12.0	12.0	14.4	14.4
部品番号 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
セル数			8	8	10	10	12
バッテリー電圧	V	9.6	9.6	12.0	12.0	14.4	14.4
容量	Ah	1.8	2.4	1.8	2.4	1.8	2.4
重量 (EPTA-Procedure 01:2014 準拠)	kg	0.45	0.50	0.65	0.70	0.70	0.80

ニッケル水素 (Ni-MH) バッテリーパック		9.6	12.0	14.4
部品番号 2 607 335 681	... 683	... 685
セル数		8	10	12
バッテリー電圧	V	9.6	12.0	14.4
容量	Ah	2.6	2.6	2.6
重量 (EPTA-Procedure 01:2014 準拠)	kg	0.55	0.70	0.80

アングルヘッド		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC 1/4"
部品番号 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
ハードジョイントの最大トルク (ISO 5393 準拠)	Nm	20	25	30	20	20
重量 (EPTA-Procedure 01:2014 準拠)	kg	0.23	0.23	0.27	0.23	0.23

日本語 | 337

ストレートスクリューヘッド		QC 1/4"
製品番号		0 607 453 631
ハードジョイントの最大トルク (ISO 5393 準拠)	Nm	6
重量 (EPTA-Procedure 01:2014 準拠)	kg	0.22

騒音/振動について

騒音測定値は EN 60745 に準拠して測定されています。

電動ツールの A 特性音圧レベルの代表値は 70 dB (A) です。不確かさ K = 3 dB。実際の使用環境では 80 dB (A) を超える場合があります。

耳を保護するために、プロテクターを着用してください。

総振動値 a_h (3 方向へのベクトル和) および EN 60745 に準拠して計算された不確かさ K:
ネジ: $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$ 。

本説明書上に記載された振動レベルは EN 60745 の規格に準拠した測定方法で測定されているため、この情報は他の電動ツールとの比較時にご使用いただけます。また、振動負荷の事前調査にもご使用いただけます。

記載中の振動レベルは電動ツールを主な用途にご使用になった場合の代表値を示しています。用途やご使用になる先端工具、保守状況によっては、記載中の振動レベルと異なることがあります。このような場合、作業中の振動負荷が大幅に高くなる場合があります。

振動負荷を正確に推測する場合には、ツールのスイッチを切っている時間やスイッチは入っていても実際に使用していない時間も考慮に入れる必要があります。これにより、作業中の振動負荷は大幅に低下することがあります。電動ツールや先端工具の保守、手の保温、作業フローの計画などの追加的措置を定めることで、作業員を振動作用から保護してください。

準拠宣言 

Robert Bosch GmbH は弊社の責任において、「技術データ」に記載された製品が以下の規格または標準文書に一致することを宣言いたします。指針 2009/125/EG (指令 1194/2012)、2011/65/EU、2014/30/EU、2006/42/EG の規定に準拠した EN 60745, EN 50518。

技術資料 (2006/42/EG) 請求先:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzlmann
Head of Product Certification
PT/ECS




Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

取り付け**標準付属品**

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

この産業用バッテリーアングルスクリュードライバーの標準付属品に、先端工具、アングルスクリューヘッド、ストレートスクリューヘッド、バッテリーパック、充電器、電圧レギュレータ、電圧アダプターは含まれません。

電圧アダプターは、ボッシュ産業用バッテリーアングルスクリュードライバーを電圧レギュレータ 4EXACT に接続する目的でのみご使用ください。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

この産業用バッテリーアングルスクリュードライバーの標準付属品に、先端工具、オフセットヘッド、中間フランジ、バッテリーパック、充電器、電圧レギュレータ、電圧アダプターは含まれません。電圧アダプターは、ボッシュ産業用バッテリーアングルスクリュードライバーを電圧レギュレータ 4EXACT に接続する目的でのみご使用ください。

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 30-300

この産業用バッテリーアングルスクリュードライバーの標準付属品に、先端工具、アングルスクリューヘッド、ストレートスクリューヘッド、バッテリーパック、充電器は含まれません。本ツールは電圧レギュレータとの併用には適していません。

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

この産業用バッテリーアングルスクリュードライバーの標準付属品には、アングルスクリューヘッドは含まれますが、先端工具、バッテリーパック、充電器は含まれません。本ツールは電圧レギュレータとの併用には適していません。

338 | 日本語

運転・保管場所の周囲環境

この電動工具は屋内での使用のみに適しています。

本電動工具の正常な運転を可能とするため、周囲環境温度が $-5^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($23^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$) にあることが必要です。この場合、相対湿度は $20 \sim 95\%$ で結露のない環境条件を満たしていることが必要です。

バッテリーの保管温度は、 0°C (32°F) $\sim 45^{\circ}\text{C}$ (113°F) です。これによりバッテリーセルの破損を防ぐことができます。

アングル・スクリューヘッドの取付け

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 30

産業用バッテリースクリュードライバーには、まず適切なアングルヘッド（「アングルヘッド」、336 ページ参照）を取付けることが必要です。

▶ **スクリューヘッドを取付ける前に、電動工具の切り替えスイッチが中央のポジション（スイッチ投入禁止ロック）にあること、または電動工具からバッテリーが取り外されていることを必ず確認してください。**

電動工具上のアングルヘッドフランジのスパナ面 5 を開口スパナ 6 でしっかりと押さえてください。

▶ **ハウジングシェルを使用した固定は絶対にお避けください。**

アングルヘッド 3 をフランジ上の任意のポジションにセットし、スリーブナットのスパナ面 19 にスパナ 4 をあて、固く締めてください。この際、アングルヘッドのフランジ部分をスパナ 6 で押さえてください。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

産業用バッテリースクリュードライバーには、まず適切なフラットドライブを取付けることが必要です。

現在、多様なフラットドライブが市販されています。適切なフラットドライブに関しては専門取扱店までお問い合わせください。

▶ **フラットドライブの取付けにあたってのきまりに留意してください！**

ANGLE EXACT 25-200 | 30-300

この産業用バッテリーアングルスクリュードライバーには、必ずアングルスクリューヘッド 0 607 451 618 のみを使用してください。

バランスー

吊りフック 8 により、バランスーへ電動工具を固定することが可能となります。

吊りフック 8 を電動工具上に載せ、カチッと音がするまで溝 15 の中にはめ込んでください。

▶ **バランスーや吊りフックの状態を定期的に点検してください。**

充電について

備考：充電器とバッテリーは付属品に含まれません。

実際の電源プラグは図解のものとは異なる場合があります。

▶ **充電器およびバッテリーが使用国の電源網の仕様に適していることを確認してください。**

充電器 AL 2450 DV (図 A 参照)

充電器 21 の充電プラグ 22 を電源コンセントに差し込み、バッテリー 11 を充電器の正しい位置に差し込んでください。

▶ **無理にバッテリーを差し込んだり引っばったりしないでください。** APT (バッテリーパケットトップ) コンタクトは、電子工具や充電器上の正しい位置のみに差し込める構造となっています。

緑色の LED ランプ 23 が点滅しはじめます。これは、充電電流が流れていることを表します。バッテリーが完全に充電されると、自動的に充電工程は終了します。

充電工程が完了すると、緑色の LED ランプの点滅が継続点灯に変わります。

信号音が約 2 秒間鳴り、バッテリーが完全に充電されたことを知らせます。

赤色の LED ランプ 24 が継続的に点灯する場合、充電電流が低下しています。

赤色の LED ランプが点滅する場合、充電はおこなえません。

故障 - 原因と対策

原因	処置
緑色の LED ランプが点灯しない	
充電器の電源プラグが (適切に) 差し込まれていません。	電源プラグを (完全に) コンセントに差し込んでください。
コンセント、電源コードまたは充電器が故障しています。	電源電圧を確認し、必要に応じてボッシュ電動工具サービスセンターへ充電器のチェックをご依頼ください。
充電がおこなわれない	
バッテリー温度が許容範囲内にありません。	バッテリー温度を冷やすもしくは暖めて、許容温度範囲 0°C (32°F) $\sim 45^{\circ}\text{C}$ (113°F) にしてください。

原因	処置
バッテリーの接点部が汚れています。	バッテリーを何度か挿入したり出したりすることによりバッテリーの接点部に付着した異物を取り除いてください。必要に応じ、バッテリーを交換してください。
バッテリーが故障しています。	バッテリーを交換してください。
バッテリーが（適切に）差し込まれていません。	バッテリーをバッテリー差込部へ（完全に）差し込んでください。

電圧レギュレータ（図 B 参照）

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

備考：バッテリーの代替として、電圧レギュレータを併用して産業用バッテリーアングルスクリュードライバーを使用することができます。実際の電源プラグは図解のものとは異なる場合があります。

▶ **電圧レギュレータが使用国の電源網の仕様に適していることを確認してください。**

電圧レギュレータ 4EXACT および電源コードの他に、お手持ちのスクリュードライバーと同等の定格電圧を持つ電圧アダプターが必要となります。

▶ **電圧レギュレータ上の電圧（LED ランプ）はスクリュードライバーの電圧と同じでなければなりません。**同電圧レギュレータは、ボッシュ産業用バッテリースクリュードライバーの EXACT、ANGLE EXACT、BT-EXACT シリーズ機器（電圧 9.6 V ~ 14.4 V）にのみ適しています。その他の機器に使用すると火災・爆発を生じる恐れがあります。

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

本産業用バッテリースクリュードライバーは、電圧レギュレータとの併用はおこなえません。

電源の接続

備考：出荷の際には、バッテリーや電圧アダプターは電動工具に装着されていません。

▶ **バッテリーを充電器内で保管することは、絶対にお避けください。**バッテリーを充電器外で保管することにより、バッテリー寿命が向上され、バッテリー充電がおこないやすくなります。長期間ご使用にならなかったバッテリーは、必ずフル充電をおこなってからご使用ください。

バッテリーの充電

バッテリーを電動工具内に装着する前に、適切な充電器を用いてバッテリーの充電をおこなってください。充電方法に関する詳しい説明は充電器の取扱説明書および本書に記載された注意事項をお読みください（「充電について」、338 ページ参照）。

NTC 温度制御付バッテリーは、0 °C (+32 °F) ~ 45 °C (+113 °F) の温度範囲のみで充電できる仕様になっています。このため、寿命が飛躍的に向上します。適切な使用により、3000 回 までのバッテリー充電が可能です。

新品または長期間使用しなかったバッテリーの能力をフルに引き出すためには、5 回程度、充電と放電を繰り返してください。

電動工具上の LED ランプ「バッテリー充電容量」が赤色に点灯した場合のみ充電をおこなってください。

バッテリーの装着と取り外し

切替スイッチ 14 を中央位置へ押してください。これにより、オン/オフスイッチ 13 を「オフ」の位置でロックし、電動工具の不意な始動を防ぎます。充電の完了したバッテリー 11 を電動工具のグリップ内に挿入してください。

電動工具のグリップ上にあるロック解除スイッチ 12 でカチッと音がするまで、バッテリーを正しく押し入れてください。

▶ **無理にバッテリーを差し込んだり引っばったりしないでください。**APT（バッテリーパケットトップ）コンタクトは、電子工具や充電器上の正しい位置のみに差し込める構造となっています。

バッテリー 11 をグリップから取り出す際には、ロック解除スイッチ 12 を両側から押し、バッテリーを下に引いてください。

電圧アダプターの装着と取り外し（図 C 参照）

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

お手持ちの電動工具の定格電圧に適した電圧アダプターをお選びください。

電圧アダプターの対応電圧に応じて D-Sub 接続プラグ 26 のハウジングの色が異なります。電圧 9.6 V 用 D-Sub 接続プラグのハウジングは水色、電圧 14.4 V 用は黒色です。

▶ **産業用バッテリースクリュードライバーへのアダプターハウジング 28 の取り付けおよび取り外しは、電圧レギュレータのスイッチが切られた状態または接続プラグ 26 が電圧レギュレータから遮断された状態にある場合のみおこなってください。**

340 | 日本語

切替スイッチ 14 を中央位置へ押ししてください。これにより、オン/オフスイッチ 13 を「オフ」の位置でロックし、電動工具の不意な始動を防ぎます。その後、アダプターハウジング 28 を電動工具のグリップ内に挿入してください。電動工具のグリップ上にあるロック解除スイッチ 12 でカチッと音がするまで、アダプターハウジングを正しく押し入れてください。

その後、お手持ちのドライバードリルに適した電圧アダプターの接続プラグ 26 を接続プラグ差込部 25 に差し込んでください。接続プラグの両方のネジ 27 を固く締め、接続プラグ 26 を差込部 25 にしっかりと固定してください。

電圧レギュレータを取り外す際には、電圧レギュレータのスイッチを切り、接続プラグ 26 の両方のネジ 27 をゆるめ、接続プラグを差込部 25 から抜いてください。

その後、ロック解除スイッチ 12 を両側から押し、アダプターハウジング 28 を電動工具のグリップから引き出してください。

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 |
25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

本産業用バッテリースクリュードライバーは、電圧レギュレータとの併用はおこなえません。

クイックチェンジチャック付きスクリューヘッドにおける先端工具の交換 (図 D 参照)

▶ **先端工具を装着する際には、先端工具を差込部にしっかりと固定させてください。**先端工具が差込部に十分に固定されていないと、先端工具がはずれてしまい、コントロールを失う恐れがあります。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7-900

産業コードレス・アングルスクリュードライバーには、1/4" クイックチェンジチャック付きストレート型スクリューヘッド (製品番号 0 607 453 631) を使用することも可能です。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

産業コードレス・アングルスクリュードライバーには、1/4" クイックチェンジチャック付きアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 452 630) を使用することも可能です。

先端工具の装着

クイックチェンジチャック 29 を前方に引き出してください。先端工具 1 をビット差込部 2 に差し込み、クイックチェンジチャックを再び放してください。

ビット差込部に合った先端工具のみを使用してください (1/4" 六角)。

クイックチェンジチャックへのドリルビットの装着はお避けください。

産業用バッテリーアングルスクリュードライバーにはカットアウトクラッチが装備されていますので、穴あけ作業には適していません。自動的にかつ警告なくクラッチが切れることがあります。クラッチが切れても穴あけ作業を継続すると、カットアウトクラッチが再びつながるまでの間、電動工具が手元から反れる恐れがあります。

先端工具の取り外し

クイックチェンジチャック 29 を前方に引き出してください。先端工具 1 をビット差込部 2 から取り出し、クイックチェンジチャックを再び放してください。

四角スクリューヘッドにおける先端工具の交換

▶ **先端工具を装着する際には、先端工具を差込部にしっかりと固定させてください。**先端工具が差込部に十分に固定されていないと、先端工具がはずれてしまい、コントロールを失う恐れがあります。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

産業コードレス・アングルスクリュードライバーには、1/4" 四角シャンク付きアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 453 617) および 3/8" 四角シャンク付きアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 453 620) を使用することも可能です。

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

産業コードレス・アングルスクリュードライバーには、3/8" 四角シャンク付きアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 451 618) を使用することも可能です。

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

この産業用バッテリーアングルスクリュードライバーには、3/8" 四角アングルヘッドが含まれています。

先端工具の装着

先端工具差込部 2 のピンを細いドライバー等で押し込み、先端工具 1 を四角部上へ押し出します。この際、ピンが先端工具の溝の中にはまっていることを確認してください。

先端工具の取り外し

先端工具 1 の溝内のピンを中へ押し、先端工具を差込部 2 から引き出します。

六角穴スクリューヘッドにおける先端工具の交換 (図 E 参照)

- ▶ 先端工具を装着する際には、先端工具を差込部にしっかりと固定させてください。先端工具が差込部に十分に固定されていないと、先端工具がはずれてしまい、コントロールを失う恐れがあります。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

産業コードレス・アングルスクリュードライバーには、1/4" 六角穴シャンク付きアングルスクリューヘッド (製品番号 0 607 453 618) を使用することも可能です。

先端工具の装着

先端工具 1 を差込部 2 にカチッと音が鳴るまで差し込んでください。

先端工具の取り外し

先端工具 1 を引っ張り、差込部 2 から取り外してください。必要に応じてペンチを使用してください。

各部の操作



各自に適した保護具および保護めがねを常時着用してください。電動工具の使用状況に応じた防塵マスク、防滑性安全靴、ヘルメット、耳栓などの作業保護具を使用することにより、けがを防止してください。

使用方法説明

電動工具のスイッチを始動する前に、まず切替スイッチ 14 で回転方向を設定してください。電動工具は切替スイッチ 14 が中立位置にない場合のみ始動します (安全ロック)。

回転方向の設定 (図 F 参照)

右回転: ネジを締める際には、切替スイッチ 14 を左へ完全に押ししてください。

左回転: ネジを締める、または外す際には、切替スイッチ 14 を右へ完全に押ししてください。

- ▶ 切替スイッチ 14 の操作は必ず電動工具が停止した状態でおこなってください。

作業用 LED ライトのスイッチを入れる

作業用ライト 18 はネジの位置が暗くて見えにくい場合に照明として使います。オン/オフスイッチ 13 を軽く押すと、作業用ライト 18 のスイッチが入ります。オン/オフスイッチをさらに強く押すとツールのスイッチが入り、作業用ライトによる照明も継続されます。

- ▶ 照明が直接目に入ると視界が悪化しますので、作業用ライトを覗き込まないでください。

スイッチ on/off



スクリュードライバーには、トルク対応式の **カットアウトクラッチ** が装備されており、規定範囲内での設定が可能です。カットアウトクラッチは、設定したトルクに達した時点で作動します。

備考: スクリュードライバーに電圧アダプターを併用する場合、まず電圧レギュレータを作動させる必要があります。

電動工具の **スイッチを入れる** には、オン/オフスイッチ 13 を完全に押ししてください。電動工具のスイッチは、設定したトルクに達した時点で **自動的に切れます**。

- ▶ **自動的に停止する前にオン/オフスイッチ 13 を放すと、設定したトルクに達しません。**

電動工具をご使用にならない場合には、スイッチを切ってエネルギーを節約してください。

操作上の留意点

- ▶ 電動工具に何らかの作業をおこなう場合 (メンテナンス、アクセサリ交換など) や持ち運び、保管の際には必ず切替スイッチを中立位置にしてください。オン/オフスイッチを不意に投入すると、けがをする危険があります。
- ▶ 先端工具をナットやネジにあてがう際には、必ず **電動工具のスイッチを切っておいてください**。電動工具が回転してナットやネジから滑り落ちる恐れがあります。

締め付けトルクの設定 (図 G-I を参照)

締め付けトルクはカットアウトクラッチのバネセット荷重によって決まります。カットアウトクラッチは正回転でも逆回転でも設定したトルクに達したときに回転を遮断します。

それぞれの状況に応じてトルクを設定するには、必ず付属の調節ツール 30 をご使用ください。電動工具のスライド 7 を完全に戻してください。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

六角ソケットレンチ 31 を先端工具 1 に差し込み、ゆっくりと回してください。

ハウジング開口部内に小さな凹部 (調整板 32) が現れるまで、調整ツール 30 をこの凹部内に差込んで回してください。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

ご購入になったフラットドライブに関する情報を参照するか、専門取扱店にお問い合わせください。

342 | 日本語

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

先端工具差込部 2 を開口スパナでゆっくりと回します。

ハウジング開口部に小さな凹部（調整板 32）が現れるまで、調整ツール 30 をこの凹部に差込んで回してください。

時計方向に回すとトルクが高くなり、時計逆方向に回すとトルクが低くなります。

調整ツール 30 を取り出してください。スライド 7 を再び前へずらし、クラッチへの汚れの付着を防いでください。

備考：必要なトルク値はねじの締め付けトルク特性によって異なりますので、実際にテストして決めるのがベストです。トルクレンチを使用して、締め付けトルクを確認してください。

- ▶ **トルクセッティングは規定範囲内でのみおこなってください。規定外のトルクを設定すると、カットアウトクラッチが機能しなくなります。**

トルクセッティングのマーキング

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

この産業用バッテリースクリュードライバーでは、まずアングルヘッド（「アングルヘッドの調整と取外し」、343 ページ参照）を取り外す必要があります。

これにより次の要領でトルク量をマーキングすることができますようになります。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

個別に設定したトルクを識別するため、マーカーリング 17 を別色のマーカーリングと交換することができます。

例えば数個の EXACT 電動工具をトルク 4.5 Nm で使用する場合、このトルク量を識別するために赤色のマーカーリングを装着できます。さらに他の組み立て部門でその他の EXACT 電動工具をトルク 7.5 Nm で使用する場合には、他の色のマーカーリング（黒、青、緑または黄）を装着することでトルク量を識別しやすくします。様々な色のマーカーリングは、作業員がそれぞれの電動工具に設定されたトルク量を敏速に識別できるようにするためのものです。

マーカーリング 17 を交換するときは、薄手のスクリュードライバー刃、ナイフもしくはそれに似た工具を使用してください。

電動工具には必ずマーカーリング 1 個を装着し、ハウジング内への粉塵や汚れの侵入を防いでください。

LED ランプ



バッテリー充電容量表示

LED ランプ 10 が緑色に点滅して信号音が鳴ると、バッテリー 11 を交換する必要がありますが、ただし 6-8 回のネジ締めはまだ可能です。

LED ランプが赤色に点灯すると、ネジ締めが不可能となるか、電動工具に過剰の負荷がかかっていることを表します。この後、電動工具は作動しなくなります。電動工具からバッテリーを取り出し、充電済のバッテリーが再び挿入されるまで安全ロック機能は機能しています。

電源アダプターを使用している場合には、LED ランプ 10 が赤色に点灯して過負荷状態を知らせます。

LED ランプ 10 が赤に点滅している場合、電動工具がオーバーヒートしており、使用はできません。このランプ点滅が自動的に消えるまで、電動工具のご使用はお避けください。点滅は短時間で消えます。

1 回の充電で使用できる電動工具の運転時間が明らかに短くなった時がバッテリー交換の目安です。使用済みのバッテリーは各国法規規制に従って処理してください。



ネジ締めに関する表示

あらかじめ設定した規定トルクに達するとカットアウトクラッチが作動します。LED 表示 9 が緑色に点灯します。

あらかじめ設定した規定トルクに達しなかった場合、LED ランプ 9 が赤色に点灯するとともに信号音が鳴ります。この際、再度締め付けが必要です。

再スタート防止機能

ネジ締め最中にカットアウトクラッチが作動すると、モーターが停止します。0.7 秒経過しなければスイッチを再投入することができません。これによって、既に締め付けが終了した後の不意の再締め付けを防止できます。

アングルヘッドの調整

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

このアングルヘッド 3 では 8 種類のポジションへの調整を可能としています。

電動工具上のアングルヘッドフランジのスパナ面 5 を開口スパナ 6 でしっかりと押さえてください。

- ▶ **ハウジングシェルを使用した固定は絶対にお避けください。**

スリーブナットのスパナ面 19 に開口スパナ 4 をあててスリーブナットをゆるめてください。アングルヘッド 3 をそれぞれ 45° ずつ任意のポジションに回し、スリーブナットのスパナ面 19 に開口スパナ 4 をあててスリーブナットを再び締めてください。この際、アングルヘッドのフランジ部分をスパナ 6 で押さえてください。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

ご購入になったフラットドライブに関する情報を参照するか、専門取扱店にお問い合わせください。

アングルヘッドの調整と取外し (図 J 参照)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

先端工具差込部 2 およびアングルヘッド 3 は無段階で 360° 調整可能です。

適切な工具を逆ネジナット 20 の開口部に引っ掛け、矢印 a (左ネジ) の方向へ回して逆ネジナットを緩めます。

アングルヘッド 3 が任意の作業角に達するまで、これを矢印 b の方向へ回します。ただし、最大回転可能角は 360° です。

20 逆ネジナットを矢印 c の方向にアングルヘッドに抗して回し、アングルヘッド 3 をこの位置に固定します。逆ネジナット 20 を最大 50 Nm の締め付けトルクで締めてください。

マーキングリング 17 を他の色のマーキングリングと交換したり作業用ライトを調整したりする際には、アングルヘッド 3 を完全に取り外すことが可能です。アングルヘッドを調整する前に、必ず作業用ライトを任意のポジション「作業用 LED ライトの調整」、343 ページ参照) に調整してください。

適切な工具を逆ネジナット 20 の開口部に引っ掛け、矢印 a (左ネジ) の方向へ回して逆ネジナットを緩めます。

アングルヘッドが取り外せるようになるまで、アングルヘッド 3 を矢印 b の方向に回してください。逆ネジナット 20 をモーターハウジング 33 から矢印 a の方向に回してください。

これによりマーキングリングを交換したり作業用ライトを調整したりすることができるようになります。

- 逆ネジナット 20 を矢印 c のモーターハウジング 33 の方向へ回し、アングルヘッドを矢印 b と逆の方向に回してゆるめてください。
- 逆ネジナット 20 を矢印方向 c の方向へ回してアングルヘッドを固定してください。
- 逆ネジナット 20 を約 50 Nm のトルク量で再び締めます。

作業用 LED ライトの調整 (図 K 参照)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

この産業用バッテリースクリュードライバーでは、まずアングルヘッド (「アングルヘッドの調整と取外し」、343 ページ参照) を取り外す必要があります。

作業用ライトは次の要領で調整してください。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF | 30 | 30-300

マーキングリング 17 を交換するときは、薄手のスクリュードライバー刃、ナイフもしくはそれに似た工具を使用してください。

スナップリング 34 をスナップリングブライヤーで後方へずらしてください (ハウジング方向)。

作業用 LED ライト 18 を囲んでいる LED ホルダー 16 の両方のシェルが任意のポジションへずらせるようになります。作業用 LED ライトのケーブルを破損したり折り曲げたりしないように、ハウジングシェル内の空洞部 35 へケーブルを押し入れてください。作業用 LED ライト 18 に LED ホルダー 16 のハウジングシェルを再びかぶせてください。

スナップリング 34 とマーキングリング 17 を元の位置に押し戻してください。

保守とサービス

保守と清掃

- ▶ 電動工具に何らかの作業をおこなう場合 (メンテナンス、アクセサリ交換など) や持ち運び、保管の際には必ず切替スイッチを中立位置にしてください。オン/オフスイッチを不意に投入すると、けがををする危険があります。
- ▶ 効率のよい安定した作業がおこなえるよう、電動工具および通風口はきれいな状態を保ってください。

バッテリーの機能に異常が見られる場合には、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご相談ください。

電動工具の潤滑



潤滑剤:

専用ギアボックスグリス (225 ml)
部品番号 3 605 430 009
モリコート潤滑剤
モーターオイル SAE 10/SAE 20

運転時間が 150 時間を越えた時点でギアボックスを低刺激性の溶剤でクリーニングしてください。溶剤メーカーの指定する使用・処分方法を厳守してください。ギアボックスの潤滑には、ボッシュ専用ギア

344 | 中文

ボックスグリスのみをご使用ください。初回のクリーニング後は運転時間 300 時間毎にクリーニング作業を実施してください。

クラッチの可動部分に関しては、約 10 万回のネジ締め毎にモーターオイル SAE 10/SAE 20 数滴を潤滑してください。滑り動作およびこがり動作部品を潤滑する際には、モリコート潤滑剤をご使用ください。潤滑作業時にあわせてクラッチの消耗をチェックし、繰り返し精度と正確性が維持されているかを確認してください。その後、クラッチのトルク量を再設定する必要があります。

▶ **保守・修理作業に関しては、必ずボッシュ認定によるサービス担当者にご依頼ください。**これにより電動工具の安全性維持が確実にこなわれます。

ボッシュ認定の顧客サービス代理店では、敏速かつ確実な保守・修理作業を承ります。

潤滑剤および洗浄剤は環境に準じた方法で処分してください。この際、法的規制にしたがってください。

アフターサービスおよびカスタマーサポート

Robert Bosch GmbH (ロバート・ボッシュ有限会社) は、法規や各国で定められた規則に準じ、契約に基づいた本製品の納品を保証します。本製品に関するクレームをお申し立ての際には、以下にご連絡ください。

FAX: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

お問い合わせや部品のご注文の際には、必ず電動工具の銘板上に記載された 10 桁の製品番号を記入してください。

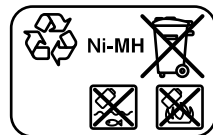
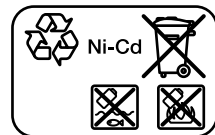
処分

電動工具、アクセサリおよび梱包資材は、環境にやさしい資源リサイクルのために分別しましょう。



電動工具を家庭用ゴミとして捨てないでください。
EU 指令 2012/19/EU (廃電気電子機器指令) および各国法規に従い、不要となった電動工具は環境にやさしい資源リサイクルのために分別しましょう。

バッテリー / 乾電池:



Ni-Cd: ニッケルカドミウム

ご注意: バッテリーには有毒性の高い重金属である

1 609 92A 37D | (4.11.16)

カドミウムが含まれています。

Ni-MH: ニッケル水素

バッテリーや乾電池を家庭用のゴミに混ぜたり、火または水の中に捨ててはいけません。バッテリーや乾電池はできるだけ空にしてから回収する、またはリサイクル処理するか環境に準じた方法で処分することが必要です。

EU 諸国のみ:

破損した、または使用済みのバッテリー・電池はガイドライン 2006/66/EC に準拠してリサイクルしなければなりません。

表記の内容を予告なく変更することがあります。

中文

安全規章

電動工具通用安全警告

警告! 阅读所有警告和所有说明! 不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语 " 电动工具 " 指市电驱动 (有线) 电动工具或电池驱动 (无线) 电动工具。

工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮。** 混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。** 电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。** 注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。** 需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- ▶ **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。** 如果你身体接地会增加电击危险。
- ▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。** 水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ **不得滥用电线。** 绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。** 适合户外使用的软线将减少电击危险。

Bosch Power Tools

- ▶ 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用 RCD 可减小电击危险。

人身安全

- ▶ 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外启动。确保开关在连接电源和 / 或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和 / 或使电池盒与工具脱离。这种防护性措施将减少工具意外启动的危险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

电池式工具使用和注意事项

- ▶ 只用制造商规定的充电器充电。将适用于某种电池盒的充电器用到其他电池盒时会发生着火危险。
- ▶ 只有在配有专用电池盒的情况下才使用电动工具。使用其他电池盒会发生损坏和着火危险。
- ▶ 当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。电池端部短路会引起燃烧或火灾。
- ▶ 在滥用条件下，液体会从电池中溅出；避免接触。如果意外碰到了，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还要寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体会发生腐蚀或燃烧。

维修

- ▶ 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

工业电动弯头螺丝刀安全规章


- ▶ 在紧固件可能触及暗线进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。紧固件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。
- ▶ 不可以埋在埋了电线的墙壁或隐秘处进行钻孔或切割的工作，也不可以在其上固定任何物品。如果无法避免的话，务必在施工之前关闭工作范围中所有的保险丝或防护开关。
- ▶ 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ 维修电动工具、更换电动工具上的工具或者搬运电动工具时，务必把正逆转开关调整到中央的位置。如果不小心启动起停开关，可能造成伤害。
- ▶ 务必握紧电动工具。在拧紧和放松螺丝时，可能出现短暂的强大反击。
- ▶ 只能使用完整、无磨损痕迹的工具。插入工具如果损坏了便容易断裂，可能会伤害操作者或者造成财物损失。
- ▶ 在机器上安装好工具之后，必须检查插入工具是否已经牢牢地固定在机器的接头上。如果插入工具的柄未牢牢地套在接头中，工具柄容易从接头上脱离，并产生操作者无法控制机器的情况。
- ▶ 拧入长的螺丝时必须特别小心，起子头容易从螺丝头上滑开。走滑的程度，会因为不同的螺丝种类和起子头种类而改变。拧入长的螺丝时比较不容易控制机器，起子头易滑开进而伤害操作者。
- ▶ 开动电动工具之前，务必认清设定好的转向。在拧松螺丝时，如果转向被设定为拧入螺丝时的转向，可能会产生无法控制电动工具的情况。
- ▶ 本电动工具无法充当电钻。配备关闭联结装置的电动工具无法进行钻孔。因为联结装置会在无警告的情况下，自动关闭机器。

346 | 中文

充电电池

► **安装蓄电池之前，先确定起停开关是否位在关闭的位置，以防意外地开动电动工具。** 提携电动工具时如果把手指按在起停开关上，或者安装蓄电池时未关闭电动工具，都可能造成工作意外。

► **切勿打开蓄电池。** 可能造成短路。

 **保护蓄电池免受高温（例如长期日照），火焰，水和湿气的侵害。** 有爆炸的危险。

► **不可以短接蓄电池。** 有爆炸的危险。

► **在某些特殊的使用状况或温度下，可能造成蓄电池渗漏。** 避免让皮肤或眼睛接触渗漏的蓄电池。蓄电池内的液体具有腐蚀性，会烧伤人体的肌肉组织。如果此类液体滴到皮肤上，先使用肥皂及清水清洗，接著再以柠檬汁或醋冲洗。如果腐蚀性液体接触了眼睛，必须使用清水冲洗眼睛，至少冲洗10分钟，然后即刻就医。

► **只能使用博世原厂的蓄电池。电池的电压必须和产品铭牌上规定的电压相符。** 使用其他的蓄电池，例如仿制品、经过改造或其它品牌的蓄电池，有受伤的危险以及因为蓄电池爆炸而造成的财物损失。

产品和功率描述

阅读所有的警告提示和指示。 如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击，火灾并且 / 或其他的严重伤害。

翻开标示了机器详解图的折叠页。阅读操作指南时必须翻开折叠页参考。

按照规定使用机器

**ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 4 - 420 | 15 | 17 | 23 |
25 - 200 | 25 - 250 |
30 | 30 - 300 | 30 - 380 |
40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170**

在规定的大小和功率范围内，可以使用本电动工具拧入、拧松螺丝，螺母和其它有螺纹的接头。本电动工具无法充当电钻；为了避免造成工作伤害和财物损失，切勿使用配备了关闭联结装置的电动工具钻孔。

本电动工具的照明灯用于电动工具工作范围周围的照明，不适用于家庭房间照明。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

由于本电动工具的逆转速度平缓，所以能够操作开放式的扁平转接头。适用范围是一些只有单面开放的工作地点（例如水管）。

但是本机器不适合进行拧松螺丝的工作。

本电动工具无法充当电钻；为了避免造成工作伤害和

财物损失，切勿使用配备了关闭联结装置的电动工具钻孔。

本电动工具的照明灯用于电动工具工作范围周围的照明，不适用于家庭房间照明。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1 工作头（例如螺丝起子头）
- 2 工具接头
- 3 直角起子机头
- 4 开口宽度 27 毫米的开口扳手
- 5 直角起子机头法兰上的扳手安装位置
- 6 开口宽度 22 毫米的开口扳手
- 7 扭力设定开关
- 8 悬挂卡夹
- 9 指示灯，监控拧转状况
- 10 指示灯，监控蓄电池的蓄电量
- 11 有 APT- 接头的蓄电池
- 12 蓄电池的解锁按键
- 13 起停开关
- 14 正逆转开关
- 15 悬挂卡夹的固定夹缝
- 16 LED 支撑
- 17 记号环
- 18 工作灯
- 19 搭扣螺母上的扳手安装位置
- 20 锁紧螺母
- 21 充电器
- 22 电源插头
- 23 充电器上的绿色指示灯
- 24 充电器上的红色指示灯
- 25 针对 4EXACT 上的电压转接头的连接套筒
- 26 D-Sub- 连接插头
- 27 D-Sub- 连接插头上的螺丝
- 28 电压转接头
- 29 快速夹头
- 30 调整工具
- 31 六角扳手
- 32 调整片
- 33 马达壳
- 34 锁紧涨圈
- 35 机壳中的空室
- 36 手柄（绝缘握柄）
- 37 手柄（绝缘握柄）

图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围中。
本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

技术数据

工业电动弯头螺丝刀 ANGLE EXACT		2	3	6
物品代码 0 602 490 647	... 656	... 652
根据 ISO 5393, 硬拧转 / 软拧转的最大扭力	牛頓米	2/2	3/3	6/6
无负载转速 n_0	次 / 分	110	420	650
额定电压	伏特	9,6	9,6	9,6
转向				
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,0	1,0	1,0
保护种类		IP 20	IP 20	IP 20

工业电动弯头螺丝刀 ANGLE EXACT		7	8	15
物品代码 0 602 490 669	... 651	... 650
根据 ISO 5393, 硬拧转 / 软拧转的最大扭力	牛頓米	7/7	9/9	15/15
无负载转速 n_0	次 / 分	110	420	250
额定电压	伏特	9,6	9,6	9,6
转向				
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,0	1,0	1,0
保护种类		IP 20	IP 20	IP 20

工业电动弯头螺丝刀 ANGLE EXACT		17	23	30
物品代码 0 602 490 675	... 673	... 671
根据 ISO 5393, 硬拧转 / 软拧转的最大扭力	牛頓米	17/13	23/20	30/28
无负载转速 n_0	次 / 分	560	320	220
额定电压	伏特	14,4	14,4	14,4
转向				
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,5	1,5	1,5
保护种类		IP 20	IP 20	IP 20

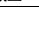



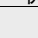
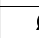
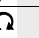
工业电动弯头螺丝刀 ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
物品代码 0 602 490 690	... 693	... 691
正转时的硬扭转的最大扭力 *	牛頓米	10	16	20
正转时的无负载转速 n_0 *	次 / 分	340	440	300
额定电压	伏特	9,6	14,4	14,4
转向				
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,0	1,5	1,5
保护种类		IP 20	IP 20	IP 20

* 电动工具的逆转速度比较缓慢，所以扭力比较低。透过扁平转接头会改变传输到安装工具上的转速和扭力。

工业电动弯头螺丝刀 ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
物品代码 0 602 492 611	... 609	... 607
根据 ISO 5393, 硬拧转 / 软拧转的最大扭力	牛頓米	7/6,5	10/9	14/14
无负载转速 n_0	次 / 分	900	650	420
额定电压	伏特	9,6	9,6	9,6
转向				
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,0	1,0	1,0
保护种类		IP 20	IP 20	IP 20

工业电动弯头螺丝刀 ANGLE EXACT		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
物品代码 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617

348 | 中文

工业电动弯头螺丝刀 ANGLE EXACT		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
根据 ISO 5393, 硬拧转 / 软拧转的 最大扭矩	牛頓米	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
无负载转速 n_0	次 / 分	200	245	300	380	280	210	170
额定电压	伏特	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
转向								
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
保护种类		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

镍 - 镉蓄电池组		9.6	9.6	12.0	12.0	14.4	14.4
物品代码 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
电池数目			8	8	10	10	12
蓄电池电压	伏特		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4
容量	安培小时		1,8	2,4	1,8	2,4	1,8
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,45	0,50	0,65	0,70	0,80

镍 - 氢蓄电池组		9.6	12.0	14.4
物品代码 2 607 335 681	... 683	... 685
电池数目		8	10	12
蓄电池电压	伏特	9,6	12,0	14,4
容量	安培小时	2,6	2,6	2,6
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80

直角起子机头		■1/4"	■3/8"	■3/8"	○1/4"	QC○1/4"
物品代码 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
根据 ISO 5393, 硬垫拧转的 最大扭矩	牛頓米	20	25	30	20	20
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

直式起子机头		QC○1/4"
物品代码		0 607 453 631
根据 ISO 5393, 硬垫拧转的最大扭力	牛頓米	6
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	0,22

噪音 / 震动值

噪音测量值符合 EN 60745.

本机器的 A 类加权声压水平一般为 70 分贝。测量误差 K=3 分贝。

工作时的噪音水平可能超过 80 分贝。

佩戴耳罩!

振荡总值 a_h (三向矢量总和) 以及不确定系数 K 符合 EN 60745:

拧转螺丝: $a_h < 2,5$ 米 / 秒², $K=1,5$ 米 / 秒²。

本使用说明书中提供的震动水平, 是根据 EN 60745 中规定的测量方式所测得的, 因此可以用来在电动工具之间进行比较。也可以临时用来评估震动负荷。

此震动值是电动工具用于正式用途时的震动水平。如果未按照规定使用电动工具, 在电动工具上安装了其他的附件或不合适的工具, 或者未切实做好保养的工作, 都可能改变机器的震动水平。这样长期工作下来会明显地提高震动负荷。

为了准确地评估震动负荷, 还必须考虑到关机的时间, 以及开机后尚未正式工作之前的待命时间。这些因素都会明显降低整个工作过程的震动负荷。重要的是, 采取额外的安全防范措施, 保护操作者免受震动伤害, 例如: 做好电动工具以及安装工具的保养工作, 工作时手部保持温暖, 正确地安排工作的流程等。

合格声明 

我们全权声明, 根据指令 2009/125/EG (规定 1194/2012)、2011/65/EU、2014/30/EU、2006/42/EG 的规定, " 技术参数 " 中描述的产品符合下列标准或标准性文件: EN 60745, EN 50518。

技术文件 (2006/42/EG) 存放在:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzlmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker i.V. Helmut Heinzlmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

安装

供货范围

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

工业电动弯头螺丝刀交付时不提供安装附件、直角起子头、直式起子头、蓄电池组、充电器、稳压器或电源适配器。

电压转接件只能用来把博世工业用充电式直角起子机连接在稳压器 4EXACT 上。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

工业电动弯头螺丝刀交付时不提供工具刀头、扁平转接头、中间法兰、蓄电池组、充电器、稳压器或电源适配器。

电压转接件只能用来把博世工业用充电式直角起子机连接在稳压器 4EXACT 上。


ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 |
25 - 200 | 30 - 300

工业电动弯头螺丝刀交付时不提供工具刀头、直角起子头、直式起子头、蓄电池组和充电器。
本电动工具不能连接稳压器。

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

工业电动弯头螺丝刀交付时提供直角起子头，但不提供工具刀头、蓄电池组和充电器。
本电动工具不能连接稳压器。

操作环境和存放环境

 只能在封闭的环境中操作本电动工具。
工地的温度最好介在摄氏零下 5 度到摄氏 50 度（华氏 23 度到 122 度之间）之间，如此才能确保机器正常运作。工作场所的相对空气湿度必须保持在百分之 20 到百分之 95 之间，工地内不可以有露水。

蓄电池储存场所的温度必须介在摄氏 0 度（华氏 32 度）到摄氏 45 度（华氏 113 度）之间，否则电池易受损。

安装直角起子机头

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 30

首先要合适的直角起子机头（参考“直角起子机头”，页数 348）安装在工业用 - 充电式 - 直角扳手上。

▶ **安装起子机头，调整起子机头或拆卸起子机头之前，一定要确定正逆转开关是位在中间的位置（闭锁开动），并且要取出电动工具中的蓄电池。**

握着安装在直角起子机头法兰上的扳手安装位置 5 上的开口扳手 6 以便固定好电动工具。

▶ **切勿把固定工具夹在机器的颈部。**

根据需把直角起子机头 3 安装在法兰片上。使用插在扳手安装位置 19 上的开口扳手 4 拧紧搭扣螺母，拧紧螺母时必须使用法兰片上的开口扳手 6 充当支撑。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

使用这款工业用 - 充电式 - 直角扳手，必须先安装合适的扁平转接头。

市面上扁平转接头的种类繁多。请向您的专业经销商选购合适的扁平转接头。

▶ **请注意扁平转接头的正确安装过程。**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

工业电动弯头螺丝刀仅能用直角起子头
0 607 451 618 驱动。

悬挂装置

使用悬挂卡夹 8 可以把机器固定在悬挂装置上。

把悬挂卡夹 8 安装在电动工具上，卡夹必须牢牢地固定在夹缝 15 中。

▶ **定期检查吊架和悬挂装置上的吊钩。**

充电过程

指示：充电器和蓄电池并不包含在供货范围中。插图上的电线插头可能和您的电动工具上的插头不同。

▶ **注意，充电器和蓄电池必须能够和贵国的供应电源相容。**

充电器 AL 2450 DV（参考插图 A）

把充电器 21 的插头 22 插在电源插座上，把蓄电池 11 正确地安装在充电器上。

▶ **安装 / 拆卸蓄电池时，都不可以施以暴力。**本蓄电池配备了 APT (Akkumack Top) 接头，所以只能够安插在正确的电动工具接头和充电器的充电室上。

绿色指示灯 23 开始闪烁。充电器已经开始输入电流。如果电量充足了，充电过程会自动中断。绿色指示灯不再闪烁而是持续亮着，代表充电过程已经结束。

此时充电器会发出约 2 秒钟的提示声，提醒操作者充电过程已经结束。

350 | 中文

如果红色的指示灯 24 持续亮着，代表机器以较弱的电流进行充电。
当红色的指示灯开始闪烁时，已经无法继续充电。

故障 - 原因和补救措施

原因	处理措施
指示灯不亮	
未插上或者未正确插好充电器的插头	把插头正确地插在插座上
插座，电线或充电器故障了	检查电压，必要时得把充电器交给 博世授权的客户服务处检查
无法充电	
蓄电池的温度不在许可的温度范围中	使用冷却或加热的方式让蓄电池的温度 恢复到摄氏 0 度（华氏 32 度）和摄氏 45 度（华氏 113 度）之间
蓄电池的接点堆积了污垢	清洁蓄电池的接头：例如连续地插入，拔出 蓄电池，必要时得更换蓄电池
蓄电池损坏	更换蓄电池
未插入或未插好蓄电池	正确地把蓄电池插入充电室中

稳压器（参考插图 B）

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

指示：除了蓄电池驱动之外，也可以把工业用充电式直角扳手 连接在稳压器上操作。
插图上的电线插头可能和您的电动工具上的插头不同。

► 必须选择能和贵国供电系统相容的稳压器。

除了稳压器 4EXACT 和合适的电线之外，还需要一个电压转接头，转接头的许可负载标称电压，必须和起子机的标称电压一致。

► 稳压器（配备指示灯）的电压必须和起子机的电压一致。本稳压器是专门针对，电压介在 9,6 伏特和 14,4 伏特间的博世 EXACT 系列、ANGLE EXACT 系列和 BT-EXACT 系列而设计。未按照规定使用机器可能酿造火灾并引起爆炸。

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

不可以使用稳压器推动本工业用充电式起子机。

连接电源

指示：注意，供货时电动工具上不可以安装着蓄电池，也不可以 插着电压转接头。

► 不可以把蓄电池存留在充电式电动工具上。不使用的蓄电池必须另外储存，这样不仅能够延长蓄电池的使用时间，更可以加强充电效果。蓄电池经过长时间的存放，必须重新充电后才能再使用。

为蓄电池充电

把蓄电池装入电动工具之前，必须使用合适的充电器为蓄电池充电。有关充电过程的详细说明，请参考充电器的使用说明书以及本说明书中的指示（参阅“充电过程”，第 349 页）。

本蓄电池配备了 NTC- 温度监控装置，在蓄电池的温度位在摄氏 0 度（华氏 32 度）和摄氏 45 度（华氏 113 度）之间时才能够充电。确实 遵守此规定可以延长蓄电池的使用寿命。如果正确地使用蓄电池，则能够重复充电约 3000 次。

新的或长期未使用的蓄电池，必须经过 5 次的充 / 放电后，才能够发挥电池的最大功率。

当电动工具的“蓄电池电量”指示灯亮起红灯时，才需要为 蓄电池充电。

安装和拆卸蓄电池

把正反转开关 14 设定在中间位置，这个动作可以把起停开关 13 锁定在“关闭”的位置，以防止意外开动电动工具。

把充满电的蓄电池 11 推入电动工具的手柄中。

注意正确的安装位置，并且要确定解锁按键 12 已经正确地卡牢在电动工具的手柄上。

► 安装 / 拆卸蓄电池时，都不可以施以暴力。本蓄电池配备了 APT (Akku Pack Top) 接头，所以只能 够安装在正确的电动工具接头和充电器的充电室上。

拆卸蓄电池 11 时，先按住蓄电池两侧的解锁按键 12，接著 再从手柄中向下拉出蓄电池。

安装和拆卸电压转接头（参考插图 C）

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

选用能够配合电动工具电压的电压转接头。

电压转接头的 D-Sub 连接插头 26 的颜色，会随着电压不同 而改变。针对 9,6 伏特电压的 D-Sub 连接插头是淡蓝色。针对 14,4 伏特的连接插头是黑色的。

► 必须先关闭稳压器或从稳压器上拔出插头 26，然后才能够把转接壳 28 安装在工业用充电式 起子机上，或从工业用充电式起子上拆卸转接壳。

把正反转开关 14 设定在中间位置，这个动作可以把起停开关 13 锁定在“关闭”的位置，以防止意外开动电动工具。

把转接壳 28 推入电动工具的手柄中。注意正确的安装位置，并且要确定解锁按键 12 已经 正确地卡牢在电动工具的手柄上。

接著把电压转接头的插头 26 插在插座 25 上拧紧两个螺丝 27 以便把插头 26 锁牢在插座 25 上。

拆卸电压转接头时，必须先关闭稳压器，拧松插头 26 上的两个螺丝 27，并从插座 25 上拔出插头。最后再按住两侧的解锁按键 12，并从电动工具的手柄中拔出转接壳 28。

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

不可以使用稳压器推动本工业用充电式起子机。

更换工具，针对配备了快速夹头的接头 (参考插图 D)

▶ 在机器上安装好工具之后，必须检查插入工具是否已经牢牢地固定在机器的接头上。如果插入工具的柄未牢牢地套在接头中，工具柄容易从接头上脱开，并产生操作者无法控制机器的情况。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

针对此工业用充电式直角扳手，有配备了 1/4" 快速更换夹头的直式起子机头 (购物号 0 607 453 631)。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

针对此工业用充电式直角扳手，有配备了 1/4" 快速更换夹头的直角起子机头 (购物号 0 607 452 630)。

安装工具

向前抽拉快速夹头 29，把插入工具 1 装入工具接头 2 中，放开快速夹头。

只能使用有合适插柄的插入工具 (1/4 英寸，六角)。

切勿尝试在快速夹头上安装钻头。

有关离合功能的工业用充电式直角扳手，不能进行钻孔作业。离合装置可能在没有预警的情况下自动关闭。如果在离合装置关闭之后仍然继续钻孔，您会无法控制电动工具。

拆卸工具

向前抽拉快速夹头 29，从工具接头 2 中拔出插入工具 1，放开快速夹头。

更换工具，针对外四角起子机头

▶ 在机器上安装好工具之后，必须检查插入工具是否已经牢牢地固定在机器的接头上。如果插入工具的柄未牢牢地套在接头中，工具柄容易从接头上脱开，并产生操作者无法控制机器的情况。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

针对此工业用充电式直角扳手，有配备了 1/4" 四角的直角起子机头 (购物号 0 607 453 617)，和配备了 3/8" 四角的直角起子机头 (购物号 0 607 453 620)。

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

针对此工业用充电式直角扳手，有配备了 3/8" 四角的直角起子机头 (购物号 0 607 451 618)。

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

本工业用充电式直角扳手供货时附带了 3/8" 四角的直角起子机头。

安装工具

使用小的螺丝起子压入四角形接头 2 上的销钉，接着再把螺丝起子头 1 套在四角形接头上。安装后务必检查销钉是否正确穿过螺丝起子头上的孔。

拆卸工具

把凸出于螺丝起子头 1 的销钉向内挤压，然后再从接头 2 上拔出螺丝起子头。

更换工具，针对内六角起子机头 (参考插图 E)

▶ 在机器上安装好工具之后，必须检查插入工具是否已经牢牢地固定在机器的接头上。如果插入工具的柄未牢牢地套在接头中，工具柄容易从接头上脱开，并产生操作者无法控制机器的情况。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

针对此工业用充电式直角扳手，有配备了 1/4" 内六角的直角起子机头 (购物号 0 607 453 618)。

安装工具

把工具 1 插入工具接头 2 的内六角中，必须让工具正确卡牢。

拆卸工具

从工具接头 2 中拉出工具 1，必要时得使用钳子拉出工具。

操作



穿戴好个人的防护装备，务必佩戴护目镜。 根据选用的电动工具，穿戴合适的防护装备，例如防尘面具，具备止滑功能的工作鞋，安全帽或耳罩等，可以降低发生意外伤害的危险。

操作机器

开动电动工具之前，必须先使用正逆转开关 14 设定转向。如果正逆转开关 14 位在中央的位置 (起动机制止功能)，则无法开动电动工具。

改变转向 (参考插图 F)

正转：适用于拧入螺丝，把正逆转开关 14 向左推到底。

352 | 中文

逆转：适用于拧松或拧出螺丝，把正逆转开关 14 向右推到底。

▶ **在电动工具完全静止时才可以使用的正逆转开关 14。**

开启工作灯

在光源不佳的工作环境中，可以开启工作灯 18 照明操作位置。轻按起停开关 13 可开启工作灯 18，如果用力按下起停开关，机器会开始运转而工作灯则继续亮着。

▶ **勿直视工作灯，强光会刺眼。**

开动 / 关闭

本起子机配备了由扭力控制的**关闭联结装置**。在到达了设定的扭力之后，关闭联结装置便会发挥功能。

指示：如果在起子机上连接了电压转接头，必须先开动稳压器，然后再开动机器。

把起停开关 13 压到底便可以开动电动工具。只要到达设定的扭力，电动工具便会**自动关闭**。

▶ **如果太早放开起停开关 13，可能无法达到预先设定的扭力。**

为了节约能源，只在当您使用机器时，才开动电动工具。

有关操作方式的指点

▶ **维修电动工具、更换电动工具上的工具或者搬运电动工具时，务必把正逆转开关调整到中央的位置。**如果不小心启动起停开关，可能造成伤害。

▶ **先关闭电动工具，然后再把工具放置在螺母 / 螺丝上。**安装在接头上的工具如果仍继续转动，容易从螺丝头上滑开。

调节扭矩（参考插图 G - I）

关闭联结装置的弹簧预应力能够感应机器的扭力。不论工具进行正转或逆转运作，只要达到设定的扭力，关闭联结装置便会产生效应。

只能使用附带的调整工具 30 调节扭力。

推开电动工具上的滑键 7。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

把内六角扳手 31 插入工具 1 中并慢慢拧转扳手。当旋转到能够在机壳的开口中看见离合器上的拱形突出（调节片 32），便可以把调整工具 30 插入拱形突出中并拧动调整工具。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

请注意购买厂商提供的资料，或者向您的经销商询问详情。

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

使用开口扳手慢慢的转动工具接头 2。

当旋转到能够在机壳的开口中看见离合器上的拱形突出（调节片 32），便可以把调整工具 30 插入拱形突出中并拧动调整工具。

朝着顺时针方向转动可以提高扭力，向着逆时针方向转动扭力会降低。

拆下调整工具 30。并拉回电动工具上的滑键 7 以便保护联结装置免受污染。

指示：如何设定扭力取决于螺丝的种类，最好透过实际操作来吸取经验。在试验阶段可以使用扭力测量工具检验。

▶ **只能在规定的范围中调整扭力，否则关闭联结装置会丧失反应。**

在设定好的扭力上打记号

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

这款工业用充电式直角扳手必须先拆卸直角起子机头，参考“调整和拆卸直角起子机头”，页数 353。接著便可以参考以下的描述来根据扭力做记号。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF |
30 | 30 - 300

您可以使用其它颜色的记号环取代记号环 17，以方便区分不同的扭力设定。

比方说，您可以在扭力设定为 4,5 牛顿米的 EXACT-电动工具上安装红色的记号环。如果您使用 EXACT-电动工具从事其它的工作，而必须把扭力设定为 7,5 牛顿米，那麽您便可以在机器上安装其它颜色的记号环（例如黑色，蓝色，绿色或黄色）。不同颜色的记号环，只是为了方便操作者辨认电动工具目前的扭力设定情况。

使用薄的螺丝起子，铲刀或其它类似工具，便可以取出记号环 17。

使用本电动工具时务必安装记号环，以防止尘埃和污垢渗入机壳中。

指示灯**显示蓄电池的电量**

如果蓄电池 11 该充电了，指示灯 10 会闪烁绿光并且机器会发出提示声响。此时的电量大概还能够拧转 6 到 8 个螺丝。

如果指示灯出现红光，那麽剩下的电量已经不足拧入一个螺丝，如果继续使用电动工具会造成机器超荷。此时无法开动电动工具。待旧的蓄电池被取出，并且安装了充好电的电池之后，制止起动的功能才会被解除。

如果使用电压转接头，红色的指示灯 10 会显示机器超荷。

指示灯 **10** 闪烁红光，代表电动工具超温了并且无法继续操作。必须等待闪烁的灯号自动熄灭之后，才可以从新开动电动工具。

即使安装了已经充足电的蓄电池，但是电动工具的操作时间仍然明显地缩短，此时得尽快更换蓄电池。请根据有关的法律或各国的相关特殊规定处理废弃的蓄电池。



显示拧转状况

当电动工具的扭力到达设定值时，关闭联结装置会被启动。此时指示灯 **9** 会发出绿光。

如果未达到设定扭力，指示灯 **9** 会亮起红光，而且机器会发出警告声响。这个拧转过程失败了必须重复执行。

防止重复拧转功能

拧转螺丝时如果关闭联结装置被启动了，机器的马达也会停止转动，此时必须等待约 0.7 秒，才能够再开动电动工具。如此可以预防操作者因为疏忽而继续拧入已经被拧紧的螺丝。

调整直角起子头

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

您可以把直角起子机头 **3** 调整在 8 个不同的位置上。握着安装在直角起子机头法兰上的扳手安装位置 **5** 上的开口扳手 **6** 以便固定好电动工具。

切勿把固定工具夹在机器的颈部。

使用安装在扳手安装位置 **19** 上的开口扳手 **4** 拧松搭扣螺母。把直角起子机头 **3** 调整到需要的位置上，每调整一个位置的角度是 45 度。再度使用安装在扳手安装位置 **19** 上的开口扳手 **4** 拧紧搭扣螺母。拧紧螺母时必须使用法兰片上的开口扳手 **6** 充当支撑。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

请注意购买厂商提供的资料，或者向您的经销商询问详情。

调整和拆卸直角起子机头 (参考插图 J)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

您可以无级式地调整直角起子机头 **3** 和工具接头 **2**，调整角度为 360 度。

放松锁紧螺母 **20**，此时可以使用合适的工具插入锁紧螺母的开口中，并朝着箭头的方向 **a** (左螺纹) 转动螺母。

朝着箭头的方向 **b** 转动直角起子头 **3**，便可以调整需要的工作角度，最大的旋转角度是 360 度。

将直角起子头 **3** 固定在这一位置，方法是：将锁紧螺母 **20** 沿箭头方向 **c** 对着直角起子头旋转。重新拧紧锁紧螺母 **20**，拧紧力矩最大为 50 牛顿米。

如果您要更换其他颜色的记号环 **17**，或者要调整工作灯时，都可以拆下直角起子机头 **3**。调整直角起子机头之前，先把工作灯移动到需要的位置上 (参考 "调整 LED- 工作灯"，页数 353)。

放松锁紧螺母 **20**，此时可以使用合适的工具插入锁紧螺母的开口中，并朝着箭头的方向 **a** (左螺纹) 转动螺母。

朝着箭头的方向 **b** 拧转直角起子机头 **3**。必须拧转至能够拿下机头为止。

朝着箭头 **a** 的方向从马达壳 **33** 上拧出锁紧螺母 **20**。现在可以更换记号环或调整工作灯了。

- 朝着箭头 **c** 的方向把锁紧螺母 **20** 拧入马达壳 **33** 中。顺着转向 **b** 再度装回直角起子机头。
- 朝着箭头方向 **c** 拧转锁紧螺母 **20**，以便固定好直角起子机头。
- 使用大概 50 牛顿米的拉紧扭力拧紧锁紧螺母 **20**。

调整 LED- 工作灯 (参考插图 K)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

这款工业用充电式直角扳手必须先拆卸直角起子机头，参考 "调整和拆卸直角起子机头"，页数 353。接著再根据以下的描述调整工作灯。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF |
30 | 30 - 300

使用薄的螺丝起子，铲刀或其它类似工具，便可以取出记号环 **17**。

使用一把锁紧涨圈的专用钳子把锁紧涨圈 **34** 朝后推向机壳。

此时便可以把罩住 LED- 工作灯 **18** 的两片 LED- 支撑 **16**，移动到任何位置上。请注意，不要损伤 LED- 工作灯的电线。把电线推入机壳中的空室 **35** 时，也不可以折叠电线。再度使用两片 LED- 支撑 **16** 罩住 LED- 工作灯 **18**。

把锁紧涨圈 **34** 和记号环 **17** 装回原来的位置上。

维修和服务

维修和清洁

- ▶ **维修电动工具、更换电动工具上的工具或者搬运电动工具时，务必把正逆转开关调整到中央的位置。** 如果不小心启动起停开关，可能造成伤害。
- ▶ **电动工具和通风间隙都必须保持清洁，这样才能够提高工作品质和安全性。**

354 | 中文

如果蓄电池故障了，可以向博世电动工具公司授权的客户服务中心求援。

润滑电动工具**润滑材料：**

特殊的传动装置润滑脂（225 毫米）
物品代码 3 605 430 009
摩利科特油脂
机油 SAE 10/SAE 20

新的气动工具在经过 150 个使用小时之后，必须使用温和的清洁剂清洗传动装置。务必遵循制造厂商提供的说明来使用和处理清洁剂。清洁完毕后必须使用博世的特殊传动装置润滑脂涂抹传动装置。在第一次的清洁工作之后，每隔 300 个工作小时就要重复上述的清洁过程。

经过 100000 个使用小时之后，得使用数滴 SAE 10/SAE 20 机油润滑离合器上的活动部件。使用摩利科特油脂（Molykoteffett）润滑机器的滑动和滚动零件。润滑后得检查离合器是否仍然完好，以确保工具的准确度和正常功能。最后还要重新调整离合器的扭力。

► **维护和修理的工作只能交给合格的专业电工执行。**
如此才能够确保电动工具的安全性能。

经过授权的博世客户服务中心，能够既快速又可靠地执行上述工作。

必须根据环保单位的规定处理不用的润滑油，清洁剂。务必要遵守法律的规定。

顾客服务处和顾客咨询中心

罗伯博世股份公司愿意根据法律，执行合同上的产品供货条件。您如果对本公司产品有任何不满，请和以下各单位接洽：

有关保证，维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司
中国 浙江省 杭州市
滨江区滨康路 567 号
邮政编码：310052
免费服务热线：4008268484
传真：(0571) 87774502
电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

羅伯特·博世有限公司
香港北角英皇道 625 號 21 樓
客戶服務熱線：+852 2101 0235
傳真：+852 2590 9762
電郵：info@hk.bosch.com
網站：www.bosch-pt.com.hk

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的 10 位数物品代码。

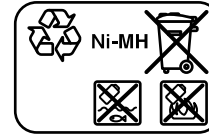
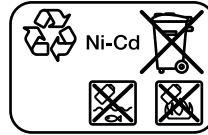
处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。



不可以把电动工具丢弃在一般的家庭垃圾中！

根据 2012/19/EU（欧洲有关处理旧电子和旧电器用品的法规），以及欧洲各国引用该法的规定：废弃的电动工具必须分开收集，并且要以符合环保要求的方式回收再利用。

充电电池 / 电池：**Ni-Cd：镍 - 镉**

注意：此蓄电池含镉。镉是带剧毒的重金属。

Ni-MH：镍 - 氢化铁

不可以把蓄电池 / 电池丢入一般的家庭垃圾，火或水中。可能的话必须先让蓄电池 / 电池放电，然后再收集、回收，或者以符合环保的方式处理它们。

只针对欧盟国家：

根据 2006/66/EG 法规，必须使用符合环保要求的方式回收，再利用损坏或旧的充电电池 / 电池。

保留修改权**中文****安全規章****電動工具通用安全警告**

警告 閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和 / 或嚴重傷害。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有下列的警告中術語“電動工具”指市電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ **保持工作場地清潔和明亮。** 混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ **不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。** 電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ **讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。** 注意力不集中會使你失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ **電動工具插頭必須與插座相配。** 絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ **避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。** 如果你身體接地會增加電擊危險。
- ▶ **不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。** 水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ **不得濫用電線。** 絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳邊或運動部件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ **當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的外接軟線。** 適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ **如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器 (RCD)。** 使用 RCD 可減少電擊危險。

人身安全

- ▶ **保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。** 當你感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ **使用個人防護裝置。** 始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ **防止意外起動。** 確保開關在連接電源和 / 或電池盒、拿起或搬運工具時處於關斷位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ **在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。** 遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ **手不要伸展得太長。** 時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ **著裝適當。** 不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓你的衣服、手套和頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、飾物或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ **如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。** 使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

- ▶ **不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。** 選用適當設計的電動工具會使你工作更有效、更安全。
- ▶ **如果開關不能接通或關斷工具電源，則不能使用該電動工具。** 不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ **在進行任何調節、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和 / 或使電池盒與工具脫開。** 這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ **將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。** 電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ **保養電動工具。** 檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ **保持切削刀具鋒利和清潔。** 保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。** 將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

電池式工具使用和注意事項

- ▶ **只用製造商規定的充電器充電。** 將適用於某種電池盒的充電器用到其他電池盒時會發生著火危險。
- ▶ **只有在配有專用電池盒的情況下才使用電動工具。** 使用其他電池盒會發生損壞和著火危險。
- ▶ **當電池盒不用時，將它遠離其他金屬物體，例如回形針、硬幣、鑰匙、釘子、螺釘或其他小金屬物體，以防一端與另一端連接。** 電池端部短路會引起燃燒或火災。
- ▶ **在濫用條件下，液體會從電池中濺出；避免接觸。** 如果意外碰到了，用水沖洗。如果液體碰到了眼睛，還要尋求醫療幫助。從電池中濺出的液體會發生腐蝕或燃燒。

檢修

- ▶ **將你的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。** 這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

使用工業用電動角度起子機的安全注意事項

- ▶ **工作時如果電動起子機可能割斷隱藏的電線，一定要握住絕緣手柄操作機器。** 電動起子機如果接觸了帶電的線路，電動工具上的金屬部件會導電，可能造成操作者觸電。
- ▶ **不可以在埋了電線的牆壁或隱秘處進行鑽孔或切割的工作，也不可以在其上固定任何物品。** 如果無法


356 | 中文

避免的話，務必在施工之前關閉工作範圍中所有的保險絲或防護開關。

- ▶ **固定好工件。** 使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ **維修電動工具、更換電動工具上的工具或者搬運電動工具時，務必把正逆轉開關調整到中央的位置。** 如果不小心啟動起停開關，可能造成傷害。
- ▶ **務必握緊電動工具。** 在擰緊和放鬆螺絲時，可能出現短暫的強大反擊。
- ▶ **只能使用完整、無磨損痕跡的工具。** 插入工具如果損壞了便容易斷裂，可能會傷害操作者或者造成財物損失。
- ▶ **在機器上安裝好工具之後，必須檢查插入工具是否已經牢牢地固定在機器的接頭上。** 如果插入工具的柄未牢牢地套在接頭中，工具柄容易從接頭上脫開，並產生操作者無法控制機器的情況。
- ▶ **擰入長的螺絲時必須特別小心，起子頭容易從螺絲頭上滑開。** 走滑的程度，會因為不同的螺絲種類和起子頭種類而改變。擰入長的螺絲時比較不容易控制機器，起子頭易滑開進而傷害操作者。
- ▶ **開動電動工具之前，務必認清設定好的轉向。** 在擰松螺絲時，如果轉向被設定為擰入螺絲時的轉向，可能會產生無法控制電動工具的情況。
- ▶ **本電動工具無法充當電鑽。** 配備關閉聯結裝置的電動工具無法進行鑽孔。因為聯結裝置會在無警告的情況下，自動關閉機器。

蓄電池

- ▶ **安裝蓄電池之前，先確定起停開關是否位在關閉的位置，以預防意外地開動電動工具。** 提攜電動工具時如果把手指按在起停開關上，或者安裝蓄電池時未關閉電動工具，都可能造成工作意外。
- ▶ **切勿打開蓄電池。** 可能造成短路。

 **保護蓄電池免受高溫（例如長期日照），火焰，水和濕氣的侵害。** 有爆炸的危險。

- ▶ **不可以短接蓄電池。** 有爆炸的危險。
- ▶ **在某些特殊的使用狀況或溫度下，可能造成蓄電池滲漏。** 避免讓皮膚或眼睛接觸滲漏的蓄電池。蓄電池內的液體具有腐蝕性，會燒傷人體的肌肉組織。如果此類液體滴到皮膚上，先使用肥皂及清水清洗，接著再以檸檬汁或醋沖洗。如果腐蝕性液體接觸了眼睛，必須使用清水沖洗眼睛，至少沖洗 10 分鐘，然後即刻就醫。
- ▶ **只能使用博世原廠的充電電池。電池的電壓必須和電動工具銘牌上規定的電壓相符。** 使用其他的充電電池，例如仿制品，經過改造或其它品牌的充電電池，有受傷的危險以及因為充電電池爆炸而造成的財物損失。

產品和功率描述

閱讀所有的警告提示和指示。 如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

翻開標示了機器詳解圖的折疊頁。閱讀操作指南時必須翻開折疊頁參考。

按照規定使用機器

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 4 - 420 | 15 | 17 | 23 |
25 - 200 | 25 - 250 |
30 | 30 - 300 | 30 - 380 |
40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

在規定的大小和功率範圍內，可以使用本電動工具擰入、擰松螺絲，螺母和其它有螺紋的接頭。本電動工具無法充當電鑽；為了避免造成工作傷害和財物損失，切勿使用配備了關閉聯結裝置的電動工具鑽孔。

本電動工具的燈光是設計用於照明電動工具的工作範圍，並不適用於居家照明。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

由於本電動工具的逆轉速度平緩，所以能夠操作開放式的扁平轉接頭。適用範圍是一些只有單面開放的工作地點（例如水管），但是本機器不適合進行擰松螺絲的工作。本電動工具無法充當電鑽；為了避免造成工作傷害和財物損失，切勿使用配備了關閉聯結裝置的電動工具鑽孔。

本電動工具的燈光是設計用於照明電動工具的工作範圍，並不適用於居家照明。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1 插入工具（例如螺絲起子頭）
- 2 工具接頭
- 3 直角起子機頭
- 4 開口寬度 27 毫米的開口扳手
- 5 直角起子機頭法蘭上的扳手安裝位置
- 6 開口寬度 22 毫米的開口扳手
- 7 扭力設定開關
- 8 懸掛卡夾
- 9 指示燈，監控擰轉狀況
- 10 指示燈，監控蓄電池的蓄電量
- 11 有 APT- 接頭的蓄電池
- 12 蓄電池的解鎖按鍵
- 13 起停開關
- 14 正逆轉開關

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 15 懸掛卡夾的固定夾縫 | 27 D-Sub- 連接插頭上的螺絲 |
| 16 LED 支撐 | 28 電壓轉接頭 |
| 17 記號環 | 29 快速夾頭 |
| 18 工作燈 | 30 調整工具 |
| 19 搭扣螺母上的扳手安裝位置 | 31 六角扳手 |
| 20 鎖緊螺母 | 32 調整片 |
| 21 充電器 | 33 馬達殼 |
| 22 電源插頭 | 34 鎖緊漲圈 |
| 23 充電器上的綠色指示燈 | 35 機殼中的空室 |
| 24 充電器上的紅色指示燈 | 36 手柄 (絕緣握柄) |
| 25 針對 4EXACT 上的電壓轉接頭的連接套筒 | 37 手柄 (絕緣握柄) |
| 26 D-Sub- 連接插頭 | |

圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。
本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。

技術性數據

工業用電動角度起子機 ANGLE EXACT		2	3	6
物品代碼 0 602 490 647	... 656	... 652
根據 ISO 5393, 硬擰轉 / 軟擰轉的最大扭力	牛頓米	2/2	3/3	6/6
無負載轉速 n_0	次 / 分	110	420	650
額定電壓	伏特	9,6	9,6	9,6
轉向				
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,0	1,0	1,0
保護種類		IP 20	IP 20	IP 20
工業用電動角度起子機 ANGLE EXACT		7	8	15
物品代碼 0 602 490 669	... 651	... 650
根據 ISO 5393, 硬擰轉 / 軟擰轉的最大扭力	牛頓米	7/7	9/9	15/15
無負載轉速 n_0	次 / 分	110	420	250
額定電壓	伏特	9,6	9,6	9,6
轉向				
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,0	1,0	1,0
保護種類		IP 20	IP 20	IP 20
工業用電動角度起子機 ANGLE EXACT		17	23	30
物品代碼 0 602 490 675	... 673	... 671
根據 ISO 5393, 硬擰轉 / 軟擰轉的最大扭力	牛頓米	17/13	23/20	30/28
無負載轉速 n_0	次 / 分	560	320	220
額定電壓	伏特	14,4	14,4	14,4
轉向				
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,5	1,5	1,5
保護種類		IP 20	IP 20	IP 20
工業用電動角度起子機 ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
物品代碼 0 602 490 690	... 693	... 691
正轉時的硬扭轉的最大扭力 *	牛頓米	10	16	20
正轉時的無負載轉速 n_0 *	次 / 分	340	440	300
額定電壓	伏特	9,6	14,4	14,4
轉向				

* 電動工具的逆轉速度比較緩慢，所以扭力比較低。透過扁平轉接頭會改變傳輸到安裝工具上的轉速和扭力。

358 | 中文

工業用電動角度起子機 ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,0	1,5	1,5
保護種類		IP 20	IP 20	IP 20

* 電動工具的逆轉速度比較緩慢，所以扭力比較低。透過扁平轉接頭會改變傳輸到安裝工具上的轉速和扭力。

工業用電動角度起子機 ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
物品代碼 0 602 492 611	... 609	... 607
根據 ISO 5393, 硬擰轉 / 軟擰轉的最大扭力	牛頓米	7/6,5	10/9	14/14
無負載轉速 n_0	次 / 分	900	650	420
額定電壓	伏特	9,6	9,6	9,6
轉向				
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,0	1,0	1,0
保護種類		IP 20	IP 20	IP 20

工業用電動角度起子機 ANGLE EXACT		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
物品代碼 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
根據 ISO 5393, 硬擰轉 / 軟擰轉的最大扭力	牛頓米	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
無負載轉速 n_0	次 / 分	200	245	300	380	280	210	170
額定電壓	伏特	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
轉向								
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
保護種類		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

鎳 - 鎳蓄電池組		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
物品代碼 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
電池數目		8	8	10	10	12	12
蓄電池電壓	伏特	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
容量	安培小時	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80

鎳氫充電電池套組		9,6	12,0	14,4
物品代碼 2 607 335 681	... 683	... 685
電池數目		8	10	12
蓄電池電壓	伏特	9,6	12,0	14,4
容量	安培小時	2,6	2,6	2,6
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,55	0,70	0,80

直角起子機頭		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"
物品代碼 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
根據 ISO 5393, 硬墊擰轉的最大扭力	牛頓米	20	25	30	20	20
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23

直式起子機頭		QC ○ 1/4"
物品代碼		0 607 453 631
根據 ISO 5393, 硬墊擰轉的最大扭力	牛頓米	6
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	0,22

噪音 / 震動值

噪音測量值符合 EN 60745。

本機器的 A 類加權聲壓水平一般為 70 分貝。測量誤差 K=3 分貝。

工作時的噪音水平可能超過 80 分貝。

佩戴耳罩！

振蕩總值 a_h (三向向量總和) 以及不確定系數 K 符合 EN 60745:

擰轉螺絲: $a_h < 2,5$ 米 / 秒², $K=1,5$ 米 / 秒²。

本說明書中所載述的振動值皆是按照 EN 60745 之標準測量程序測得, 可與其他電動工具的規格直接進行比較。此數值亦適用於初步評估振動負荷。

列示的振動值代表電動工具的主要用途。電動工具若是用於其他用途、使用不同的配件、使用非指定嵌件工具、或維護不當, 皆可能造成振動值有所偏差。而使整個工作期間的振動負荷提高。

為能正確估算振動負荷, 您應將工具關機或空轉的時間一併納入考量。這麼做可使整個工作期間的振動負荷降低。

另外請您制定一套安全措施, 以免振動對操作者產生不良影響, 例如: 維護點動工具與嵌件工具、確保雙手保溫、適當地編排工作步驟。

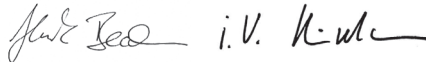
合格聲明

我們保證, "技術數據" 章節所述產品符合以下標準或規範文件: 根據 2009/125/EG (規定 1194/2012)、2011/65/EU、2014/30/EU、2006/42/EG 法令規定的 EN 60745, EN 50518。

技術文件 (2006/42/EG) 存放在:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

安裝

供貨範圍

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

本工業用電動角度起子機出貨時不包括起子頭、直角起子機頭、直式起子機頭、充電電池組、充電器、穩壓器或電壓轉接頭。

電壓轉接件只能用來把博世工業用充電式直角起子機連接在穩壓器 4EXACT 上。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

此工業用電動角度起子機出貨時不包括起子頭、扁平轉接頭、中間法蘭、充電電池組、充電器、穩壓器或電壓轉接頭。

電壓轉接件只能用來把博世工業用充電式直角起子機連接在穩壓器 4EXACT 上。


ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 |
25 - 200 | 30 - 300

此工業用電動角度起子機出貨時不包括起子頭、直角起子機頭、直式起子機頭、充電電池組和充電器。本電動工具不能連接穩壓器。

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

此工業用電動角度起子機出貨時會包括直角起子機頭, 但無起子頭、充電電池組和充電器。本電動工具不能連接穩壓器。

操作環境和存放環境

 只能在封閉的環境中操作本電動工具。工地的溫度最好介在攝氏零下 5 度到攝氏 50 度 (華氏 23 度到 122 度之間) 之間, 如此才能確保機器正常運作。工作場所的相對空氣濕度必須保持在百分之 20 到百分之 95 之間, 工地內不可以有露水。

蓄電池儲存場所的溫度必須介在攝氏 0 度 (華氏 32 度) 到攝氏 45 度 (華氏 113 度) 之間, 否則電池易受損。

安裝直角起子機頭

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 30

首先要將合適的直角起子機頭 (參考 "直角起子機頭", 頁數 358) 安裝在工業用 - 充電式 - 直角扳手上。

▶ **安裝起子機頭, 調整起子機頭或拆卸起子機頭之前, 一定要確定正逆轉開關是位在中間的位置 (閉鎖開動), 並且要取出電動工具中的蓄電池。**

握著安裝在直角起子機頭法蘭上的扳手安裝位置 5 上的開口扳手 6 以便固定好電動工具。

▶ **切勿把固定工具夾在機器的頸部。**

根據需要把直角起子機頭 3 安裝在法蘭片上。使用插在扳手安裝位置 19 上的開口扳手 4 擰緊搭扣螺母, 擰緊螺母時。

必須使用法蘭片上的開口扳手 6 充當支撐。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

使用這款工業用 - 充電式 - 直角扳手, 必須先安裝合適的扁平轉接頭。

市面上扁平轉接頭的種類繁多。請向您的專業經銷商選購合適的扁平轉接頭。

▶ **請注意扁平轉接頭的正確安裝過程。**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

360 | 中文

本工業用電動角度起子機僅能搭配直角起子機頭 0 607 451 618 使用。

懸掛裝置

使用懸掛卡夾 8 可以把機器固定在懸掛裝置上。

把懸掛卡夾 8 安裝在電動工具上，卡夾必須牢牢地固定在夾縫 15 中。

► 定期檢查吊架和懸掛裝置上的吊鉤。

充電過程

指示： 充電器和蓄電池並不包含在供貨範圍中。插圖上的電線插頭可能和您的電動工具上的插頭不同。

► **注意，充電器和蓄電池必須能夠和貴國的供應電源相容。**

充電器 AL 2450 DV (參考插圖 A)

把充電器 21 的插頭 22 插在電源插座上，把蓄電池 11 正確地 安裝在充電器上。

► **安裝 / 拆卸蓄電池時，都不可以施以暴力。** 本蓄電池配備了 APT (Akku Pack Top) 接頭，所以只能夠安插在正確的電動工具接頭和充電器的充電室上。

綠色指示燈 23 開始閃爍。充電器已經開始輸入電流。如果電量充足了，充電過程會自動中斷。綠色指示燈不再閃爍而是持續亮著，代表充電過程已經結束。

此時充電器會發出約 2 秒鐘的提示聲響，提醒操作者充電過程已經結束。

如果紅色的指示燈 24 持續亮著，代表機器以較弱的電流進行充電。

當紅色的指示燈開始閃爍時，已經無法繼續充電。

故障 - 原因和補救方法

原因	處理措施
指示燈不亮	
未插上或者未正確插好充電器的插頭	把插頭正確地插在插座上
插座，電線或充電器故障了	檢查電壓，必要時得把充電器交給 博世授權的客戶服務處檢查
無法充電	
蓄電池的溫度不在許可的溫度範圍中	使用冷卻或加熱的方式讓蓄電池的溫度 恢復到攝氏 0 度 (華氏 32 度) 和攝氏 45 度 (華氏 113 度) 之間
蓄電池的接點堆積了污垢	清潔蓄電池的接頭；例如連續地插入，拔出 蓄電池，必要時得更換蓄電池
蓄電池損壞	更換蓄電池
未插入或未插好蓄電池	正確地把蓄電池插入充電室中

穩壓器 (參考插圖 B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

指示： 除了蓄電池驅動之外，也可以把工業用充電式直角扳手 連接在穩壓器上操作。

插圖上的電線插頭可能和您的電動工具上的插頭不同。

► **必須選擇能和貴國供電系統相容的穩壓器。**

除了穩壓器 4EXACT 和合適的電線之外，還需要一個電壓轉接頭，轉接頭的許可負載標稱電壓，必須和起子機的標稱電壓一致。

► **穩壓器 (配備指示燈) 的電壓必須和起子機的電壓一致。** 本穩壓器是專門針對，電壓介在 9,6 伏特和 14,4 伏特間的博世 EXACT 系列、ANGLE EXACT 系列和 BT-EXACT 系列而設計。未按照規定使用機器可能釀造火災並引起爆炸。

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

不可以使用穩壓器推動本工業用充電式起子機。

連接電源

指示： 注意，供貨時電動工具上不可以安裝著蓄電池，也不可以 插著電壓轉接頭。

► **不可以把蓄電池存留在充電式電動工具上。** 不使用的蓄電池必須另外儲存，這樣不僅能夠延長蓄電池的使用時間，更可以加強充電效果。蓄電池經過長時間的存放，必須重新充電後才能再使用。

為蓄電池充電

把蓄電池裝入電動工具之前，必須使用合適的充電器為蓄電池充電。有關充電過程的詳細說明，請參考充電器的使用說明書以及本說明書中的指示 (參閱 "充電過程"，第 360 頁)。

本蓄電池配備了 NTC- 溫度監控裝置，在蓄電池的溫度位在攝氏 0 度 (華氏 32 度) 和攝氏 45 度 (華氏 113 度) 之間時才能夠充電。確實 遵守此規定可以延長蓄電池的使用壽命。如果正確地使用蓄電池，則能夠重複充電約 3000 次。

新的或長期未使用的蓄電池，必須經過 5 次的充 / 放電後，才能夠發揮電池的最大功率。

當電動工具的 "蓄電池電量" 指示燈亮起紅燈時，才需要為 蓄電池充電。

安裝和拆卸蓄電池

把正逆轉開關 14 設定在中間位置，這個動作可以把起停開關 13 鎖定在 "關閉" 的位置，以防止意外開動電動工具。

把充好電的蓄電池 11 推入電動工具的手柄中。

注意正確的安裝位置，並且要確定解鎖按鍵 12 已經正確地卡牢在電動工具的手柄上。

► **安裝 / 拆卸蓄電池時，都不可以施以暴力。** 本蓄電池配備了 APT (Akkupack Top) 接頭，所以只能夠安插在正確的電動工具接頭和充電器的充電室上。

拆卸蓄電池 11 時，先按住蓄電池兩側的解鎖按鍵 12，接著再從手柄中向下拉出蓄電池。

安裝和拆卸電壓轉接頭 (參考插圖 C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

選用能夠配合電動工具電壓的電壓轉接頭。

電壓轉接頭的 D-Sub 連接插頭 26 的顏色，會隨著電壓不同而改變。針對 9.6 伏特電壓的 D-Sub 連接插頭是淡藍色。針對 14.4 伏特的連接插頭是黑色的。

► **必須先關閉穩壓器或從穩壓器上拔出插頭 26，然後才能夠把轉接殼 28 安裝在工業用充電式起子機上，或從工業用充電式起子上拆卸轉接殼。**

把正逆轉開關 14 設定在中間位置，這個動作可以把起停開關 13 鎖定在 "關閉" 的位置，以防止意外開動電動工具。

把轉接殼 28 推入電動工具的手柄中。注意正確的安裝位置，並且要確定解鎖按鍵 12 已經正確地卡牢在電動工具的手柄上。

接著把電壓轉接頭的插頭 26 插在插座 25 上。擰緊兩個螺絲 27 以便把插頭 26 鎖牢在插座 25 上。

拆卸電壓轉接頭時，必須先關閉穩壓器，擰松插頭 26 上的兩個螺絲 27 並從插座 25 上拔出插頭。

最後再按住兩側的解鎖按鍵 12，並從電動工具的手柄中拔出轉接殼 28。

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

不可以使用穩壓器推動本工業用充電式起子機。

更換工具，針對配備了快速夾頭的接頭 (參考插圖 D)

► **在機器上安裝好工具之後，必須檢查插入工具是否已經牢牢地固定在機器的接頭上。** 如果插入工具的柄未牢牢地套在接頭中，工具柄容易從接頭上脫開，並產生操作者無法控制機器的情況。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 - 900

針對此工業用充電式直角扳手，有配備了 1/4" 快速更換夾頭的直式起子機頭 (購物號 0 607 453 631)。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

針對此工業用充電式直角扳手，有配備了 1/4" 快速更換夾頭的直角起子機頭 (購物號 0 607 452 630)。

安裝工具

向前抽拉快速夾頭 29，把插入工具 1 裝入工具接頭 2 中，放開快速夾頭。

只能使用有合適插柄的插入工具 (1/4 英寸，六角)。

切勿嘗試在快速夾頭上安裝鑽頭。

有關離合功能的工業用充電式直角扳手，不能進行鑽孔作業。離合裝置可能在沒有預警的情況下自動關閉。如果在離合裝置關閉之後仍然繼續鑽孔，您會無法控制電動工具。

拆卸工具

向前抽拉快速夾頭 29，從工具接頭 2 中拔出插入工具 1，放開快速夾頭。

更換工具，針對外四角起子機頭

► **在機器上安裝好工具之後，必須檢查插入工具是否已經牢牢地固定在機器的接頭上。** 如果插入工具的柄未牢牢地套在接頭中，工具柄容易從接頭上脫開，並產生操作者無法控制機器的情況。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15

針對此工業用充電式直角扳手，有配備了 1/4" 四角的直角起子機頭 (購物號 0 607 453 617)，和配備了 3/8" 四角的直角起子機頭 (購物號 0 607 453 620)。

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 | 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

針對此工業用充電式直角扳手，有配備了 3/8" 四角的直角起子機頭 (購物號 0 607 451 618)。

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

本工業用充電式直角扳手供貨時附帶了 3/8" 四角的直角起子機頭。

安裝工具

使用小的螺絲起子壓入四角形接頭 2 上的銷釘，接著再把螺絲起子頭 1 套在四角形接頭上。安裝後務必檢查銷釘是否正確地穿過螺絲起子頭上的孔。

拆卸工具

把凸出于螺絲起子頭 1 的銷釘向內擠壓，然後再從接頭 2 上拔出螺絲起子頭。

更換工具，針對內六角起子機頭 (參考插圖 E)

(參考插圖 E)

► **在機器上安裝好工具之後，必須檢查插入工具是否已經牢牢地固定在機器的接頭上。** 如果插入工具的柄未牢牢地套在接頭中，工具柄容易從接頭上脫開，並產生操作者無法控制機器的情況。

362 | 中文

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15

針對此工業用充電式直角扳手，有配備了 1/4" 內六角直角起子機頭（購物號 0 607 453 618）。

安裝工具

把工具 1 插入工具接頭 2 的內六角中，必須讓工具正確卡牢。

拆卸工具

從工具接頭 2 中拉出工具 1，必要時得使用鉗子拉出工具。

操作

穿戴好個人的防護裝備，務必佩戴護目鏡。 根據選用的電動工具，穿戴合適的防護裝備，例如防塵面具，具備止滑功能的工作鞋，安全帽或耳罩等，可以降低發生意外傷害的危險。

操作機器

開動電動工具之前，必須先使用正逆轉開關 14 設定轉向。如果正逆轉開關 14 位在中央的位置（起動制止功能），則無法開動電動工具。

改變轉向（參考插圖 F）

正轉：適用於擰入螺絲，把正逆轉開關 14 向左推到底。

逆轉：適用於擰松或擰出螺絲，把正逆轉開關 14 向右推到底。

▶ **在電動工具完全靜止時才可以使用正逆轉開關 14。**

開啟工作燈

在光源不佳的工作環境中，可以開啟工作燈 18 照明操作位置。輕按起停開關 13 可開啟工作燈 18，如果用力按下起停開關，機器會開始運轉而工作燈則繼續亮著。

▶ **勿直視工作燈，強光會刺眼。**

開動 / 關閉

本起子機配備了由扭力控制的**關閉聯結裝置**。在到達了設定的扭力之後，關閉聯結裝置便會發揮功能。

指示：如果在起子機上連接了電壓轉接頭，必須先開動穩壓器，然後再開動機器。

把起停開關 13 壓到底便可以開動電動工具。只要到達設定的扭力，電動工具便會**自動關閉**。

▶ **如果太早放開起停開關 13，可能無法達到預先設定的扭力。**

為了節約能源，只在當您要使用機器時，才開動電動工具。

有關操作方式的指點

▶ **維修電動工具、更換電動工具上的工具或者搬運電動工具時，務必把正逆轉開關調整到中央的位置。** 如果不小心啟動起停開關，可能造成傷害。

▶ **先關閉電動工具，然後再把工具放置在螺母 / 螺絲上。** 安裝在接頭上的工具如果仍繼續轉動，容易從螺絲頭上滑開。

調整扭力（參考插圖 G - I）

關閉聯結裝置的彈簧預應力能夠感應機器的扭力。不論工具進行正轉或逆轉運作，只要達到設定的扭力，關閉聯結裝置便會產生效應。

只能使用附帶的調整工具 30 調節扭力。推開電動工具上的滑鍵 7。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

把內六角扳手 31 插入工具 1 中並慢慢擰轉扳手。當旋轉到能夠在機殼的開口中看見離合器上的拱形突出（調節片 32），便可以把調整工具 30 插入拱形突出中並擰動調整工具。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

請注意購買廠商提供的資料，或者向您的經銷商詢問詳情。

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

使用開口扳手慢慢的轉動工具接頭 2。

當旋轉到能夠在機殼的開口中看見離合器上的拱形突出（調節片 32），便可以把調整工具 30 插入拱形突出中並擰動調整工具。

朝著順時針方向轉動可以提高扭力，向著逆時針方向轉動扭力會降低。

拆下調整工具 30。並拉回電動工具上的滑鍵 7，以便保護聯結裝置免受污染。

指示：如何設定扭力取決於螺絲的種類，最好透過實際操作來吸取經驗。在試驗階段可以使用扭力測量工具檢驗。

▶ **只能在規定的範圍中調整扭力，否則關閉聯結裝置會喪失反應。**

在設定好的扭力上打記號

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

這款工業用充電式直角扳手必須先拆卸直角起子機頭，參考 "調整和拆卸直角起子機頭"，頁數 363。接著便可以參考以下的描述來根據扭力做記號。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF |
30 | 30 - 300

您可以使用其它顏色的記號環取代記號環 17，以方便區分不同的扭力設定。

比方說，您可以在扭力設定為 4,5 牛頓米的 EXACT-電動工具上安裝紅色的記號環。如果您使用 EXACT-電動工具從事其它的工作，而必須把扭力設定為 7,5 牛頓米，那麼您便可以在機器上安裝其它顏色的記號環（例如黑色，藍色，綠色或黃色）。不同顏色的記號環，只是為了方便操作者辨認電動工具目前的扭力設定情況。

使用薄的螺絲起子，鏟刀或其它類似工具，便可以取出記號環 17。

使用本電動工具時務必安裝記號環，以防止塵埃和污垢滲入機殼中。

指示燈



顯示蓄電池的電量

如果蓄電池 11 該充電了，指示燈 10 會閃爍綠光並且機器會發出提示聲響。此時的電量大概還能夠擰轉 6 到 8 個螺絲。

如果指示燈出現紅光，那麼剩下的電量已經不足擰入一個螺絲，如果繼續使用電動工具會造成機器超荷。此時無法開動電動工具。待舊的蓄電池被取出，並且安裝了充好電的電池之後，制止起動的功能才會被解除。

如果使用電壓轉接頭，紅色的指示燈 10 會顯示機器超荷。

指示燈 10 閃爍紅光，代表電動工具超溫了並且無法繼續操作。必須等待閃爍的燈號自動熄滅之後，才可以從新開動電動工具。

即使安裝了已經充足電的蓄電池，但是電動工具的操作時間仍然明顯地縮短，此時得盡快更換蓄電池。請根據有關的法律或各國的相關特殊規定處理廢棄的蓄電池。



顯示擰轉狀況

當電動工具的扭力到達設定值時，關閉聯結裝置會被啟動。此時指示燈 9 會發出綠光。

如果未達到設定扭力，指示燈 9 會亮起紅光，而且機器會發出警告聲響。這個擰轉過程失敗了必須重複執行。

防止重複擰轉功能

擰轉螺絲時如果關閉聯結裝置被啟動了，機器的馬達也會停止轉動，此時必須等待約 0,7 秒，才能夠再開動電動工具。如此可以預防操作者因為疏忽而繼續擰入已經被擰緊的螺絲。

調整直角起子頭

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

您可以把直角起子機頭 3 調整在 8 個不同的位置上。握著安裝在直角起子機頭法蘭上的扳手安裝位置 5 上的開口扳手 6 以便固定好電動工具。

切勿把固定工具夾在機器的頸部。

使用安裝在扳手安裝位置 19 上的開口扳手 4 擰松搭扣螺母。把直角起子機頭 3 調整到需要的位置上，每調整一個位置的角度是 45 度。再度使用安裝在扳手安裝位置 19 上的開口扳手 4 擰緊搭扣螺母。必須使用法蘭片上的開口扳手 6 充當支撐。

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

請注意購買廠商提供的資料，或者向您的經銷商詢問詳情。

調整和拆卸直角起子機頭（參考插圖 J）

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

您可以無級式地調整直角起子機頭 3 和工具接頭 2，調整角度為 360 度。

放鬆鎖緊螺母 20，此時可以使用合適的工具插入鎖緊螺母的開口中，並朝著箭頭的方向 a（左螺紋）轉動螺母。

朝著箭頭的方向 b 轉動直角起子頭 3，便可以調整需要的工作角度，最大的旋轉角度是 360 度。

將直角螺絲起子頭 3 固定在這個位置上，做法是：沿箭頭方向 c 旋轉鎖緊螺母 20，讓它緊緊抵住直角螺絲起子頭。以最大 50 牛頓米之旋緊扭力扭緊鎖緊螺母 20。

如果您要更換其他顏色的記號環 17，或者要調整工作燈時，都可以拆下直角起子機頭 3。調整直角起子機頭之前，先把工作燈移動到需要的位置上（參考“調整 LED-工作燈”，頁數 364）。

放鬆鎖緊螺母 20，此時可以使用合適的工具插入鎖緊螺母的開口中，並朝著箭頭的方向 a（左螺紋）轉動螺母。

朝著箭頭的方向 b 擰轉直角起子機頭 3。必須擰轉至能夠拿下機頭為止。

朝著箭頭 a 的方向從馬達殼 33 上擰出鎖緊螺母 20。

現在可以更換記號環或調整工作燈了。

- 朝著箭頭 c 的方向把鎖緊螺母 20 擰入馬達殼 33 中。順著轉向 b 再度裝回直角起子機頭。
- 朝著箭頭方向 c 擰轉鎖緊螺母 20，以便固定好直角起子機頭。
- 使用大概 50 牛頓米的拉緊扭力擰緊鎖緊螺母 20。

364 | 中文

調整 LED- 工作燈 (參考插圖 K)

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
50 - 210 | 60 - 170

這款工業用充電式直角扳手必須先拆卸直角起子機頭，參考 "調整和拆卸直角起子機頭"，頁數 363。接著再根據以下的描述調整工作燈。

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
10 - 650 | 14 - 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF |
30 | 30 - 300

使用薄的螺絲起子，鏟刀或其它類似工具，便可以取出記號環 17。

使用一把鎖緊漲圈的專用鉗子把鎖緊漲圈 34 朝後推向機殼。

此時便可以罩住 LED- 工作燈 18 的兩片 LED- 支撐 16，移動到任何位置上。請注意，不要損傷 LED- 工作燈的電線。把電線推入機殼中的空室 35 時，也不可以折疊電線。再度使用兩片 LED- 支撐 16 罩住 LED- 工作燈 18。

把鎖緊漲圈 34 和記號環 17 裝回原來的位置上。

維修和服務**維修和清潔**

► **維修電動工具、更換電動工具上的工具或者搬運電動工具時，務必把正逆轉開關調整到中央的位置。** 如果不小心啟動起停開關，可能造成傷害。

► **電動工具和通風間隙都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。**

如果蓄電池故障了，可以向博世電動工具公司授權的客戶服務中心求援。

潤滑電動工具

潤滑材料：
特殊的傳動裝置潤滑脂 (225 毫米)
物品代碼 3 605 430 009
摩利科特油脂
機油 SAE 10/SAE 20

新的氣動工具在經過 150 個使用小時之後，必須使用溫和的清潔劑清洗傳動裝置。務必遵循製造廠商提供的說明來使用和處理清潔劑。清潔完畢後必須使用博世的特殊傳動裝置潤滑脂塗抹傳動裝置。在第一次的清潔工作之後，每隔 300 個工作小時就要重複上述的清潔過程。

經過 100000 個使用小時之後，得使用數滴 SAE 10/SAE 20 機油潤滑斷路離合器上的活動部件。使用摩利科特油脂 (Molykote) 潤滑機器的滑動和滾動零件。潤滑後得檢查離合器是否仍然完好，以確保工具的準確度和正常功能。最後還要重新調整離合器的扭力。

► **維護和修理的工作只能交給合格的專業電工執行。** 如此才能夠確保電動工具的安全性能。

經過授權的博世客戶服務中心，能夠既快速又可靠地執行上述工作。

必須根據環保單位的規定處理不用的潤滑油、清潔劑。務必要遵守法律的規定。

顧客服務處和顧客諮詢中心

羅伯博世股份公司願意根據法律，執行合同上的產品供貨條件。您如果對本公司產品有任何不滿，請和以下各單位接洽：

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司
建國北路一段 90 號 6 樓
台北市 10491
電話：(02) 2515 5388
傳真：(02) 2516 1176
www.bosch-pt.com.tw

製造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
羅伯特·博世電動工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯圖加特 / 德國

詢問和訂購備件時，務必提供機器銘牌上標示的 10 位數物品代碼。

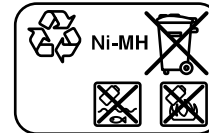
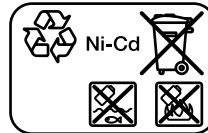
處理廢棄物

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、附件和廢棄的包裝材料。



不可以把電動工具丟棄在一般的家庭垃圾中！

根據 2012/19/EU (歐洲有關處理舊電子和舊電器用品的法規)，以及歐洲各國引用該法的規定：廢棄的電動工具必須分開收集，並且要以符合環保要求的方式回收再利用。

蓄電池 / 一般電池：**Ni-Cd：鎳 - 鎘**

注意：此蓄電池含鎘。鎘是帶巨毒的重金屬。

Ni-MH：鎳 - 氫化鐵

不可以把蓄電池 / 電池丟入一般的家庭垃圾，火或水中。可能的話必須先讓蓄電池 / 電池放電，然后再收集、回收，或者以符合環保的方式處理它們。

只針對歐盟國家

根據 2006/66/EG 法規，必須使用符合環保要求的方式回收、再利用損壞的蓄電池 / 電池。

保留修改權**한국어****안전 수칙****전동공구용 일반 안전수칙**

⚠ 경고 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

앞으로의 참고를 위해 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 “전동공구” 라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동 기기(전선이 있는)나 배터리를 사용하는 전동 기기(전선이 없는)를 의미합니다.

작업장 안전

- ▶ 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오. 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ 가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잃기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

- ▶ 전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 조금이라도 변경시켜서는 안됩니다. 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있습니다.
- ▶ 파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오. 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오.

시오. 손상되거나 영킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.

- ▶ 실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오. 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ 신중하게 작업하십시오. 작업을 할 때 주의를 하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약을 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의를 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼지 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오. 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 틀거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치가 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 사용하기 전에 조절하는 톨이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오. 회전하는 부위에 있는 톨이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ 자신을 과신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ 알맞은 작업복을 입으십시오. 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ 분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ 기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ 전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오. 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.

366 | 한국어

- ▶ 기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ 사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안 됩니다. 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ 전동공구를 조심스럽게 관리하십시오. 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

충전 전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ 배터리를 충전할 때 제조 회사가 추천하는 충전기만을 사용하여 재충전해야 합니다. 특정 제품의 배터리를 위하여 제조된 충전기에 적합하지 않은 다른 배터리를 충전할 경우 화재 위험이 있습니다.
- ▶ 각 전동공구용으로 나와있는 배터리만을 사용하십시오. 다른 종류의 배터리를 사용하면 상해를 입거나 화재를 초래할 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 사용하지 않을 때는, 각 극 사이에 브리징 상태가 생길 수 있으므로 페이퍼 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 등 유사한 금속성 물체와 멀리하여 보관하십시오. 배터리 극 사이에 쇼트가 일어나 화상을 입거나 화재를 야기할 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 잘못 사용하면 누수가 생길 수 있습니다. 누수가 생긴 배터리에 닿지 않도록 하십시오. 피부에 접하게 되었을 경우 즉시 물로 씻으십시오. 유체가 눈에 닿았을 경우 바로 의사와 상담하십시오. 배터리에서 나오는 유체는 피부에 자극을 주거나 화상을 입힐 수 있습니다.

서비스

- ▶ 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

산업용 충전 앵글 렌치 드라이버 관련 안전 지침

- ▶ 작업할 때 나사못으로 보이지 않는 전선에 닿을 위험이 있으면 전동공구의 절연된 손잡이 면을 잡으십시오.

시오. 나사못이 전류가 흐르는 전선에 접하게 되면 기기의 금속 부위에 전기가 통해 감전될 위험이 있습니다.

- ▶ 전선이 깔려 있을 수 있는 벽이나 보이지 않는 부위에 드릴작업이나 절단작업을 하지 말고, 그 안에 아무 것도 고정해서는 안됩니다. 불가피한 경우 작업장 주위를 보호해 주는 모든 퓨즈와 안전 스위치를 차단하십시오.
- ▶ 작업물을 잘 고정하십시오. 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.
- ▶ 전동공구에 정비를 하거나 비트 등을 교환하기 전에, 혹은 기기를 운반하거나 보관할 때 회전방향 선택 스위치를 반드시 중간 위치에 두십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하여 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 꼭 잡으십시오. 나사못을 조이거나 풀 때 일시적으로 강한 반동력이 생길 수 있습니다.
- ▶ 절대로 툴 홀더에 손상되거나 마모된 비트를 사용하지 마십시오. 손상된 비트가 부러져 다칠 수 있으며 물적 손해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 툴 홀더에 비트를 장착할 때 비트가 제대로 꼭 끼워져 있는지 확인하십시오. 비트가 툴 홀더에 꼭 끼워져 있지 않으면 다시 빠져 나와 제어가 불가능해 질 수 있습니다.
- ▶ 긴 나사못을 돌려 끼울 때 조심하십시오. 나사못 종류와 사용하는 비트에 따라 옆으로 미끄러질 위험이 있습니다. 긴 나사못은 일반적으로 제어가 어렵기 때문에 끼울 때 미끄러 빠져 나와 다칠 위험이 있습니다.
- ▶ 전동공구의 스위치를 켜기 전에 설정되어 있는 회전 방향을 확인하십시오. 예를 들어 나사못을 풀려고 하는데 회전 방향은 나사못을 조이게 되어 있으면, 전동공구가 통제하기 어려운 강한 반동으로 움직일 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 드릴 머신으로 사용하지 마십시오. 작동 정지 클러치가 있는 전동공구는 드릴작업을 하는 데 적당하지 않습니다. 클러치가 자동으로 아무 신호 없이 작동을 중지 할 수 있습니다.

배터리

- ▶ 실수로 기기의 스위치가 켜지지 않도록 하십시오. 배터리를 끼우기 전에 전원 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오. 전원 스위치를 잡고 전동공구를 운반하거나 스위치가 켜진 상태에서 전동공구에 배터리를 끼우면 사고가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다.
- ▶ 배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고 불과 물, 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발할 위험이 있습니다.
- ▶ 배터리가 누전되지 않도록 하십시오. 폭발할 위험이 있습니다.
- ▶ 극심한 작업 조건과 온도에서 배터리가 누수될 수 있습니다. 이때 누수가 생긴 배터리에 피부와 눈이 닿지 않도록 하십시오. 배터리에서 나오는 유체는 자



배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고 불과 물, 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발할 위험이 있습니다.

극성으로 피부 조직에 화학적 화상을 유발할 수 있습니다. 눈에 접하게 되면 적어도 10 분간 물과 비누로 깨끗이 씻어 주고 바로 의사와 상담하십시오.

▶ **제품의 타입 표시판에 나와있는 전압에 해당하는 보쉬 순정 배터리만 사용하십시오.** 모조품이나 재생 복원 배터리 혹은 타사 배터리를 사용하면 폭발 가능성이 있어 상해를 입을 수 있으며 물적 손해를 볼 수 있습니다.

제품 및 성능 소개



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

사용 설명서를 읽는 동안 기기의 그림이 나와 있는 접힌 면을 펴 놓고 참고하십시오.

규정에 따른 사용

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
EXACT 10 - 650 | 4 - 420 | 15 | 17 | 23 |
 25 - 200 | 25 - 250 |
 30 | 30 - 300 | 30 - 380 |
 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

본 전동공구는 정해진 크기와 성능 범위 내에서 나사못과 너트 그리고 다른 나사산이 있는 조임장치를 조이고 푸는 데 사용해야 합니다.

전동공구는 드릴 머신으로 적당하지 않습니다; 인명 및 재산 피해를 방지하기 위해 절대로 작동 정지 클러치가 있는 전동공구를 드릴작업을 하는데 사용해서는 안됩니다.

전동공구의 라이트는 직접 공구 작업 범위를 조명하는 데에 최적화되어 있으며, 가정 공간 조명에는 적합하지 않습니다.

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

이 전동공구는 좌회전할 때 속도가 느리기 때문에 열린 납작한 드라이브와 함께 사용해야 합니다. 파이프 관처럼 한 쪽에서만 접근이 가능한 곳에 나사 접합을 하는데 적합합니다.

이는 나사 접합한 부위를 푸는 데 사용해서는 안됩니다. 전동공구는 드릴 머신으로 적당하지 않습니다; 인명 및 재산 피해를 방지하기 위해 절대로 작동 정지 클러치가 있는 전동공구를 드릴작업을 하는데 사용해서는 안됩니다.

전동공구의 라이트는 직접 공구 작업 범위를 조명하는 데에 최적화되어 있으며, 가정 공간 조명에는 적합하지 않습니다.

제품의 주요 명칭

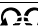


제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.




- 1 비트 (소켓 너트 등)
- 2 톨 홀더
- 3 앵글 드라이버 헤드
- 4 양구 스페너, 너비 27 mm
- 5 앵글 헤드 플랜지의 스페너 면
- 6 양구 스페너, 너비 22 mm
- 7 토크 설정용 슬라이더
- 8 걸이 고리
- 9 LED 표시기, 스크류 조임 상태
- 10 LED 표시기, 배터리 충전 상태
- 11 APT 플러그 접촉 부위가 있는 배터리
- 12 배터리 해제 버튼
- 13 전원 스위치
- 14 회전방향 선택 스위치
- 15 걸이 고리 고정용 홈
- 16 LED 홀더
- 17 표시 링
- 18 작업 램프
- 19 슬리브 너트의 스페너 면
- 20 잠금 너트
- 21 충전기
- 22 전원 플러그
- 23 충전기의 녹색 LED 표시기
- 24 충전기의 적색 LED 표시기
- 25 4EXACT 에 전압용 어댑터를 위한 연결 소켓
- 26 D-Sub- 연결 플러그
- 27 D-Sub- 연결 플러그의 나사
- 28 전압 어댑터
- 29 키레스 척
- 30 조절 공구
- 31 육각 렌치
- 32 조절판
- 33 모터 하우징
- 34 스프링 링
- 35 하우징 커버의 빈 공간
- 36 손잡이 (절연된 손잡이 부위)
- 37 손잡이 (절연된 손잡이 부위)

도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

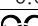
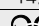
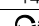
368 | 한국어

제품 사양

산업용 충전 앵글 벤치 드라이버 ANGLE EXACT		2	3	6
제품 번호 0 602 490 647	... 656	... 652
ISO 5393 에 따른 경질 / 연질 스크류작업 시 최대 토크	Nm	2/2	3/3	6/6
무부하 속도 n_0	rpm	110	420	650
정격 전압	V	9.6	9.6	9.6
회전 방향				
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	1.0	1.0	1.0
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20

산업용 충전 앵글 벤치 드라이버 ANGLE EXACT		7	8	15
제품 번호 0 602 490 669	... 651	... 650
ISO 5393 에 따른 경질 / 연질 스크류작업 시 최대 토크	Nm	7/7	9/9	15/15
무부하 속도 n_0	rpm	110	420	250
정격 전압	V	9.6	9.6	9.6
회전 방향				
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	1.0	1.0	1.0
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20

산업용 충전 앵글 벤치 드라이버 ANGLE EXACT		17	23	30
제품 번호 0 602 490 675	... 673	... 671
ISO 5393 에 따른 경질 / 연질 스크류작업 시 최대 토크	Nm	17/13	23/20	30/28
무부하 속도 n_0	rpm	560	320	220
정격 전압	V	14.4	14.4	14.4
회전 방향				
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	1.5	1.5	1.5
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20

산업용 충전 앵글 벤치 드라이버 ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
제품 번호 0 602 490 690	... 693	... 691
우회전 시 경질 스크류작업의 최대 토크*	Nm	10	16	20
우회전 시 무부하 속도 n_0^*	rpm	340	440	300
정격 전압	V	9.6	14.4	14.4
회전 방향				
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	1.0	1.5	1.5
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20

* 왼쪽으로 회전할 경우 전동공구가 느려지며 낮은 토크로 작동합니다. 납작한 드라이브의 감속비에 따라 비트의 속도와 토크가 달라집니다.

산업용 충전 앵글 벤치 드라이버 ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
제품 번호 0 602 492 611	... 609	... 607
ISO 5393 에 따른 경질 / 연질 스크류작업 시 최대 토크	Nm	7/6,5	10/9	14/14
무부하 속도 n_0	rpm	900	650	420
정격 전압	V	9.6	9.6	9.6
회전 방향				
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	1.0	1.0	1.0
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20

산업용 충전 앵글 벤치 드라이버 ANGLE EXACT		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
제품 번호 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
ISO 5393 에 따른 경질 / 연질 스크류작업 시 최대 토크	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
무부하 속도 n_0	rpm	200	245	300	380	280	210	170

한국어 | 369

산업용 충전 앵글 벤치 드라이버 ANGLE EXACT		25 - 200	25 - 250	30 - 300	30 - 380	40 - 280	50 - 210	60 - 170
정격 전압	V	9.6	9.6	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
회전 방향								
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	1.2	1.6	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6
보호 등급		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

NI-Cd- 배터리 팩		9.6	9.6	12.0	12.0	14.4	14.4
제품 번호 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
전지 수		8	8	10	10	12	12
배터리 전압	V	9.6	9.6	12.0	12.0	14.4	14.4
용량	Ah	1.8	2.4	1.8	2.4	1.8	2.4
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	0.45	0.50	0.65	0.70	0.70	0.80

니켈 수소 충전지 팩		9.6	12.0	14.4
제품 번호 2 607 335 681	... 683	... 685
전지 수		8	10	12
배터리 전압	V	9.6	12.0	14.4
용량	Ah	2.6	2.6	2.6
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	0.55	0.70	0.80

앵글 드라이버 헤드		■1/4"	■3/8"	■3/8"	○1/4"	QC○1/4"
제품 번호 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630
ISO 5393 에 따른 경질 스크류 작업 시 최대 토크	Nm	20	25	30	20	20
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중 량	kg	0.23	0.23	0.27	0.23	0.23

직선형 드라이버 헤드		QC○1/4"
제품 번호		0 607 453 631
ISO 5393 에 따른 경질 스크류작업 시 최대 토크	Nm	6
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	0.22

소음 / 진동에 관한 정보

소음 측정치는 EN 60745 에 따라 측정된 것입니다.
A 등급으로 평가된 기기의 평균 음압은 70 dB(A) 입
니다.
측정 오차 K=3 dB.
작업 시 소음도는 80 dB(A) 를 초과할 수 있습니다.
귀마개를 착용하십시오!

총 진동치 a_h (3 방향의 벡터값) 와 불확실성 K 는
EN 60745 에 따라 측정되었습니다:
나사못: $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, $K=1.5 \text{ m/s}^2$.

지침서에 제시된 진동레벨은 유럽 표준 EN 60745 에
서 지정한 절차에 따라 측정되었으며, 전동공구를 서로
비교할 때 활용할 수 있습니다. 진동하중을 임의로 평
가할 때도 사용할 수 있습니다.

제시된 진동레벨은 전동공구의 주된 용도를 나타냅니
다. 하지만 전동공구를 여러 액세서리와 함께 또는 차
이가 나는 삽입공구와 함께 다른 용도로 사용하는 경우
혹은 충분히 정비하지 않은 채로 사용하는 경우, 진동
레벨에 차이가 있을 수 있습니다. 이로 인해 전 작업시
간에 걸친 진동하중이 현저히 증가할 수 있습니다.

진동하중을 정확하게 평가하기 위해서는 장치가 꺼져
있거나, 혹은 켜져 있더라도 실제로 작동하지 않은 시
간을 고려해야 합니다. 이로 인해 전 작업시간에 걸친
진동하중이 현저히 감소될 수 있습니다.
진동 작용으로부터 작업자를 안전하게 보호하기 위해
추가적으로 다음과 같은 안전 조치가 필요합니다: 전동
공구 및 공구 비트 점검, 손의 온도 유지, 작업순서 점
검.

적합성에 관한 선언

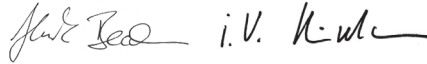
보쉬는 "기술 사양서" 에 적힌 제품이
2009/125/EG (법령 1194/2012), 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EG 의 가이드라인 규정에 따
른 EN 60745, EN 50518 의 규격 또는 표준 문서 사
항을 준수하고 있음을 보증합니다.

기술 자료 문의 (2006/42/EG) :
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

370 | 한국어

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

조립

공급 내역

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30
EXACT

본 산업용 충전 앵글 렌치는 삽입공구, 앵글 드라이버 헤드, 직선형 드라이버 헤드, 충전지 팩, 충전기, 정전압 조정기 또는 전압 어댑터 없이 배송됩니다. 전압 어댑터는 반드시 보쉬 산업용 충전 앵글 렌치를 정전압 조정기 4EXACT에 연결하는 데에만 사용해야 합니다.

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

본 산업용 충전 앵글 렌치는 삽입공구, 납작한 드라이버, 중간 플랜지, 충전지 팩, 충전기, 정전압 조정기 또는 전압 어댑터 없이 배송됩니다. 전압 어댑터는 반드시 보쉬 산업용 충전 앵글 렌치를 정전압 조정기 4EXACT에 연결하는 데에만 사용해야 합니다.


ANGLE 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 |
EXACT 25 - 200 | 30 - 300

본 산업용 충전 앵글 렌치는 삽입공구, 앵글 드라이버 헤드, 직선형 드라이버 헤드, 충전지 팩 및 충전기 없이 배송됩니다. 이 유형의 전동공구는 정전압 조정기와 함께 사용해서는 안 됩니다.

ANGLE 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
EXACT 50 - 210 | 60 - 170

본 산업용 충전 앵글 렌치에는 앵글 렌치 헤드가 포함되지만, 삽입공구, 충전지 팩 및 충전기 없이 배송됩니다. 이 유형의 전동공구는 정전압 조정기와 함께 사용해서는 안 됩니다.

운전 및 저장 환경

 전동공구는 반드시 실내 작업장에서만 사용해야 합니다.

기기가 아무런 장애 없이 작동하려면 허용 환경 온도가 -5 °C 에서 +50 °C (23 °F 에서 122 °F) 이어야 하고, 허용 상대 습도는 20 에서 95 % 사이로 수분이 없어야 합니다.

배터리 전지가 손상되는 것을 방지하려면 배터리를 0 °C (32 °F) 에서 45 °C (113 °F) 사이의 온도에서 보관해야 합니다.

앵글 드라이버 헤드의 조립

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
EXACT 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 30

이 산업용 충전 앵글 렌치 모델의 경우 우선 적당한 앵글 드라이버 헤드 (“앵글 드라이버 헤드” 참조, 369 면)를 조립해야 합니다.

▶ **드라이버 헤드를 조립, 조절 혹은 분해하기 전에 반드시 회전방향 선택 스위치가 중간에 놓여 있도록 하거나 (시동 잠금장치) 또는 배터리를 전동공구에서 빼 놓아야 합니다.**

양구 스페너 6으로 전동공구 앵글 헤드 플랜지의 스페너 면 5에 고정합니다.

▶ **절대로 하우징 커버에 고정해서는 안 됩니다!**

앵글 드라이버 헤드 3을 원하는 위치에 놓고, 양구 스페너 4으로 스페너 면 19에 대고 슬리브 너트를 돌려 고정합니다.

이때 양구 스페너 6으로 앵글 헤드 플랜지가 따라 돌아가지 않도록 잡아 주어야 합니다.

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

이 산업용 충전 앵글 렌치에는 먼저 적당한 납작한 드라이버를 조립해야 합니다. 다양한 납작한 드라이브를 전문 상가에서 구매할 수 있습니다. 적당한 납작한 드라이브에 대해 전문 대리점에 문의해 주십시오.

▶ **납작한 드라이브의 조립 설명서를 참고하십시오.**

ANGLE 25 - 200 | 30 - 300
EXACT

본 산업용 충전 앵글 렌치는 앵글 렌치 헤드 0 607 451 618과 함께 사용할 때만 작동 가능합니다.

걸이 장치

걸이 고리 8을 사용하여 전동공구를 걸이 장치에 고정할 수 있습니다.

걸이 고리 8을 전동공구에 올려 놓고, 걸리는 소리가 나도록 홈 15에 끼웁니다.

▶ **정기적으로 걸이 고리의 상태와 걸이 장치의 걸이 상태를 점검하십시오.**

충전 과정

참고: 충전기와 배터리는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.

그림에 나와있는 전원 플러그가 귀하의 전동공구 플러그와 상이할 수 있습니다.

▶ **충전기와 배터리가 각 국가에 해당하는 배선망에 적합한 것인지 확인해 보십시오.**

충전기 AL 2450 DV (그림 A 참조)

충전기 21의 전원 플러그 22를 전기 에너지 공급장치에 연결하고 나서 배터리 11을 충전기의 충전 슬롯에 바른 위치로 하여 꽂으십시오.

▶ **배터리를 끼우거나 뺄 때 무리하게 힘을 가하지 마십시오.** APT 플러그 접촉 부위 (Akku Pack Top)가 있는 배터리는 전동공구나 충전기에 한 방향으로만 끼울 수 있도록 설계되어 있습니다.

녹색 LED 표시기 23이 깜박이기 시작하면 충전 전류가 흐르는 것을 나타냅니다. 충전 과정은 배터리가 완전히 충전되고 나면 자동으로 중단됩니다.

녹색 LED 표시기가 더 이상 깜박이지 않고 지속적으로 켜져 있으면 충전 과정이 완료된 것입니다. 신호음이 약 2초간 울리면 배터리가 완전히 충전된 것입니다.

적색 LED 표시기 24가 계속 켜져 있으면 세류 충전이 되고 있다는 것을 표시합니다.

적색 LED 표시기가 깜박이면 충전 과정이 불가능하다는 것을 나타냅니다.

고장 - 원인 및 대책

원인 해결 방법

LED 표시기 불이 들어오지 않는 경우

충전기의 전원 플러그가 전원 플러그를 (완전히) 콘센트 (제대로) 꽂혀 있지 않음 트에 끼우십시오

나이다 콘센트, 전선 또는 충전 전원의 전압을 확인하고, 경우가 고장입니다 에 따라 충전기를 보쉬 전동공구 전문 서비스 센터에 맡겨 점검하십시오

충전 과정이 불가능한 경우

배터리 온도가 허용 범위 밖에서 있습니다 냉각하거나 가열하여 배터리 온도를 0 ° C (32 ° F) 에서 45 ° C (113 ° F) 사이의 허용 온도 범위가 되도록 하십시오

배터리 접촉 부위가 깨끗하지 않습니다 배터리를 여러번 꺾었다 빼었다 하여 배터리 접촉 부위를 깨끗하게 하십시오, 경우에 따라 배터리를 교환하십시오

배터리가 고장입니다 배터리를 교환하십시오

배터리가 (제대로) 끼워져 있지 않습니다 배터리를 (완전히) 배터리 충전 슬롯에 끼우십시오

정전압 조정기 (그림 B 참조)

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
EXACT 22CF | 23 | 29CF | 30

참고: 산업용 충전 앵글 렌치는 배터리를 사용하는 것 이외에도 정전압 조정기를 사용하여 작동할 수 있습니다.

그림에 나와있는 전원 플러그가 귀하의 전동공구 플러그와 상이할 수 있습니다.

▶ **정전압 조정기가 각 국가의 해당 배선망에 적당한 것인지 확인해 보십시오.**

정전압 조정기 4EXACT와 그 전선 이외에도 앵글 렌치의 전압과 동일한 전압 어댑터가 필요합니다.

▶ **정전압 조정기 (LED 표시기)의 전압은 앵글 렌치의 전압과 일치해야 합니다.** 정전압 조정기는 반드시 전압이 9.6 V와 14.4 V 사이인 보쉬 산업용 충전 앵글 렌치 시리즈인 EXACT, ANGLE EXACT, BT-EXACT에만 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 화재와 폭발 위험이 있습니다.

ANGLE 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 |
EXACT 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 |
30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 |
60 - 170

산업용 충전 앵글 렌치는 정전압 조정기와 함께 사용할 수 없습니다.

전원 공급원에 연결

참고: 공급 시 배터리와 전압 어댑터가 전동공구에 끼워져 있지 않다는 것에 주의하십시오.

▶ **절대로 배터리를 충전기에 끼워 보관하면 안됩니다.** 배터리를 별도로 보관해야 수명이 오래 가며 충전이 훨씬 잘 됩니다. 오랫동안 사용하지 않았던 배터리를 사용하기 전에 완전히 충전해야 하는 것을 잊지 마십시오.

배터리 충전하기

배터리를 전동공구에 끼우기 전에 이에 적당한 충전기에서 충전하십시오. 충전 과정의 정확한 설명은 충전기의 사용 설명서와 이 설명서의 참조 내용 ("충전 과정" 참조, 370면)을 참고하십시오.

배터리에는 NTC 온도 모니터가 장치되어 있어 섭씨 0 ° C (+32 ° F) 에서 45 ° C (+113 ° F) 사이의 온도 범위에서만 충전이 가능합니다. 이로 인해 배터리의 수명을 연장할 수 있습니다. 올바르게 사용할 경우 배터리를 3000 회까지 재충전할 수 있습니다.

새로 구매하거나 오랫동안 사용하지 않았던 배터리는 충전 및 방전 과정을 약 5 회 정도 한 후에야 완전한 성능을 보장합니다.

배터리는 전동공구의 LED 표시기 "배터리 충전 상태"가 적색이 된 경우에만 충전해야 합니다.

배터리 장착하기 / 탈착하기

회전방향 선택 스위치 14를 가운데 위치로 누르십시오. 이렇게 하면 전원 스위치 13이 "꺼진" 위치에서 잠기게 되어, 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 방지합니다.

충전된 배터리 11을 전동공구의 손잡이 안으로 밀어 끼우십시오.

배터리가 올바른 위치에 끼워져 있는지, 해제 버튼 12가 전동공구 손잡이에 확실히 끼워져 있는지 확인해 보십시오.

▶ **배터리를 끼우거나 뺄 때 무리하게 힘을 가하지 마십시오.** APT 플러그 접촉 부위 (Akku Pack Top)가 있는 배터리는 전동공구나 충전기에 한 방향으로만 끼울 수 있도록 설계되어 있습니다.

372 | 한국어

배터리 11을 탈착하려면, 해제 버튼 12의 양쪽 면을 누른 상태에서 배터리를 손잡이 아래로 당기면 됩니다.

전압 어댑터 장착하기 / 탈착하기 (그림 C 참조)

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
EXACT 22CF | 23 | 29CF | 30

전동공구의 전압에 적당한 전압 어댑터를 선택하십시오.

전압 어댑터는 전압에 따라 D-Sub 연결 플러그 26 하우징 색깔이 구분됩니다. 9.6V 전압용 D-Sub 연결 플러그 하우징은 연한 청색이고 14.4V 전압용 D-Sub 연결 플러그 하우징은 검정색입니다.

▶ **전압 어댑터 28은 반드시 정전압 조정기가 꺼진 상태에서 혹은 정전압 조정기에 연결 플러그 26이 분리된 상태에서만 산업용 충전 앵글 렌치에 조립하거나 분해하여야 합니다.**

회전방향 선택 스위치 14를 가운데 위치로 누르십시오. 이렇게 하면 전원 스위치 13이 “꺼진” 위치에서 잠기게 되어, 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 방지합니다.

그 다음에 전압 어댑터 28을 전동공구 손잡이 쪽으로 밀어 끼웁니다. 전압 어댑터가 올바른 위치로 끼워져 있는지 해제 버튼 12가 전동공구의 손잡이에 확실히 끼워졌는지 확인해 보십시오.

그리고 나서 귀하의 전동공구에 적합한 전압 어댑터의 연결 플러그 26을 연결 소켓 25에 끼우십시오. 연결 소켓 25에 있는 연결 플러그 26을 두 개의 나사 27을 손으로 꼭 조여 고정하십시오.

전압 어댑터를 빼려면 스위치가 꺼진 정전압 조정기 연결 플러그 26에 있는 두 개의 나사 27을 풀고, 연결 소켓 25에서 연결 플러그를 빼십시오.

그리고 나서 해제 버튼 12의 양쪽 면을 누른 상태에서 전압 어댑터 28을 전동공구의 손잡이 아래로 뺍니다.

ANGLE 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 |
EXACT 25 - 200 | 25 - 250 | 30 - 300 |
30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 |
60 - 170

산업용 충전 앵글 렌치는 정전압 조정기와 함께 사용할 수 없습니다.

키레스 척이 있는 드라이버 헤드의 경우 비트의 교환 (그림 D 참조)

▶ **툴 홀더에 비트를 장착할 때 비트가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.** 비트가 툴 홀더에 꽂혀 있지 않으면 다시 빠져 나와 제어가 불가능해 질 수 있습니다.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 - 900
EXACT

이 산업용 충전 앵글 렌치용으로 1/4" 키레스 척이 있는 직선형 드라이버 헤드 (제품 번호 0 607 453 631)를 구매할 수 있습니다.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15
EXACT

이 산업용 충전 앵글 렌치용으로 1/4" 키레스 척이 있는 앵글 드라이버 헤드 (제품 번호 0 607 452 630)를 구매할 수 있습니다.

비트 장착하기

키레스 척 29를 앞으로 당깁니다. 삽입 비트 1을 툴 홀더를 2에 끼운 다음에 키레스 척을 다시 놓습니다. 끝 부위가 맞는 삽입 비트만을 사용하십시오 (1/4"-육각).

키레스 척에 드릴 비트를 끼우려고 하지 마십시오. 작동 중지 클러치가 있는 산업용 충전 앵글 렌치는 드릴작업을 하는 데 적당하지 않습니다. 클러치가 자동으로 아무 신호 없이 작동을 중지할 수 있습니다. 클러치가 꺼진 후에도 계속 드릴작업을 하면 다시 클러치가 작동할 때까지 전동공구가 손에서 빠져 나갈 수 있습니다.

비트 탈착하기

키레스 척 29를 앞쪽으로 당깁니다. 삽입 비트 1을 툴 홀더를 2에서 뺀 다음에 키레스 척을 다시 놓습니다.

사각 너트 드라이버 헤드의 경우 비트 교환

▶ **툴 홀더에 비트를 장착할 때 비트가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.** 비트가 툴 홀더에 꽂혀 있지 않으면 다시 빠져 나와 제어가 불가능해 질 수 있습니다.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
EXACT 10 - 650 | 14 - 420 | 15

이 산업용 충전 앵글 렌치용으로 1/4" 사각 너트 앵글 드라이버 헤드 (제품 번호 0 607 453 617)와 3/8" 사각 너트 앵글 드라이버 헤드 (제품 번호 0 607 453 620)를 구매할 수 있습니다.

ANGLE 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 17 |
EXACT 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

이 산업용 충전 앵글 렌치용으로 3/8" 사각 너트 앵글 드라이버 헤드 (제품 번호 0 607 451 618)를 구매할 수 있습니다.

ANGLE 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
EXACT 50 - 210 | 60 - 170

이 산업용 충전 앵글 렌치 모델의 경우 3/8" 사각 너트 앵글 드라이버 헤드가 함께 공급됩니다.

비트 장착하기

좁은 스크류 드라이버 등을 사용하여 비트 홀더 2의 사각체에 있는 핀을 안쪽으로 누르고, 비트 1을 사각체 위로 밀어 넣습니다. 이때 핀이 비트의 파진 홈에 걸리도록 해야 합니다.

비트 탈착하기

비트 1의 홈에 있는 핀을 안쪽으로 누른 상태로, 비트를 비트 홀더 2에서 잡아 당기십시오.

육각 소켓 드라이버 헤드 헤드의 경우 비트 교환 (그림 E 참조)

▶ **툴 홀더에 비트를 장착할 때 비트가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.** 비트가 툴 홀더에 꽂혀 있지 않으면 다시 빠져 나와 제어가 불가능해 질 수 있습니다.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
EXACT 10 - 650 | 14 - 420 | 15

이 산업용 충전 앵글 렌치용으로 1/4" 육각 소켓 앵글 드라이버 헤드 (제품 번호 0 607 453 618) 를 구매할 수 있습니다.

비트 장착하기

끼우려는 비트 1 을 비트 홀더 2 의 육각 소켓 안으로 걸릴때 까지 밀어 끼웁니다.

비트 탈착하기

비트 1 을 비트 홀더 2 에서 잡아 당깁니다, 경우에 따라 플라이어를 사용하십시오.

작동



개인적인 안전 복장과 보안경을 항상 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용 분야에 따라 분진 마스크, 미끄러지지 않는 신발, 안전모 혹은 귀마개 등의 안전 복장을 착용하면 상해 위험을 줄일 수 있습니다.

기계 시동

전동공구를 시동하기 전에 먼저 회전방향 선택 스위치 14 으로 회전방향을 설정해야 합니다: 회전방향 선택 스위치 14 이 가운데에 놓여 있으면 전동공구가 시동하지 않습니다 (시동 잠금장치 기능).

회전방향 설정하기 (그림 F 참조)

정회전: 나사못을 조이려면 회전방향 선택 스위치 14 를 왼쪽으로 끝까지 밀니다.

역회전: 나사못을 풀거나 빼려면 회전방향 선택 스위치 14 를 오른쪽으로 끝까지 밀니다.

▶ **회전방향 선택 스위치 14 은 전동공구가 정지된 상태에서만 사용해야 합니다.**

LED 작업 램프 스위치 켜기

작업 램프 18 이 있어 조명 상태가 좋지 않은 곳에서 스크류작업을 할 때 그 부위를 밝게 해줍니다. 작업 램프 18 을 켜려면 전원 스위치 13 을 살짝 누릅니다. 전원 스위치를 더 세게 누르면 전동공구 스위치가 켜지며 작업 램프도 계속 들어옵니다.

▶ **작업 램프 안을 들여다보지 마십시오, 시력이 감소될 수 있습니다.**

전원 스위치 작동



스크류 드라이버에는 토크에 따라 좌우되는 **작동 정지 클러치** 가 있는데, 이는 정해진 범위 내에서 설정이 가능합니다. 설정된 토크에 달하면 클러치가 작동합니다.

참고: 앵글 렌치에 전압 어댑터를 사용하여 작동할 경우, 먼저 정전압 조정기를 켜야 합니다.

전동공구를 **작동하려면** 전원 스위치 13 을 끝까지 누릅니다.

설정된 토크에 이르게 되면 전동공구의 **스위치가 자동으로 꺼집니다.**

▶ **전원 스위치 13 을 너무 일찍 놓으면 사전에 설정된 토크에 이르지 못합니다.**

에너지를 절약하기 위해 전동공구를 사용할 경우에만 스위치를 켜십시오.

사용방법

▶ **전동공구에 준비를 하거나 비트 등을 교환하기 전에, 혹은 기기를 운반하거나 보관할 때 회전방향 선택 스위치를 반드시 중간 위치에 두십시오.** 실수로 전원 스위치가 작동하여 상해를 입을 수 있습니다.

▶ **전동공구의 스위치가 꺼진 상태에서만 나사못에 대십시오.** 회전하는 드릴 비트가 미끄러질 수 있습니다.

토크 조정하기 (그림 G - I 참조)

토크는 작동 정지 클러치의 스프링 예비 하중에 달려 있습니다. 작동 정지 클러치는 좌회전과 우회전에 관계 없이 설정된 토크에 달하게 되면 작동합니다.

개별적인 토크를 설정할 때 반드시 함께 공급된 토크 조절 공구 30 을 사용하십시오.

전동공구에 있는 슬라이더 7 을 완전히 뒤로 밀니다.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
EXACT 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
 23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

육각키 31 을 비트 1 안으로 끼워 천천히 돌립니다. 하우징 구멍에 커플링의 작은 오목한 부위 (조절판 32) 가 보이면, 이 홈에 토크 조절 공구 30 을 끼워 이를 돌립니다.

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

구매한 납작한 드라이브에 관한 내용을 참고하거나 전문 대리점에 문의하십시오.

ANGLE 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
EXACT 50 - 210 | 60 - 170

양구 스패너로 천천히 비트 홀더 2 를 돌립니다. 하우징 구멍에 커플링의 작은 오목한 부위 (조절판 32) 가 보이면, 이 홈에 토크 조절 공구 30 을 끼워 이를 돌립니다.

시계 방향으로 돌리면 토크가 높아지고, 시계 반대 방향으로 돌리면 토크가 낮아집니다.

374 | 한국어

조절 공구 30 을 뽑니다. 커플링이 오염되지 않도록 슬라이더 7 을 다시 앞으로 밀니다.

참고: 필요한 토크를 설정할 때 나사못 연결 종류에 따라 다르므로 실제 시험을 통해 결정하는 것이 좋습니다. 시험으로 조이는 작업을 한 후에 토크 키를 사용하여 확인하십시오.

▶ **정해진 성능 범위 내에서만 토크를 설정해야 만이 작동 정지 클러치가 작동합니다.**

토크 설정 표시하기

ANGLE 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
EXACT 50 - 210 | 60 - 170

이 산업용 충전 앵글 렌치의 경우 먼저 앵글 드라이버 헤드를 분해해야 합니다, "앵글 드라이버 헤드 조절하기 / 분해하기" 참조, 374 면.

이제 다음에 나온 것처럼 토크를 표시할 수 있습니다.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
EXACT 10 - 650 | 14 - 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF |
30 | 30 - 300

별도로 설정한 토크를 표시하려면 표시 링 17 을 다른 색깔의 표시 링으로 교환할 수 있습니다.

예를 들어 여러 EXACT 전동공구를 4.5 Nm 의 토크로 사용할 경우, 토크를 확인하기 위해 빨간색 표시 링을 붙이십시오. 다른 조립 분야에서 기타 EXACT 전동공구를 토크 7.5 Nm 로 맞추어 사용한다면 이 분야에서 사용하는 토크를 확인하기 위해 다른 색깔의 표시 링 (검정색, 파란색, 녹색 또는 노란색) 을 끼울 수 있습니다. 다양한 색깔의 표시 링은 조립 작업자에게 어느 전동공구에 어떤 토크가 설정되어 있는지 빨리 확인할 수 있도록 도와주는 용도일 뿐입니다.

표시 링 17 을 스크류 드라이버의 납작한 면, 퍼티용 나이프 등 유사한 것으로 떼낼 수 있습니다.

항상 표시 링을 부착하여 전동공구를 사용하면 하우징을 먼저 없이 깨끗이 유지할 수 있습니다.

LED 표시기



배터리 충전 상태 표시기

배터리 11 가 충전되어야 하면 LED 표시기 10 가 녹색으로 깜박이며 신호음이 울립니다. 이 경우 6 - 8 회 가장 스크류작업이 가능합니다.

LED 표시기에 적색 등이 켜지면 새로운 스크류작업을 할 만큼 용량이 되지 않거나 전동공구가 과부하 상태가 된 것입니다. 전동공구 스위치가 더 이상 켜지지 않습니다. 배터리를 전동공구에서 빼내고 충전된 배터리를 다시 끼울 때까지 시동 잠금장치 기능이 작동합니다.

전압 어댑터를 사용하여 작업할 때 LED 표시기 10 에 적색 등이 켜지면 과부하 상태를 나타냅니다.

LED 표시기 10 의 적색 등이 깜박이면 전동공구가 과열되었거나 작동이 불가능한 상태입니다. 잠시 후 깜박 등이 자동으로 꺼질 때까지 기다렸다가 다시 전동공구를 사용하십시오.

충전 후 전동공구의 작동 시간이 훨씬 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것이므로 이를 교환해야 합니다. 소모된 배터리는 법적 / 해당 국가의 규정에 따라 처리하십시오.



조임 상태 표시기

사전에 설정한 토크에 달하면 작동 정지 클러치가 작동합니다. LED 표시기 9 에 녹색 등이 켜집니다.

설정된 토크에 이르지 못하면 LED 표시기 9 에 적색 등이 켜지면서 신호음이 울립니다. 이 경우 스크류작업을 다시 반복해야 합니다.

동일작업 방지 기능

스크류작업 시 작동 정지 클러치가 작동하게 되면 모터가 저질로 꺼집니다. 다시 스위치를 켜려면 0.7 초를 기다려야 합니다. 그렇게 함으로써 이미 고정된 스크류를 실수로 다시 조이는 것을 방지합니다.

앵글 드라이버 헤드 조절하기

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
EXACT 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 |
23 | 25 - 200 | 30 | 30 - 300

앵글 드라이버 헤드 3 은 모두 8 가지 위치로 조절할 수 있습니다.

양구 스패너 6 으로 전동공구 앵글 헤드 플랜지의 스패너 면 5 에 고정합니다.

▶ **절대로 하우징 커버에 고정해서는 안됩니다!**

양구 스패너 4 를 스패너 면 19 에 대고 슬리브 너트를 풀니다. 앵글 드라이버 헤드 3 을 각각 45° 간격으로 원하는 위치에 놓고, 양구 스패너 4 로 스패너 면 19 에 대고 슬리브 너트를 다시 조입니다.

이때 양구 스패너 6 으로 앵글 헤드 플랜지가 따라 돌아가지 않도록 잡아 주어야 합니다.

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

구매한 납작한 드라이브에 관한 내용을 참고하거나 전문 대리점에 문의하십시오.

앵글 드라이버 헤드 조절하기 / 분해하기 (그림 J 참조)

ANGLE 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
EXACT 50 - 210 | 60 - 170

비트 홀더 2 가 있는 앵글 드라이버 헤드 3 은 360° 자유로이 조절할 수 있습니다.

적당한 공구를 사용하여 잠금 너트의 홈에 끼워 화살표 방향 a (원나사 경우) 로 돌려 잠금 너트 20 을 풀어 줍니다.

원하는 작업 각도가 될 때까지 앵글 드라이버 헤드 3 을 화살표 방향 b 로 돌리십시오. 이때 한 번에 최대 360° 이상 돌려서는 안됩니다.

고정너트 20 을 화살표 방향 c 로 돌리면서, 육각나사 헤드 3 을 이 위치에 고정하십시오. 고정너트 20 을 조임토크 최대 50 뉴턴미터로 다시 조이십시오.

앵글 드라이버 헤드 3 은 표시 링 17 을 다른 색깔의 표시 링으로 교환하거나 작업 램프를 조절하고자 할 때 완전히 분해할 수 있습니다. 앵글 드라이버 헤드를 조절하기 전에 우선 작업 램프를 원하는 위치로 조절하십시오 (“LED 작업 램프 조절하기” 참조, 375 면).

적당한 공구를 사용하여 잠금 너트의 홈에 끼워 화살표 방향 a (원나사 경우)로 돌려 잠금 너트 20 을 풀어줍니다.

앵글 드라이버 헤드 3 이 빠질 때까지 이를 화살표 방향 b 로 돌려십시오.

잠금 너트 20 을 화살표 방향 a 로 돌려서 모터 하우징 33 에서 빼냅니다.

이제 표시 링을 교환하거나 작업 램프를 조절할 수 있습니다.

- 잠금 너트 20 을 화살표 방향 c 로 돌려 모터 하우징 33 에 끼우고 앵글 드라이버 헤드를 화살표 방향 b 반대 쪽으로 돌려 다시.
- 잠금 너트 20 을 화살표 방향 c 로 돌려 앵글 드라이버 헤드를 고정하십시오.
- 잠금 너트 20 을 약 50 Nm 의 고정 토크로 다시 조입니다.

LED 작업 램프 조절하기 (그림 K 참조)

ANGLE 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 |
EXACT 50 - 210 | 60 - 170

이 산업용 충전 앵글 렌치의 경우 먼저 앵글 드라이버 헤드를 분해해야 합니다, “앵글 드라이버 헤드 조절하기 / 분해하기” 참조, 374 면.

그리고 나서 작업 램프를 다음과 같이 조절하십시오.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 |
EXACT 10 - 650 | 14 - 420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25 - 200 | 29CF |
30 | 30 - 300

표시 링 17 을 스크류 드라이버의 납작한 면, 퍼티용 나이프 등 유사한 것으로 떼낼 수 있습니다.

스프링 링 34 를 스프링 링 집게를 사용하여 하우징 커버의 뒤쪽으로 밀니다.

이제 LED 작업 램프 18 을 돌려싸고 있는 LED 홀더 16 의 두 개의 커버 반원형을 원하는 위치에 임의로 정할 수 있습니다. LED 작업 램프의 전선이 손상되지 않도록 주의하고, 꺾이지 않은 상태로 원래 위치한 하우징 커버의 빈 공간 35 에 밀어 넣습니다. LED 작업 램프 18 을 다시 LED 홀더 16 의 하우징 커버로 돌려 씌웁니다.

스프링 링 34 와 표시 링 17 을 다시 원래의 위치로 누릅니다.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구에 정비를 하거나 비트 등을 교환하기 전에, 혹은 기기를 운반하거나 보관할 때 회전방향 선택 스위치를 반드시 중간 위치에 두십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하여 상해를 입을 수 있습니다.

▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.

배터리 기능에 문제가 있으면 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 문의하십시오.

전동공구의 윤활



윤활제 :

특수 기어 윤활제 (225 ml)
제품 번호 3 605 430 009
몰리코트 윤활제
모터 오일 SAE 10/SAE 20

처음 약 150 시간 가장 사용한 후 기어를 약한 용제로 닦아 주십시오. 용제의 사용과 처리에 대한 사항은 제조사의 설명서를 참조하십시오. 그리고 나서 보쉬의 특수 기어 윤활제로 윤활해 주십시오. 처음 세척한 이후 매 300 작동 시간마다 이 세척 과정을 반복하십시오.

작동 정지 클러치의 가동 부분은 약 100000 회 가장 스크류작업을 한 다음, SAE 10/SAE 20 모터 오일을 몇 방울 발라 주십시오. 미끄럽고 돌아가는 부위는 몰리코트 윤활제로 윤활하십시오. 이 경우, 반복성과 정확도에 하자가 없도록 하기 위해 클러치가 마모되지 않았는지 확인해 보십시오. 그리고 나서 클러치의 토크를 다시 설정해야 합니다.

- ▶ 수리와 정비작업은 반드시 전문 인력에게 맡기십시오. 그렇게 함으로써 전동공구의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

보쉬 지정 서비스 센터는 이러한 업무를 신속하고 확실하게 처리합니다.

윤활제나 세척제는 친환경적인 방법으로 처리하십시오. 법적인 규정을 준수하십시오.

보쉬 AS 및 고객 상담

로버트 보쉬사는 법적이거나 해당 국가의 규정에 따라 계약상 공급한 제품에 한해서만 책임을 집니다. 제품에 하자가 있을 경우 다음의 주소로 연락하십시오 :

팩스 : +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

문의 사항이 있거나 스페어 부품을 주문할 때 반드시 전동공구의 타입 표시판에 적힌 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오.

처리

기기와 액세서리 및 포장 등은 친환경적인 방법으로 재활용할 수 있도록 분류하십시오.

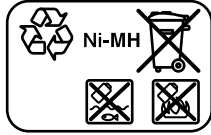
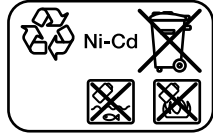


전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

전동 및 전자 폐품에 관한 유럽 지침 2012/19/EU 와 국가별 법규에 따라, 사용 불가능한 전동공구는 별도로 수거하여 환경 친화적인 방법으로 재활용하도록 처리해야 합니다.

376 | ภาษาไทย

충전용 배터리 / 배터리 :

**Ni-Cd:** 니켈 - 카드뮴

주의 : 이 배터리 팩에는 고독성 중금속인 카드뮴이 함유되어 있습니다.

Ni-MH: 니켈 - 메탈ไฮ브리드

배터리 팩 / 배터리를 가정용 쓰레기로 처리하거나 물 또는 불에 던지지 마십시오. 배터리 팩 / 배터리가 방전된 경우 수집하여 재활용하거나 환경 친화적인 방법으로 처리해야 합니다.

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนทั่วไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

คำเตือน ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ต่อจากเต้าเสียบ (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีมืดหรือรกรุงรังนำมาซึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดระเบิดได้ เช่น ในที่มีมีของเหลว แก๊ส หรือฝุ่นที่ติดไฟได้ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดฝุ่นหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกั้นเด็กและผู้ยืนดูให้ออกห่าง การหันเหความสนใจอาจทำให้ท่านขาดการควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องมีขนาดพอดีกับเต้าเสียบ อย่าตัดแปลงหรือแก้ไขตัวปลั๊กอย่างเด็ดขาด อย่าต่อปลั๊กต่อใดๆ เข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊กที่ไม่ตัดแปลงและเต้าเสียบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

- ▶ หลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวของสิ่งของที่ต่อสายดินไว้ เช่น ท่อ เครื่องทำความร้อน เต้า และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมากขึ้นหากกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ▶ อย่าวางเครื่องมือไฟฟ้าตากฝนหรือทิ้งไว้ในที่ชื้นและหากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าอย่างผิดๆ อย่าถือเครื่องมือไฟฟ้าที่สาย อย่าใช้สายแวนเครื่อง หรือยาดึงสายไฟฟ้าเพื่อถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ กั้นสายไฟฟ้าออกจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือส่วนของเครื่องที่ก้ำกึ่งเคลื่อนไหว สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพันกันยุ่ง เพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในที่กลางแจ้งเท่านั้น การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดิน การใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ ท่านต้องอยู่ในสภาพพร้อมพร้อม ระมัดระวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่ และมีสติขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่ท่านกำลังเหนื่อย หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในชั่วขณะที่ท่านขาดความเอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์ปกป้องร่างกาย สวมแว่นตาป้องกันเสมอ อุปกรณ์ปกป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย หมวกแข็ง หรือประภทกันเสียงดัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้
- ▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ต้องดูให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้าไปในเต้าเสียบ และ/หรือใส่แท่งเบรกเตอร์ ยกขึ้นหรือถือเครื่องมือ การถือเครื่องโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ หรือเสียบปลั๊กไฟขณะที่สวิตช์เปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
- ▶ เอาเครื่องมือปรับแต่งหรือประแจปากตายออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนเปิดสวิตช์ เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ หลีกเลี่ยงการดัดง้างที่ผิดปกติ ดัดง้างในที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวมเครื่องประดับ เอาผม เลือ่ผ้า และถุงมือออกห่างส่วนของเครื่องที่กำลังหมุน เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับ และผมยาวอาจเข้าไปติดในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้

- ▶ หากต้องต่อเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องเก็บผง ให้ความสำคัญว่าการเชื่อมต่อและการใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างหักโหม ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิตช์เปิดปิดเสีย เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องส่งซ่อมแซม
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องเข้าที่ ต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและ/หรือถอดแท่งแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้า มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำนี้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากตกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ เอาใจใส่ดูแลรักษาเครื่อง ตรวจสอบหาส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของเครื่องว่าวางอยู่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจสอบการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
- ▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หากบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีขอบตัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลื่นไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้ตรงตามคำแนะนำนี้ และในลักษณะตามที่เครื่องมือไฟฟ้าประเภทนั้นๆ กำหนดไว้ โดยต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำด้วย การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องที่ใช้แบตเตอรี่

- ▶ ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่บริษัทผู้ผลิตระบุไว้เท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง หากนำไปชาร์จแบตเตอรี่ประเภทอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้
- ▶ ใช้แบตเตอรี่เฉพาะประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้ากำหนดให้ใช้ได้ การใช้แบตเตอรี่ประเภทอื่นเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือบาดเจ็บ
- ▶ เมื่อไม่ใช้แบตเตอรี่ ให้เก็บแบตเตอรี่ไว้ห่างโลหะวัตถุอื่นๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือโลหะวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถต่อขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ การลัดวงจรของขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้

- ▶ เมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียม อาจมีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ได้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลว หากสัมผัสโดยบังเอิญ ให้ใช้น้ำล้าง หากของเหลวเข้าตา ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ด้วย ของเหลวที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือแสบผิวหนังได้

การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและใช้อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องขั้วชนิดมูมจาก ไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม

- ▶ เมื่อทำงานในบริเวณที่สกรูอาจสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ ต้องจับเครื่องมือไฟฟ้าตรงด้ามจับที่หุ้มฉนวน หากสกรูสัมผัสกับสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าเกิดมีกระแสไฟฟ้าด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้อุปกรณ์ถูกไฟฟ้าดูดได้
- ▶ อย่าเจาะ ตอกยึด หรือตัดเข้าไปในผนังห้องหรือบริเวณอื่นๆ ที่อาจมีสายไฟฟ้าฝังซ่อนอยู่ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ปลดพิวส์หรือตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลเข้าบริเวณงานนี้
- ▶ ยึดชิ้นงานให้แน่น การยึดชิ้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือแท่นจับจะมั่นคงกว่าการยึดด้วยมือ
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง (ต. ย. เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อเคลื่อนย้ายและเก็บเข้าที่ ให้ตั้งสวิตช์ปรับทิศทางหมุนไว้ที่ตำแหน่งกลางเสมอ หากสวิตช์เปิด-ปิดถูกกดโดยไม่เจตนา อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่น ขณะขันสกรูเข้าและคลายออก อาจเกิดแรงบิดสะท้อนช่วงสั้นๆ อย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้เฉพาะเครื่องมือ ไม่มีตำหนิที่ไม่สึกหรอเท่านั้น เครื่องมือที่มีจุดบกพร่องสามารถแตกหักได้ เป็นต้น และทำให้บาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ▶ เมื่อท่านประกอบเครื่องมือเข้า ระวังระวังให้เครื่องมือสวมอย่างมั่นคงบนด้ามจับเครื่องมือ หากเครื่องมือไม่สวมเข้ากับด้ามจับเครื่องมืออย่างมั่นคง เครื่องมือจะหลุดหลวมและไม่สามารถควบคุมต่อไปได้
- ▶ ระวังระวังเมื่อขันสกรูตัวยาวเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสกรูและเครื่องมือที่ใช้ ระวังอันตรายจากการลื่นไถล สกรูตัวยาวมักควบคุมได้ยาก และเกิดอันตรายหากเครื่องมือลื่นไถลขณะขันและทำให้บาดเจ็บได้
- ▶ ตรวจสอบทิศทางการหมุนที่ตั้งไว้ก่อนเปิดเครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ตัวอย่าง เช่น หากต้องการคลายสกรูออกและทิศทางการหมุนถูกตั้งไว้ให้ขันเข้า ในกรณีเช่นนี้ เครื่องมือไฟฟ้าอาจเกิดแรงบิดสะท้อนอย่างรุนแรงได้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้านี้เป็นเครื่องเจาะ เครื่องมือไฟฟ้าที่มีคลัทช์หยุดทำงานไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับทำงานเจาะ คลัทช์อาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและไม่เตือนล่วงหน้า

378 | ภาษาไทย

แบตเตอรี่

- ▶ **หลีกเลี่ยงการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ** ดูให้แน่ใจว่า **สวิตช์เปิด-ปิด** ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งปิดก่อนใส่ **แบตเตอรี่แพ็ค** การถือเครื่องมือไฟฟ้าโดยใช้นิ้วหัวที่สวิตช์เปิด-ปิด หรือการใส่แบตเตอรี่แพ็คเข้าในเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิตช์อยู่ จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แบตเตอรี่แพ็ค

- ▶ **อย่าเปิดแบตเตอรี่ด้วยตนเอง** อันตรายจากการลัดวงจร



ปกป้องแบตเตอรี่จากความร้อน ต. ย. เช่น จากแสงแดดจ้าที่ส่องอย่างต่อเนื่อง ไฟ น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิด

- ▶ **อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่** อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดได้

- ▶ **แบตเตอรี่อาจรั่วซึมได้เมื่อใช้งานหนักหรืออยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม** หากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้เกิดรั่วซึม ต้องหลีกเลี่ยงอย่าให้สัมผัส

ผิวหนังหรือดวงตา ของเหลวแบตเตอรี่เป็นสารกัดกร่อน และสามารถทำปฏิกิริยาเผาไหม้ทางเคมีกับเนื้อเยื่อได้ หากของเหลวสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำโดยเร็ว จากนั้นจึงล้างด้วยน้ำมะนาวหรือน้ำส้ม (vinegar) หากของเหลวสัมผัสดวงตาของท่าน ให้ล้างดวงตาด้วยน้ำนานอย่างน้อย 10 นาที และไปหาแพทย์

- ▶ **ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ของแท้ของ บอช ที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ของท่านเท่านั้น** หากใช้แบตเตอรี่ประเภทอื่น ต. ย. เช่น แบตเตอรี่ที่ลอกเลียนแบบ ซ่อมปรับปรุง หรือแบตเตอรี่ยี่ห้ออื่น จะเกิดอันตรายทำให้ร่างกายบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากการระเบิดของแบตเตอรี่ได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ



ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ขณะอ่านคู่มือการใช้งานเครื่อง ให้เปิดหน้าที่แสดงภาพประกอบของเครื่องและเปิดค้างไว้

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

ANGLE	2 3 6 7 7-900 8
EXACT	10-650 4-420 15 17 23
	25-200 25-250
	30 30-300 30-380
	40-280 50-210 60-170

เครื่องมือไฟฟ้านี้ใช้สำหรับขันและคลายโมลต์/สกรู น็อต และอุปกรณ์จับยึดมีเกลียวอื่นๆ ในฟิลล์มิติและสมรรถนะที่กำหนดไว้

เครื่องมือไฟฟ้านี้ไม่ได้ผลิตไว้ใช้เป็นเครื่องเจาะ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลบาดเจ็บหรือเครื่องชำรุด ต้องไม่ใช่เครื่องมือไฟฟ้าใดๆ ที่มีคัลท์ชหยุดทำงานสำหรับทำงานเจาะ โฟล่องของเครื่องมือไฟฟ้านี้มีไว้เพื่อส่องสว่างพื้นที่ทำงานของเครื่องมือไฟฟ้าโดยตรง และไม่เหมาะสำหรับใช้เพิ่มความสว่างภายในห้องในครัวเรือน

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF EXACT

เนื่องจากเครื่องมือไฟฟ้านี้มีความเร็วรอบหมุนทางซ้ายซ้าย จึงผลิตไว้สำหรับทำงานร่วมกับเครื่องมือขันโมเมนต์แบบเปิด (open flat drive) เครื่องนี้เหมาะสำหรับขันสกรูที่สามารถเข้าถึงได้จากทางด้านข้างเท่านั้น ตัวอย่าง เช่น บนท่อนำ เครื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับการขันสกรูออก เครื่องมือไฟฟ้านี้ไม่ได้ผลิตไว้ใช้เป็นเครื่องเจาะ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลบาดเจ็บหรือเครื่องชำรุด ต้องไม่ใช่เครื่องมือไฟฟ้าใดๆ ที่มีคัลท์ชหยุดทำงานสำหรับทำงานเจาะ โฟล่องของเครื่องมือไฟฟ้านี้มีไว้เพื่อส่องสว่างพื้นที่ทำงานของเครื่องมือไฟฟ้าโดยตรง และไม่เหมาะสำหรับใช้เพิ่มความสว่างภายในห้องในครัวเรือน

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างอิงถึงส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- 1 เครื่องมือใส่ (ต. ย. เช่น น็อตปลอกเกลียว)
- 2 ด้ามจับเครื่องมือ
- 3 หัวขันมุมฉาก
- 4 ประแจปากตาย ขนาด 27 มม.
- 5 พื้นราบสำหรับประแจบนจานหัวมุมฉาก
- 6 ประแจปากตาย ขนาด 22 มม.
- 7 สวิตช์ตั้งแรงบิดล่วงหน้า
- 8 ท่วงแขน
- 9 ไฟแสดงผล LED ควบคุมการขัน
- 10 ไฟแสดงผล LED สภาพแบตเตอรี่
- 11 แบตเตอรี่ที่มีจุดสัมผัส APT
- 12 แป้นปลดล็อคแบตเตอรี่
- 13 สวิตช์เปิด-ปิด
- 14 สวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน
- 15 ช่องยึดสำหรับท่วงแขน
- 16 ที่ยึด LED
- 17 แหวนเครื่องหมาย
- 18 โฟล่องบริเวณทำงาน
- 19 พื้นราบสำหรับประแจบนปลอกเกลียวต่อกัน
- 20 น็อตล็อค
- 21 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- 22 ปลั๊กไฟ
- 23 ไฟแสดงผลสีเขียว LED ที่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- 24 ไฟแสดงผลสีแดง LED ที่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- 25 เต้ารับสำหรับเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ 4EXACT
- 26 ขั้วต่อ D-sub
- 27 สกรูที่ขั้วต่อ D-sub
- 28 เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า
- 29 หัวจับดอกขันเปลี่ยนเร็ว
- 30 เครื่องมือปรับ
- 31 ประแจขันหกเหลี่ยม

- 32 หน้าปัดปรับ
33 ครอบมอเตอร์
34 แหวนล็อค
35 ช่องโนเบิลล็อกครอบเครื่อง



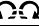
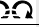





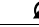
- 36 ตัวยึด (พื้นผิวจับทั้งหมด)
37 ตัวยึด (พื้นผิวจับทั้งหมด)
อุปกรณ์ประกอบที่แสดงหรือระบุไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน
กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบ
ของเรา

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม		2	3	6
ANGLE EXACT				
หมายเลขสินค้า 0 602 490 647	... 656	... 652
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/ แบบนุ่ม ตาม ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
ความเร็วรอบเดินเปล่า n_0	รอบ/นาที	110	420	650
แรงดันไฟฟ้ากำหนด	โวลต์	9.6	9.6	9.6
ทิศทางการหมุน		↻	↻	↻
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.0	1.0	1.0
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20
เครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม		7	8	15
ANGLE EXACT				
หมายเลขสินค้า 0 602 490 669	... 651	... 650
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/แบบนุ่ม ตาม ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
ความเร็วรอบเดินเปล่า n_0	รอบ/นาที	110	420	250
แรงดันไฟฟ้ากำหนด	โวลต์	9.6	9.6	9.6
ทิศทางการหมุน		↻	↻	↻
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.0	1.0	1.0
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20
เครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม		17	23	30
ANGLE EXACT				
หมายเลขสินค้า 0 602 490 675	... 673	... 671
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/แบบนุ่ม ตาม ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
ความเร็วรอบเดินเปล่า n_0	รอบ/นาที	560	320	220
แรงดันไฟฟ้ากำหนด	โวลต์	14.4	14.4	14.4
ทิศทางการหมุน		↻	↻	↻
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.5	1.5	1.5
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20
เครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม		14CF	22CF	29CF
ANGLE EXACT				
หมายเลขสินค้า 0 602 490 690	... 693	... 691
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง การหมุนทางขวา*	Nm	10	16	20
ความเร็วรอบเดินเปล่า n_0 การหมุนทางขวา*	รอบ/นาที	340	440	300
แรงดันไฟฟ้ากำหนด	โวลต์	9.6	14.4	14.4
ทิศทางการหมุน		↻	↻	↻
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.0	1.5	1.5
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20

* เมื่อหมุนทางซ้าย เครื่องมือไฟฟ้าจะวิ่งช้ากว่าและส่งผ่านแรงบิดน้อย ความเร็วและแรงบิดที่เครื่องมือจะเปลี่ยนไปตามอัตราส่วนการลดของ
เครื่องมือขับเคลื่อนแบบ (flat drive)

380 | ภาษาไทย

เครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม		7-900	10-650	14-420				
ANGLE EXACT								
หมายเลขสินค้า 0 602 492 611	... 609	... 607				
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/แบบนุ่ม ตาม ISO 5393	Nm	7/6.5	10/9	14/14				
ความเร็วรอบเดินด้วยเปล่า n ₀	รอบ/นาที	900	650	420				
แรงดันไฟฟ้ากำหนด	โวลท์	9.6	9.6	9.6				
ทิศทางการหมุน								
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.0	1.0	1.0				
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20				
เครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
หมายเลขสินค้า 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/แบบนุ่ม ตาม ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
ความเร็วรอบเดินด้วยเปล่า n ₀	รอบ/นาที	200	245	300	380	280	210	170
แรงดันไฟฟ้ากำหนด	โวลท์	9.6	9.6	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
ทิศทางการหมุน								
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.2	1.6	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6
ระดับการคุ้มกัน		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
แบตเตอรี่แท็ค Ni-Cd		9.6	9.6	12.0	12.0	14.4	14.4	
หมายเลขสินค้า 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655	
จำนวนช่อง			8	8	10	10	12	12
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่	โวลท์		9.6	9.6	12.0	12.0	14.4	14.4
ความจุ	แอมแปร์-ชั่วโมง		1.8	2.4	1.8	2.4	1.8	2.4
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.		0.45	0.50	0.65	0.70	0.70	0.80
แบตเตอรี่แท็ค Ni-MH		9.6	12.0	14.4				
หมายเลขสินค้า 2 607 335 681	... 683	... 685				
จำนวนช่อง			8	10	12			
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่	โวลท์		9.6	12.0	14.4			
ความจุ	แอมแปร์-ชั่วโมง		2.6	2.6	2.6			
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.		0.55	0.70	0.80			
หัวขันมุมจาก		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"		
หมายเลขสินค้า 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
แรงบิดสูงสุด การขันสกรูแบบแข็งตาม ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	0.23	0.23	0.27	0.23	0.23		
หัวขันตรง						QC ○ 1/4"		
หมายเลขสินค้า						0 607 453 631		
แรงบิดสูงสุด การขันสกรูแบบแข็งตาม ISO 5393	Nm					6		
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.					0.22		

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียงและการสั่นตัว

ค่าเสียงที่วัดกำหนดตาม EN 60745

ตามปกติระดับความดังเสียง A ของเครื่องอยู่ที่ 70 เดซิเบล(A) ความคลาดเคลื่อนการวัด K=3 เดซิเบล ระดับเสียงขณะทำงานอาจสูงกว่า 85 เดซิเบล(A) **รวมถึงปิดหูป้องกันเสียงดัง!**

ค่าความสั่นสะเทือนรวม a_h (ผลรวมเชิงเวกเตอร์ของสามทิศทาง) และความคลาดเคลื่อน K กำหนดตาม EN 60745: การสั่นสะเทือน: $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$ $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

ระดับความสั่นสะเทือนที่ให้อ่านในค่าแนะนำนี้ประเมินตามมาตรฐานการทดสอบที่กำหนดใน EN 60745 และสามารถใช้อ้างอิงเปรียบเทียบเครื่องมือไฟฟ้าซึ่งกันและกัน ระดับความสั่นสะเทือนนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ประเมินภาวะการสั่นสะเทือนเบื้องต้นอีกด้วย

ระดับความสั่นสะเทือนที่ให้อ่านในค่าแนะนำนี้หมายถึงระดับความสั่นสะเทือนของเครื่องมือไฟฟ้าเมื่อใช้งานหลักอย่างไรก็ตาม หากเครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้เพื่อทำงานประเภทอื่น ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประกอบที่ผิดแปลกไป หรือได้รับการบำรุงรักษาไม่ดีพอ ระดับการสั่นอาจผิดแปลกไปในลักษณะนี้ภาวะการสั่นสะเทือนในช่วงการทำงานทั้งหมดอาจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับการประเมินภาวะการสั่นสะเทือนที่ถูกต้อง ควรนำเวลาที่เครื่องมือไฟฟ้าปิดสวิตช์หรือกำลังวิ่งอยู่แต่ไม่ได้ทำงานจริงมาพิจารณาด้วยในลักษณะนี้ภาวะการสั่นสะเทือนในช่วงการทำงานทั้งหมดอาจลดลงอย่างชัดเจน กำหนดมาตรฐานการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากผลกระทบจากการสั่นสะเทือน ต. ย. เช่น: บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ทำให้อุ่นไว้ จัดลำดับกระบวนการทำงาน

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน CE

ภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่อธิบายใน "ข้อมูลทางเทคนิค" นี้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือเอกสารการปฏิบัติตามมาตรฐานดังต่อไปนี้: EN 60745, EN 50518 ตามบทบัญญัติของกฎระเบียบ 2009/125/EG (กฎระเบียบคณะกรรมการ 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG

เอกสารทางเทคนิค (2006/42/EC) ที่: Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Henk Becker i.v. Helmut Heinzelmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

การประกอบ**รายการสิ่งของที่จัดส่ง**

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30
EXACT

เครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้จัดส่งโดยไม่มีเครื่องมือ หัวมุมจาก หัวคอคตรง แบตเตอรี่แพ็ค เครื่องชาร์จ เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า หรือเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า

ใช้เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อเครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม บ็อช กับเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 4EXACT เท่านั้น

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

เครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้จัดส่งโดยไม่มีเครื่องมือ เครื่องมือชิ้นโบแบน จานคั่นกลาง แบตเตอรี่แพ็ค เครื่องชาร์จ เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า หรือเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า

ใช้เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อเครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม บ็อช กับเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 4EXACT เท่านั้น


ANGLE 7-900 | 10-650 | 14-420 |
EXACT 25-200 | 30-300

เครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้จัดส่งโดยไม่มีเครื่องมือ หัวขันมุมจาก หัวขันคอคตรง แบตเตอรี่แพ็ค และเครื่องชาร์จ เครื่องมือไฟฟ้าเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับทำงานด้วยเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

ANGLE 25-250 | 30-380 | 40-280 |
EXACT 50-210 | 60-170

เครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้จัดส่งพร้อมหัวมุมจาก แต่ไม่มีเครื่องมือ แบตเตอรี่แพ็ค และเครื่องชาร์จ เครื่องมือไฟฟ้าเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับทำงานด้วยเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานและการเก็บรักษา

 เครื่องมือไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ทำงานที่ปิดล้อมเท่านั้น เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างไร้ปัญหา อุณหภูมิ ล้อมรอบที่อนุญาตควรอยู่ระหว่าง $-5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ และ $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($23 \text{ }^{\circ}\text{F}$ และ $122 \text{ }^{\circ}\text{F}$) ที่ความชื้นสัมพัทธ์ที่อนุญาตระหว่าง 20 และ 95 % ปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ช่องแบตเตอรี่ชำรุด ควรเก็บแบตเตอรี่แพ็คไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32 \text{ }^{\circ}\text{F}$) และ $45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

การประกอบหัวขันมุมจาก

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 30

ในขั้นแรกต้องประกอบหัวขันมุมจากที่มีขนาดเหมาะสมกัน (ดู "หัวขันมุมจาก" หน้า 380) เข้าบนเครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้

382 | ภาษาไทย

▶ **ดูให้แน่ใจว่าสวิตช์เปลี่ยนทิศทางหมุนอยู่ในตำแหน่งกลาง (สวิตช์เปิดทำงานถูกล็อคไว้) หรือแบตเตอรี่แพ็คถูกถอดออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนประกอบ ปรับหรือถอดหัวขัน**

ถือเครื่องมือไฟฟ้าโดยใช้ประแจปากตาย 6 จับตรงพื้นราบสำหรับประแจ 5 บนจานหัวมุมฉาก

▶ **อย่าหนีบเครื่องตรงเปลือกครอบเครื่องอย่างเด็ดขาด!**

ประกอบหัวขันมุมฉาก 3 เข้าบนจานในตำแหน่งที่ต้องการ และขันปลอกเกลียวต่อกันโดยหมุนประแจปากตาย 4 ตรงพื้นราบสำหรับประแจ 19 เข้าให้แน่น

จับจานหัวมุมฉากด้วยประแจปากตาย 6 เพื่อป้องกันการหมุน

**ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT**

ในขั้นแรกต้องประกอบเครื่องมือขันใบแบบที่มีขนาดเหมาะสมกับเข้าบนเครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้

เครื่องมือขันใบแบบต่างๆ กันมีจำหน่ายในท้องตลาด กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเครื่องมือขันใบแบบที่ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะทางของท่าน

▶ **ปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการประกอบเครื่องมือขันใบแบบ**

**ANGLE 25-200 | 30-300
EXACT**

เครื่องมือขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกับหัวมุมฉาก 0 607 451 618 เท่านั้น

อุปกรณ์แฉวน

หัวแฉวน 8 ใช้สำหรับแฉวนเครื่องไว้กับอุปกรณ์แฉวน

ติดหัวแฉวน 8 เข้ากับเครื่องโดยจับหัวแฉวนขบเข้าในช่องยึด 15

▶ **ตรวจสอบสภาพหัวแฉวนและตะขอของอุปกรณ์แฉวนอย่างสม่ำเสมอ**

กระบวนการชาร์จ

หมายเหตุ: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่แพ็คไม่รวมอยู่ในการจัดส่ง
ปลั๊กไฟที่แสดงในภาพประกอบอาจมีรูปลักษณะต่างจากปลั๊กไฟที่เครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

▶ **กรุณาเอาใจใส่ทำให้เครื่องชาร์จและแบตเตอรี่แพ็คเข้ากับระบบไฟฟ้าเฉพาะประเทศของท่าน**

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ AL 2450 DV (ดูภาพประกอบ A)

เสียบปลั๊กไฟ 22 ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 21 เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของท่าน และใส่แบตเตอรี่ 11 เข้าในช่องชาร์จของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

▶ **อย่าใช้กำลังแรงขณะใส่/ถอดแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่มีจุดสัมผัส APT (Akku Pack Top) ถูกออกแบบไว้เพื่อใช้กับแบตเตอรี่ที่สามารถใส่เข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องชาร์จได้เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น**

ไฟแสดงผลสีเขียว LED 23 เริ่มกะพริบขึ้น การกะพริบขึ้นบ่งบอกถึงการไหลของกระแสไฟชาร์จ กระบวนการชาร์จจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มแล้ว

กระบวนการชาร์จสิ้นสุดเมื่อไฟแสดงผลสีเขียว LED ไม่กะพริบอีกต่อไปแต่จะติดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะมีเสียงสัญญาณดังพอได้ยินนานประมาณ 2 วินาทีและมีสัญญาณว่าแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มแล้ว

การติดขึ้นอย่างต่อเนื่องของไฟแสดงผลสีแดง LED 24 บ่งบอกถึงกระบวนการชาร์จที่ใช้กระแสไฟชาร์จลดลง เมื่อไฟแสดงผลสีแดง LED กะพริบขึ้น บ่งบอกว่าไม่สามารถชาร์จได้

ความผิดพลาด - สาเหตุและมาตรการแก้ไข

สาเหตุ	มาตรการแก้ไข
ไฟแสดงผล LED ไม่ติดขึ้น	
ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟหลักของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เข้า (อย่างถูกต้อง)	เสียบปลั๊กไฟหลัก (เต็มๆ) เข้าในเต้าเสียบ
เต้าเสียบ สายไฟหลัก หรือ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชำรุด	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลัก; ส่งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการ หลังการขายที่ได้รับมอบหมาย สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า บอช

เครื่องไม่สามารถทำการชาร์จได้

อุณหภูมิของแบตเตอรี่แพ็ค ไม่อยู่ในพิสัยที่กำหนด	เพิ่มหรือลดอุณหภูมิให้อยู่ในพิสัยระหว่าง 0 °C (32 °F) และ 45 °C (113 °F)
จุดสัมผัสแบตเตอรี่ เป็นสกรูปกร	ทำความสะอาดจุดสัมผัสแบตเตอรี่ (ต.ย. เช่น เสียบและถอดแบตเตอรี่หลายๆ ครั้ง) หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
แบตเตอรี่ชำรุด	เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ไม่ได้เสียบแบตเตอรี่ (อย่างถูกต้อง)	เสียบแบตเตอรี่ (เต็มๆ) เข้าในช่องเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (ดูภาพประกอบ B)

**ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
EXACT 22CF | 23 | 29CF | 30**

หมายเหตุ: อีกทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือจากการทำงานด้วยแบตเตอรี่แล้ว เครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมยังสามารถทำงานด้วยเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

ปลั๊กไฟที่แสดงในภาพประกอบอาจมีรูปลักษณะต่างจากปลั๊กไฟที่เครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

▶ **กรุณาเอาใจใส่ทำให้เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าเฉพาะประเทศของท่าน**

นอกจากเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 4EXACT และสายไฟฟ้าที่เข้ากันแล้ว ยังต้องใช้เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้ากำหนดเท่ากับไซควงของท่าน

▶ **แรงดันไฟฟ้าบนเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (ไฟแสดงผล LED) ต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของไขควง** เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าเหมาะสำหรับใช้กับไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม EXACT-ซีรีส์ ANGLE EXACT-ซีรีส์ และ BT-EXACT-ซีรีส์ ที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 9.6 โวลต์ และ 14.4 โวลต์เท่านั้น มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายจากการระเบิดและลุกเป็นไฟ

ANGLE 7-900 | 10-650 | 14-420 | EXACT 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

ไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

หมายเหตุ: กรุณาสังเกตว่า ในการจัดตั้ง แบตเตอรี่และเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าไม่ได้เสียบอยู่ในเครื่องมือไฟฟ้า

▶ **อย่าเก็บแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ในเครื่องที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ทำงาน** แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้จะมีอายุการใช้งานยืนยาวกว่าและทำการชาร์จใหม่ได้ง่ายกว่าเมื่อถูกแยกเก็บ ก่อนนำมาใช้ อย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ที่เก็บไว้นานให้เต็มอีกครั้ง

การชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อต้องการเสียบแบตเตอรี่เข้าในเครื่องมือไฟฟ้า ให้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่เข้าชุดกันก่อน คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการชาร์จดูได้จากหนังสือคู่มือของเครื่องชาร์จและข้อเสนอนี้ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ (ดู "กระบวนการชาร์จ" หน้า 382)

แบตเตอรี่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ NTC ประกอบอยู่ด้วย ระบบควบคุมนี้จะอนุญาตให้ชาร์จได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 °C (+32 °F) และ 45 °C (+113 °F) เท่านั้น ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานยืนยาว หากใช้งานอย่างถูกต้อง จะสามารถชาร์จใหม่ได้ถึง 3000 ครั้ง

แบตเตอรี่ใหม่หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน จะทำงานเต็มประสิทธิภาพหลังการอัดประจุเข้า/คายประจุออกแล้วประมาณ 5 รอบ

ควรรชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เมื่อไฟแสดงผล LED "สภาพแบตเตอรี่" ของเครื่องมือไฟฟ้ายิ่งสีแดง

การใส่/ถอดแบตเตอรี่

กดสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 14 ไปที่ตำแหน่งกลาง การกระทำดังกล่าวจะล็อคไกสวิตช์เปิด-ปิด 13 ให้อยู่ในตำแหน่ง "ปิด" เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือวิ่งใส่แบตเตอรี่ที่

ชาร์จแล้ว 11 เข้าในด้ามจับของเครื่องมือไฟฟ้า

ระมัดระวังให้แบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและแป้นปลดล็อคแบตเตอรี่ 12 ขบเข้าในด้ามจับของเครื่องมือไฟฟ้าอย่างมั่นคง

▶ **อย่าใช้กำลังแรงขณะใส่/ถอดแบตเตอรี่** แบตเตอรี่ที่มีจุดสัมผัส APT (Akku Pack Top) ถูกออกแบบไว้ให้ในลักษณะที่แบตเตอรี่จะสามารถใส่เข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องชาร์จได้เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่ 11 ออก ให้บีบแป้นปลดล็อคแบตเตอรี่ 12 ทั้งสองด้านและดึงแบตเตอรี่ลงด้านล่างออกจากด้ามจับ

การใส่/ถอดเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า (ดูภาพประกอบ C)

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | EXACT 22CF | 23 | 29CF | 30

เลือกเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้าที่เข้ากับแรงดันไฟฟ้ากำหนดของเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้ามีลักษณะแตกต่างกันไปตามแรงดันไฟฟ้าและแยกแยะได้จากสีของปลอกหุ้มขั้วต่อ D-sub 26 สีของปลอกหุ้มขั้วต่อ D-sub ขนาด 9.6 โวลต์คือสีฟ้าอ่อน และของขนาดแรงดันไฟฟ้า 14.4 โวลต์คือสีดำ

▶ **ประกอบหรือถอดเครื่องแปลง 28 ออกจากไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะเมื่อเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าปิดอยู่ หรือเมื่อขั้วต่อ 26 ถูกลดออกจากเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าเท่านั้น**

กดสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 14 ไปที่ตำแหน่งกลาง การกระทำดังกล่าวจะล็อคไกสวิตช์เปิด-ปิด 13 ให้อยู่ในตำแหน่ง "ปิด" เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือวิ่งสวมครอบเครื่องแปลง 28 เข้าในด้ามจับของเครื่องมือไฟฟ้า ระมัดระวังให้ครอบเครื่องแปลงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และเป็นปลดล็อคแบตเตอรี่ 12 ขบเข้าในด้ามจับของเครื่องมือไฟฟ้าอย่างมั่นคง

จากนั้น เสียบขั้วต่อ 26 ของเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า 25 ที่เข้าชุดกับเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้าในด้ามจับ ยึดขั้วต่อ 26 เข้ากับด้ามจับ 25 โดยใช้มือขันสกรูสองตัว 27 ให้แน่น

เมื่อต้องการถอดเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า ให้คลายสกรูสองตัว 27 บนขั้วต่อ 26 ของเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่ปิดอยู่ และดึงขั้วต่อออกจากด้ามจับ 25 จากนั้น ให้บีบแป้นปลดล็อคแบตเตอรี่ 12 ทั้งสองด้านและดึงครอบเครื่องแปลง 28 ออกจากด้ามจับของเครื่องมือไฟฟ้า

ANGLE 7-900 | 10-650 | 14-420 | EXACT 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

ไขควงไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

การเปลี่ยนเครื่องมือมือหมุนหัวขัน

ที่มีหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว (ดูภาพประกอบ D)

▶ **เมื่อท่านประกอบเครื่องมือเข้า ระมัดระวังให้เครื่องมือสวมอย่างมั่นคงบนด้ามจับเครื่องมือ** หากเครื่องมือไม่ได้สวมเข้ากับด้ามจับเครื่องมืออย่างมั่นคง เครื่องมือจะหลุดหลวมและไม่สามารถควบคุมต่อไปได้

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7-900 EXACT

สำหรับเครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีหัวขันนอตที่มีหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว ขนาด 1/4" (หมายเลขสินค้า 0 607 453 631) จำหน่าย

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 EXACT

สำหรับเครื่องขันนอตมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีหัวขันนอตที่มีหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว ขนาด 1/4" (หมายเลขสินค้า 0 607 452 630) จำหน่าย

384 | ภาษาไทย

การใส่

ดึงหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว 29 ไปด้านหน้า ใส่เครื่องมือ 1 เข้าในด้ามจับเครื่องมือ 2 และปล่อยนิ้วจากหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว

ใช้เฉพาะเครื่องมือที่มีปลายเสียบที่เข้ากัน (1/4" รูปหกเหลี่ยม)

อย่าพยายามใส่ดอกสว่านเจาะชนิดเปลี่ยนเร็วเข้าไปในหัวจับดอกนี้

เครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมที่มีคลัทช์หยุดทำงานไม่เหมาะสำหรับใช้ทำงานเจาะ คลัทช์อาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและไม่เตือนล่วงหน้า ภายหลังจากคลัทช์หยุดทำงาน หากท่านทำการเจาะต่อไปอีก เครื่องมือไฟฟ้าอาจมีดออกจากมือท่านจนคลัทช์หยุดทำงานอีกครั้ง ซึ่งทำให้สูญเสียการควบคุมเครื่อง

การถอด

ดึงหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว 29 ไปด้านหน้า เอาเครื่องมือ 1 ออกจากด้ามจับเครื่องมือ 2 และปล่อยนิ้วจากหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว

การเปลี่ยนเครื่องมือบนหัวขันที่มีแท่งขั้วสี่เหลี่ยมด้านนอก

▶ เมื่อท่านประกอบเครื่องมือเข้า ระวังให้เครื่องมือสวมอย่างมั่นคงบนด้ามจับเครื่องมือ หากเครื่องมือไม่ได้สวมเข้ากับด้ามจับเครื่องมืออย่างมั่นคง เครื่องมือจะหลุดหลวมและไม่สามารถควบคุมต่อไปได้

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 15

สำหรับเครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีหัวขันน็อตมุมฉากที่มีแท่งขั้วสี่เหลี่ยมขนาด 1/4" (หมายเลขสินค้า 0 607 453 617) และแท่งขั้วสี่เหลี่ยมขนาด 3/8" (หมายเลขสินค้า 0 607 453 620) จำหน่าย

ANGLE 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 |
EXACT 23 | 25-200 | 30 | 30-300

สำหรับเครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีหัวขันน็อตมุมฉากที่มีแท่งขั้วสี่เหลี่ยมขนาด 3/8" (หมายเลขสินค้า 0 607 451 618) จำหน่าย

ANGLE 25-250 | 30-380 | 40-280 |
EXACT 50-210 | 60-170

เครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ จัดส่งพร้อมหัวขันน็อตมุมฉากที่มีแท่งขั้วสี่เหลี่ยมขนาด 3/8"

การใส่

กดหมุดบนแท่งขั้วสี่เหลี่ยมของด้ามจับเครื่องมือ 2 โดยใช้ไขควงตัวเล็กช่วย เป็นต้น และสวมเครื่องมือ 1 เข้าบนแท่งขั้วสี่เหลี่ยม ระวังให้เครื่องมือเข้าในช่องเครื่องมือ

การถอด

กดหมุดที่อยู่ในช่องเครื่องมือ 1 และดึงเครื่องมือออกจากด้ามจับเครื่องมือ 2

การเปลี่ยนเครื่องมือบนหัวขันรูปหกเหลี่ยมด้านใน (รูปภาพประกอบ E)

▶ เมื่อท่านประกอบเครื่องมือเข้า ระวังให้เครื่องมือสวมอย่างมั่นคงบนด้ามจับเครื่องมือ หากเครื่องมือไม่ได้สวมเข้ากับด้ามจับเครื่องมืออย่างมั่นคง เครื่องมือจะหลุดหลวมและไม่สามารถควบคุมต่อไปได้

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 15

สำหรับเครื่องขันน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีหัวขันน็อตมุมฉากรูปหกเหลี่ยมด้านในขนาด 1/4" (หมายเลขสินค้า 0 607 453 618) จำหน่าย

การใส่

ใส่เครื่องมือ 1 เข้าในด้ามจับเครื่องมือรูปหกเหลี่ยมด้านใน 2 จนรู้สึกได้ว่าเครื่องมือขอบเข้าที่แล้ว

การถอด

ดึงเครื่องมือ 1 ออกจากด้ามจับเครื่องมือ 2 โดยใช้คีมช่วยดึง หากจำเป็น

การปฏิบัติงาน

ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย สวมแว่นตา ป้องกันอันตรายเสมอ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแข็ง หรือประอบหูที่ใช้ตามความเหมาะสมจะลดอันตรายไม่ให้บุคคลบาดเจ็บได้

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

เมื่อต้องการสตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้า ท่านควรเลือกทิศทาง การหมุนด้วยสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 14 ก่อน เนื่องจาก เครื่องมือไฟฟ้าจะสตาร์ทเมื่อสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 14 ไม่อยู่ในตำแหน่งกลางเท่านั้น (สวิตช์เปิดทำงานถูกล็อคไว้)

การกลับทิศทางการหมุน (รูปภาพประกอบ F)

การหมุนทางขวา: สำหรับการขันสกรูเข้า ให้สับสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 14 ไปทางซ้ายจนสุด

การหมุนทางซ้าย: สำหรับการคลายหรือขันสกรูออก ให้สับสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 14 ไปทางขวาจนสุด

▶ สับสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 14 เมื่อเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้น

การเปิดไฟส่องบริเวณทำงาน LED

ไฟส่องบริเวณทำงาน 18 ทำให้สามารถส่องสว่างไปยัง ตำแหน่งขันสกรูเมื่อบริเวณนั้นมีแสงสว่างไม่เพียงพอ เปิดไฟส่องบริเวณทำงาน 18 โดยกดสวิตช์เปิด-ปิด 13 เบาๆ เมื่อ กดสวิตช์เปิด-ปิดอย่างหนักแน่น เครื่องมือไฟฟ้าจะติดทำงาน และไฟส่องบริเวณทำงานจะส่องสว่างต่อไป

▶ อย่าจ้องมองในไฟส่องบริเวณทำงานโดยตรง - ท่านอาจตาบอดได้

การเปิด-ปิดเครื่อง

ไขควงมี **คลัทช์หยุดทำงาน** ที่ขึ้นกับแรงบิด และสามารถตั้งได้ในขอบเขตที่ให้ไว้ คลัทช์จะตอบสนองเมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้

หมายเหตุ: เมื่อเครื่องขึ้นน็อคทำงานด้วยเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า ต้องเปิดเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าก่อน

เปิดเครื่องทำงานโดยกดสวิตช์เปิด-ปิด 13 ไปจนสุด เครื่องจะ **ปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ** ในทันทีที่ถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

▶ หากสวิตช์เปิด-ปิด 13 ถูกปล่อยก่อนเวลาอันควร ก็จะไม่ถึงแรงบิดที่ตั้งไว้

เพื่อประหยัดพลังงาน เปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะเมื่อใช้งานเท่านั้น

ข้อแนะนำในการทำงาน

▶ **ก่อนปรับแต่งเครื่อง (ต. ย. เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อเคลื่อนย้ายและเก็บเข้าที่ ให้ตั้งสวิตช์ปรับทิศทางหมุนไว้ที่ตำแหน่ง กลางเสมอ** หากสวิตช์เปิด-ปิดถูกกดโดยไม่เจตนา อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

▶ **จับเครื่องมือไฟฟ้าเข้าบนหัวสกรู/น็อตเมื่อเครื่องปิดอยู่เท่านั้น** เครื่องมือที่หมุนอยู่อาจลื่นไถล

การตั้งค่าแรงบิด (ดูภาพประกอบ G - I)

แรงบิดขึ้นอยู่กับการขันตั้งที่สปริงของคลัทช์หยุดทำงาน เมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ คลัทช์หยุดทำงานจะปลดออกจากกันในการหมุนทั้งซ้ายและขวา

สำหรับการตั้งแรงบิดแต่ละครั้ง ให้ใช้เฉพาะเครื่องมือปรับ 30 ที่จัดส่งให้เท่านั้น

ดัดแผ่นเลื่อน 7 บนเครื่องมือไฟฟ้าไปตามหลังทั้งหมด

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

ใส่ประแจขันหกเหลี่ยม 31 เข้าในเครื่องมือ 1 และหมุนประแจซ้าย

เมื่อเห็นรอยเว้าเล็กๆ (หน้าปัดปรับ 32) ในคลัทช์ ให้ใส่เครื่องมือปรับ 30 เข้าในรอยเว้าและหมุนเครื่องมือ

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

กรุณาปฏิบัติตามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือชิ้นโบแนบของท่านที่ชื่อมา หรือสอบถามที่ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะทางของท่าน

ANGLE 25-250 | 30-380 | 40-280 |
EXACT 50-210 | 60-170

ใช้ประแจปากตายหมุนตามจับเครื่องมือ 2 ซ้าย เมื่อเห็นรอยเว้าเล็กๆ

เมื่อเห็นรอยเว้าเล็กๆ (หน้าปัดปรับ 32) ในคลัทช์ ให้ใส่เครื่องมือปรับ 30 เข้าในรอยเว้าและหมุนเครื่องมือ

หมุนตามทิศทางหมุนของนาฬิกาจะได้แรงบิดสูงขึ้น หมุนทวนทิศทางหมุนของนาฬิกาจะได้แรงบิดต่ำกว่า

เอาเครื่องมือปรับ 30 ออก ดัดแผ่นเลื่อน 7 กลับไปด้านหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้คลัทช์สกรปรก

หมายเหตุ: ค่าการปรับที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับประเภทของสกรูที่ใช้และวัสดุชิ้นงาน และสามารถกำหนดได้โดยการทดลองฝึกปฏิบัติ ใช้ประแจกระบอกที่มีเครื่องวัดแรงบิดสำหรับตรวจสอบการขันภาคทดลอง

▶ **ตั้งแรงบิดไว้ในขอบเขตสมรรถภาพที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นคลัทช์หยุดทำงานจะไม่ตอบสนอง**

การทำเครื่องหมายการตั้งแรงบิด

ANGLE 25-250 | 30-380 | 40-280 |
EXACT 50-210 | 60-170

สำหรับเครื่องมือชนิดมุมจากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ ในขั้นแรกต้องถอดหัวชิ้นมุมจากออก ดู "การปรับและถอดหัวชิ้นมุมจาก" หน้า 386 ตอนนี้ สามารถทำเครื่องหมายแรงบิดตั้งบรรยายด้านล่างได้แล้ว

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

แหวนเครื่องหมาย 17 สามารถสลับเปลี่ยนกับแหวนเครื่องหมายอื่นๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ระบุและค้นหาแรงบิดการขันที่ปรับไว้แต่ละแรงบิดได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่าง เช่น หากท่านใช้เครื่อง EXACT หลายๆ เครื่องที่ตั้งแรงบิดไว้ที่ 4.5 Nm ท่านสามารถใช้แหวนสีแดงเพื่อบ่งบอกค่าแรงบิดที่ตั้งไว้ หากท่านใช้เครื่อง EXACT จำนวนหลายเครื่องมากขึ้นในกระบวนการประกอบส่วนอื่นๆ ที่ตั้งแรงบิดไว้ที่ 7.5 Nm ท่านก็สามารถใช้แหวนเครื่องหมายอื่นๆ (เช่น สีดำ ฟ้า เขียว หรือเหลือง) เพื่อระบุพลังแรงบิดของเครื่องเหล่านี้ แหวนเครื่องหมายสีต่างๆ นี้มีไว้เพียงเพื่อช่วยเหลือนายช่างให้สามารถค้นพบอย่างรวดเร็วว่าเครื่องแต่ละตัวถูกตั้งพลังแรงบิดไว้เท่าใด

ให้ใช้ใบไขควงบางๆ มีด หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง กดแหวนเครื่องหมาย 17 ออก

ต้องสวมแหวนเครื่องหมายเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตัวครอบเครื่องถูกปิดผนึกและฝุ่นและสิ่งสกปรกผ่านเข้าไม่ได้

ไฟแสดงผล LED**ไฟแสดงผลสภาพแบตเตอรี่**

หากจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ 11 ไฟแสดงผล LED 10 จะกะพริบขึ้นสีเขียวและเสียงสัญญาณจะดังขึ้น ท่านสามารถขันสกรูต่อได้อีก 6-8 ตัวเท่านั้น

หากไฟแสดงผล LED กะพริบขึ้นสีแดง ความสามารถในการขันสกรูตัวใหม่ไม่เพียงพอ หรือเครื่องมือไฟฟ้าจะถูกทำให้รับงานเกินพิกัด เครื่องมือไฟฟ้าไม่สามารถติดเครื่องทำงานต่อไปได้ เครื่องจะถูกล็อกไม่ให้ทำงาน จนกว่าแบตเตอรี่แพ็คจะถูกถอดออกจากเครื่องมือไฟฟ้า และแบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จเต็มแล้วถูกใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง หากทำงานด้วยเครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า ไฟแสดงผลสีแดง LED 10 บ่งบอกถึงการทำงานเกินพิกัด

386 | ภาษาไทย

หากไฟแสดงผล **10** กะพริบขึ้นสีแดง เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปและทำงานไม่ได้อีกต่อไป รอสักระยะจนไฟหยุดกะพริบไปเอง ก่อนนำเครื่องมือไฟฟ้ากลับไปใช้งานอีกครั้ง

หลังการชาร์จทุกครั้ง หากเวลาปฏิบัติงานของเครื่องมือไฟฟ้าลดลงสั้นมาก แสดงว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เข้า ให้นำแบตเตอรี่ใช้แล้วไปกำจัดตามกฎหมาย/กฎระเบียบเฉพาะประเทศ

**ไฟแสดงผลการชาร์จ**

หากถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คลัทช์หยุดทำงานจะตอบสนอง ไฟแสดงผล LED **9** จะติดขึ้นสีเขียว

หากไม่ถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ไฟแสดงผล LED **9** จะติดขึ้นสีแดงและเสียงสัญญาณจะดังขึ้น ต้องทำการชาร์จใหม่อีกครั้งหนึ่ง

การป้องกันการทำซ้ำ

ในการชาร์จ เมื่อคลัทช์หยุดทำงานตอบสนอง เครื่องจะหยุดทำงาน เครื่องจะติดขึ้นทำงานอีกครั้งหลังหยุดพักนาน 0.7 วินาที ลักษณะนี้คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการชาร์จซ้ำที่ขึ้นแน่นอนไปแล้วโดยไม่ตั้งใจ

การปรับหัวชั้นมุมฉาก

ANGLE	2 3 6 7 7-900 8
EXACT	10-650 14-420 15 17 23 25-200 30 30-300

หัวชั้นมุมฉาก **3** สามารถปรับได้ทั้งหมดแปดตำแหน่ง ถือเครื่องมือไฟฟ้าโดยใช้ประแจปากตาย **6** จับตรงพื้นราบ สำหรับประแจ **5** บนจานหัวมุมฉาก

► อย่าหนีบเครื่องตรงเปลือกครอบเครื่องอย่างเด็ดขาด!

คลายปลอกเกลียวต่อท้ายออกโดยใช้ประแจปากตาย **4** จับตรงพื้นราบสำหรับประแจ **19** ปรับหัวชั้นมุมฉาก **3** เป็นชั้น 45° ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และชั้นปลอกเกลียวต่อท้ายกลับเข้าให้แน่นโดยใช้ประแจปากตาย **4** จับตรงพื้นราบ สำหรับประแจ **19**

จับจานหัวมุมฉากด้วยประแจปากตาย **6** เพื่อป้องกันการหมุน

ANGLE	14CF 22CF 29CF
EXACT	

กรุณาปฏิบัติตามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือชิ้นโบแนบของท่านที่ชื่อมา หรือสอบถามที่ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะทางของท่าน

การปรับและถอดหัวชั้นมุมฉาก (ดูภาพประกอบ J)

ANGLE	25-250 30-380 40-280
EXACT	50-210 60-170

หัวชั้นมุมฉาก **3** พร้อมด้ามจับเครื่องมือ **2** สามารถปรับอย่างต่อเนื่องได้รอบ 360°

คลายน็อตล็อก **20** โดยสอดเครื่องมือที่เข้ากันลงในรูเปิดบนน็อตล็อก และหมุนน็อตล็อกไปตามทิศลูกศร **a** (เกลียวควงซ้าย)

หมุนหัวชั้นมุมฉาก **3** ไปตามทิศลูกศร **b** จนถึงมุมทำงานที่ต้องการ แต่หมุนได้ไม่เกินหนึ่งรอบ 360°

ยึดหัวชั้นมุมฉาก **3** ให้เข้าที่ในตำแหน่งนี้โดยหมุนน็อตล็อก **20** ไปตามทิศลูกศร **c** ด้านหัวชั้นมุมฉาก ชั้นน็อตล็อก **20** กลับเข้าให้แน่นโดยใช้แรงบิดสูงสุด 50 นิวตันเมตร

หัวชั้นมุมฉาก **3** สามารถถอดออกทั้งหมดได้ด้วย ด.ย. เช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนแหวนเครื่องหมาย **17** จากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่ง หรือเพื่อปรับไฟส่องบริเวณทำงาน ในขั้นแรกให้ปรับไฟส่องบริเวณทำงานไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (ดู "การปรับไฟส่องบริเวณทำงาน LED" หน้า 386) แล้วจึงปรับหัวชั้นมุมฉาก

คลายน็อตล็อก **20** โดยสอดเครื่องมือที่เข้ากันลงในรูเปิดบนน็อตล็อก และหมุนน็อตล็อกไปตามทิศลูกศร **a** (เกลียวควงซ้าย)

ชั้นหัวชั้นมุมฉาก **3** ไปตามทิศลูกศร **b** จนสามารถถอดหัวชั้นออกได้

ชั้นน็อตล็อก **20** ออกจากครอบมอเตอร์ **33** ไปตามทิศลูกศร **a** ตอนนี้ สามารถกลับเปลี่ยนแหวนเครื่องหมายหรือปรับไฟส่องบริเวณทำงานได้

- หมุนน็อตล็อก **20** ไปตามทิศลูกศร **c** เข้าบนครอบมอเตอร์ **33** และชั้นหัวชั้นมุมฉากกลับเข้าที่โดยหมุนไปตามทิศลูกศร **b**
- ล็อคหัวชั้นมุมฉากโดยชั้นน็อตล็อก **20** ไปตามทิศลูกศร **c**
- ชั้นน็อตล็อก **20** กลับเข้าให้แน่นด้วยแรงบิดขั้นต่ำประมาณ 50 Nm

การปรับไฟส่องบริเวณทำงาน LED (ดูภาพประกอบ K)

ANGLE	25-250 30-380 40-280
EXACT	50-210 60-170

สำหรับเครื่องชั้นน็อตมุมฉากไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ ในขั้นแรกต้องถอดหัวชั้นมุมฉากออก ดู "การปรับและถอดหัวชั้นมุมฉาก" หน้า 386 ปรับไฟส่องบริเวณทำงานตามบรรยายด้านล่างนี้

ANGLE	2 3 6 7 7-900 8
EXACT	10-650 14-420 14CF 15 17 22CF 23 25-200 29CF 30 30-300

ให้ใช้ไขควงบางๆ มีด หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง กดแหวนเครื่องหมาย **17** ออก ใช้คีมหนีบถ่างเลื่อนแหวนล็อค **34** ไปด้านหลังเข้าบนเปลือกครอบเครื่อง

ตอนนี้ สามารถปรับเปลือกทั้งสองชั้นของที่ยึด LED **16** ที่มุมไฟส่องบริเวณทำงาน LED **18** ไปยังตำแหน่งใดๆ ที่ต้องการ ระวังอย่าทำให้สายไฟของไฟส่องบริเวณทำงาน LED ขาด และดึงสายไฟเข้าในช่อง **35** ในเปลือกครอบเครื่องที่ทำไว้เพื่อการนี้โดยอย่าให้สายไฟหักพับ ห่อหุ้มไฟส่องบริเวณทำงาน LED **18** อีกครั้งด้วยเปลือกครอบเครื่องของที่ยึด LED **16**

กดแหวนล็อค **34** และแหวนเครื่องหมาย **17** กลับเข้าในตำแหน่งเดิมของมัน

การบำรุงรักษาและการบริการ**การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด**

- **ก่อนปรับแต่งเครื่อง (ด.ย. เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อเคลื่อนย้ายและเก็บเข้าที่ ให้ตั้งสวิตช์ปรับทิศทางหมุนไว้ที่ตำแหน่งกลางเสมอ** หากสวิตช์เปิด-ปิดถูกกดโดยไม่เจตนา อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

► เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษา เครื่องและช่องระบายอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

หากแบตเตอรี่ใช้งานต่อไปอีกไม่ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ หลังการขายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า บอช ที่ได้รับแต่งตั้ง

การหล่อลื่นเครื่องมือไฟฟ้า



สารหล่อลื่น:

จาระบีเกียร์ชนิดพิเศษ (225 มล.)
หมายเลขสินค้า 3 605 430 009
จาระบี Molycote
น้ำมันเครื่อง SAE 10/SAE 20

หลังจากใช้เครื่องไป 150 ชั่วโมงแรก ต้องทำความสะอาด เกียร์ด้วยสารละลายอ่อนๆ ปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัท ผู้ผลิตสารละลายเกี่ยวกับการใช้และการนำไปกำจัด จากนั้นให้หล่อลื่นเกียร์ด้วยน้ำมันหล่อลื่นเกียร์ของ บอช ทำซ้ำขั้นตอนการหล่อลื่นนี้ทุก 300 ชั่วโมงทำงานหลังการ ทำความสะอาดครั้งแรก

หยอดน้ำมันขึ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของคลัทซ์หยุดทำงานเมื่อ ชนสกรูไปแล้ว 100000 ครั้งด้วยน้ำมันเครื่อง SAE 10/ SAE 20 สองสามหยด ชโลมชิ้นส่วนที่เลื่อนและกลิ้ง ได้ด้วยจาระบี Molycote ในโอกาสนี้ ให้ตรวจสอบหา จุดสึกหรอที่คลัทซ์เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความ เที่ยงตรงและความสามารถในการทำซ้ำ จากนั้นต้องตั้ง แรงบิดของคลัทซ์ใหม่

► ส่งเครื่องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญซ่อมบำรุงเท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพ ที่ปลอดภัย

ศูนย์บริการลูกค้า บอช ทุกแห่งสามารถทำงานนี้ได้รวดเร็ว และไว้ใจได้

เมื่อนำจาระบีและสารละลายเก่าไปกำจัด ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งหมด

การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

บริษัท โรเบิร์ต บอช จำกัด รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าตามที่ ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ภายในกรอบของกฎระเบียบทาง กฎหมาย/เฉพาะประเทศ สำหรับการเรียกกรองสิทธิ์เกี่ยวกับ สินค้า กรุณาติดต่อสถานที่ต่อไปนี้:

โทรสาร +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลข สินค้าสลับหลักบนแผ่นป้ายรุ่นของเครื่องทุกครั้ง

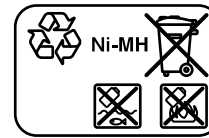
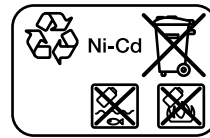
การกำจัดขยะ

เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ และที่บด ต้องนำไปแยกประเภท วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม



อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะบ้าน! ตามกฎระเบียบยุโรป 2012/19/EU เกี่ยวกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เก่า และ ตามกฎหมายของประเทศที่นำกฎระเบียบ ยุโรปมาใช้ ต้องแยกเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ และนำชิ้นส่วน กลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อ สภาพแวดล้อม

แบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่:



Ni Cd: นิกเกิล-แคดเมียม

คำเตือน: แบตเตอรี่แพ็คนี้บรรจุแคดเมียม ซึ่งเป็นโลหะหนักที่มีพิษสูง

Ni-MH: นิกเกิล-เมทัล ไฮไดรด์

อย่าทิ้งแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ลงในขยะบ้าน โยนลงน้ำ หรือโยนเข้ากองไฟ หากเป็นไปได้ควรทำให้แบตเตอรี่แพ็ค/ แบตเตอรี่หมดถ่าน เก็บรวบรวม และนำเข้าสู่กระบวนการ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปกำจัดในลักษณะที่ไม่ทำลาย สภาพแวดล้อม

สำหรับประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปเท่านั้น:

แบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ที่ชำรุดหรือหมดอายุ ต้องนำเข้าสู่ กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามระเบียบ 2006/66/EC

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik

PERHATIKANLAH Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Simpanlah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk lainnya untuk penggunaan di masa depan.

Kata „perkakas listrik“ yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik tenaga baterai (tanpa kabel listrik).

Keselamatan kerja di tempat kerja

- **Jagalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang.** Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
- **Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.

388 | Bahasa Indonesia

- ▶ **Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anak-anak dan orang-orang lain dari tempat kerja.** Jika konsentrasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik tersebut.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak. Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde.** Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jagalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es.** Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.
- ▶ **Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak. Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pingiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung.** Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan.** Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

Keselamatan kerja

- ▶ **Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik. Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capai atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat.** Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sewaktu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.
- ▶ **Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu (masker), sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.
- ▶ **Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja. Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau baterai, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa.** Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada

tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.

- ▶ **Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan.** Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ **Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman. Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan.** Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.
- ▶ **Pakailah pakaian yang cocok. Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- ▶ **Jika ada kemungkinan untuk memasang sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasang dan digunakan dengan betul.** Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.

Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama

- ▶ **Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat. Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan.** Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak.** Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasikan.
- ▶ **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
- ▶ **Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, menggunakan perkakas listrik ini.** Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.
- ▶ **Rawatlah perkakas listrik dengan seksama. Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian perkakas yang rusak direparasikan, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik.** Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.

- ▶ **Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih.** Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesoris, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk.** Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

Penanganan dan penggunaan perkakas-perkakas pakai baterai dengan seksama

- ▶ **Isikan baterai hanya dalam alat-alat pencas baterai yang dianjurkan oleh pabrik.** Jika suatu alat pencas baterai yang cocok untuk mengisi satu macam baterai tertentu, digunakan untuk mengisi baterai-baterai lainnya, ada bahaya terjadinya kebakaran.
- ▶ **Gunakanlah hanya baterai-baterai yang cocok dan khusus untuk masing-masing perkakas listrik.** Penggunaan baterai-baterai lain dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka dan kebakaran.
- ▶ **Jika baterai tidak digunakan, jauhkan baterai dari klip untuk kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup atau benda-benda kecil dari logam lainnya, yang dapat menjembatani kontak-kontak.** Korsleting antara kontak-kontak baterai dapat mengakibatkan kebakaran atau api.
- ▶ **Jika baterai tidak digunakan dengan betul, dapat keluar cairan dari baterai.** Jagalah supaya Anda tidak terkena pada cairan ini. Jika secara tidak disengaja Anda terkena pada cairan ini, cucikan dengan air. Jika cairan tersebut terkena pada mata, selain tindakan di atas, segera hubungi seorang dokter. Cairan yang keluar dari baterai dapat mengakibatkan gangguan pada kulit atau kebakaran.

Servis


- ▶ **Biarkan perkakas listrik Anda direparasikan hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli.** Dengan demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara berkesinambungan.

Petunjuk keselamatan untuk obeng siku bertenaga baterai untuk industri

- ▶ **Peganglah perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir, jika Anda melakukan pekerjaan di mana sekrapnya bisa terkena pada saluran listrik yang tidak terlihat.** Sentuhan sekrap pada kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga bertegangan dan lalu mengakibatkan kontak listrik.
- ▶ **Janganlah membor atau memotong di dinding atau di bidang lainnya yang tidak terlihat, yang mungkin ada saluran listriknya, dan janganlah menempatkan apa-apa ke dalamnya.** Jika Anda tidak bisa menghindarkan pekerjaan di tempat demikian, putuskan sambungan semua sekering atau sakelar pelindung yang mengamankan bidang ini.

- ▶ **Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja dsb.) serta selama mentranspor dan menyimpan perkakas listrik, putarkan pengubah arah putaran ke kedudukan tengah.** Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin digerakkan tanpa sengaja, bisa terjadi luka-luka.
- ▶ **Peganglah perkakas listrik secara kencang.** Pada waktu memutar masuk dan memutar ke luar sekrap bisa terjadi momen yang besar untuk waktu yang singkat.
- ▶ **Gunakanlah hanya alat kerja yang mulus dan tidak aus.** Alat kerja yang rusak misalnya bisa patah dan mengakibatkan terjadinya luka-luka atau kerusakan barang.
- ▶ **Pada waktu memasang alat kerja, perhatikanlah bahwa alat kerja duduk secara mantap pada pemegang alat kerja.** Jika alat kerja tidak dipasangkan secara mantap pada pemegang alat kerja, alat kerja bisa terlepas dan tidak bisa dikendalikan lagi.
- ▶ **Hati-hatilah jika memutar masuk sekrap yang panjang, ada bahaya bisa meleset, tergantung dari macam sekrap dan alat kerja yang digunakan.** Seringkali sekrap yang panjang tidak bisa dikendalikan dengan betul dan dengan demikian ada bahaya pada waktu memutar masuk sekrap, alat kerja meleset dan Anda bisa terluka.
- ▶ **Perhatikanlah arah putaran yang disetelkan, sebelum Anda menghidupkan perkakas listrik.** Jika misalnya Anda hendak memutar ke luar sekrap dan arah putaran yang disetelkan adalah arah putaran untuk memasukkan sekrap, maka perkakas listrik bisa terpelanting dan tidak bisa dikendalikan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik ini sebagai mesin bor.** Perkakas listrik dengan kopling stop tidak cocok untuk membor. Kopling bisa mati secara otomatis dan tiba-tiba.

Baterai

- ▶ **Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja. Perhatikanlah bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika Anda memasangkan baterai.** Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau jika Anda memasangkan baterai pada perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup, bisa terjadi kecelakaan.
 - ▶ **Janganlah membuka baterai.** Ada bahaya terjadinya korsleting.
-  **Lindungilah baterai terhadap panas, misalnya juga terhadap penyinaran matahari yang lama, api, air dan kelembaban.** Ada bahaya terjadinya ledakan.
 - ▶ **Jagalah supaya tidak terjadi korsleting pada aki.** Ada bahaya terjadinya ledakan.
 - ▶ **Jika aki digunakan secara luar biasa atau pada suhu yang luar biasa, aki bisa menjadi bocor. Jika aki bocor, jagalah supaya kulit dan mata Anda tidak terkena pada aki ini.** Cairan aki keras sekali dan bisa mengakibatkan

390 | Bahasa Indonesia

kebakaran secara kimia pada kulit dan selaput mata. Jika cairan aki terkena pada kulit, cucilah segera dengan sabun dan air dan setelah itu dengan air jeruk nipis atau cuka. Jika cairan masuk ke dalam mata, cucilah mata paling sedikit selama 10 menit dengan air dan pergilah segera ke dokter.

- **Gunakanlah hanya baterai asli yang bermerek Bosch dengan tegangan yang tercantum pada label tipe produknya.** Penggunaan baterai lainnya, misalnya baterai tiruan, baterai lama yang diperbarui atau baterai yang bermerek lain, dapat menyebabkan terjadinya bahaya luka-luka serta kerusakan pada benda yang disebabkan oleh baterai yang meledak.

Penjelasan tentang produk dan daya

Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Bukalah halaman lipatan dengan gambar dari perkakas dan biarkan halaman ini terbuka selama Anda membaca petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

Penggunaan alat

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

Perkakas listrik ini cocok untuk memutar masuk dan mengendorkan sekrup, mur dan kunci-kunci pada penguliran lainnya dalam batas-batas ukuran dan kemampuan yang ditentukan.

Perkakas listrik ini tidak cocok untuk digunakan sebagai mesin bor; untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan orang dan kerusakan barang, perkakas listrik dengan kopling stop mutlak tidak boleh digunakan untuk membor.

Lampu pada perkakas listrik ini dimaksudkan untuk menerangi area pekerjaan perkakas listrik dan tidak sesuai untuk penerangan ruang dalam rumah.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Perkakas listrik ini karena putaran ke kiri yang perlahan-lahan, cocok untuk digunakan dengan pemegang alat kerja mendatar terbuka. Perkakas listrik ini cocok untuk penyekrupan di tempat yang hanya terjangkau dari satu sisi, misalnya pada pipa-pipa.

Perkakas listrik ini tidak cocok untuk mengendorkan uliran. Perkakas listrik ini tidak cocok untuk digunakan sebagai mesin bor; untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan orang dan kerusakan barang, perkakas listrik dengan kopling stop mutlak tidak boleh digunakan untuk membor.

Lampu pada perkakas listrik ini dimaksudkan untuk menerangi area pekerjaan perkakas listrik dan tidak sesuai untuk penerangan ruang dalam rumah.



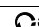



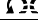
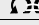
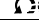
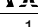
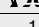
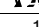
Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.




- 1 Alat kerja (misalnya kunci sok)
- 2 Pemegang alat kerja
- 3 Kepala kunci bersiku
- 4 Kunci pas ukuran mulut 27 mm
- 5 Tampang penahan untuk kunci pas pada flens kepala siku
- 6 Kunci pas ukuran mulut 22 mm
- 7 Grendel untuk penyetelan pendahuluan momen putar
- 8 Bohel gantungan
- 9 Lampu petanda LED penyekrupan
- 10 Lampu petanda LED keberisian aki
- 11 Baterai dengan kontak APT
- 12 Tombol pelepas baterai
- 13 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 14 Omsakelar arah putaran
- 15 Aluran-aluran untuk bohel gantungan
- 16 Pemegang LED
- 17 Ring petanda
- 18 Lampu
- 19 Tampang penahan untuk kunci pas pada mur mangkok
- 20 Mur penahan
- 21 Alat pencas baterai
- 22 Steker jaringan
- 23 Lampu petanda LED hijau pada alat pencas baterai
- 24 Lampu petanda LED merah pada alat pencas baterai
- 25 Stopkontak untuk adapter tegangan pada 4EXACT
- 26 Steker D-Sub
- 27 Sekrup-sekrup pada steker D-Sub
- 28 Adapter tegangan
- 29 Cekaman alat kerja yang dikunci dan dibuka dengan tangan
- 30 Perkakas untuk penyetelan
- 31 Kunci mur dalam
- 32 Teluk kecil
- 33 Rumah mesin
- 34 Ring seher
- 35 Liang dalam kulit rumah mesin
- 36 Pegangan (genggaman terisolir)
- 37 Pegangan (genggaman terisolir)

Aksesori yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar dari perkakas listrik. Semua aksesori yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesori Bosch.



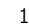
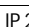
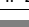


Data teknis

Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ANGLE EXACT		2	3	6
Nomor model O 602 490 647	... 656	... 652
Momen putar maks. penyekrupan ketat/lunak menurut ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Kecepatan putaran tanpa beban n_0	min ⁻¹	110	420	650
Tegangan nominal	V	9,6	9,6	9,6
Arah putaran				
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20
Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ANGLE EXACT		7	8	15
Nomor model O 602 490 669	... 651	... 650
Momen putar maks. penyekrupan ketat/lunak menurut ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Kecepatan putaran tanpa beban n_0	min ⁻¹	110	420	250
Tegangan nominal	V	9,6	9,6	9,6
Arah putaran				
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20
Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ANGLE EXACT		17	23	30
Nomor model O 602 490 675	... 673	... 671
Momen putar maks. penyekrupan ketat/lunak menurut ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Kecepatan putaran tanpa beban n_0	min ⁻¹	560	320	220
Tegangan nominal	V	14,4	14,4	14,4
Arah putaran				
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,5	1,5	1,5
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20
Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Nomor model O 602 490 690	... 693	... 691
Momen putar maks. penyekrupan ketat putaran ke kanan*	Nm	10	16	20
Kecepatan putaran tanpa beban n_0 putaran ke kanan*	min ⁻¹	340	440	300
Tegangan nominal	V	9,6	14,4	14,4
Arah putaran				
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,5	1,5
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20

* Selama putaran ke kiri perkakas listrik-perkakas listrik lebih pelan dan momen putar lebih rendah. Sesuai dengan perbandingan persneling dari pemegang alat kerja mendatar terbuka kecepatan putaran dan momen putar pada alat kerja berubah.

Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ANGLE EXACT		7 - 900	10 - 650	14 - 420
Nomor model O 602 492 611	... 609	... 607
Momen putar maks. penyekrupan ketat/lunak menurut ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14
Kecepatan putaran tanpa beban n_0	min ⁻¹	900	650	420
Tegangan nominal	V	9,6	9,6	9,6
Arah putaran				
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,0	1,0	1,0
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20

392 | Bahasa Indonesia

Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Nomor model 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Momen putar maks. penyekrupan ketat/lunak menurut ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Kecepatan putaran tanpa beban n_0	min ⁻¹	200	245	300	380	280	210	170
Tegangan nominal	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Arah putaran								
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Jenis keamanan		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Set aki Ni-Cd			9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Nomor model 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655
Jumlah sel			8	8	10	10	12	12
Tegangan aki	V		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4
Kapasitas	Ah		1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80
Unit Baterai Ni-MH			9,6	12,0	14,4			
Nomor model 2 607 335 681	... 683	... 685			
Jumlah sel			8	10	12			
Tegangan aki	V		9,6	12,0	14,4			
Kapasitas	Ah		2,6	2,6	2,6			
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg		0,55	0,70	0,80			
Kepala kunci bersiku		■ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	○ 1/4"	QC ○ 1/4"		
Nomor model 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
Momen putar maks. penyekrupan ketat menurut ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Berat sesuai dengan EPTA- Procedure 01:2014	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		
Kepala kunci lurus						QC ○ 1/4"		
Nomor model						0 607 453 631		
Momen putar maks. penyekrupan ketat menurut ISO 5393	Nm					6		
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg					0,22		

Keterangan tentang Kebisingan/Vibrasi

Angka-angka hasil pengukuran dihitung sesuai dengan peraturan EN 60745.

Tekanan bunyi yang dinilai A dari perkakas listrik biasanya 70 dB(A). Ketidak tepatan pengukuran K = 3 dB.

Nilai kebisingan selama bekerja bisa melampaui 80 dB(A).

Pakailah pemalut telinga!

Nilai jumlah getaran a_h (jumlah vektor tiga arah) dan ketidak tepatan K dihitung sesuai dengan peraturan EN 60745: Menyekrup: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nilai level getaran yang terdapat dalam petunjuk penggunaan ini telah sesuai dengan standarisasi metode penghitungan yang digunakan dalam EN 60745 dan nilai tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan pada masing-masing perkakas listrik. Nilai tersebut telah memenuhi kualifikasi estimasi nilai untuk beban getaran.


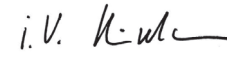
Level getaran yang ditetapkan merepresentasikan penggunaan utama pada perkakas listrik. Ketika perkakas listrik digunakan untuk hal lainnya dengan berbagai aksesori yang berbeda, dengan alat kerja yang lain atau perawatannya tidak memadai, maka level getarannya akan menjadi tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan beban getaran pada saat alat dioperasikan. Untuk estimasi beban getaran tertentu, waktu pada saat alat tersebut dinyalakan atau digunakan juga harus ditentukan, meskipun tidak secara langsung. Hal ini bisa mengurangi beban getaran pada saat alat dioperasikan. Perhatikan petunjuk keselamatan untuk melindungi pengguna dari efek getaran seperti misalnya: merawat perkakas listrik dan alat kerja, menjaga agar tangan tetap hangat, mengatur alur kerja.

Peraturan-peraturan yang ditaati

Kami menyatakan semata-mata demi tanggung jawab kami, bahwa Produk yang dideskripsikan berdasarkan „Data Teknis“ telah sesuai dengan peraturan-peraturan atau dokumen normatif berikut: EN 60745, EN 50518 sesuai dengan ketentuan kebijakan 2009/125/EG (Regulasi 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG.

Naskah teknik (2006/42/EG) di:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Cara memasang

Pasokan standar

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30

Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ini dikirimkan tanpa komponen pelengkap, kepala obeng siku, kepala obeng lurus, unit baterai, charger, stabilisator, atau adaptor tegangan.

Adaptor tegangan-adaptor tegangan hanya boleh digunakan untuk menyambungkan obeng elektro siku pakai aki untuk industri merek Bosch pada pengubah arus penetap 4EXACT.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ini dikirimkan tanpa komponen pelengkap, penggerak datar, flensa antara, unit baterai, charger, stabilisator, atau adaptor tegangan. Adapter tegangan-adaptor tegangan hanya boleh digunakan untuk menyambungkan obeng elektro siku pakai aki untuk industri merek Bosch pada pengubah arus penetap 4EXACT.

ANGLE EXACT 7 - 900 | 10 - 650 | 14 - 420 | 25 - 200 | 30 - 300

Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ini dikirimkan tanpa komponen pelengkap, kepala obeng siku, kepala obeng lurus, unit baterai, dan charger.

Perkakas listrik-perkakas listrik ini tidak cocok untuk digunakan dengan pengubah arus penetap.

ANGLE EXACT 25 - 250 | 30 - 380 | 40 - 280 | 50 - 210 | 60 - 170

Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ini dikirimkan dengan kepala obeng siku, namun tanpa komponen pelengkap, unit baterai, dan charger.

Perkakas listrik-perkakas listrik ini tidak cocok untuk digunakan dengan pengubah arus penetap.

Pengisian baterai

Lingkungan penggunaan dan penyimpanan



Perkakas listrik hanya boleh digunakan di ruang yang tertutup.

Supaya berfungsi dengan mulus, suhu sekelilingnya sebaiknya di antara -5°C dan $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F dan 122°F), dengan kelembaban udara relatif antara 20 dan 95 % bebas embun.

Aki sebaiknya disimpan pada suhu antara 0°C (32°F) dan 45°C (113°F), supaya sel-sel aki tidak menjadi rusak.

Memasang kepala kunci bersiku

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7 - 900 | 8 | 10 - 650 | 14 - 420 | 15 | 17 | 23 | 30

Pada obeng elektro siku pakai baterai untuk industri ini harus dipasangkan dahulu satu kepala kunci bersiku yang cocok (lihat „Kepala kunci bersiku“, halaman 392).

► **Perhatikanlah supaya omsakelar arah putaran berada pada kedudukan tengah (pengunci penghidupan kembali) atau aki sudah dikeluarkan dari perkakas listrik, jika Anda memasangkan, menyetelkan atau melepaskan kepala kunci.**

Tahan perkakas listrik dengan kunci pas 6 pada tampang penahan 5 pada flens kepala siku.

► **Janganlah sekali-kali mencekam perkakas pada kulit rumah mesin!**

Pasangkan kepala kunci bersiku 3 pada kedudukan yang dikehendaki pada flens, dan putarkan mur sampai kembang dengan menggunakan kunci pas 4 pada tampang penahan 19.

Pada waktu yang sama tahan dengan kunci pas 6 pada flens kepala siku.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Pada obeng elektro siku pakai aki untuk industri ini harus dipasangkan pemegang alat kerja mendatar terbuka yang cocok dahulu.

Ada beberapa jenis pemegang alat kerja mendatar terbuka yang diperdagangkan. Tanyakan kepada agen penjual, pemegang alat kerja mendatar terbuka yang mana yang cocok untuk perkakas Anda.

► **Perhatikanlah petunjuk-petunjuk untuk memasang pemegang alat kerja mendatar terbuka.**

ANGLE EXACT 25 - 200 | 30 - 300

Obeng siku bertenaga baterai untuk industri ini hanya dapat dioperasikan dengan kepala obeng siku 0 607 451 618.

Alat gantungan

Dengan menggunakan bohel gantungan 8, Anda bisa menggantungkan perkakas listrik pada alat gantungan.

Pasangkan bohel gantungan 8 pada perkakas listrik, dan biarkan bohel gantungan mengunci dalam aluran-aluran 15.

► **Periksalah secara berkala keadaan bohel penggantung dan kait di dalam alat gantungan.**

Petunjuk: Alat-alat pencas baterai dan aki-aki tidak dipasok bersama dengan perkakas listrik.

394 | Bahasa Indonesia

Steker yang terlihat pada gambar mungkin berbeda dari steker pada perkakas listrik Anda.

- **Perhatikanlah bahwa alat pencas baterai dan aki cocok pada jaringan listrik negara di mana digunakan.**

Charger AL 2450 DV (lihat gambar A)

Sambungkan alat pencas baterai **21** dengan steker **22** pada pengadaan listrik dan masukkan aki **11** dalam posisi yang betul ke dalam kedudukan dari alat pencas baterai.

- **Janganlah memasang/melepaskan aki dengan paksaan.** Aki dengan kontak APT (Akku Pack Top) dirancang sedemikian, sehingga hanya bisa dimasukkan dalam posisi yang betul ke dalam perkakas listrik atau alat pencas baterai.

Petanda LED yang berwarna hijau **23** mulai berkedip-kedip. Ini menandakan arus pengisian aki mulai mengalir. Pengisian aki berhenti secara otomatis, jika aki penuh.

Jika petanda LED yang berwarna hijau tidak berkedip-kedip lagi, melainkan menyala menetap, pengisian aki rampung. Nada sinyal akan berbunyi selama kira-kira 2 detik sebagai isyarat bahwa aki sudah terisi penuh.

Lampu yang menyala menetap dari petanda LED yang berwarna merah **24** menandakan pengisian aki dengan arus pencasan yang dikurangi.

Petanda LED merah yang berkedip-kedip menandakan aki tidak bisa diisi.

Penyebab – Masalah dan Pemecahannya

Sebab	Tindakan untuk mengatasi
Petanda LED tidak menyala	
Steker dari alat pencas baterai tidak dimasukkan (dengan betul)	Masukkan steker (dengan betul) ke dalam stopkontak
Stopkontak, kabel listrik atau alat pencas baterai rusak	Periksalah tegangan jaringan listrik, alat pencas baterai jika perlu harus diperiksa oleh Service Center perkakas listrik Bosch yang resmi
Tidak ada pengisian	
Suhu aki di luar tingkatan suhu yang diizinkan	Aki didinginkan atau dipanaskan sehingga berada pada tingkatan suhu yang diizinkan antara 0 °C (32 °F) dan 45 °C (113 °F)
Kontak-kontak baterai kotor	Kontak-kontak baterai dibersihkan, misalnya dengan cara memasukkan dan mengeluarkan baterai beberapa kali; jika perlu baterai diganti
Baterai rusak	Baterai diganti
Aki tidak dimasukkan (dengan betul)	Aki dimasukkan (dengan betul) ke dalam kedudukannya

Pengubah arus penetap (lihat gambar B)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |

22CF | 23 | 29CF | 30

Petunjuk: Obeng elektro siku pakai aki untuk industri bisa digunakan dengan aki atau sebagai ganti aki, juga bisa digunakan dengan pengubah arus penetap.

Steker yang terlihat pada gambar mungkin berbeda dari steker pada perkakas listrik Anda.

- **Perhatikanlah bahwa pengubah arus penetap cocok dengan jaringan listrik negara di mana digunakan.**

Selain pengubah arus penetap 4EXACT dan kabel listrik yang mencocokinya, juga diperlukan adapter tegangan dengan tegangan nominal yang sama dengan tegangan nominal obeng elektro Anda.

- **Tegangan dari pengubah arus penetap (petanda LED) harus sama dengan tegangan obeng elektro.** Pengubah arus penetap hanya cocok untuk penggunaan dengan obeng elektro pakai aki untuk industri merek Bosch seri EXACT, ANGLE EXACT dan BT-EXACT dengan tegangan antara 9,6 V dan 14,4 V. Pada penggunaan lainnya bisa terjadi kebakaran dan ledakan.

ANGLE EXACT 7 – 900 | 10 – 650 | 14 – 420 |
25 – 200 | 25 – 250 | 30 – 300 | 30 – 380 |
40 – 280 | 50 – 210 | 60 – 170

Obeng elektro pakai aki untuk industri ini tidak bisa digunakan dengan pengubah arus penetap.

Sambungan pada pengadaan energi

Petunjuk: Perhatikanlah bahwa ketika dipasok, di dalam perkakas listrik belum dipasangkan aki atau adapter tegangan.

- **Janganlah sekali-kali menyimpan aki di dalam alat pencas baterai.** Aki tahan lebih lama dan pengisiannya lebih baik, jika disimpan terpisah. Setelah tidak digunakan untuk waktu yang lama, isikan dahulu aki sampai penuh sebelum menggunakannya lagi.

Mengisi aki

Sebelum memasukkan aki ke dalam perkakas listrik, isikan dahulu aki dalam alat pencas baterai yang cocok. Cara mengisi aki harap Anda baca di Petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dari alat pencas baterai dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan ini (lihat „Pengisian baterai“, halaman 393).

Aki dilengkapi dengan penjaga suhu NTC yang memungkinkan pengisian aki hanya pada suhu antara 0 °C (+32 °F) dan 45 °C (+113 °F). Ini membuat aki tahan lebih lama. Jika aki digunakan dengan betul, aki bisa diisi lagi sampai 3000 kali.

Baterai yang baru atau baterai yang sudah lama tidak dipakai baru setelah kira-kira 5 kali diisi-dipakai mencapai dayanya yang maksimal.

Aki sebaiknya baru diisikan, jika petanda LED keberisian „aki pada perkakas“ listrik menyala merah.

Memasang dan melepaskan baterai

Tekankan omsakelar arah putaran **14** ke posisi tengah. Ini mengunci tombol untuk „menghidupkan“ dan mematikan **13** dalam posisi mati, sehingga perkakas listrik tidak bisa hidup tanpa disengaja.

Masukkan satu aki **11** yang sudah diisi ke dalam gagang dari perkakas listrik.

Perhatikanlah supaya aki dimasukkan dalam posisi yang betul dan supaya tombol-tombol pelepas aki **12** jelas terasa mengancing pada gagang dari perkakas listrik.

► **Janganlah memasang/melepaskan aki dengan paksaan.** Aki dengan kontak APT (Akku Pack Top) dirancang sedemikian, sehingga hanya bisa dimasukkan dalam posisi yang betul ke dalam perkakas listrik atau alat pencas baterai.

Untuk melepaskan aki **11**, tekan pada tombol-tombol pelepas aki **12** di kedua sisi dan tarikkan aki ke bawah ke luar dari gagang.

Memasang dan melepaskan adapter tegangan (lihat gambar C)

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 29CF | 30

Pilihlah adapter tegangan yang cocok dengan tegangan nominal dari perkakas listrik Anda.

Adapter tegangan yang berbeda-beda tegangannya bisa dibedakan berdasarkan warna dari rumah steker D-Sub **26**. Rumah dari steker D-Sub untuk tegangan 9,6-V berwarna biru muda dan untuk tegangan 14,4-V berwarna hitam.

► **Rumahan adapter 28 hanya boleh dipasang atau dilepaskan dari obeng elektro pakai aki untuk industri, jika pengubah arus pen tetap dalam keadaan mati atau steker 26 tidak disambungkan pada pengubah arus pen tetap.**

Tekankan omsakelar arah putaran **14** ke posisi tengah. Ini mengunci tombol untuk „menghidupkan“ dan mematikan **13** dalam posisi mati, sehingga perkakas listrik tidak bisa hidup tanpa disengaja.

Dorongkan rumah adapter **28** sampai masuk dalam gagang perkakas listrik. Perhatikanlah supaya rumah adapter dimasukkan dalam posisi yang betul dan bahwa tombol-tombol pelepas aki **12** jelas terasa mengancing pada gagang dari perkakas listrik.

Kemudian masukkan steker **26** dari adapter tegangan yang cocok pada perkakas listrik Anda ke dalam stopkontak **25**. Kencangkan steker **26** dalam stopkontak **25** dengan cara mengencangkan kedua baut **27** sekuat tangan.

Untuk melepaskan adapter tegangan, lepaskan kedua baut **27** pada steker **26** dari pengubah arus pen tetap yang dalam keadaan mati dan tarikkan steker dari stopkontak **25**. Setelah itu, tekan pada kedua sisi dari tombol pelepas aki **12** dan tarikkan rumah adapter **28** ke luar dari gagang perkakas listrik.

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

Obeng elektro pakai aki untuk industri ini tidak bisa digunakan dengan pengubah arus pen tetap.

Mengganti alat kerja pada kepala kunci dengan cekaman alat kerja yang dikunci dan dibuka dengan tangan (lihat gambar D)

► **Pada waktu memasang alat kerja, perhatikanlah bahwa alat kerja duduk secara mantap pada pemegang alat kerja.** Jika alat kerja tidak dipasang secara mantap pada pemegang alat kerja, alat kerja bisa terlepas dan tidak bisa dikendalikan lagi.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7-900

Untuk obeng elektro siku pakai aki untuk industri ini bisa dibeli kepala kunci lurus dengan cekaman alat kerja yang dikunci dan dibuka dengan tangan 1/4" (nomor model 0 607 453 631).

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

Untuk obeng elektro siku pakai aki untuk industri ini bisa dibeli kepala kunci bersiku dengan cekaman alat kerja yang dikunci dan dibuka dengan tangan 1/4" (nomor model 0 607 452 630).

Memasang alat kerja

Tarikkan cekaman alat kerja yang dikunci dan dibuka dengan tangan **29** ke depan. Masukkan alat kerja **1** ke dalam pemegang alat kerja **2**, kemudian lepaskan cekaman alat kerja yang dikunci dan dibuka dengan tangan.

Gunakanlah hanya alat kerja dengan gagang yang cocok (1/4"-bersegi enam).

Janganlah mencoba untuk memasangkan mata bor pada cekaman alat kerja yang dikunci dan dibuka dengan tangan. Obeng elektro siku pakai aki untuk industri dengan kopling stop tidak cocok untuk pekerjaan membor. Kopling bisa mati secara otomatis tanpa memberi petanda. Jika Anda meneruskan membor meskipun kopling sudah mati, perkakas listrik bisa terlepas dari cengkaman Anda, sampai kopling stop mulai aktif lagi.

Mengeluarkan alat kerja

Tarikkan cekaman alat kerja yang dikunci dan dibuka dengan tangan **29** ke depan. Keluarkan alat kerja **1** dari pemegang alat kerja **2**, kemudian lepaskan cekaman alat kerja yang dikunci dan dibuka dengan tangan.

Mengganti alat kerja pada kepala kunci dengan segi empat

► **Pada waktu memasang alat kerja, perhatikanlah bahwa alat kerja duduk secara mantap pada pemegang alat kerja.** Jika alat kerja tidak dipasang secara mantap pada pemegang alat kerja, alat kerja bisa terlepas dan tidak bisa dikendalikan lagi.

396 | Bahasa Indonesia

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Untuk obeng elektro siku pakai aki untuk industri ini bisa dibeli kepala kunci bersiku dengan pemegang perkakas 1/4" segi empat (nomor model 0 607 453 617) serta kepala kunci bersiku dengan pemegang perkakas 3/8" segi empat (nomor model 0 607 453 620).

ANGLE EXACT 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Untuk obeng elektro siku pakai aki untuk industri ini bisa dibeli kepala kunci bersiku dengan pemegang perkakas 3/8" segi empat (nomor model 0 607 451 618).

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Obeng elektro siku pakai aki untuk industri ini dipasang bersama dengan kepala kunci bersiku dengan pemegang perkakas 3/8" segi empat.

Memasang alat kerja

Tekankan pin pada pemegang alat kerja bersegi empat 2 ke dalam, misalnya dengan menggunakan obeng yang tidak lebar, dan dorongkan alat kerja 1 pada segi empat pemegang alat kerja. Perhatikanlah bahwa pin terkunci dalam lubang pada alat kerja.

Mengeluarkan alat kerja

Tekankan pin yang sedang berada dalam lubang pada alat kerja 1 ke dalam dan tariklah alat kerja dari pemegang alat kerja 2.

Mengganti alat kerja pada kepala kunci dengan segi enam dalam (lihat gambar E)

► Pada waktu memasang alat kerja, perhatikanlah bahwa alat kerja duduk secara mantap pada pemegang alat kerja. Jika alat kerja tidak dipasangkan secara mantap pada pemegang alat kerja, alat kerja bisa terlepas dan tidak bisa dikendalikan lagi.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

Untuk obeng elektro siku pakai aki untuk industri ini bisa dibeli kepala kunci bersiku dengan pemegang perkakas 1/4" segi enam dalam (nomor model 0 607 453 618).

Memasang alat kerja

Masukkan alat kerja 1 ke dalam segi enam dalam dari pemegang alat kerja 2, sampai jelas terasa mengancing.

Mengeluarkan alat kerja

Tarikkan alat kerja 1 ke luar dari pemegang alat kerja 2, jika perlu dengan menggunakan tang.

Penggunaan**Pakailah sarana pelindung pribadi dan pakailah selalu kacamata pelindung.**

Dengan memakai sarana pelindung pribadi seperti kedok anti debu, sepatu tertutup yang tidak licin, helmet atau peredam suara, yaitu masing-masing menurut jenis dan penggunaan perkakas listrik, bisa dikurangi risiko terjadinya luka-luka.

Cara penggunaan

Sebelum menghidupkan perkakas listrik, setelkan dahulu arah putaran dengan omsakelar arah putaran 14. Perkakas listrik hanya menstart, jika omsakelar arah putaran 14 tidak berada pada kedudukan tengah (pengunci penghidupan kembali).

Menyetel arah putaran (lihat gambar F)

Arah putaran ke kanan: untuk memutar masuk sekrup, tekan omsakelar arah putaran 14 ke kiri sampai batas.

Arah putaran ke kiri: untuk melepaskan atau memutar ke luar sekrup, tekan omsakelar arah putaran 14 ke kanan sampai batas.

► Omsakelar arah putaran 14 hanya boleh digerakkan selama perkakas listrik tidak berjalan.

Menghidupkan lampu kerja LED

Dengan lampu kerja 18 tempat penyekrupan bisa diterangi, jika keadaan sekeliling tidak terang. Hidupkan lampu kerja 18 dengan cara menekan sedikit tombol untuk menghidupkan dan mematikan 13. Jika Anda menekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan lebih keras, perkakas listrik hidup dan lampu kerja tetap menyala.

► Janganlah melihat secara langsung ke lampu kerja, ini bisa menyilaukan.

Menghidupkan/mematikan

Obeng-obeng dilengkapi dengan **kopling stop** yang tergantung dari momen putar, yang bisa disetelkan dalam batas-batas yang ditentukan. Kopling ini mulai berfungsi jika momen putar yang disetelkan tercapai.

Petunjuk: Jika Anda menggunakan obeng elektro dengan adapter tegangan, Anda harus menghidupkan dahulu pengubah arus penetap.

Untuk **menghidupkan** perkakas listrik, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan 13 sampai batas. Perkakas listrik **berhenti secara otomatis**, jika momen putar yang disetelkan sebelumnya, tercapai.

► Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan 13 dilepaskan terlalu dini, momen putar yang disetelkan tidak tercapai.

Untuk menghemat energi, hidupkan perkakas listrik hanya jika Anda menggunakannya.

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

- ▶ **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja dsb.) serta selama mentranspor dan menyimpan perkakas listrik, putarkan pengubah arah putaran ke kedudukan tengah.** Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin digerakkan tanpa sengaja, bisa terjadi luka-luka.
- ▶ **Pasangkan perkakas listrik pada mur/sekrop hanya jika perkakas listrik dalam keadaan mati.** Alat kerja-alat kerja yang berputar bisa meleset.

Setel torsi/momen putar (lihat gambar-gambar G – I)

Momen putar tergantung dari kepegasan fer dari kopling stop. Kopling stop mulai berfungsi jika momen putar yang disetelkan sebelumnya tercapai, baik dalam arah putaran ke kanan maupun ke kiri.

Untuk menyetelkan momen putar yang dibutuhkan, gunakanlah hanya perkakas untuk penyetelan **30** yang dipasok bersama perkakas.

Dorongkan grendel **7** pada perkakas listrik hingga terbuka sampai batas.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Pasangkan satu kunci mur dalam **31** dalam alat kerja **1** dan putarkannya perlahan-lahan.

Jika dalam lubang rumahan terlihat teluk kecil **32** di dalam kopling, masukkan perkakas untuk penyetelan **30** ke dalam teluk kecil ini dan putarkan perkakas untuk penyetelan.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Perhatikanlah informasi tentang pemegang alat kerja mendarat terbuka yang Anda beli atau mintakan penjelasan dari agen penjualan.

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Putarkan pemegang alat kerja **2** perlahan-lahan dengan kunci pas.

Jika dalam lubang rumahan terlihat teluk kecil **32** di dalam kopling, masukkan perkakas untuk penyetelan **30** ke dalam teluk kecil ini dan putarkan perkakas untuk penyetelan.

Putaran dalam arah jalannya jarum jam menghasilkan momen putar yang lebih tinggi, putaran melawan arah jalannya jarum jam menghasilkan momen putar yang lebih rendah.

Keluarkan perkakas untuk penyetelan **30**. Dorongkan grendel **7** kembali ke depan, untuk melindungi kopling terhadap pencemaran.

Petunjuk: Penyetelan yang diperlukan tergantung dari macam penyekrupan dan sebaiknya didapatkan dengan melakukan uji coba. Uji coba penyekrupan sebaiknya diperiksa dengan kunci momen.

- ▶ **Setelkan momen putar hanya dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan, jika tidak maka kopling stop tidak akan berfungsi.**

Menandai momen putar yang disetelkan

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Pada obeng elektro siku pakai baterai untuk industri ini, kepala kunci bersiku harus dilepaskan dahulu, lihat „Menyetel dan melepaskan kepala kunci bersiku“, halaman 398.

Kini Anda bisa menandai momen putar, seperti yang dijelaskan berikut ini.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Untuk menandai momen putar yang disetelkan sendiri, Anda bisa menukar ring petanda **17** dengan ring yang berwarna lain. Jika misalnya Anda menggunakan beberapa perkakas listrik EXACT dengan momen putar 4,5 Nm, Anda bisa menggunakan ring petanda berwarna merah untuk menandai momen putar ini. Jika Anda di tempat yang berbeda, menggunakan perkakas listrik EXACT dengan momen putar yang disetelkan pada 7,5 Nm, Anda bisa menggunakan ring petanda warna lain (hitam, biru, hijau atau kuning) untuk menandai momen putar di bidang ini. Jadi ring petanda yang berwarna warni hanya membantu para montir saja agar segera mengenali momen putar yang mana yang disetelkan pada masing-masing perkakas listrik.

Tekankan ring petanda **17** dengan mata obeng yang tipis, sendok dempul atau benda sejenis sampai lepas.

Gunakanlah perkakas listrik selalu dengan satu ring petanda, supaya terjamin bahwa rumahan tidak dimasuki debu dan pencemaran.

Lampu petanda LED**Petanda keberisian aki**

Jika aki **11** perlu diisi, lampu petanda LED **10** menyala hijau berkedip-kedip dan terdengar nada sinyal. Perkakas listrik hanya dapat digunakan untuk kira-kira 6 – 8 penyekrupan.

Jika lampu petanda LED menyala merah, kapasitas tidak cukup untuk satu penyekrupan atau perkakas listrik dibebankan terlalu berat. Perkakas listrik tidak bisa dihidupkan lagi. Penguncian penghidupan kembali tetap aktif hingga aki dikeluarkan dari perkakas listrik dan dimasukkan aki yang sudah diisi.

Jika digunakan satu adapter tegangan, petanda LED yang merah **10** mengisyaratkan perkakas listrik dibebankan terlalu berat.

Jika petanda LED yang merah **10** menyala berkedip-kedip, perkakas listrik terlalu panas dan tidak jalan. Tunggulah sampai petanda berhenti berkedip-kedip secara otomatis, setelah itu perkakas listrik bisa digunakan lagi.

Jika setelah diisi waktu pemakaian aki semakin pendek, ini petanda bahwa aki harus diganti dalam waktu singkat.

Buangkan aki yang aus sesuai dengan undang-undang/peraturan-peraturan manca negara yang berlaku.

**Petanda penyekrupan**

Jika momen putar yang disetelkan sebelumnya tercapai, kopling stop mulai berfungsi. Lampu petanda LED **9** menyala hijau.

398 | Bahasa Indonesia

Jika momen putar yang disetelkan sebelumnya tidak tercapai, lampu petanda LED **9** menyala merah dan terdengar nada sinyal. Penyekrupan harus diulangi sekali lagi.

Penghindar pengulangan

Jika pada satu penyekrupan kopling stop menjadi aktif, motor mati sendiri. Perkakas listrik baru bisa dihidupkan kembali setelah berhenti selama 0,7 detik. Dengan demikian penyekrupan yang sudah ketat tidak diketatkan secara tidak disengaja.

Menyetel kepala kunci bersiku

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Anda bisa menyetelkan kepala kunci bersiku **3** pada seluruhnya delapan kedudukan.

Tahan perkakas listrik dengan kunci pas **6** pada tampang penahan **5** pada flens kepala siku.

► Janganlah sekali-kali mencekam perkakas pada kulit rumah mesin!

Lepaskan mur mangkok dengan menggunakan kunci pas **4** pada tampang penahan **19**. Setelkan kedudukan kepala kunci bersiku **3** masing-masing sebesar 45° ke kedudukan yang dikehendaki, putarkan kunci pas **4** pada tampang penahan **19** sampai mur mangkok kencang.

Pada waktu yang sama tahan dengan kunci pas **6** pada flens kepala siku.

ANGLE EXACT 14CF | 22CF | 29CF

Perhatikanlah informasi tentang pemegang alat kerja mendatar terbuka yang Anda beli atau mintakan penjelasan dari agen penjualan.

Menyetel dan melepaskan kepala kunci bersiku (lihat gambar J)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Kepala kunci bersiku **3** dengan pemegang alat kerja **2** bisa diputar sebesar 360° tanpa tingkatan.

Lepaskan mur penahan **20** dengan cara menyangkutkan satu perkakas yang cocok ke dalam lubang dari mur penahan dan memutar dalam arah panah **a** (ulir kiri).

Putarkan kepala kunci bersiku **3** dalam arah panah **b** sampai pada sudut kerja yang dibutuhkan, akan tetapi maksimal satu kali sebesar 360°.

Cocokkan kepala obeng siku **3** pada posisi dimana Anda memutar mur pengunci **20** berdasarkan arah panah **c** pada kepala obeng siku. Pasang kembali mur pengunci **20** dengan kecepatan putaran maks. 50 Nm.

Kepala kunci bersiku **3** juga bisa dilepaskan sama sekali, jika Anda hendak menukarkan ring petanda **17** dengan ring petanda yang lain warnanya atau jika Anda hendak mengganti penyetelan lampu kerja. Setelkan dahulu lampu kerja ke kedudukan yang diperlukan (lihat „Merubah penyetelan lampu kerja LED“, halaman 398), setelah itu Anda bisa mengganti penyetelan kepala kunci bersiku.

Lepaskan mur penahan **20** dengan cara menyangkutkan satu perkakas yang cocok ke dalam lubang dari mur penahan dan memutar dalam arah panah **a** (ulir kiri).

Putarkan kepala kunci bersiku **3** dalam arah panah **b**, sampai Anda bisa menyingkirkannya.

Putarkan mur penahan **20** dalam arah panah **a** dari rumah mesin **33**.

Kini Anda bisa menukarkan ring petanda atau mengganti penyetelan lampu kerja.

- Putarkan mur penahan **20** dalam arah panah **c** pada rumah mesin **33** dan pasang kembali kepala kunci bersiku dengan cara memutarkannya dalam arah yang berlawanan dengan arah panah **b**.
- Kencangkan kepala kunci bersiku dengan cara memutar mur penahan **20** dalam arah panah **c**.
- Kencangkan kembali mur penahan **20** dengan momen kunci sebesar kira-kira 50 Nm.

Merubah penyetelan lampu kerja LED (lihat gambar K)

ANGLE EXACT 25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

Pada obeng elektro siku pakai baterai untuk industri ini, kepala kunci bersiku harus dilepaskan dahulu, lihat „Menyetel dan melepaskan kepala kunci bersiku“, halaman 398. Gantikan penyetelan lampu kerja menurut penjelasan berikut.

ANGLE EXACT 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Tekankan ring petanda **17** dengan mata obeng yang tipis, sendok dempul atau benda sejenis sampai lepas.

Dorongkan ring seher **34** dengan menggunakan tang pemasang ring seher ke belakang ke kulit rumah mesin. Kedua belahan pemegang LED **16** yang melengkungi lampu kerja LED **18** bisa ditempatkan di setiap kedudukan yang dikehendaki. Perhatikanlah supaya kabel dari lampu kerja LED tidak menjadi rusak oleh karenanya, dan dorongkan kabel, tanpa melekukkannya, ke dalam liang **35** yang khusus di kulit rumah mesin. Lengkungi kembali lampu kerja LED **18** dengan kedua belahan pemegang LED **16**.

Tekankan ring seher **34** dan ring petanda **17** kembali ke kedudukan semula.

Rawatan dan servis**Rawatan dan kebersihan**

- **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja dsb.) serta selama mentranspor dan menyimpan perkakas listrik, putarkan pengubah arah putaran ke kedudukan tengah.** Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin digerakkan tanpa sengaja, bisa terjadi luka-luka.
- **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan supaya perkakas bisa digunakan dengan baik dan aman.**

Jika baterai tidak berfungsi lagi, hubungilah satu Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi.

Melumasi perkakas listrik**Bahan pelumas:**

Minyak pelumas persneling khusus (225 ml)
 Nomor model 3 605 430 009
 Bahan pelumas molibden-disulfid
 Minyak pelumas SAE 10/SAE 20

Setelah penggunaan perkakas selama kira-kira 150 jam, persneling harus dibersihkan dengan tiner yang tidak keras. Taatilah petunjuk-petunjuk dari pabrik tiner untuk penggunaan dan pembuangan. Setelah itu persneling harus dilumasi dengan minyak pelumas persneling yang khusus dari Bosch. Ulangi pembersihan ini secara berkala masing-masing setelah 300 jam penggunaan dihitung dari pembersihan pertama.

Lumasi bagian-bagian yang bergerak dari kopling stop setelah penyekrupan sebanyak 100000 kali dengan beberapa tetes minyak pelumas SAE 10/SAE 20. Lumasi bagian-bagian yang meluncur dan memutar dengan bahan pelumas molibden-disulfid. Pada waktu ini periksalah kopling, apakah aus, supaya terjamin bahwa penggunaan kembali dan ketepatan tetap terjamin. Setelah itu momen putar kopling harus disetelkan kembali.

► **Biarkan perkakas listrik dirawat dan direparasikan hanya oleh tenaga ahli yang berpengalaman saja.** Dengan demikian keselamatan kerja dengan perkakas listrik terjamin secara sinambung.

Satu Service Center Bosch yang ahli dan resmi dapat melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

Buangkan bahan-bahan pelumas dan pembersih sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup. Taatilah peraturan-peraturan yang berlaku.

Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian

Perusahaan Robert Bosch GmbH memberikan garansi untuk penganaliran perkakas ini sesuai peraturan-peraturan yang berlaku di manca negara. Jika ada keberatan terhadap perkakas ini, hubungilah alamat berikut:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

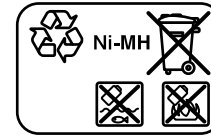
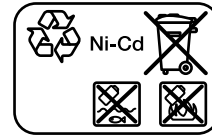
Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe pekakas.

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesori dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.



Janganlah membuang perkakas listrik dalam sampah rumah tangga! Sesuai dengan Peraturan Eropa 2012/19/EU tentang perkakas listrik dan perkakas elektronika yang tua dan penerapannya dalam hukum nasional mancanegara, perkakas listrik yang tidak bisa digunakan lagi harus dikumpulkan menurut bahannya dan didaur ulangkan sebagai upaya untuk melindungi lingkungan.

Baterai isi ulang/Baterai:**Ni-Cd:** Nikel-Kadmium

Perhatian: Aki-aki ini mengandung kadmium, logam berat yang sangat beracun.

Ni-MH: Nikel-Logamhidrit

Janganlah membuang baterai isi ulang/baterai ke dalam sampah rumah tangga, ke dalam api atau ke dalam air. Baterai isi ulang/baterai sebaiknya, jika mungkin setelah dikosongkan, dikumpulkan, didaur ulangkan atau dibuang sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Hanya untuk negara-negara UE:

Sesuai dengan peraturan 2006/66/EG aki/baterai yang rusak atau aus harus didaur ulangkan.

Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tiếng Việt**Các Nguyên Tắc An Toàn****Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay**

⚠ CẢNH BÁO Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cắm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cắm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

400 | Tiếng Việt

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm. Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát).** Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện. Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động.** Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay. Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay dược phẩm gây ra.** Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.** Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.
- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ. Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấn máy lên hay khi mang xách máy.** Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.

- ▶ **Lấy mọi chia hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thăng bằng.** Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lưng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng lưng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn.** Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay. Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng.** Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cất bên và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cất có cạnh cất bên làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.

► **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin

► **Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà sản xuất chỉ định.** Bộ nạp điện thích hợp cho một loại pin có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng cho một loại pin khác.

► **Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay với loại pin được thiết kế đặt biệt dành riêng cho máy.** Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn đến thương tật hay cháy.

► **Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khoá, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu cực với một đầu cực khác.** Sự chập mạch của các đầu cực với nhau có thể gây bỏng hay cháy.

► **Bảo quản ở tình trạng tối, dung dịch từ pin có thể tứa ra; tránh tiếp xúc. Nếu vô tình chạm phải, hãy xối nước để rửa. Nếu dung dịch vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế.** Dung dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bỏng.

Bảo dưỡng

► **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Hướng dẫn an toàn cho Tua-vít góc công nghiệp chạy pin

► **Nắm giữ dụng cụ điện nơi phần nắm cách điện khi thực hiện việc gia công nơi chi tiết lắp bắt có thể chạm vào dây điện không nhìn thấy được hay chính dây của máy.** Chi tiết lắp bắt chạm dây "có điện" có thể làm cho các bộ phận kim loại không được bao bọc của dụng cụ điện "có điện" và có khả năng gây cho người sử dụng máy bị điện giật.

► **Không được khoan, lắp bắt hay đục phá những bức tường sẵn có hay những khu vực không nhìn thấy được, nơi có thể có dây dẫn điện đặt ngầm bên trong công trình.** Nếu tình huống này là không thể tránh được, ngắt toàn bộ cầu chì hay thiết bị ngắt mạch cung cấp điện cho khu vực thi công này.

► **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.

► **Trước khi làm bất cứ công việc gì với máy (vd. bảo dưỡng, thay dụng cụ v. v..) cũng như**

trong quá trình vận chuyển và cất giữ, chỉnh đặt gác chọn chiều quay về vị trí chính giữa. Sự vô ý kích hoạt công tắc Tắt/Mở có thể dẫn đến thương tích.

► **Giữ máy bằng cách nắm thật chặt.** Lực vặn ngược mạnh có thể xảy ra chớp nhoáng trong lúc bắt vít vào hay vặn ra.

► **Chỉ sử dụng dụng cụ đầu gài còn tốt nguyên, chưa bị mòn.** Dụng cụ đầu gài có khuyết tật có thể bị bể, ví dụ, và gây ra thương tích hay hư hỏng.

► **Khi bạn lắp dụng cụ vào, đảm bảo rằng dụng cụ đã được bắt chắc vào phần cặp dụng cụ.** Nếu dụng cụ không được bắt chắc vào phần cặp dụng cụ, nó có thể bị tuột ra và không thể điều khiển được nữa.

► **Phải cẩn thận khi bắt một vít dài. Tùy theo loại vít và dụng cụ đầu gài được sử dụng, có nguy cơ bị trượt vít.** Thường thì khó điều khiển một đinh vít dài và luôn có nguy cơ tiềm ẩn dụng cụ đầu gài bị trượt khỏi đầu vặn và gây thương tích.

► **Hãy lưu ý đến chiều quay được chỉnh đặt trước khi cho dụng cụ điện hoạt động.** Ví dụ, khi một con vít cần được vặn ra và chiều quay lại được chỉnh đặt để siết vào, điều này có thể dẫn đến lực phản ứng xoắn vặn mạnh của dụng cụ điện.

► **Không được sử dụng dụng cụ này như một cái khoan.** Dụng cụ được trang bị khớp ly hợp ngắt, không được thiết kế cho các ứng dụng khoan. Khớp ly hợp có thể tự động đóng lại mà không có dấu hiệu báo trước.

Pin hợp khối

► **Tránh sự vô ý làm mở công tắc. Đảm bảo công tắc Tắt/Mở ở vị trí tắt trước khi lắp pin lốc vào.** Mang xách máy với ngón tay ngáng vào công tắc Tắt/Mở hay lắp pin lốc vào dụng cụ điện mà công tắc máy được mở dễ dẫn đến tai nạn.

► **Không được tháo pin ra.** Nguy cơ bị chập mạch.

► **Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, nước, và sự ẩm ướt.** Sự nguy hiểm của nổ.

► **Không được làm chập mạch pin.** Có nguy cơ do sự cố nổ xảy ra.

► **Sự rò rỉ của pin có thể xảy ra khi bị sử dụng quá sức hoặc do điều kiện thời tiết. Khi pin sạc bị rò rỉ, tránh để tiếp xúc với da hay mắt.** Chất lỏng của pin là chất ăn da và có thể gây bỏng hóa chất cho mô. Nếu chất lỏng dính vào da, hãy nhanh chóng dùng nước và xà phòng để rửa ngay, rồi sau đó dùng nước chanh hay dấm ăn để rửa. Nếu chất lỏng dính vào mắt, xối nước vào để rửa trong ít nhất là 10 phút và cần đến y khoa để khám chữa.

402 | Tiếng Việt

► **Chỉ sử dụng pin chính hãng Bosch có điện thế quy định được ghi trên nhãn máy của bạn.** Khi sử dụng các loại pin khác, vd. hàng nhái, pin tần trang hoặc pin của hãng khác, có nguy cơ bị thương tích do pin gây ra cũng như làm hư hỏng tài sản do việc pin bị nổ.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Trong khi đọc các hướng dẫn sử dụng, mở trang gấp hình ảnh máy và để mở nguyên như vậy.

Dành sử dụng cho

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
 25-200 | 25-250 |
 30 | 30-300 | 30-380 |
 40-280 | 50-210 | 60-170

Dụng cụ điện này được thiết kế để bắt và tháo vít/bu-lông, đai ốc và các loại bắt ghép có răng khác có kích cỡ nằm trong qui định và phạm vi năng suất thực hiện được.

Dụng cụ điện này không được thiết kế để sử dụng như là một cái khoan; để tránh bị thương tích hay làm hư hỏng dụng cụ, không được sử dụng bất cứ dụng cụ nào có trang bị khớp ly hợp ngắt để dùng với mục đích là khoan.

Đèn của dụng cụ điện này được xác định dùng để chiếu sáng khu vực làm việc trực tiếp của dụng cụ này và không thích hợp để chiếu sáng phòng trong hộ gia đình.

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

Nhờ vào tốc độ quay trái chiều, dụng cụ điện được thiết kế để hoạt động với đầu truyền động dẹt hở. Máy thích hợp để bắt ghép nối nơi mà ta chỉ có thể tiếp cận được một bên, ví dụ, hệ thống đường ống. Máy không thích hợp để tháo vít dùng bắt ghép nối. Dụng cụ điện này không được thiết kế để sử dụng như là một cái khoan; để tránh bị thương tích hay làm hư hỏng dụng cụ, không được sử dụng bất cứ dụng cụ nào có trang bị khớp ly hợp ngắt để dùng với mục đích là khoan.

Đèn của dụng cụ điện này được xác định dùng để chiếu sáng khu vực làm việc trực tiếp của dụng cụ này và không thích hợp để chiếu sáng phòng trong hộ gia đình.

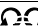











Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Sự lắp dụng cụ (v.d., đai ốc có lỗ vặn)
- 2 Phần lắp dụng cụ
- 3 Đầu truyền lực góc
- 4 Chia vặn mở miệng, cỡ 27 mm
- 5 Khớp tra chia vặn trên đầu mặt bích góc
- 6 Chia vặn mở miệng, cỡ 22 mm
- 7 Gạc chọn lực xoắn
- 8 Móc khóa đa dụng
- 9 Đèn LED, kiểm soát lực siết
- 10 Đèn LED, tình trạng của pin
- 11 Pin với phần tiếp xúc APT
- 12 Nút tháo pin
- 13 Công tắc Tắt/Mở
- 14 Gạc vặn chuyển đổi chiều quay
- 15 Khe lắp bắt móc cài đa dụng
- 16 Nơi gắn đèn LED
- 17 Vòng đánh dấu
- 18 Đèn rọi
- 19 Khớp tra chia vặn trên đai ốc nối
- 20 Đai ốc khóa
- 21 Bộ nạp điện pin
- 22 Phích cắm điện nguồn
- 23 Đèn LED xanh lá trên bộ nạp điện pin
- 24 Đèn LED đỏ trên bộ nạp điện pin
- 25 Ổ cắm nối của bộ biến đổi điện thế trên 4EXACT
- 26 Đầu phích cắm nối kép D
- 27 Vít bắt vào của đầu phích cắm nối kép D
- 28 Bộ chuyển đổi điện thế
- 29 Mâm cặp thay nhanh
- 30 Dụng cụ điều chỉnh
- 31 Chia vặn sáu cạnh
- 32 Dĩa điều chỉnh
- 33 Vỏ bọc động cơ
- 34 Vòng hãm
- 35 Hốc rỗng trên vỏ máy
- 36 Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)
- 37 Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)

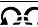
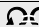

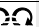

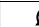


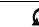

Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin ANGLE EXACT		2	3	6
Mã số máy 0 602 490 647	... 656	... 652
Lực vận tối đa ứng dụng cho việc bắt vặn vít vào vật liệu cứng/mềm theo ISO 5393	Nm	2/2	3/3	6/6
Tốc độ không tải n_0	v/p	110	420	650
Điện thế danh định	V	9,6	9,6	9,6
Chiều quay				
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	1,0	1,0	1,0
Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20
Tua-vít góc công nghiệp chạy pin ANGLE EXACT		7	8	15
Mã số máy 0 602 490 669	... 651	... 650
Lực vận tối đa ứng dụng cho việc bắt vặn vít vào vật liệu cứng/mềm theo ISO 5393	Nm	7/7	9/9	15/15
Tốc độ không tải n_0	v/p	110	420	250
Điện thế danh định	V	9,6	9,6	9,6
Chiều quay				
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	1,0	1,0	1,0
Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20
Tua-vít góc công nghiệp chạy pin ANGLE EXACT		17	23	30
Mã số máy 0 602 490 675	... 673	... 671
Lực vận tối đa ứng dụng cho việc bắt vặn vít vào vật liệu cứng/mềm theo ISO 5393	Nm	17/13	23/20	30/28
Tốc độ không tải n_0	v/p	560	320	220
Điện thế danh định	V	14,4	14,4	14,4
Chiều quay				
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	1,5	1,5	1,5
Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20
Tua-vít góc công nghiệp chạy pin ANGLE EXACT		14CF	22CF	29CF
Mã số máy 0 602 490 690	... 693	... 691
Momen vận xoắn tối đa ứng dụng cho việc bắt vít vào vật rắn chắc, chiều quay phải*	Nm	10	16	20
Tốc độ không tải n_0 , chiều quay phải*	v/p	340	440	300
Điện thế danh định	V	9,6	14,4	14,4
Chiều quay				
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	1,0	1,5	1,5
Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20

* Ở chiều quay trái, dụng cụ điện chạy chậm hơn và truyền ít lực xoắn hơn. Tốc độ và lực xoắn ở đầu mũi thay đổi dựa trên độ giảm tỷ số truyền của đầu truyền động dẹt.

404 | Tiếng Việt

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin ANGLE EXACT		7-900	10-650	14-420				
Mã số máy 0 602 492 611	... 609	... 607				
Lực vận tối đa ứng dụng cho việc bắt vít vào vật liệu cứng/mềm theo ISO 5393	Nm	7/6,5	10/9	14/14				
Tốc độ không tải n ₀	v/p	900	650	420				
Điện thế danh định	V	9,6	9,6	9,6				
Chiều quay								
Trọng lượng theo Quy trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	1,0	1,0	1,0				
Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20				
Tua-vít góc công nghiệp chạy pin ANGLE EXACT		25-200	25-250	30-300	30-380	40-280	50-210	60-170
Mã số máy 0 602 492 615	... 605	... 621	... 603	... 601	... 613	... 617
Lực vận tối đa ứng dụng cho việc bắt vít vào vật liệu cứng/mềm theo ISO 5393	Nm	25/25	25/20	30/30	30/25	40/35	50/45	60/60
Tốc độ không tải n ₀	v/p	200	245	300	380	280	210	170
Điện thế danh định	V	9,6	9,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Chiều quay								
Trọng lượng theo Quy trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	1,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Mức độ bảo vệ		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Pin Hợp Khối Ni-Cd		9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Mã số máy 2 607 335 877	... 659	... 879	... 375	... 881	... 655	
Số lượng pin		8	8	10	10	12	12	
Điện thế của pin	V	9,6	9,6	12,0	12,0	14,4	14,4	
Điện dung	Ah	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4	
Trọng lượng theo Quy trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	0,45	0,50	0,65	0,70	0,70	0,80	
Pin sạc Ni-MH		9,6	12,0	14,4				
Mã số máy 2 607 335 681	... 683	... 685				
Số lượng pin		8	10	12				
Điện thế của pin	V	9,6	12,0	14,4				
Điện dung	Ah	2,6	2,6	2,6				
Trọng lượng theo Quy trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	0,55	0,70	0,80				
Đầu truyền động góc		1/4"	3/8"	3/8"	1/4"	QC 1/4"		
Mã số máy 0 607 453 617	... 453 620	... 451 618	... 453 618	... 453 630		
Lực xoắn tối đa, ứng dụng cho việc bắt vít vào vật rắn chắc dựa theo tiêu chuẩn ISO 5393	Nm	20	25	30	20	20		
Trọng lượng theo Quy trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	0,23	0,23	0,27	0,23	0,23		

Tiếng Việt | 405

Đầu truyền động thẳng		QC 1/4"
Mã số máy		0 607 453 631
Lực xoắn tối đa, ứng dụng cho việc bắt vít vào vật rắn chắc dựa theo tiêu chuẩn ISO 5393	Nm	6
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	0,22

Thông tin về Tiếng ồn/Độ rung

Tổng trị số của độ ồn đo, được xác định căn cứ theo EN 60745.

Trị số áp lực âm thanh lượng định loại A tiêu biểu của máy là 70 dB(A). Phạm vi dao động K=3 dB. Tiếng ồn khi vận hành có thể vượt quá 80 dB(A).

Hãy mang dụng cụ bảo vệ tai!

Tổng giá trị độ rung a_h (tổng ba trục véc-tơ) và tính không ổn định K được xác định dựa theo EN 60745: Bắt vít: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Độ rung ghi trong những hướng dẫn này được đo phù hợp với một trong những qui trình đo theo tiêu chuẩn EN 60745 và có thể được sử dụng để so sánh với các dụng cụ điện. Nó cũng thích hợp cho việc đánh giá tạm thời áp lực rung.

Độ rung này đại diện cho những ứng dụng chính của dụng cụ điện. Tuy nhiên nếu dụng cụ điện được dùng cho các ứng dụng khác, với những phụ tùng khác, hoặc bảo trì kém thì độ rung cũng có thể thay đổi. Điều này có thể làm tăng áp lực rung trong toàn bộ thời gian làm việc một cách rõ ràng.

Để đánh giá chính xác áp lực rung cần phải tính toán những lần máy chạy tắt hay bật nhưng không thực sự hoạt động. Điều này có thể làm giảm áp lực rung trong toàn bộ thời gian làm việc một cách rõ ràng.

Thiết lập các biện pháp an toàn bổ sung để bảo vệ nhân viên vận hành trước ảnh hưởng do rung, ví dụ như: Bảo trì dụng cụ điện và các phụ tùng thay thế, giữ ấm tay, thiết lập các quy trình làm việc.

Công Bố Sự Đáp Ứng Các Tiêu Chuẩn CE

Với trách nhiệm riêng của mình, chúng tôi tuyên bố rằng Sản phẩm được mô tả dưới những "thông số kỹ thuật" phù hợp với các tiêu chuẩn sau đây hoặc các tài liệu tiêu chuẩn: EN 60745, EN 50518 phù hợp với các quy định trong chỉ thị 2009/125/EG (Quyết định 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG.

Hồ sơ kỹ thuật (2006/42/EC) tại:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Sự lắp vào**Các món được giao**

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30
EXACT

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin này sẽ không được giao cùng các phụ tùng, đầu tua-vít góc, đầu tua vít thẳng, pin sạc, bộ ổn định điện áp hoặc bộ chuyển đổi điện áp.

Bộ chuyển đổi điện thế được sử dụng chuyên biệt để nối máy vận đai ốc công nghiệp đầu cup góc Bosch với bộ điều hòa điện thế 4EXACT.

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin này sẽ không được giao cùng các phụ tùng, ổ đĩa phẳng, ổ đĩa đệm, pin sạc, bộ ổn định điện áp hoặc bộ chuyển đổi điện áp. Bộ chuyển đổi điện thế được sử dụng chuyên biệt để nối máy vận đai ốc công nghiệp đầu cup góc Bosch với bộ điều hòa điện thế 4EXACT.

ANGLE 7-900 | 10-650 | 14-420 |
EXACT 25-200 | 30-300

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin này sẽ không được giao cùng các phụ tùng, đầu tua-vít góc, đầu tua vít thẳng, pin sạc và bộ sạc.

Những dụng cụ điện này không thích hợp để vận hành cùng với bộ điều hòa điện thế.

ANGLE 25-250 | 30-380 | 40-280 |
EXACT 50-210 | 60-170

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin này sẽ không được giao cùng các phụ tùng, pin sạc và bộ sạc.

Những dụng cụ điện này không thích hợp để vận hành cùng với bộ điều hòa điện thế.

406 | Tiếng Việt

Vận Hành và Môi Trường Lưu Kho

Thiết bị thích hợp dành riêng cho hoạt động đặt bên trong khu vực làm việc có che chắn. Để không có sự cố khi sử dụng thiết bị, nhiệt độ chung quanh cho phép phải nằm giữa $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ và $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($23\text{ }^{\circ}\text{F}$ và $122\text{ }^{\circ}\text{F}$) với độ ẩm tương đối cho phép ở giữa 20 và 95 %, không có sương ẩm.

Để tránh làm hỏng các pin chiếc, pin hợp khối phải được bảo quản trong nhiệt độ giới hạn giữa $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) và $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$).

Lắp Đầu Vít Góc

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 30

Trên những máy vận đai ốc công nghiệp đầu cụp góc này, đầu gài vít góc (xem "Đầu truyền động góc", trang 404) phải được lắp trước tiên.

► **Đảm bảo gạt chỉ chiều quay nằm ở vị trí chính giữa (khóa chống mở máy) hoặc đã lấy lốc pin ra khỏi dụng cụ điện trước khi lắp đầu vít, điều chỉnh hoặc tháo ra.**

Kiểm giữ dụng cụ điện bằng chìa vặn mở miệng 6 thông qua khớp tra chìa vặn 5 của đầu bích góc.

► **Không bao giờ được kẹp vỏ máy để kiểm giữ dụng cụ!**

Lắp đầu vít góc 3 lên trên mặt bích ở vị trí yêu cầu và siết chặt đai ốc nối bằng chìa vặn mở miệng 4 thông qua khớp tra chìa vặn 19.

Giữ đầu mặt bích góc bằng chìa vặn mở miệng 6 để ngăn không cho xoay.

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

Trên những máy vận đai ốc công nghiệp đầu cụp góc pin này, chụp đầu gài truyền động dẹt phải được lắp vào trước.

Các loại chụp đầu gài truyền động dẹt khác nhau có thể mua trên thị trường. Xin vui lòng tìm hiểu thông tin về chụp đầu gài truyền động dẹt ở cửa hàng bán hàng chuyên dụng.

► **Tuân thủ các hướng dẫn lắp ráp đầu truyền động dẹt.**

ANGLE 25-200 | 30-300
EXACT

Tua-vít góc công nghiệp chạy pin có thể hoạt động chỉ với đầu tua-vít góc 0 607 451 618.

Thiết Bị Treo

Với móc cài tiện ích 8, máy có thể máng vào thiết bị treo.

Bắt chặt móc cài tiện ích 8 vào máy bằng cách móc vào trong khe lắp bắt 15.

► **Thường xuyên kiểm tra tình trạng của vòng treo và móc của thiết bị dùng để treo.**

Qui Trình Nạp Điện

Ghi Chú: Bộ nạp điện pin và pin hợp khối không nằm trong các món được giao chung với máy. Phích cắm được minh họa có thể khác với phích cắm của dụng cụ điện của bạn.

► **Xin hãy thận trọng, bộ nạp điện pin và pin hợp khối phải thích hợp với điện thế của điện lưới của quốc gia bạn.**

Bộ sạc AL 2450 DV (xem hình A)

Cắm phích cắm điện 22 của bộ nạp điện pin 21 vào trong ổ cấp điện nguồn và lắp pin 11 một cách chính xác vào trong khoang chứa của bộ nạp điện pin.

► **Không vận dụng sức mạnh khi lắp/lấy pin ra.** Pin với điểm tiếp xúc APT (Apin Phớt khối Tmặt trên) được thiết kế sao cho chúng chỉ có thể lắp vào dụng cụ điện hay bộ nạp điện pin đúng vào vị trí.

Đèn LED xanh lá 23 bắt đầu nhấp nháy. Điều này báo hiệu dòng điện đang nạp. Qui trình nạp điện tự động ngưng khi pin đã được nạp đầy điện.

Qui trình nạp điện hoàn tất khi đèn LED xanh lá không còn nhấp nháy nữa và sáng đều.

Có âm thanh báo hiệu phát ra lâu khoảng 2 giây và báo hiệu rằng pin đã được nạp đầy điện.

Sự sáng liên tục của đèn LED đỏ 24 báo hiệu qui trình nạp với dòng điện nạp đã giảm.

Khi đèn LED đỏ nhấp nháy, bảo việc nạp điện không thể thực hiện được.

Lỗi - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Nguyên nhân	Biện pháp Chính Sửa
Đèn LED không sáng	
Phích cắm điện nguồn chưa được cắm vào (đúng cách)	Cắm hết phích cắm điện nguồn (hoàn toàn) vào trong ổ điện
Ổ điện, dây dẫn điện hay bộ nạp điện pin bị hỏng	Kiểm tra điện nguồn; đem bộ nạp điện pin đến một đại lý phục vụ hàng sau khi bán do Bosch ủy nhiệm để kiểm tra
Không thể thực hiện được qui trình nạp điện	
Nhiệt độ của pin hợp khối nằm ngoài giới hạn nhiệt độ được qui định	Làm tăng hoặc giảm nhiệt độ của pin hợp khối về lại giới hạn được qui định giữa $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) và $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$)

Nguyên nhân	Biện pháp Chính Sửa
Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Làm sạch các điểm tiếp xúc của pin (vd. bằng cách lắp pin vô, tháo pin ra vài lần) hay thay pin khác
Pin bị hỏng	Thay pin
Pin chưa lắp vào hẳn (đúng cách)	Lắp pin (hoàn toàn) vào trong khoang nạp điện pin

Bộ điều hòa điện áp (xem hình B)

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
EXACT 22CF | 23 | 29CF | 30

Ghi Chú: Ngoài cách sử dụng pin để vận hành, máy vận dai ốc công nghiệp đầu cụp góc pin cũng có thể vận hành cùng với bộ điều hòa điện thế. Phích cắm được minh họa có thể khác với phích cắm của dụng cụ điện của bạn.

► **Xin hãy thận trọng, bộ điều hòa điện thế phải thích hợp với điện thế của điện lưới của quốc gia bạn.**

Ngoại trừ 4EXACT bộ điều hòa điện thế và dây điện tương ứng, cần có bộ chuyển đổi điện thế có cùng điện thế danh định cũng như chia vận hình góc.

► **Điện thế của bộ điều hòa điện thế (đèn LED) phải giống như điện thế của máy bắt vít.** Bộ điều hòa điện thế thích hợp đặt biệt dành riêng cho các máy bắt vít công nghiệp hoạt động bằng pin cho các máy dòng EXACT, ANGLE EXACT, và BT-EXACT với điện thế ở khoảng giữa 9,6 V và 14,4 V. Nếu sử dụng khác đi, có nguy cơ gây ra cháy nổ.

ANGLE 7-900 | 10-650 | 14-420 |
EXACT 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 |
 40-280 | 50-210 | 60-170

Các máy bắt vít công nghiệp pin không thể vận hành cùng với bộ điều hòa điện thế.

Nối Với Điện Nguồn

Ghi Chú: Xin lưu ý trong khi giao hàng, pin hợp khối hay bộ chuyển đổi điện thế không được lắp vào trong dụng cụ điện.

► **Không bao giờ để luôn pin sạc trong dụng cụ điện hoạt động bằng pin.** Pin sạc giữ được điện lâu hơn và dễ dàng nạp điện lại khi được cất giữ riêng ra. Nhớ nạp đầy điện lại cho pin sau thời gian dài lưu kho trước khi sử dụng lại.

Nạp Điện Pin

Nạp điện cho pin bằng một thiết bị nạp điện thích hợp trước khi lắp pin vào dụng cụ điện. Quy trình nạp điện được mô tả chi tiết có thể tra cứu trong phần hướng dẫn cách thức nạp điện cùng với các lời

khuyến trong sách chỉ dẫn thực hành này (xem "Quy Trình Nạp Điện", trang 406).

Pin được trang bị cảm biến nhiệt độ NTC nên chỉ cho phép nạp được điện ở nhiệt độ giới hạn giữa 0 °C (+32 °F) và 45 °C (+113 °F). Phương pháp này giữ cho tuổi thọ của pin được cao. Sử dụng đúng cách, pin có thể nạp điện lại lên đến 3000 lần.

Một pin còn mới hay không được sử dụng trong một thời gian dài không phát huy hết năng suất cho đến sau khi pin được nạp/xả điện khoảng 5 chu kỳ.

Chỉ nên nạp điện lại cho pin khi đèn LED "báo tình trạng của pin" của dụng cụ điện sáng đỏ lên.

Tháo/ráp Pin

Chuyển gạt chọn chiều quay **14** về vị trí giữa. Động tác này khóa cò công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **13** ở vị trí "tắt", cách thức này ngăn không cho dụng cụ điện hoạt động.

Lắp pin đã nạp đầy điện **11** vào trong tay nắm của dụng cụ điện.

Bảo đảm rằng pin đã vào đúng vị trí và các nút khóa **12** ăn khớp một cách chắc chắn vào trong tay nắm của dụng cụ điện.

► **Không vận dụng sức mạnh khi lắp/lấy pin ra.**

Pin với điểm tiếp xúc APT (Apin Phợp khối Tmặt trên) được thiết kế sao cho chúng chỉ có thể lắp vào dụng cụ điện hay bộ nạp điện pin đúng vào vị trí.

Để lấy pin ra **11**, bóp mạnh các nút khóa **12** lên cả hai bên và kéo pin tuột xuống khỏi tay nắm.

Lắp/Tháo Bộ Chuyển Đổi Điện Thế (xem hình C)

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 |
EXACT 22CF | 23 | 29CF | 30

Chọn bộ chuyển đổi điện thế có cùng điện thế danh định như dụng cụ điện của bạn.

Bộ chuyển đổi điện thế được phân biệt khác nhau, tùy vào loại điện thế, bằng màu sắc của vỏ ngoài phích cắm nối kép **D 26**. Vỏ ngoài phích cắm nối kép **D** của điện thế 9,6 V có màu xanh da trời nhạt, và của điện thế 14,4 V có màu đen.

► **Phần tiếp hợp 28 chỉ có thể được lắp vào hay tháo ra khỏi máy bắt vít công nghiệp hoạt động bằng pin khi đã ngắt điện bộ điều hòa điện thế hay khi đầu nối 26 được tháo ra khỏi bộ điều hòa điện thế.**

Chuyển gạt chọn chiều quay **14** về vị trí giữa. Động tác này khóa cò công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **13** ở vị trí "tắt", cách thức này ngăn không cho dụng cụ điện hoạt động.

Lắp phần tiếp hợp **28** vào trong tay nắm của dụng cụ điện. Bảo đảm rằng phần tiếp hợp nằm đúng vào vị trí và các nút khóa **12** khớp lại một cách chắc chắn vào trong tay nắm của dụng cụ điện.

408 | Tiếng Việt

Tiếp theo đó, cắm đầu nối **26** của bộ chuyển đổi điện thế **25** có cùng điện thế như dụng cụ điện của bạn vào trong cổng nối. Vận đầu nối **26** thật chặt vào trong cổng nối **25** bằng cách vận chặt hai vít **27** bằng tay.

Để tháo bộ chuyển đổi điện thế ra, mở lỏng hai vít **27** trên đầu nối **26** nằm trên bộ điều hòa điện thế đã được ngắt mạch và kéo đầu nối ra khỏi cổng nối **25**. Tiếp theo đó, bóp mạnh các nút khóa **12** lên cả hai bên và kéo phần tiếp hợp **28** ra khỏi tay nắm của dụng cụ điện.

ANGLE 7-900 | 10-650 | 14-420 |
EXACT 25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

Các máy bắt vít công nghiệp pin không thể vận hành cùng với bộ điều hòa điện thế.

Thay Dụng Cụ Sử Dụng Lắp ở Đầu bằng Mâm Cặp Thay Nhanh (xem hình D)

► **Khi bạn lắp dụng cụ vào, đảm bảo rằng dụng cụ đã được bắt chắc vào phần cặp dụng cụ.**

Nếu dụng cụ không được bắt chắc vào phần cặp dụng cụ, nó có thể bị tuột ra và không thể điều khiển được nữa.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7-900
EXACT

Hiện trên thị trường có loại đầu vít thẳng với mâm cặp thay nhanh 1/4" (Mã sản phẩm 0 607 453 631) dành cho những máy vận vít công nghiệp đầu cup góc pin này.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15
EXACT

Hiện trên thị trường có loại đầu vít góc với mâm cặp thay nhanh 1/4" (Mã sản phẩm 0 607 452 630) dành cho những máy vận vít công nghiệp pin đầu cup góc này.

Tra Lắp

Kéo mâm cặp thay nhanh **29** ra phía trước. Lắp dụng cụ **1** vào trong phần lắp dụng cụ **2** và thả mâm cặp thay nhanh ra.

Chỉ sử dụng các dụng cụ gài lắp có chuỗi lắp (sáu cạnh cỡ 1/4").

Không được cố tình sử dụng mũi khoan loại thay nhanh để lắp vào mâm cặp này.

Các máy vận vít công nghiệp đầu cup góc pin có trang bị khớp ly hợp không thích hợp cho các ứng dụng khoan. Khớp ly hợp có thể tự động đóng lại mà không có dấu hiệu báo trước. Khi cứ tiếp tục khoan sau khi khớp ly hợp đã đóng, dụng cụ điện có thể khoan tự do cho đến khi khớp ly hợp vào khớp trở lại, và dẫn đến việc mất kiểm soát.

Thay ra

Kéo mâm cặp thay nhanh **29** về phía trước. Lấy dụng cụ **1** ra khỏi phần lắp dụng cụ **2** và thả mâm cặp thay nhanh ra.

Thay Dụng Cụ Ứng Dụng Trên Đầu Vít bằng Đầu Truyền Động Vuông Ngoài

► **Khi bạn lắp dụng cụ vào, đảm bảo rằng dụng cụ đã được bắt chắc vào phần cặp dụng cụ.**

Nếu dụng cụ không được bắt chắc vào phần cặp dụng cụ, nó có thể bị tuột ra và không thể điều khiển được nữa.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 15

Hiện trên thị trường có loại đầu vít góc với đầu truyền động vuông 1/4" (Mã sản phẩm 0 607 453 617) cũng như đầu truyền động vuông 3/8" (Mã sản phẩm 0 607 453 620) dành cho những máy vận vít công nghiệp đầu cup góc pin này.

ANGLE 7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 |
EXACT 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Hiện trên thị trường có loại đầu vít góc với đầu truyền động vuông 3/8" (Mã sản phẩm 0 607 451 618) dành cho những máy vận đai ốc công nghiệp đầu cup góc pin này.

ANGLE 25-250 | 30-380 | 40-280 |
EXACT 50-210 | 60-170

Những máy vận đai ốc công nghiệp đầu cup góc pin này được cung cấp kèm theo đầu truyền động vuông cho đầu vít góc 3/8".

Tra Lắp

Nhấn chốt nằm trên phần dẫn động vuông của phần cặp dụng cụ **2**, v. d. nhờ đến một tua-vít nhỏ, và đẩy dụng cụ đầu gài **1** lên trên phần dẫn động vuông.

Đảm bảo rằng chốt đã vào khớp rãnh của dụng cụ đầu gài.

Thay ra

Nhấn chốt nằm trong rãnh của dụng cụ đầu gài vào **1** và kéo dụng cụ đầu gài ra khỏi phần cặp dụng cụ **2**.

Thay Dụng Cụ Ứng Dụng lên Đầu Vít bằng Chục Đầu Gài Sáu Cạnh Trong (xem hình E)

► **Khi bạn lắp dụng cụ vào, đảm bảo rằng dụng cụ đã được bắt chắc vào phần cặp dụng cụ.**

Nếu dụng cụ không được bắt chắc vào phần cặp dụng cụ, nó có thể bị tuột ra và không thể điều khiển được nữa.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 15

Hiện trên thị trường có loại đầu vít góc với chụp đầu gài sáu cạnh lắp trong 1/4" (Mã sản phẩm 0 607 453 618) dành cho những máy vận đai ốc công nghiệp đầu chụp góc pin này.

Tra Lắp

Lắp dụng cụ đầu gài **1** vào trong hốc sáu cạnh của phần tra lắp dụng cụ **2** cho đến khi nhận biết đã vào khớp.

Thay ra

Kéo dụng cụ đầu gài **1** bằng kềm ra khỏi phần tra lắp dụng cụ **2**, nếu thấy cần.

Vận Hành



Sử dụng trang thiết bị bảo hộ. Luôn luôn mang kính bảo hộ. Trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ gây thương tật cho bản thân.

Bắt Đầu Vận Hành

Khi khởi động dụng cụ điện, bạn phải chọn chiều quay trước bằng gạt chọn chiều quay **14** bởi vì dụng cụ điện chỉ khởi động khi gạt chọn chiều quay **14** không nằm ở vị trí chính giữa (khóa chống mở máy).

Đảo Chiều Quay (xem hình F)

Chiều quay phải: Để bắt vít vào, đẩy gạt chọn chiều quay **14** hết về bên trái.

Chiều Quay Trái: Để rời lỏng hay tháo vít, đẩy gạt chỉ chiều quay **14** hết về phải.

► **Khởi động gạt chỉ chiều quay 14 chỉ khi máy đã hoàn toàn dừng hẳn.**

Mở đèn LED Rọi Sáng Phạm Vi Gia Công

Đèn rọi sáng phạm vi gia công **18** tạo điều kiện cho vị trí bắt vít nơi điều kiện ánh sáng không đáp ứng đủ được rọi sáng. Đèn rọi sáng phạm vi gia công **18** được bật lên bằng cách bóp nhẹ lên công tắc tắt/mở **13**. Khi công tắc tắt/mở được bóp chặt vào, dụng cụ điện hoạt động và đèn rọi sáng phạm vi gia công chiếu sáng liên tục.

► **Không được nhìn trực tiếp vào đèn rọi sáng phạm vi gia công - thị lực của bạn có thể tạm thời bị giảm sút!**

Bật Mở và Tắt



Máy bắt vít có khớp ly hợp ngắt điều này tùy thuộc vào lực xoắn và có thể chỉnh đặt trong giới hạn đã định. Khi lực xoắn đạt đến công suất được chỉnh đặt, khớp ly hợp ngắt phản ứng.

Ghi Chú: Khi vận hành máy bắt vít cùng với bộ chuyển đổi điện thế, ta phải để cho bộ điều hòa điện thế hoạt động trước.

Để khởi động máy, bóp công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **13** sát hết vào.

Máy tự động ngắt mạch ngay sau khi lực xoắn chỉnh đặt trước đã đạt được.

► **Khi công tắc Tắt/Mở 13 được nhả ra quá sớm, sẽ không đạt được lực xoắn chỉnh đặt trước.**

Để tiết kiệm năng lượng, chỉ cho dụng cụ điện hoạt động khi sử dụng.

Hướng Dẫn Sử Dụng

► **Trước khi làm bất cứ công việc gì với máy (vd. bảo dưỡng, thay dụng cụ v. v.) cũng như trong quá trình vận chuyển và cất giữ, chỉnh đặt gạt chọn chiều quay về vị trí chính giữa.** Sự vô ý kích hoạt công tắc Tắt/Mở có thể dẫn đến thương tích.

► **Tra dụng cụ điện cầm tay vào vít/đai ốc chỉ khi đã tắt công tắc.** Dụng cụ gắn trong máy đang xoay có thể trượt ra ngoài.

Điều chỉnh Mô-men xoắn (xem hình G-I)

Lực xoắn siết vào dựa vào lò xo căng của khớp ly hợp ngắt. Khớp ly hợp ngắt phản ứng theo chiều quay phải cũng như trái khi lực xoắn đã đạt đến công suất được chỉnh đặt trước.

Để chỉnh đặt lực xoắn siết vào theo từng lần, chỉ sử dụng dụng cụ điều chỉnh **30** đã được giao cùng máy.

Đẩy nắp trượt **7** trên dụng cụ điện hết về phía sau.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
 23 | 25-200 | 30 | 30-300

Tra chia vận sáu cạnh **31** vào trong dụng cụ đầu cài **1** và xoay từ từ

Khi có thể nhìn thấy được phần mẫu khuyết nhỏ (khớp điều chỉnh xoay **32**) nằm trong khớp ly hợp, tra dụng cụ điều chỉnh **30** vào trong phần mẫu khuyết và vận.

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

Xin tuân thủ các thông tin của đầu truyền động dẹt mà bạn đã mua hay tìm hiểu tại cửa hàng chuyên dụng.

ANGLE 25-250 | 30-380 | 40-280 |
EXACT 50-210 | 60-170

Sử dụng khóa mở miệng để vận phần cặp dụng cụ **2** thật chậm rãi.

Khi có thể nhìn thấy được phần mẫu khuyết nhỏ (khớp điều chỉnh xoay **32**) nằm trong khớp ly hợp, tra dụng cụ điều chỉnh **30** vào trong phần mẫu khuyết và vận.

410 | Tiếng Việt

Vặn theo chiều kim đồng hồ tạo ra lực xoắn cao, ngược chiều kim đồng hồ, lực xoắn thấp.

Lấy dụng cụ điều chỉnh ra **30**. Đóng nắp trượt **7** lại như cũ để bảo vệ khớp ly hợp không bị bẩn.

Ghi Chú: Sự chỉnh đặt cần có tùy thuộc vào loại ren nối và có thể xác định được tốt nhất là thông qua thực tế thử nghiệm. Kiểm tra việc bắt vít thử bằng khóa mở bu-loong dùng lực xoắn.

► **Chỉ chỉnh đặt lực xoắn trong phạm vi hiệu suất đã định, nếu làm khác, khớp ly hợp ngắt sẽ không có phản ứng.**

Đánh Dấu Lực Xoắn Chính Đặt

ANGLE 25-250 | 30-380 | 40-280 |
EXACT 50-210 | 60-170

Đối với các máy bắt vít công nghiệp pin này, trước hết phải tháo đầu vít góc ra, xem "Điều Chỉnh hay là Tháo Đầu Truyền Động Góc", trang 411.

Ngay lúc này ta có thể đánh dấu lực siết như mô tả sau đây.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

Để nhận biết từng lực siết của mỗi lần chỉnh đặt, vòng đánh dấu **17** có thể thay thế bằng vòng đánh dấu có màu sắc khác.

Ví dụ, nếu bạn sử dụng một vài dụng cụ EXACT được chỉnh đặt lực xoắn ở 4,5 Nm, bạn có thể dùng vòng màu đỏ để đánh dấu trị số của chúng. Nếu bạn sử dụng thêm các dụng cụ EXACT cho một công đoạn khác mà trong qui trình lắp ráp đòi hỏi lực xoắn ở vào 7,5 Nm, bạn cũng có thể sử dụng một vòng đánh dấu có màu khác (thí dụ như màu xanh trời, xanh lá, vàng hoặc đen) để đánh dấu các trị số của lực xoắn cho những dụng cụ này. Các vòng đánh dấu khác nhau chỉ có mục đích dùng để tham khảo nhanh, giúp cho nhân viên sản xuất dễ nhận biết dụng cụ nào đã được chỉnh đặt với lực xoắn nào. Tách rời vòng đánh dấu **17** bằng mũi tua vít mỏng đẹp, bằng dao, hay một vật dụng tương tự.

Luôn luôn sử dụng dụng cụ điện có vòng đánh dấu để bảo đảm vỏ máy được bịt kín không cho bụi hay đất lọt vào trong.

Đèn LED**Đèn báo Tình Trạng Pin**

Nếu sự nạp điện cho pin **11** là cần thiết, đèn LED **10** nhấp nháy màu xanh lá và phát ra âm thanh báo hiệu. Chỉ có 6 - 8 lần gia công bắt vít là có thể thực hiện được.

Khi đèn LED sáng đỏ lên, điện dung không còn đủ để tiến hành việc bắt vít mới hoặc là dụng cụ điện đang chịu sự quá tải. Không thể mở máy dụng cụ điện được nữa. Khóa chống hoạt động giữ nguyên

tác dụng cho đến khi tháo pin ra khỏi dụng cụ điện và thay vào đó là lắp pin hợp khối đã nạp điện vào lại.

Khi vận hành cùng với bộ chuyển đổi điện thế, đèn LED đỏ **10** báo hiệu sự quá tải.

Khi đèn LED **10** nhấp nháy đỏ, dụng cụ điện đã quá nóng và không thể mở máy được nữa. Hãy đợi cho đến khi sự nhấp nháy tự động tắt sau một khoảng thời gian ngắn trước khi tiếp tục sử dụng lại dụng cụ điện.

Sự giảm sút thấy rõ thời gian hoạt động của pin sau mỗi lần nạp điện báo cho ta biết sắp phải thay pin ra ngay. Việc tháo bỏ pin đã qua sử dụng phải phù hợp với luật lệ/quy định của một quốc gia.

**Đèn Báo Bất Vít**

Khi lực xoắn chỉnh đặt trước đã đạt đến, khớp tương tác ngắt phản ứng. Đèn LED **9** sáng lên màu xanh lá.

Nếu như lực xoắn chỉnh đặt trước đã không đạt, đèn LED **9** sáng đỏ lên và phát ra âm thanh báo hiệu. Sự gia công bắt vít phải được thực hiện lại lần nữa.

Bảo Vệ Chống Lập Lại

Khi khớp tương tác ngắt phản ứng lại một công đoạn bắt vít, động cơ ngắt mạch. Việc hoạt động trở lại chỉ có thể diễn ra sau 0,7 giây sau. Nhờ cách này, ta có thể tránh được việc vô tình siết lại một vít đã được bắt vào rồi.

Điều Chỉnh Đầu Truyền Động Góc

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

Đầu truyền động góc **3** có thể điều chỉnh tổng cộng vào tám vị trí.

Kiểm giữ dụng cụ điện bằng chìa vặn mở miệng **6** thông qua khớp tra chia vặn **5** của đầu bích góc.

► **Không bao giờ được kẹp vỏ máy để kẹp giữ dụng cụ!**

Tháo đai ốc khóa bằng chìa vặn mở miệng **4** thông qua khớp tra chia vặn **19**. Điều chỉnh đầu truyền động góc **3** trong phạm vi 45° vào vị trí yêu cầu và siết chặt lại đai ốc khóa bằng chìa vặn mở miệng **4** thông qua khớp tra chia vặn **19**.

Giữ đầu mặt bích góc bằng chìa vặn mở miệng **6** để ngăn không cho xoay.

ANGLE 14CF | 22CF | 29CF
EXACT

Xin tuân thủ các thông tin của đầu truyền động det mà bạn đã mua hay tìm hiểu tại cửa hàng chuyên dụng.

Điều Chỉnh hay là Tháo Đầu Truyền Động Góc (xem hình J)

ANGLE 25-250 | 30-380 | 40-280 |
EXACT 50-210 | 60-170

Đầu truyền động **3** với phần lắp dụng cụ **2** có thể điều chỉnh liên tục tròn quanh 360°.

Nới lỏng đai ốc khóa **20** bằng cách tra một dụng cụ thích hợp vào lỗ trống của đai ốc khóa và vặn đai ốc khóa theo chiều của mũi tên chỉ **a** (đường ren trái).

Xoay đầu truyền động góc **3** theo chiều mũi tên **b** cho đến khi đạt được góc muốn chỉnh đặt để thao tác, nhưng khi xoay giáp một vòng 360° không được xoay tiếp tới.

Bạn hãy cố định đầu vít góc **3** tại vị trí này, tại đó bạn xoay đai ốc khóa **20** theo hướng mũi tên **c** ngược đầu vít góc. Bạn hãy siết cố định đai ốc khóa **20** bằng mô men siết căng tối đa. 50 Nm lần nữa.

Đầu truyền động góc **3** cũng có thể tháo ra hoàn toàn, vd. khi cần phải thay vòng đánh dấu **17** bằng một vòng có màu sắc khác hay điều chỉnh ánh sáng làm việc. Trước hết, điều chỉnh ánh sáng làm việc về vị trí yêu cầu (xem "Điều Chỉnh Ánh Sáng Làm Việc LED", trang 411) trước khi điều chỉnh đầu truyền động góc.

Nới lỏng đai ốc khóa **20** bằng cách tra một dụng cụ thích hợp vào lỗ trống của đai ốc khóa và vặn đai ốc khóa theo chiều của mũi tên chỉ **a** (đường ren trái).

Vặn đầu truyền động **3** theo chiều mũi tên **b** cho đến khi có thể tháo ra được.

Tháo đai ốc khóa **20** ra khỏi vỏ động cơ **33** theo chiều mũi tên **a**.

Ngay lúc này, ta có thể thay vòng đánh dấu hay điều chỉnh ánh sáng làm việc.

- Xoay đai ốc khóa **20** theo chiều mũi tên **c** trên vỏ động cơ **33** và vặn lên trên đầu vít góc trở lại theo chiều mũi tên **b**.
- Khóa đầu vặn đai ốc góc bằng cách vặn đai ốc khóa **20** theo chiều mũi tên **c**.
- Siết chặt đai ốc khóa **20** trở lại với lực siết vào khoảng 50 Nm.

Điều Chỉnh Ánh Sáng Làm Việc LED (xem hình K)

ANGLE 25-250 | 30-380 | 40-280 |
EXACT 50-210 | 60-170

Đối với các máy bắt vít công nghiệp pin này, trước hết phải tháo đầu vít góc ra, xem "Điều Chỉnh hay là Tháo Đầu Truyền Động Góc", trang 411.

Điều chỉnh ánh sáng làm việc theo cách thức sau đây.

ANGLE 2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
EXACT 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
 17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
 30 | 30-300

Tách rời vòng đánh dấu **17** bằng mũi tua vít mỏng đẹp, bằng dao, hay một vật dụng tương tự. Dùng kẽm dùng cho vòng hãm, đẩy vòng hãm **34** về phía sau lên trên vỏ máy.

Hai phần nửa của nơi gắn đèn LED **16**, nơi chụp giữ đèn ánh sáng làm việc LED **18**, ngay lúc này có thể điều chỉnh về bất cứ vị trí yêu cầu nào. Hãy lưu ý không được làm hư hỏng dây dẫn điện của đèn ánh sáng làm việc LED **35** và đẩy vào trong hốc trống được thiết kế dành cho đèn trong vỏ máy mà không để bị chênh. Bao chụp đèn ánh sáng làm việc LED **18** trở lại bằng hai phần nửa của chụp giữ đèn LED **16**.

Đẩy vòng hãm **34** và vòng đánh dấu **17** trở về vị trí ban đầu.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản**Bảo Dưỡng Và Làm Sạch**

- ▶ **Trước khi làm bất cứ công việc gì với máy (vd. bảo dưỡng, thay dụng cụ v. v..) cũng như trong quá trình vận chuyển và cất giữ, chỉnh đặt gác chọn chiều quay về vị trí chính giữa.** Sự vô ý kích hoạt công tắc Tắt/Mở có thể dẫn đến thương tích.
- ▶ **Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.**

Khi pin không còn hoạt động được nữa, xin liên hệ một đại lý phục vụ hàng sau khi bán dụng cụ điện cầm tay do Bosch ủy nhiệm để được hướng dẫn.

Bôi Trơn Dụng Cụ Điện Cầm Tay**Dầu Nhòn:**

Mỡ đặc biệt dùng cho hộp truyền động (225 ml)
 Mã số máy 3 605 430 009
 Mỡ Molycote

Dầu nhờn mô-tơ SAE 10/SAE 20

Dùng dung môi loại nhẹ rửa sạch hộp truyền động sau 150 giờ chạy đầu tiên. Làm theo hướng dẫn cách sử dụng và thải bỏ dung môi của nhà sản xuất. Dùng dầu bôi trơn hộp truyền động của Bosch để bôi trơn hộp truyền động. Quy trình bôi trơn được thực hiện lại cho mỗi 300 giờ sau lần bảo dưỡng hộp truyền động đầu tiên.

412 | Tiếng Việt

Tra dầu vào các bộ phận chuyển động và khớp ly hợp ngắt sau 100000 lần bắt vít bằng vài giọt dầu bôi trơn mô-tơ SAE 10/SAE 20. Bôi trơn các bộ phận trượt và lăn bằng mỡ Molycote. Cùng lúc, kiểm tra xem khớp ly hợp có mòn để chắc chắn sự hoạt động trở lại và sự chính xác không bị ảnh hưởng. Sau cùng, phải điều chỉnh lại lực xoắn của khớp ly hợp.

► **Chỉ giao việc sửa chữa, bảo trì máy cho các thợ chuyên môn có năng lực.** Bằng cách này, ta có thể đảm bảo sự an toàn của dụng cụ điện vẫn được giữ nguyên.

Mọi trung tâm phục vụ khách hàng Bosch có thể thực hiện công việc này một cách đáng tin và nhanh chóng.

Tuân thủ mọi qui định có thể thực hiện được cho môi trường khi thải bỏ mỡ và dung môi đã qua sử dụng.

Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng

Robert Bosch GmbH chịu trách nhiệm về việc phân phối sản phẩm đúng theo hợp đồng mua bán trong khuôn khổ qui định của luật pháp/qui định riêng của một quốc gia. Mọi yêu cầu liên quan đến dụng cụ, xin vui lòng liên hệ với địa điểm sau đây:

Fax: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng, xin vui lòng luôn viết đủ 10 con số đã được ghi trên nhãn máy.

Thải bỏ

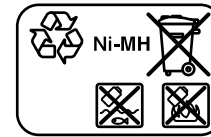
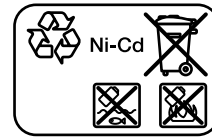
Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.



Không được vứt bỏ dụng cụ điện cầm tay vào chung với rác sinh hoạt!
Căn cứ theo qui định của European Guideline 2012/19/EU đối với rác thải điện và rác thiết bị điện tử và sự thực thi quyền lợi quốc gia, các dụng cụ

điện cầm tay không còn được sử dụng nữa phải được thu gom riêng biệt và thải bỏ phù hợp với môi trường sinh thái.

Pin lốc/pin:



Ni-Cd: Nickel cadmium

Cảnh báo: Các pin lốc chứa chất cadmium, một chất có độc tính cao của kim loại nặng.

Ni-MH: Nickel metal hydride

Không được vứt bỏ pin lốc/pin rời vào chung với rác sinh hoạt hoặc vứt vào lửa hay nước. Pin lốc/pin rời, nếu có thể, nên xả hết điện, gom lại một chỗ, để tái chế hay thải bỏ theo hướng thân thiện với môi trường.

Chỉ dành cho các nước EC:

Pin lốc/Pin chiếc bị hỏng hay không sử dụng được nữa phải được tái chế theo chính sách chung 2006/66/EC.

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.

زيت الأجزاء المتحركة بقارئة الإطفاء بعد كل 100 000 عملية ربط لوالب بواسطة عدة قطرات من زيت الممركات SAE 10/SAE 20. شحم الأجزاء المنزلقة والدوارة بواسطة شحم الموليكيوت. تفحص القارئة في هذه المناسبة على دلائل الاستهلاك، لكي تضمن عدم الحد من الدقة وقدرتها على التكرار. ينبغي إعادة ضبط عزم دوران القارئة بعد ذلك.

◀ **اسمع فقط للعمال المتخصصين بإجراء أعمال الصيانة وتصليح الخلل.** يؤمن ذلك المحافظة على أمان العدة الكهربائية.

ينفذ مركز خدمة زبائن وكالة بوش هذه الأعمال بشكل سريع وموثوق.

تخلص من مواد التشحيم والتنظيف بطريقة منصفة بالبيئة. تقيد بالأحكام القانونية.

خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

تضمن شركة روبرت بوش المحدودة تسليم هذا المنتج مطابقة للعقد في إطار الأحكام القانونية/الخاصة بالبلد. في حال الشكوى بصدد المنتج، يرجى التوجه إلى الجهة التالية:

فاكس: +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

يرجى ذكر رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لائحة طراز العدة الكهربائية بشكل ضروري عند الاستشارة وعند إرسال طلبيات قطع الغيار.

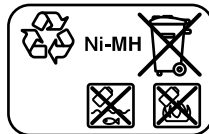
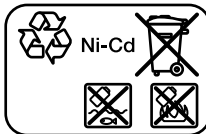
التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي التخلص من العدد الكهربائية والتوابع والغلاف بطريقة منصفة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

فمضب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU بصدد الأجهزة الكهربائية والالكترونية القديمة وتطبيقه ضمن القانون المحلي، ينبغي جمع وفصل العدد الكهربائية التي لم تعد صالحة للاستعمال والتخلص منها لمركز يقوم بإعادة استعمالها بطريقة منصفة بالبيئة.



المراكم/البطاريات:



Ni-Cd: النيكل كاديوم

انتبه: تحتوي هذه المراكم على النيكل كاديوم، وهو معدن ثقيل شديد السمية.

Ni-MH: نيكل هيدريد معدني

لا ترم المراكم/البطاريات في النفايات المنزلية أو في النار أو في الماء. ينبغي تفريغ المراكم/البطاريات إن أمكن ذلك وجمعها لإعادة تصنيعها أو للتخلص منها بطريقة منصفة بالبيئة.

لدول الاتحاد الأوروبي فقط:

حسب التوجيه 2006/66/EC يجب أن يتم إعادة تصنيع المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة.

تحتفظ بحق إدخال التعديلات.

تغيير ضبط ضوء العمل - صمام باعث للضوء (تراجع الصورة K)

ANGLE EXACT | 25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170

ينبغي نزع رأس ربط اللوالب الزاوي أو لأمبفكات اللوالب الصناعية الزاوية بالمركم هذه، يراجع "تغيير ضبط وفك رأس ربط اللوالب الزاوي"، الصفحة 414. ثم غير ضبط ضوء العمل بالطريقة المذكورة لاحقاً.

ANGLE EXACT | 2 | 3 | 6 | 7 | 7900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 | 17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF | 30 | 30-300

انزع الحلقة الدليلية 17 برفعها بواسطة نصلة مفك براغي رفيق أو بملوق أو بشيء مشابه. ادفع الطوق الزنبركي 34 بواسطة كمامشة أطواق زنبركية إلى الخلف على غلاف الهيكل. يجوز الآن تركيز نصفي الغلاف الاثنتين لحامل الصمام الباعث للضوء 16 اللذين يطبقا على ضوء العمل - الصمام الباعث للضوء 18 في كل مركز مرغوب. انتبه إلى عدم إتلاف الكابل الكهربائي على ضوء العمل وادفعه دون ثنيه إلى داخل المجيرة الفارغة 35 المخصصة له في غلاف الهيكل. أعد تطويق ضوء العمل 18 بواسطة نصفي الغلاف الاثنتين لحامل الضوء - الصمام الباعث للضوء 16. أعد كبس الطوق الزنبركي 34 والحلقة الدليلية 17 إلى المركز البدائي.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

◀ **ركز مفتاح تحويل اتجاه الدوران على الوضع المتوسط قبل إجراء أي تعديل بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..)** وأيضاً عند نقلها أو خزنها. يتشكل خطر الإصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

◀ **حافظ دائماً على نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية للعمال بشكل جيد وأمن.**

يرجى التوجه إلى مركز خدمة زبائن وكالة بوش للعدد الكهربائية، إن لم يعد المركم صالحاً للعمل.

تشحيم العدة الكهربائية

مادة التشحيم:

شحم تروس خاص (225 ميليلتر)

رقم الصنف 3 605 430 009

شحم موليكيوت

زيت الممركات 20/SAE 10/SAE



نظف صندوق التروس للمرة الأولى بعد 150 ساعة تشغيل تقريباً بواسطة مادة محلة خفيفة. تقيد بتعليمات منتج المادة المحلة بصدد كيفية الاستعمال والتخلص من النفايات. شحم صندوق التروس بعد ذلك بواسطة شحم بوش الخاص بالتروس. كرر عملية التنظيف بعد كل 300 ساعة تشغيل ابتداءً من عملية التنظيف الأولى.

حل الصامولة الاسطوانية بواسطة مفتاح الربط المفتوح الفك 4 من قبل سطح تركيز المفتاح 19. غير ضبط رأس ربط اللوالب الزاوي 3 بمقدار 45° في كل مرة إلى أن تصل إلى الوضع المرغوب وأعد إحكام شد الصامولة الاسطوانية بواسطة مفتاح الربط المفتوح الفك 4 من قبل سطح تركيز المفتاح 19.

شكل قوة معاكسة من خلال تثبيت مفتاح الربط المفتوح الفك 6 أثناء ذلك على شفة الرأس الزاوي.

14CF | 22CF | 29CF ANGLE EXACT

تراجعى المعلومات المرفقة بتجهيزة الخرج المفلطحة التي تم شراؤها بشكل إضافي أو يستشار التاجر المخصص.

تغيير ضبط وفك رأس ربط اللوالب الزاوي (تراجع الصورة ل)

25-250 | 30-380 | 40-280 | ANGLE EXACT 50-210 | 60-170

يمكن ضبط رأس ربط اللوالب الزاوي 3 مع حاضن العدة 2 بمقدار 360° دون تدريج.

حل صامولة الزنق 20 من خلال غرز عدة ملائمة في فجوة صامولة الزنق وقتلها باتجاه السهم a (أسنان لولب يسارية).
افتل رأس ربط اللوالب الزاوي 3 باتجاه السهم b إلى حد التوصل إلى زاوية العمل المرغوبة، ولكن لحد أقصاه مرة واحدة بمقدار 360°.

قم بتثبيت رأس ربط اللولب الزاوي 3 في هذا الوضع، من خلال إدارة صامولة الزنق 20 في اتجاه السهم c عكس اتجاه رأس ربط اللولب الزاوي. أحكم ربط صامولة الزنق 20 مرة أخرى بعزم ربط لا يزيد عن 50 نيوتن متر.

يمكن أيضا فك رأس ربط اللوالب الزاوي 3 بشكل كامل، إن رغبت باستبدال الحلقة الدليلية 17 بحلقة دليلية مختلفة اللون أو إن أردت أن تضبط ضوء العمل. اضبط ضوء العمل أولا بالوضع المرغوب (يراجع "تغيير ضبط ضوء العمل - صمام باعث للضوء"، الصفحة 413) قبل أن تضبط رأس ربط اللوالب الزاوي.

حل صامولة الزنق 20 من خلال غرز عدة ملائمة في فجوة صامولة الزنق وقتلها باتجاه السهم a (أسنان لولب يسارية).
افتل رأس ربط اللوالب الزاوي 3 باتجاه السهم b إلى الحد الذي يسمح بفكه.

افتل صامولة الزنق 20 باتجاه السهم a عن هيكل المحرك 33.

يمكنك الآن أن تستبدل الحلقة الدليلية أو أن تضبط ضوء العمل.

- افتل صامولة الزنق 20 باتجاه السهم c على هيكل المحرك 33 وأعد تركيب رأس ربط اللوالب الزاوي بفتله بعكس اتجاه السهم b.
- ثبت رأس ربط اللوالب الزاوي من خلال فتل صامولة الزنق 20 باتجاه السهم c.
- أعد إحكام شد صامولة الزنق 20 بعزم زنق يبلغ 50 نيوتن متر تقريبا.

عزم الدوران بهذا المجال. إن غرض الحلقات الدليلية المختلفة اللون فقط هو مساعدة موظفي التركيب، لكي يعرفوا بشكل سريع عزم الدوران الذي تم ضبطه بالعدة الكهربائية.

انزع الحلقة الدليلية 17 برفعها بواسطة نصلة مفك براغي رقيق أو بملوق أو بشيء مشابه.

استخدم العدة الكهربائية دائما بالاتصال مع حلقة دليلية، لتضمن وقاية الهيكل من الأعيرة ومن الانساج.

المؤشر المضيء

مؤشر حالة شحن المرمك

إن توجب شحن المرمك 11 فإن المؤشر المضيء 10 يخفق باللون الأخضر وتنطلق إشارة صوتية. يمكن عندئذ إجراء 6-8 عمليات ربط فقط.



إن كان المؤشر المضيء ينير باللون الأحمر فإن القدرة لم تعد كافية لإجراء عملية ربط لولب جديدة أو أنه تم فرط تحميل العدة الكهربائية. لم يعد بالإمكان تشغيل العدة الكهربائية. يبقى إقفال التشغيل قيد العمل إلى أن يتم سحب المرمك عن العدة الكهربائية وتلقيم مرمك مشحون. إن كنت تشتغل مستخدما وصلة جهد مهابطة، فإن المؤشر المضيء الأحمر 10 يشير إلى فرط التحميل.

إن كان المؤشر المضيء 10 يخفق باللون الأحمر، فقد تم فرط إحماء وانطفا. انظف العدة الكهربائية. انتظر إلى أن يتوقف الضوء عن الخفقان بعد فترة وجيزة بشكل الي، قبل أن تشغل العدة الكهربائية مرة أخرى.

تدل فترة تشغيل للعدة الكهربائية تزداد قصرا بشكل واضح بعد كل عملية شحن إلى وجوب استبدال المرمك قريبا. تخلف من المراكم المستهلكة طبقا للأحكام القانونية الخاصة بالبدل.

مؤشر الربط



يتم تحمير قارن الإطفاء عند التوصل إلى عزم الدوران الذي تم ضبطه سابقا. ينير المؤشر المضيء 9 باللون الأخضر.

إن لم يتم التوصل إلى عزم الدوران الذي تم ضبطه سابقا، فإن المؤشر المضيء 9 ينير باللون الأحمر ويتم إطلاق إشارة صوتية. يجب إجراء عملية ربط اللولب مرة أخرى.

واقية التكرار

ينطفئ المحرك إن تم تحمير قارن الإطفاء عند تنفيذ عملية ربط لولب. لا يمكن إعادة التشغيل إلا بعد فترة استراحة قدرها 0,7 ثانية. تتجنب بذلك إعادة شد اللوالب التي سبق وتم إحكام شددها سهوا.

تغيير ضبط رأس ربط اللوالب الزاوي

2 | 3 | 6 | 7 | 7900 | 8 | ANGLE EXACT 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 25-200 | 30 | 30-300

يمكنك ان تغير ضبط رأس ربط اللوالب الزاوي 3 إجماليا بثمانية أوضاع مختلفة.

أحكم القبض على العدة الكهربائية بتركيز مفتاح ربط اللوالب المفتوح الفك 6 على سطح تركيز المفتاح 5 بشفة الرأس الزاوي.

◀ لا تثبت الجهاز أبدا بشده عن طريق غلاف الهيكل!

التشغيل



ارتد عتاد الوقاية الشخصي ودائماً نظارات واقية. إن ارتداء عتاد الوقاية الشخصي كقفاز الوقاية من الغبار وأحذية أمان واقية من الانزلاق وخوذة واقية أو واقية أذنين، حسب نوع وطريقة تشغيل العدة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابات.

بدء التشغيل

عندما تريد أن تقوم بتشغيل العدة الكهربائية ينبغي أولاً أن تضبط اتجاه الدوران بواسطة مفتاح تحويل اتجاه الدوران **14**: تشغل العدة الكهربائية فقط، إن لم يتم تركيز مفتاح تحويل اتجاه الدوران **14** على المركز المتوسط (إفقال التشغيل).

ضبط اتجاه الدوران (تراجع الصورة F)

دوران يميني: لربط اللوالب يضبط مفتاح تحويل اتجاه الدوران **14** إلى اليسار حتى التصادم.

دوران يساري: لحل أو فك اللوالب يضبط مفتاح تحويل اتجاه الدوران **14** إلى اليمين إلى حد التصادم.

◀ **غير وضع مفتاح تحويل اتجاه الدوران 14 فقط عندما تكون العدة الكهربائية متوقفة عن الحركة.**

تشغيل المؤشر المضيء - ضوء العمل

يسمح ضوء العمل **18** بإتارة مكان ربط اللوالب عندما تكون ظروف الإضاءة غير ملائمة. يتم تشغيل ضوء العمل **18** من خلال الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء **13**. عندما تزيد الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء يتم تشغيل العدة الكهربائية ويستمر ضوء العمل بالإضاءة.

◀ **لا توجه نظرك مباشرة إلى ضوء العمل، فقد يبهير بصرك.**

التشغيل والإطفاء

تتماز مفكات اللوالب بـ **قارنة إطفاء** متعلقة بعزم الدوران، والتي من الجائز ضبطها ضمن المجال المذكور. وتطلق عند التوصل إلى عزم الدوران الذي سبق وتم ضبطه.



ملاحظة: عند استخدام مفك اللوالب بالاتصال مع وصلة جهد مهينة، ينبغي أن تشغل المنظم الثابت الفولطية أولاً.

من أجل تشغيل العدة الكهربائية يضبط مفتاح التشغيل والإطفاء **13** إلى حد التصادم.

تطفأ العدة الكهربائية من تلقاء نفسها بشكل آلي فور التوصل إلى عزم الدوران الذي تم ضبطه.

◀ **إن ترك مفتاح التشغيل والإطفاء قبل أوانه 13 فلن يتم التوصل إلى عزم الدوران الذي سبق وتم ضبطه.**

شغل العدة الكهربائية فقط عندما تستخدمها، من أجل توفير الطاقة.

ملاحظات تشغيل

◀ **ركز مفتاح تحويل اتجاه الدوران على الوضع المتوسط قبل إجراء أي تعديل بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلغ..)** وأيضاً عند نقلها أو خزنها.

يتشكل خطر الإصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

◀ **ركز العدة الكهربائية على اللولب/الصامولة فقط عندما تكون مطفأة.** إن عدد الشغل الدوارة قد تنزلق.

ضبط عزم الدوران (راجع الصور I-G)

يتعلق عزم الدوران بشدة النابض الأولية بـ **قارنة الإطفاء**. تطلق قارنة الإطفاء بالدوران اليمين وأيضاً بالدوران اليساري عند التوصل إلى عزم الدوران الذي سبق وتم ضبطه.

استخدم فقط عدد الضبط المرفقة **30** لضبط عزم دوران معين.

ادفع المزلاق **7** على العدة الكهربائية إلى الخلف تماماً.

2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | ANGLE EXACT
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

اغرز مفتاح الربط المسدس المواف **31** في عدة الشغل **1** وافقله ببطء.

وعندما ترى في فتحة الهيكل فجوة صغيرة (قرص ضبط **32**) بالمقارنة، تغرز عدة الضبط **30** في هذه الفجوة وتقلتها.

14CF | 22CF | 29CF ANGLE EXACT

تراجع المعلومات المرفقة بتجهيزه الخرج المفلطحة التي تم شرائها بشكل إضافي أو بمستشار التاجر المختص.

25-250 | 30-380 | 40-280 | ANGLE EXACT
50-210 | 60-170

استخدم مفتاح ربط مفتوح الفك لفتل حاضن العدة **2** بتمهل.

وعندما ترى في فتحة الهيكل فجوة صغيرة (قرص ضبط **32**) بالمقارنة، تغرز عدة الضبط **30** في هذه الفجوة وتقلتها.

الفتل باتجاه حركة عقارب الساعة يؤدي إلى عزم دوران أعلى، الفتل بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة يؤدي إلى عزم دوران أدنى.

انزع عدة الضبط **30**. أعد دفع المزلاق **7** إلى الأمام، لوقاية القارنة من الاتساخ.

ملاحظة: يتعلق الضبط المطلوب بنوع عملية ربط اللوالب ويفضل استنتاجها بالتجربة العملية. تفحص وصلة الربط التجريبية بواسطة مفتاح قياس عزم الدوران.

◀ **اضبط عزم الدوران ضمن مجال الأداء المذكور فقط، وإلا فلن تطلق قارنة الإطفاء.**

تعليم ضبط عزم الدوران

25-250 | 30-380 | 40-280 | ANGLE EXACT
50-210 | 60-170

ينبغي نزع رأس ربط اللوالب الزاوي أولاً بمفكات اللوالب الصناعية الزاوية بالمركم هذه، يراجع "تغيير ضبط وفك رأس ربط اللوالب الزاوي"، الصفحة 414.

يمكنك الآن أن تقوم بتعليم عزم الدوران بالطريقة الموصوفة لاحقاً.

2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | ANGLE EXACT
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300

من أجل تعليم عزم دوران تم ضبطها بشكل معين يمكنك أن تستبدل الحلقة الدليلية **17** بحلقة دليلية أخرى مختلفة اللون.

إن استخدمت مثلاً عدد كهربائية مختلفة من طراز EXACT بعزم دوران يبلغ 4,5 نيوتن متر، يمكنك أن تركيب حلقات دليلية حمراء اللون لتعليم عزم الدوران. إن استخدمت عدد كهربائية أخرى من طراز EXACT بعزم دوران تم ضبطه على 7,5 نيوتن متر، يمكنك أن تركيب حلقة دليلية أخرى بلون مختلف (أسود، أزرق، أخضر أو أصفر) من أجل تعليم

استبدال العدد برأس ربط اللوالب المربع المقطع

◀ انتبه عند تركيب عدة الشغل إلى ارتكاز عدة الشغل على حاضن العدة بإحكام. إن لم يتم ربط عدة الشغل بحاضن العدة بإحكام، فقد تعود وتتمل عنه ولن يعد بالإمكان التحكم بها.

ANGLE EXACT
2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

يتوفر لمفكات اللوالب الصناعية الزاوية بالمركم هذه رأس ربط لوالب زاوي بمقطع رباعي الحواف 1/4 بوصة (رقم الصنف 617 453 607 0) وأيضاً رأس ربط لوالب زاوي بمقطع رباعي الحواف 3/8 بوصة (رقم الصنف 620 453 607 0).

ANGLE EXACT
7-900 | 10-650 | 14-420 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

يتوفر لمفكات اللوالب الصناعية الزاوية بالمركم رأس ربط لوالب زاوي بمقطع رباعي الحواف 3/8 بوصة (رقم الصنف 618 451 607 0).

ANGLE EXACT
25-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

يتم توريد مفكات اللوالب الصناعية الزاوية بالمركم هذه مع رأس ربط لوالب زاوي بمقطع رباعي الحواف 3/8 بوصة.

تركيب عدة الشغل

اضغط المسامير على القضيب الرباعي الحواف بحاضن العدة 2، بالاستعانة بمفك براغي صغير مثلاً، إلى الداخل وادفع عدة الشغل 1 على القضيب الرباعي الحواف. انتبه إلى تعاشق المسامير بالفجوة الموجودة بعدة الشغل.

فك عدة الشغل

اضغط المسامير بالفجوة الموجودة بعدة الشغل 1 إلى الداخل، واسحب عدة الشغل عن حاضن العدة 2.

استبدال العدد برأس ربط اللوالب السداسي المقطع (تراجع الصورة E)

◀ انتبه عند تركيب عدة الشغل إلى ارتكاز عدة الشغل على حاضن العدة بإحكام. إن لم يتم ربط عدة الشغل بحاضن العدة بإحكام، فقد تعود وتتمل عنه ولن يعد بالإمكان التحكم بها.

ANGLE EXACT
2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15

يتوفر لمفكات اللوالب الصناعية الزاوية بالمركم هذه رأس ربط لوالب زاوي بمقطع سداسي الحواف 1/4 بوصة (رقم الصنف 618 453 607 0).

تركيب عدة الشغل

اغرز عدة الشغل 1 في حاضن العدة 2 السداسي الحواف داخلياً إلى أن تشعر بتعاشقه.

فك عدة الشغل

اسحب عدة الشغل 1 عن حاضن العدة 2 واستعن بكماشة عند الضرورة.

اضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران 14 إلى المركز المتوسط. يثبت ذلك مفتاح التشغيل والإطفاء 13 في المركز "إطفاء"، مما يمنع تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود. ادفع بعد ذلك هيكل الوصلة المهائية 28 إلى داخل مقبض العدة الكهربائية. انتبه إلى تليم هيكل الوصلة بالوضع الصحيح وإلى تعاشق أزرار فك الإقفال 12 بمقبض العدة الكهربائية بشكل محسوس.

لقم بعد ذلك قابس الوصل 26 التابع لوصلة الجهد المهائية الملائمة لعدتك الكهربائية في مقبس الوصل 25. ثبت قابس الوصل 26 بإحكام في مقبس الوصل 25 من خلال شد اللولبين 27 بقوة اليد بإحكام.

لنزع وصلة الجهد المهائية، يدل اللولبين 27 بقابس الوصل 26 بالمنظم ثابت الفولطية المطمأ ويسحب قابس الوصل من مقبس الوصل 25.

اضغط بعد ذلك على زري فك الإقفال 12 من الجانبين واسحب هيكل الوصلة المهائية 28 عن مقبض العدة الكهربائية.

ANGLE EXACT
7-900 | 10-650 | 14-420 |
25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380
40-280 | 50-210 | 60-170

لا يمكن تشغيل مفكات البراغي الصناعية هذه المزودة بمركم مع المنظم الثابت الفولطية.

تغيير العدة بلقمة ربط لوالب مع ظرف

سريع التغيير (تراجع الصورة D)

◀ انتبه عند تركيب عدة الشغل إلى ارتكاز عدة الشغل على حاضن العدة بإحكام. إن لم يتم ربط عدة الشغل بحاضن العدة بإحكام، فقد تعود وتتمل عنه ولن يعد بالإمكان التحكم بها.

ANGLE EXACT
2 | 3 | 6 | 7-900

يتوفر لمفكات اللوالب الصناعية الزاوية بالمركم هذه رأس ربط لوالب مستقيم مع ظرف استبدال سريع 1/4 بوصة (رقم الصنف 631 453 607 0).

ANGLE EXACT
2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15

يتوفر لمفكات اللوالب الصناعية الزاوية بالمركم هذه رأس ربط لوالب زاوي مع ظرف استبدال سريع 1/4 بوصة (رقم الصنف 630 452 607 0).

تركيب عدة الشغل

اسحب ظرف التغيير السريع 29 إلى الأمام. لقم عدة الشغل 1 في حاضن العدة 2 واطلق ظرف التغيير السريع بعد ذلك.

استخدم فقط عدد الشغل التي تمتاز بنهاية التليم الملائمة (1/4 بوصة - سداسية الحواف).

لا تحاول أن تلقم لقم ثقب في ظرف التغيير السريع هذا. إن مفكات اللوالب الصناعية الزاوية بالمركم المزودة بقارئة إطفاء غير صالحة للتثقب. قد تطفأ القارئة بشكل آلي ودون تحذير. إن تابعت التثقب بعد انطفاء القارئة، قد تفلت العدة الكهربائية عن قبضتك إلى أن تنطلق قارئة الإطفاء مرة أخرى.

فك عدة الشغل

اسحب ظرف التغيير السريع 29 إلى الأمام. انزع عدة الشغل 1 عن حاضن العدة 2 واطلق ظرف التغيير السريع بعد ذلك.

الأخطاء - الأسباب وإجراءات المساعدة

السبب	الإجراءات
المؤشرات المضيئة لا تضيء	
قابس الشبكة الكهربائية بجهاز الشحن غير موصول بشكل (سليم)	اغرز قابس الشبكة الكهربائية بالمقبس بشكل (كامل)
تلف بالمقبس، كابل الشبكة الكهربائية أو جهاز الشحن	تفحص جهد الشبكة الكهربائية، اطلب من مركز خدمة زبائن وكالة عدد بوش الكهربائية بتفحص جهاز الشحن عند الضرورة
عملية الشحن غير ممكنة	
درجة حرارة المرمك لا تقع ضمن المجال المسموح	إرجاع درجة حرارة المرمك عن طريق تدفئته أو تبريده إلى مجال درجة الحرارة المسموح بين (32°F) 0°C و (113°F) 45°C
ملاسمات المرمك متسخة	نظف ملاسمات المرمك من خلال تلقيمه ونزعه عدة مرات مثلاً، استبدل المرمك عند الضرورة
المرمك تالف	استبدل المرمك
لم يتم تلقيم المرمك بشكل (صحيح)	اغرز المرمك في حجيرة الشحن بشكل (كامل)

المنظم ثابت الفلطية (تراجع الصورة B)

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | ANGLE EXACT
22CF | 23 | 29CF | 30

ملاحظة: يمكن تشغيل مفكات اللوالب الصناعية الزاوية المزودة بمرمك مع المنظم الثابت الفلطية أيضا عوضا عن التشغيل بالمرمك. قد يختلف قابس الشبكة الكهربائية الموجود في الرسم عن القابس بعدتك الكهربائية.

انتبه إلى ملائمة المنظم الثابت الفلطية للشبكة الكهربائية الخاصة بالبلد.

إضافة إلى المنظم الثابت الفلطية 4EXACT وكابل الشبكة الكهربائية الملائم، فإنك بحاجة إلى وصلة جهد مهائية تماز بنفس الجهد الاسمي الذي يمتاز به مفك اللوالب.

يجب أن يتطابق جهد المنظم الثابت الفلطية (المؤشر المضيء) مع جهد مفك اللوالب. يصلح المنظم الثابت الفلطية فقط للاستخدام مع مفكات اللوالب الصناعية بوش بالمرمك من طراز EXACT و ANGLE EXACT و BT-EXACT بجهد يتراوح بين 9,6 فولت و 14,4 فولت، وإلا فقد يتشكل خطر نشوب الحرائق والانفجارات.

7-900 | 10-650 | 14-420 | ANGLE EXACT
30-380 | 30-300 | 25-250 | 25-200
40-280 | 50-210 | 60-170

لا يمكن تشغيل مفكات البراغي الصناعية هذه المزودة بمرمك مع المنظم الثابت الفولطية.

الوصل بامداد الطاقة

ملاحظة: يرجى مراعاة بأنه لم يتم تلقيم لا مرمك ولا وصلة جهد مهائية بالعدة الكهربائية عند التوريد.

❖ لا تحتفظ بالمرمك في داخل الجهاز المزود بالمرمك أبدا. تزيد فترة صلاحية المرامك ويسهل شحنها عندما يتم الاحتفاظ بها بشكل منفرد. لا تنسى أن تشحن المرمك بشكل كامل قبل استعماله بعد حفظه لفترة طويلة.

شحن المرمك

اشحن المرمك قبل تلقيمه بالعدة الكهربائية بجهاز شحن ملائم لذلك. تراجع كراسة استعمال جهاز الشحن وتعليمات الكراسة هذه بصدد وصف عملية الشحن بدقة (انظر "عملية الشحن"، الصفحة 418).

إن المرمك مجهز بمراقب الحرارة NTC والذي يسمع بالشحن فقط ضمن مجال حراري يقع بين (32°F) 0°C و (+113°F) 45°C، مما يؤمن فترة صلاحية طويلة للمرمك. يجوز إعادة شحن المرمك إلى ما يقارب 3000 مرة عند الاستعمال بشكل سليم.

لا ينجز مرمك جديد أو مرمك لم يستعمل لفترة طويلة أداءه الكامل إلا بعد 5 دورات شحن وتفريغ تقريبا. ينبغي أن يتم إعادة شحن المرمك فقط عندما يضيء المؤشر المضيء "حالة شحن المرمك" بالعدة الكهربائية باللون الأحمر.

تلقيم ونزع المرمك

اضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران 14 إلى المركز المتوسط. يثبت ذلك مفتاح التشغيل والإطفاء 13 في المركز "إطفاء"، مما يمنع تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود. ادفع المرمك المشحون 11 إلى داخل مقبض العدة الكهربائية.

انتبه إلى تلقيم المرمك بالوضع الصحيح وإلى تعاشق أزرار فك الإقفال 12 بمقبض العدة الكهربائية بشكل محسوس.

❖ لا تسعمل العنف عند تركيب/نزع المرمك. لقد صممت المرامك المزودة بملامس غرز APT (Akku Pack Top) بحيث يجوز تلقيمها في العدة الكهربائية أو جهاز الشحن بالوضع الصحيح فقط.

لنزع المرمك 11 يضغط على أزرار فك الإقفال 12 من الجانبين ويسحب المرمك نحو الأسفل إلى خارج المقبض.

تلقيم ونزع وصلة الجهد المهائية (تراجع الصورة C)
2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | ANGLE EXACT
22CF | 23 | 29CF | 30

ينبغي اختيار وصلة الجهد المهائية الملائمة للجهد الاسمي بعدتك الكهربائية.

يمكن التمييز بين وصلات الجهد المهائية حسب جهدها عن طريق لون هيكل قابس الوصل D-Sub 26. إن هيكل قابس الوصل D-Sub لهجه 9,6 فولت لونه أزرق فاتح، ولهجه 14,4 فولت لونه أسود.

❖ يجوز تركيب أو فك هيكل الوصلة المهائية 28 بمفك اللوالب الصناعي بمرمك فقط عندما يكون المنظم الثابت الفلطية مطفاً أو عندما يكون قابس الوصل مفضولا عن المنظم الثابت الفلطية.

التركيب

نطاق التوريد

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30 ANGLE EXACT

يتم توريد مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم هذه دون عدد الشغل، رأس ربط اللوالب الزاوي، رأس ربط اللوالب المستقيم، طقم المراكم، الشاحن، المنظم ثابت الفلظية أو وصلة الجهد المهائية. يجوز استخدام وصلة الجهد المهائية فقط لوصول مفكات اللوالب الصناعية الزاوية بوش المزودة بمركم بالمنظم ثابت الفلظية 4EXACT.

14CF | 22CF | 29CF ANGLE EXACT

يتم توريد مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم هذه دون عدد الشغل، تجهيزة خرج مفلطحة، شفة وسطية، طقم المراكم، الشاحن، المنظم ثابت الفلظية أو وصلة الجهد المهائية.

يجوز استخدام وصلة الجهد المهائية فقط لوصول مفكات اللوالب الصناعية الزاوية بوش المزودة بمركم بالمنظم ثابت الفلظية 4EXACT.

7-900 | 10-650 | 14-420 | ANGLE EXACT

25-200 | 30-300

يتم توريد مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم هذه دون عدد الشغل، رأس ربط اللوالب الزاوية، رأس ربط اللوالب المستقيمة، طقم المراكم والشاحن. لا تصلح العدد الكهربائية هذه للتشغيل مع المنظم الثابت الفلظية.

25-250 | 30-380 | 40-280 | ANGLE EXACT

50-210 | 60-170

يتم توريد مفكات اللوالب الصناعية الزاوية العاملة بمركم هذه مع رأس ربط اللوالب الزاوية دون عدد الشغل، طقم المراكم والشاحن. لا تصلح العدد الكهربائية هذه للتشغيل مع المنظم الثابت الفلظية.

أجواء التشغيل والتخزين

تصلح العدة الكهربائية للتشغيل في أماكن الشغل المغلقة فقط.

للعمل بشكل سليم ينبغي أن تبلغ درجة الحرارة المحيطية المسموحة بين -5°C و $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F و 122°F) مع رطوبة جوية نسبية مسموحة بين 20% و 95%، خالية من الندى.

ينبغي أن يحفظ المركم بدرجة حرارة تقع بين 0°C (32°F) و 45°C (113°F) لتجنب إتلاف خلايا المركم.

تركيب رأس ربط اللوالب الزاوي

2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | ANGLE EXACT

10-650 | 14-420 | 15 | 17 |

23 | 30

ينبغي تركيب رأس ربط اللوالب الزاوي الملائم أولاً (براجع "رأس ربط اللوالب الزاوي"، الصفحة 419) بمفكات اللوالب الصناعية الزاوية المزودة بمركم هذه.

تأكد من تركيز مفتاح تغيير اتجاه الدوران على الوضع المتوسط (إيقاف التشغيل) أو من أنه قد تم نزع المركم عن العدة الكهربائية، قبل أن تركيب أو تغيير ضبط أو تفك رأس ربط اللوالب.

أحكام القبض على العدة الكهربائية بتركيز مفتاح ربط اللوالب المفتوح الفك 6 على سطح تركيز المفتاح 5 بشفة الرأس الزاوي.

◀ لا تثبت الجهاز أبداً بشده عن طريق غلاف الهيكل!

ركز رأس ربط اللوالب الزاوي 3 بالوضع المرغوب على الشفة وأحكام ربط الصامولة الاسطوانية بواسطة مفتاح الربط المفتوح الفك 4 من قبل سطح تركيز المفتاح 19. شكل قوة معاكسة من خلال تثبيت مفتاح الربط المفتوح الفك 6 أثناء ذلك على شفة الرأس الزاوي.

14CF | 22CF | 29CF ANGLE EXACT

ينبغي تركيب تجهيزة الخرج المفلطحة الملائمة بمفكات اللوالب الصناعية الزاوية المزودة بمركم هذه. تتوفر تجهيزات خرج مفلطحة مختلفة في السوق. يمكنك أن تستشير التاجر المتخصص بصدد تجهيزة الخرج المفلطحة الملائمة.

◀ تقيد بتعليمات تركيب تجهيزة الخرج المفلطحة.

25-200 | 30-300 ANGLE EXACT

لا يمكن تشغيل مفكات اللوالب الصناعية العاملة بمركم هذه إلا مع رأس ربط اللوالب الزاوية 618 451 607 0.

تجهيزة التعليق

يمكنك أن تثبت العدة الكهربائية على تجهيزة تعليق بواسطة سناد التعليق القوسي 8.

ركب سناد التعليق القوسي 8 على العدة الكهربائية اتركه ليتعاشق بالشقوق 15.

◀ تفحص حالة سناد التعليق القوسي والكلابات في

تجهيزة التعليق بشكل منتظم.

عملية الشحن

ملاحظة: لا يتضمن إطار التوريد أجهزة الشحن والمراكم. قد يختلف قابس الشبكة الكهربائية الموجود في الرسم عن القابس بعدتك الكهربائية.

◀ راع ملائمة جهاز الشحن والمركم لشبكة التيار

الكهربائي ببلدك.

الشاحن AL 2450 DV (تراجع الصورة A)

اربط جهاز الشحن 21 بواسطة قابس الشبكة الكهربائية 22 بالإمداد بالطاقة الكهربائية واغرز المركم 11 بالوضع الصحيح في جيرة الشحن بجهاز الشحن.

◀ لا تسعمل العنف عند تركيب/نزع المركم. لقد صممت المراكم المزودة بلاماس غرز APT (Akku Pack Top) بحيث يجوز تلقيمها في العدة الكهربائية أو جهاز الشحن بالوضع الصحيح فقط.

يبدأ المؤشر المضيء الأخضر 23 بالخفق. يدل ذلك على تسرب تيار الشحن. تتوقف عملية الشحن بشكل آلي إن تم شحن المركم بشكل كامل.

عندما يتوقف المؤشر المضيء الأخضر عن الخفق، وإنما يبدأ بالإضاءة بشكل منتظم، تكون عملية الشحن قد انتهت. تطلق إشارة صوتية لمدة ثانيتين تقريبا لتدل على أنه قد تم شحن المركم بشكل كامل.

تدل إضاءة المؤشر المضيء الأحمر 24 بشكل مستمر إلى عملية شحن بتيار شحن مخفض.

عندما يخفق المؤشر المضيء الأحمر، تكون عملية الشحن غير ممكنة.

طقم مراكم نيكل كاديوم						
14,4	14,4	12,0	12,0	9,6	9,6	رقم الصنف ... 2 607 335
... 655	... 881	... 375	... 879	... 659	... 877	
12	12	10	10	8	8	عدد الفلايا
14,4	14,4	12,0	12,0	9,6	9,6	فولط جهد المرمك
2,4	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	Ah السعة
0,80	0,70	0,70	0,65	0,50	0,45	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014 كغ

طقم مراكم نيكل هيدريد معدني						
14,4	12,0	9,6				رقم الصنف ... 2 607 335
... 685	... 683	... 681				
12	10	8				عدد الفلايا
14,4	12,0	9,6			فولط	جهد المرمك
2,6	2,6	2,6			Ah	السعة
0,80	0,70	0,55			كغ	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014

رأس ربط اللوالب الزاوي						
SWF ○ 1/4"	1/4" ○	3/8" ■	3/8" ■	1/4" ■		رقم الصنف ... 0 607
... 453 630	... 453 618	... 451 618	... 453 620	... 453 617		
20	20	30	25	20	نيوتن متر	عزم الدوران الأقصى بحالة ربط لواب قاسية حسب ISO 5393
0,23	0,23	0,27	0,23	0,23	كغ	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014

رأس ربط اللوالب المستقيم						
SWF ○ 1/4"						رقم الصنف
0 607 453 631						
6			نيوتن متر			عزم الدوران الأقصى بحالة ربط لواب قاسية حسب ISO 5393
0,22			كغ			الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014

CE تصريح التوافق

إننا نصرح على مسؤوليتنا، بأن المنتج الموصوف في "البيانات الفنية" يتوافق مع المعايير أو اللوائح المعيارية التالية: EN 50581، EN 60745 حسب أحكام إرشادات 2009/125/EC (اللائحة 1194/2012)، 2011/65/EU، 2014/30/EU، 2006/42/EC.

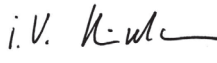
الأوراق الفنية لدى (2006/42/EC):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Senior Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS





Robert Bosch Power Tools GmbH,
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

معلومات عن الضجيج والاهتزازات

تم تحديد قيم قياسات الصوت حسب EN 60745.

يبلغ مستوى ضغط صوت الجهاز (نوع A) عادة 70 ديسيبل (نوع A). يبلغ التفاوت بالقياس $K=3$ ديسيبل. قد يتجاوز مستوى الضجيج أثناء العمل 80 ديسيبل (نوع A).

ارتد واقية سمع!

قيمة ابتعاث الاهتزازات a_h (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K حسب EN 60745: ربط اللوالب: $a_h > 2,5$ م/ثا²، $K=1,5$ م/ثا².

لقد تم قياس مستوى الاهتزازات المذكور في التعليمات هذه حسب أسلوب قياس معير ضمن EN 60745 ويمكن استخدامه لمقارنة العدد الكهربائية ببعضها البعض. كما أنه ملائم لتقدير التعرض للاهتزازات بشكل ميداني. يمثل مستوى الاهتزازات المذكور الاستخدامات الأساسية للعدة الكهربائية. بينما إن تم استعمال العدة الكهربائية لاستخدامات أخرى بملحقات متعددة أو بعدد شغل مخالفة أو صيانة غير كافية، فقد يختلف مستوى الاهتزازات. وقد يزيد ذلك التعرض للاهتزازات طوال فترة الشغل بشكل واضح.

كما ينبغي من أجل تقدير التعرض للاهتزازات بشكل دقيق، أن يتم مراعاة الأوقات التي يطفأ خلالها الجهاز أو التي يعمل بها ولكن دون تشغيله بحمل فعلا. وقد يخفف ذلك التعرض للاهتزازات بشكل واضح عبر كامل مدة العمل. حدد إجراءات أمان إضافية لوقاية المستخدم من تأثير الاهتزازات، مثلا: صيانة العدة الكهربائية وعدد الشغل، تدفئة اليدين وتنظيم مجريات العمل.

15	8	7	مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم ANGLE EXACT			
						اتجاه الدوران
1,0	1,0	1,0	كغ			الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
IP 20	IP 20	IP 20				نوع الوقاية

30	23	17	مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم ANGLE EXACT			
... 671	... 673	... 675				رقم الصنف ... 0 602 490
30/28	23/20	17/13	نيوتن متر	ISO 5393		عزم الدوران الأقصى بحالة ربط لوالب لينة/قاسية حسب
220	320	560	دقيقة ¹			عدد الدوران على الفاضي n ₀
14,4	14,4	14,4	فولط			الجهد الاسمي
						اتجاه الدوران
1,5	1,5	1,5	كغ			الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
IP 20	IP 20	IP 20				نوع الوقاية

29CF	22CF	14CF	مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم ANGLE EXACT			
... 691	... 693	... 690				رقم الصنف ... 0 602 490
20	16	10	نيوتن متر			عزم الدوران الأقصى حالة ربط لوالب قاسية بالدوران اليميني*
300	440	340	دقيقة ¹			عدد الدوران على الفاضي n ₀ بالدوران اليميني*
14,4	14,4	9,6	فولط			الجهد الاسمي
						اتجاه الدوران
1,5	1,5	1,0	كغ			الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
IP 20	IP 20	IP 20				نوع الوقاية

* تكون العدد الكهربائية أكثر بطناً بالدوران اليساري ويكون عزم دورانها أدنى. ويتغير عدد الدوران وعزم الدوران بعدة الشغل حسب نسبة النقل بتجهيزة الفرع المطلقة.

14-420	10-650	7-900	مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم ANGLE EXACT			
... 607	... 609	... 611				رقم الصنف ... 0 602 492
14/14	10/9	7/6,5	نيوتن متر	ISO 5393		عزم الدوران الأقصى بحالة ربط لوالب لينة/قاسية حسب
420	650	900	دقيقة ¹			عدد الدوران على الفاضي n ₀
9,6	9,6	9,6	فولط			الجهد الاسمي
						اتجاه الدوران
1,0	1,0	1,0	كغ			الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
IP 20	IP 20	IP 20				نوع الوقاية

60-170	50-210	40-280	30-380	30-300	25-250	25-200	مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم ANGLE EXACT	
... 617	... 613	... 601	... 603	... 621	... 605	... 615		رقم الصنف ... 0 602 492
60/60	50/45	40/35	30/25	30/30	25/20	25/25	نيوتن متر	عزم الدوران الأقصى بحالة ربط لوالب لينة/قاسية حسب ISO 5393
170	210	280	380	300	245	200	دقيقة ¹	عدد الدوران على الفاضي n ₀
14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	9,6	9,6	فولط	الجهد الاسمي
								اتجاه الدوران
1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,6	1,2	كغ	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20		نوع الوقاية

الاستعمال المخصص

6	مفتاح ربط مفتوح الفك، عرض المفتاح 22 مم	2 3 6 7 7-900 8	ANGLE EXACT
7	مزلاق لضبط عزم الدوران مسبقا	10-650 4-420 15 17 23	
8	سناد تعليق قوسي	25-200 25-250	
9	مؤشر مضيء - الربط	30 30-300 30-380	
10	مؤشر مضيء - حالة شحن المركم	40-280 50-210 60-170	
11	مركم مع ملامس غرز APT		

لقد خصصت العدة الكهربائية لربط وحل اللوالب والصواميل وغيرها من الأغصية المزودة بأسنان لولبية في مجال المقاس والأداء المذكور. لا تصلح العدة الكهربائية للاستخدام كألة ثقب. لتجنب إصابة الأشخاص وإتلاف الأغراض يفضل ألا تستعمل عدة كهربائية مزودة بقارضة إطفاء كمتقاب أبداً.

مصباح هذه العدة الكهربائية مخصص للإضاءة المباشرة لنطاق عمل العدة الكهربائية، ويعتبر غير مناسب للاستخدامات المنزلية في الإضاءة.

14CF | 22CF | 29CF ANGLE EXACT

12	زر فك إقفال المركم		
13	مفتاح التشغيل والإطفاء		
14	مفتاح تحويل اتجاه الدوران		
15	شقوق تثبيت سناد التعليق القوسي		
16	حامل الصمام الباعث للضوء		
17	حلقة دليلية		
18	ضوء العمل		
19	سطح تركيز المفتاح على الصامولة الاسطوانية		
20	صامولة زنق		
21	جهاز الشحن		
22	قابس الشبكة الكهربائية		
23	مؤشر مضيء أخضر بجهاز الشحن		
24	مؤشر مضيء أحمر بجهاز الشحن		
25	مقبس وصل لوصلة الجهد المهائية بـ 4EXACT		
26	قابس وصل D-Sub		
27	لوالب بقابس وصل D-Sub		
28	وصلة الجهد المهائية		
29	ظرف سريع التغيير		
30	عدة الضبط		
31	مفتاح مسماري سداسي المقطع		
32	قرص الضبط		
33	هيكل المحرك		
34	طوق زنبركي		
35	حجيرة فارغة في غلاف الهيكل		
36	مقبض يدوي (سطح القبض معزول)		
37	مقبض يدوي (سطح القبض معزول)		

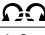


لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة. يعثر على التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- 1 عدة الشغل (مثلاً: لقمة شد صامولة)
- 2 حاضن العدة
- 3 رأس ربط لولب زاوي
- 4 مفتاح ربط مفتوح الفك عرض المفتاح 27 مم
- 5 سطح تركيز المفتاح على شفة الرأس الزاوي

البيانات الفنية

مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم ANGLE EXACT			
6	3	2	رقم الصنف ... 0 602 490
... 652	... 656	... 647	
6/6	3/3	2/2	عزم الدوران الأقصى بحالة ربط لولب لينة/قاسية حسب ISO 5393
650	420	110	عدد الدوران على الفاضي n ₀
9,6	9,6	9,6	الجهد الاسمي
			اتجاه الدوران
1,0	1,0	1,0	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
IP 20	IP 20	IP 20	نوع الوقاية
مفك اللوالب الصناعي الزاوي العامل بمركم ANGLE EXACT			
15	8	7	رقم الصنف ... 0 602 490
... 650	... 651	... 669	
15/15	9/9	7/7	عزم الدوران الأقصى بحالة ربط لولب لينة/قاسية حسب ISO 5393
250	420	110	عدد الدوران على الفاضي n ₀
9,6	9,6	9,6	اتجاه الدوران

- ◀ حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتكلم بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أسير.
- ◀ استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعى أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.
- ◀ حسن معاملة واستخدام العدد المزودة بمركم اشمن المراكم فقط في أجهزة الشمن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج. يعتم خطر نشوب الحرائق بأجهزة الشمن المخصصة لنوع معين من المراكم إن تم استخدامها مع نوع آخر من المراكم.
- ◀ استخدم بالعدد الكهربائية فقط المراكم المخصصة لذلك. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى الإصابات وإلى خطر نشوب الحرائق.
- ◀ حافظ على إبعاد المركم الذي لا يتم استعماله عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواب أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.
- ◀ قد يتسرب السائل من المركم عند سوء الاستعمال. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته صدفة. إن وصل السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.
- ◀ الخدمة
- ◀ اسمح بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين فقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
- ◀ إرشادات السلامة الخاصة بمفك اللواب الصناعي الزاوي العامل بمركم
- ◀ امسك بالعدة الكهربائية من قبل سطوح القبض المعزولة عند إجراء الأعمال التي من الجائز أن يصيب بها اللولب الخطوط الكهربائية المخفية. إن تلامس اللولب مع خط يسري به جهد كهربائي قد يكهرب أيضا أجزاء معدنية بالعدة الكهربائية، فيؤدي إلى صدمة كهربائية.
- ◀ لا تثقب أو تقص الجدران أو غيرها من الأماكن المخفية التي من الجائز أن تكون قد مددت بها الخطوط الكهربائية ولا تثبت بها أي شيء. إن لم تستطيع أن تتجنب ذلك، فافصل جميع المنصهرات أو المفاتيح الوقائية التي تؤمن مكان الشغل هذا.
- ◀ أمن قطعة الشغل. يتم القبض على قطعة الشغل التي تم تثبيتها بواسطة تجهيزة شد أو بواسطة الملزمة بأمان أكبر مما لو تم المسك بها بواسطة يدك.
- ◀ ركز مفتاح تحويل اتجاه الدوران على الوضع المتوسط قبل إجراء أي تعديل بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ.) وأيضاً عند نقلها أو خزنها. يتشكل خطر الإصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.
- ◀ اقبض على العدة الكهربائية بإحكام. قد تتشكل عزوم رد فعل عالية لوهلة عند إحكام شد وحل اللواب.
- ◀ استخدم فقط عدد الشغل السليمة والغير مستهلكة. قد تكسر عدد الشغل التالفة مثلاً، فتؤدي إلى الإصابات والأضرار المادية.
- ◀ انتبه عند تركيب عدة الشغل إلى ارتكاز عدة الشغل على حاضن العدة بإحكام. إن لم يتم ربط عدة الشغل بحاضن العدة بإحكام، فقد تعود وتتمل عنه ولن يعد بالإمكان التحكم بها.
- ◀ احترس عند ربط اللواب الطويلة، فقد يتشكل خطر الانزلاق حسب نوع اللواب وحسب عدد الشغل المستخدمة. لا يمكن التحكم بشكل جيد باللواب الطويلة غالباً، وقد يتشكل خطر الانزلاق والإصابة بجروح أثناء ربطها.
- ◀ انتبه إلى اتجاه الدوران الذي تم ضبطه قبل أن تشغل العدة الكهربائية. إن أردت أن تمل لولب مثلاً وكان قد تم ضبط اتجاه الدوران بحيث يتم ربط اللولب، فقد يؤدي ذلك إلى حركة شديدة للعدة الكهربائية لا يمكن التحكم بها.
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية كألة ثقب. إن العدد الكهربائية المزودة بقارنة إطفاء غير صالحة للثقب. قد تطفأ القارنة بشكل آلي ودون تحذير.
- ◀ المركم
- ◀ تجنب التشغيل الغير مقصود. تأكد من تركيز مفتاح التشغيل والإطفاء على وضع الإطفاء قبل تركيب المركم. إن حمل العدة الكهربائية وإصبعك على مفتاح التشغيل والإطفاء أو تركيب المركم في العدة الكهربائية قيد التشغيل قد يسبب الحوادث.
- ◀ لا تفتح المركم. يتشكل خطر تقصير الدارة الكهربائية. احمم المركم من الحرارة، بما فيه التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والماء والرطوبة. قد يتشكل خطر الانفجار.
- ◀ لا تقوم بتقصير الدارة الكهربائية بالمركم. يتشكل خطر الانفجار.
- ◀ قد تسرب المراكم تحت ظروف الشغل أو الحرارة القصوى للغاية. تجنب الملامسة بالجلد أو العينين عندما يسرب المركم. إن سائل المركم كاوي وقد يسبب الاحتراق الكيماوي للأنسجة. إن لامس السائل البشرة، فاغسلها فوراً بالصابون والماء ثم بعصير الليمون أو الخل. إن وصل السائل إلى العينين، فاشطفهما بالماء لمدة 10 دقائق على الأقل وراجع الطبيب فوراً.
- ◀ اقتصر على استخدام مراكم بوش الأصلية ذات الجهد الكهربائي المذكي في لوحة الصنع الخاصة بعدادتك الكهربائية. في حالة استخدام مراكم أخرى مثل المراكم المقلدة أو المجددة أو مراكم من منتج آخر، يكون هناك خطر حدوث إصابات بالإضافة للأضرار المادية من جراء انفجار المراكم.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

يرجى فتح الصفحة القابلة للثني التي تتضمن صور العدة الكهربائية وترك هذه الصفحة مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.



عربي

تعليمات الأمان

ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

- ⚠ **تحذير** اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة. احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح "العدد الكهربائية" المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

- ⚠ حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضى في مكان الشغل ومجالات العمل الغير مضاءة قد تؤدي إلى حدوث الحوادث.
- ⚠ لا تشغل بالعدد الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار والذي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائية تشكل الشر الذي قد يتطاير، فيشعل الأغبرة والأبخرة.
- ⚠ حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدد الكهربائية. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التلهي.

الأمان الكهربائي

- ⚠ يجب أن يتلائم قابس وصل العدد الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهيأة مع العدد الكهربائية المؤرضة تأريض وقائي. تخفض القوابس التي لم يتم تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.
- ⚠ تجنب ملامسة السطوح المؤرضة كالأنياب ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرض.
- ⚠ أبعد العدد الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدد الكهربائية.
- ⚠ لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدد الكهربائية أو تعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والمواف الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.
- ⚠ استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضاً عندما تشتغل بالعدد الكهربائية في الخلاء. يخفض استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.
- ⚠ إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدد الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتخلف. إن استخدم مفتاح للوقاية من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

- ⚠ كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدد الكهربائية بتعقل. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدد الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
- ⚠ ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائماً نظارات واقية. يحد ارتداء عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والحد أو واقية الأذنين، حسب نوع واستعمال العدد الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.
- ⚠ تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدد الكهربائية مطفاة قبل وصلها بإمداد التيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقيل رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدد الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الحوادث.
- ⚠ انزع عدد الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدد الكهربائية. قد تؤدي العدد أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.
- ⚠ تجنب أوضاع الجسد الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسمع لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.
- ⚠ ارتد ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الملبي. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تشابك الثياب الفضفاضة والملبي والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.
- ⚠ إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الأغبرة من المخاطر الناتجة عن الأغبرة.
- حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية
- ⚠ لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدد الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدد الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.
- ⚠ لا تستخدم العدد الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدد الكهربائية التي لم تعد تسمع بتشغيلها أو بإطفاؤها خطيرة ويجب أن يتم تصليحها.
- ⚠ اسحب القابس من المقبس و/أو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التوابع أو قبل وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الامتياط هذه تشغيل العدد الكهربائية بشكل غير مقصود.
- ⚠ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن منال الأطفال. لا تسمح باستخدام العدد الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لا يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
- ⚠ اعن بالعدد الكهربائية بشكل جيد. تفحص عما إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم وبأنها غير مستعصية عن الحركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة لدرجة تؤثر فيها على حسن أداء العدد الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من الحوادث مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل رديء.

SAE 10/SAE 20 چرب کنید. قسمت های لغزنده و چرخنده را با روغن مولیکوت چرب کنید. درعین حال کلاچ و اتصال را گاه گاهی کنترل کنید که فرسوده نباشد و از دقیق بودن و کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید. سپس باید گشتاور کلاچ مجدداً تنظیم شود.

◀ **سرویس و کارهای تعمیرات باید فقط از طرف افراد متخصص انجام پذیرد.** بدین طریق میتوان از کاربرد صحیح و بدون خطر ابزار برقی مطمئن بود.

تعمیرگاه های مجاز شرکت بوش این کارها را سریع و با اطمینان انجام میدهند.

مواد چرب کننده و پاک کننده را طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج کنید. به مقررات قانونی توجه نمایید.

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

شرکت روبرت بوش با مسؤلیت محدود طبق قرارداد مربوط به این دستگاه و همچنین مطابق با مقررات قانونی کشور مربوطه، این دستگاه را تضمین میکند. در صورتیکه ایرادی به دستگاه داشتید، با آدرس زیر تماس حاصل کنید.

Fax: +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

برای هرگونه سوال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

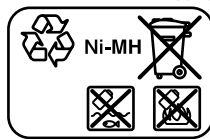
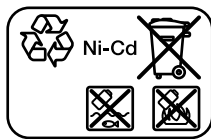
از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپایی 2012/19/EU در باره دستگاههای کهنه الکتریکی و الکترونیکی و تبدیل آن به حقا قلی، باید ابزارهای برقی غیر قابل استفاده را جداگانه جمع آوری کرد و نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست اقدام بعمل آورد.



باتری ها:



Ni-Cd: نیکل-کادمیوم

توجه: این باتری ها حاوی کادمیوم که یک فلز سنگین و بسیار سمی است، می باشد.

Ni-MH: نیکل-هیدرید فلز

باتری های معمولی/باتری های قابل شارژ را داخل زباله خانگی، در آتش یا داخل آب نیندازید. باتری های معمولی/باتری های قابل شارژ باید حتی الامکان به صورت خالی جمع آوری، بازیافت و یا متناسب با حفظ محیط زیست از رده خارج شوند.

فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

طبق آئین نامه و دستورالعمل 2006/66/EC، باید باتری های غیر قابل استفاده و فرسوده بازیافت شوند.

حق هر گونه تغییری محفوظ است.

نحوه تنظیم چراغ و نور کار (رجوع شود به تصویر K)
ANGLE EXACT
 25-250 | 30-380 | 40-280 |
 50-210 | 60-170

در این نوع پیچگوشنی های (بکس های) سرکج شارژی صنعتی، نخست باید سر پیچگوشنی سرکج برداشته شود، رجوع شود به مبحث «نحوه تنظیم و برداشتن سر پیچگوشنی سرکج»، صفحه 425.

سپس چراغ و نور کار را مطابق توضیحات مشروح جابجا و تنظیم کنید.

ANGLE EXACT
 2 | 3 | 6 | 7 | 7900 | 8 |
 10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
 17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF
 30 | 30-300

حلقه رنگی 17 را بوسیله سر تخت و باریک یک پیچگوشنی، یک کارک و یا ابزار مشابه آن فشار بدهید و بردارید. حلقه فنری 34 را بوسیله یک انبر مناسب بطرف عقب بر روی جداره محفظه بکشید.

حال میتوان دو نیم جداره نگهدارنده 16 چراغ LED که دور چراغ کار LED 18 را احاطه میکنند در هر حالت مورد نظر قرار داد. توجه داشته باشید که به کابل چراغ کار آسیبی وارد نشود و کابل را بدون خم خوردگی در فضای خالی 35 مخصوص آن در داخل جداره محفظه قرار بدهید.

سپس چراغ کار LED 18 را بوسیله دو نیم جداره نگهدارنده 16 چراغ LED مجدداً ببندید.

حلقه فنری 34 و حلقه علامت گذاری 17 را مجدداً برای قرار دادن در موقعیت قبلی فشار بدهید.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

◀ **پیش از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و متعلقات و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نگهداری آن، کلید تغییر جهت پرخش را در حالت میانه قرار دهید.** در صورت بکار انداختن ناخواسته کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدن وجود دارد.

◀ **ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا ایمنی شما در کار تضمین گردد.**

در صورتیکه باتری دیگر قابل استفاده نباشد، لطفاً به نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش ابزار آلات برقی بوش مراجعه نمائید.

روغن کاری ابزار برقی

روغنکاری:

روغن مخصوص جعبه دنده (225 میلی لیتر)
 شماره فنی 3 605 430 009
 روغن مولیکوت
 روغن موتور SAE 10/SAE 20



بعد از 150 ساعت کار جعبه دنده دستگاه را با یک ماده حلال رقیق تمیز کنید. به راهنمایی های تولید کننده ماده حلال توجه کنید. بعد از آن جعبه دنده را با روغن مخصوص جعبه دنده ساخت بوش چرب کنید. این تمیزکاری را باید بعد از هر 300 ساعت کار با دستگاه یکبار تکرار کنید.

قسمت های متمرک کلاچ قطع اتوماتیک را بعد از هر 100000 بار پیچ کاری با چند قطره روغن موتور

چراغ نشانگر (LED)



چراغ نشانگر کنترل وضعیت شارژ باتری

چنانچه باتری **11** احتیاج به شارژ شدن داشته باشد، چراغ نشانگر سبز (LED) **10** روشن و خاموش (چشمک زن) میشود و یک صدای سیگنال به گوش میرسد. در این حالت فقط انجام 6-8 عمل پیچ کاری ممکن است.

چنانچه چراغ نشانگر (LED) به رنگ قرمز روشن بشود، در این حالت ذخیره شارژ موجود برای انجام یک عمل پیچ کاری جدید کافی نمیشود و یا بر روی ابزار برقی فشار بیش از حد وارد آمده است. ابزار برقی را دیگر نمیتوان روشن کرد. قفل کننده کلید قطع و وصل تا زمانی فعال میماند که باتری از داخل ابزار برقی خارج شود و یک باتری شارژ شده در آن جاگذاری شود.

روشن شدن چراغ نشانگر قرمز رنگ (LED) **10** در صورت کار با آدپتور ولتاژ، نشانگر فشار بیش از حد میباشد.

چنانچه چراغ **10** نشانگر LED به رنگ قرمز بصورت چشمک زن روشن بشود، علامت آن است که ابزار برقی بیش از حد گرم شده است و عملکرد ندارد. در این صورت پیش از بکار گیری مجدد ابزار برقی، صبر کنید تا چراغ چشمک زن پس از مدت کوتاهی بطور خودکار مجدداً خاموش بشود. افت قابل توجه مدت کارکرد ابزار برقی پس از هر بار شارژ باتری نشانگر آن است باتری باید بزودی تعویض شود. باتری های فرسوده را مطابق با قوانین و مقررات خاص کشور مربوطه از دور خارج کنید.

نشانگر عملیات پیچ کاری



با دستیابی به گشتاور تنظیم شده، کلاچ قطع اتوماتیک فعال میشود. چراغ نشانگر (LED) **9** به رنگ سبز روشن میشود.

در صورت عدم دستیابی به گشتاور تنظیم شده، چراغ نشانگر (LED) **9** به رنگ قرمز روشن میشود و یک صدای سیگنال به گوش میرسد. در اینصورت عمل پیچ کاری باید مجدداً انجام شود.

حفاظت جلوگیری از تکرار

چنانچه هنگام پیچ کاری کلاچ قطع اتوماتیک فعال شود، موتور دستگاه خاموش میشود. امکان روشن کردن مجدد پس از 0,7 ثانیه توقف وجود دارد. از این طریق از چرخش ناخواسته و محکم کردن مجدد اتفاقی بپچهایی که از قبل محکم شده اند جلوگیری بعمل می آید.

نحوه جابجا کردن و تنظیم سرپیچگوشتی سرکچ

ANGLE EXACT
2 | 3 | 6 | 7 | 7900 | 8 |
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300

شما میتوانید سر پیچگوشتی سرکچ **3** را در مجموع در هشت حالت تنظیم کنید.

ابزار برقی را بوسیله آچار تخت **6** از محل قرارگاه **5** آچار در سر پیچگوشتی سرکچ محکم نگهدارید.

◀ **دستگاه را هرگز از محل جداره محافظه مهار نکنید!**

مهره کلاhek دار را بوسیله آچار تخت **4** از محل قرارگاه **19** آچار در مهره کلاhek دار کمی آزاد (شل) کنید. سر پیچگوشتی سرکچ **3** را در حالت دلخواه (قابل تنظیم در هر 45° درجه) تنظیم کنید و با چرخاندن آچار تخت **4** از محل قرارگاه **19** آچار در مهره کلاhek دار، آن مهره را مجدداً محکم کنید.

در این حال فلانژ سر پیچگوشتی سرکچ را بوسیله آچار تخت **6** بطور مقابل نگهدارید.

14CF | 22CF | 29CF ANGLE EXACT

لطفاً به اطلاعات در باره سر پیچگوشتی تخت (درايو تخت) خریداری شده خود توجه داشته باشید و یا به فروشگاه تخصصی رجوع کنید.

نحوه تنظیم و برداشتن سر پیچگوشتی سرکچ

(رجوع شود به تصویر J)

ANGLE EXACT
250-250 | 30-380 | 40-280 |
50-210 | 60-170

سر پیچگوشتی سرکچ **3** و ابزار گیر **2** بطور دلخواه در 360° درجه قابل تنظیم است.

مهره قفل کننده **20** را آزاد (شل) **9** کنید. برای اینکار یک ابزار مناسب را در داخل سوراخ مهره قفل کننده قرار داده و آنرا در جهت فلش **a** (رزوه چپ) بچرخانید

سرپیچگوشتی سرکچ **3** را بطرف فلش **b** بچرخانید تا در زاویه مورد نظر برای کار قرار بگیرد. حداکثر زاویه چرخش، 360° درجه برای چرخش بکباره می باشد.

سر پیچگوشتی **3** را در این حالت ثابت کنید به اینصورت که مهره بازرسی **20** را در جهت فلش **c** برخلاف سر پیچگوشتی می چرخانید. مهره بازرسی **20** را با یک آچار گشتاور سنخ تا حداکثر 50 Nm دوباره سفت کنید.

سر پیچگوشتی سرکچ **3** را نیز میتوان بطور کامل برداشت، این از جمله برای تعویض حلقه علامت گذاری **17** با یک حلقه به رنگ دیگری و یا برای تنظیم و تغییر موقعیت چراغ و نور کار مورد استفاده دارد. پیش از جابجا کردن و تغییر موقعیت سر پیچگوشتی سرکچ، نخست چراغ کار را در موقعیت مورد نظر تنظیم کنید (رجوع شود به مبحث «نحوه تنظیم چراغ و نور کار»، صفحه 424).

مهره قفل کننده **20** را آزاد (شل) **9** کنید. برای اینکار یک ابزار مناسب را در داخل سوراخ مهره قفل کننده قرار داده و آنرا در جهت فلش **a** (رزوه چپ) بچرخانید

سر پیچگوشتی سرکچ **3** را در جهت فلش **b** بچرخانید تا بتوان آنرا باز کرد و برداشت.

مهره **20** قفل کننده را در جهت فلش **a** بچرخانید تا از محافظه **33** موتور باز شود.

حال میتوان حلقه علامت گذاری را تعویض و یا چراغ کار را جابجا و تنظیم نمود.

- با چرخاندن مهره **20** قفل کننده در جهت فلش **c** آنرا بر روی محافظه **33** موتور متصل کنید و سر پیچگوشتی سرکچ را خلاف جهت فلش **b** بچرخانید و آنرا مجدداً ببندید.

- ربرای تثبیت کردن سر پیچگوشتی سرکچ، مهره **20** قفل کننده را در جهت فلش **c** بچرخانید.

- مهره **20** قفل کننده را با گشتاور تقریبی 50 Nm (نیوتن متر) مجدداً محکم کنید.

14CF | 22CF | 29CF ANGLE EXACT

لطفاً به اطلاعات در باره سر پیچگوشی تخت (درايو تخت) خریداری شده خود توجه داشته باشید و یا به فروشگاه تخصصی رجوع کنید.

**25-250 | 30-380 | 40-280 | ANGLE EXACT
50-210 | 60-170**

ابزارگیر 2 را بوسیله یک آچار تخت به آهستگی بچرخانید. هنگامیکه در بدنه دستگاه یک شکاف یا سوراخ کوچک (دیسک تنظیم 32) در داخل محل اتصال (کلاچ) مشاهده شود، آنگاه ابزار 30 را در داخل این سوراخ قرار داده و آنرا بچرخانید.

چرخش در جهت حرکت عقربه ساعت گشتاور را افزوده و چرخش خلاف جهت عقربه ساعت گشتاور را کاهش میدهد. ابزار تنظیم 30 را بردارید. کلید انتخاب گشتاور 7 را مجدداً بطرف جلو بکشید تا اتصال (کلاچ) را در برابر الودگی محفوظ بدارید.

توجه: تنظیم لازم بستگی به نوع اتصال پیچ دارد و در تجربه عملی بهتر بدست می آید. پیچ کاری های آزمایشی را توسط یک گشتاورسنج کنترل کنید.

◀ **گشتاور را تنها در دامنه داده شده برای توان دستگاه تنظیم کنید، چون در غیر اینصورت کلاچ قطع اتوماتیک بکار نخواهد افتاد.**

نحوه علامت گذاری تنظیم گشتاور

**25-250 | 30-380 | 40-280 | ANGLE EXACT
50-210 | 60-170**

در این نوع پیچگوشی های (بُکس های) سرکج شارژی صنعتی، نخست باید سر پیچگوشی سرکج برداشته شود، رجوع شود به میث «نحوه تنظیم و برداشتن سر پیچگوشی سرکج»، صفحه 425.

حال میتوانید گشتاور را طبق توضیحات مشروح علامت گذاری کنید.

**2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | ANGLE EXACT
10-650 | 14-420 | 14CF | 15 |
17 | 22CF | 23 | 25-200 | 29CF |
30 | 30-300**

برای مشخص نمودن گشتاور تنظیم شده، میتوانید حلقه علامت گذاری 17 را با یک حلقه رنگی دیگری جهت علامت گذاری تعویض کنید.

چنانچه بطور مثال برای برخی از ابزارهای برقی مدل EXACT که با گشتاور 4,5 Nm (نیوتن متر) بکار برده میشوند، میتوانید حلقه علامت گذاری قرمز رنگ را برای مشخص نمودن گشتاور خود بکار برید. چنانچه دیگر ابزارهای برقی مدل EXACT را برای سایر موارد نصب که گشتاور آنها معادل 7,5 Nm (نیوتن متر) تنظیم شده اند بکار برید، میتوانید از حلقه های دیگری برای علامت گذاری به رنگهای (سیاه، آبی، سبز و یا زرد) استفاده کنید تا بتوانید میزان گشتاور را در این موارد مشخص کنید. رنگهای مختلف حلقه علامت گذاری فقط برای کمک به تضاد در نظر گرفته شده است تا بتواند سریعتر تشخیص دهد چه گشتاوری در هر یک از ابزارهای برقی مربوطه تنظیم شده است.

حلقه رنگی 17 را بوسیله سر تخت و باریک یک پیچگوشی، یک کارک و یا ابزار مشابه آن فشار دهید و بردارید.

ابزار برقی را همیشه به همراه یک حلقه علامت گذاری استفاده کنید تا از محفوظ بودن محفظه دستگاه در برابر گرد و غبار و الودگی اطمینان حاصل کنید.

چراغ (LED) برای کار را روشن نمایید

به کمک چراغ کار 18 میتوان محل پیچ کاری را تحت شرایطی که نور کافی در دسترس نباشد روشن کرد. چراغ کار 18 را بوسیله فشار آهسته بر روی کلید قطع و وصل 13 روشن کنید. چنانچه کلید قطع و وصل را محکم تر فشار بدهید، ابزار برقی روشن میشود و چراغ کار همچنان روشن باقی میماند.

◀ **بطور مستقیم به لامپ کار نگاه نکنید چون ممکن است چشمان شما را ناراحت بکند.**

نحوه روشن و خاموش کردن

پیچگوشی ها مجهز به یک کلاچ قطع اتوماتیک هستند که وابسته به گشتاور میباشد و آن را میتوان در موارد قید شده تنظیم نمود. در صورت دستیابی به گشتاور تنظیم شده کلاچ قطع اتوماتیک فعال میشود.



توجه: چنانچه پیچگوشی را بوسیله آداپتور ولتاژ بکار میگیرید، نخست باید تثبیت کننده ولتاژ را روشن کنید.

برای روشن کردن و بکار گیری ابزار برقی، کلید قطع و وصل 13 را تا نقطه ایست فشار بدهید.

در صورت دستیابی به گشتاور تنظیم شده، ابزار برقی بطور اتوماتیک خاموش میشود.

◀ **در صورت کار کردن سریع کلید قطع و وصل 13، دستگاه به گشتاور تنظیم شده از قبل نخواهد رسید.**

جهت صرفه جویی در انرژی، ابزار برقی را فقط وقتی روشن کنید که می خواهید از آن استفاده کنید.

راهنمایی های عملی

◀ **پیش از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و متعلقات و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نگهداری آن، کلید تغییر جهت چرخش را در حالت میانه قرار دهید.** در صورت بکار انداختن ناخواسته کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدن وجود دارد.

◀ **ابزار برقی را تنها در حالت خاموش روی پیچ و یا مهره قرار دهید.** امکان لغزش ابزار در حال چرخش وجود دارد.

تنظیم گشتاور (رجوع کنید به تصاویر A-6)

میزان گشتاور بستگی به شدت کشش فنری کلاچ قطع اتوماتیک دارد. کلاچ قطع اتوماتیک هم در چرخش راست گرد و هم در چرخش چپ گرد در صورت دستیابی به گشتاور پیشاپیش تنظیم شده، فعال میشود.

برای تنظیم گشتاور مطلوب مورد نظر تنها از وسیله تنظیم 30 تحویل داده شده با دستگاه استفاده کنید.

کلید انتخاب گشتاور 7 ابزار برقی را بطور کامل به عقب بکشید.

**2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | ANGLE EXACT
10-650 | 14-420 | 15 | 17 |
23 | 25-200 | 30 | 30-300**

آچار آلن 31 را در ابزار 1 قرار دهید و آن را آهسته بچرخانید.

هنگامیکه در بدنه دستگاه یک شکاف یا سوراخ کوچک (دیسک تنظیم 32) در داخل محل اتصال (کلاچ) مشاهده شود، آنگاه ابزار 30 را در داخل این سوراخ قرار داده و آنرا بچرخانید.

ANGLE EXACT 2|3|6|7|8|15

کنید. توجه داشته باشید که میله (شفت) برآمده بخوبی در داخل مادگی ابزار جا بیفتد.

برداشتن ابزار از روی دستگاه

میله (شفت) موجود را در مادگی ابزار 1 بطرف داخل فشار دهید و ابزار را از داخل ابزارگیر 2 بیرون بکشید و بردارید.

نحوه تعویض ابزار در سر پیچگوشتی با درایو شش گوش داخلی (رجوع شود به تصویر E)

◀ **هنگام قرار دادن و یا نصب ابزار و سر پیچگوشتی در دستگاه، دقت کنید که آن ابزار کاملاً محکم در داخل ابزارگیر قرار گیرد.** در صورت عدم اتصال محکم ما بین سر پیچگوشتی و ابزارگیر، امکان شل شدن و جدا شدن مجدد ابزار که دیگر قابل کنترل نمی باشد وجود دارد.

ANGLE EXACT 2|3|6|7|7-900|8|10-650|14-420|15

برای این نوع پیچگوشتی های (بُکس های) سرکج شارژی صنعتی، یک سر پیچگوشتی سرکج با یک درایو شش گوش داخلی 1/4" اینچ (شماره فنی 0 607 453 618) قابل خریداری می باشد.

نحوه قرار دادن و جاگذاری ابزار

ابزار (سر پیچگوشتی) 1 را در داخل سوکت شش گوش داخلی ابزارگیر 2 قرار دهید تا بخوبی و بطور محسوس در آن جا بیفتد.

برداشتن ابزار از روی دستگاه

ابزار (سر پیچگوشتی) 1 را از داخل ابزار گیر 2 بیرون بکشید و در صورت لزوم از یک انبر دست استفاده کنید.

طرز کار با دستگاه

از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی متناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر مجروح شدن را تقلیل می دهد.

**راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه**

برای روشن کردن ابزار برقی، باید نخست جهت چرخش را بوسیله کلید انتخاب و تغییر جهت چرخش 14 تنظیم کنید: ابزار برقی فقط در صورتی روشن میشود که کلید تغییر جهت چرخش 14 در حالت میانی (قفل ایمنی مسدود کننده اتصال) قرار نداشته باشد.

تنظیم جهت چرخش (رجوع شود به تصویر F)

چرخش راست گرد: برای بستن پیچ، کلید تغییر جهت چرخش 14 را تا نقطه ایست به سمت چپ فشار دهید.
چرخش چپ گرد: برای باز کردن و همچنین بیرون آوردن پیچ، کلید تغییر جهت چرخش 14 را تا نقطه ایست به سمت راست فشار دهید.

◀ **کلید تغییر جهت چرخش 14 را فقط در صورت خاموش بودن دستگاه فعال کنید.**

برای این نوع پیچگوشتی های (بُکس های) سرکج شارژی صنعتی، یک سر پیچگوشتی سرکج با یک سه نظام قابل تعویض سریع 1/4" اینچ (شماره فنی 0 607 452 630) قابل خریداری می باشد.

نحوه قرار دادن و جاگذاری ابزار

سه نظام قابل تعویض سریع 29 را بطرف جلو بکشید. ابزار 1 را داخل ابزارگیر 2 قرار دهید و سه نظام قابل تعویض سریع را مجدداً رها کنید.

منحصرأ از ابزارهایی با میله (شفت) انتهایی متناسب (درایو شش گوش 1/4" استفاده کنید).

از قرار دادن مته در این سه نظام قابل تعویض سریع خود داری کنید.

پیچگوشتی های (بُکس های) سرکج شارژی صنعتی مجهز به کلاچ قطع اتوماتیک برای سوراخ کاری مناسب نمی باشند. کلاچ میتواند بطور خودکار بدون هشدار و آگاهی قبلی قطع بشود. چنانچه شما پس از قطع کلاچ همچنان به سوراخ کاری ادامه دهید، امکان از دست دادن کنترل بر روی ابزار برقی تا فعال شدن مجدد کلاچ قطع اتوماتیک وجود دارد.

برداشتن ابزار از روی دستگاه

سه نظام قابل تعویض سریع 29 را بطرف جلو بکشید. ابزار 1 را از داخل ابزارگیر 2 بیرون آورید و سه نظام قابل تعویض سریع را مجدداً رها کنید.

نحوه تعویض ابزار در سر پیچگوشتی با درایو شش گوش خارجی

◀ **هنگام قرار دادن و یا نصب ابزار و سر پیچگوشتی در دستگاه، دقت کنید که آن ابزار کاملاً محکم در داخل ابزارگیر قرار گیرد.** در صورت عدم اتصال محکم ما بین سر پیچگوشتی و ابزارگیر، امکان شل شدن و جدا شدن مجدد ابزار که دیگر قابل کنترل نمی باشد وجود دارد.

ANGLE EXACT 2|3|6|7|7-900|8|10-650|14-420|15

برای این نوع پیچگوشتی های (بُکس های) سرکج شارژی صنعتی، یک سر پیچگوشتی سرکج با یک درایو چهار گوش 1/4" اینچ (شماره فنی 0 607 453 617) و همچنین یک سر پیچگوشتی سرکج با یک درایو چهار گوش 3/8" اینچ (شماره فنی 0 607 453 620) قابل خریداری می باشد.

ANGLE EXACT 7-900|10-650|14-420|17|23|25-200|30|30-300

برای این نوع پیچگوشتی های (بُکس های) سرکج شارژی صنعتی، یک سر پیچگوشتی سرکج با یک درایو چهار گوش 3/8" اینچ (شماره فنی 0 607 451 618) قابل خریداری می باشد.

ANGLE EXACT 25-250|30-380|40-280|50-210|60-170

این پیچگوشتی های (بُکس های) سرکج شارژی صنعتی، به همراه یک درایو چهار گوش 3/8" اینچ عرضه می شوند.

نحوه قرار دادن و جاگذاری ابزار

میله (شفت) موجود در درایو چهارگوش ابزارگیر 2 را بوسیله ابزاری از جمله یک پیچگوشتی باریک بطرف داخل فشار دهید و ابزار 1 را بر روی درایو چهارگوش نصب

نحوه قرار دادن و برداشتن آداپتور ولتاژ
(رجوع شود به تصویر C)

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14CF | 15 | 17 | ANGLE EXACT
22CF | 23 | 29CF | 30

آداپتور ولتاژ مناسب با ولتاژ ابزار برقی خود انتخاب کنید.
آداپتورهای ولتاژ برحسب ولتاژ آنها از روی رنگ محفظه
اتصال دهنده 26 مجهز به D-Sub قابل تشخیص هستند.
رنگ محفظه اتصال دهنده مجهز به D-Sub برای ولتاژ
9,6V (ولت) به رنگ آبی روشن و برای ولتاژ 14,4V (ولت)
سیاه رنگ است.

◀ **محفظه آداپتور 28 مجاز است فقط در صورت خاموش بودن تثبیت کننده ولتاژ و یا در صورت عدم اتصال مابین اتصال دهنده (آداپتور) 26 و تثبیت کننده ولتاژ، در پیچگوشی شارژی صنعتی مونتاژ شود و یا از آن جدا شود.**

کلید تغییر جهت چرخش 14 را در حالت میانی قرار دهید.
این حالت کلید قطع و وصل 13 را در حالت «خاموش» قفل
میکند و از این طریق از روشن شدن ناخواسته و اتفاقی
ابزار برقی جلوگیری بعمل می آید.
محفظه آداپتور 28 را در دسته ابزار برقی قرار دهید.
توجه داشته باشید که محفظه آداپتور بطور صحیح در
جایگاه قرار بگیرد و دکمه آزاد کننده 12 بطور محسوس
در دسته ابزار برقی جا بیفتد.

سپس اتصال دهنده 25 آداپتور ولتاژ مناسب با ابزار برقی
خود را در سوکت اتصال 26 داخل کنید. اتصال دهنده 26
را به سوکت اتصال 25 ببندید، به این ترتیب که هر دو پیچ
27 موجود را بوسیله دست محکم کنید.

برای برداشتن آداپتور ولتاژ، هر دو پیچ 27 موجود در
اتصال دهنده 26 را در حال خاموش بودن تثبیت کننده
ولتاژ کمی باز کنید و اتصال دهنده را از داخل
سوکت اتصال 25 بیرون بکشید.
سپس دکمه آزاد کننده 12 را از هر دو طرف فشار دهید
و بدنه آداپتور 28 را از داخل دسته ابزار برقی بیرون
بکشید.

7-900 | 10-650 | 14-420 | ANGLE EXACT
25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380
40-280 | 50-210 | 60-170

این نوع از پیچگوشی های شارژی صنعتی را نمیتوان با
دستگاه تثبیت کننده ولتاژ بکار برد.

نحوه تعویض ابزار (سر پیچگوشی) با سه نظام قابل تعویض سریع (رجوع شود به تصویر D)

◀ **هنگام قرار دادن و یا نصب ابزار و سر پیچگوشی در دستگاه، دقت کنید که آن ابزار کاملاً محکم در داخل ابزارگیر قرار گیرد.** در صورت عدم اتصال محکم ما بین سر پیچگوشی و ابزارگیر، امکان شل شدن و جدا شدن مجدد ابزار که دیگر قابل کنترل نمی باشد وجود دارد.

2 | 3 | 6 | 7-900 ANGLE EXACT

برای این نوع پیچگوشی های (بُکس های) سرچخ شارژی
صنعتی، یک سر پیچگوشی مستقیم با یک سه نظام قابل
تعویض سریع 1/4" اینچ (شماره فنی 0 607 453 631) قابل
خریداری می باشد.

◀ **ولتاژ دستگاه تثبیت کننده ولتاژ (چراغ نشانگر LED) باید با ولتاژ پیچگوشی شما مطابقت داشته باشد.** تثبیت کننده ولتاژ فقط برای پیچگوشی های شارژی صنعتی ساخت بوش سری EXACT، ANGLE EXACT و BT-EXACT با ولتاژ مابین 9,6V و 14,4V مناسب است.
در غیر اینصورت خطر حریق و انفجار وجود دارد.

7-900 | 10-650 | 14-420 | ANGLE EXACT
25-200 | 25-250 | 30-300 | 30-380
40-280 | 50-210 | 60-170

این نوع از پیچگوشی های شارژی صنعتی را نمیتوان با
دستگاه تثبیت کننده ولتاژ بکار برد.

نحوه اتصال به منبع جریان برق

توجه: لطفاً توجه داشته باشید که باتری و آداپتور ولتاژ به همراه ابزار برقی ارسال نمیشوند.

◀ **هرگز باتری را داخل شارژر نگهداری نکنید.** باتری هایی که جداگانه نگهداری شوند، طول عمر بیشتری دارند و بهتر قابل شارژ شدن هستند. توجه کنید باتری را که مدتی بدون استفاده نگهداشته شده است، پیش از استفاده از آن بطور کامل شارژ کنید.

شارژ کردن باتری

پیش از قرار دادن باتری در داخل ابزار برقی، نخست باید باتری را بوسیله یک شارژر مناسب شارژ کنید. تشریح پروسه شارژ کردن را لطفاً از دستورالعمل دستگاه شارژر و همچنین توضیحات در این دستورالعمل (رجوع شود به میمبث «فرآیند بارگذاری (شارژ)»، صفحه 429) اقتباس کنید.

باتری مجهز به یک کنترل کننده درجه حرارت NTC میباشند که بوسیله آن شارژ شدن باتری فقط در دمای مابین 0°C ($+32^{\circ}\text{F}$) و 45°C ($+113^{\circ}\text{F}$) امکان پذیر است و این باعث افزایش طول عمر باتری میشود. تمت استفاده متعارف میتواند باتری را تا 3000 بار شارژ کرد.

یک باتری نو و یا باتری که مدت زیادی از آن استفاده نشده است، پس از حدوداً 5 بار شارژ و تخلیه شدن به توان کامل و نهایی خود میرسد.

باتری ها را باید فقط در صورتی مجدداً شارژ کرد که چراغ نشانگر (LED) برای «کنترل و نمایش وضعیت شارژ باتری» ابزار برقی به رنگ قرمز روشن بشود.

نحوه قرار دادن و برداشتن باطری

کلید تغییر جهت چرخش 14 را در حالت میانی قرار دهید.
این حالت کلید قطع و وصل 13 را در حالت «خاموش» قفل
میکند و از این طریق از روشن شدن ناخواسته و اتفاقی
ابزار برقی جلوگیری بعمل می آید.
باتری شارژ شده 11 را در (پایه) دسته ابزار برقی قرار
دهید.

توجه داشته باشید که باتری در حالت صحیح در جایگاه قرار
بگیرد و دکمه آزاد کننده 12 بطور محسوس در دسته ابزار
برقی جا بیفتد.

◀ **از اعمال نیرو و فشار به هنگام جا گذاری و برداشتن باتری خود داری کنید.** باتری های مجهز به ترمینال اتصال (Akku Pack Top) به گونه ای ساخته شده اند که آنها را میتوان فقط در وضعیت صحیح در ابزار برقی و یا در دستگاه شارژ قرار داد.

برای برداشتن باتری 11، دکمه آزاد کننده 12 را از دو طرف فشار دهید و با کشیدن باتری بطرف پائین آنرا از داخل دسته دستگاه بیرون آورید.

در اینصورت یک صدای سیگنال به مدت 2 ثانیه به گوش می‌رسد و علامت این است که باتری‌ها کاملاً شارژ شده‌اند.

روشن شدن مداوم چراغ قرمز رنگ 24 نشانگر (LED) نشان دهنده آن است که عمل شارژ شدن تحت جریان برق تقلیل یافته برای شارژ صورت می‌گیرد.

در صورت روشن و خاموش شدن (حالت چشمک زن) چراغ قرمز رنگ نشانگر (LED)، امکان شارژ کردن وجود ندارد.

خطا دلایل و راه حل

علت	راه حل
چراغ‌های نشانگر (LED) روشن نمی‌شوند	
دو شاخه اتصال دستگاه شارژ یا به جریان برق متصل نیست و یا اینکه به درستی متصل نیست	دو شاخه اتصال به جریان برق را (بطور کامل) در داخل پریز برق فشار بدهید
دو شاخه اتصال، کابل برق و یا دستگاه شارژ ایراد دارد	ولتاژ شبکه را کنترل نمایید، دستگاه شارژر در صورت لزوم از طرف یک شرکت مجازی که خدمات پس از فروش برای ابزارآلات برقی شرکت بوش را ارائه می‌دهد کنترل شود

امکان شارژ کردن وجود ندارد

درجه حرارت باتری در حد مجاز نمیباشد	دمای باتری را از طریق گرم کردن و یا خنک کردن آن به دمای مجاز مابین 0°C (32°F) و 45°C (113°F) برسانید
ترمینالهای (کنتاکت‌های) باتری آلوده شده‌اند	ترمینالها یا کنتاکت‌های باتری را بطور مثال از طریق قرار دادن و بیرون آوردن مکرر باتری تمیز کنید، در صورت لزوم باتری را تعویض نمایید
باتری قابل استفاده نمیباشد	باتری را تعویض نمایید
باتری وصل (و یا بطور صحیح) وصل نمیباشد	باتری را بدرستی (بطور کامل) در محفظه شارژ باتری قرار بدهید

تثبیت کننده ولتاژ (رجوع شود به تصویر B) ANGLE EXACT 2|3|6|7|8|14CF|15|17|22CF|23|29CF|30

توجه: پیچگوشی‌های (بُکس‌های) سرکچ شارژی صنعتی را میتوان بجای باتری با یک تثبیت کننده ولتاژ نیز مورد استفاده قرار داد.

دو شاخه اتصال به جریان برق که در تصویر آمده است، ممکن است با دو شاخه اتصال به جریان برق ابزار برقی شما متفاوت باشد.

توجه نمایید که دستگاه تثبیت کننده ولتاژ برای شبکه برق کشور شما مناسب باشد.

علاوه بر دستگاه تثبیت کننده ولتاژ 4EXACT و همچنین کابل برق مناسب، به یک آداپتور ولتاژ که با ولتاژ پیچگوشی شما مطابقت دارد نیاز دارید.

ابزار برقی را بوسیله آچار تخت 6 از محل قرارگاه 5 آچار در سر پیچگوشی سرکچ محکم نگهدارید.

دستگاه را هرگز از محل جداره محفظه مهار نکنید!

سر پیچگوشی سرکچ 3 را بر روی فلائز در موقعیت دلخواه قرار بدهید، سپس بوسیله آچار تخت 4 از محل قرارگاه 19 آچار در مهره کلاهکی، آن مهره را چرخانده و محکم کنید. در این حال فلائز سر پیچگوشی سرکچ را بوسیله آچار تخت 6 بطور مقابل نگهدارید.

14CF | 22CF | 29CF ANGLE EXACT

در این پیچگوشی‌های (بُکس‌های) سرکچ شارژی صنعتی، نخست باید یک سر پیچگوشی تخت (درایو تخت) مناسب مونتاژ شود.

در بازار انواع سر پیچگوشی‌های تخت قابل ابداع است. برای انتخاب سر پیچگوشی تخت (درایو تخت) مناسب به فروشگاه تخصصی رجوع کنید.

لطفاً به قوانین و دستورالعمل مربوطه برای نصب سر پیچگوشی تخت (درایو تخت) توجه کنید.

25-200 | 30-300 ANGLE EXACT

این پیچگوشی‌های صنعتی شارژی سرکچ را می‌توان با سرپیچگوشی کج 0 607 451 618 بکار برد.

تجهیزات آویختن دستگاه

بوسیله قلاب مخصوص 8 برای آویختن دستگاه، میتوان ابزار برقی را به تجهیزات مربوطه برای آویختن دستگاه محکم کنید.

قلاب مخصوص 8 برای آویختن دستگاه را بر روی ابزار برقی قرار بدهید و بگذارید قلاب بخوبی در شیارهای 15 مخصوص برای محکم نگاه داشتن قلاب جای بگیرد.

بطور مرتب وضعیت کمان آویز و گیره تجهیزات آویختن دستگاه را کنترل کنید.

فرآیند بارگذاری (شارژ)

توجه: دستگاه شارژر و باتری‌ها به همراه ابزار برقی عرضه نمی‌شوند.

دو شاخه اتصال به جریان برق که در تصویر آمده است، ممکن است با دو شاخه اتصال به جریان برق ابزار برقی شما متفاوت باشد.

توجه داشته باشید که دستگاه شارژر و باتری برای شبکه برق کشور شما مناسب باشد.

دستگاه شارژ AL 2450 DV (رجوع شود به تصویر A)

شارژر 21 را بوسیله دو شاخه اتصال 22 به جریان برق متصل کنید و باتری 11 را در حالت صحیح آن در داخل محفظه شارژ دستگاه شارژر قرار بدهید.

از افعال نیرو و فشار به هنگام جا گذاری و برداشتن باتری خود داری کنید. باتری‌های مجهز به ترمینال اتصال (Akkupack Top) APT به گونه ای ساخته شده‌اند که آنها را میتوان فقط در وضعیت صحیح در ابزار برقی و یا در دستگاه شارژر قرار داد.

هنگامیکه چراغ سبز 23 نشانگر (LED) بصورت چشمک زن روشن میشود، نشانگر آن است که جریان شارژ شدن صورت می‌گیرد. در صورت شارژ کامل باتری، پروسه شارژ بطور اتوماتیک قطع میشود. چنانچه چراغ سبز نشانگر (LED) از حالت روشن و خاموش شدن بصورت مداوم روشن بماند، پروسه شارژ شدن به اتمام رسیده است.

نصب

محتویات ارسال

2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 23 | 30 ANGLE EXACT

پیچگوشی صنعتی شارژی سرکج بدون ابزار، سرپیچگوشی کج و صاف، بسته ی باتری، دستگاه شارژ، تثبیت کننده و لنتاژ یا آداپتور ارسال می شود.

آداپتورهای ولتاژ فقط برای اتصال پیچگوشی های سرکج شارژی صنعتی ساخت بوش به تثبیت کننده و لنتاژ 4EXACT مورد استفاده قرار میگیرند.

14CF | 22CF | 29CF ANGLE EXACT

این پیچگوشی های صنعتی شارژی سرکج بدون ابزار، میل لنگ تفت، فلاژ میانی، بسته ی باتری، دستگاه شارژ، تثبیت کننده و لنتاژ یا آداپتور ارسال می شوند.

آداپتورهای ولتاژ فقط برای اتصال پیچگوشی های سرکج شارژی صنعتی ساخت بوش به تثبیت کننده و لنتاژ 4EXACT مورد استفاده قرار میگیرند.

7-900 | 10-650 | 14-420 | 25-200 | 30-300 ANGLE EXACT

این پیچگوشی های صنعتی شارژی سرکج بدون ابزار، سرپیچگوشی کج و صاف، بسته ی باتری، دستگاه شارژ، ارسال می شوند.

این ابزارهای برقی برای کار با تثبیت کننده و لنتاژ مناسب نمی باشند.

25-250 | 30-380 | 40-280 | 50-210 | 60-170 ANGLE EXACT

این پیچگوشی های صنعتی شارژی سرکج با سرپیچگوشی کج و ولی بدون ابزار، بسته ی باتری، دستگاه شارژ ارسال می شوند.

این ابزارهای برقی برای کار با تثبیت کننده و لنتاژ مناسب نمی باشند.

محیط کار و نگهداری در ابزار

این ابزار برقی فقط برای استفاده در اماکن و محیط های بسته مناسب است.

برای استفاده بدون ایراد میبایستی درجه هوای محیط بین -5°C و $+50^{\circ}\text{C}$ (23°F و 122°F) قرار داشته باشد. درصد رطوبت مجاز هوا باید مابین 20% و 95% قرار داشته باشد.

برای جلوگیری از بروز آسیب و صدمه به باتری، باید آنرا در دمای مابین 0°C (32°F) و 45°C (113°F) نگهداری کرد.

نحوه نصب و مونتاژ سر پیچگوشی سرکج

2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 | 10-650 | 14-420 | 15 | 17 | 23 | 30 ANGLE EXACT

در این پیچگوشی های (بکس های) سرکج شارژی صنعتی، نخست باید یک سر پیچگوشی سرکج مناسب (رجوع شود به میبث «سر پیچگوشی سرکج»، صفحه 431) مونتاژ شود.

پیش از اقدام به نصب، تنظیم و یا برداشتن سر پیچگوشی، اطمینان حاصل کنید که کلید تغییر جهت چرخش در حالت میانی (قفل ایمنی مسدود کننده اتصال) قرار داشته باشد و یا باتری از داخل ابزار برقی خارج شده باشد.

اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

مقادیر اندازه گیری شده برای میزان صدا، مطابق با استاندارد EN 60745 محاسبه می شوند.

سطح فشار صوتی ارزیابی شده A دستگاه، در خصوص این نوع ابزار برقی معادل است با 70 dB(A) . ضریب خطا، عدم قطعیت 3 dB . K = سطح صدا به هنگام کار ممکن است از 80 dB(A) فراتر رود.

از گوش ایمنی استفاده کنید.

میزان کل ارتعاشات a_{hv} (جمع بردارهای سه جهت) و ضریب خطا K بر مبنای استاندارد محاسبه می شوند EN 60745: پیچکاری: $a_{hv} < 2,5\text{ m/s}^2$, $K = 1,5$.

سطح ارتعاش قید شده در این دستورالعمل با روش اندازه گیری طبق استاندارد EN 60745 مطابقت دارد و از آن میتوان برای مقایسه ابزارهای برقی با یکدیگر استفاده نمود. همچنین برای برآورد موقتی سطح فشار ناشی از ارتعاش نیز مناسب است.

سطح ارتعاش قید شده معرف کاربرد اصلی ابزار برقی است. البته اگر ابزار برقی برای موارد دیگر با سایر متعلقات، یا ابزارهای کاربردی دیگر و یا بدون مراقبت و سرویس کافی در برده شود، در آنصورت امکان تغییر سطح ارتعاش وجود دارد. این امر میتواند فشار ناشی از ارتعاش را در طول مدت زمان کار به وضوح افزایش بدهد.

جهت برآورد دقیق فشار ناشی از ارتعاش، باید زمانهایی را هم که دستگاه خاموش است و یا اینکه دستگاه روشن است ولیکن در آن زمان بکار گرفته نمیشود، در نظر گرفت. این مسئله میتواند سطح فشار ناشی از ارتعاش را در کل طول کار به وضوح کم کند.

اقدامات ایمنی مضاعف در برابر ارتعاش ها و قبل از تأثیرگذاری آنها را برای حفاظت فردی که با دستگاه کار میکند در نظر بگیرید، بعنوان مثال سرویس ابزار برقی و ابزار و ملحقات آن، گرم نگه داشتن دستها و سازمان دهی مراحل کاری.

CE اظهاریه مطابقت

بدینوسیله با قبول مسئولیت انحصاری اظهار میداریم، که محصول مشروحه تحت «ارقام و مشخصات فنی» با استانداردها، نورم ها و مدارک فنی زیر مطابقت دارند: EN 60745, EN 50581 مطابق با مقررات دستورالعملهای (فوانین 2009/125/EC, (1194/2012), 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU.

مدارک فنی (2006/42/EC) توسط:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Senior Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH,
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

14-420	10-650	7-900	پیچگوشتی صنعتی شارژی سرکج ANGLE EXACT			
... 607	... 609	... 611				شماره فنی ... 0 602 492
14/14	10/9	7/6,5	Nm	حداکثر گشتاور برای پیچ کاری سخت/نرم طبق نورم ISO 5393		
420	650	900	min ⁻¹	سرعت در حالت آزاد n ₀		
9,6	9,6	9,6	V	ولتاژ نامی		
				جهت چرخش		
1,0	1,0	1,0	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014		
IP 20	IP 20	IP 20		نوع/درجه ایمنی		

60-170	50-210	40-280	30-380	30-300	25-250	25-200	پیچگوشتی صنعتی شارژی سرکج ANGLE EXACT	
... 617	... 613	... 601	... 603	... 621	... 605	... 615		شماره فنی ... 0 602 492
60/60	50/45	40/35	30/25	30/30	25/20	25/25	Nm	حداکثر گشتاور برای پیچ کاری سخت/نرم طبق نورم ISO 5393
170	210	280	380	300	245	200	min ⁻¹	سرعت در حالت آزاد n ₀
14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	9,6	9,6	V	ولتاژ نامی
								جهت چرخش
1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,6	1,2	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20		نوع/درجه ایمنی

14,4	14,4	12,0	12,0	9,6	9,6	باتری Ni-Cd (نیکل - کادمیوم)	
... 655	... 881	... 375	... 879	... 659	... 877		شماره فنی ... 2 607 335
12	12	10	10	8	8		تعداد حفره ها
14,4	14,4	12,0	12,0	9,6	9,6	V	ولتاژ باتری
2,4	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	Ah	ظرفیت
0,80	0,70	0,70	0,65	0,50	0,45	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014

14,4	12,0	9,6	بسته باتری Ni-MH	
... 685	... 683	... 681		شماره فنی ... 2 607 335
12	10	8		تعداد حفره ها
14,4	12,0	9,6	V	ولتاژ باتری
2,6	2,6	2,6	Ah	ظرفیت
0,80	0,70	0,55	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014

SWF	1/4"	3/8"	3/8"	1/4"	سر پیچگوشتی سرکج	
... 453 630	... 453 618	... 451 618	... 453 620	... 453 617		شماره فنی ... 0 607
20	20	30	25	20	Nm	حد اکثر گشتاور برای پیچ کاری سخت طبق استاندارد ISO 5393
0,23	0,23	0,27	0,23	0,23	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014

SWF	سر پیچ صاف	
0 607 453 631		شماره فنی
6	Nm	حد اکثر گشتاور برای پیچ کاری سخت طبق استاندارد ISO 5393
0,22	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014

- 30 ابزار تنظیم
 31 آچار آلن (شش ضلعی)
 32 دیسک تنظیم
 33 محفظه موتور
 34 حلقه فنری
- 35 فضای خالی در جداره محفظه
 36 دسته (با روکش عایق دار)
 37 دسته (با روکش عایق دار)
- کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمایند.

مشخصات فنی

پیچگوشتی صنعتی شارژی سرکج ANGLE EXACT			
6	3	2	
... 652	... 656	... 647	شماره فنی ... 0 602 490
6/6	3/3	2/2	Nm
650	420	110	min ⁻¹
9,6	9,6	9,6	V
			جهت چرخش
1,0	1,0	1,0	kg
IP 20	IP 20	IP 20	نوع/درجه ایمنی

پیچگوشتی صنعتی شارژی سرکج ANGLE EXACT			
15	8	7	
... 650	... 651	... 669	شماره فنی ... 0 602 490
15/15	9/9	7/7	Nm
250	420	110	min ⁻¹
9,6	9,6	9,6	V
			جهت چرخش
1,0	1,0	1,0	kg
IP 20	IP 20	IP 20	نوع/درجه ایمنی

پیچگوشتی صنعتی شارژی سرکج ANGLE EXACT			
30	23	17	
... 671	... 673	... 675	شماره فنی ... 0 602 490
30/28	23/20	17/13	Nm
220	320	560	min ⁻¹
14,4	14,4	14,4	V
			جهت چرخش
1,5	1,5	1,5	kg
IP 20	IP 20	IP 20	نوع/درجه ایمنی

پیچگوشتی صنعتی شارژی سرکج ANGLE EXACT			
29CF	22CF	14CF	
... 691	... 693	... 690	شماره فنی ... 0 602 490
20	16	10	Nm
300	440	340	min ⁻¹
14,4	14,4	9,6	V
			جهت چرخش
1,5	1,5	1,0	kg
IP 20	IP 20	IP 20	نوع/درجه ایمنی

* ابزارهای برقی در چرخش چپ گرد حرکت آهسته تری داشته و از گشتاور پائین تری برخوردارند. مطابق با نسبت تبدیل و تحویل سر پیچگوشتی تخت (درایو تخت)، میزان سرعت و گشتاور ابزار (سر پیچگوشتی) نیز تغییر میکند.

باتری

نور ابزار برقی جهت روشنایی مستقیم محیط کار ابزار برقی تعبیه شده است و برای روشنایی اتاق در خانه مناسب نیست.

14CF | 22CF | 29CF ANGLE EXACT

این ابزار برقی به دلیل چرخش چپ گرد آهسته برای کار با یک سر پیچگوشتی تخت باز در نظر گرفته شده است. این دستگاه برای پیچ زنی و اتصالات در موارد و نواحی که فقط از یک طرف قابل دسترسی باشند، از جمله در لوله های تأسیسات مناسب است.

این ابزار برقی برای باز کردن (شل کردن) اتصالات پیچ مناسب نمی باشد.

این ابزار برقی برای استفاده بعنوان دستگاه دریل در نظر گرفته نشده است. به منظور جلوگیری از بروز خطر، جراحات شخصی و خسارات توصیه میشود هرگز از یک ابزار برقی مجهز به کلاچ قطع اتوماتیک برای سوراخ کاری استفاده نکنید.

نور ابزار برقی جهت روشنایی مستقیم محیط کار ابزار برقی تعبیه شده است و برای روشنایی اتاق در خانه مناسب نیست.

اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- 1 ابزار - سرپیچگوشتی (از جمله مهره)
- 2 ابزارگیر
- 3 سرپیچگوشتی سرکج
- 4 آچار تخت، اندازه دهانه آچار 27 mm (میلیمتر)
- 5 قرارگاه آچار در فلانژ سر پیچگوشتی سرکج
- 6 آچار تخت، اندازه دهانه آچار 22 mm (میلیمتر)
- 7 کلید انتخاب گشتاور
- 8 قلاب کمائی برای آویختن دستگاه
- 9 چراغ (LED) نمایشگر میزان استحکام اتصالات پیچ
- 10 چراغ (LED) نشانگر کنترل وضعیت شارژ باتری
- 11 باتری مجهز به ترمینال اتصال APT
- 12 دکمه فشاری آزاد کننده باتری
- 13 کلید قطع و وصل
- 14 کلید تغییر جهت چرخش
- 15 شیارهای مخصوص برای محکم کردن قلاب آویز
- 16 نگهدارنده چراغ LED
- 17 حلقه برای علامت گذاری
- 18 چراغ/نور کار
- 19 قرارگاه آچار در مهره کلاهدار
- 20 مهره قفل کننده
- 21 دستگاه شارژ باتری
- 22 دو شاخه اتصال به منبع جریان برق
- 23 چراغ (LED) سبز رنگ نمایشگر، در دستگاه شارژ باتری
- 24 چراغ (LED) قرمز رنگ نمایشگر، در دستگاه شارژ باتری
- 25 سوکت اتصال برای آداپتور ولتاژ در 4EXACT
- 26 اتصال دهنده (آداپتور) مجهز به D-Sub
- 27 پیچ های موجود در اتصال دهنده (آداپتور) مجهز به D-Sub
- 28 آداپتور ولتاژ
- 29 سه نظام قابل تعویض سریع

◀ از روشن شدن ناخواسته دستگاه جلوگیری کنید. قبل از قرار دادن باتری، کنترل کنید کلید قطع و وصل دستگاه روی حالت خاموش قرار داشته باشد. چنانچه هنگام حمل ابزار برقی انگشت شما روی کلید قطع و وصل قرار داشته باشد، و همچنین اگر باتری در حالی که ابزار برقی روشن است در داخل آن قرار دهید، امکان بروز سوانح کاری وجود دارد.

◀ باتری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر انفجار وجود دارد.

◀ از اتصال کوتاه باتری خودداری کنید. خطر انفجار وجود دارد.

◀ امکان درز پیدا کردن باتری در صورت استفاده بی رویه از آن و یا کاربرد و قرار دادن آن تحت دمای نامساعد (گرم یا سرمای بیش از حد) وجود دارد. در اینصورت از هر گونه تماس باتری با پوست و یا چشم خود داری کنید. مایع موجود در باتری خاصیت اسیدی دارد و ممکن است سوختگی شیمیایی بافت (اعضاء بدن) را منجر گردد. در صورت تماس مایع باتری با پوست بدن، بلافاصله محل تماس را بوسیله آب و صابون و سپس با آب لیمو و یا سرکه شستشو دهید. در صورت تماس مایع باتری با چشم، حداقل 10 دقیقه چشم را با آب شستشو دهید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

◀ از باتریهای شارژی اصل بوش که با ولتاژ ذکر شده روی پرچسب ابزار الکتریکی مطابقت دارند استفاده کنید. در صورت استفاده باتریهای شارژی بدلی، تعمیری یا ساخت شرکتهای دیگر امکان بروز خطر جراحات یا خسارت از طریق انفجار باتریها وجود دارد.

تشریح دستگاه و عملکرد آن

کلیه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.



لطفاً صفحه تا شده این دفترچه راهنما را که حاوی تصویر ابزار برقی است، باز کنید و هنگام خواندن این دفترچه راهنما، آنرا باز نگهدارید.

موارد استفاده از دستگاه

ANGLE EXACT
2 | 3 | 6 | 7 | 7-900 | 8 |
10-650 | 4-420 | 15 | 17 | 23 |
25-200 | 25-250 |
30 | 30-300 | 30-380 |
40-280 | 50-210 | 60-170

این ابزار برقی برای بستن و باز کردن پیچ ها، مهره ها و سایر رزوه های مخصوص تحت اندازه ها، توان و موارد کاری قید شده مناسب است.

این ابزار برقی برای استفاده بعنوان دستگاه دریل در نظر گرفته نشده است. به منظور جلوگیری از بروز خطر، جراحات شخصی و خسارات توصیه میشود هرگز از یک ابزار برقی مجهز به کلاچ قطع اتوماتیک برای سوراخ کاری استفاده نکنید.

دستورات ایمنی برای پیچگوشنی صنعتی شارژی سرکج

- ▶ چنانچه بسته به نوع کار خود، امکان تماس پیچ یا قطعات اتصال دهنده با کابل های برق (داخل ساختمان) که قابل رؤیت نیستند وجود داشته باشد، دار آن در دست بگیرید. تماس پیچ یا قطعات اتصال دهنده با سیم و کابلی که هادی جریان برق است، می تواند جریان برق را به بخش های فلزی ابزار برقی نیز انتقال دهد و باعث برق گرفتگی شود.
- ▶ از سوراخ کاری، ایجاد برش و یا محکم کردن و بستن اشیاء در دیوارها و بخش ها و قطعاتی که درون آنها قابل رؤیت نباشد و امکان وجود سیم هادی جریان برق در آنها است خودداری کنید. چنانچه انجام کار در این قطعات اجتناب ناپذیر است، در اینصورت اتصال برق را به فیوزها و کلید ها و پریزهای ایمنی با این قطعات قطع کنید.
- ▶ قطعه کار را محکم کنید. در صورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بوسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته میشود، تا اینکه بوسیله دست نگهداشته شود.
- ▶ پیش از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و متعلقات و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نگهداری آن، کلید تغییر جهت چرخش را در حالت میانه قرار دهید. در صورت بکار انداختن ناخواسته کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدن وجود دارد.
- ▶ ابزار الکتریکی را خوب محکم نگهدارید. به هنگام بستن و یا باز کردن پیچ، امکان عکس العمل شدید گشتاور برای مدت کوتاهی وجود دارد.
- ▶ تنها از ابزاری برای روی دستگاه استفاده کنید که سالم بوده و ساییدگی نداشته باشند. امکان شکستن ابزار کاری که آسیب دیده باشد وجود دارد که میتواند جراحات و خساراتی را منجر شود.
- ▶ هنگام قرار دادن و یا نصب ابزار و سر پیچگوشنی در دستگاه، دقت کنید که آن ابزار کاملاً محکم در داخل ابزارگیر قرار گیرد. در صورت عدم اتصال محکم ما بین سر پیچگوشنی و ابزارگیر، امکان شل شدن و جدا شدن مجدد ابزار که دیگر قابل کنترل نمی باشد وجود دارد.
- ▶ موقع بستن پیچ های بلند مواظب باشید. بسته به نوع پیچ و ابزار روی دستگاه خطر لغزش وجود دارد. پیچ های بلند معمولاً خوب قابل کنترل نیستند و خطر این وجود دارد که خود شما موقع بستن پیچ دچار لغزش شده و مجروح شوید.
- ▶ پیش از روشن کردن و بکار گیری ابزار برقی، به جهت چرخش تنظیم شده دستگاه توجه کنید. وقتی که بطور مثال دارید یک پیچی را شل کنید و جهت چرخش باین صورت تنظیم شده است که پیچ به سمت داخل پیچانده شود، ممکن است که ابزار برقی یک حرکت شدید کنترل نشده از خود نشان بدهد.
- ▶ از این ابزار برقی بعنوان دستگاه دریل کاری/دستگاه مته کاری استفاده نکنید. ابزارهای برقی مجهز به کلاچ قطع اتوماتیک، برای سوراخ کاری مناسب نیستند. کلاچ ایمنی ممکن است که بطور اتوماتیک و بدون اخطار دستگاه را خاموش کند.

- ▶ قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا باتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می کند.
- ▶ ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهدارید. اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنما را نخوانده اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.
- ▶ از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکنند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای الکتریکی می باشد.
- ▶ ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردارند، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می باشند.
- ▶ ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزوه راهنما طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری که برای آن در نظر گرفته نشده است، میتواند شرایط خطرناکی را منجر شود.
- مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی
 - ▶ باتری ها را منحصراً در دستگاههایی شارژ کنید که توسط سازنده توصیه شده باشند. در صورتیکه برای شارژ باتری، آنرا در شارژری قرار دهید که برای آن باتری ساخته شده است، خطر آتشسوزی وجود دارد.
 - ▶ در ابزار آلات الکتریکی، فقط از باتری هایی استفاده کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شده اند. استفاده از باتری های متفرقه میتواند منجر به جراحات و حریق گردد.
 - ▶ در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.
 - ▶ استفاده بی رویه از باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود. از هر گونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشویید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

سرویس

- ▶ برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یکدی اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین گردد.

فارسی

راهنمائی های ایمنی

راهنمائی های ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی

هشدار! همه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.

همه هشدار های ایمنی و راهنمائی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

هر جا در این راهنما از «ابزار الکتریکی» صحبت میشود، منظور ابزارهای الکتریکی (با سیم برق) و یا ابزارهای الکتریکی باطری دار (بدون سیم برق) می باشد.

ایمنی محل کار

محل کار خود را تمیز، مرتب و مجزه به نور کافی نگهدارید. محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

با ابزار الکتریکی در محیط هایی که در آن خطر انفجار وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محترقه باشد، کار نکنید. ابزار های الکتریکی جرقه هایی ایجاد می کنند که می توانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ندهید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال به زمین استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی را کم می کنند.

از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال به زمین مانند لوله، شوفاز، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.

دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

از سیم دستگاه برای کارهایی چون حمل ابزار الکتریکی، آویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متحرک دستگاه دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می کنند.

در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

رعایت ایمنی اشخاص

حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتیکه مواد مخدر، الکل و دارو استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند جراحات های شدیدی به همراه داشته باشد.

از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی متناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر مجروح شدن را کاهش میدهد.

مواظب باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باطری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ابزارهای تنظیم کننده و آچار ها را از روی دستگاه بردارید. ابزار و آچارهایی که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحات شوند.

وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می توانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیر منتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های گشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها، لباس و دستکش ها را از بخش های در حال چرخش دستگاه دور نگهدارید. لباس های گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمت های در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

در صورتیکه میتوانید وسایل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب کنید، باید مطمئن شوید که این وسایل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از وسایل مکش گرد و غبار مصونیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.

استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن

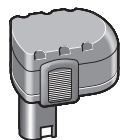
از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.

در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.



AL 2450 DV

2 607 225 027 (EU)
2 607 225 029 (UK)



9,6 V

Ni-Cd: 1,8 Ah 0 602 490 022
Ni-Cd: 2,4 Ah 0 602 490 009
Ni-MH: 2,6 Ah 0 602 490 025



14,4 V

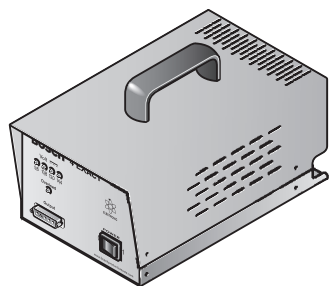
Ni-Cd: 1,8 Ah 0 602 490 024
Ni-Cd: 2,4 Ah 0 602 490 007
Ni-MH: 2,6 Ah 0 602 490 027

9,6 V

0 602 490 503

14,4 V

0 602 490 505



4EXACT

0 602 490 507